

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

평호터널(상주방향)




2024.06

(주)명성엔지니어링


포 장 부 & 공 동 구

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.1~5

손상물량표

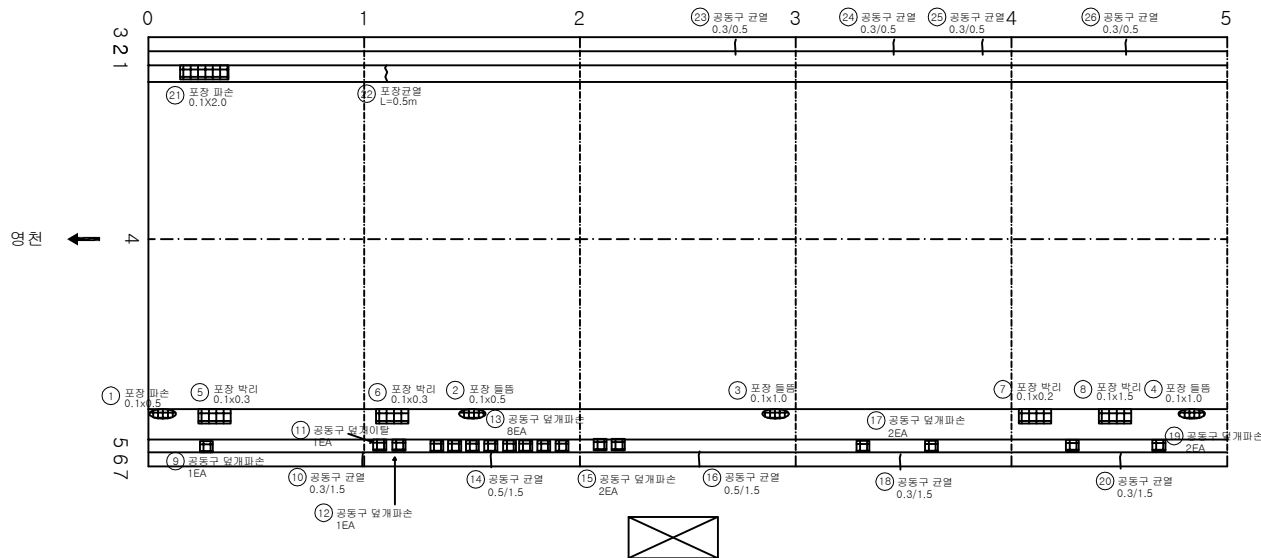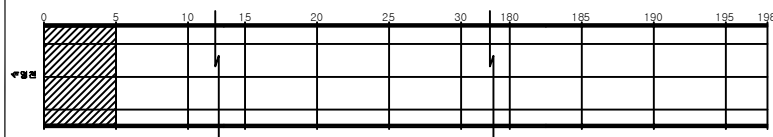[illegible]

SECTION



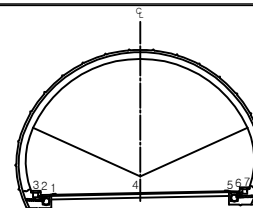


제 2 권


			발 주 처 삼주영천고속도로(주)
			용 역 명 삼주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 종역 (2024년 상반기 정기안전점검)
			도 면 명 경호터널(삼주방향) 외곽조사망도
			도 면 번호 001

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장 ,공 동 구 Span No.6~10

손상물량표

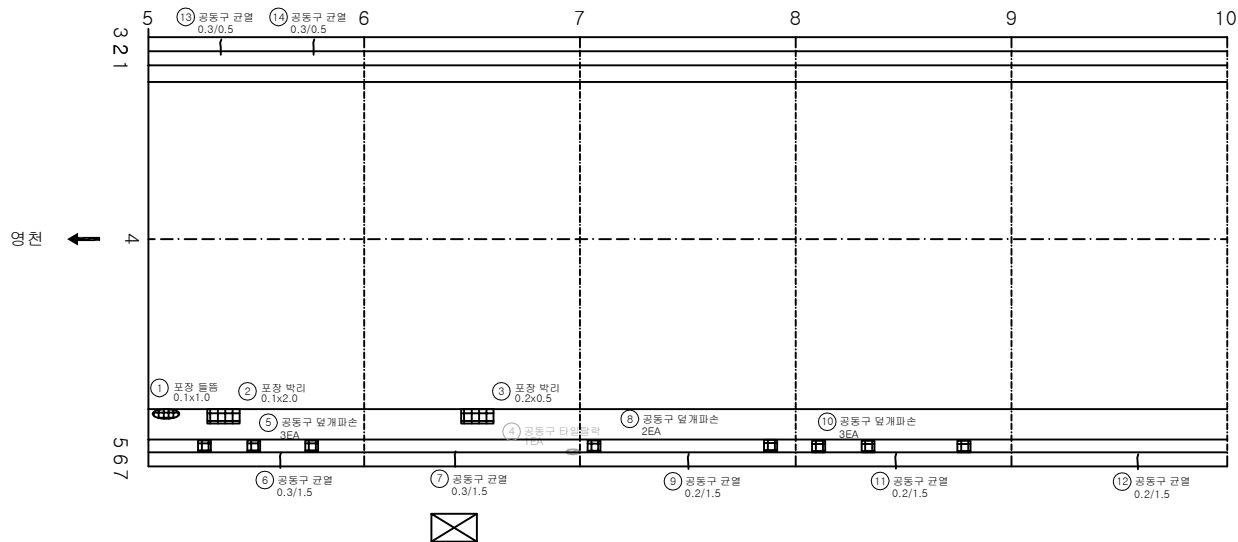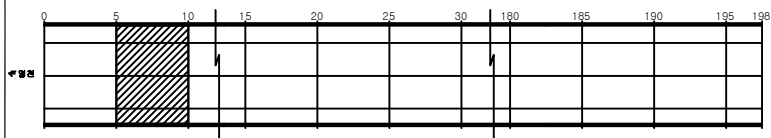[illegible]

SECTION

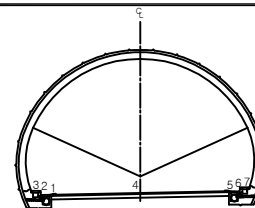


부
려

	간 없음	 망상균열	 재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공돌	 박진, 파손	 체수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 종역 (2024년 상반기 정기안전점검)
	누수, 습윤부	 배 터	 퇴적물	
	철근노출	 침하	 열화	도 면 명 평효터널(상주방향) 외관조사상도
	부식	 좌굴, 변형	 기타	도 면 번호 002


손 상 물 량 표

번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 이물질 퇴적		0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	21'하 보수
2	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

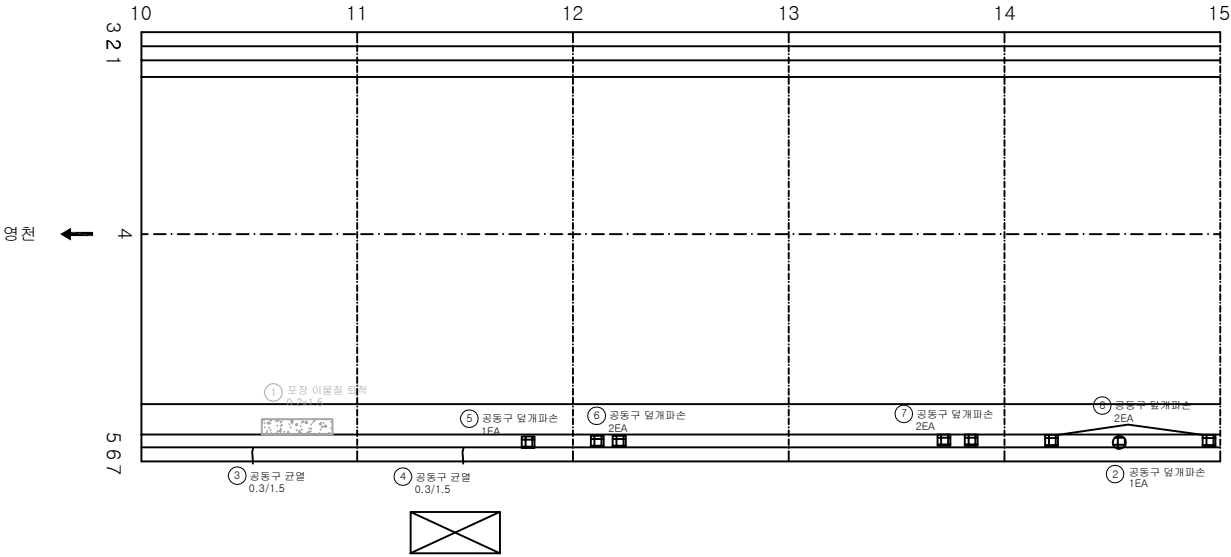


상 주

KEY PLAN

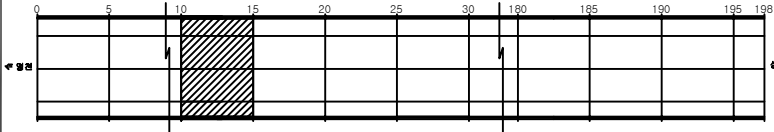

SECTION

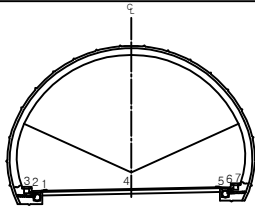


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
절리노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 003

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	2	3.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

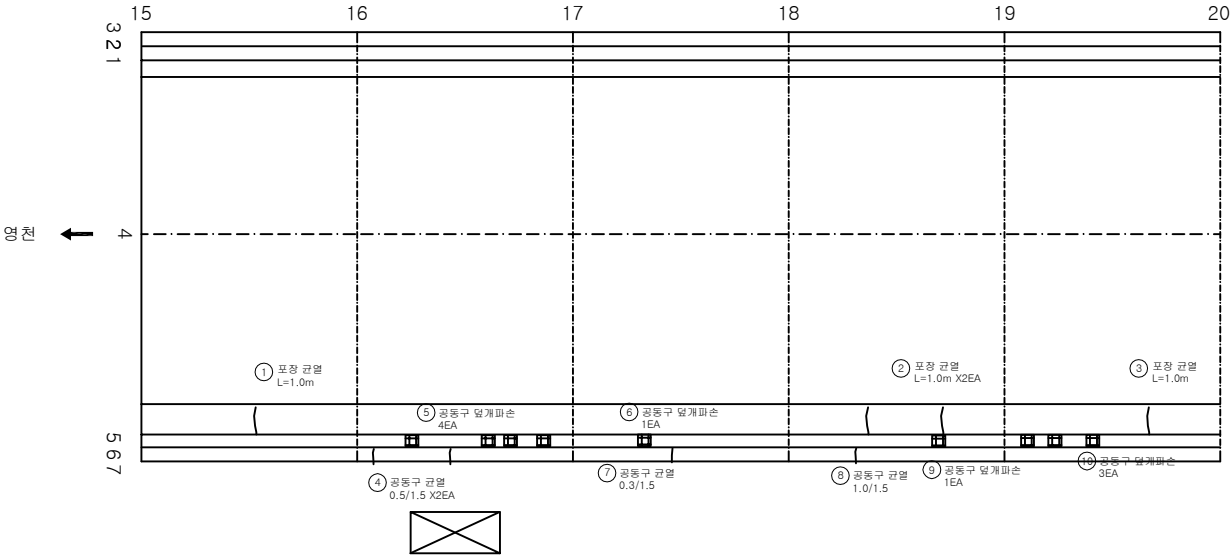

KEY PLAN

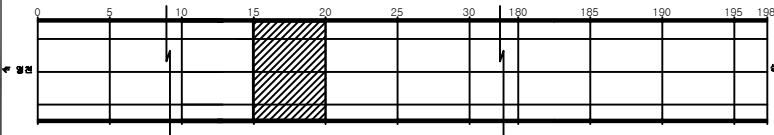


SECTION

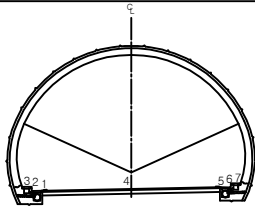


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	2	3.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	6	6.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

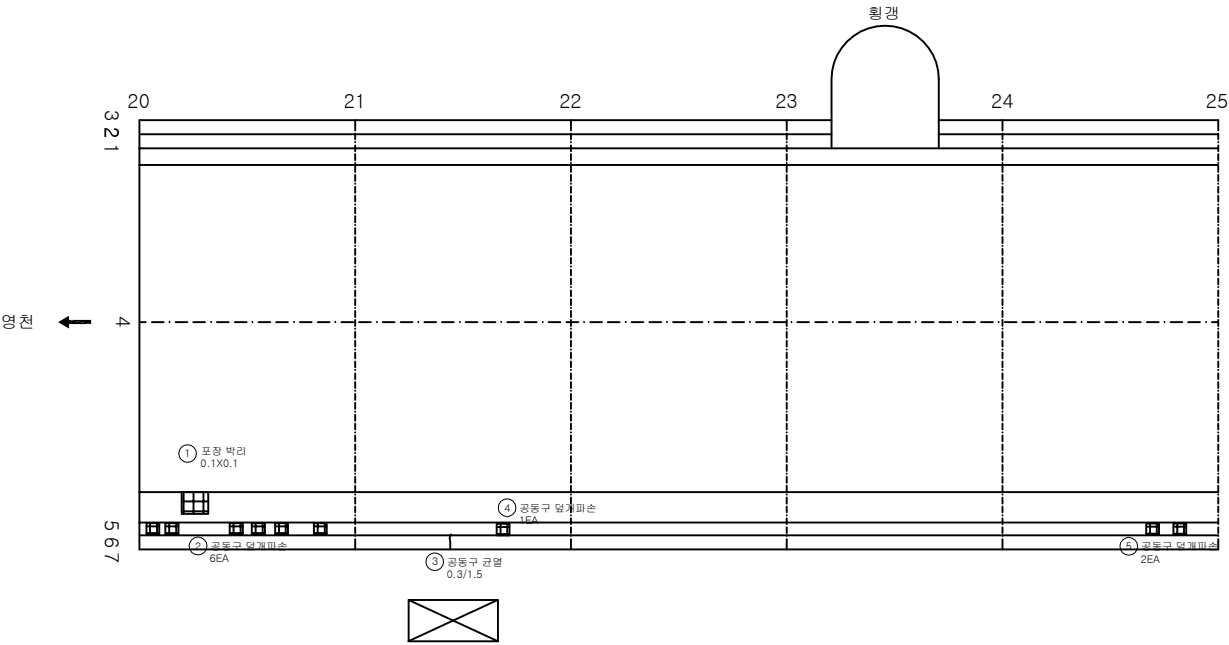

KEY PLAN

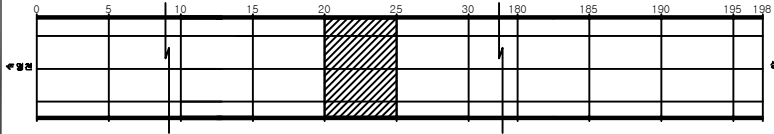

SECTION

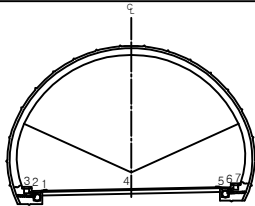


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 005

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	21하	포 장	포 장 파 손		0.1	0.3	0.03	m²	3	0.09	
13	23하	포 장	포 장 균 열		8.0		8.00	m	1	8.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

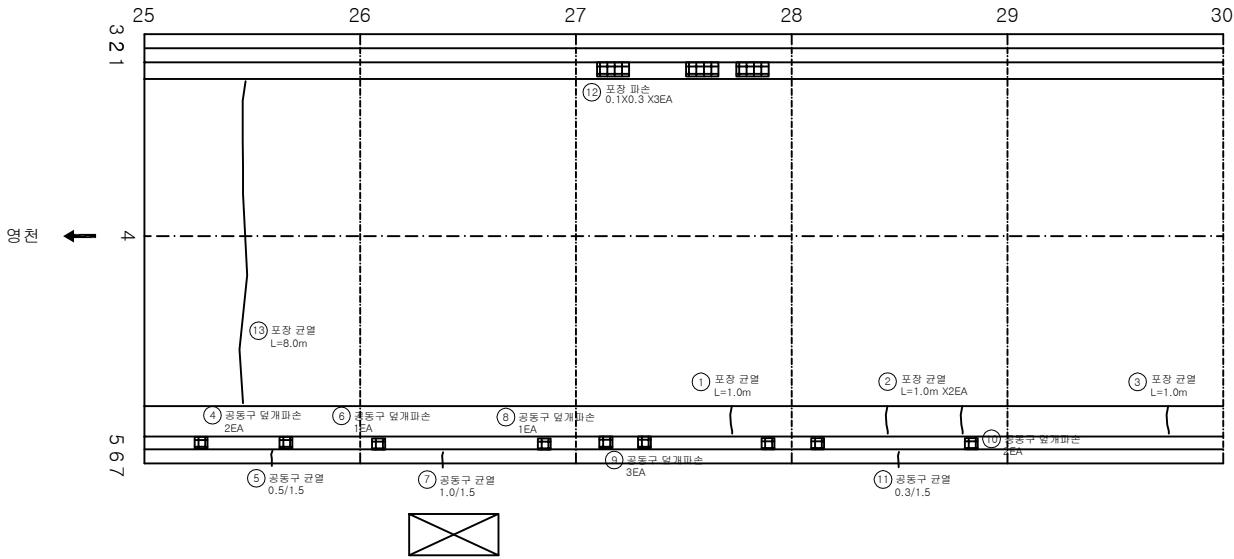

KEY PLAN

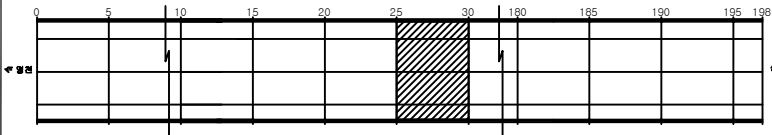


SECTION

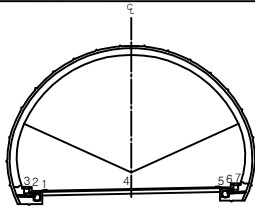


관 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 공 동	박 리, 파 손	체 수	용 역 명
부 수, 습 염 부	백 태	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 평 가 결 과 (2024년 상 반 기 결 기 안 전 결 과)
철 기 노 출	침 하	열 화	도 면 명 평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 향
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호 006

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량 량	단 위	개 소	총 합 량 량	
1	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
2	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	21하	포장	포장 파손		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

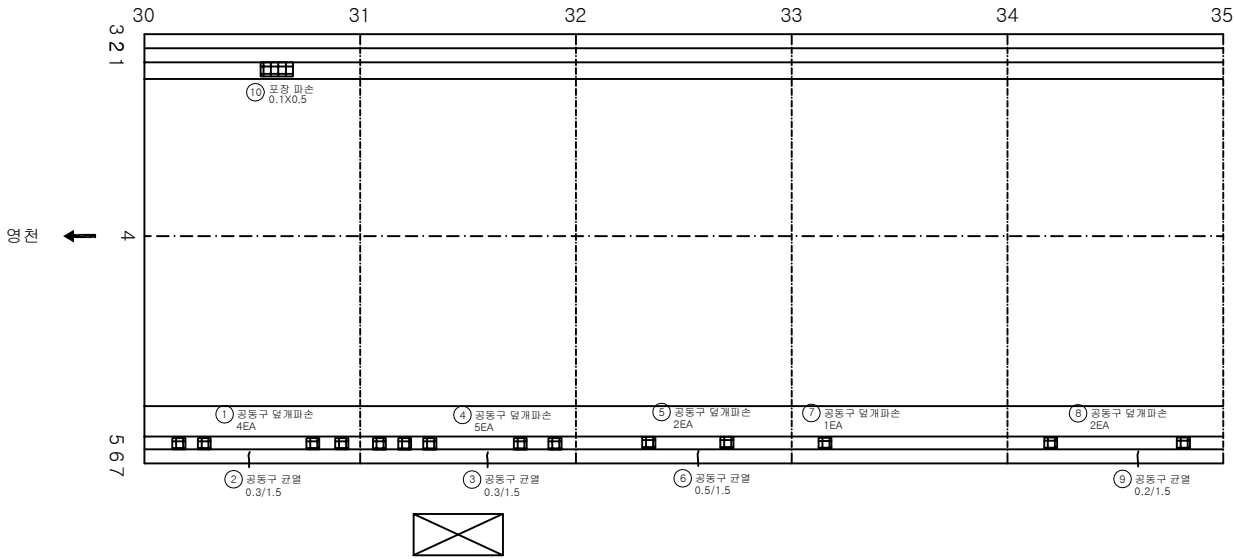

KEY PLAN

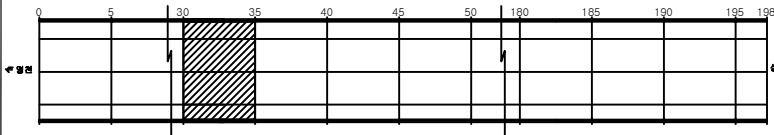

SECTION

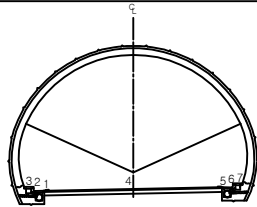


범례

관 열	상상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬로브	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 007


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.36~40

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		3.0		1.00	m	1	3.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
12	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
13	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
14	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

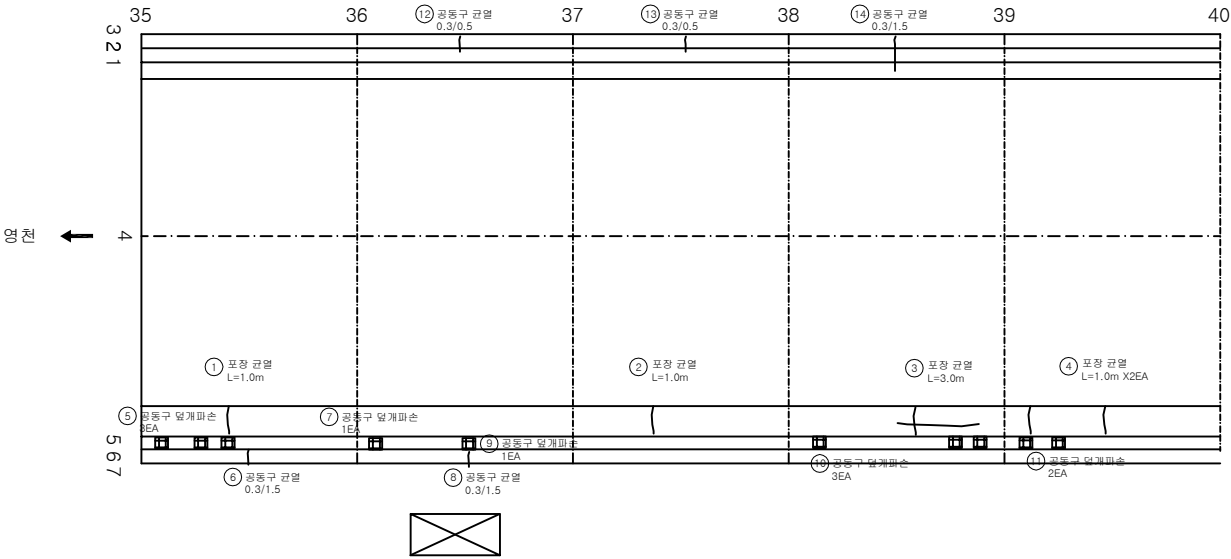

KEY PLAN

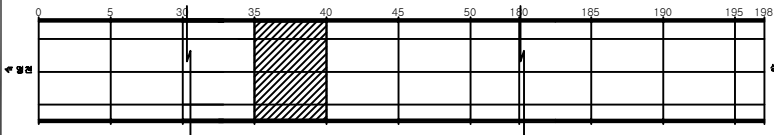


SECTION

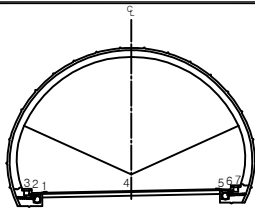


번 레	손 상 부 위			발 주 처	
	구 역	상 상 균 열	재 료 분 리	상 주 영 천 고 속 도 로 (주)	용 역 명
	편 치, 공 통	박 리, 파 손	체 수	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 양 관 련 공 사 (2024년 상 반 기 결 기 안 전 종 료)	
	부 수, 습 유 부	백 타	퇴 적 물		
	철 기 노 출	침 하	열 화	도 면 명 평 호 터 널(상 주 방 향) 외 관 조 사 방 도	
	부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호	008

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일균열				1.00	EA	1	1.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

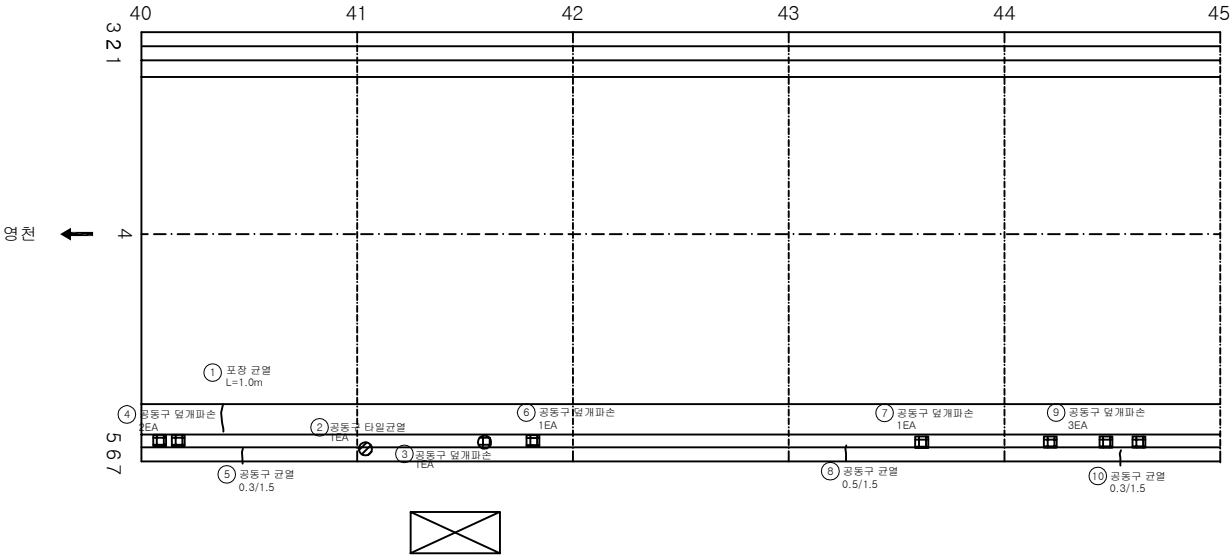

KEY PLAN

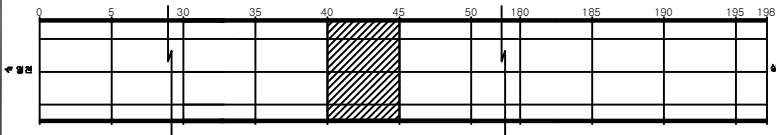

SECTION

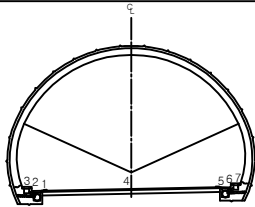


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일균열				1.00	EA	1	1.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.46~50

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
14	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

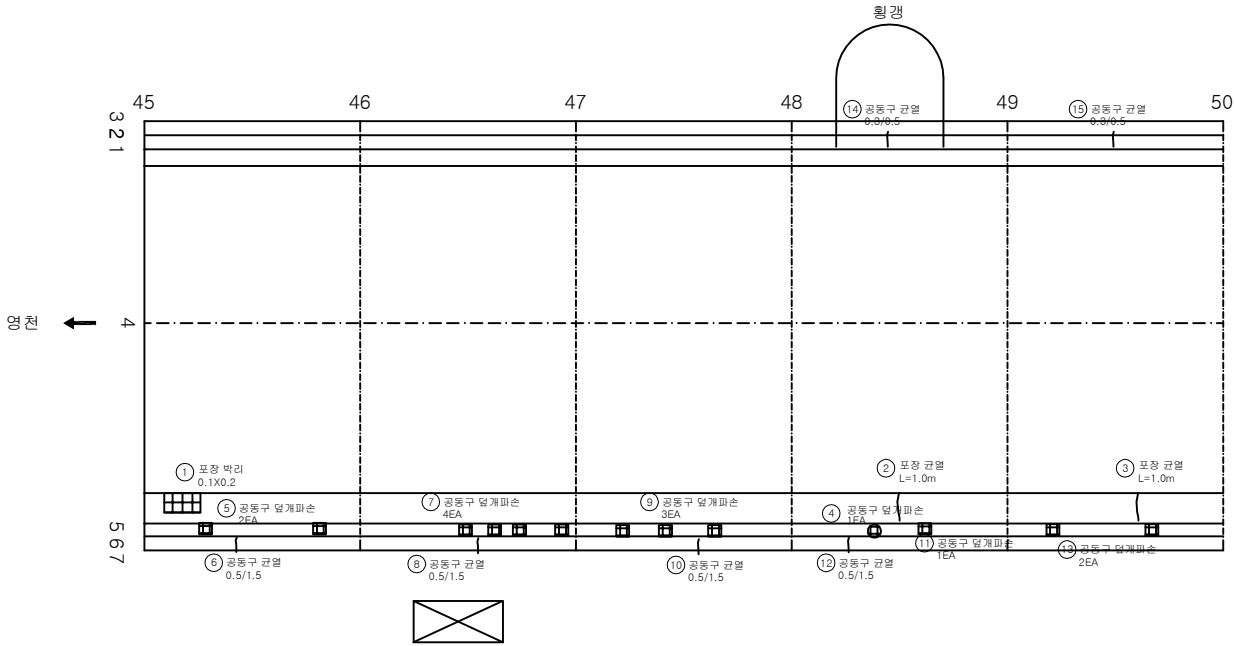

KEY PLAN

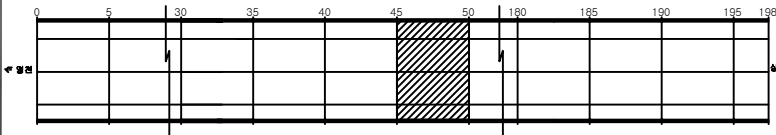

SECTION

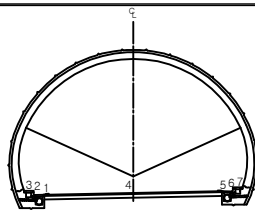


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
14	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.51~55

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	6	6.00	
12	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
16	21하	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

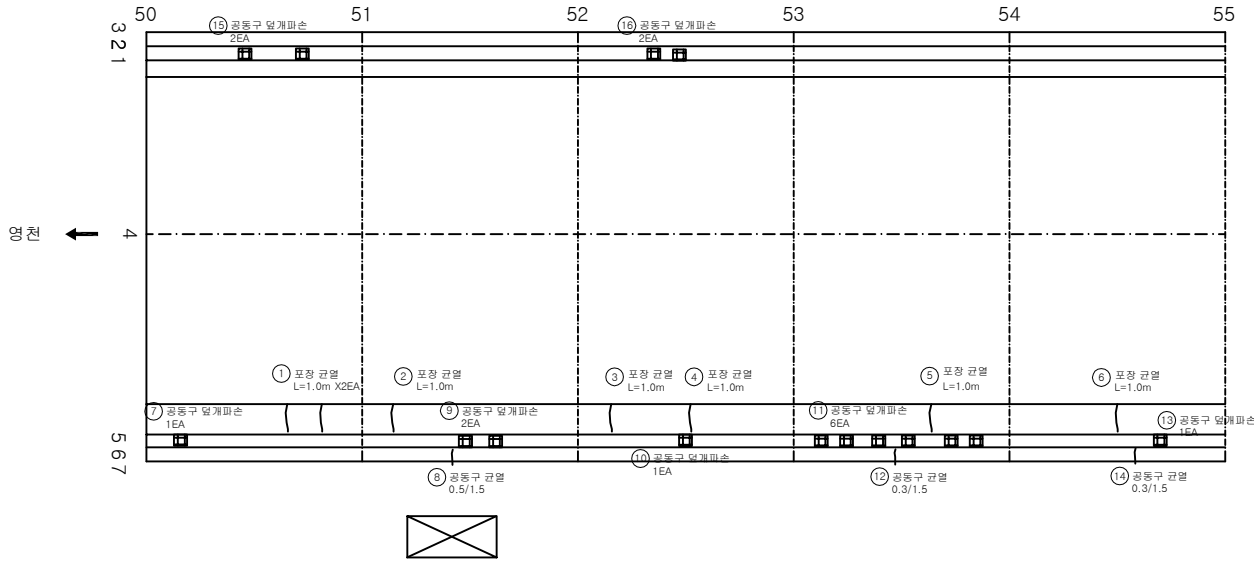

KEY PLAN

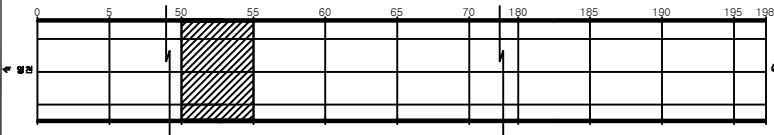

SECTION

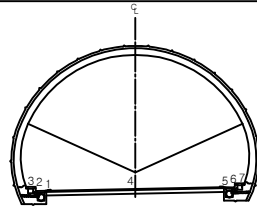


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬라브	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 011

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

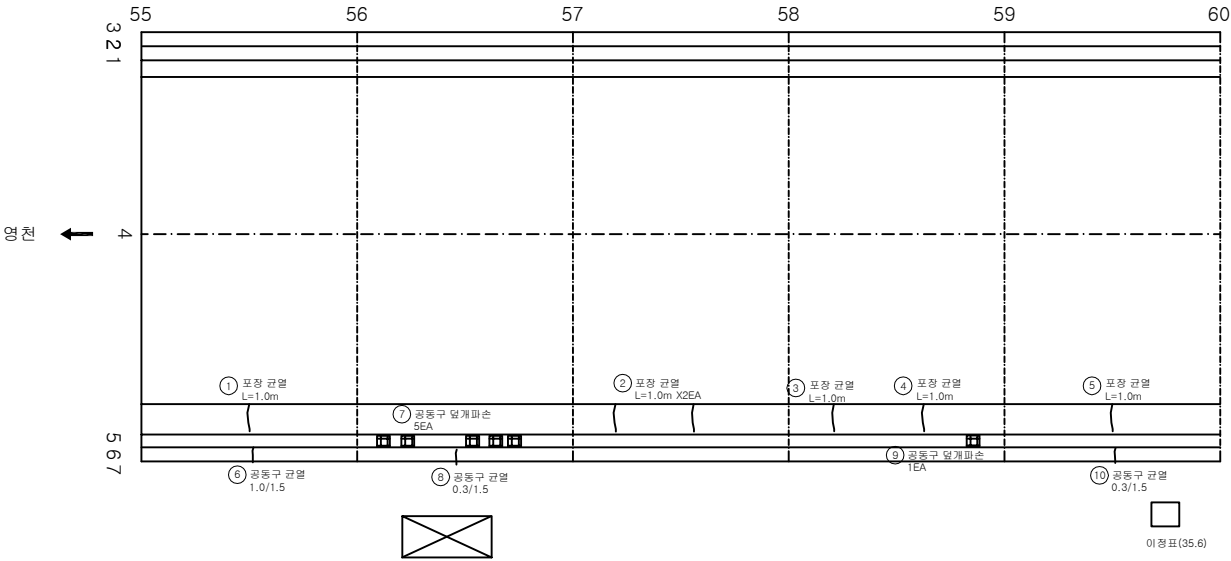

KEY PLAN

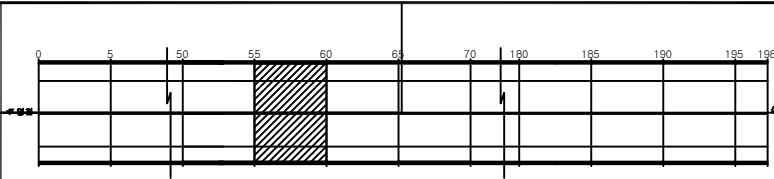


SECTION

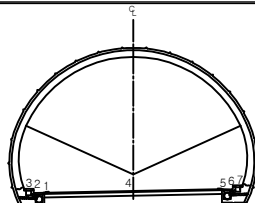


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

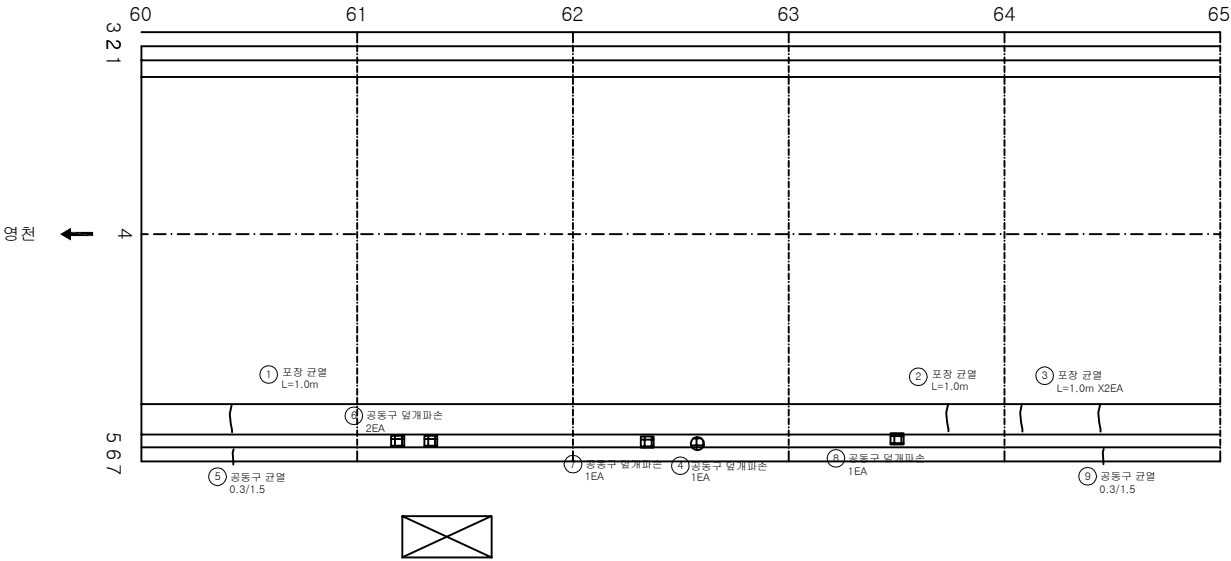

KEY PLAN

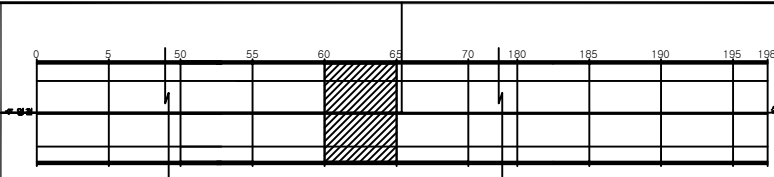


SECTION

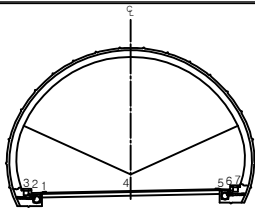


관 열	상상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬라브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 013

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	포장	포장 들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

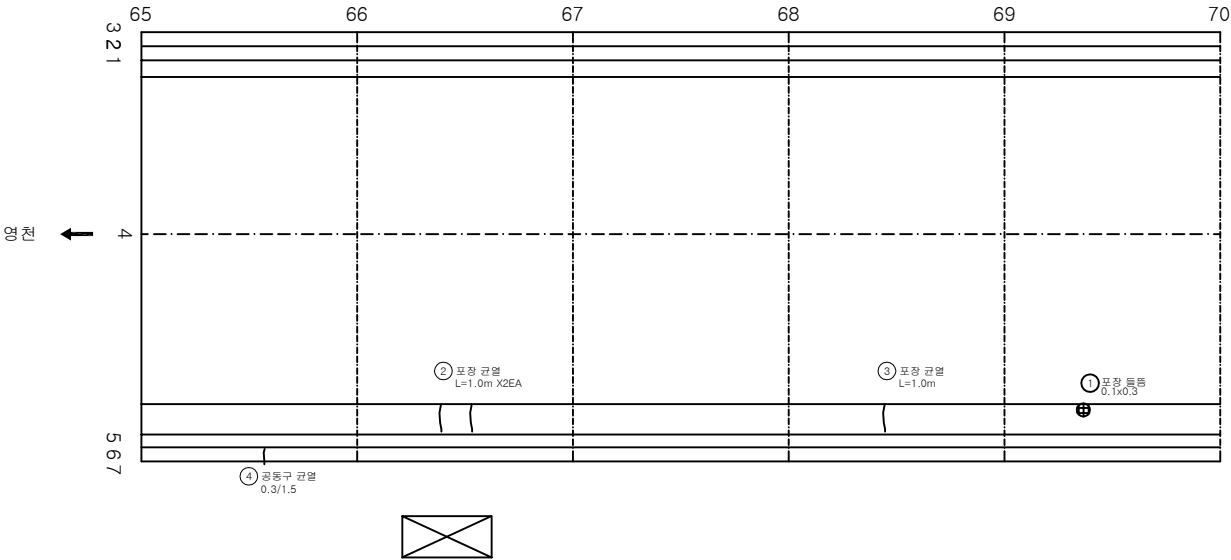

KEY PLAN

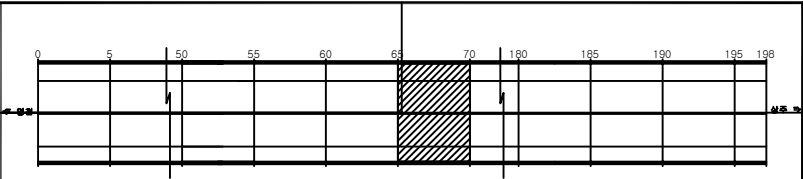

SECTION

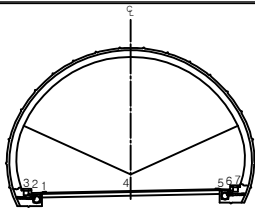


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	20상	포장	포장 균열		2.0		2.00	m	1	2.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		5.0		5.00	m	1	5.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

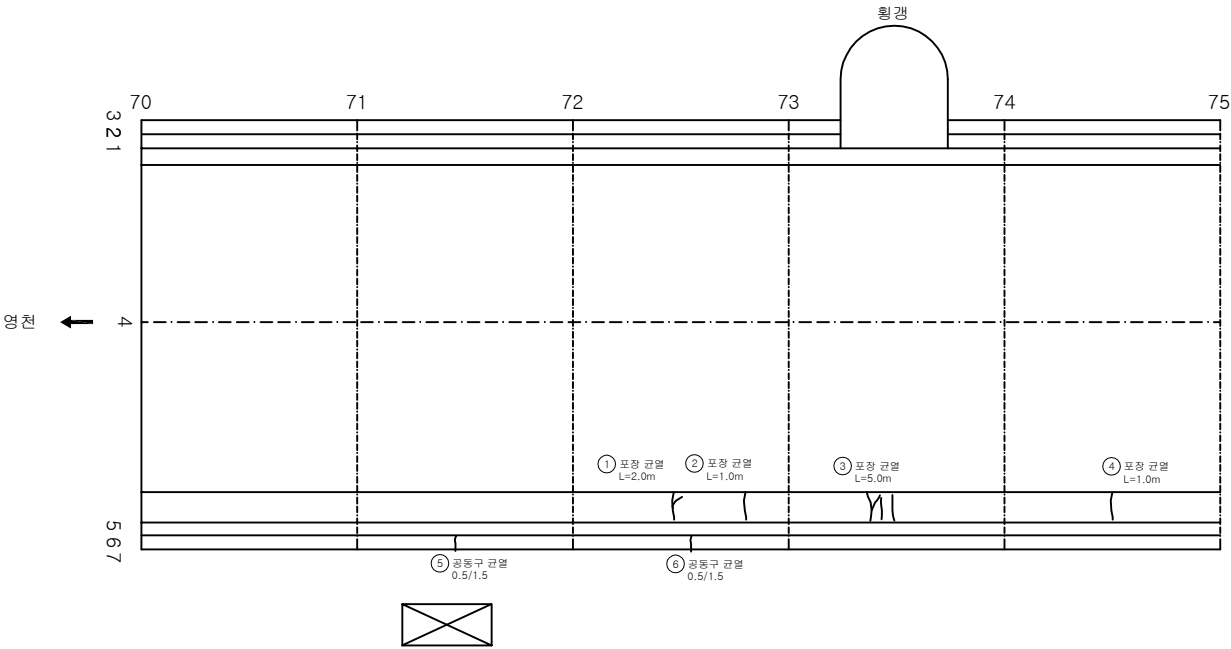

KEY PLAN

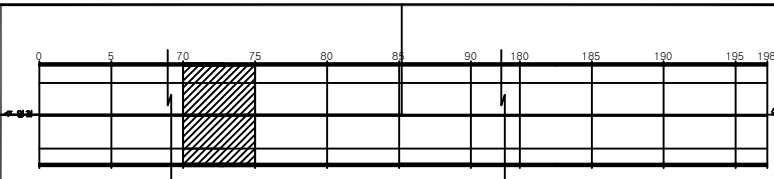

SECTION

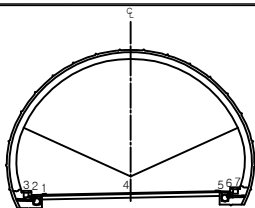


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
5	20상	포장	포장 박리		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
6	19하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 열개파손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 열개파손				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	23하	포장	포장 균열		5.0		5.00	m	1	5.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

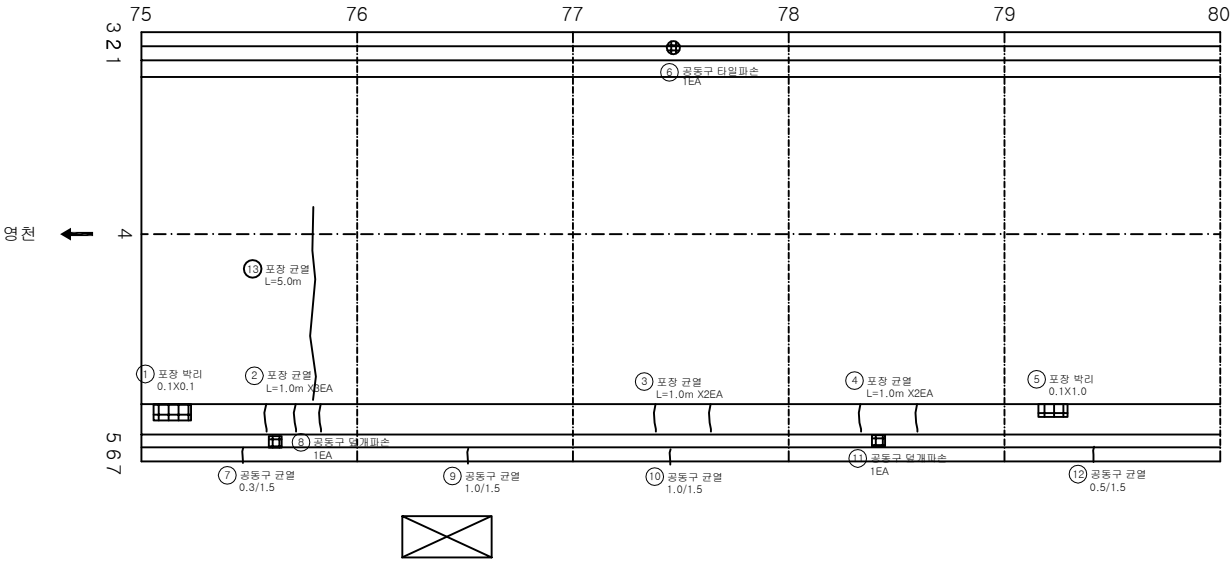

KEY PLAN

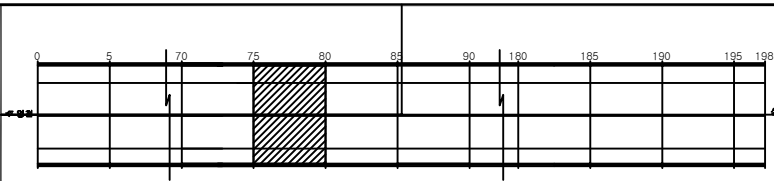

SECTION

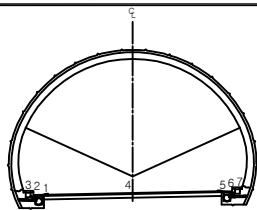


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬로브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 결과 (2024년 상반기 정기안전점검)
하천노출	침 하	얼 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 016


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.81~85

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	24상	포장	포장 균열		5.0		5.00	m	1	5.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

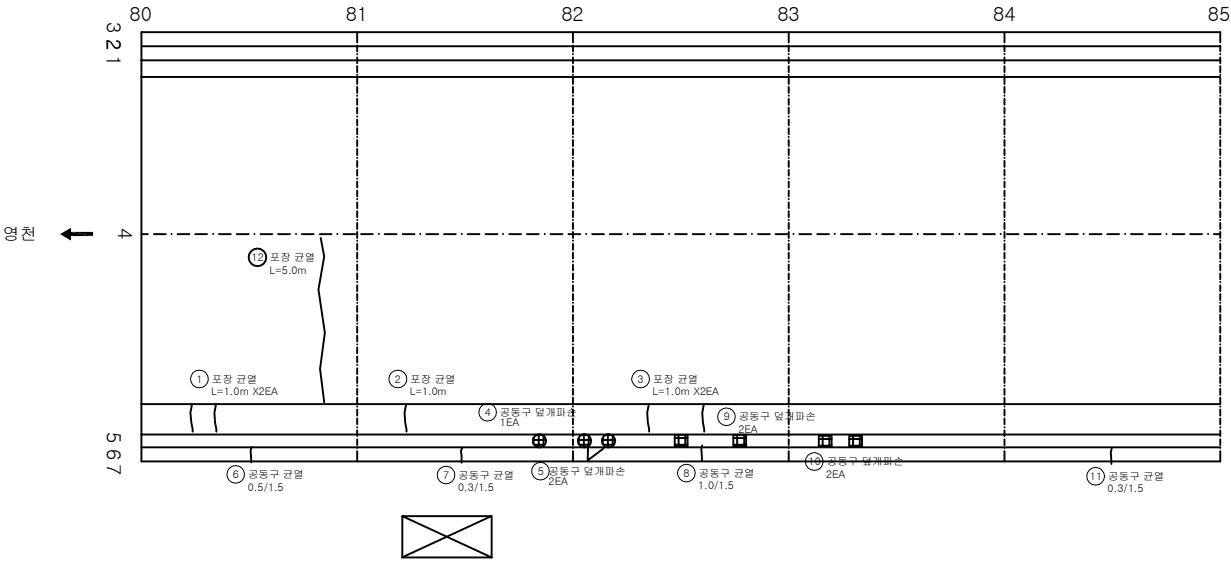

KEY PLAN

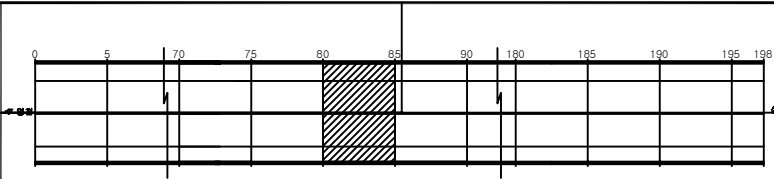


SECTION

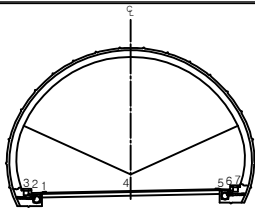


구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 타 일 파 손				1.00	EA	22	22.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

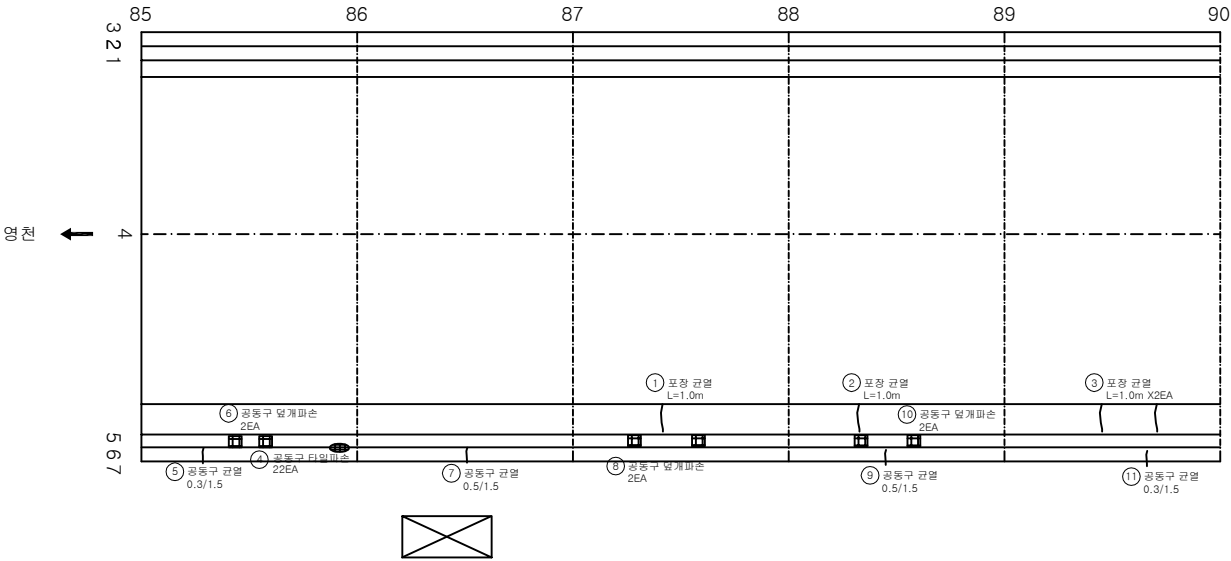

KEY PLAN

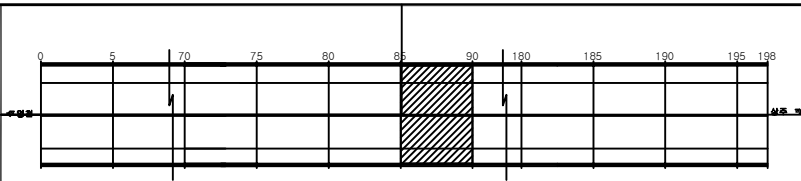


SECTION

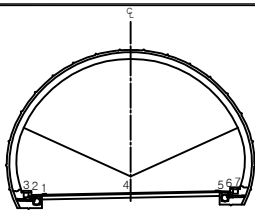


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 타 일 파 손				1.00	EA	22	22.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 열 계 파 손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	3	3.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	3	3.00	
4	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	4	4.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

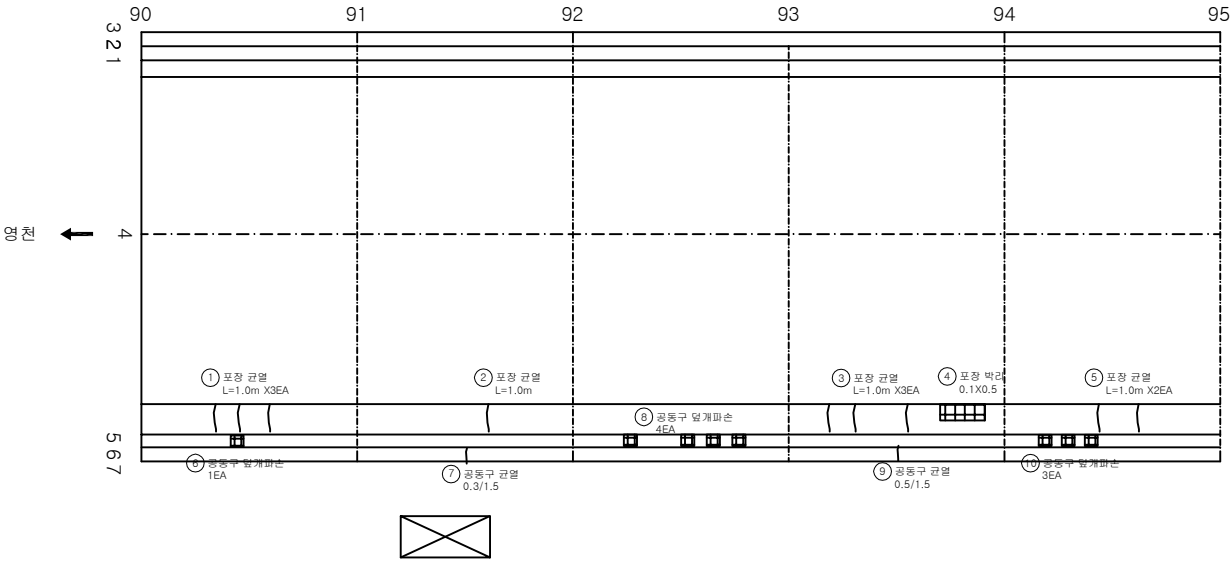

KEY PLAN

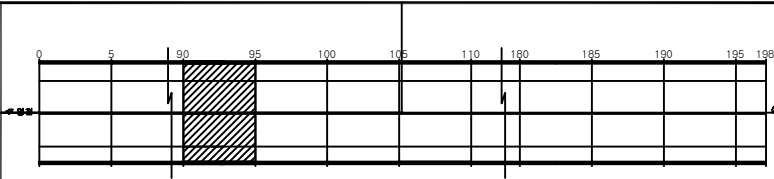

SECTION

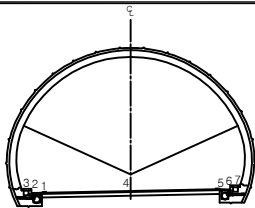


범례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 슬로트	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
하천노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호


ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장,공 동 구 Span No.96~100

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
2	20상	포장	포장 박리		0.1	0.3	0.03	m ²	3	0.09	
3	20상	포장	포장 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

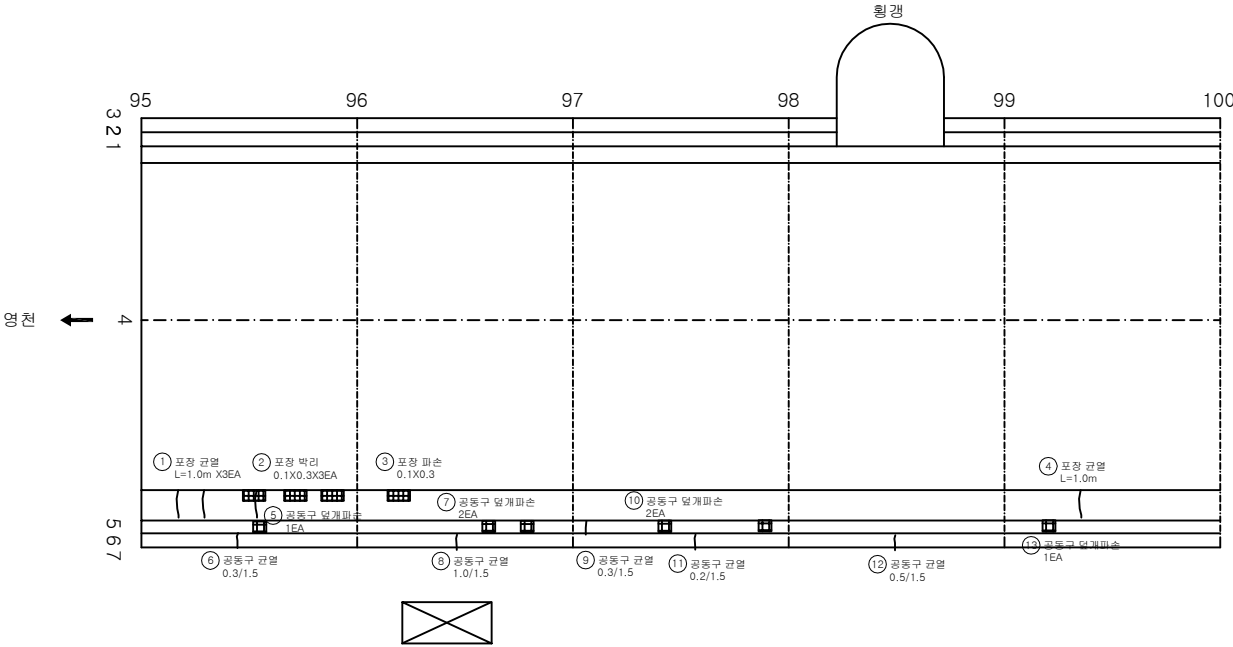

KEY PLAN

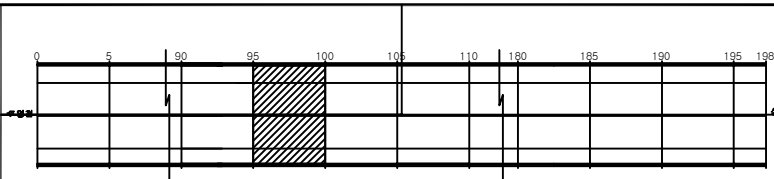

SECTION

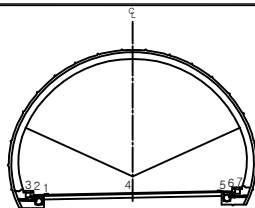


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 020

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	8	8.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
13	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

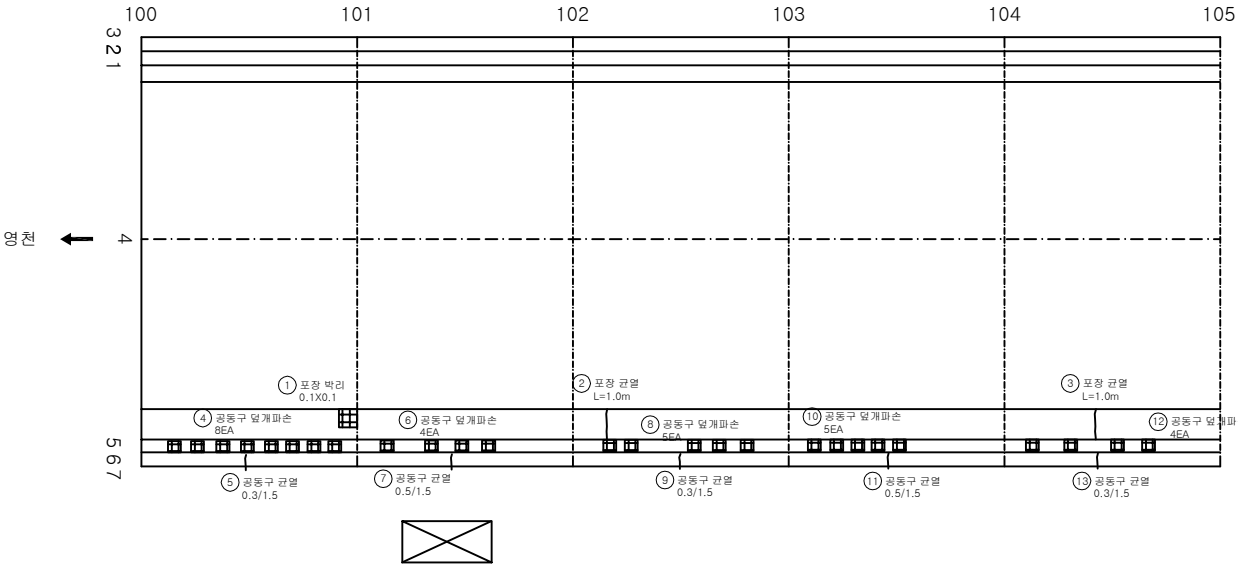

KEY PLAN

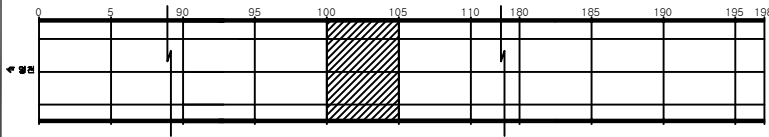


SECTION

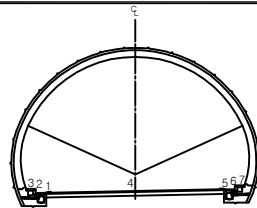


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	8	8.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
13	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	6	6.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
14	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	4	4.00	
15	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

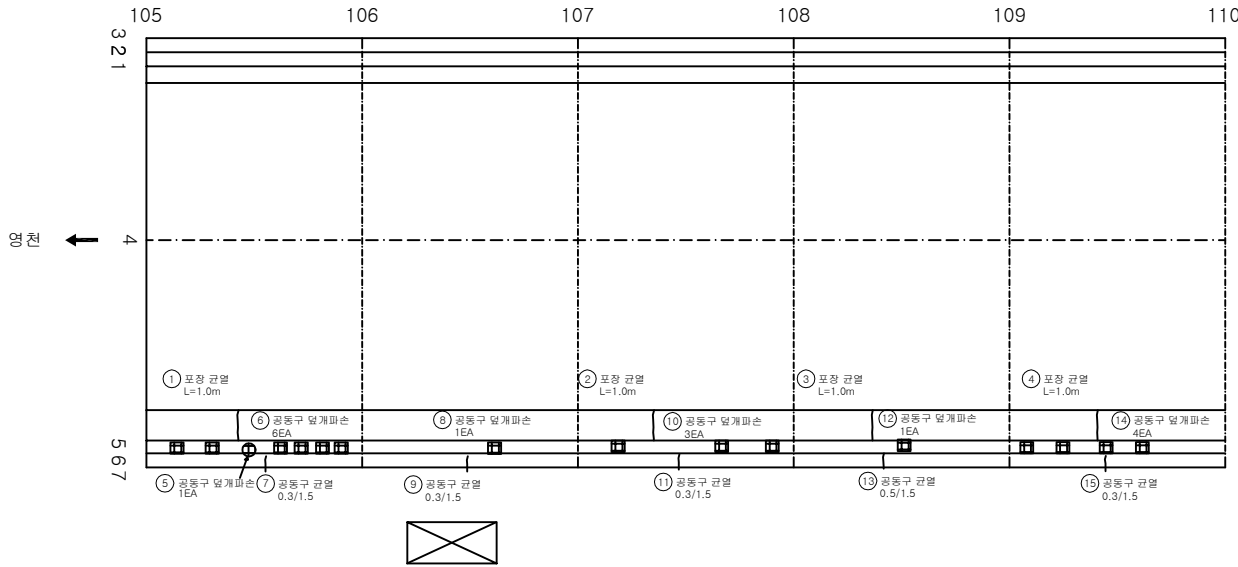

KEY PLAN

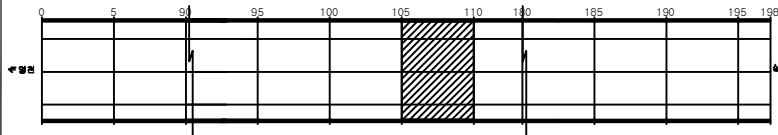


SECTION

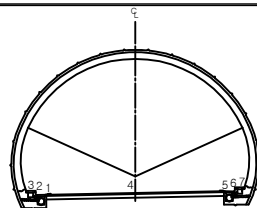


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	6	6.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
14	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	4	4.00	
15	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 패임		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	23하	포장	포장 균열		8.0		8.00	m	1	8.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

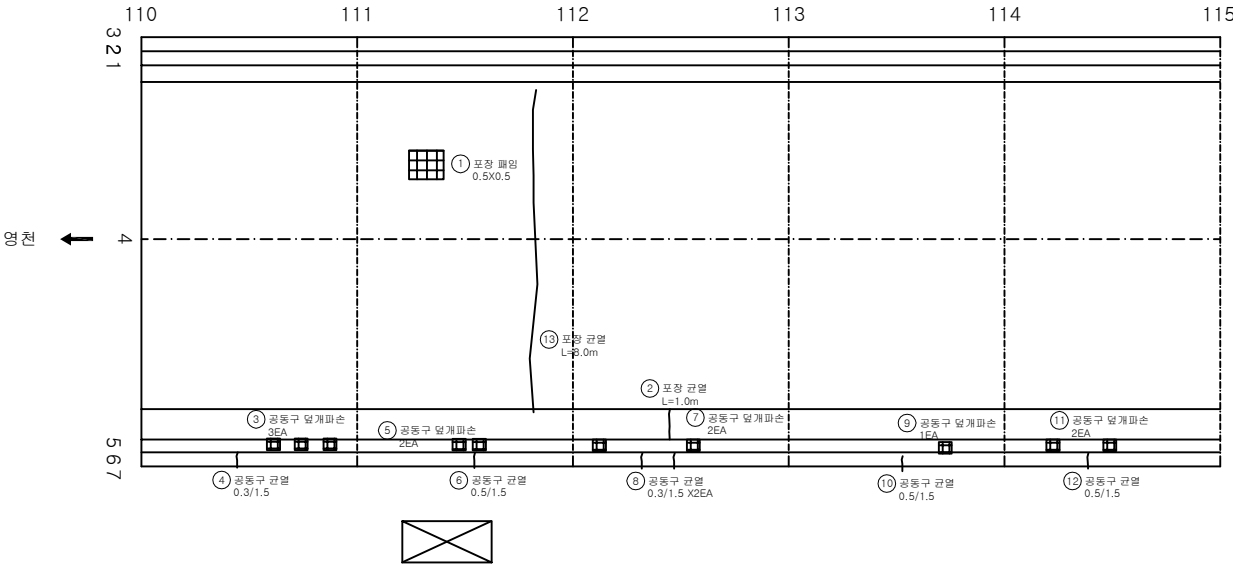

KEY PLAN

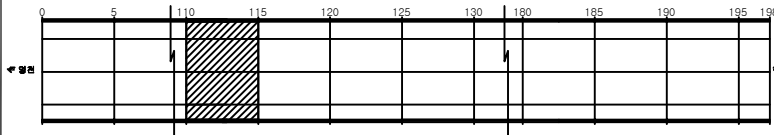


SECTION

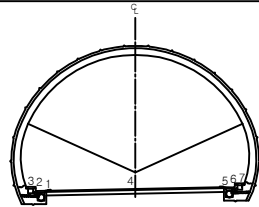


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬랑부	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 023

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

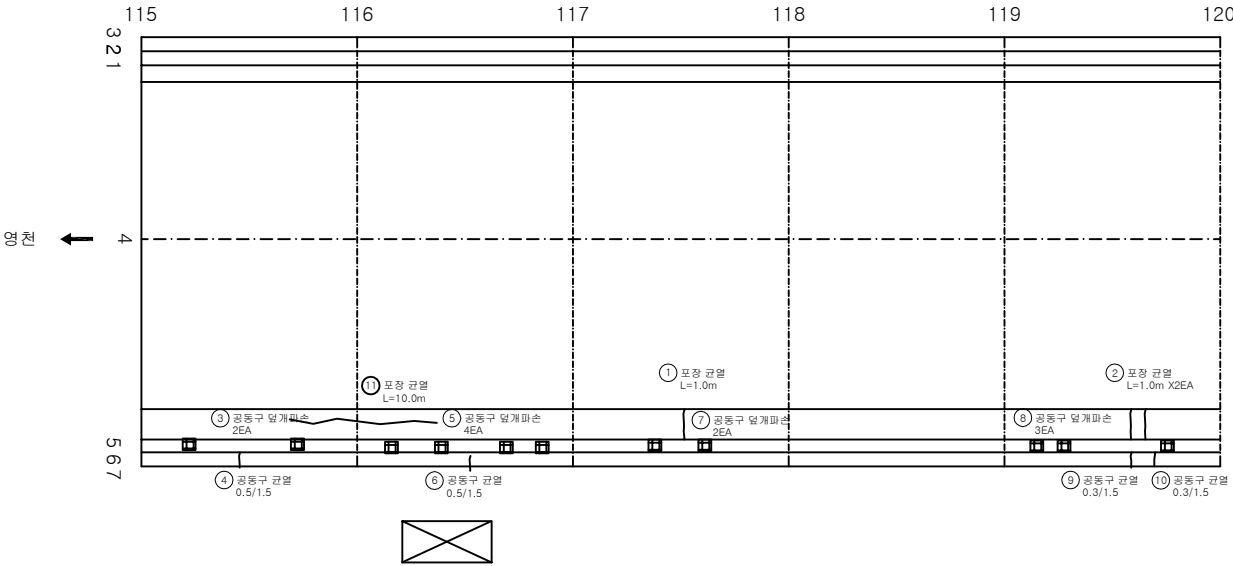

KEY PLAN

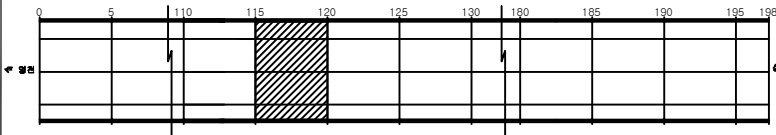

SECTION

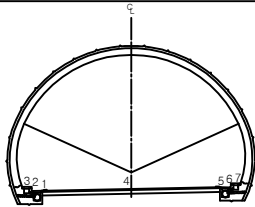


번 호	손 상 내 용	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	비 고
1	균열	1.00	m	1	1.00	
2	파손	1.00	m	2	2.00	
3	공동구	1.00	EA	2	2.00	
4	공동구	1.50	m	1	1.50	
5	공동구	1.00	EA	4	4.00	
6	공동구	1.50	m	1	1.50	
7	공동구	1.00	EA	2	2.00	
8	공동구	1.00	EA	3	3.00	
9	공동구	1.50	m	1	1.50	
10	공동구	1.50	m	1	1.50	
11	포장	10.00	m	1	10.00	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No. 121~125

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	3	4.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	3	4.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	6	9.00	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

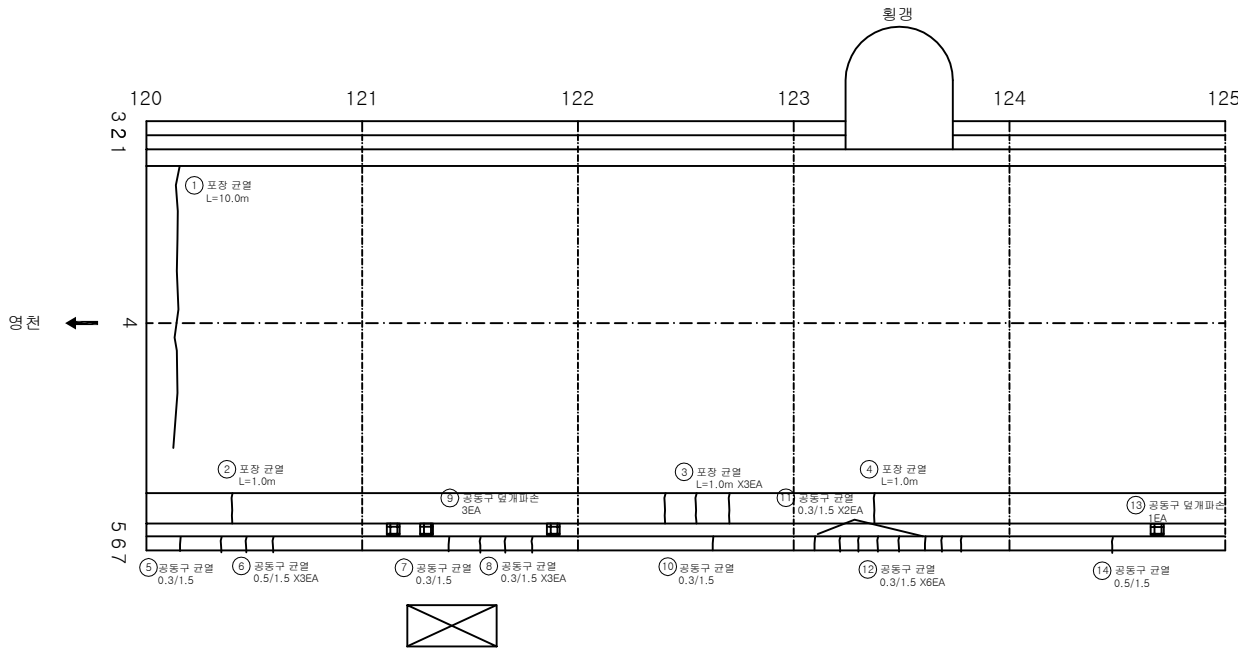

KEY PLAN

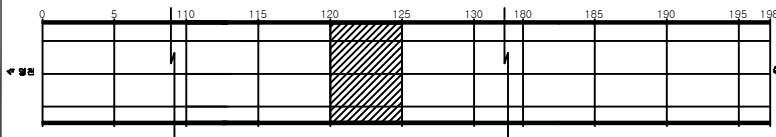




SECTION

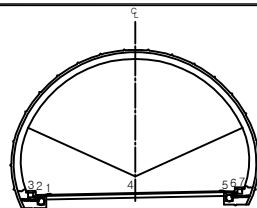


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 025

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장 ,공 동 구 Span No.126~130

손상물량표

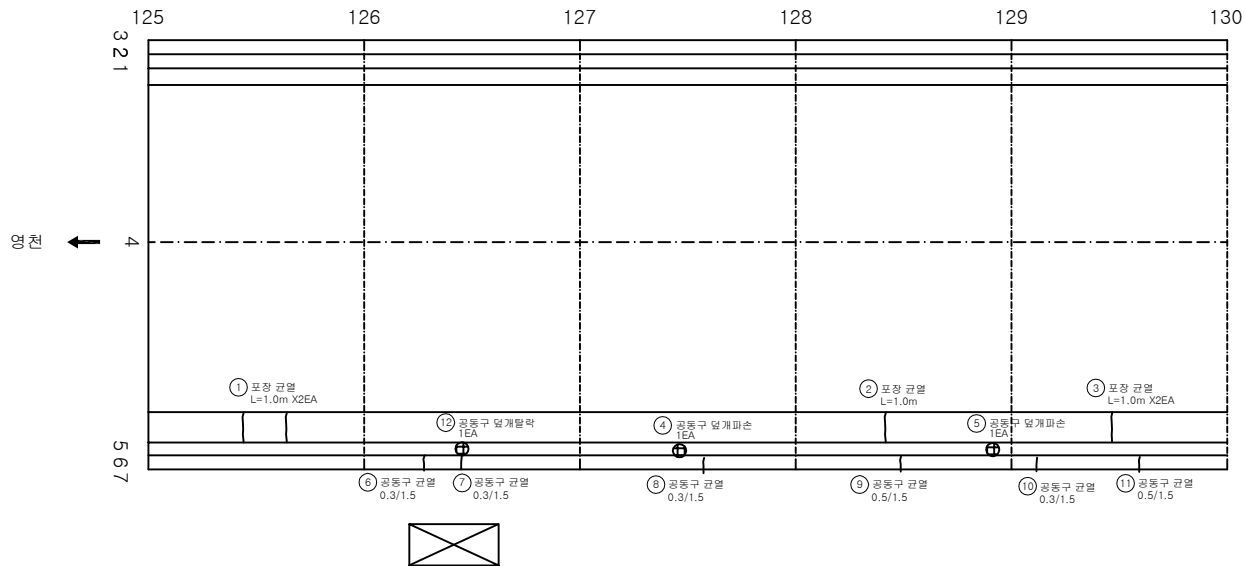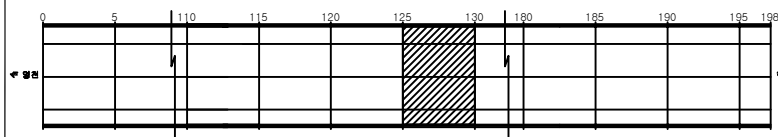[illegible]

SECTION

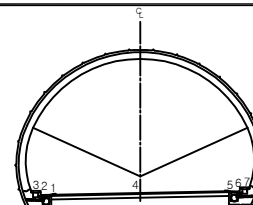


제 5


	다 외	 양산군립	 재로본리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면적, 건물	 박근, 파손	 채수	용 의 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기점검용역)
	부수, 음향부	 표면	 퇴적물	
	철근노출	 침하	 물 화	도 면 명 경호터널(상주방향) 외관조사용도
	부식	 좌굴, 변형	 기타	도 면 번 호 026

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

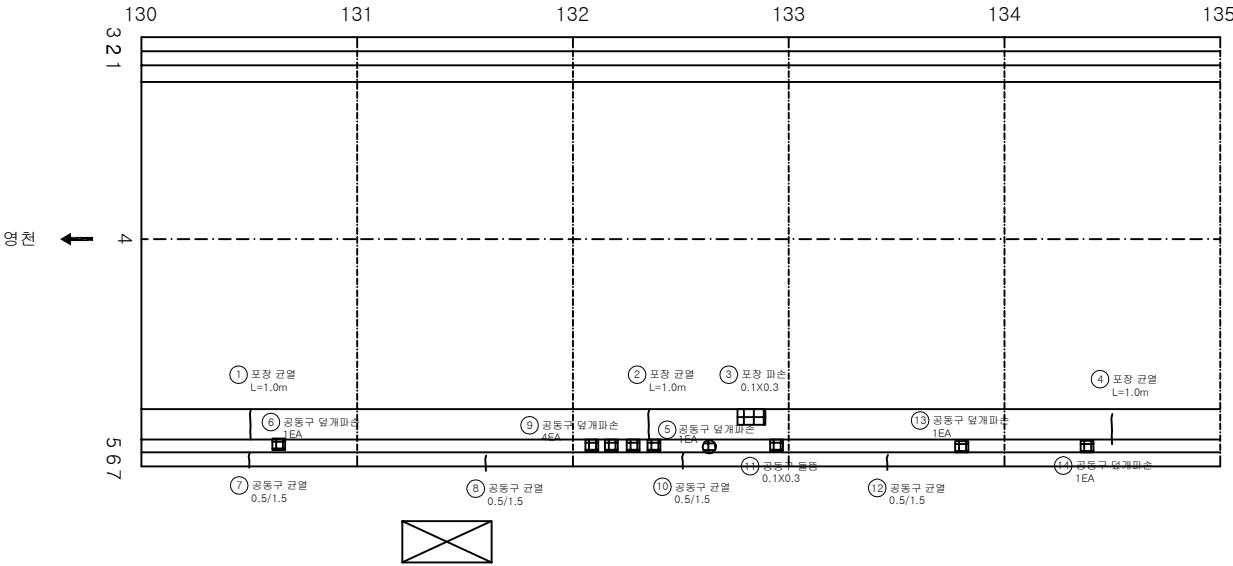

KEY PLAN

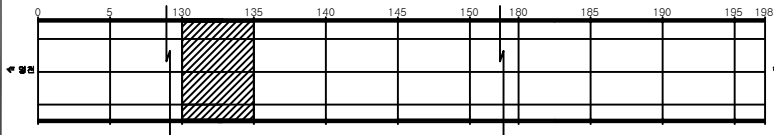

SECTION

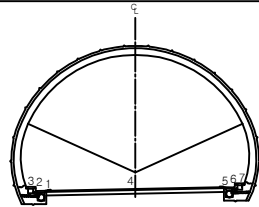


번 레		균열		망상균열		재료분리	발 주 처
		편치, 공동		박리, 파손		채수	상주영천고속도로(주)
		누수, 슬로브		백 타		트랙틀	용 역 명
		철근노출		침 하		열 화	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명
							평호터널(상주방향) 외관조사량도
							도 면 번 호
							027


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.136~140

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	23하	공 동 구	공 동 구 측 면 타 일 파 손				1.00	EA	10	10.00	
9	23하	공 동 구	공 동 구 측 면 타 일 파 손				1.00	EA	50	50.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

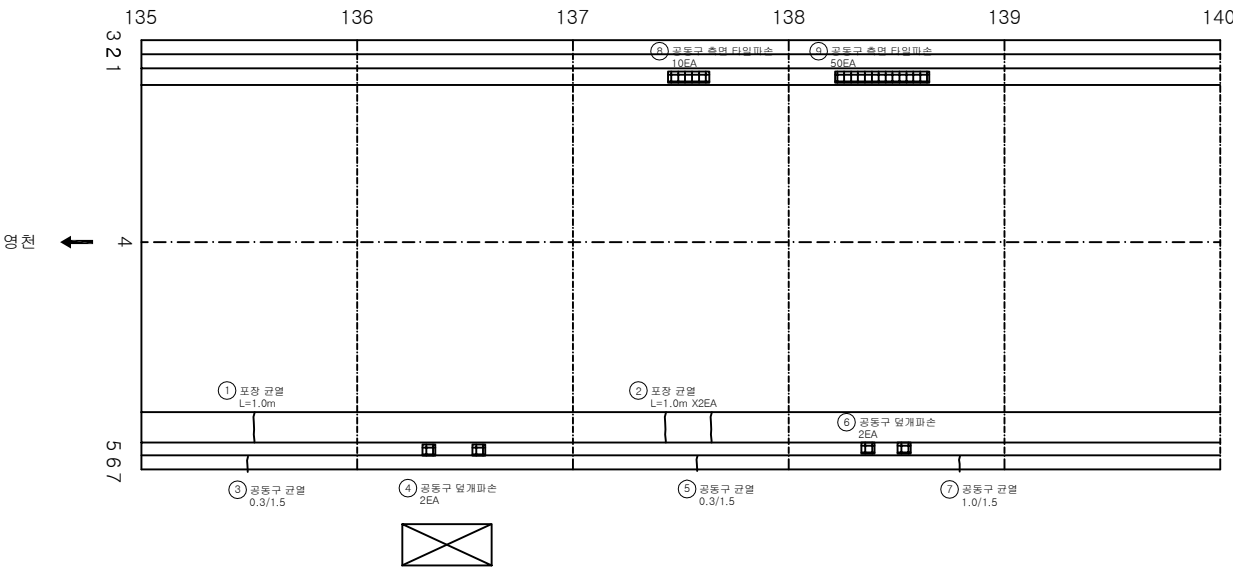

KEY PLAN

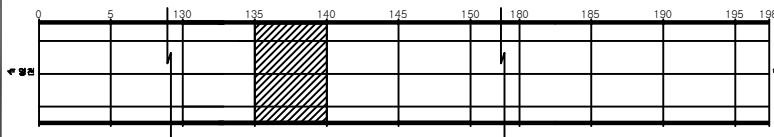


SECTION

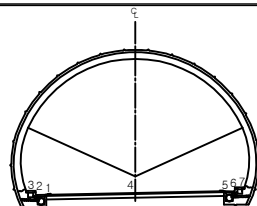


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬라브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 028

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 돌출		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 돌출		0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	
10	23하	공동구	공동구 측면 타일파손				1.00	EA	8	8.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

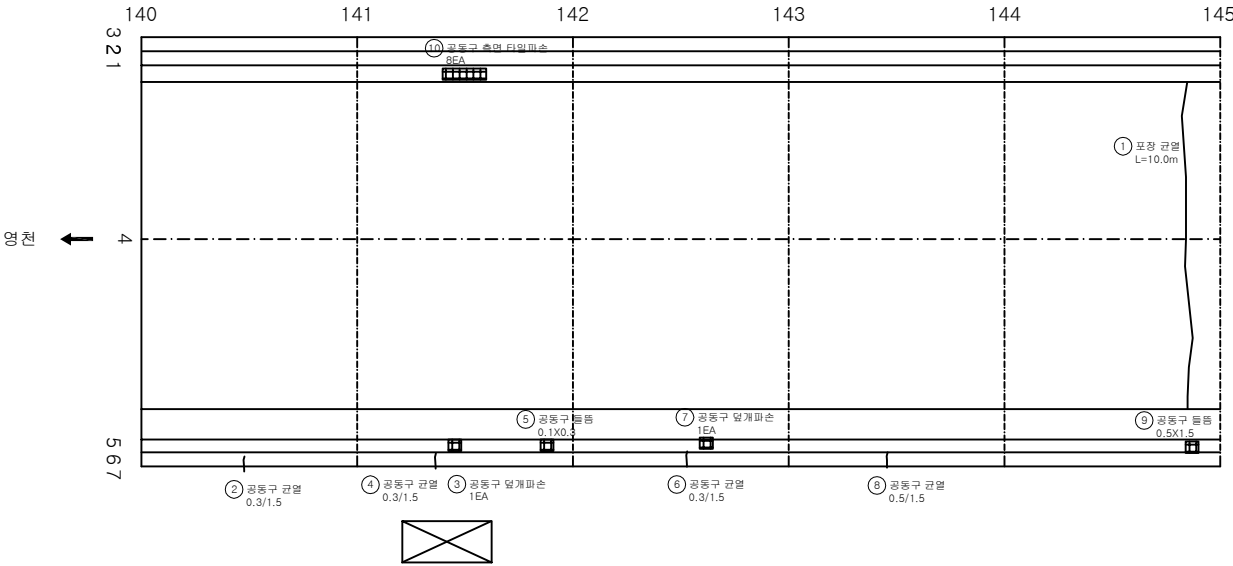

KEY PLAN

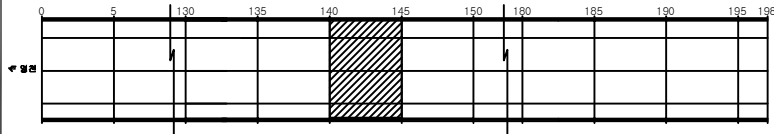

SECTION

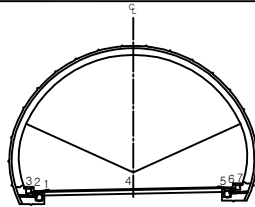


발 주 처	상주영천고속도로(주)
	용 역 명
	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	도 면 명
도 면 번 호	평호터널(상주방향) 외관조사망도
	029


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.146~150

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	21하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	3	3.00	
10	23하	공동구	공동구 타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

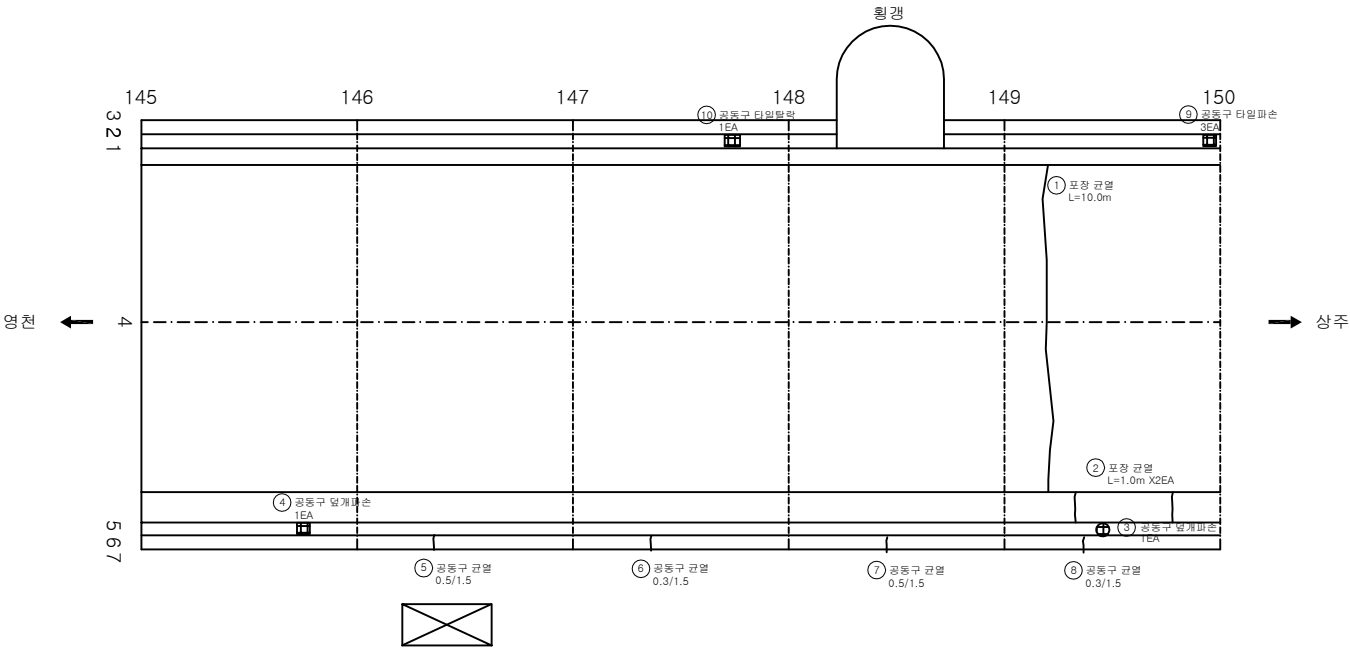

KEY PLAN

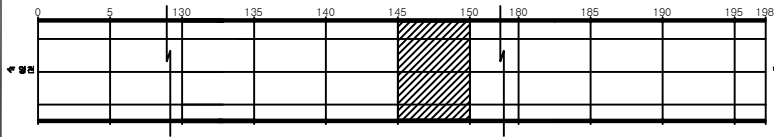

SECTION

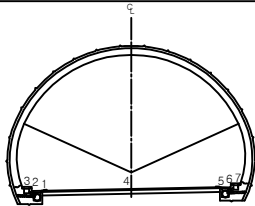


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
맨홀, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
우수, 슬로브	벽 타	변형	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
활판노출	침하	열화	도 면 번 호 030
부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

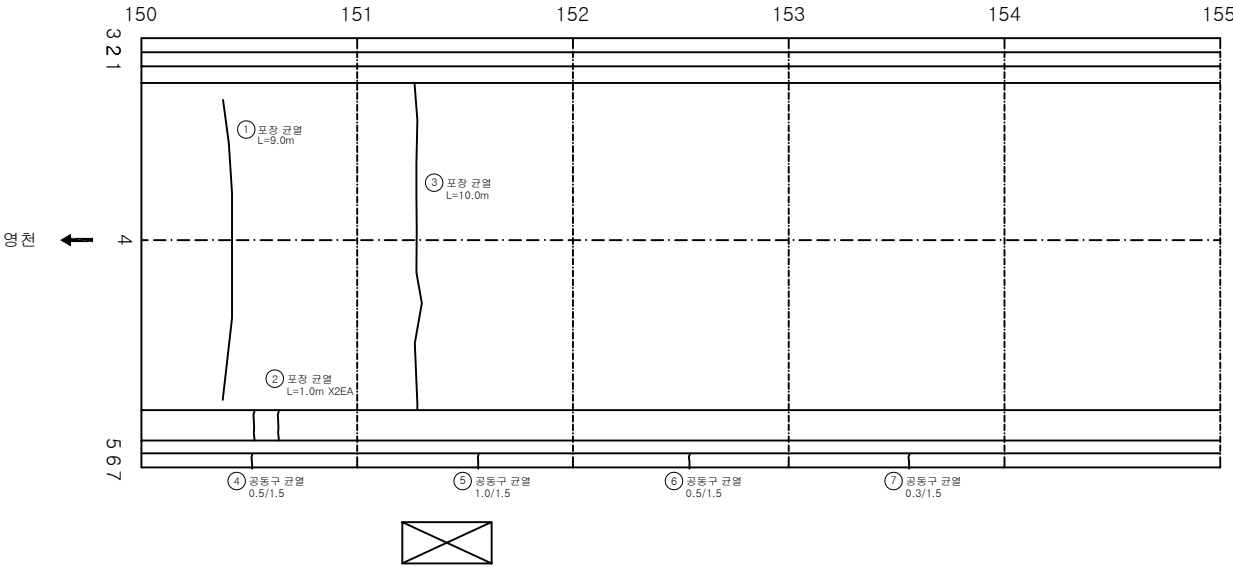

KEY PLAN

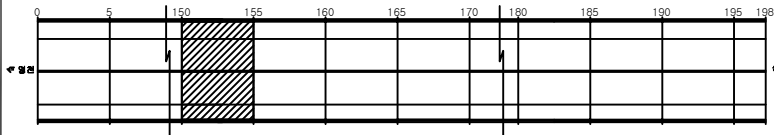

SECTION

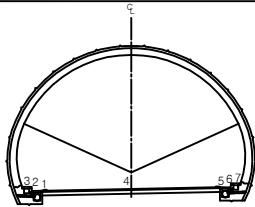


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 031

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		6.0		6.00	m	1	6.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
7	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

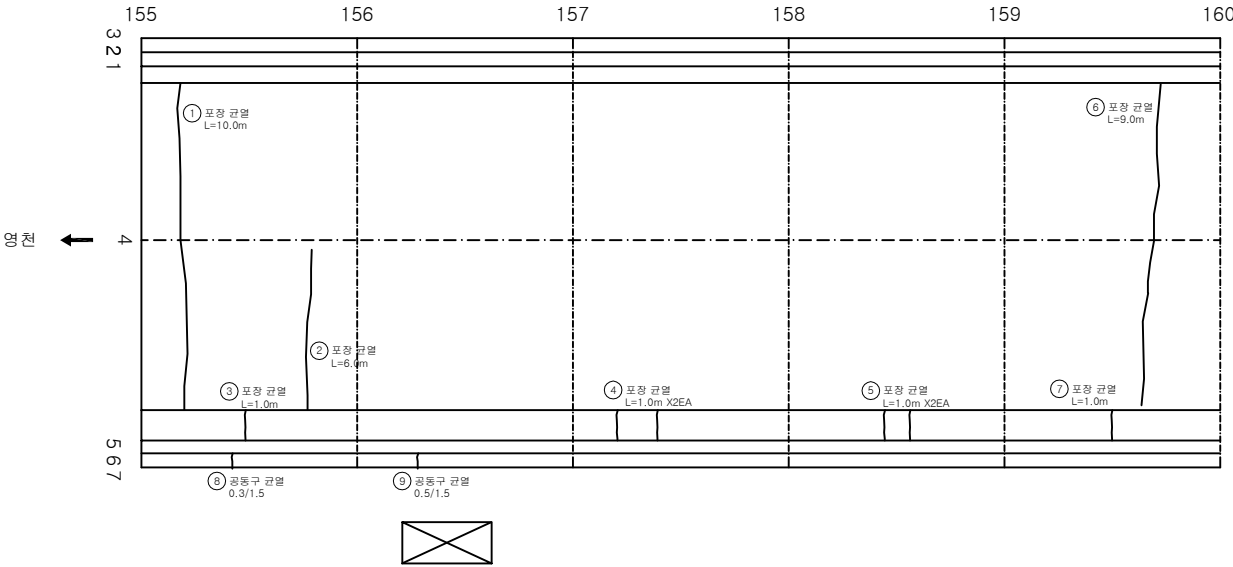

KEY PLAN

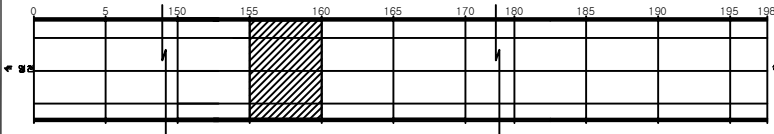

SECTION

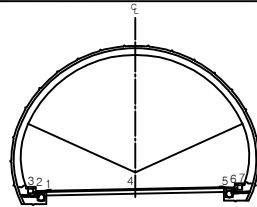


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬로브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 032

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

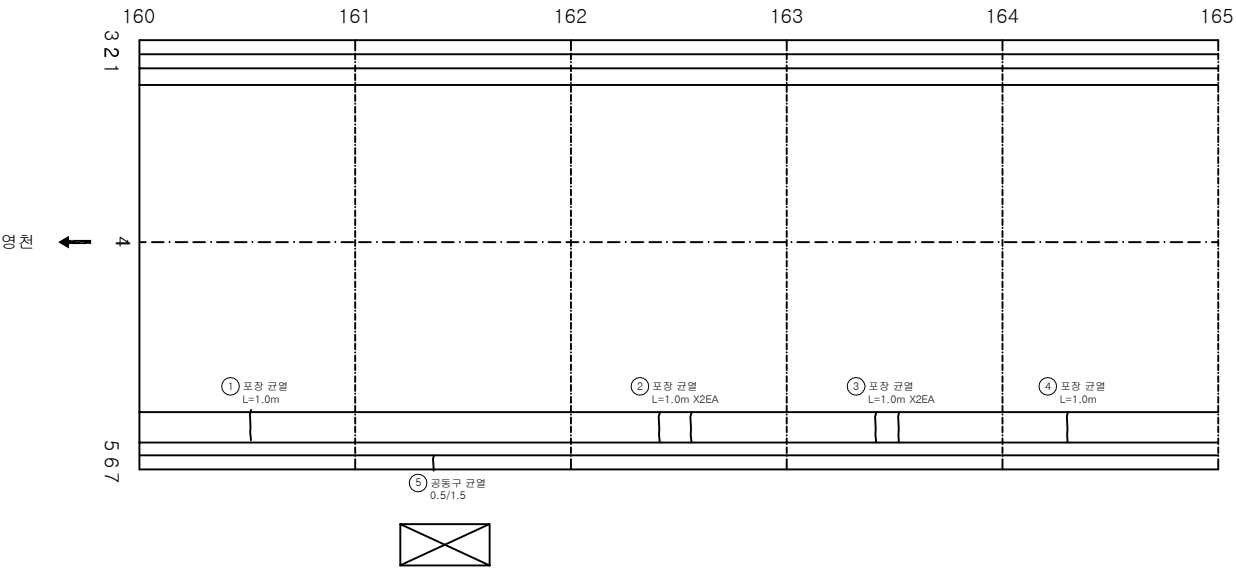

KEY PLAN

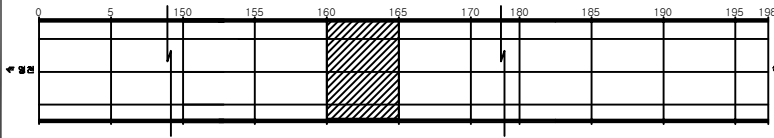

SECTION

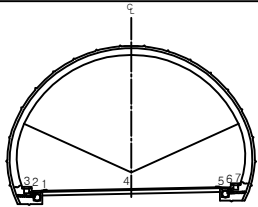


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬관부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

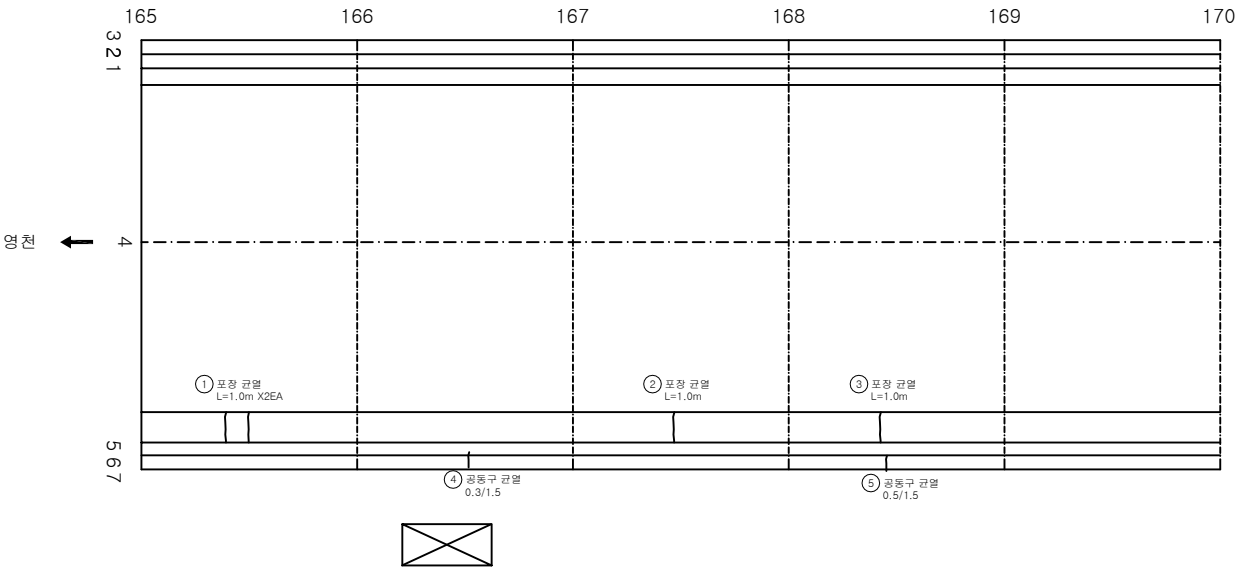

KEY PLAN

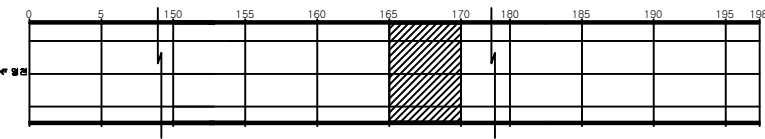


SECTION

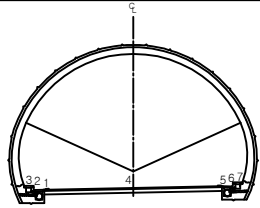


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬랑부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 034

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

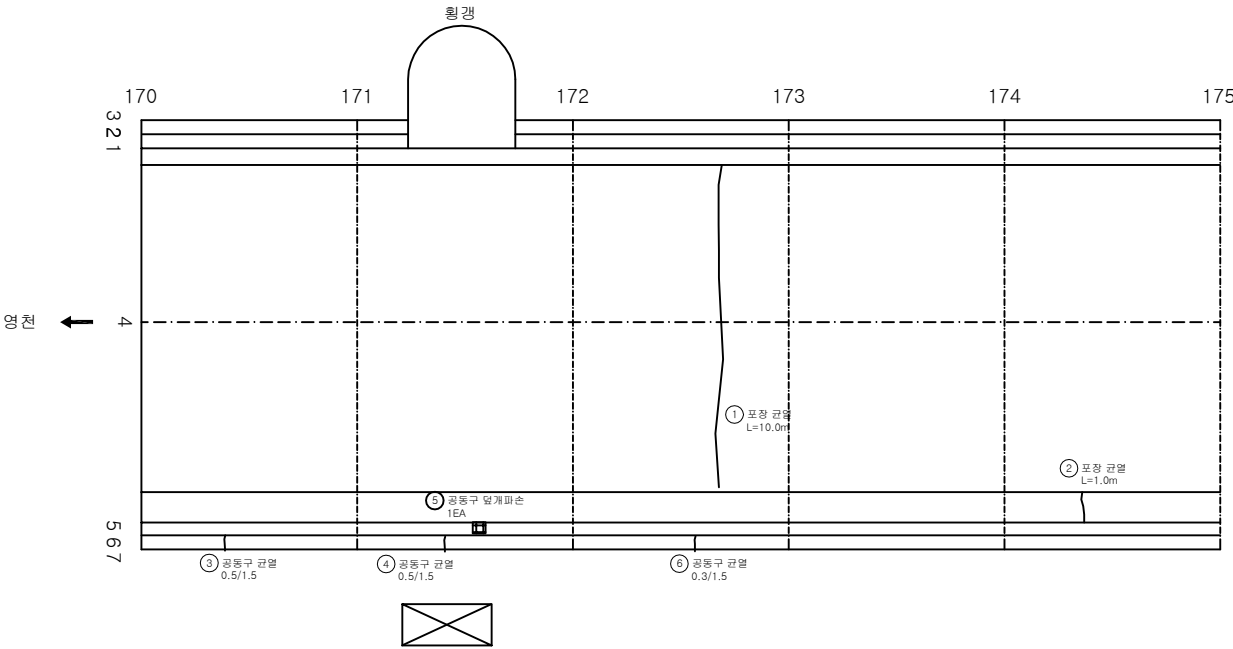

KEY PLAN

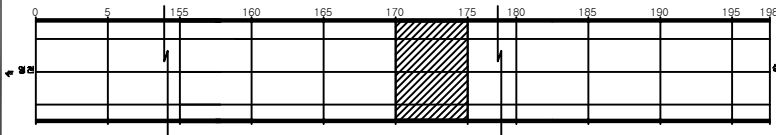

SECTION

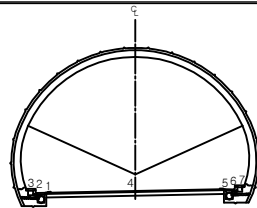


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
누수, 습윤부	콘크리트	도로표면	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
도로표면	도로표면	도로표면	도 면 번 호 035

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
2	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	23하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

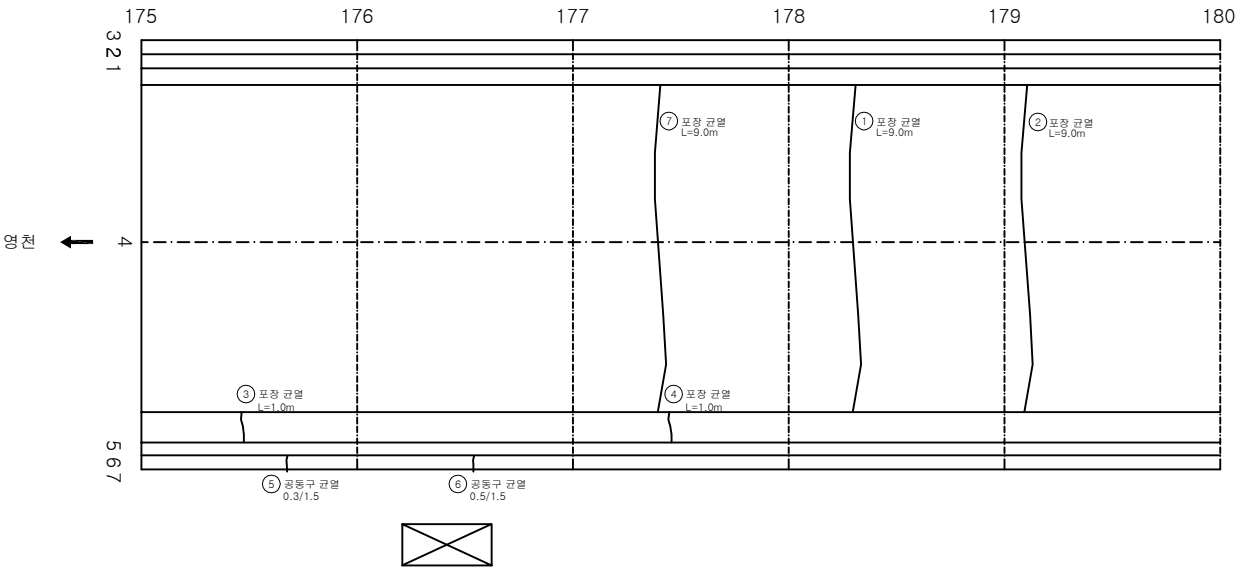

KEY PLAN

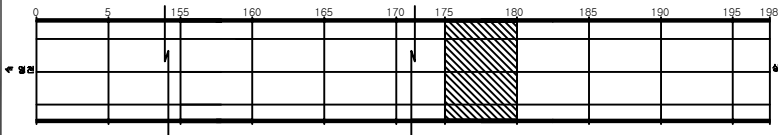

SECTION

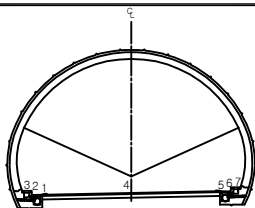


범례


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	
	누수, 슬로브		백 타		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)	
	차도노출		침 하		열 화	도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	036

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	포 장	포 장 파 손		0.2	0.1	0.02	m ²	1	0.02	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공 동 구	공 동 구 달 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	23하	포 장	포 장 파 손		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	손 상 증 가
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

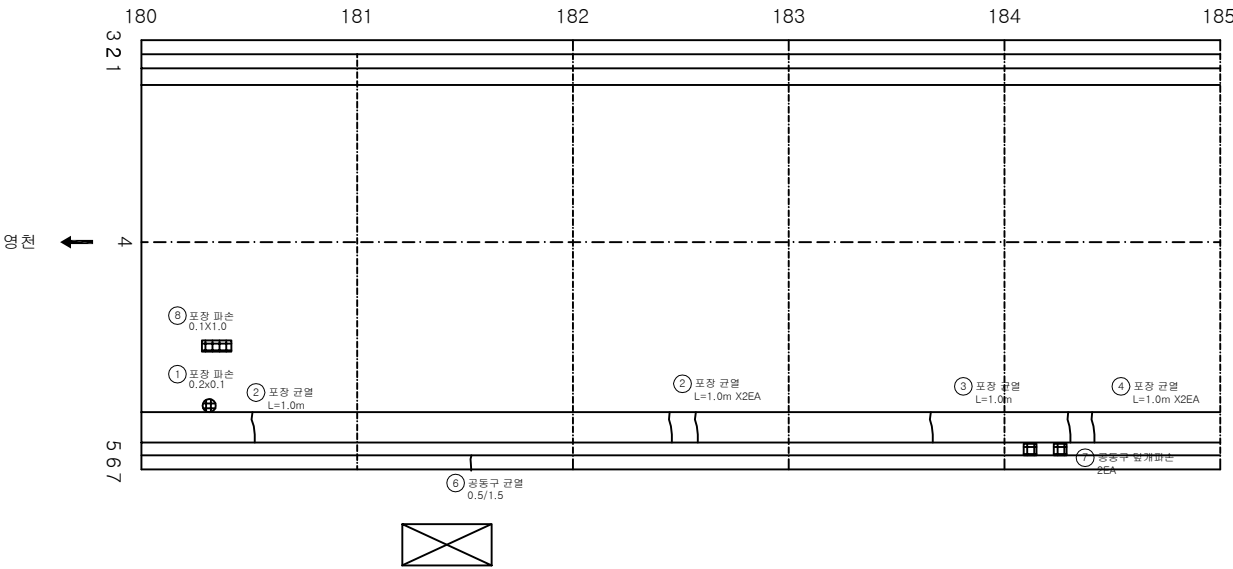

KEY PLAN

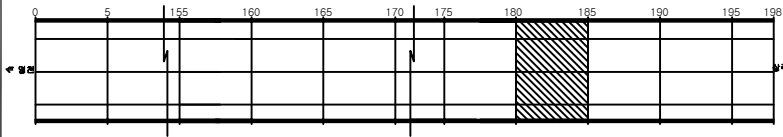

SECTION

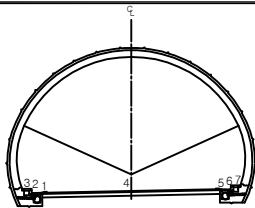


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 037

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 박리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	23하	포장	포장 박리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

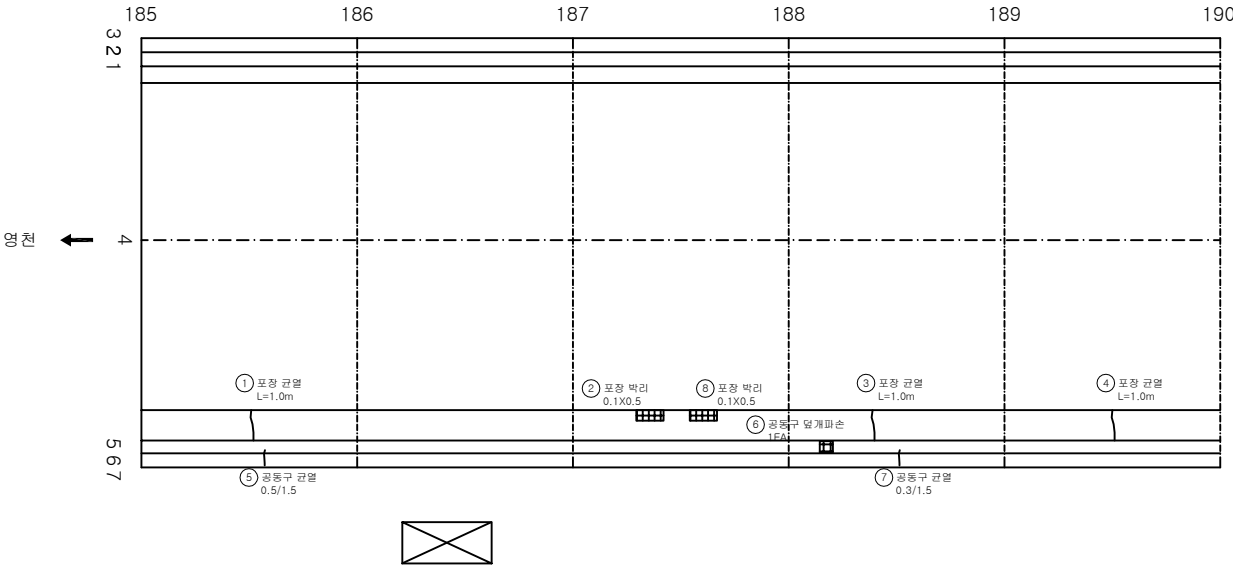

KEY PLAN

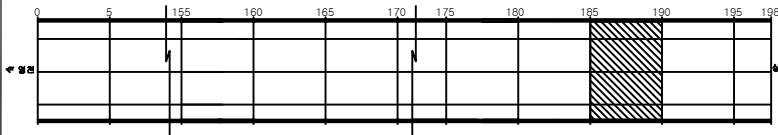

SECTION

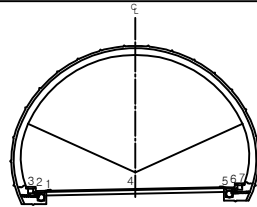


변 레


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬라브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 038

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

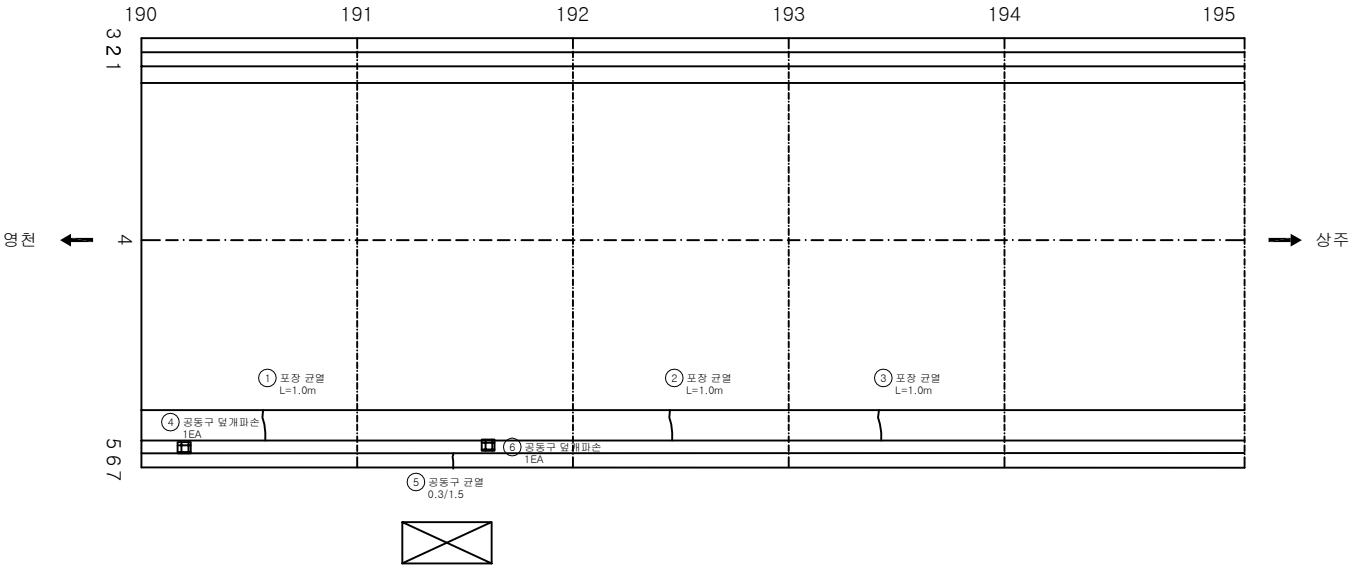

KEY PLAN

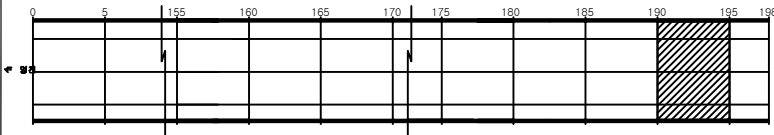

SECTION

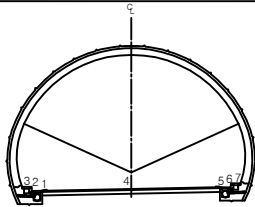


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬랑부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 039

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

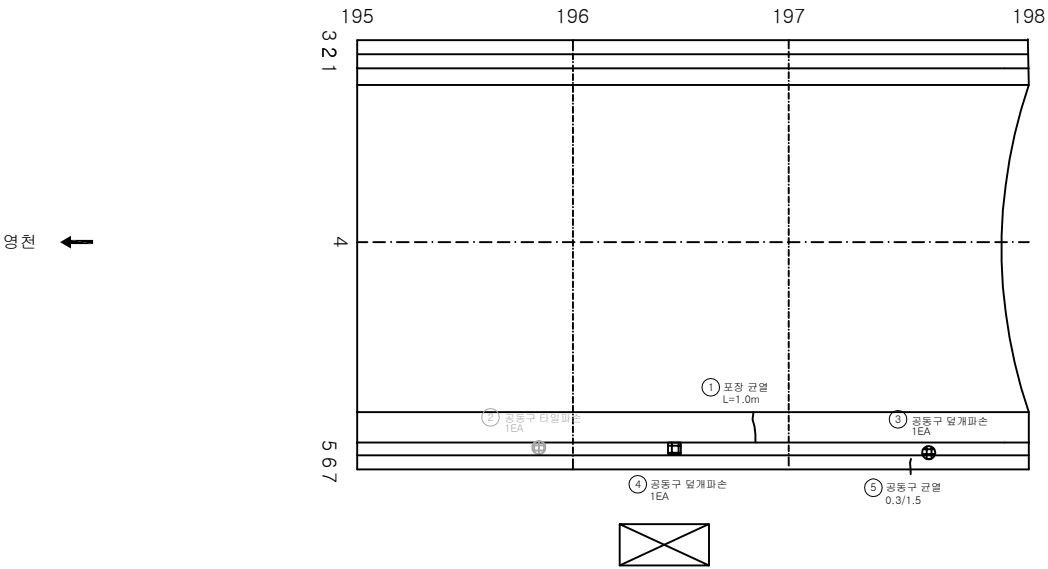

KEY PLAN

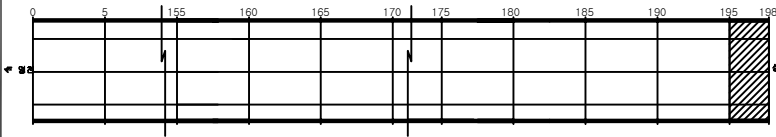

SECTION

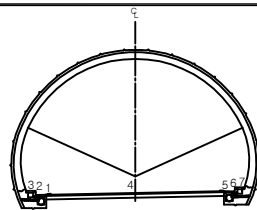


번 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬로브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 040

라이닝 콘크리트


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.1~5

손 상 물 량 표

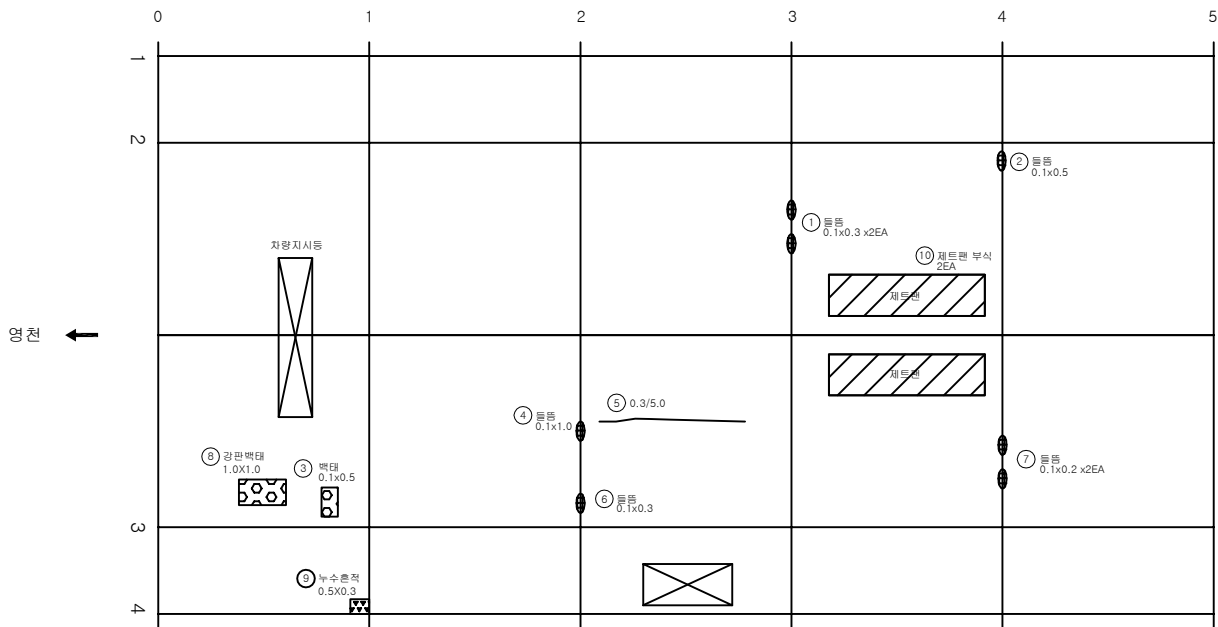


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
2	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	천단부	벽태		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
6	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	19하	천단부	들뜸		0.1	0.2	0.02	m ²	2	0.04	
8	20상	천단부	강판 벽태		1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
9	23하	측벽부	누수흔적		0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
10	25하	부대시울	제트팬 부식				1.00	EA	2	2.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

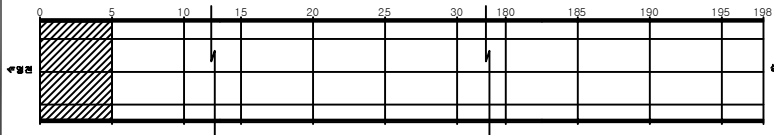

SECTION

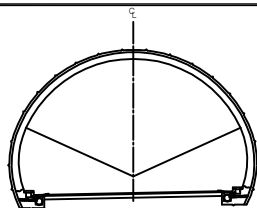


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.6~10

손 상 물 량 표

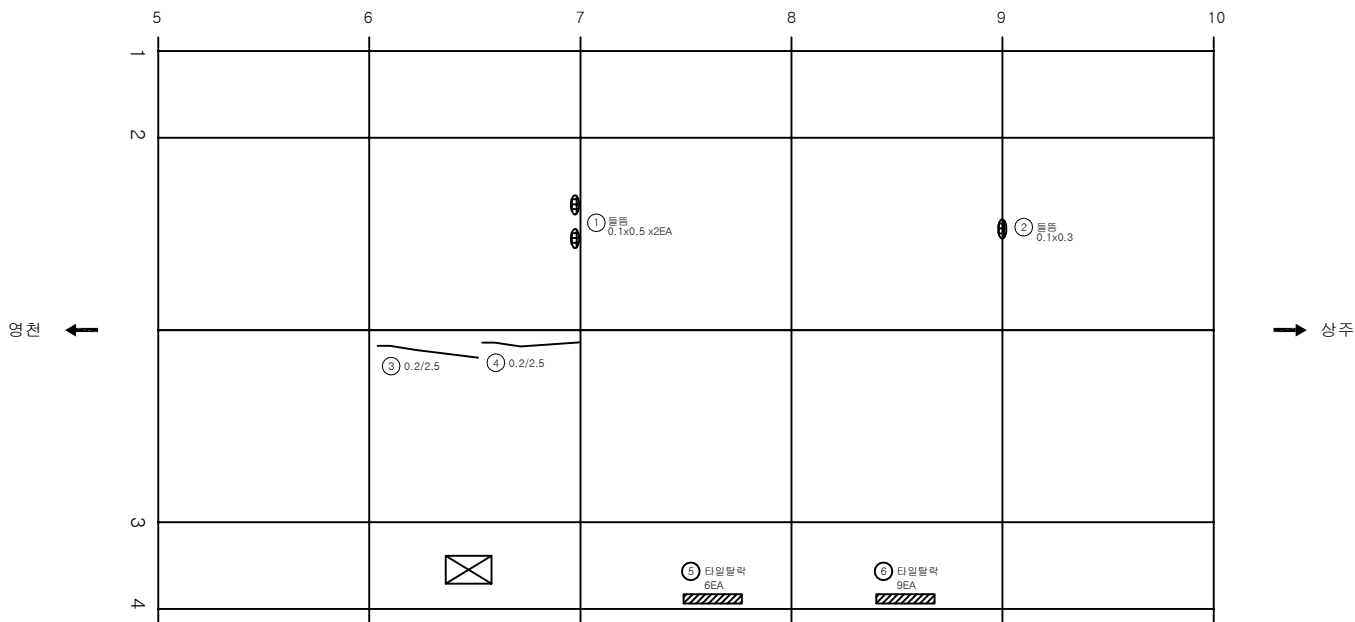


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	흄통		0.1	0.5	0.05	m ³	2	0.10	
2	19하	천단부	흄통		0.1	0.3	0.03	m ³	1	0.03	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
6	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

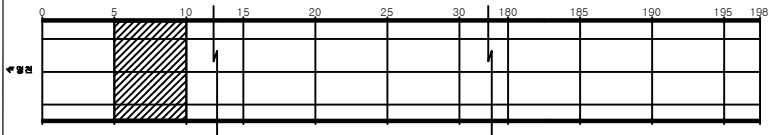

SECTION

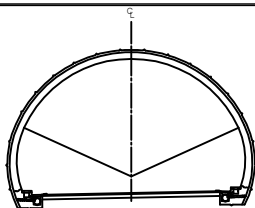


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	19하	측벽부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
7	21하	측벽부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

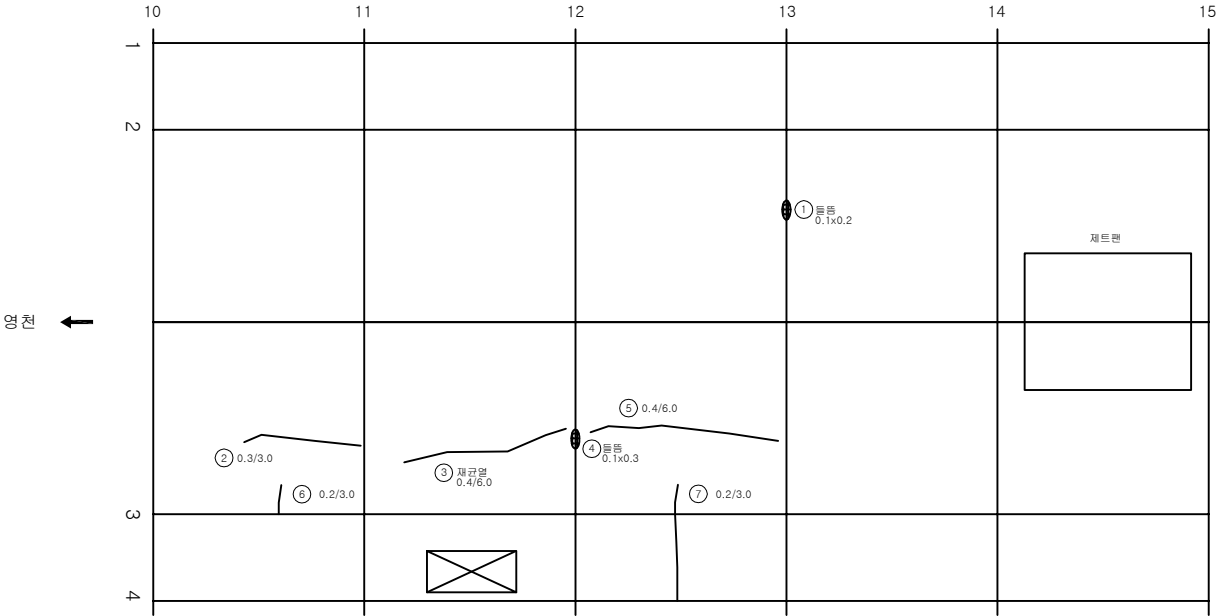

KEY PLAN

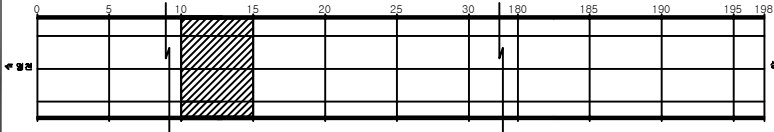


SECTION

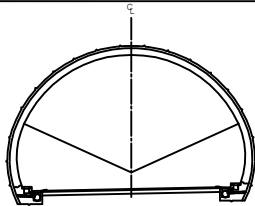

범례


			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 043

손 상 물 량 표

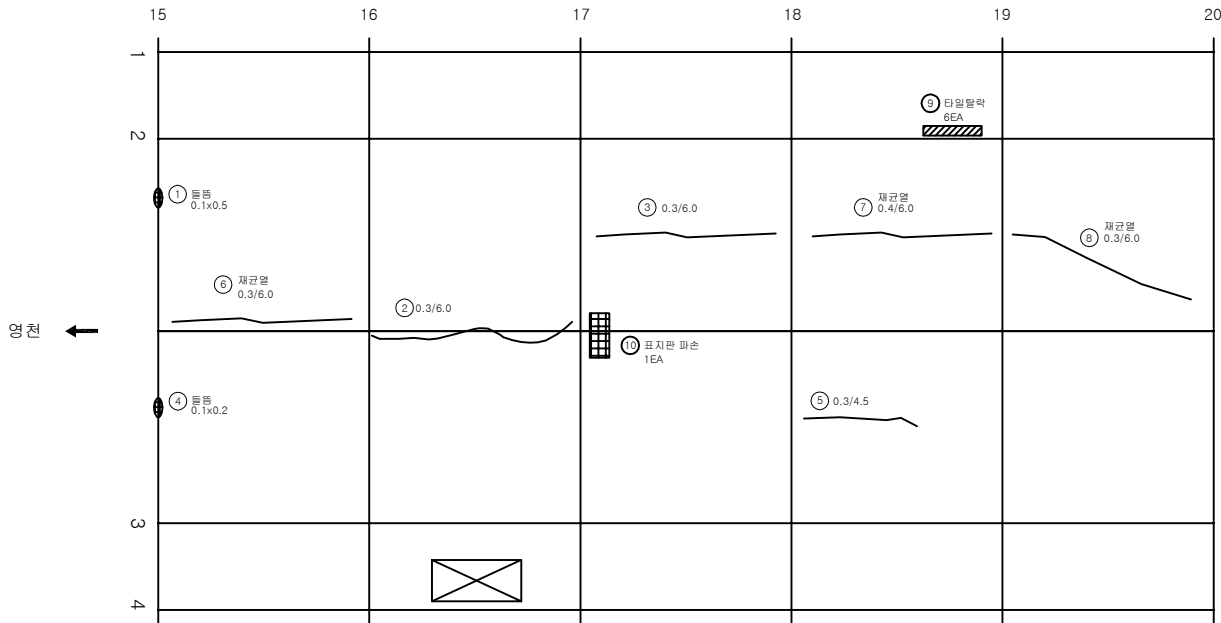


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	흄		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천단부	흄		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
8	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
10	23하	천단부	표지판 파손				1.00	EA	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

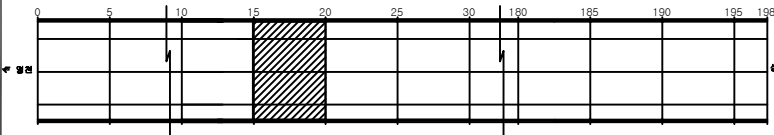


SECTION

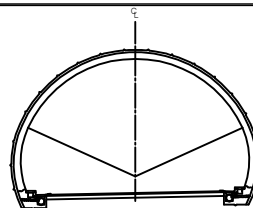


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호

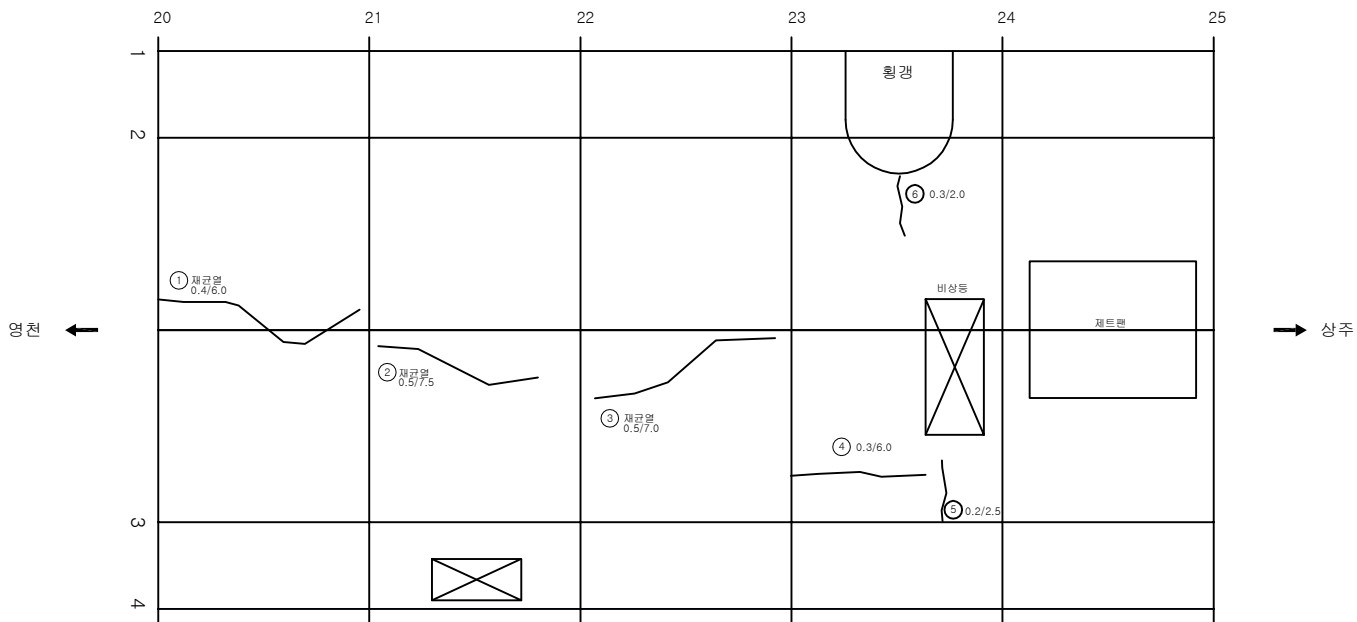


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.5		7.50	m	1	7.50	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	23하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
6	25하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

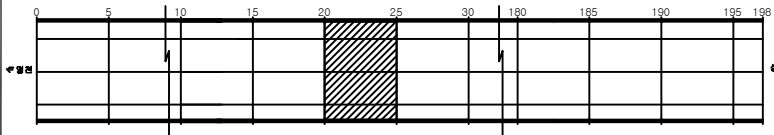


SECTION

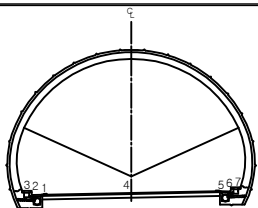

범례


균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽타	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	045

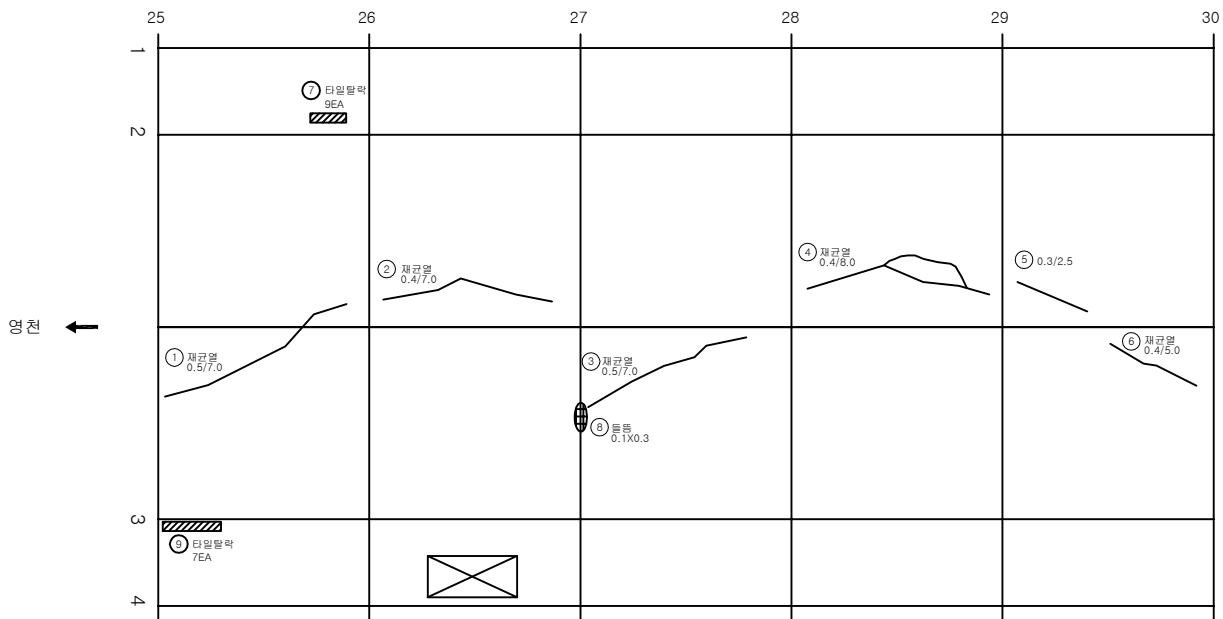


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
7	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	손상증가
8	23하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
9	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	7	7.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

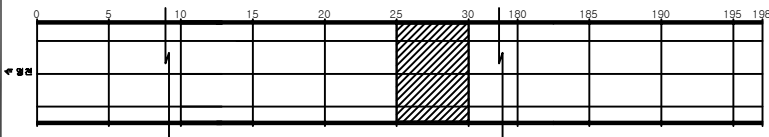


SECTION

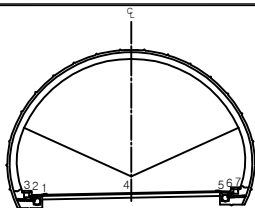

범 례		균열		망상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		면치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
관 례		누수, 습윤		표 태		퇴적물	
		철근노출		침 하		화 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 046


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.31~35

손 상 물 량 표

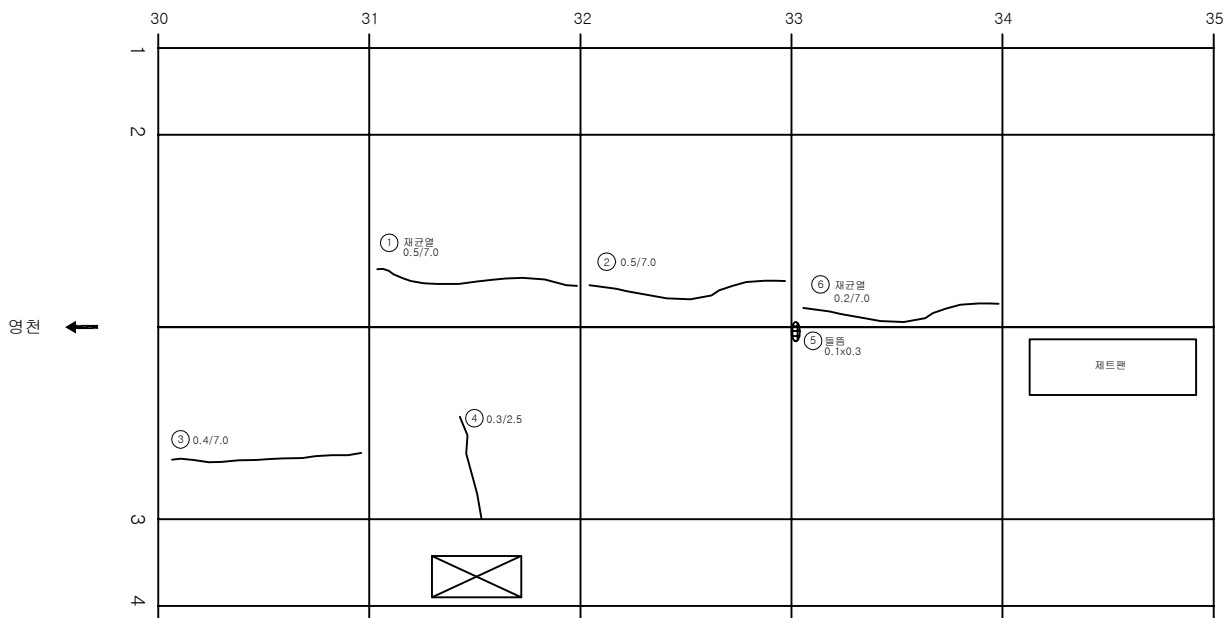


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 둘라	단위	개소	총합 둘라	
1	19하	천단부	재균열 (Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	균열 (Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	21하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	7.0		7.00	m	1	7.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

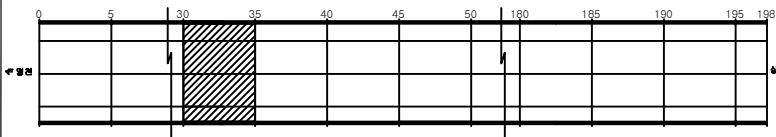

SECTION

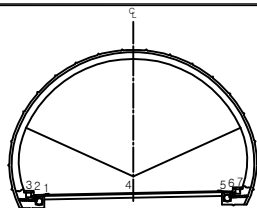


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 047


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.36~40

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

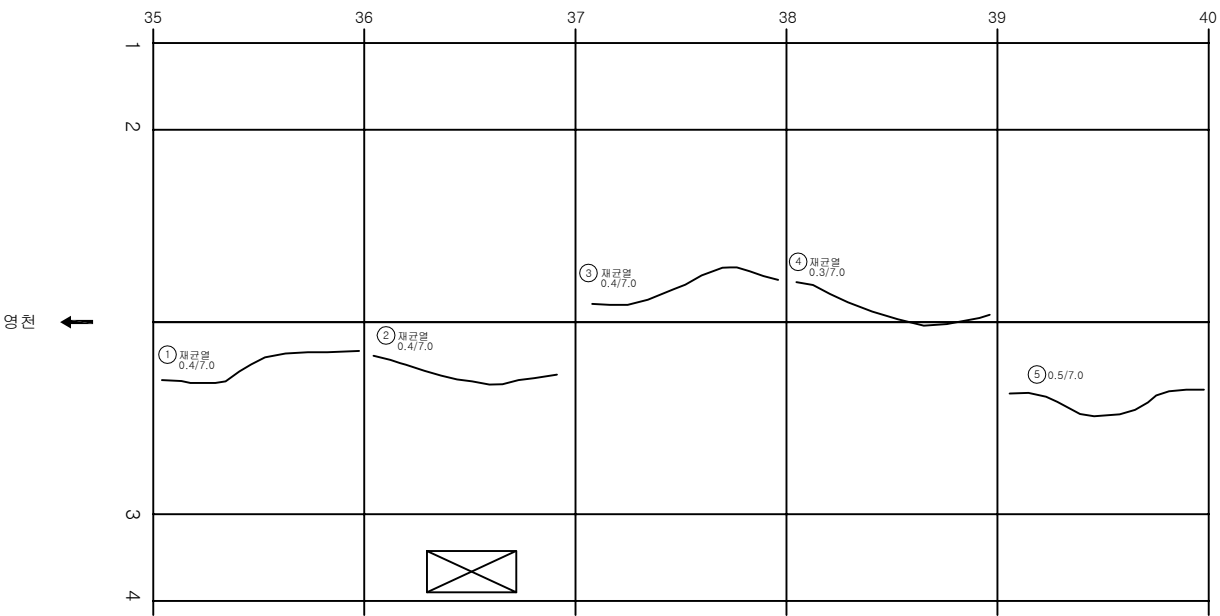

KEY PLAN

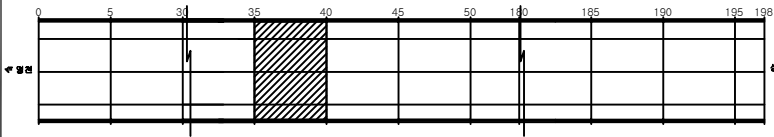


SECTION

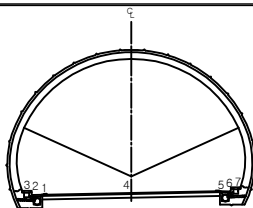

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표

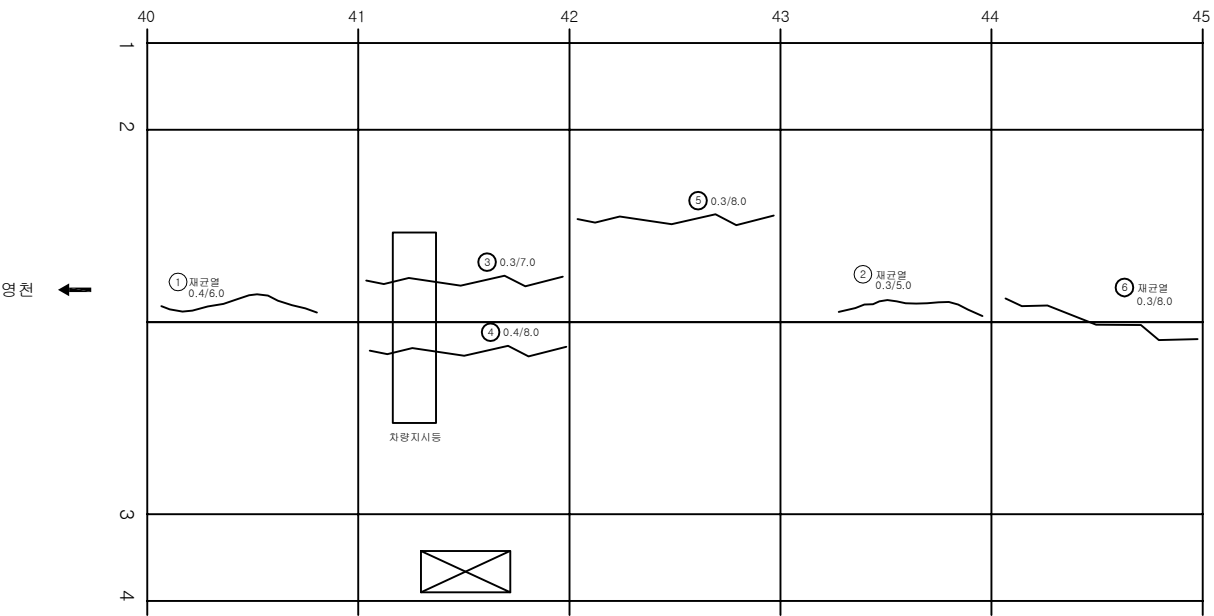


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
3	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

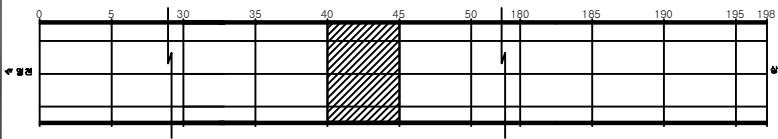

SECTION

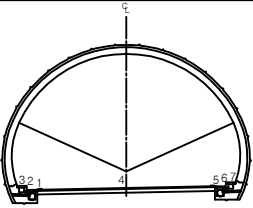




범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽타	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	049

ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.46~50

손상물량표

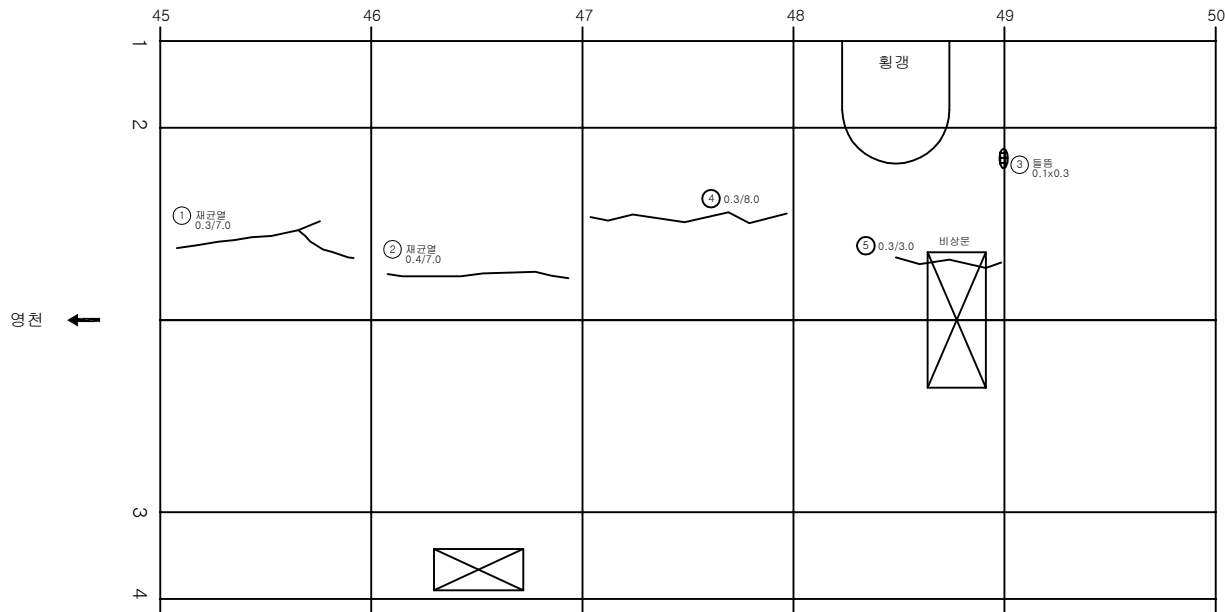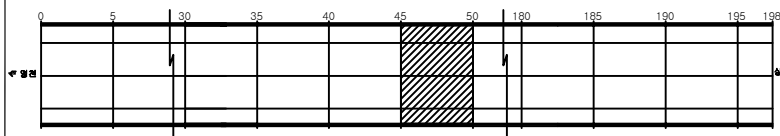[illegible]

SECTION

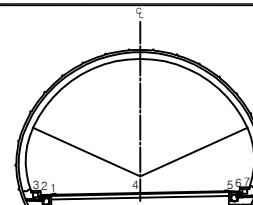


부
려

	빈 칸		양상금줄		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 광물		바닥, 파손		채수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 종역 (2024년 상반기 정기안전점검종역)
	나무, 습지부		표지		퇴적물	
	철근노출		절하		절화	도 면 명 평효터널(상주방향) 외곽조사상도
	부식		진동, 변형		기타	도 면 번호 050


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.51~55

손 상 물 량 표

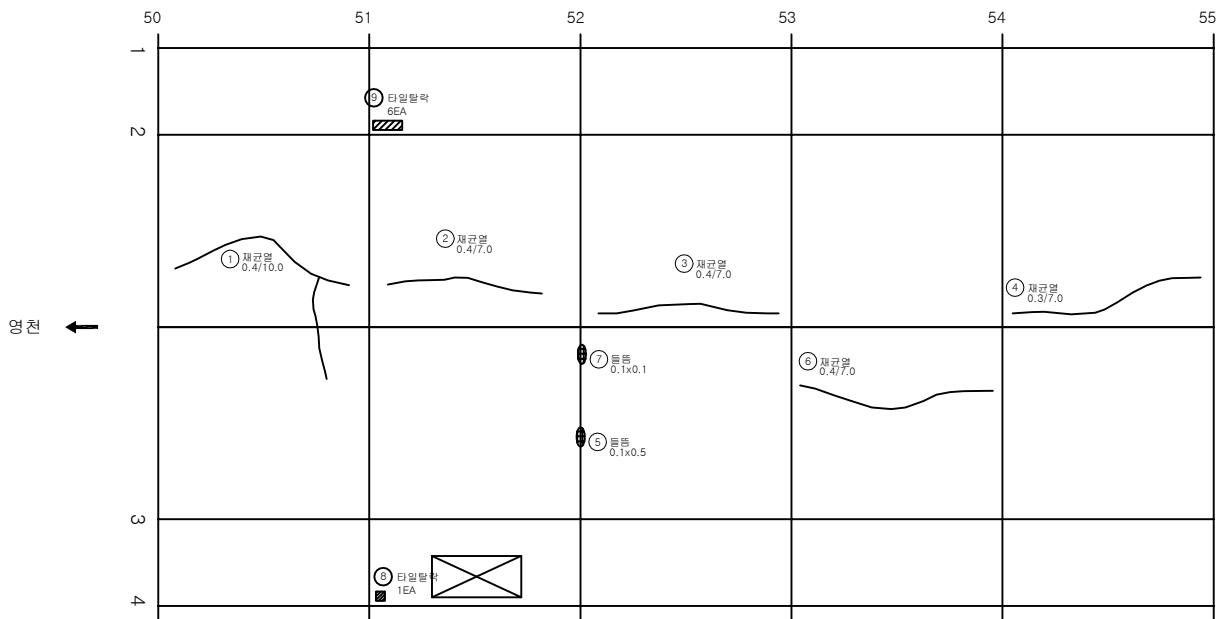


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
7	21하	천단부	들뜸		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	22하	속벽부	타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
9	23하	속벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

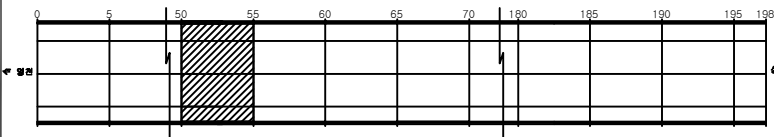


SECTION

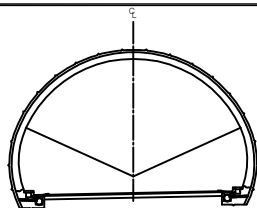


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
누수, 습윤부	벽타	퇴적물	도면명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
철근노출	침하	열화	도면번호 051
부식	좌굴, 변형	기타	

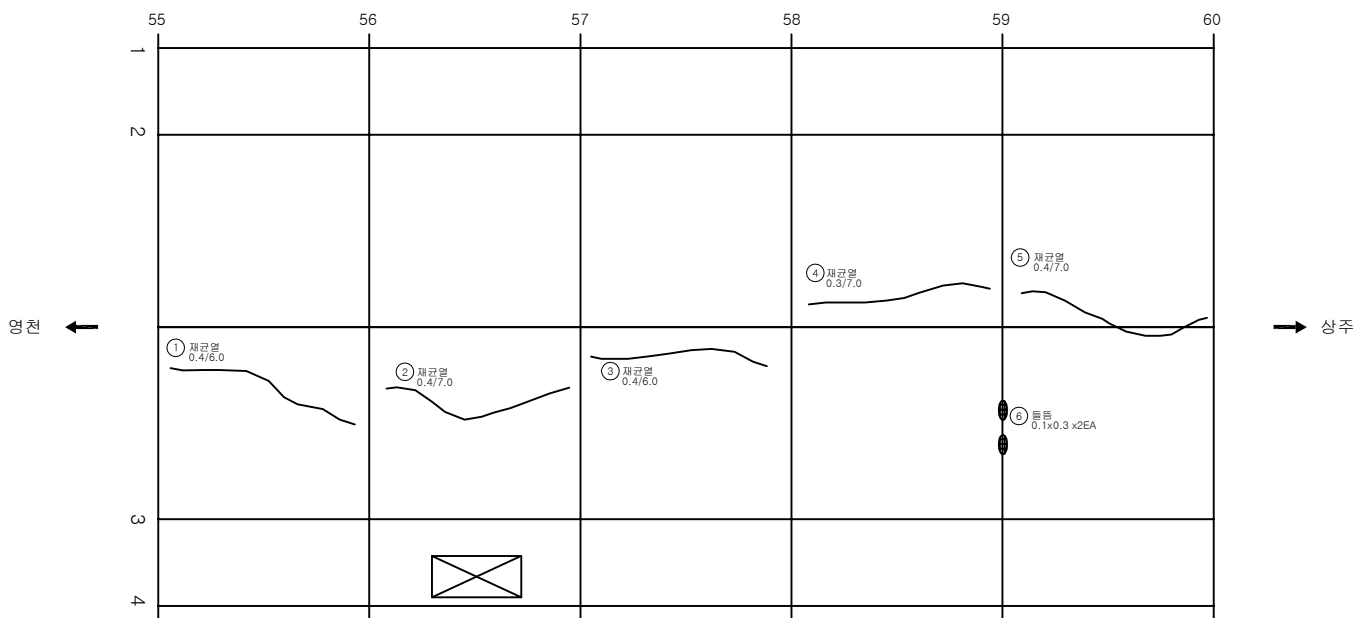


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	틈뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

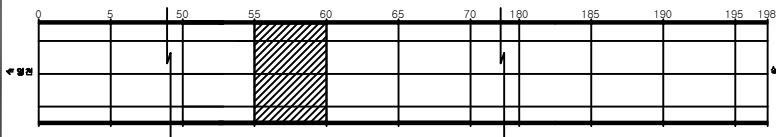

SECTION

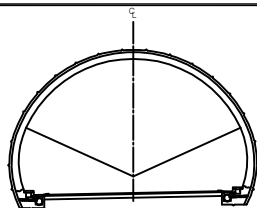


범례


콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
균열, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	배 대	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
물위노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	망상균열		2.0	1.0	2.00	m	1	2.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
8	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
9	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
10	19하	측벽부	망상균열		5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
11	19하	측벽부	망상균열		5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
12	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
13	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

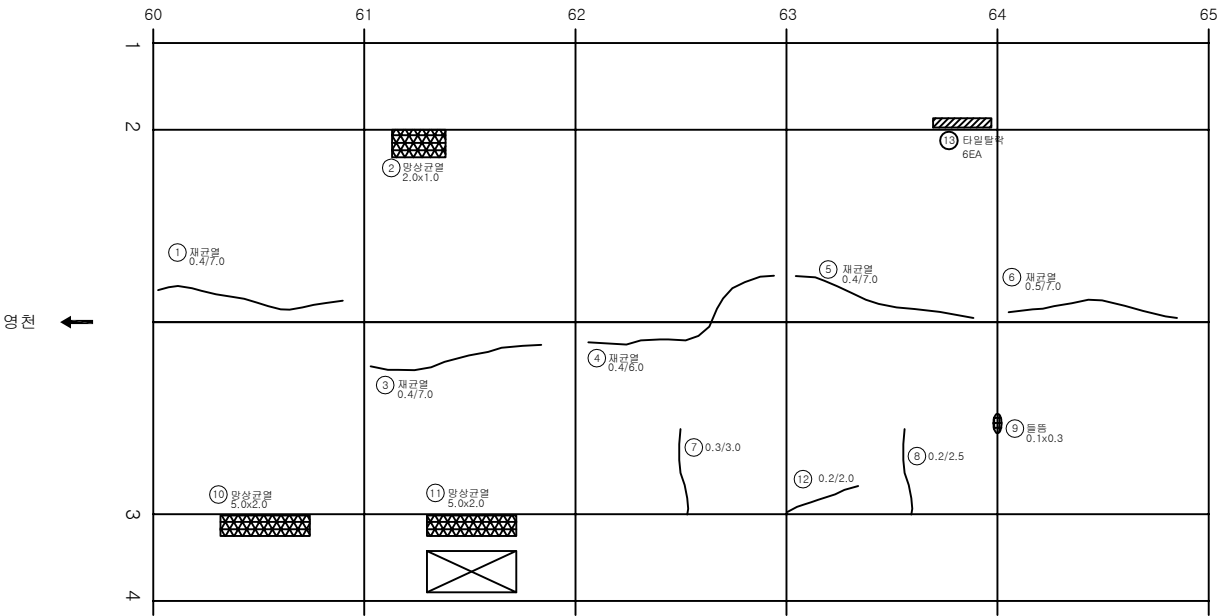

KEY PLAN

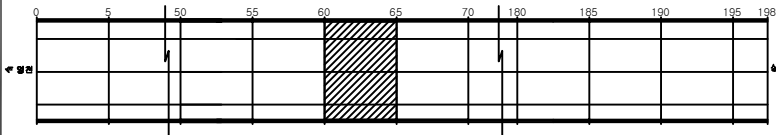


SECTION

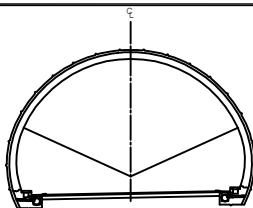


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	망상균열		2.0	1.0	2.00	m	1	2.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
8	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
9	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
10	19하	측벽부	망상균열		5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
11	19하	측벽부	망상균열		5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
12	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
13	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	측벽부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

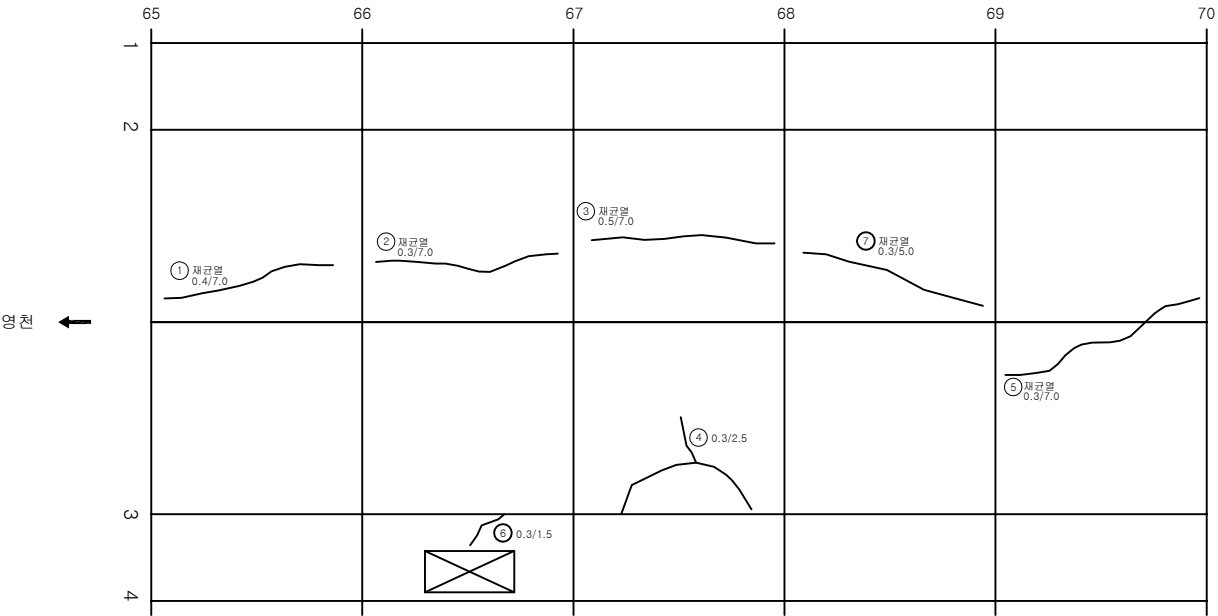

KEY PLAN

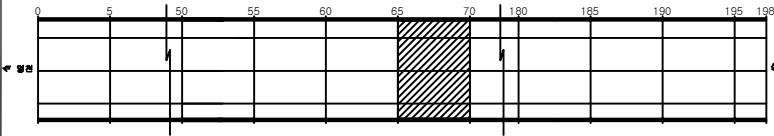


SECTION

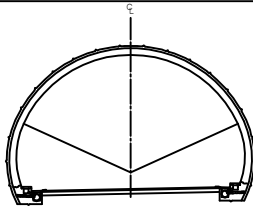


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 054

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미 만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

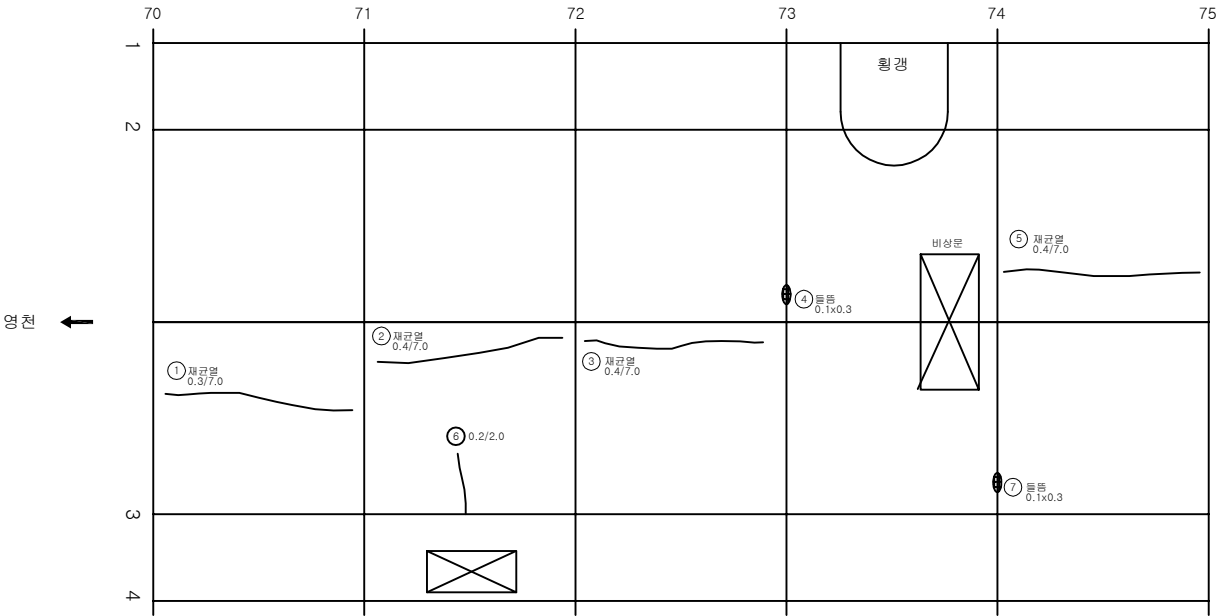

KEY PLAN

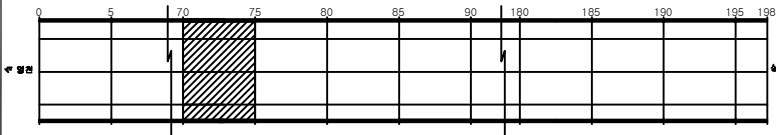


SECTION

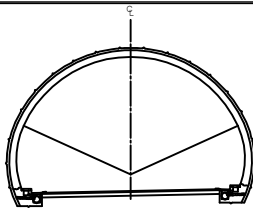

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 055

손 상 물 량 표

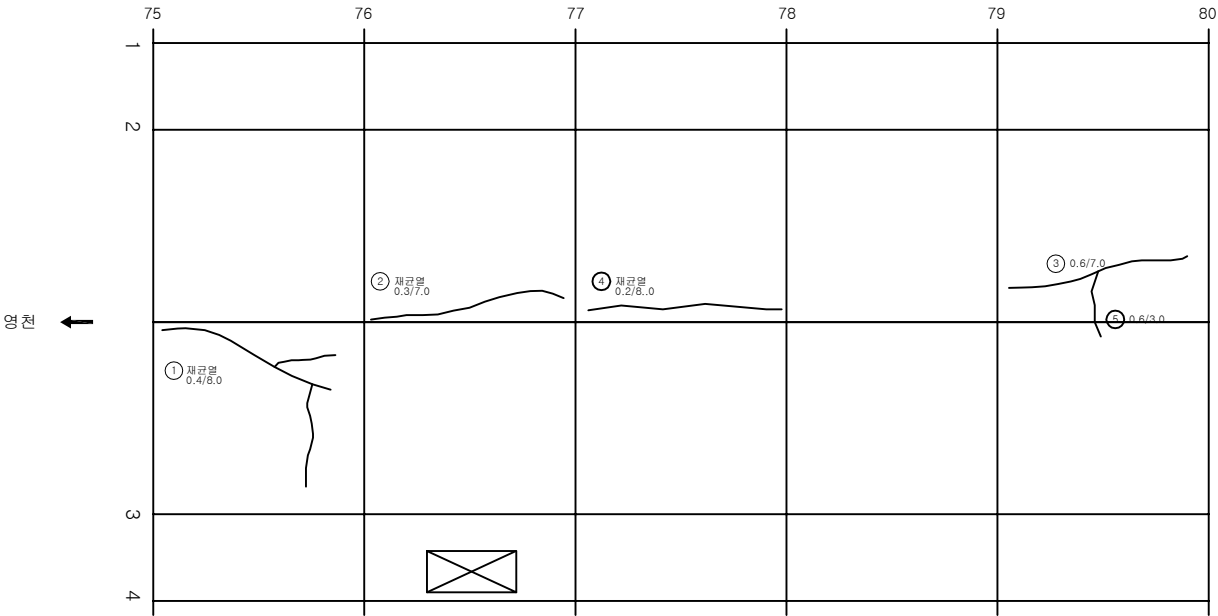


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	총 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.6	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.6	3.0		3.00	m	1	3.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

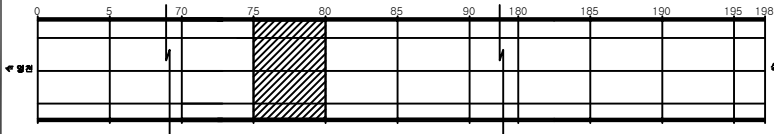


SECTION

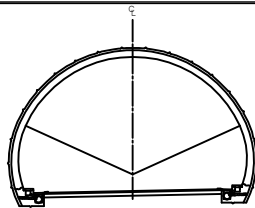


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

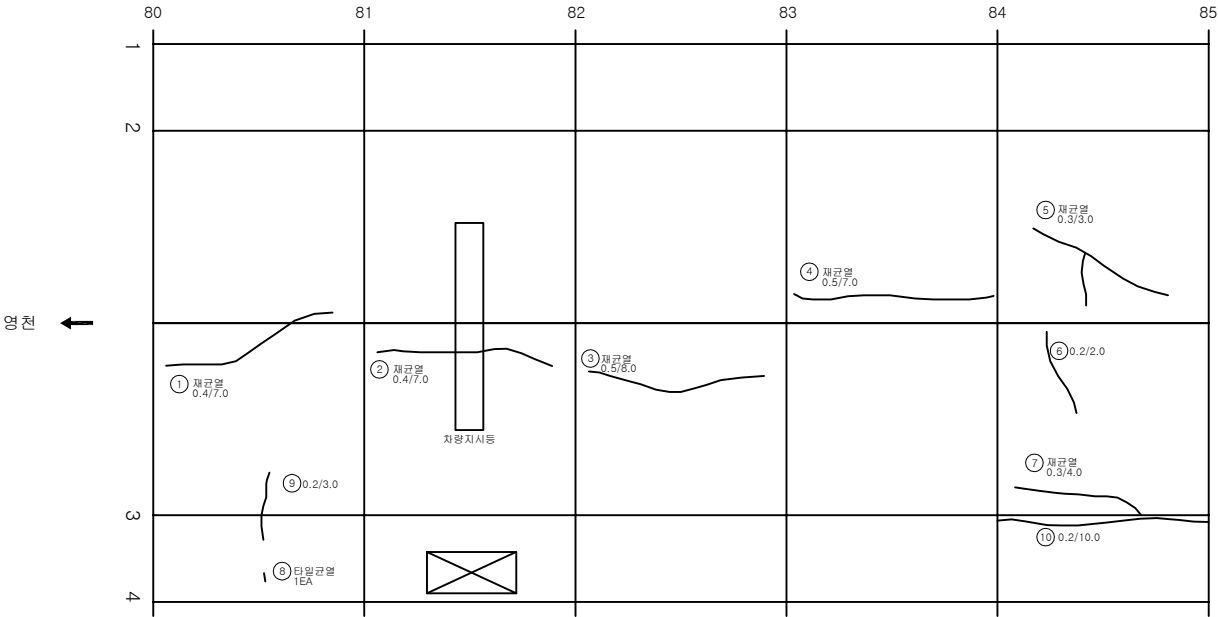


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
8	19하	속벽부	타원균열				1.00	EA	1	1.00	
9	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
10	19하	속벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

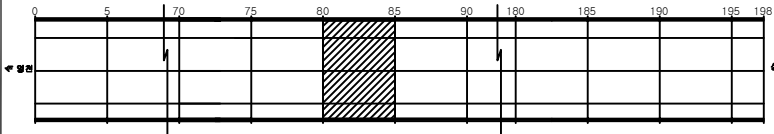

SECTION

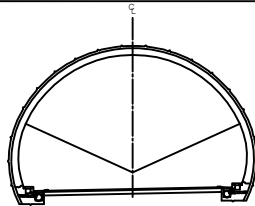


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명
누수, 습윤부	콘크리트	도로	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
하천노출	침하	도로	도 면 명
도로	도로	도로	도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	라이닝 탈락		0.5	0.25	0.25	m ²	1	0.25	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
6	19하	천단부	망상균열		8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
7	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	5	5.00	
8	23하	천단부	들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

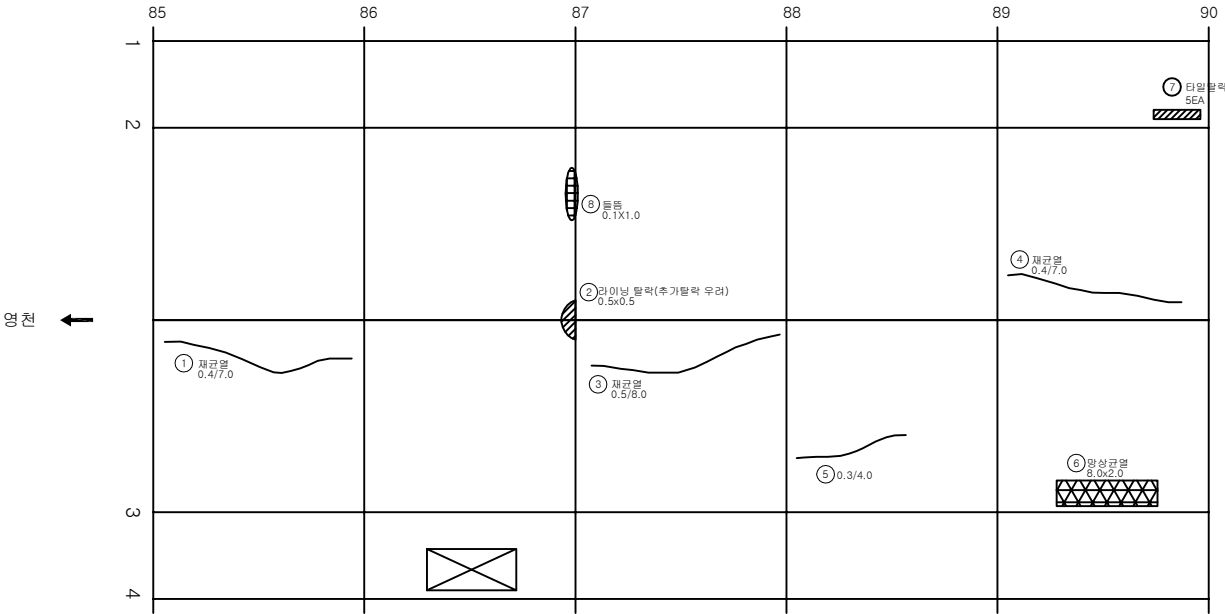

KEY PLAN

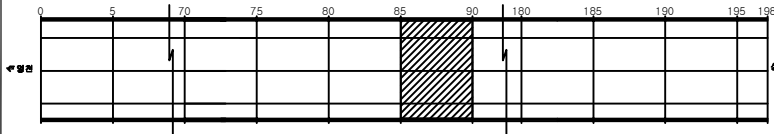

SECTION

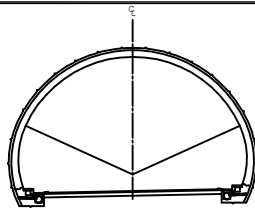


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 058

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미 만)	0.2	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	23하	천 단 부	망 상 균 열		8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

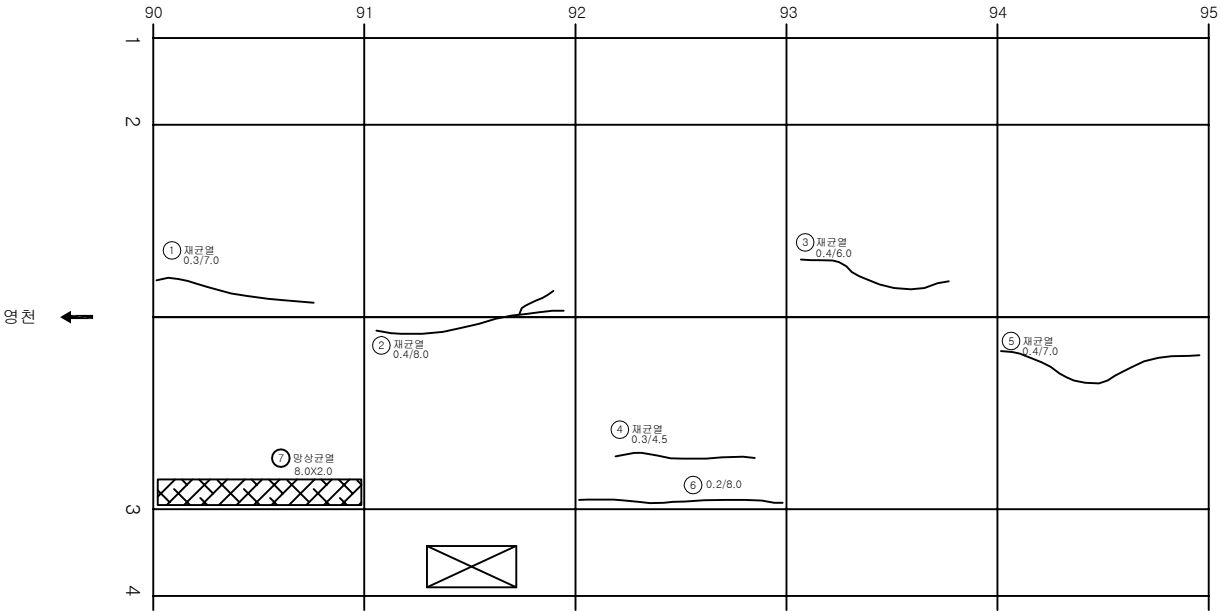

KEY PLAN

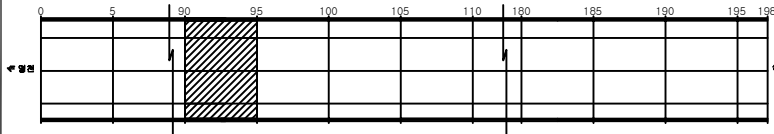

SECTION

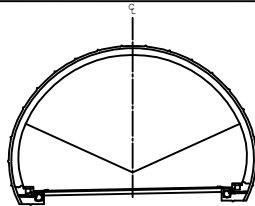


범례


콘 크리트	방 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
콘 크리트	방 상 균 열	재 료 분 리	용 역 명 상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 양 관 력 표 (2024년 상 반 기 결 기 단 연 결 표)
콘 크리트	방 상 균 열	재 료 분 리	도 면 명 평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 도
콘 크리트	방 상 균 열	재 료 분 리	도 면 번 호 059

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	망 상 균 열		2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	
3	19하	천 단 부	망 상 균 열		8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천 단 부	망 상 균 열		8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
6	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
8	23하	속 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	5	5.00	
9	23하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
10	23하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	8.0		8.00	m	1	8.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

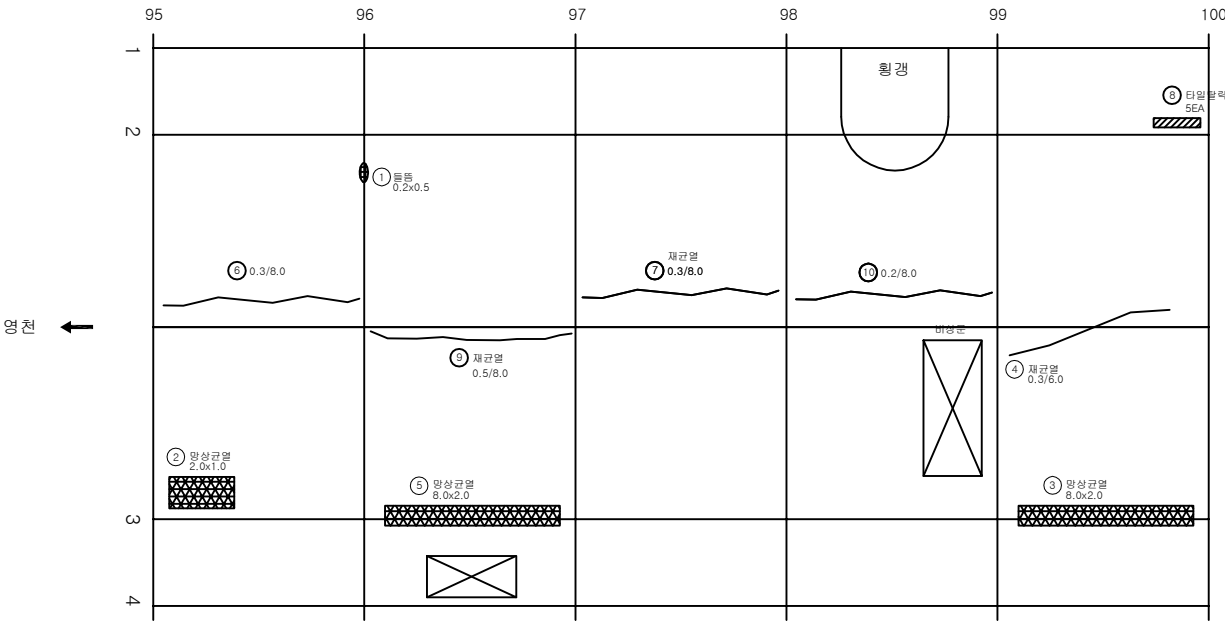

KEY PLAN

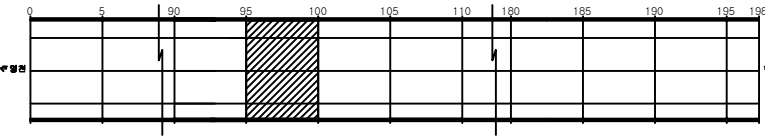

SECTION

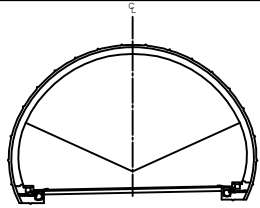


번 레	손상현황			발 주 처 상주영천고속도로(주)
	균열	망상균열	재료분리	
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용역명
	누수, 습윤부	벽타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도면명
	부식	좌굴, 변형	기타	평호터널(상주방향) 외관조사량도
				도면번호


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.101~105

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	13.0		13.00	m	1	13.00	
8	23하	측벽부	타일탈락			1.00	EA	2	2.00		
9	23하	측벽부	타일탈락			1.00	EA	9	9.00		
10	24상	측벽부	타일탈락			1.00	EA	4	4.00		
11	24상	측벽부	타일탈락			1.00	EA	11	11.00		
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

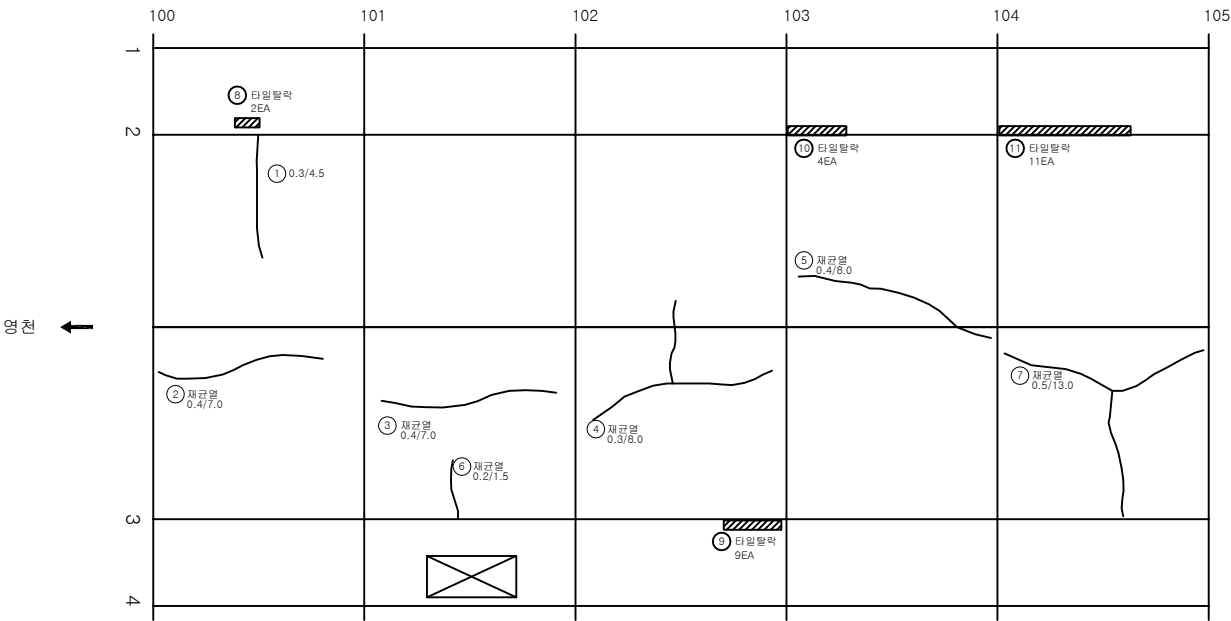

KEY PLAN

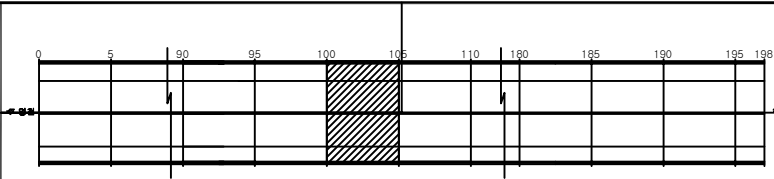


SECTION

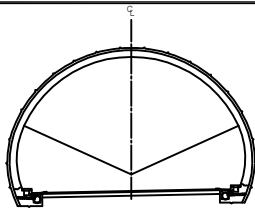


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	13.0		13.00	m	1	13.00	
8	23하	측벽부	타일탈락			1.00	EA	2	2.00		
9	23하	측벽부	타일탈락			1.00	EA	9	9.00		
10	24상	측벽부	타일탈락			1.00	EA	4	4.00		
11	24상	측벽부	타일탈락			1.00	EA	11	11.00		
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천단부	박락		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	3	3.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

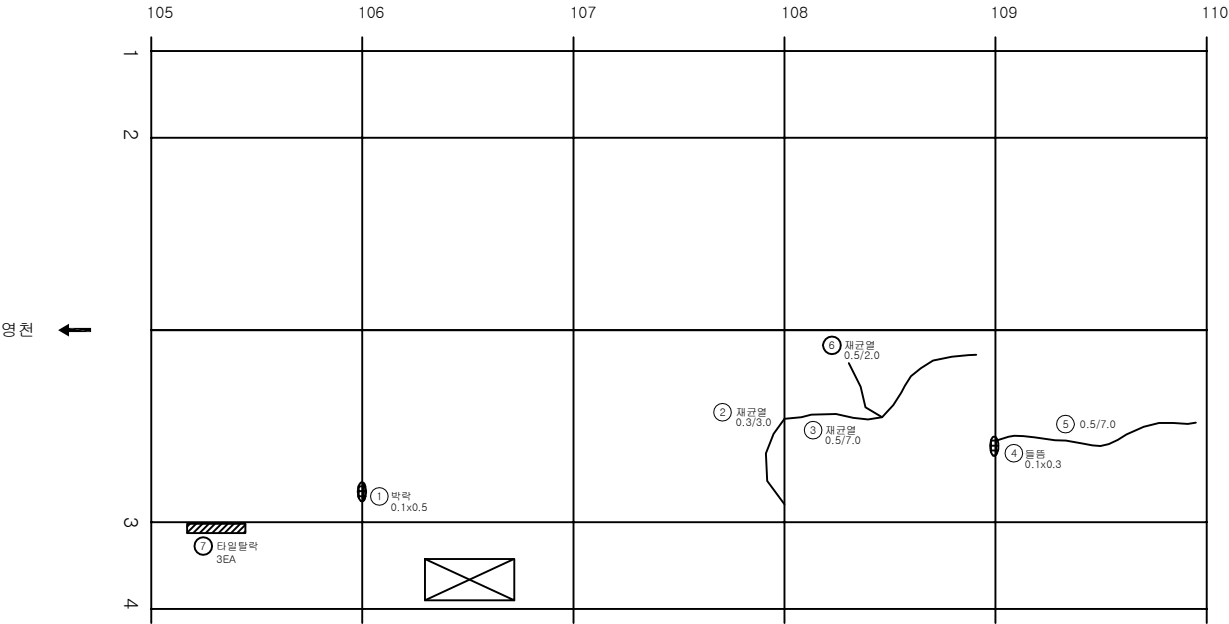

KEY PLAN

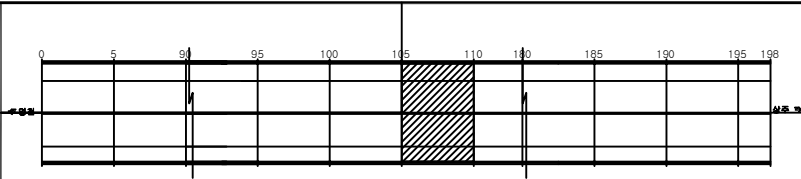

SECTION

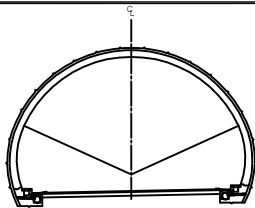


범례


콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들 등		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
4	19하	천 단 부	들 등		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
7	19하	천 단 부	들 등		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
8	23하	천 단 부	망 상 균 열		8.0	3.0	24.00	m ²	1	24.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

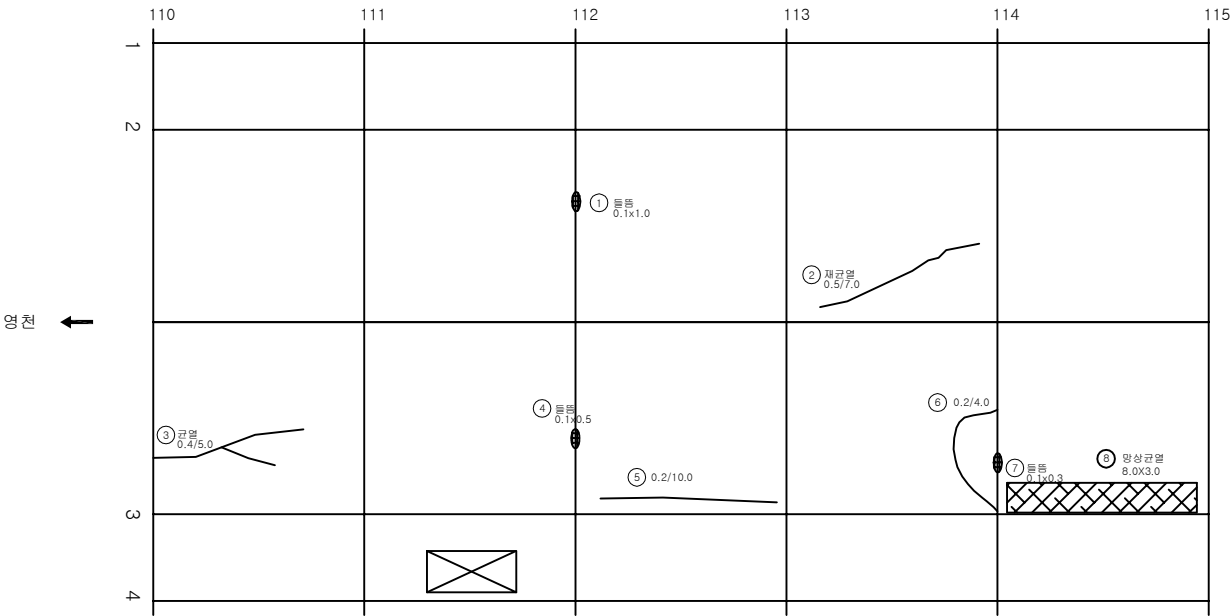

KEY PLAN

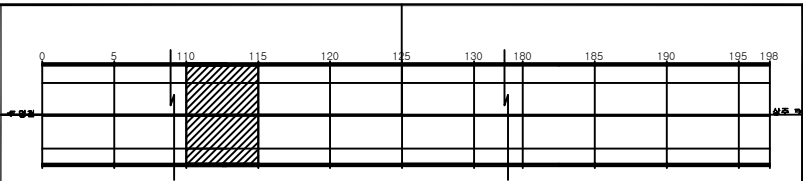


SECTION

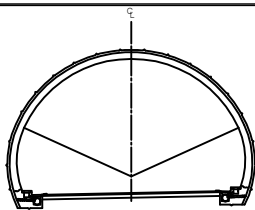


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 063

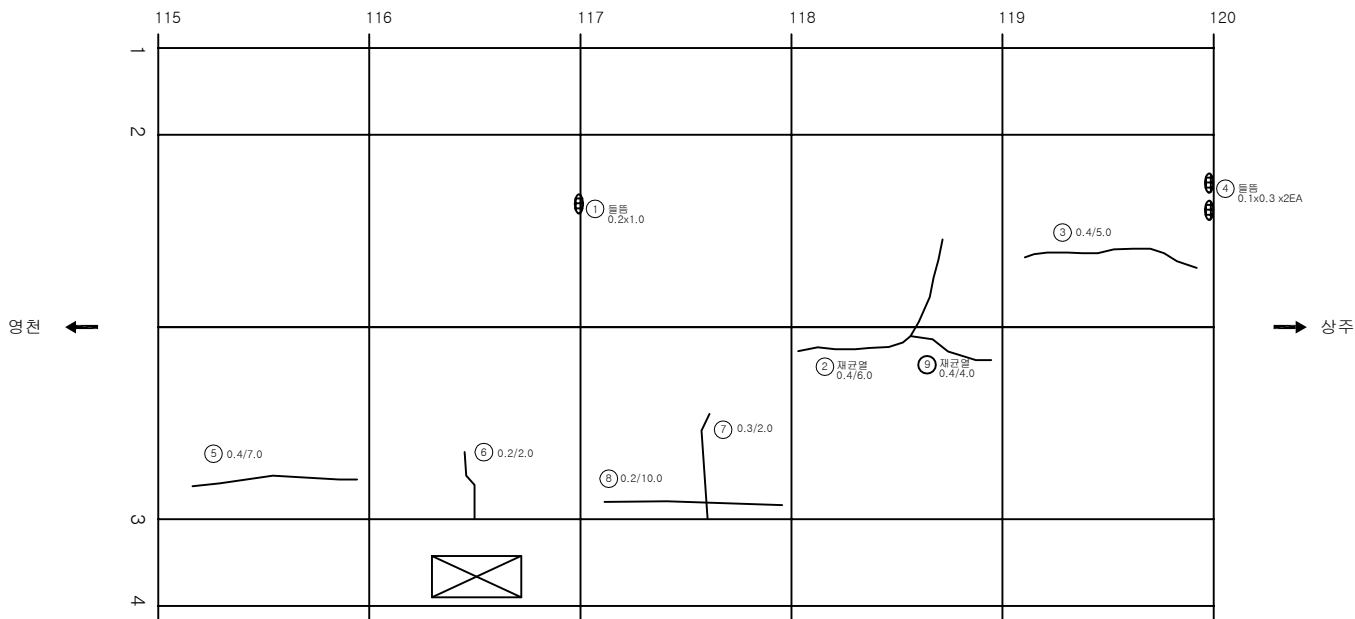


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
2	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
3	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
5	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
8	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
9	21하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	4.0		4.00	m	1	4.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

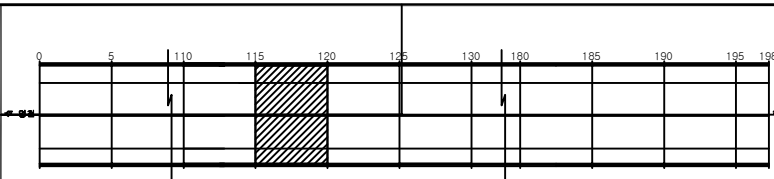

SECTION

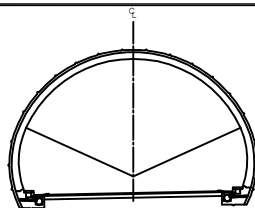


범례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	
	누수, 슬래브		백타		되적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)	
	철근노출		침하		열화	도면명	평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호	064


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.121~125

손 상 물 량 표

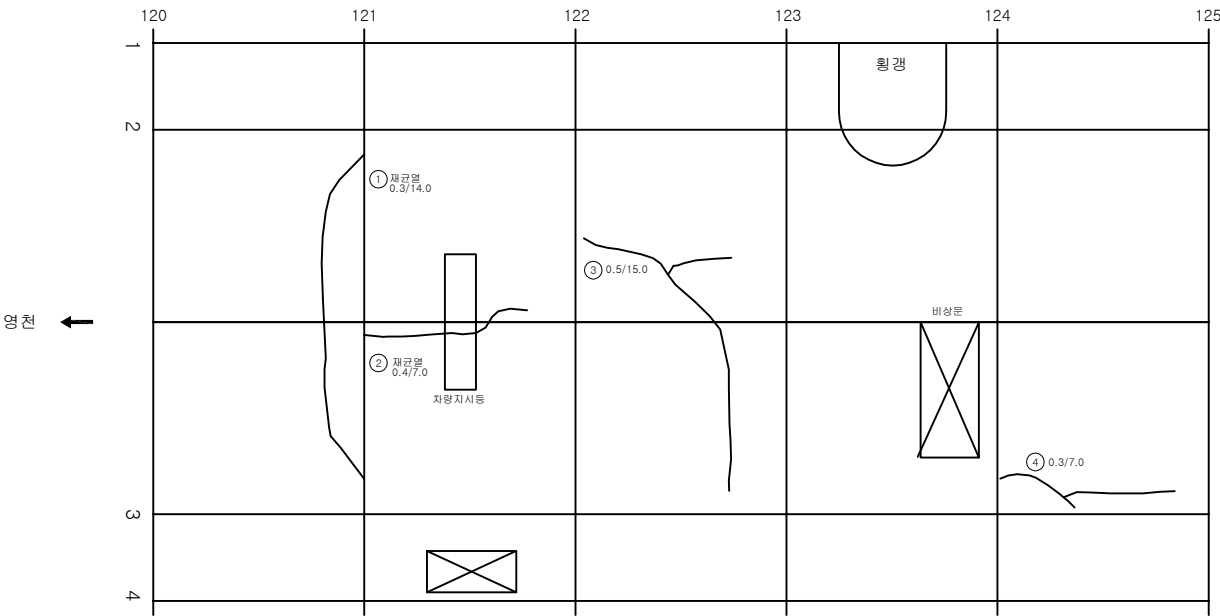


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	14.0		14.00	m	1	14.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	15.0		15.00	m	1	15.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

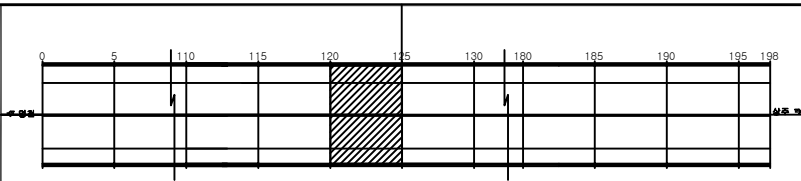

SECTION

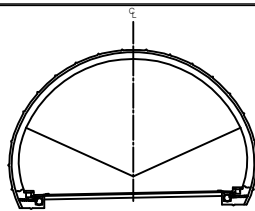


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 065

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들 림		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	13.0		13.00	m	1	13.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
7	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
8	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
9	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
10	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
11	22상	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	10	10.00	23상 보 수
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

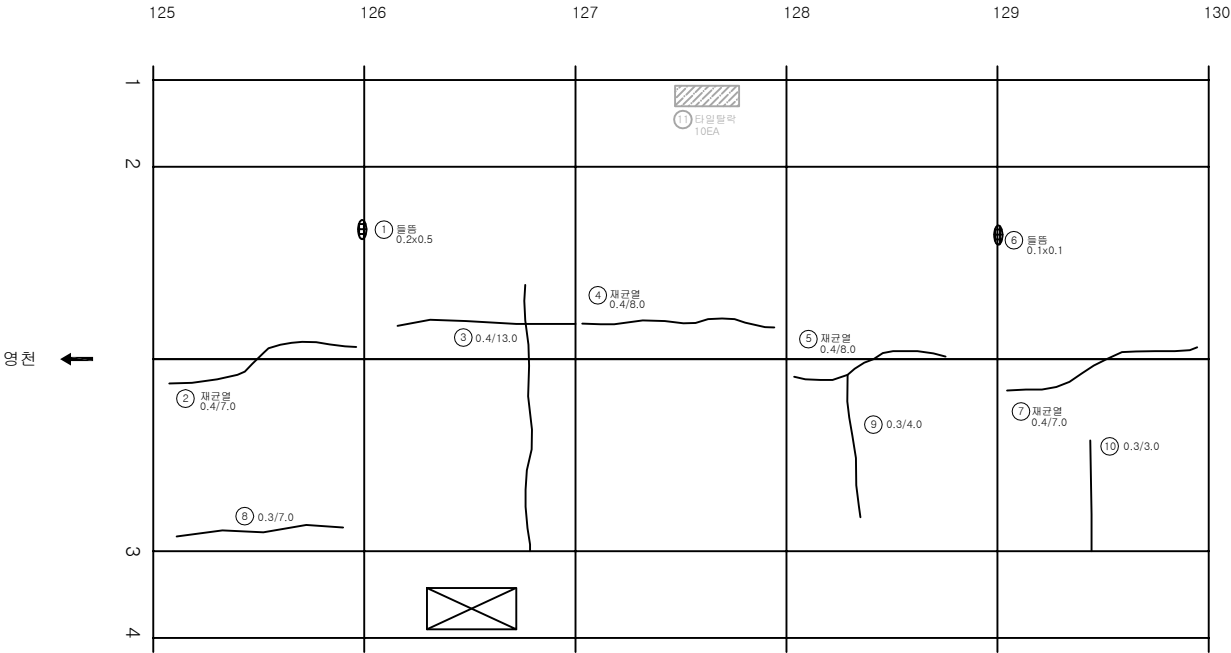

KEY PLAN

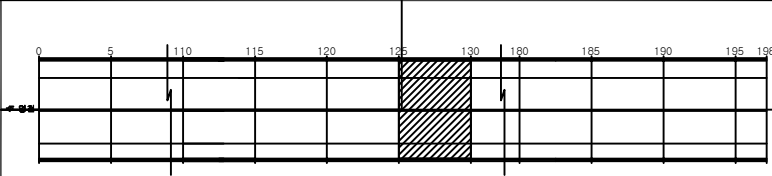

SECTION

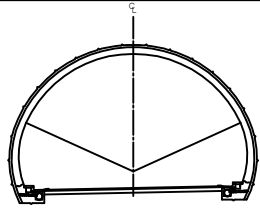


범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽타	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	066

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
2	19하	천 단 부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.2	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

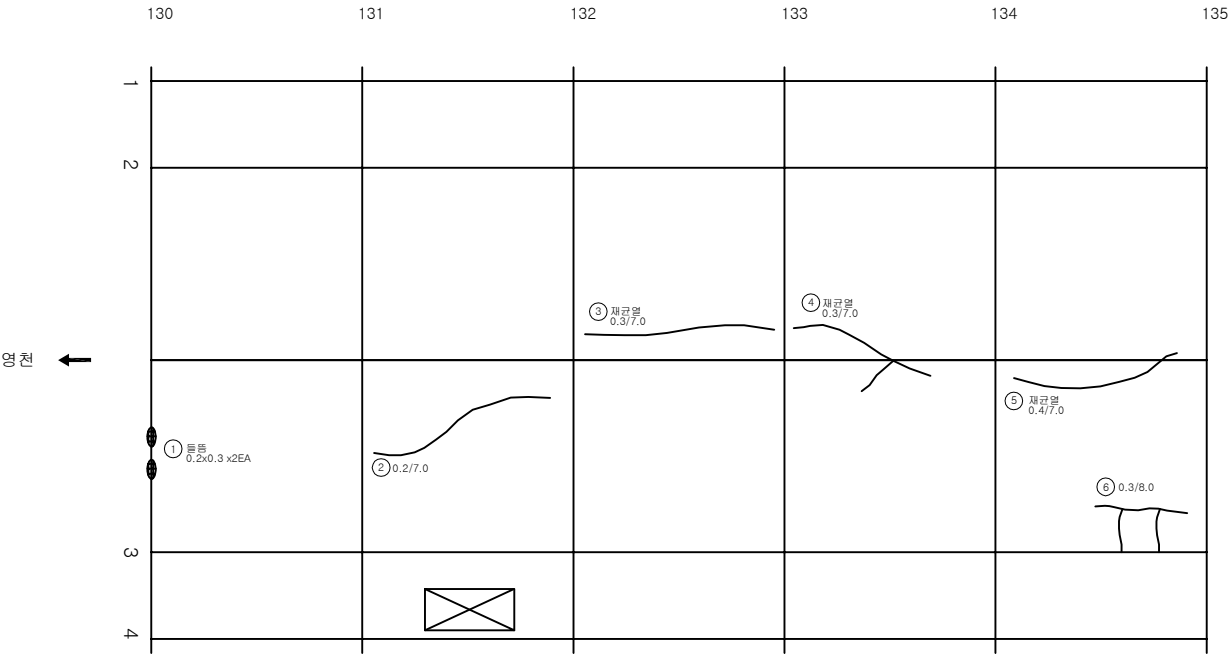

KEY PLAN

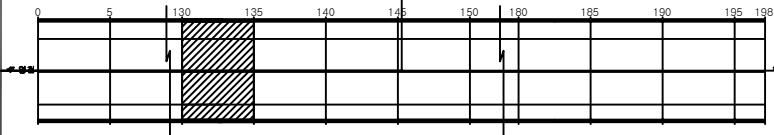

SECTION

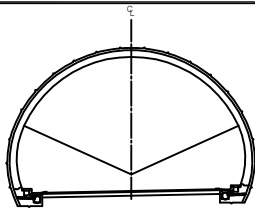


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
절리노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 067

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량 량	단 위	개 소	총 합 량 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	20.0		20.00	m	1	20.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
8	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1	5.00	
9	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	2.0		2.00	m	1	2.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

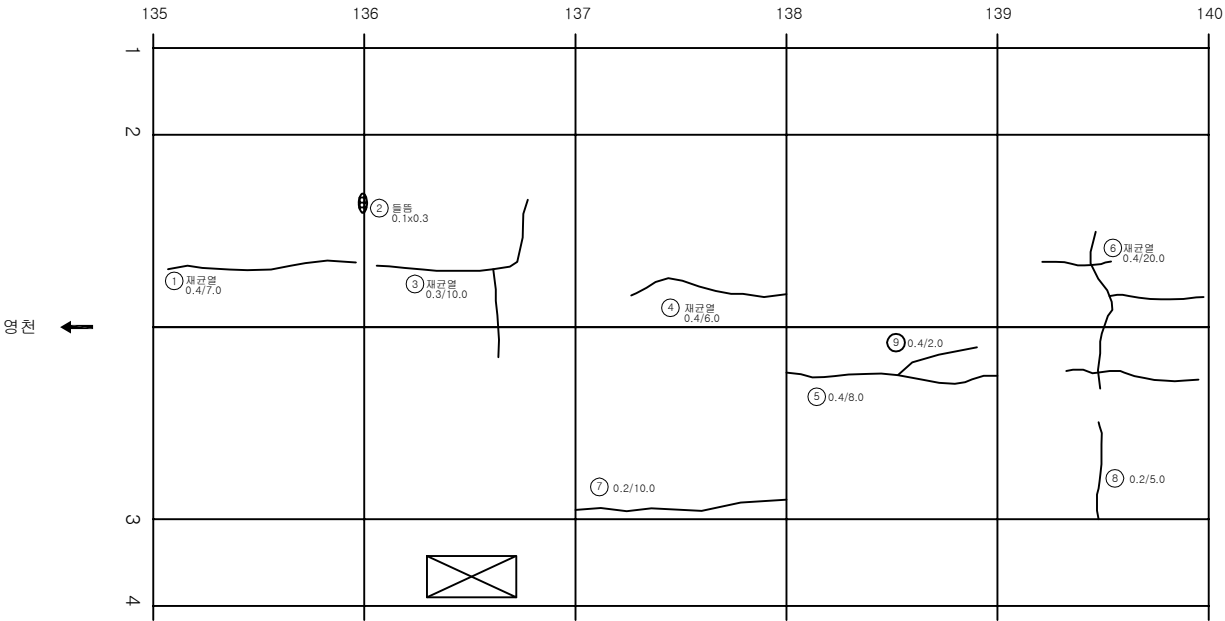

KEY PLAN

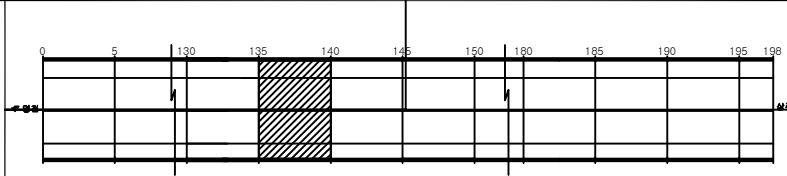

SECTION

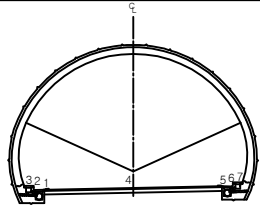


범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽타	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	068


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.141~145

손 상 물 량 표

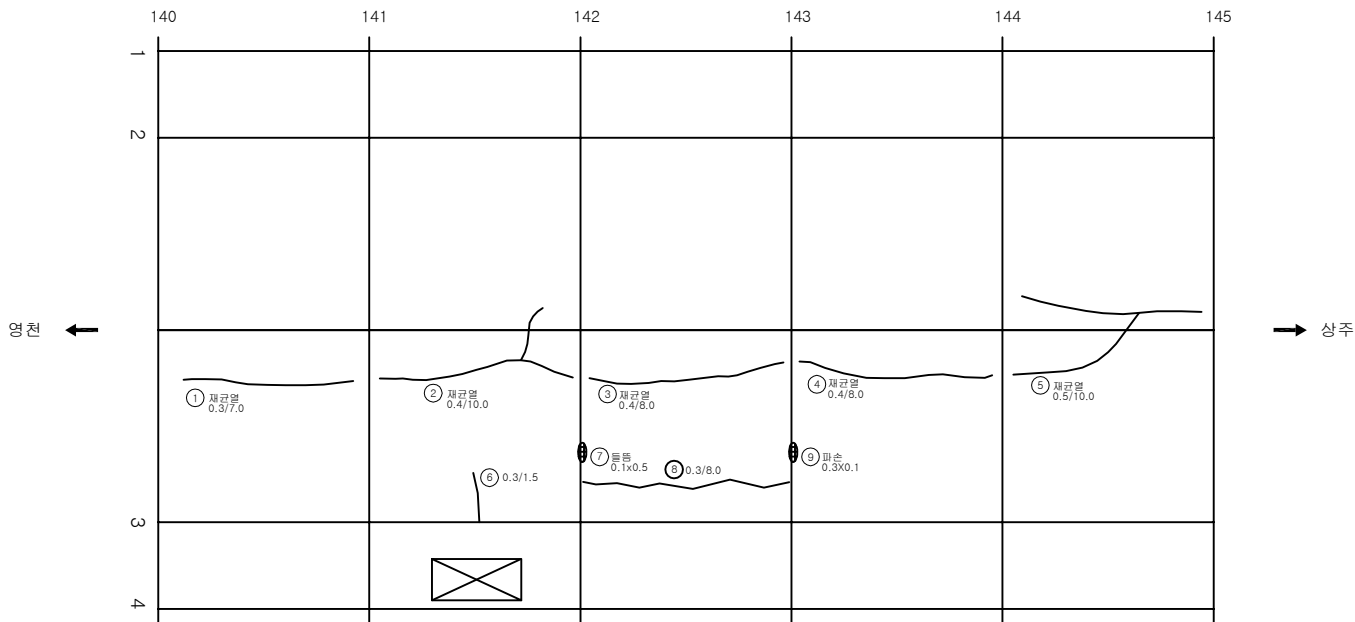


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량 랑	단 위	개 소	총 합 량 랑	
1	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	10.0		10.00	m	1	10.00	
6	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
8	21하	천단부	균열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
9	21하	천단부	파손		0.3	0.1	0.03	m ²	1	0.03	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

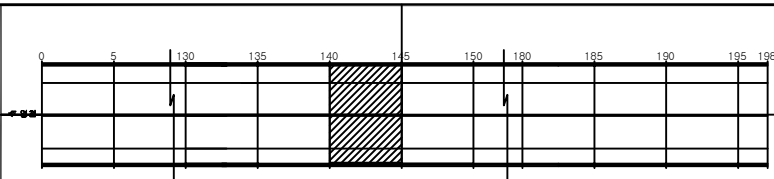


SECTION

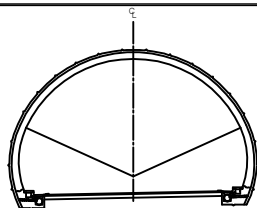


번 례	손 상 부 위			발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용역명
	누수, 슬래브	벽타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도면명
	부식	좌굴, 변형	기타	평호터널(상주방향) 외관조사망도
				도면번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
4	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
7	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	9.0		9.00	m	1	9.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

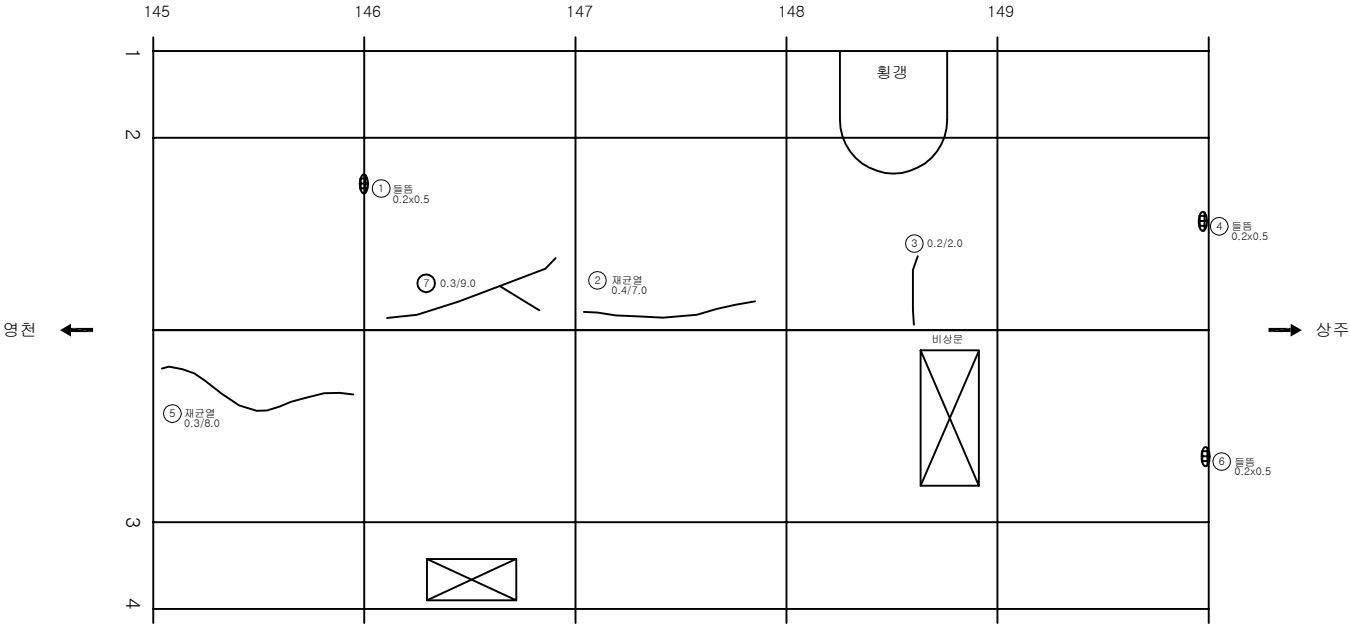

KEY PLAN

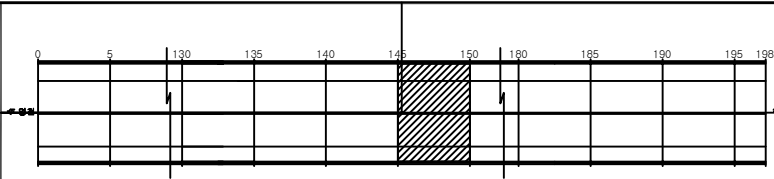

SECTION

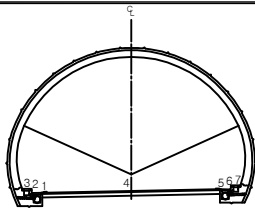


범례


콘 크리트	양 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
균 균, 공 동	박 리, 파 손	채 수	용 역 명
누 수, 습윤 부	콘 크리트	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 경 영 통 역 (2024년 상 반 기 결 기 단 연 결 중)
누 수, 습윤 부	콘 크리트	퇴 적 물	도 면 명
누 수, 습윤 부	콘 크리트	퇴 적 물	평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 도
누 수, 습윤 부	콘 크리트	퇴 적 물	도 면 번 호
누 수, 습윤 부	콘 크리트	퇴 적 물	070

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
3	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천 단 부	박 략		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
8	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
9	21하	천 단 부	들 림		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

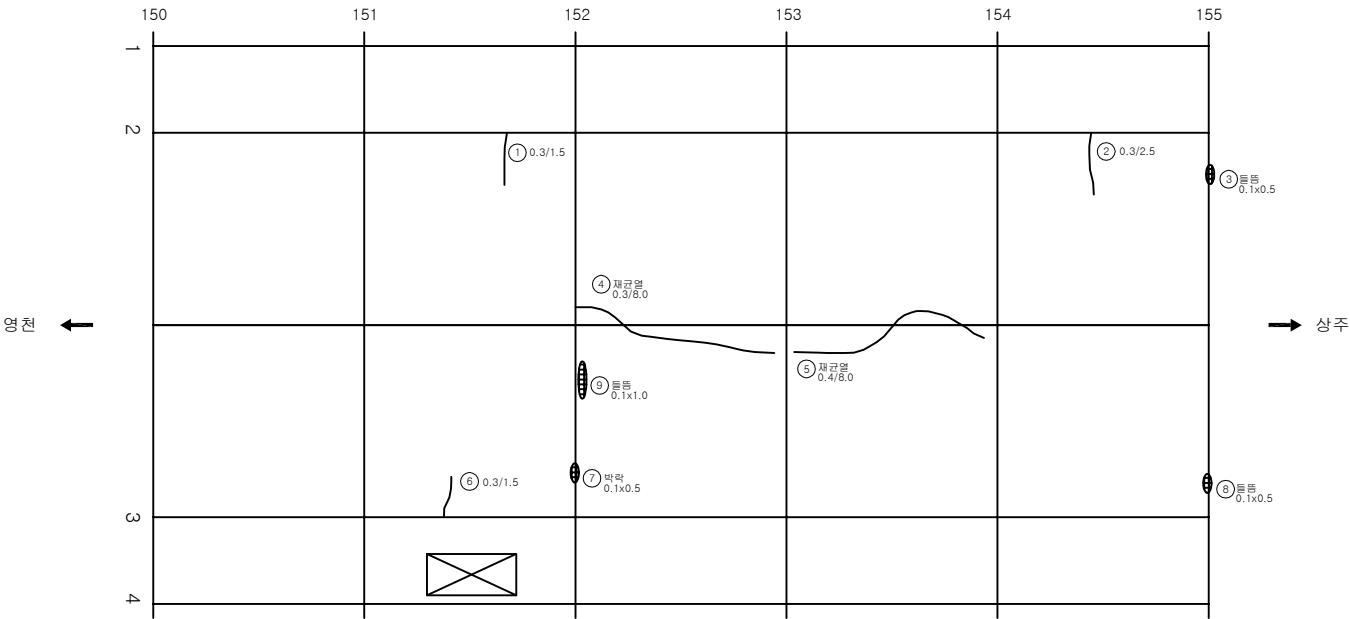

KEY PLAN

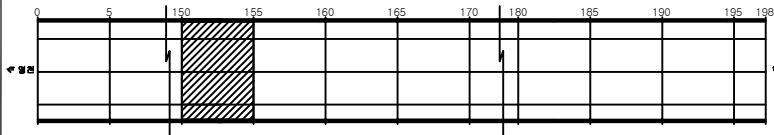


SECTION

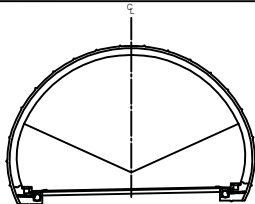


범례

	균 열		재 균 열		재 료 분 리	발 주 처	상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
	편 치, 공 통		박 락, 파 손		체 수	용 역 명	
	누 수, 습윤 부		백 태		되 직 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 관 령 통 령 (2024년 상 반 기 결 기 단 연 결 중)	
	철근 노 출		침 하		열 화	도 면 명	평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 망 도
	부 식		좌 굴, 변 형		기 타	도 면 번 호	071

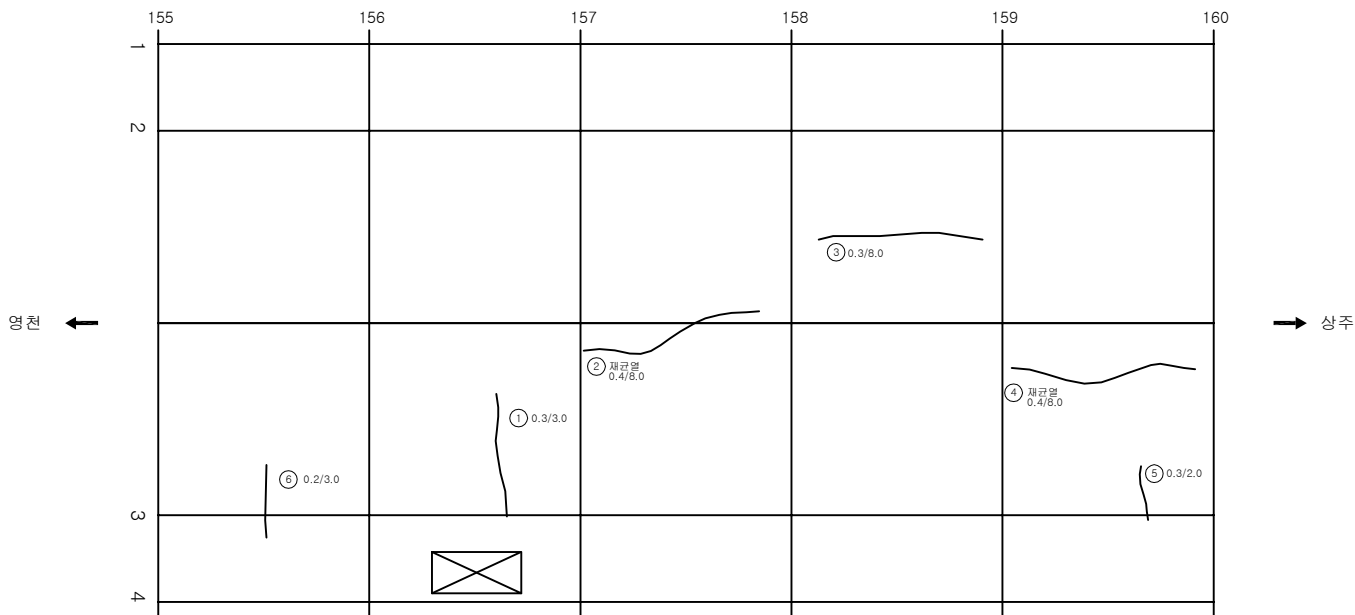


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

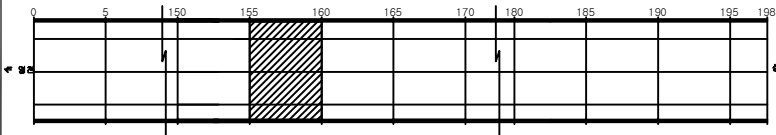


SECTION

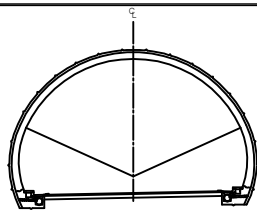

변 레


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
절리노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호

손 상 물 량 표

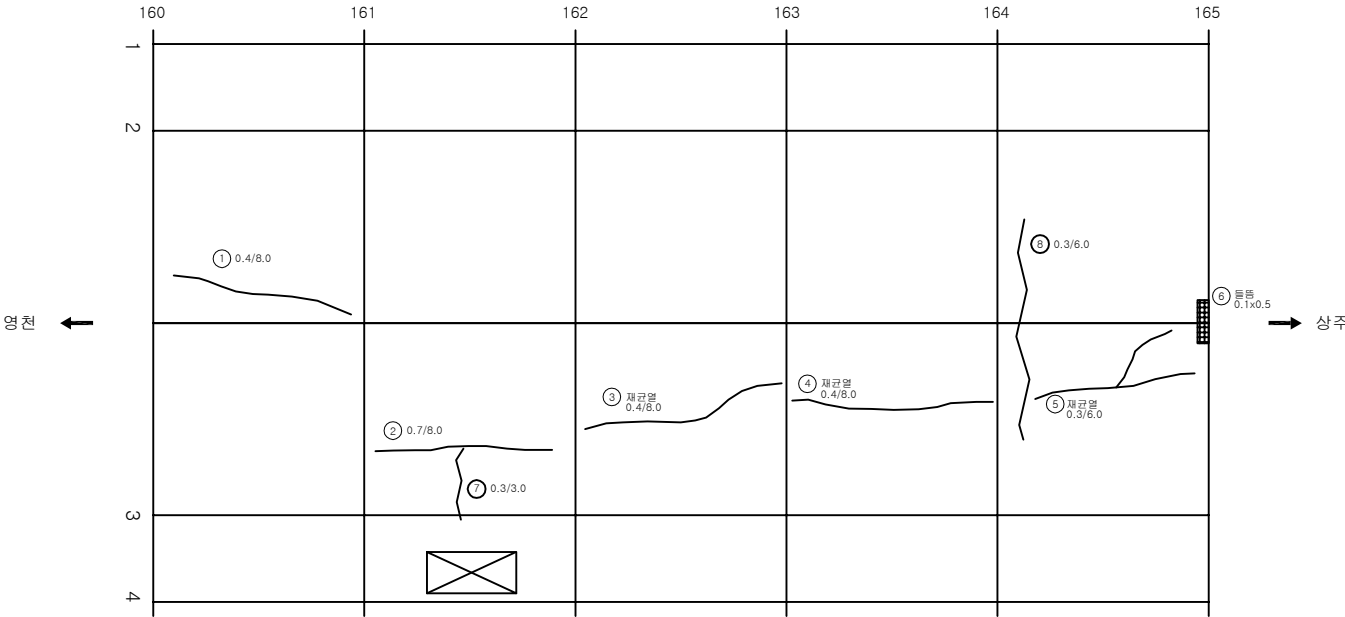


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단 위	개 소	총합 량량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.7	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
7	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
8	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

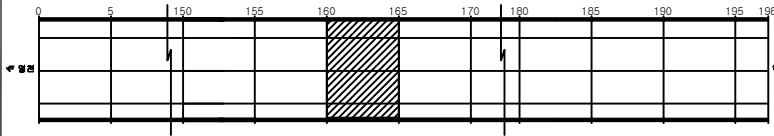

SECTION

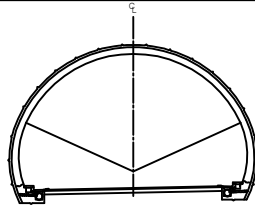


범례


			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 073

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
3	19하	천 단 부	돌 틈		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	측 벽 부	타 일 균 열				1.00	EA	2	2.00	
8	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
9	21하	천 단 부	돌 틈		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
10	23하	천 단 부	돌 틈		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

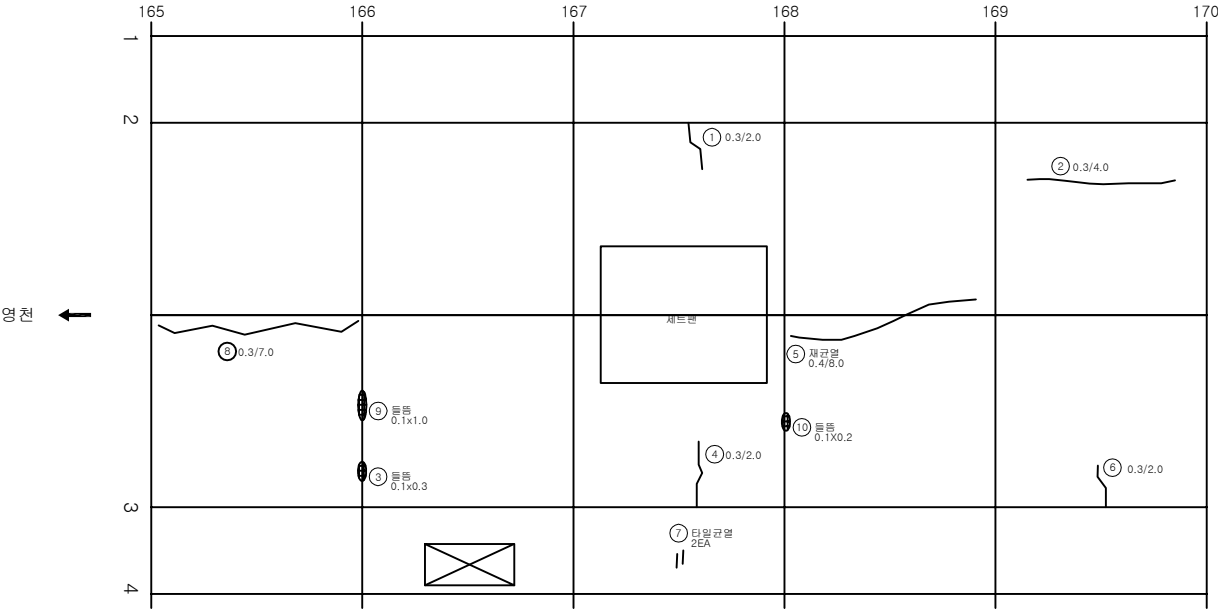

KEY PLAN

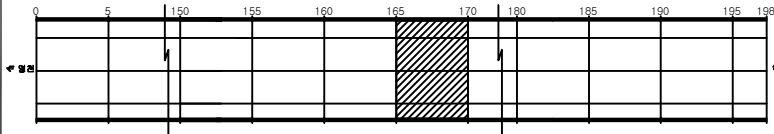

SECTION

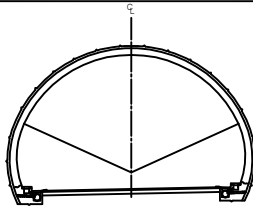


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용역명
누수, 습윤부	벽타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도면번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	12.0		12.00	m	1	12.00	
3	19하	천 단 부	들 림		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

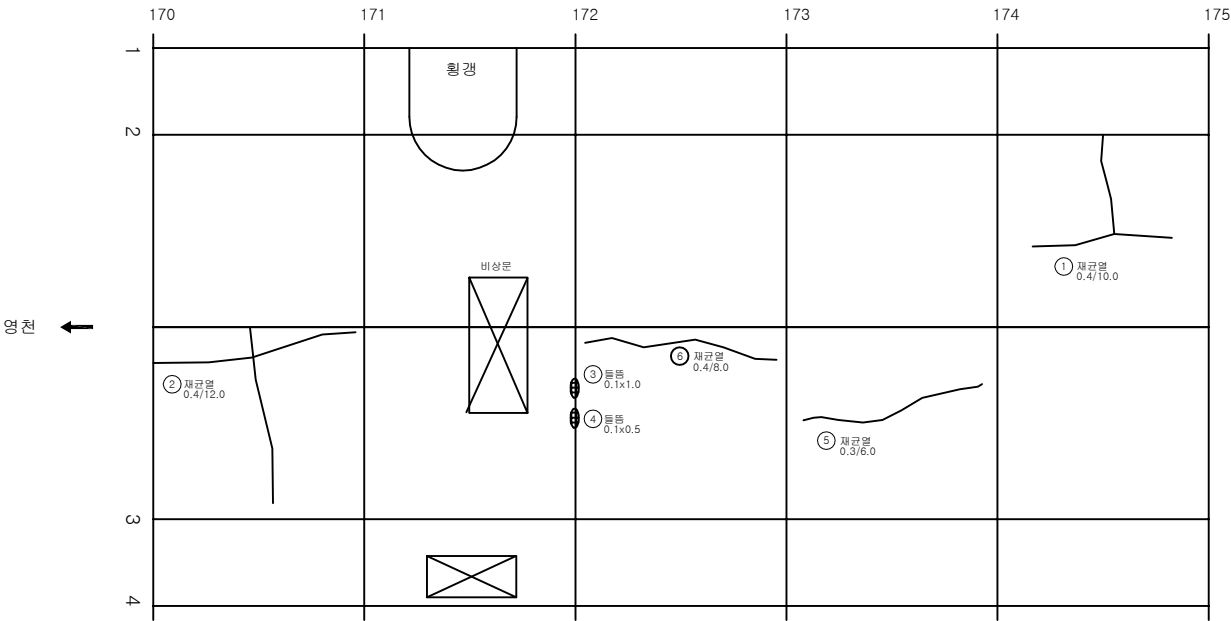

KEY PLAN

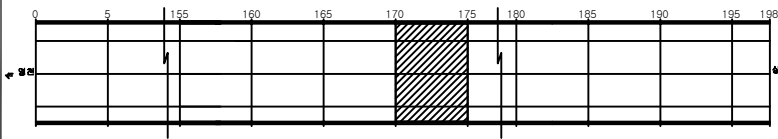

SECTION

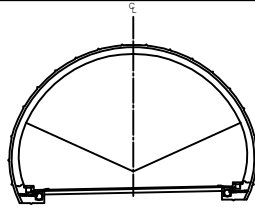


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 075


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.176~180

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	11.0		11.00	m	1	11.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.5		3.50	m	1	3.50	
8	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.0		1.00	m	1	1.00	
9	23하	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	4	4.00	
10	23하	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	5	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

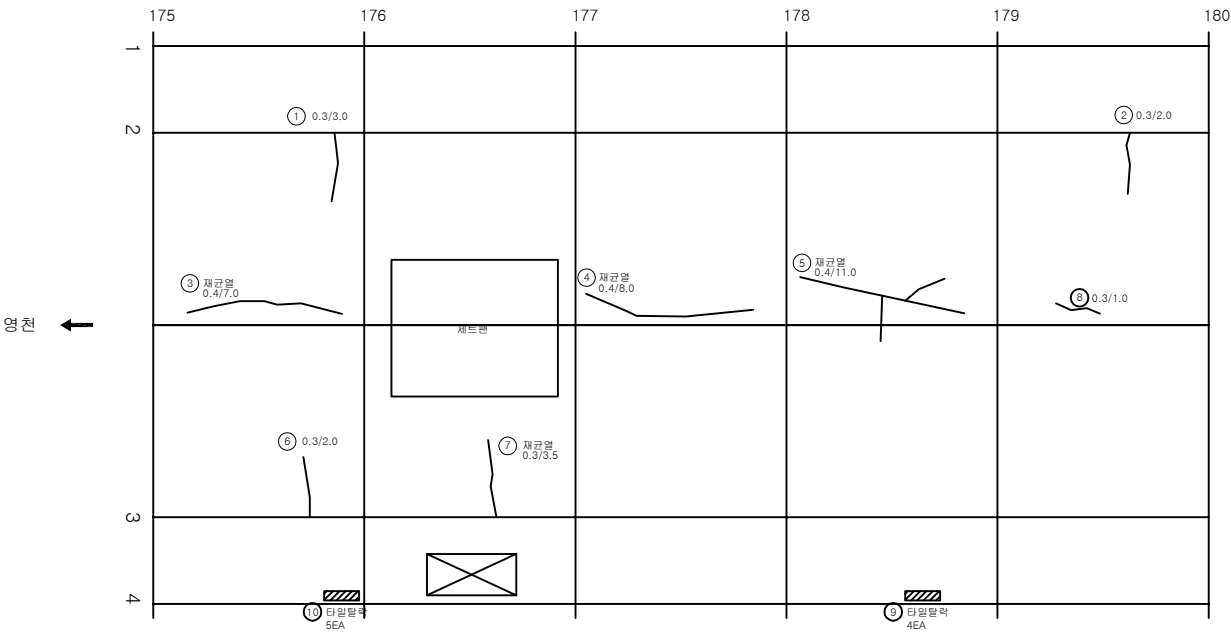

KEY PLAN

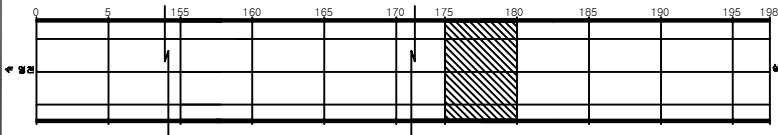

SECTION

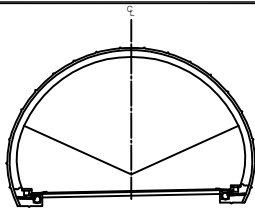


범례


콘 크리트	철근	철근	발 주 처 상주영천고속도로(주)
콘 크리트	철근	철근	용 역 명
콘 크리트	철근	철근	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
콘 크리트	철근	철근	도 면 명
콘 크리트	철근	철근	평호터널(상주방향) 외관조사량도
콘 크리트	철근	철근	도 면 번호
콘 크리트	철근	철근	076

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.5mm이 상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
8	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	1.3		1.30	m	1	1.30	
9	23하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

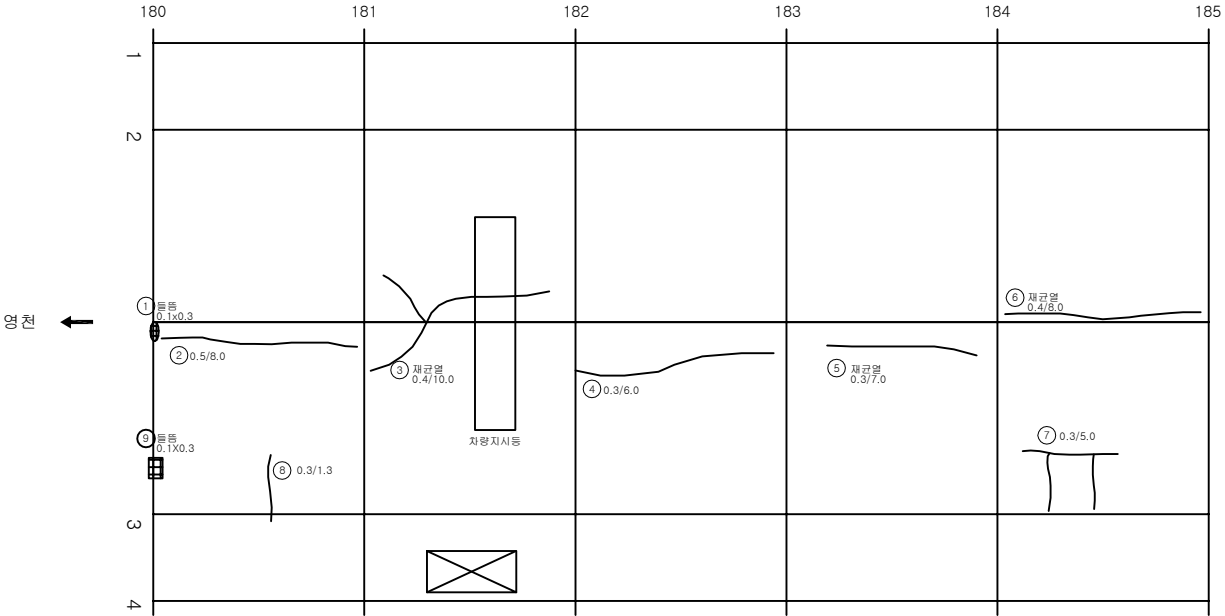

KEY PLAN

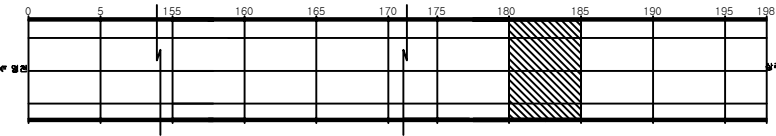

SECTION

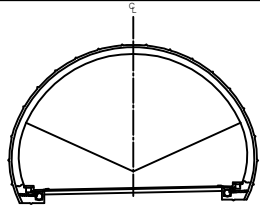


범례

	균 열		망 상 균 열		재 료 분 리
	펀 치, 공 통		박 리, 파 손		채 수
	부 수, 습윤 부		콘 크 리 트		되 직 물
	철근 노출		침 하		열 화
	부 식		좌 굴, 변 형		기 타


발 주 처	상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
용 역 명	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 양 관 련 공 역 (2024년 상 반 기 결 기 단 연 결 공)
도 면 명	평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 도
도 면 번 호	077

손 상 물 량 표

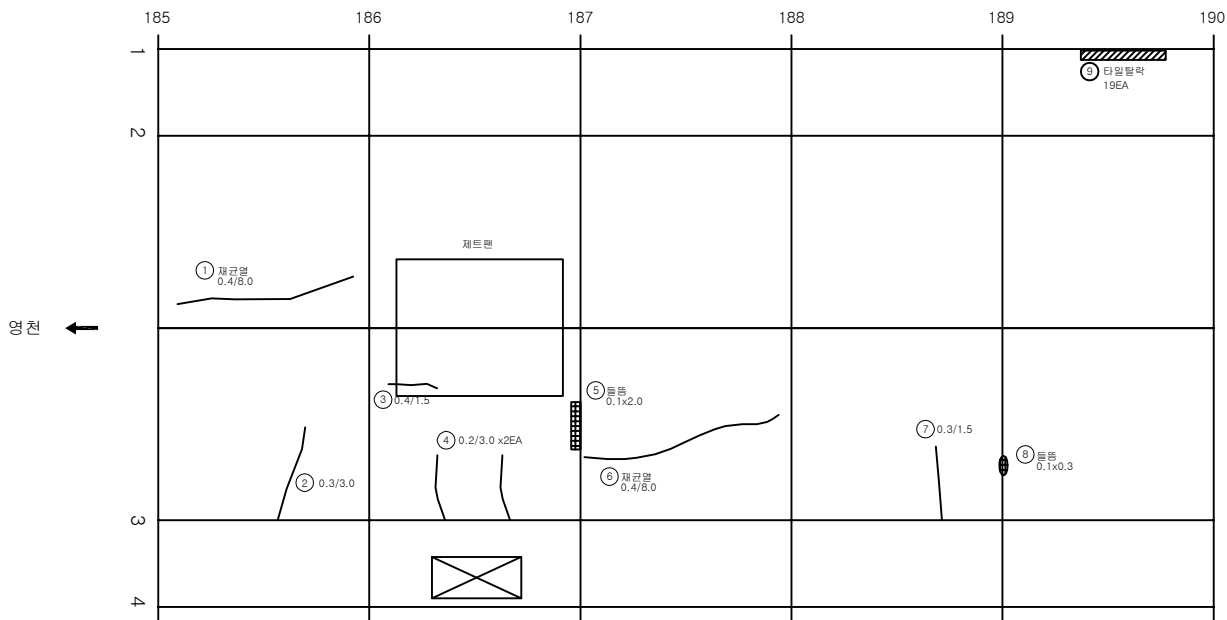


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재근열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.2	3.0		3.00	m	2	6.00	
5	19하	천단부	들뜸		0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
6	19하	천단부	재근열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	19	19.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

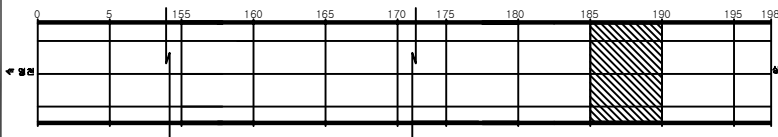

SECTION

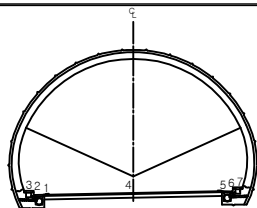


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 078

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천 단 부	돌 림		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	23하	천 단 부	망 상 균 열		8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

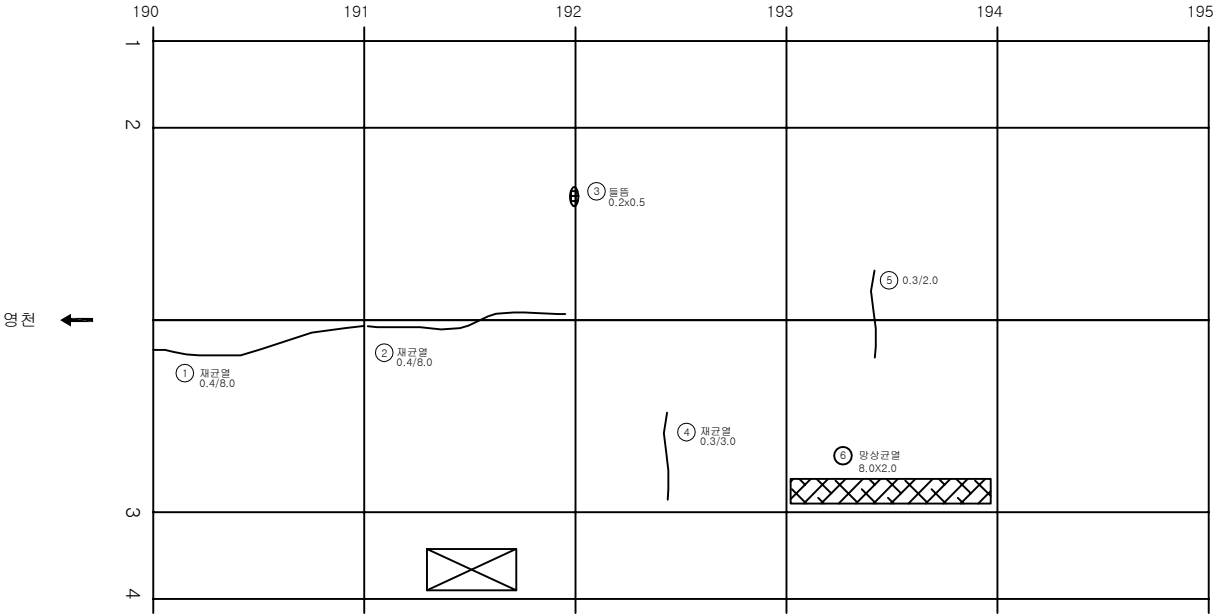

KEY PLAN

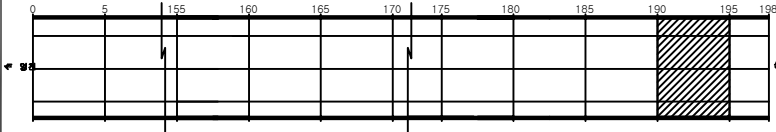


SECTION

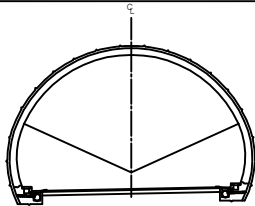


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명
			상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호

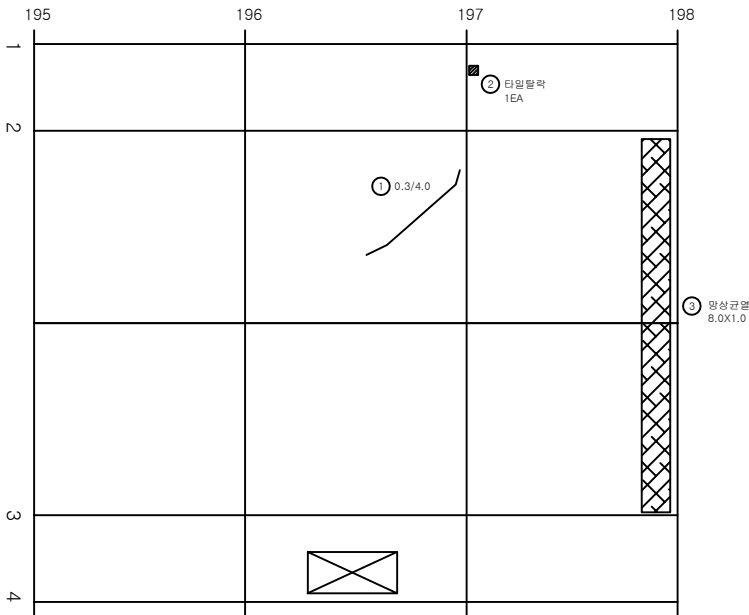


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
2	21하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
3	23하	천단부	망상균열		8.0	1.0	8.00	m	1	8.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

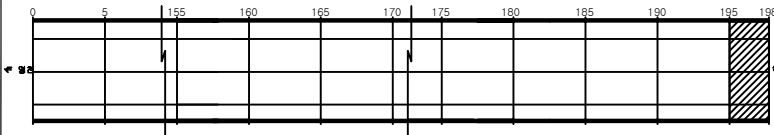


SECTION

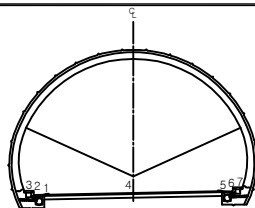

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 080

강문

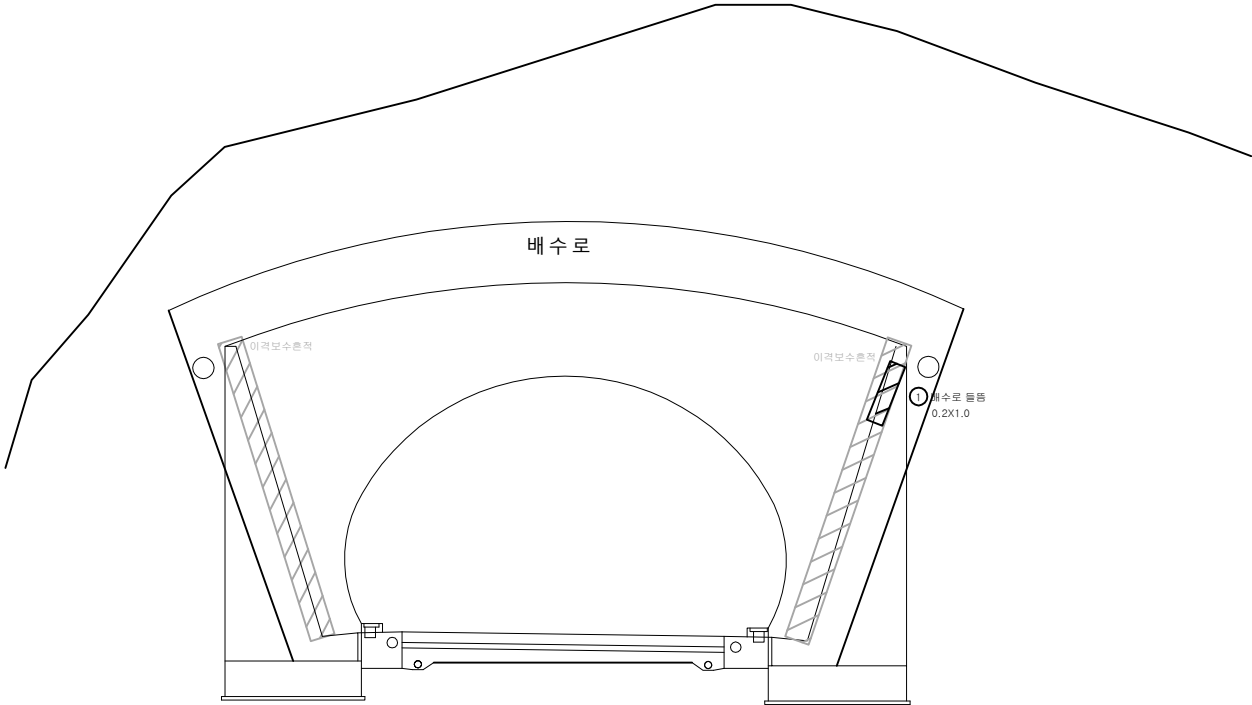


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	25하	배수시설	배수로 들뜸		0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN




SECTION

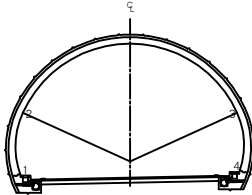


범례

콘크리트	양상콘크리트	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	도면명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
철근노출	침하	열화	도면번호 081
부식	좌굴, 변형	기타	

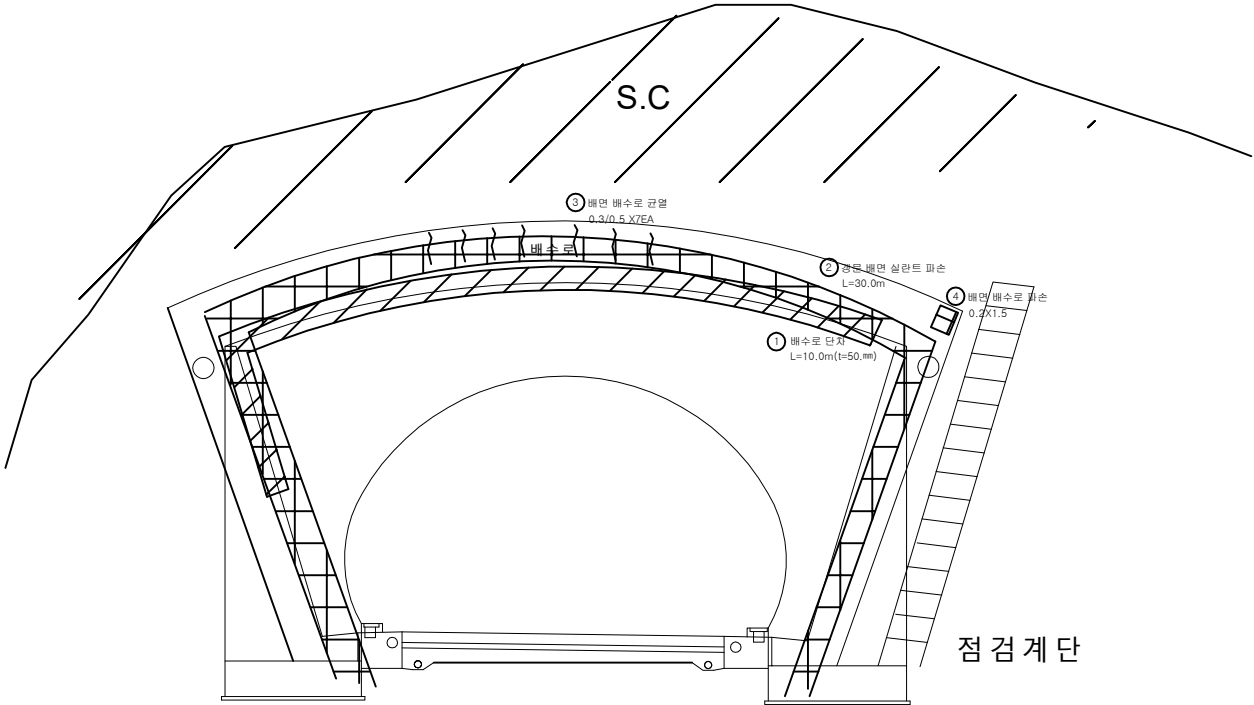


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	배수시설	배수로 단차		10.0		10.00	m	1	10.00	(t=50mm)
2	23하	경면(진출)	배면 실란트 파손		30.0		30.00	m	1	30.00	
3	23하	배수시설	배면 배수로 균열	0.3	0.5		0.50	m	7	3.50	
4	23하	배수시설	배면 배수로 파손		0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN



SECTION

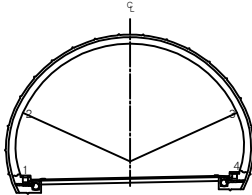

변
례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호