



손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		20.0	1.0	20.00	m ²	1	21'상 보수
2	19하	방호벽	방호벽 단차		2.0		2.00	m	1	(T=13mm)
3	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4.00	m	8	
4	19하	신축이음	이물질퇴적		3.0		3.00	m	1	
5	21하	신축이음	이물질퇴적		2.0		2.00	m	1	
6	23하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		7.00	m	7	
7	23하	교면포장	후타재 접속부 이격		14.0		14.00	m	1	(T=5mm)
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향




영천 방향

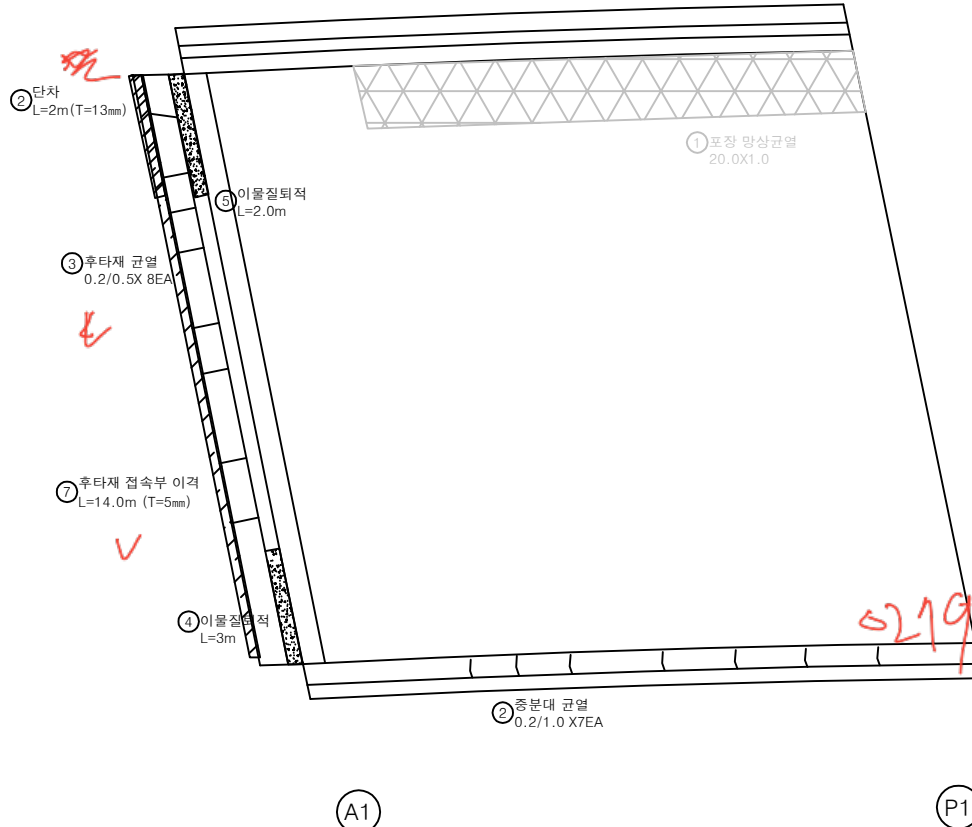


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION



범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			01

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		20.0	7.0	140.00	m ²	1	21'상 보수
2	21하	방호벽	방호벽 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	
3	23하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		3.00	m	3	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향



② 방호벽 균열
0.3/1.5

5278

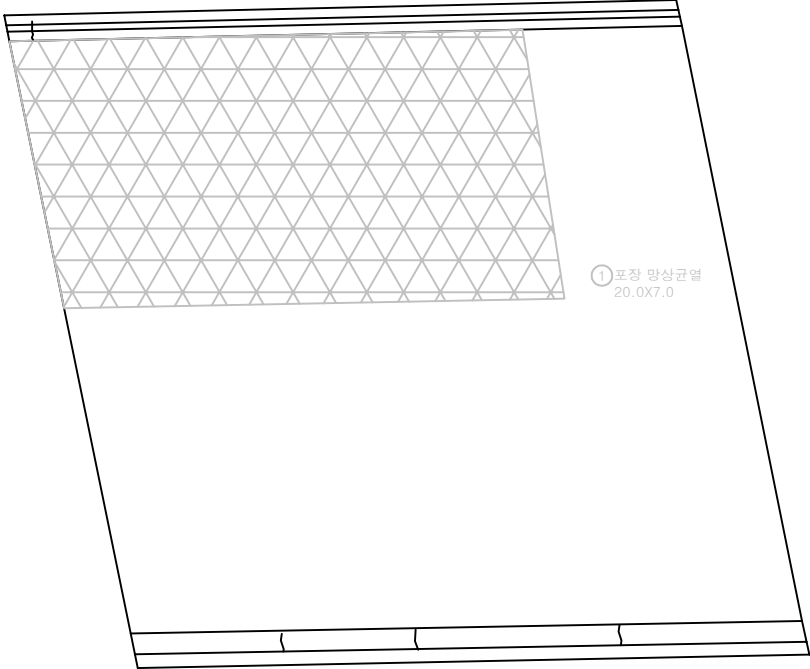

① 포장 망상균열
20.0X7.0

② 중분대 균열
0.2/1.0 X3EA

P1

P2


영천 방향




KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

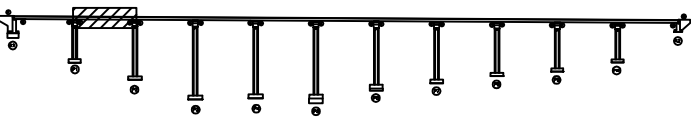

SECTION



범례

	균열		포장 망상균열		재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		열좌	용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
	누수, 침수		배타		퇴적물	점검기관	(주)영성엔지니어링
	철근노출		침하		그늘음	도면번호	02
	부식		좌굴, 변형		기타		



손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		4.00	m	4	
2	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향




영천 방향

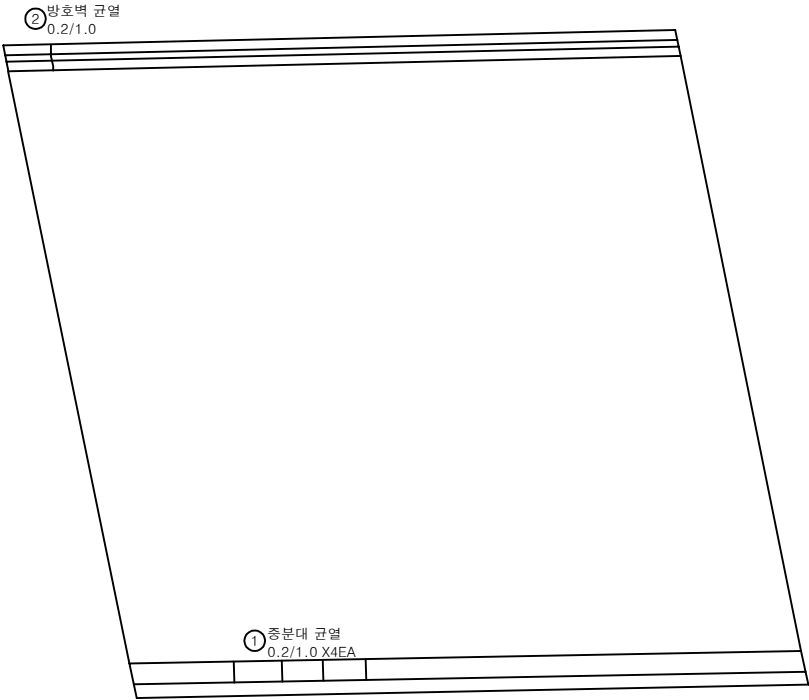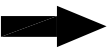


P2

P3

KEY PLAN

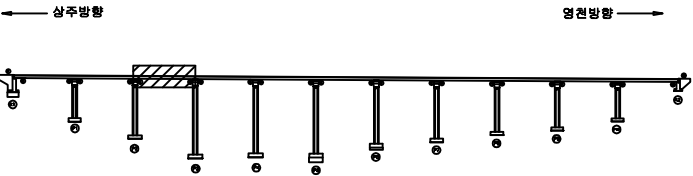

SECTION




범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발 주 치
편치, 공동	박리, 파손	열 화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기 타	점 검 기 관
			(주)영성엔지니어링
			도 면 번 호
			03



손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		10.0	1.0	10.00	m²	1	21'상 보수
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
3	19하	중분대	균열부백태		0.2	2.0	0.40	m²	1	
4	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향




영천 방향

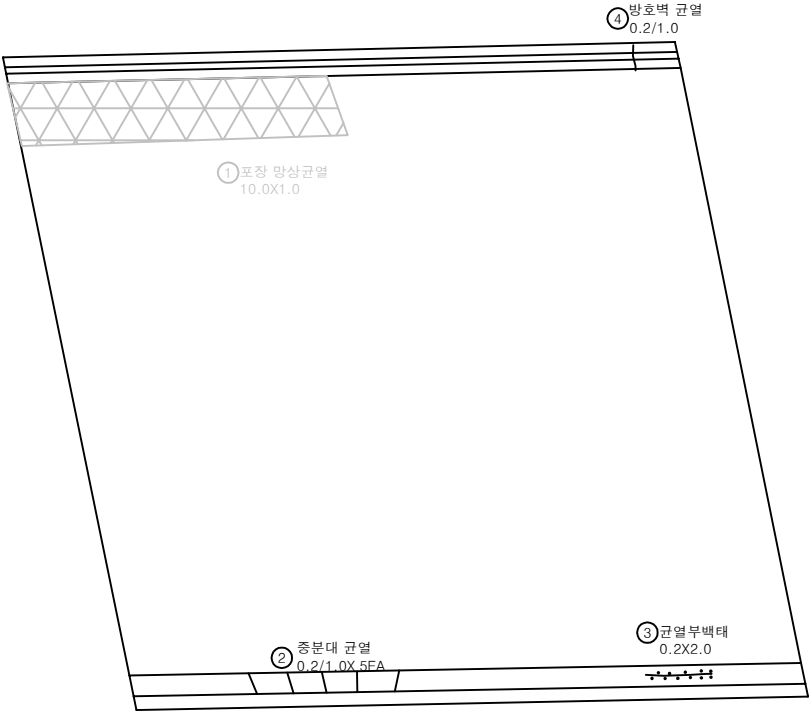


P3

P4

KEY PLAN

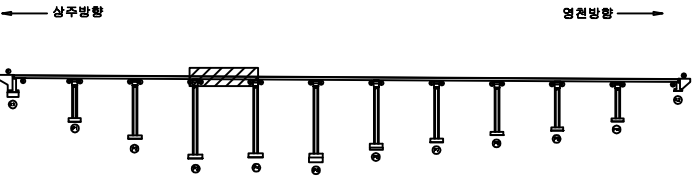

SECTION



범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발 주 치
편치, 공동	박리, 파손	열 화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	변 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	그을음	상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부 식	좌굴, 변형	기 타	점 검 기 관
			(주)영성엔지니어링
			도 면 번 호



손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		10.0	7.0	70.00	m ²	1	21'상 보수
2	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	5.0	25.00	m ²	1	21'상 보수
3	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주 방향




영천 방향

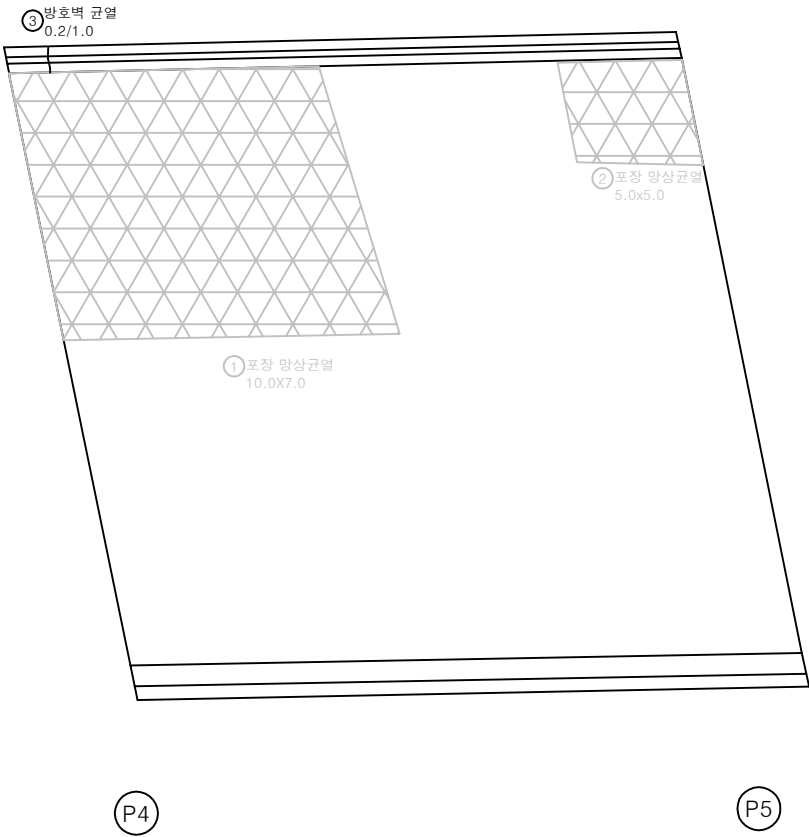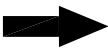

KEY PLAN

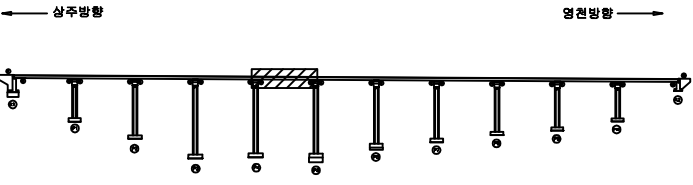

SECTION

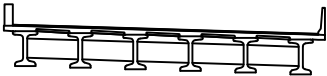

범례

균열	포장 망상균열	재료분리	참 주 치
편치, 공동	박리, 파손	열 화	용 역 명
누수, 침수	침 하	침 하	상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
철근노출	침 하	그늘음	점 검 기 관
부식	파손, 변형	기 타	(주)영성엔지니어링
			도 면 번 호


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	7.0	35.00	㎡	1	21'상 보수
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
3	21하	중분대	균열부백대		0.2	3.0	0.60	㎡	1	
4	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		2.00	m	2	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향



영천 방향

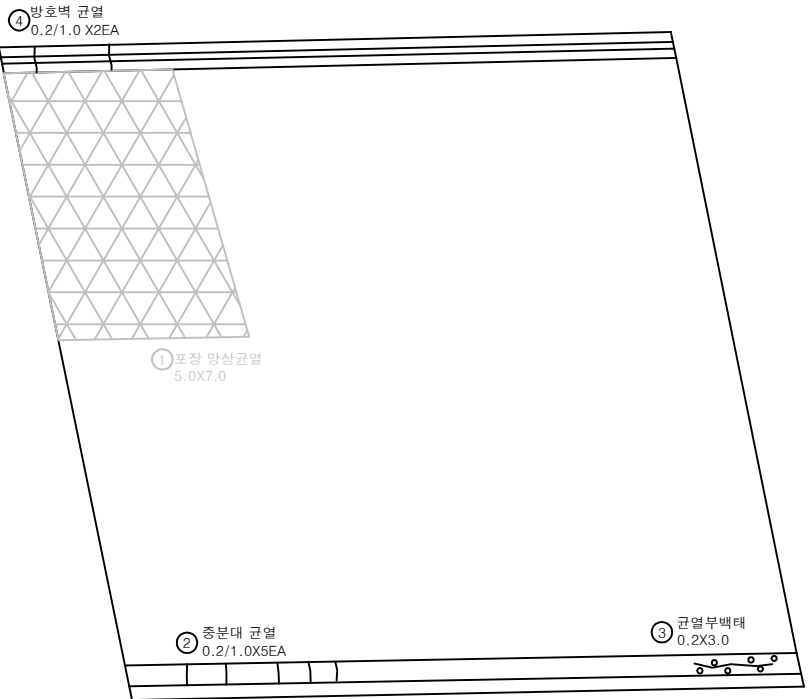


P5

P6


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

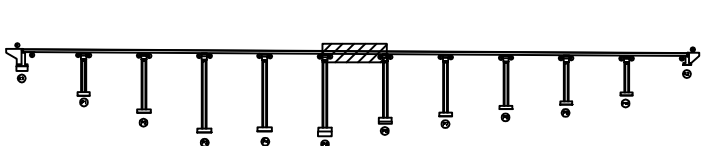

SECTION



범례

	균열		포장 망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 체수		변태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	06


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
2	21하	중분대	균열부백대		0.2	5.0	1.00	m ²	1	
3	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		3.00	m	3	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향



영천 방향

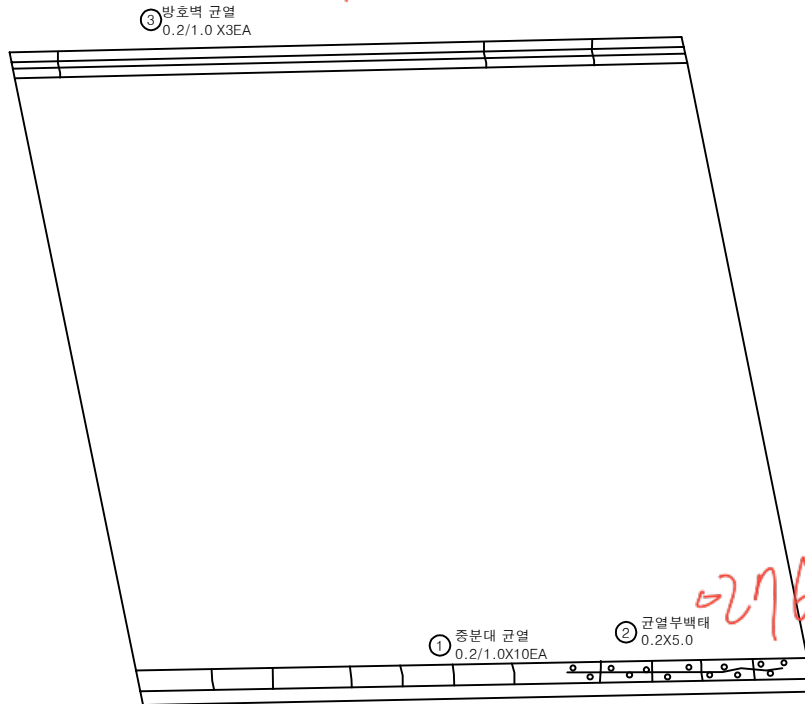


P6

P7


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION




범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			07


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		20.0	7.0	140.00	m ²	1	21'상 보수
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		4.00	m	4	
3	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주 방향

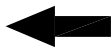


영천 방향

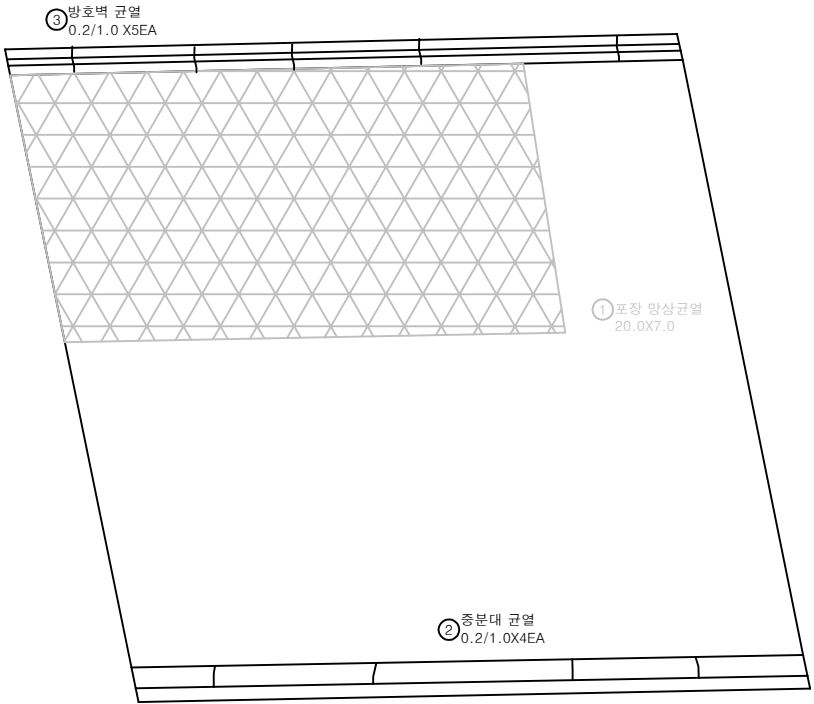

KEY PLAN

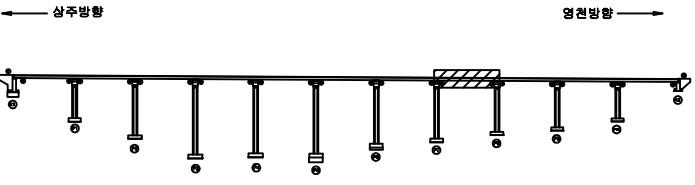

SECTION





범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			08

상주 방향



영천 방향

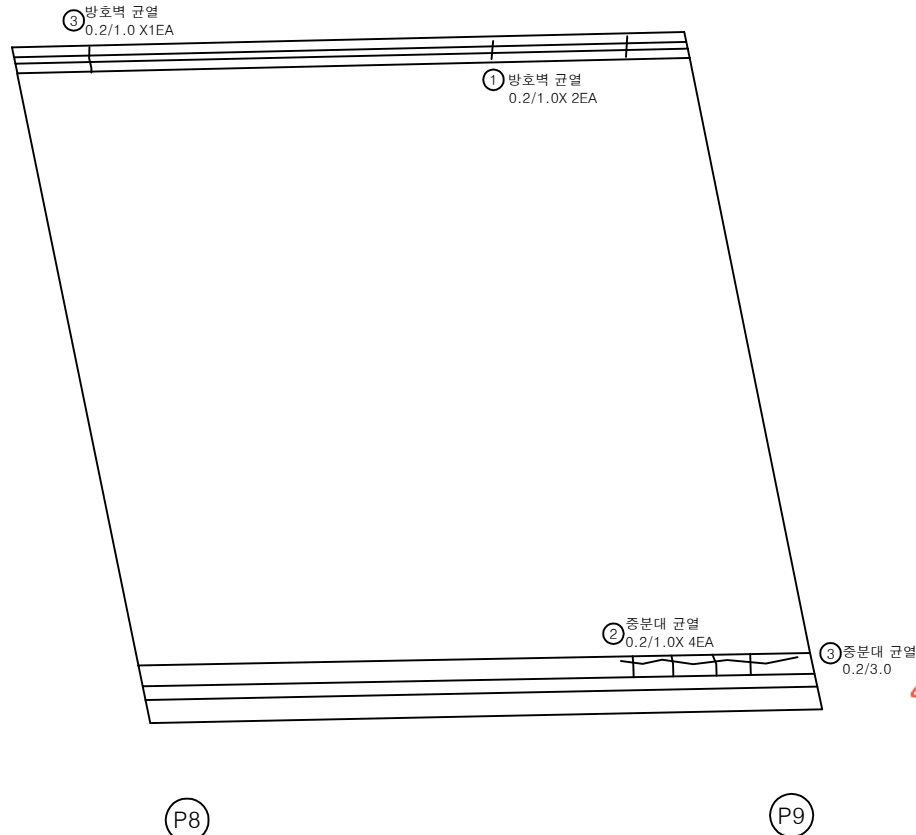


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		2.00	m	2
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
3	21하	중분대	중분대 균열	0.2	3.0		3.00	m	1
4	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

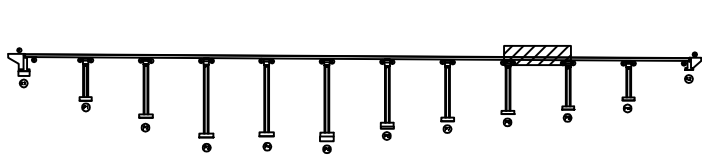

SECTION




범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			09

상주 방향



영천 방향

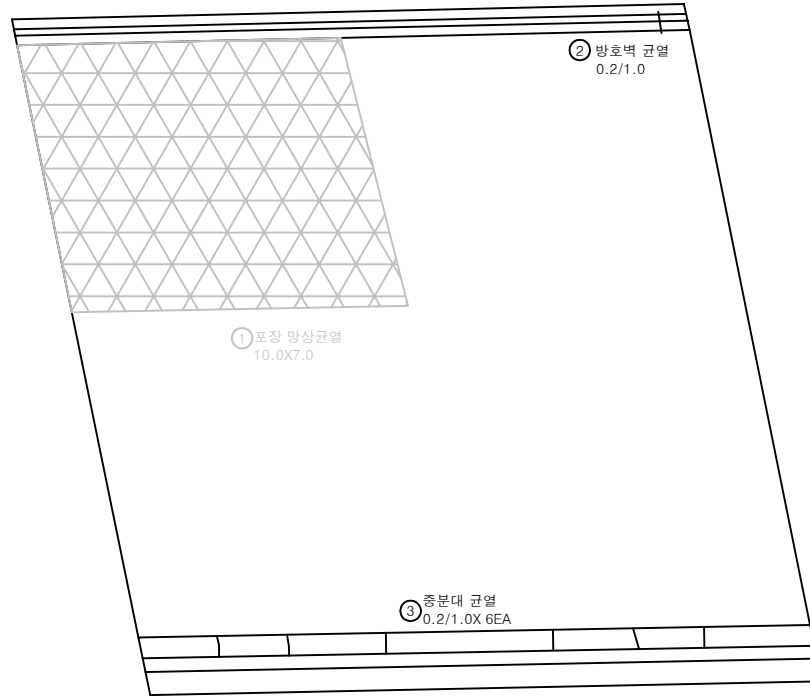


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위		개소
1	19하	교면포장	포장 망상균열		10.0	7.0	70.00	m ²	1	21'상 보수
2	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
3	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		6.00	m	6	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

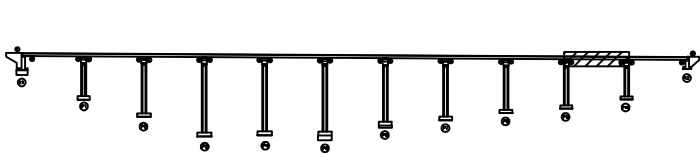

SECTION



범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			10


손상물량표

0264 ~ 274

상주 방향



영천 방향

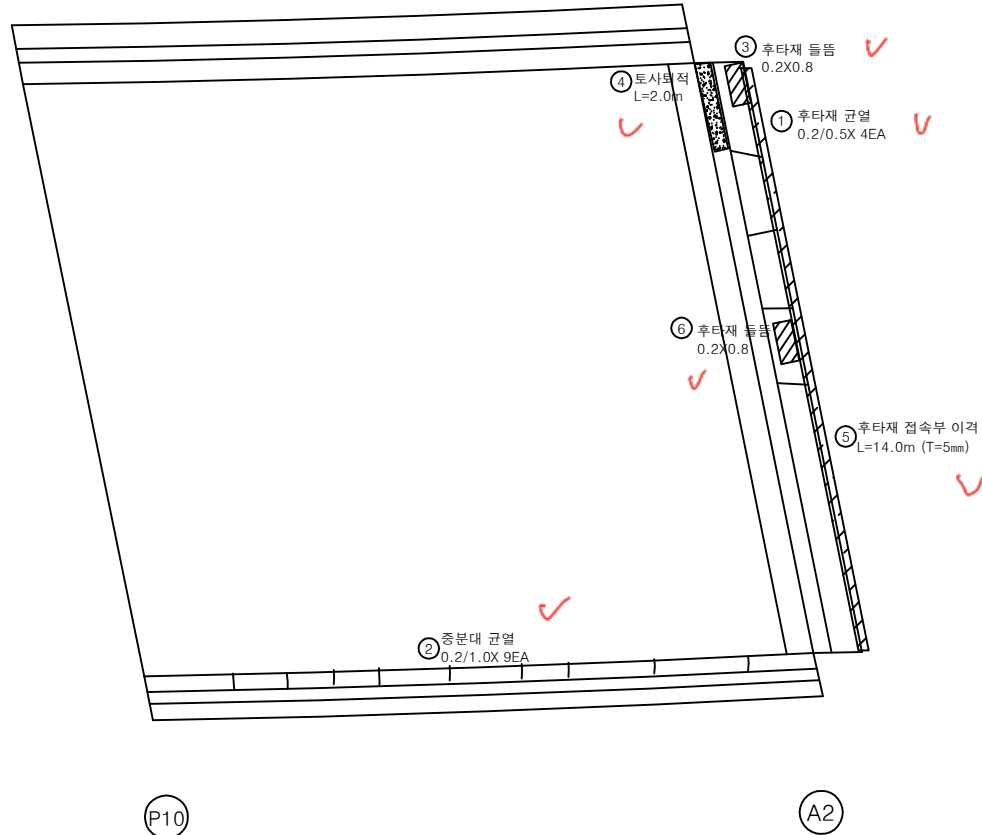


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		2.00	m	4
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		9.00	m	9
3	21하	신축이음	후타재 들뜸		0.2	0.8	0.16	m ²	1 손상평가
4	23하	신축이음	토사퇴적		2.0		2.00	m	1
5	23하	교면포장	후타재 접속부 이격		14.0		14.00	m	1 (T=5mm)
6	23하	신축이음	후타재 들뜸		0.2	0.8	0.16	m ²	1
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION



범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호


290~298

손상물량표

상주 방향



영천 방향

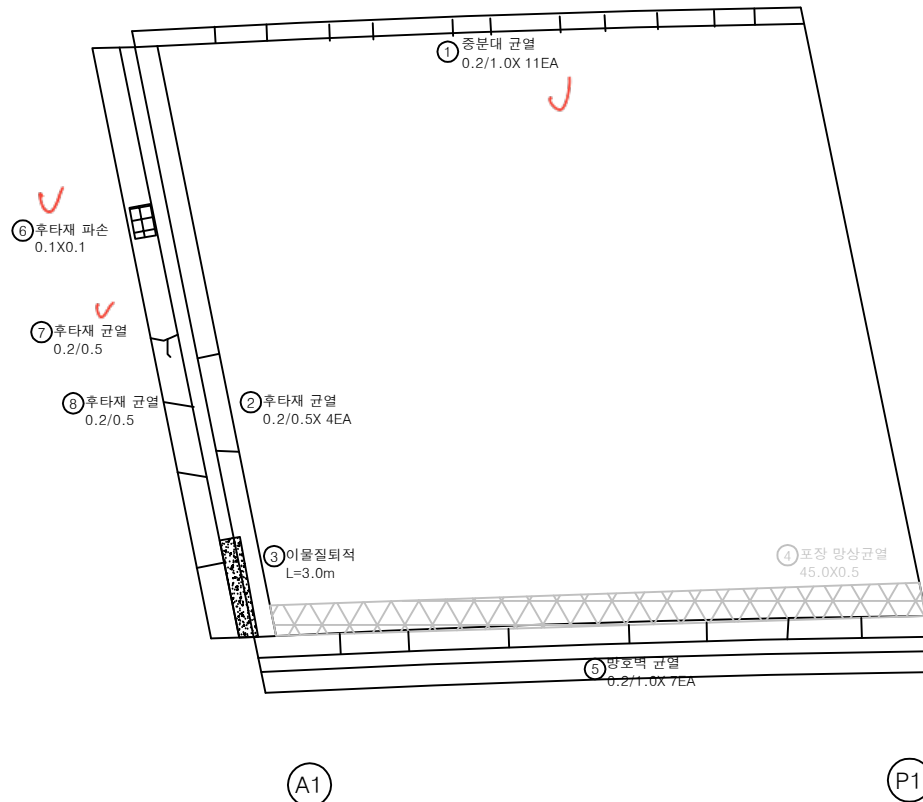
[illegible]

KEY PLAN

← 상주방향

영권방향 →

SECTION




100

	간		포장		재료부리	발 주 처	삼주영천고속도로(주)
	편지, 광동		터진, 파손		열 화	용 역 명	삼주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
	누수, 침수		백 테		토적물	점 검 기 관	
	철근노출		침 하		그늘음	(주)명성엔지니어링	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01



손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		6.00	m	6	
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1	21'살 보수
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향




영천 방향

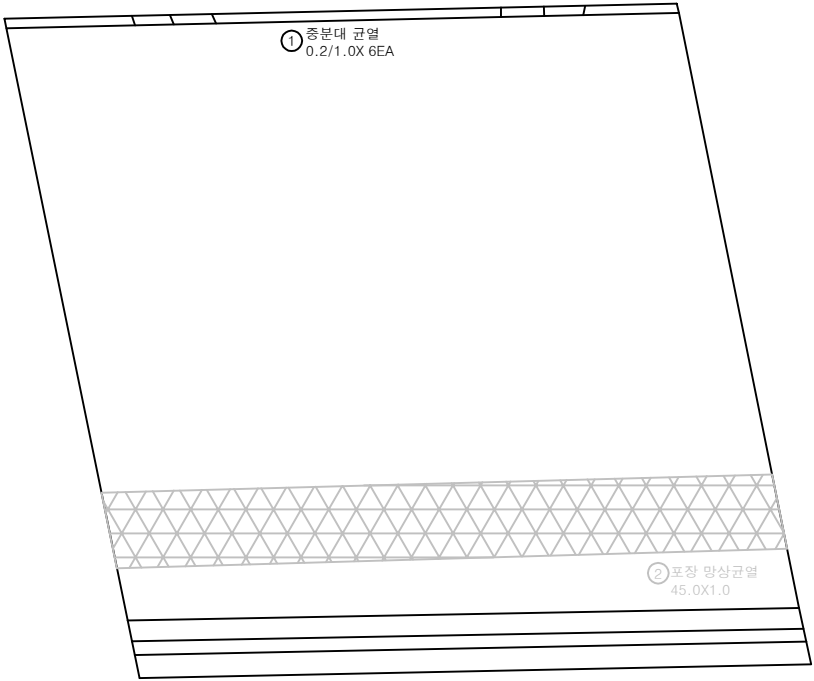


P1

P2

KEY PLAN

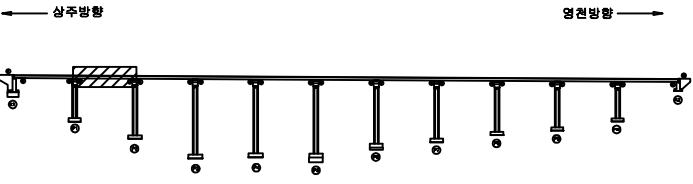

SECTION




범례



균열	포장 망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	02

상주 방향



영천 방향

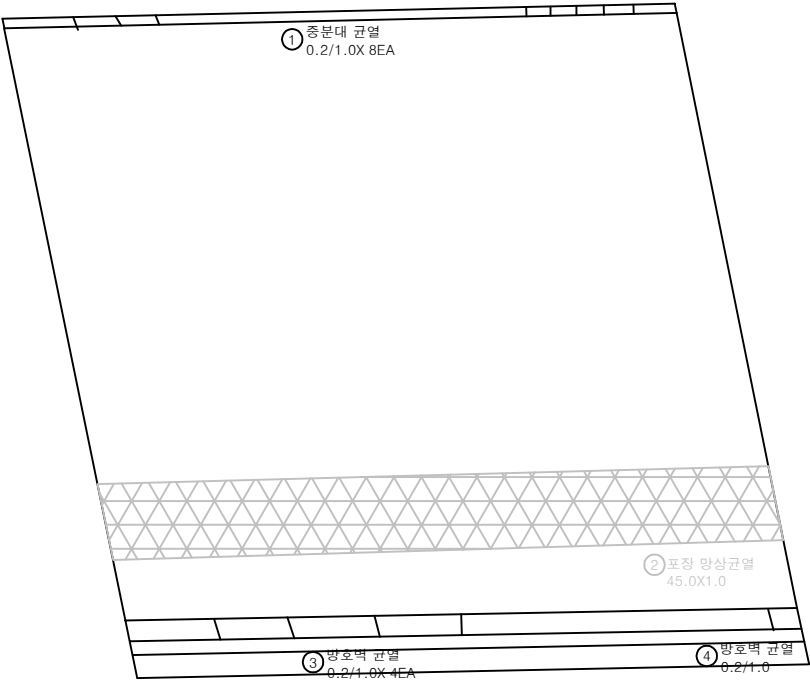


P2

P3


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		8.00	m	8	
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1	21'설 보수
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4	
4	21하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

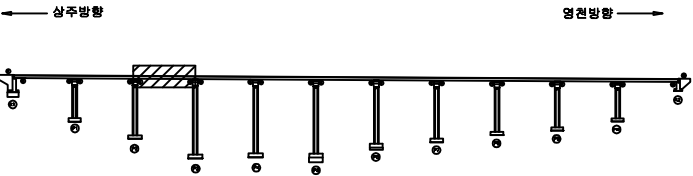


SECTION





범례

	균열		포장 망상균열		재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		열화	용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
	부식		배수		퇴적물	점검기관	(주)영성엔지니어링
	침하		기타			도면번호	03

상주 방향

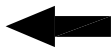

영천 방향

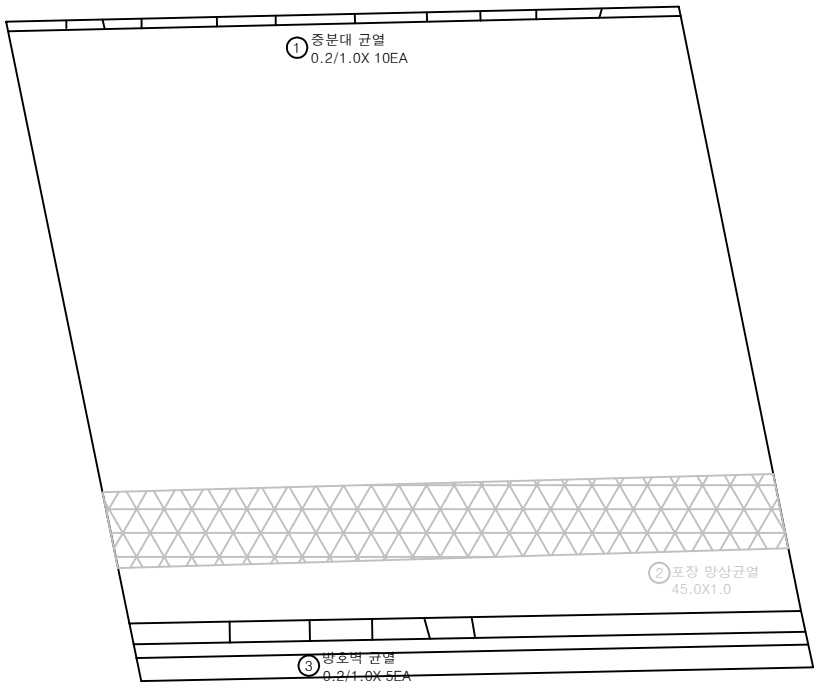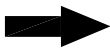


P3

P4


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1	21'설 보수
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

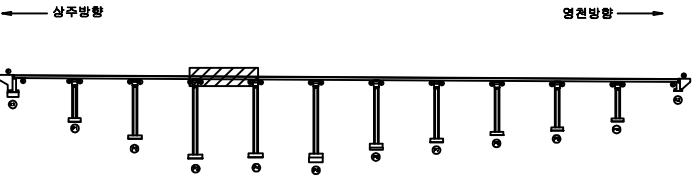

SECTION



범례


균열	포장 망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	04



손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		7.00	m	7	
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1	21'설 보수
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향




영천 방향

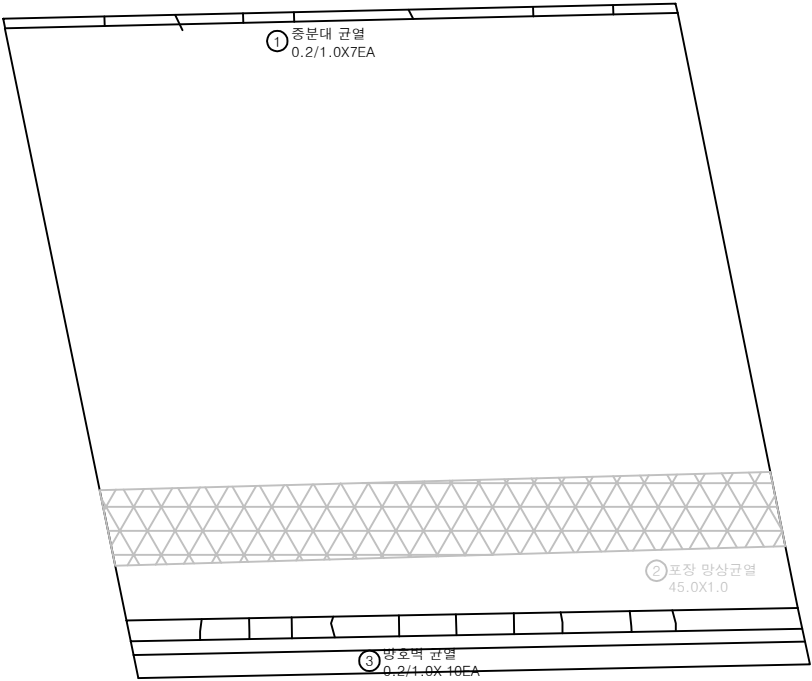


P4

P5

KEY PLAN

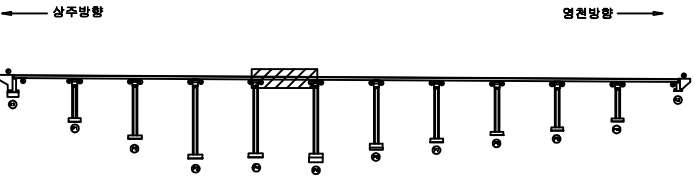

SECTION




범례


균열	포장 망상균열	재료분리	참 주 치
편치, 공동	박리, 파손	열 화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배 테	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부 식	좌굴, 변형	기 타	점 검 기 관
			(주)영성엔지니어링
			도 면 번 호
			05

손상물량표

상주 방향

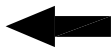

영천 방향

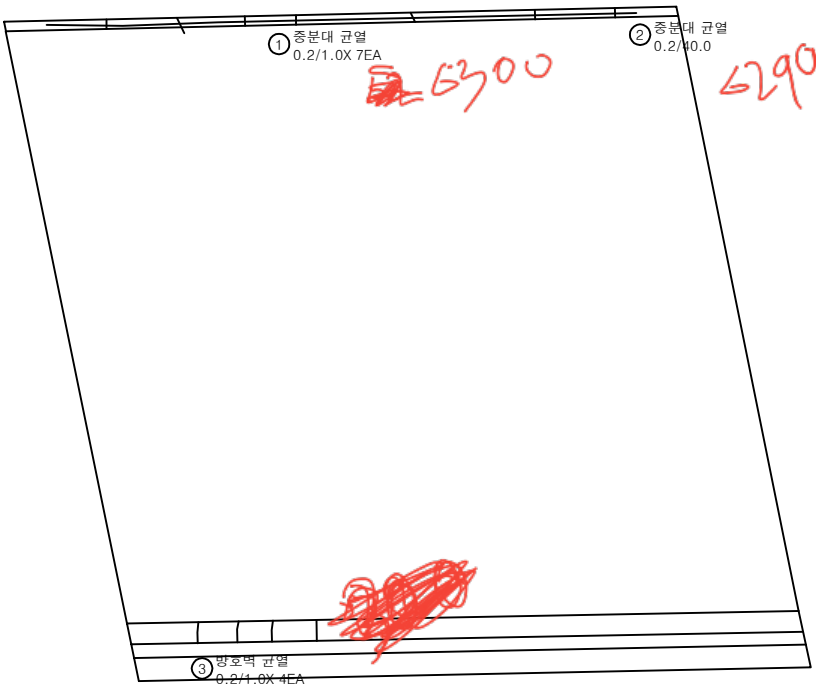


P5

P6

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		7.00	m	7	
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	40.0		40.00	m	1	
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

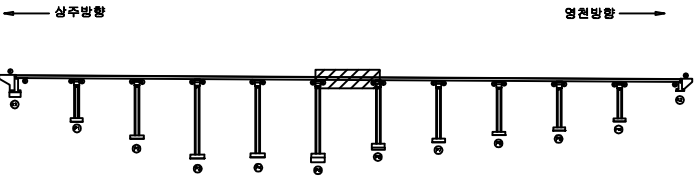

SECTION



범례


균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
펀치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	스케일	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			06

손상물량표

상주 방향




영천 방향

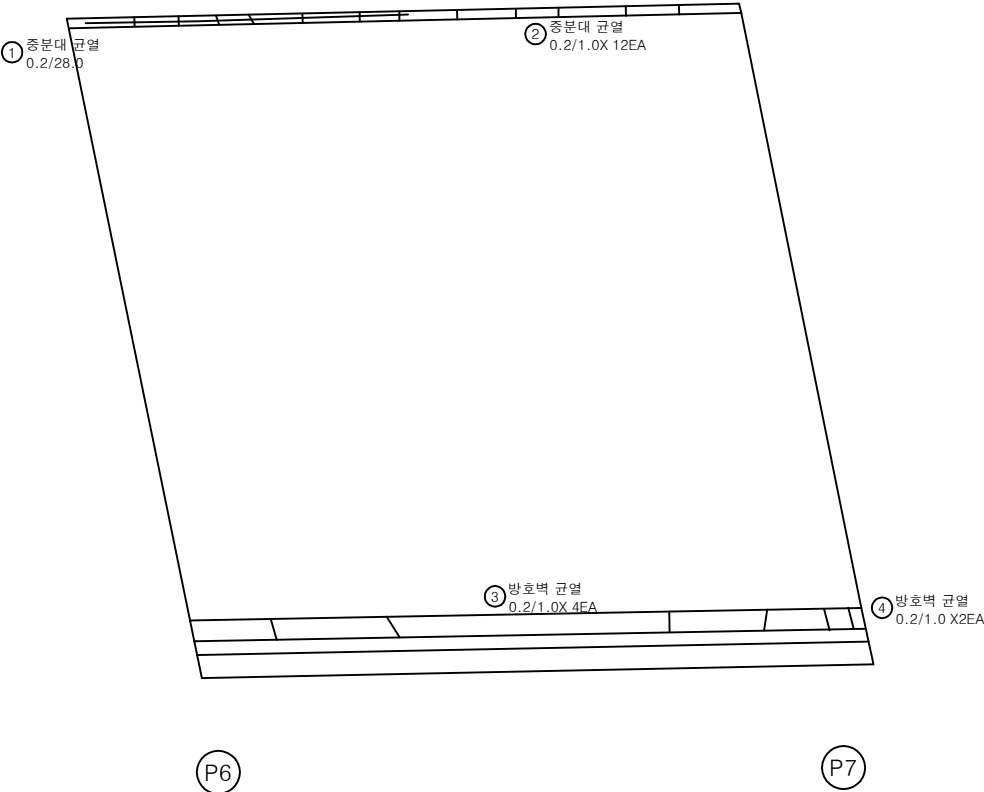


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	28.0		28.00	m	1
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		12.00	m	12
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
4	21하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		2.00	m	2
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

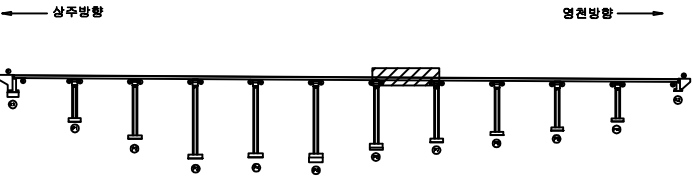

SECTION





범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			07

상주 방향




영천 방향

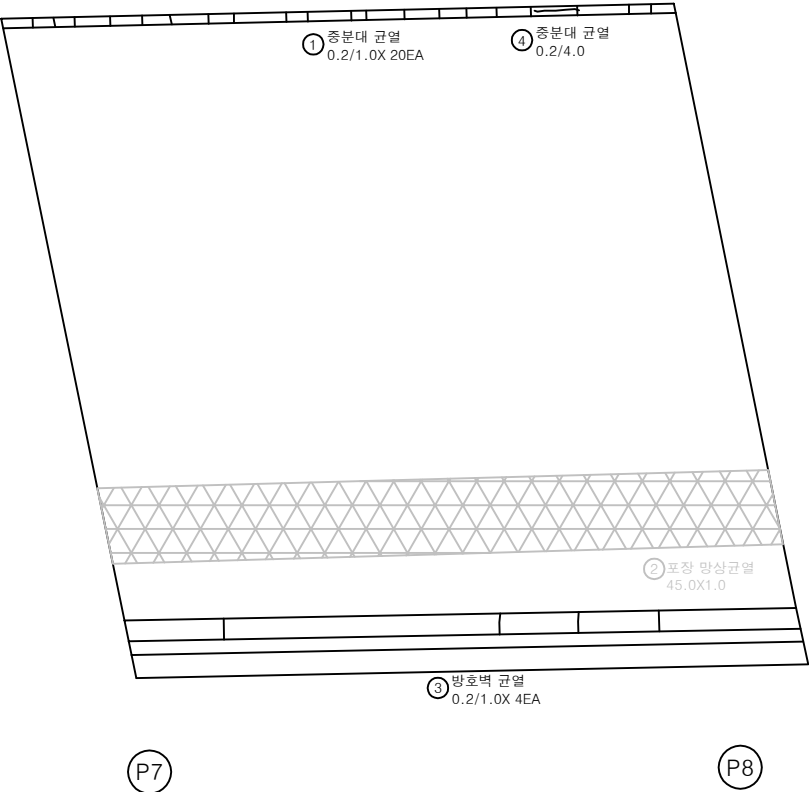


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		20.00	m	20
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1 21'설 보수
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
4	21하	중분대	중분대 균열	0.2	4.0		4.00	m	1
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

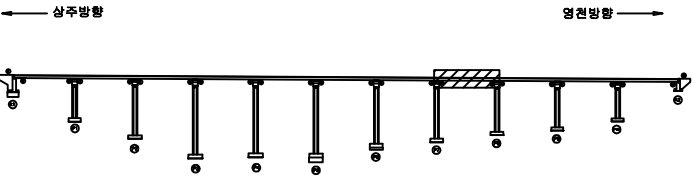

SECTION

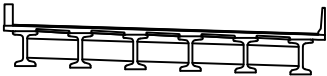

범례


	균열		포장 망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 체수		배태		퇴적물
	침하		부식		착색, 변형
	기타				

발 주 처 상주영천고속도로(주)
용 역 명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 하반기 정밀안전점검)
점 검 기 관 (주)영성엔지니어링
도 면 번 호 08



손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
2	19하	중분대	균열부백태		0.1	1.0	0.30	m ²	3	
3	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1	21'상 보속
4	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
5	21하	중분대	중분대 균열	0.2	15.0		15.00	m	1	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주 방향



영천 방향

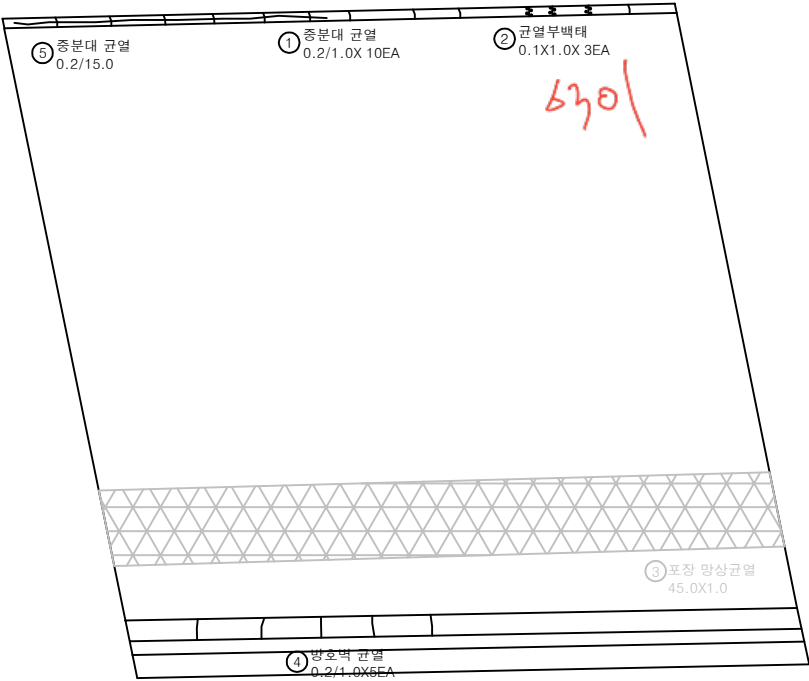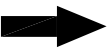


P8

P9


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION




범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	부식	녹	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			09

상주 방향



영천 방향

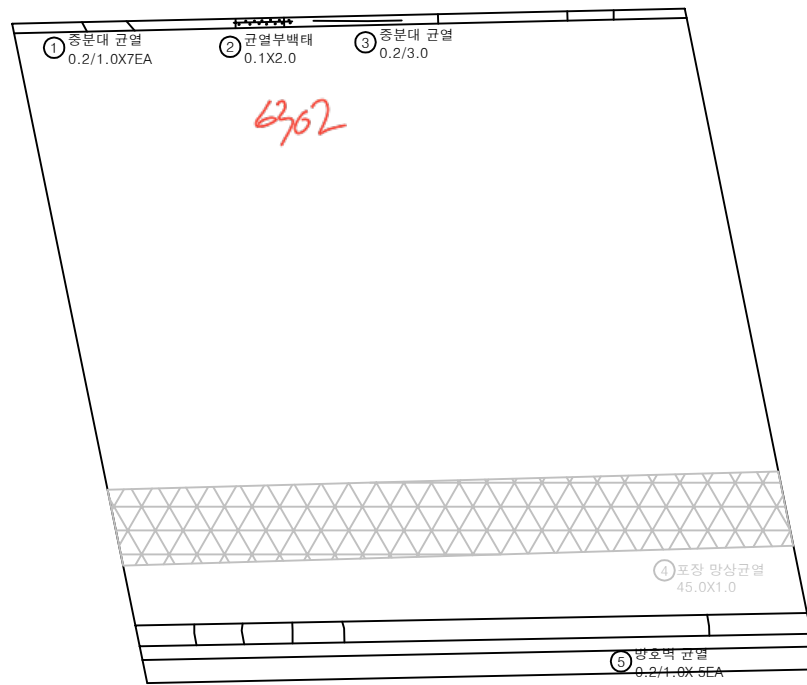

P9

P10

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

← 상주방향

영원방향 →

SECTION



五二

	간 열		포장 망상간열		재료부리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면적, 양봉		박기, 파손		면 화	용 역 명	상주영천고속도로 시설을 안전·화자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
	누수, 채수		텍 트		트릭물	점 검 기 관	
	철근노출		침 하		그늘음	(주)명성엔지니어링	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10


손상물량표

0303~365

상주 방향



영천 방향

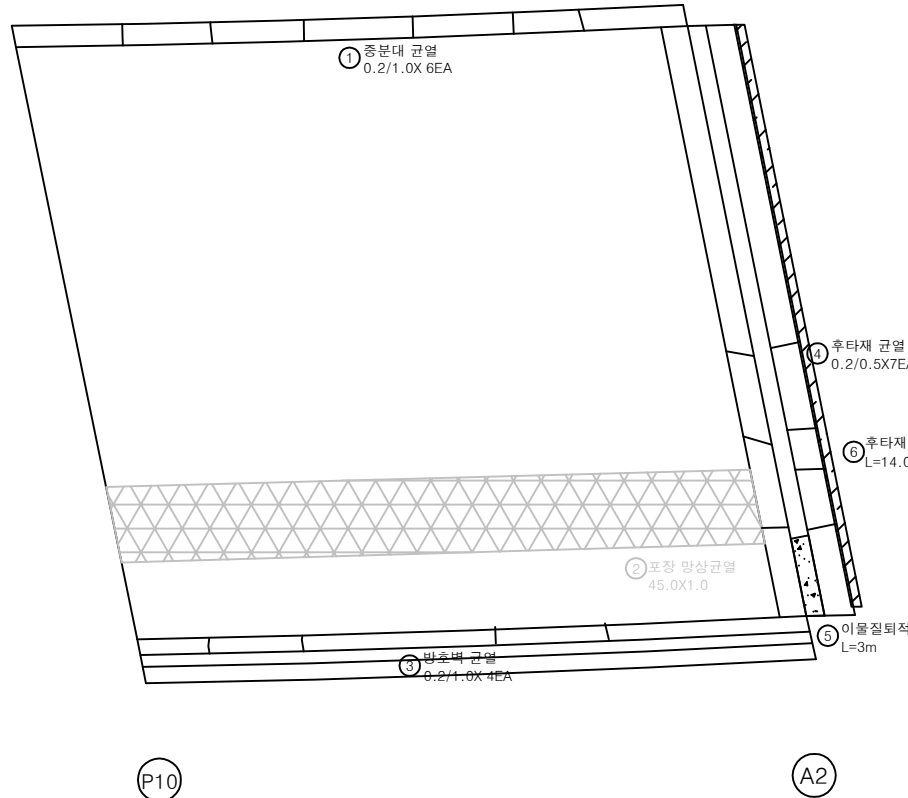


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		6.00	m	6
2	19하	교면포장	포장 망상균열		45.0	1.0	45.00	m ²	1 (21'설 보속)
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
4	19하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.5		3.50	m	7
5	19하	신속이음	이물질 퇴적		3.0		3.00	m	1
6	23하	교면포장	후타재 접속부 이격		14.0		14.00	m	1 (T=5mm)
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION



범례

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			11