


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		2.00	m	4	
2	19하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.3		1.50	m	5	
3	19하	방호벽	균열부백태		0.1	0.5	0.15	m ²	3	
4	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
5	19하	신축이음	후타재 파손		0.4	0.5	0.20	m ²	1	21상 보수
6	21하	교연포장	보수부 파손		0.2	0.5	0.10	m ²	1	
7	21하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		2.50	m	5	
8	21하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.3		0.90	m	3	
9	23하	신축이음	후타재 파손		1.0	0.5	0.50	m ²	1	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향

S244 ~ 244


영천방향

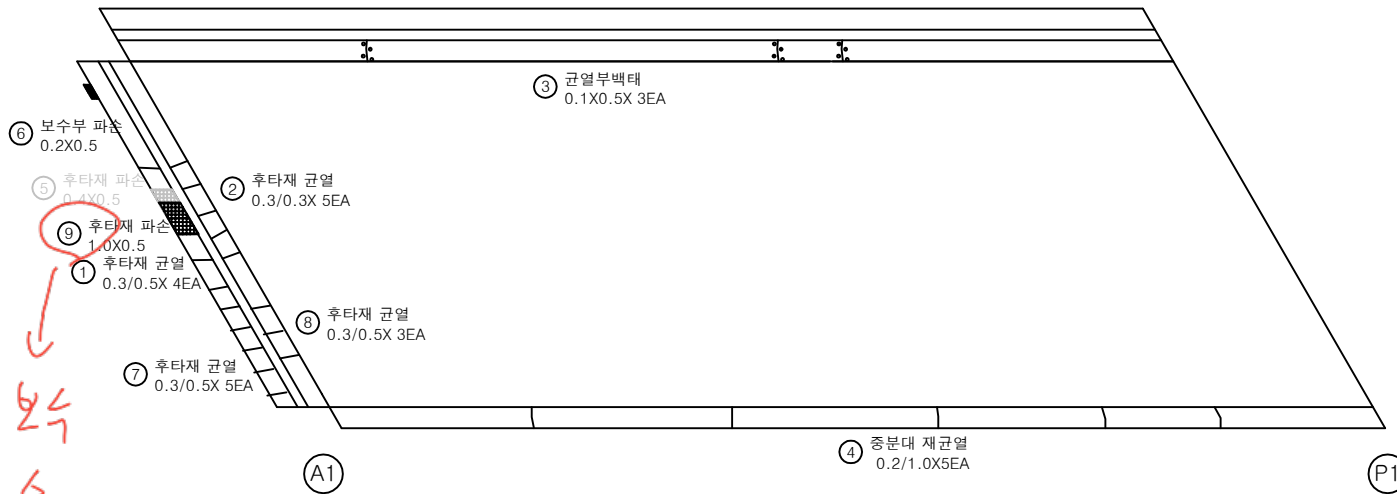

KEY PLAN

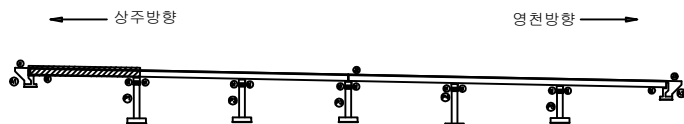

SECTION

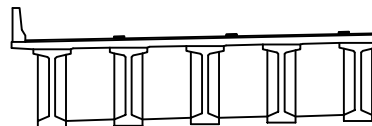

단면

균열	포장 양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명


상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 하반기 정밀안전점검)

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호

손상물량표

상주방향

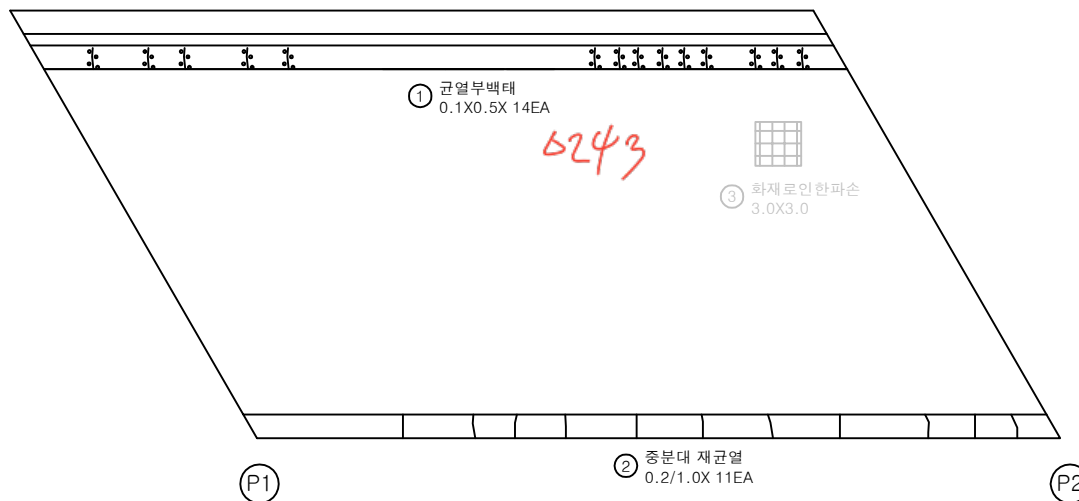


영천방향




번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	0.5	0.70	m ²	14
2	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		11.00	m	11
3	19하	방호벽	화재로인한파손		3.0	3.0	9.00	m ²	1
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

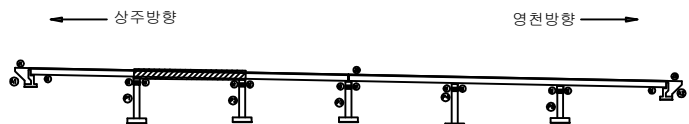

SECTION

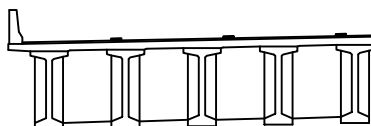

단면


균열	포장 손상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			02

손상물량표

상주방향




영천방향

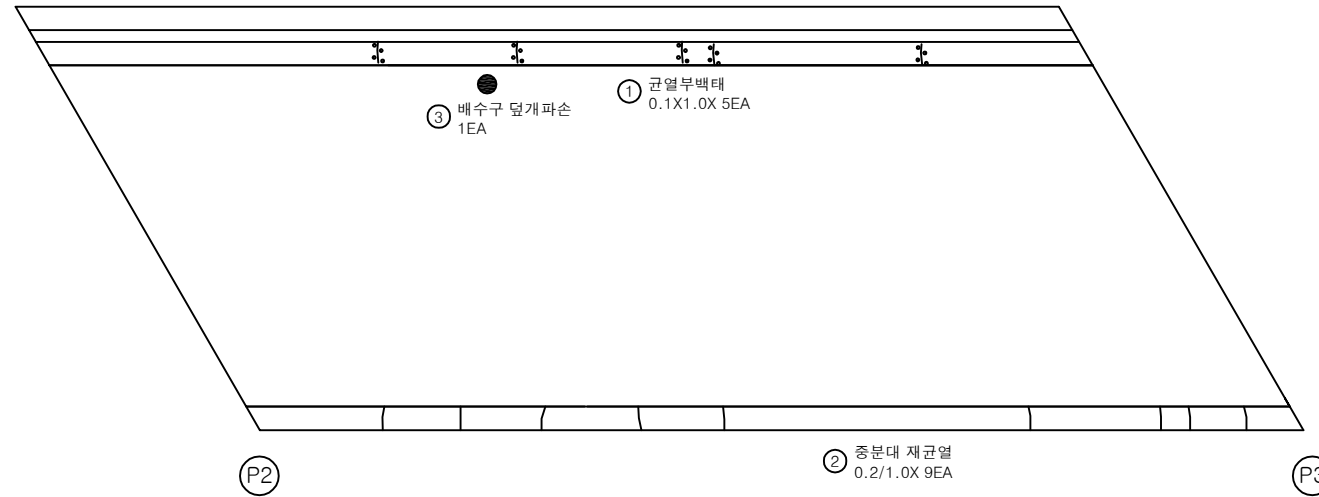


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.50	m ²	5	
2	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		9.00	m	9	
3	23하	배수시설	배수구 덮개 파손				1.00	EA	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

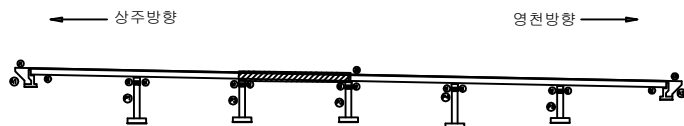

SECTION

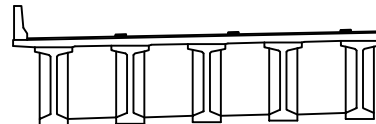

면

균열	포장 손상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배터	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			03


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		1.0	0.5	1.00	m ²	2	
2	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.20	m ²	2	
3	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향




영천방향

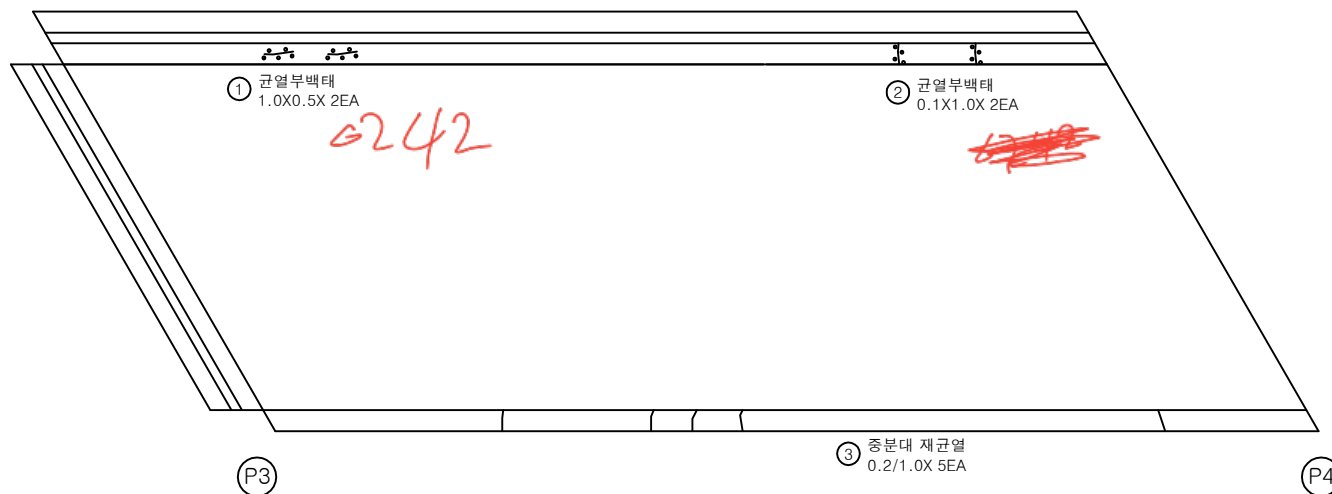

KEY PLAN

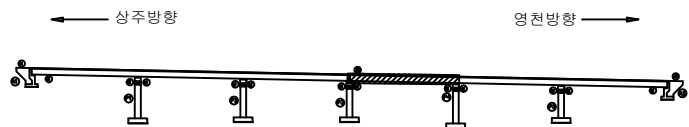

SECTION

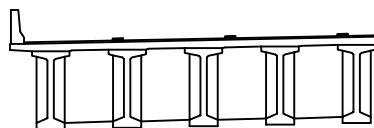

면


균열	포장 손상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배터	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			04

손상물량표

상주방향




영천방향

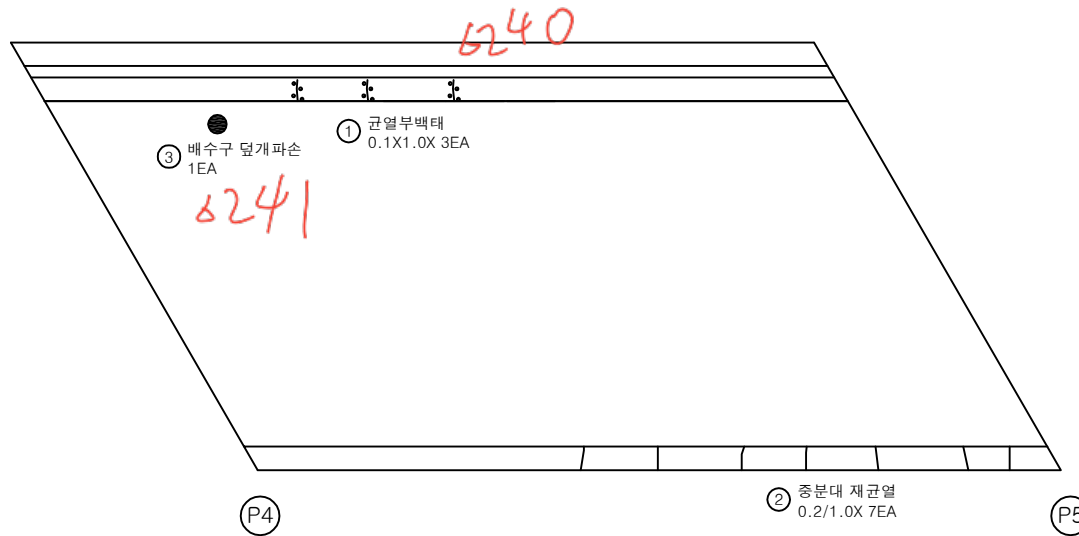


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.30	m ²	3	
2	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		7.00	m	7	
3	23하	배수시설	배수구 덮개파손				1.00	EA	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

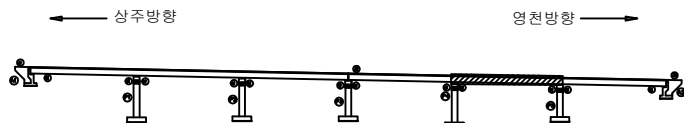

SECTION

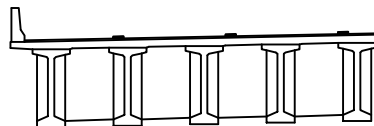

판례


균열	포장 양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			05

232~239

상주방향




영천방향

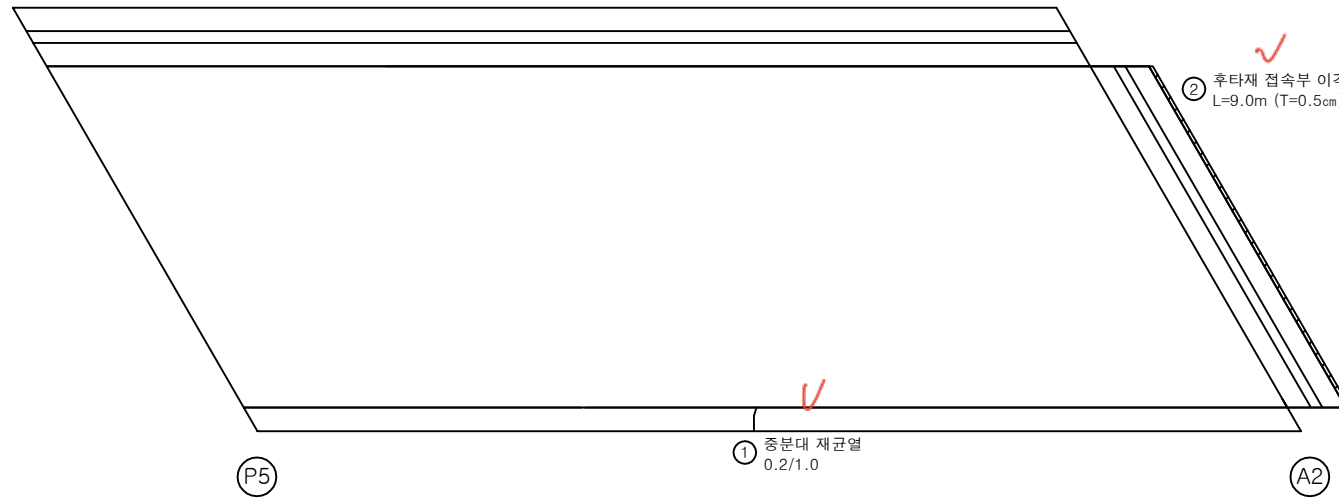


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

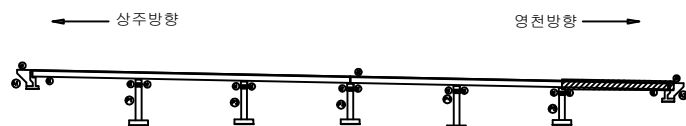

SECTION

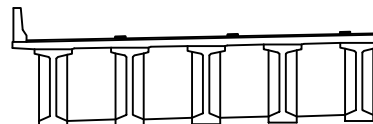

品名	数量
...	...

	간 명		포장 망상간명		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면적, 양방		박리, 파손		열 화	용 역 명 상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
	누수, 체수		택 트		트럭용	점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
	철근노출		침 하		그늘음	도 면 번 호 06
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	신속이음	차수판 볼트탈락				2.00	EA	2	
2	19하	중분대	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
3	19하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.5		1.50	m	3	
4	19하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.3		1.80	m	6	
5	19하	교면포장	접속도로 박리		0.3	2.0	0.60	m ²	1	
6	19하	교면포장	접속부 단차		1.0		1.00	m	1	(T=3.0cm)
7	19하	방호벽	방호벽 백태		1.0	1.0	1.00	m ²	1	
8	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
9	21하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.5		4.00	m	8	
10	21하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.3		2.10	m	7	
11	23하	교면포장	접속도로 파손		0.3	1.5	0.45	m ²	1	
12	23하	교면포장	포장 망상균열		45.0	2.0	90.00	m ²	1	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향

영천방향


① 차수판 볼트탈락 2EA

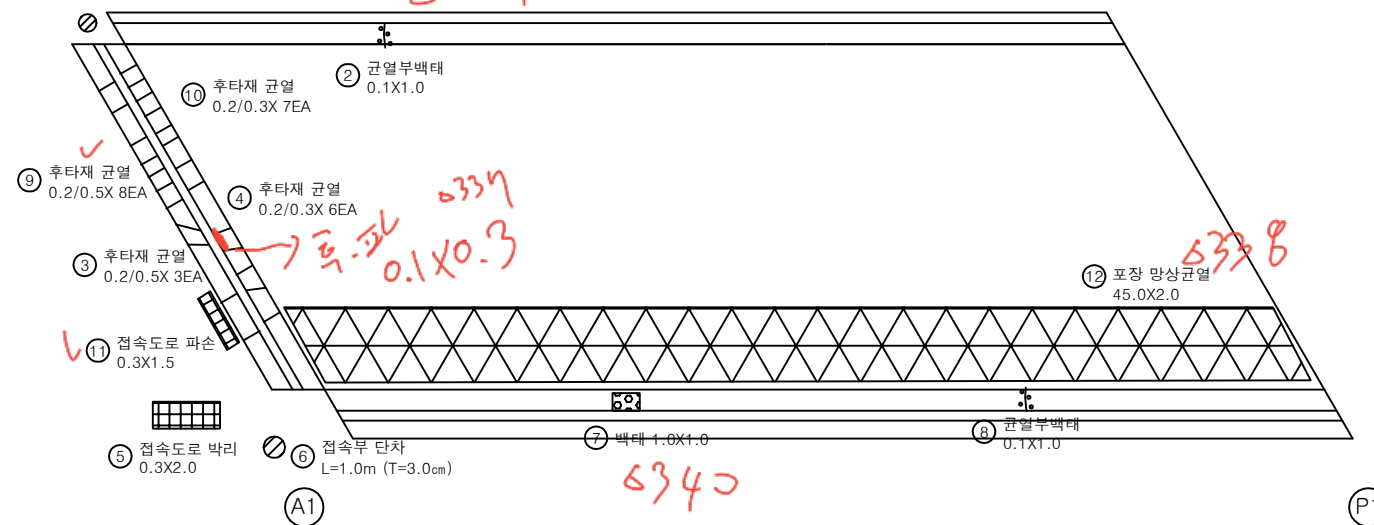

KEY PLAN

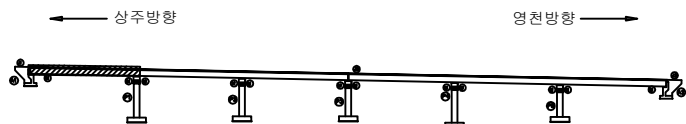

SECTION

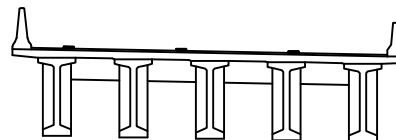

단 레

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.40	m ²	4	
2	21하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
3	21하	중분대	중분대 균열	0.3	1.0		2.00	m	2	
4	23하	교면포장	포장 망상균열		45.0	2.0	90.00	m ²	1	
5	23하	배수시설	배수구 막힘				1.00	EA	1	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향




영천방향

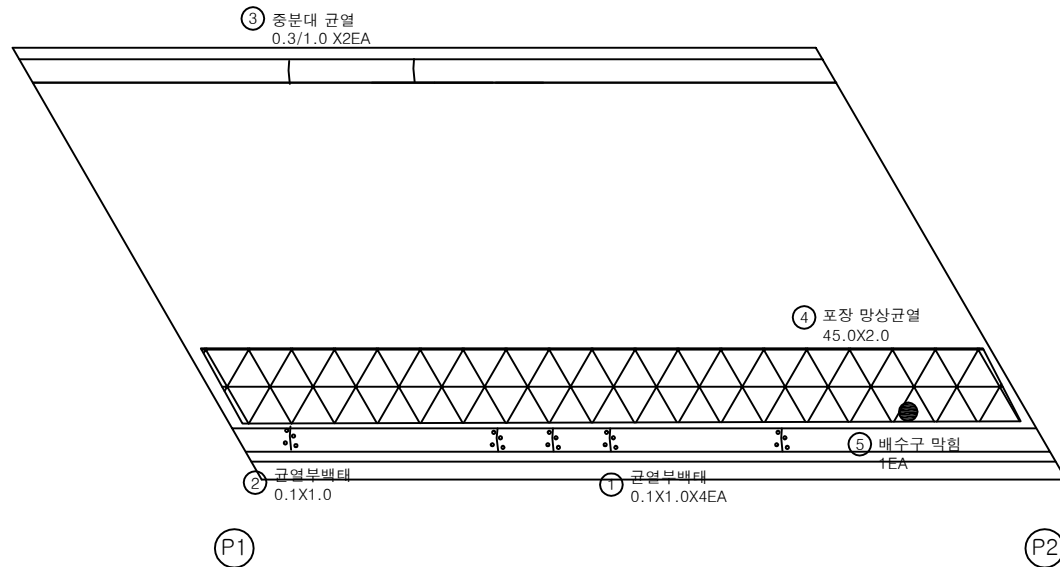

KEY PLAN

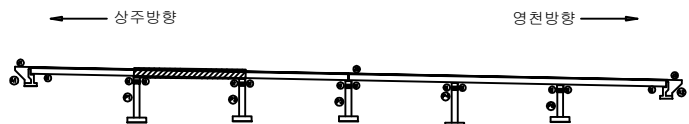

SECTION

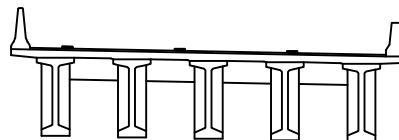

면

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			02


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
2	21하	배수시설	그레이팅 파손				1.00	EA	1	
3	21하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
4	23하	교면포장	포장 망상균열	45.0	2.0		90.00	m ²	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향




영천방향

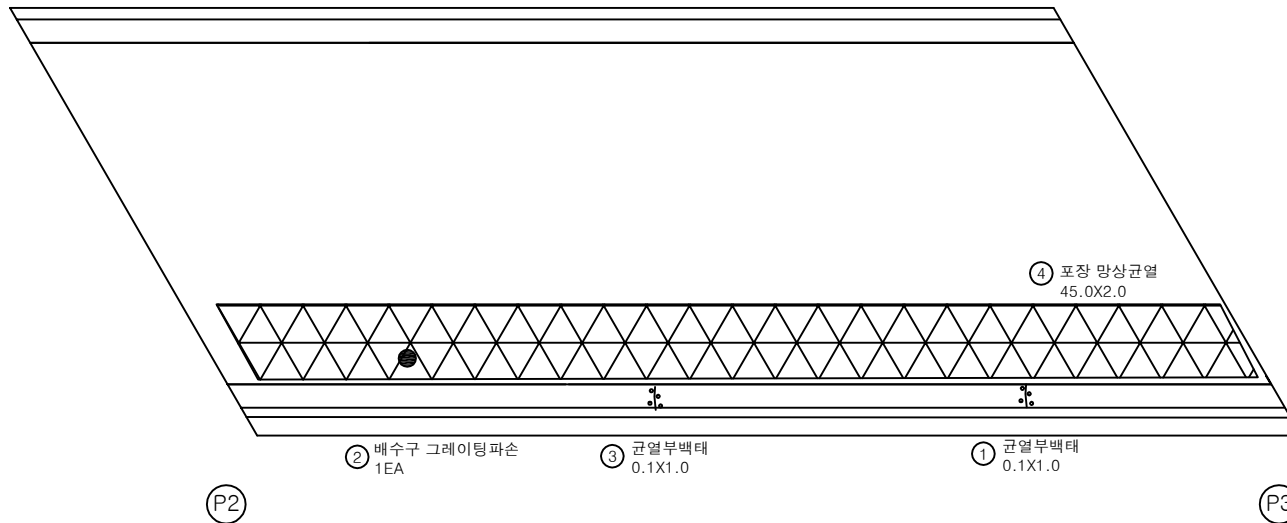

KEY PLAN

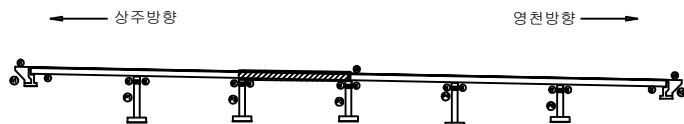

SECTION

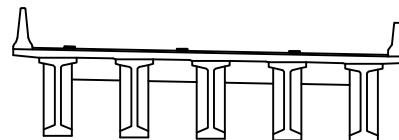

면

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			03


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	중분대	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1
2	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		13.20	m	44
3	19하	신축이음	차수관 파손			1.00		EA	1
4	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1
5	21하	신축이음	이물질퇴적		2.0		2.00	m	1
6	21하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1
7	23하	교면포장	포장 망상균열		45.0	2.0	90.00	m ²	1
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


상주방향

241~344


영천방향

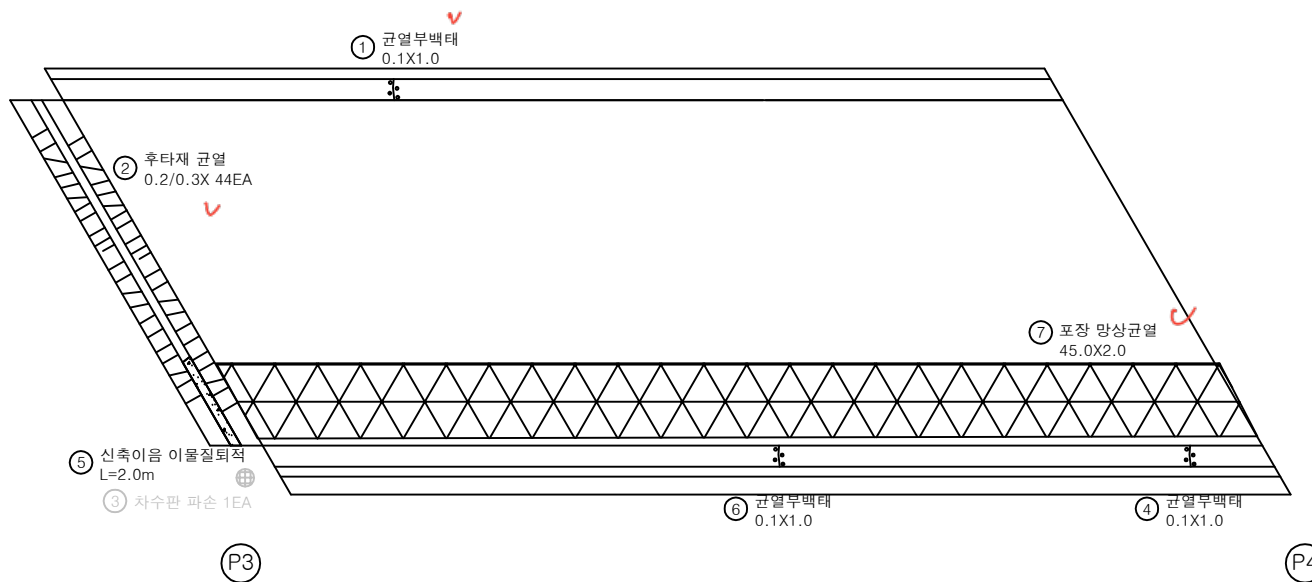

KEY PLAN

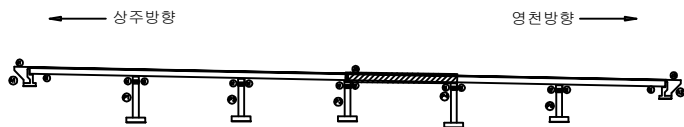

SECTION

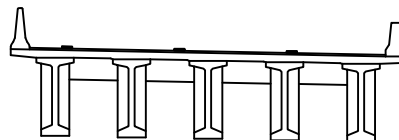

면

균열	포장 망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배 배	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)명성엔지니어링
도면번호	04


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
2	21하	중분대	중분대 균열	0.3	3.0		3.00	m	1	
3	23하	교면포장	포장 망상균열		45.0	2.0	90.00	m ²	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


상주방향




영천방향

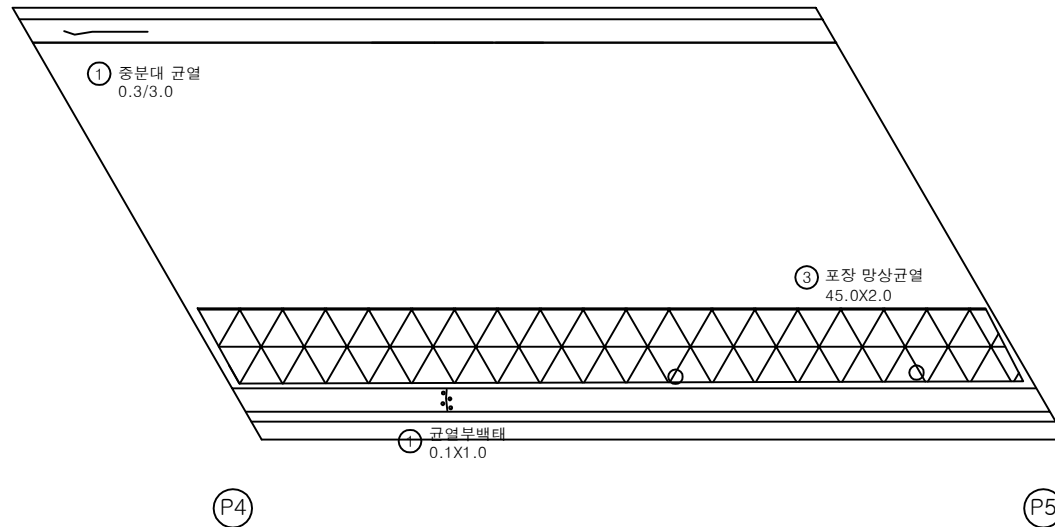

KEY PLAN

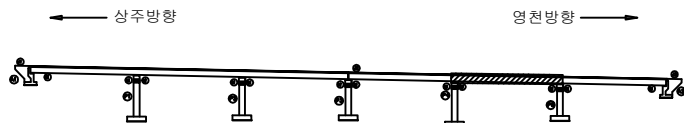

SECTION

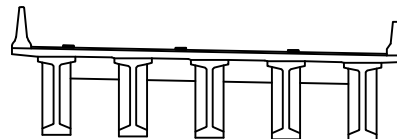

면

균열	포장 망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	배태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)명성엔지니어링
			도면번호
			05


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.20	m ²	2
2	19하	신축이음	차수판 볼트 체결불량				4.00	EA	4
3	19하	교면포장	접속부 단차		1.5		1.50	m	1 (T=4.5cm)
4	19하	방호벽	방호벽 접속부 파손	0.5	2.5	1.25	m ²		1 (21하 보.5)
5	21하	중분대	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1
6	21하	방호벽	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m ²	1
7	21하	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5		10.00	m	20
8	23하	교면포장	포장 망상균열		45.0	2.0	90.00	m ²	1
9	23하	신축이음	후타재 파손		0.2	0.2	0.04	m ²	1
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


상주방향




영천방향

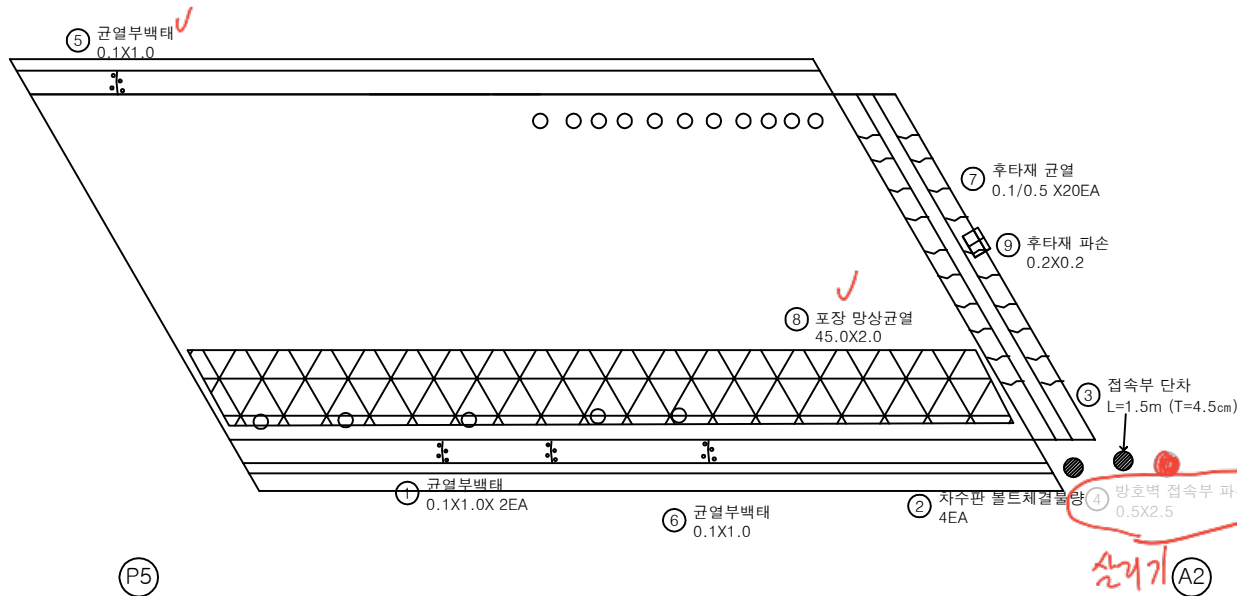

KEY PLAN

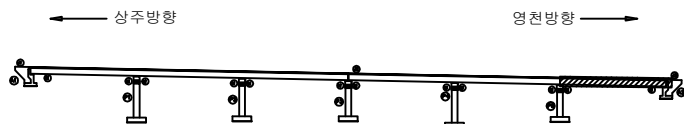

SECTION

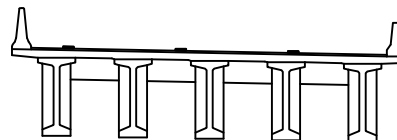

단

균열	포장 망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 하반기 정밀안전점검)

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호