
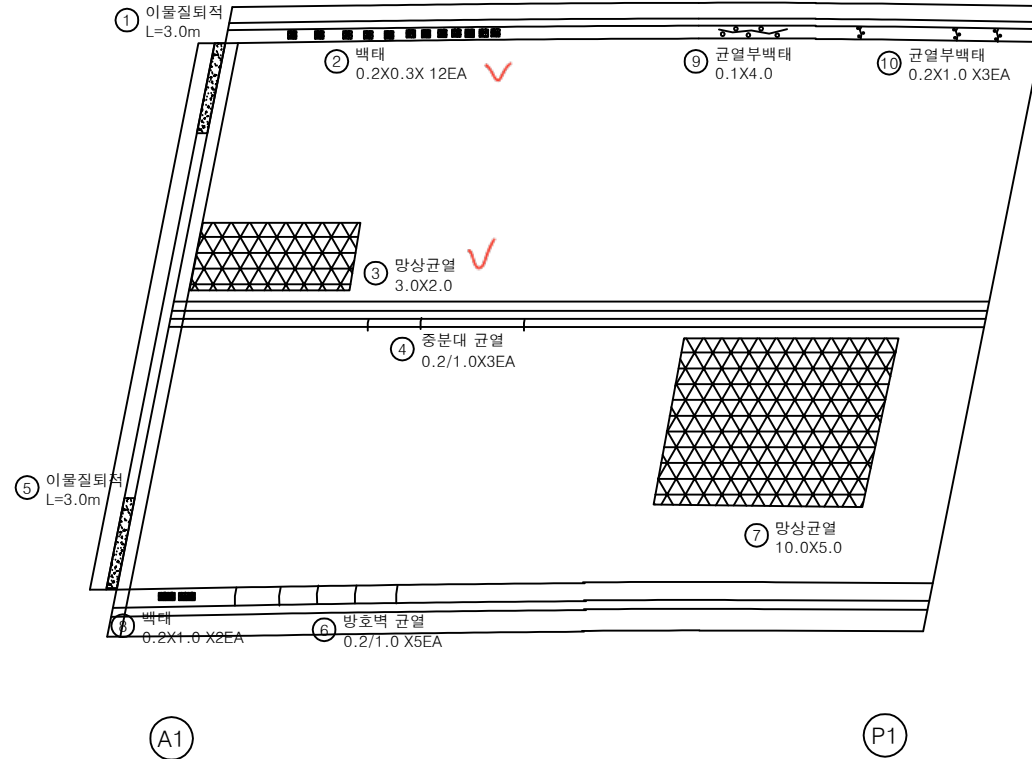


상주 방향
←영천 방향
→

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	신축이음	이물질퇴적		3.0		3.00	m	1
2	19하	방호벽	방호벽 백태		0.2	0.3	0.72	m ²	12
3	19하	교면포장	포장 망상균열		3.0	2.0	6.00	m ²	1
4	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		3.00	m	3
5	19하	신축이음	이물질퇴적		3.0		3.00	m	1
6	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5
7	19하	교면포장	포장 망상균열		10.0	5.0	50.00	m ²	1
8	21하	방호벽	방호벽 백태	0.2	1.0	0.40	m ²		2
9	23하	방호벽	균열부백태	0.1	4.0	0.40	m ²		1
10	23하	방호벽	균열부백태	0.2	1.0	0.60	m ²		3
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

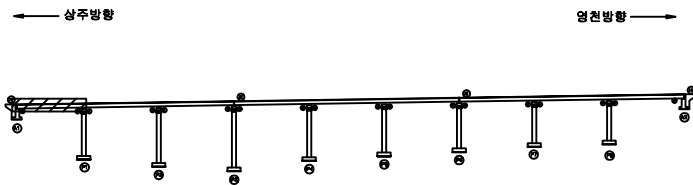

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	특적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	01

상주 방향



영천 방향

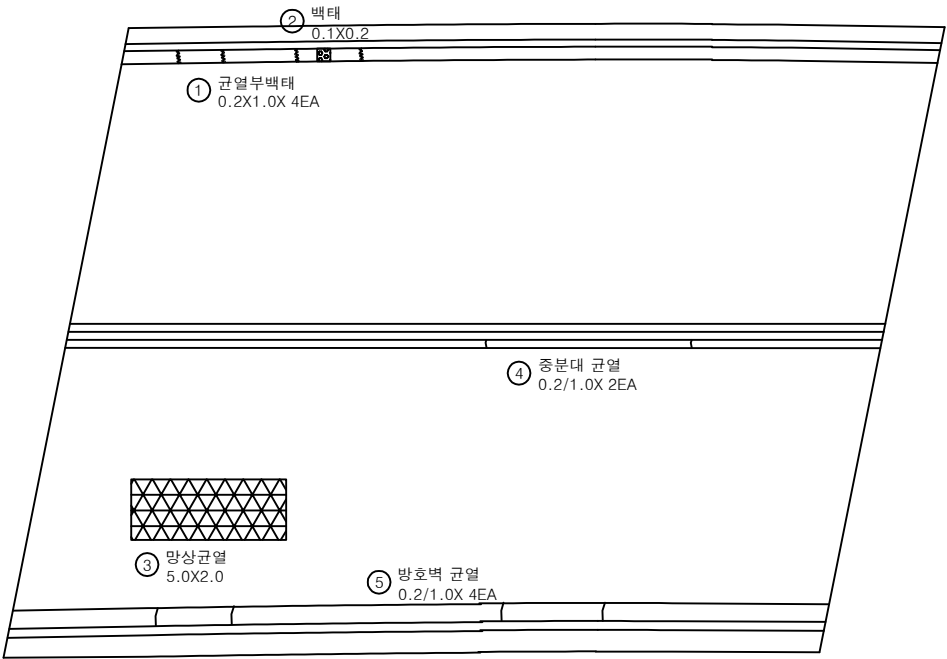

P1

P2


손상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	19하	방호벽	균열부백태		0.2	1.0	0.80	m ²	4
2	19하	방호벽	방호벽 백태		0.1	0.2	0.02	m ²	1
3	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	2.0	10.00	m ²	1
4	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		2.00	m	2
5	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

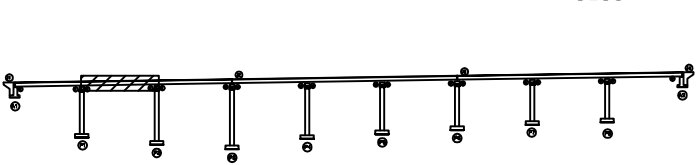

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	02

4/43

상주 방향



영천 방향

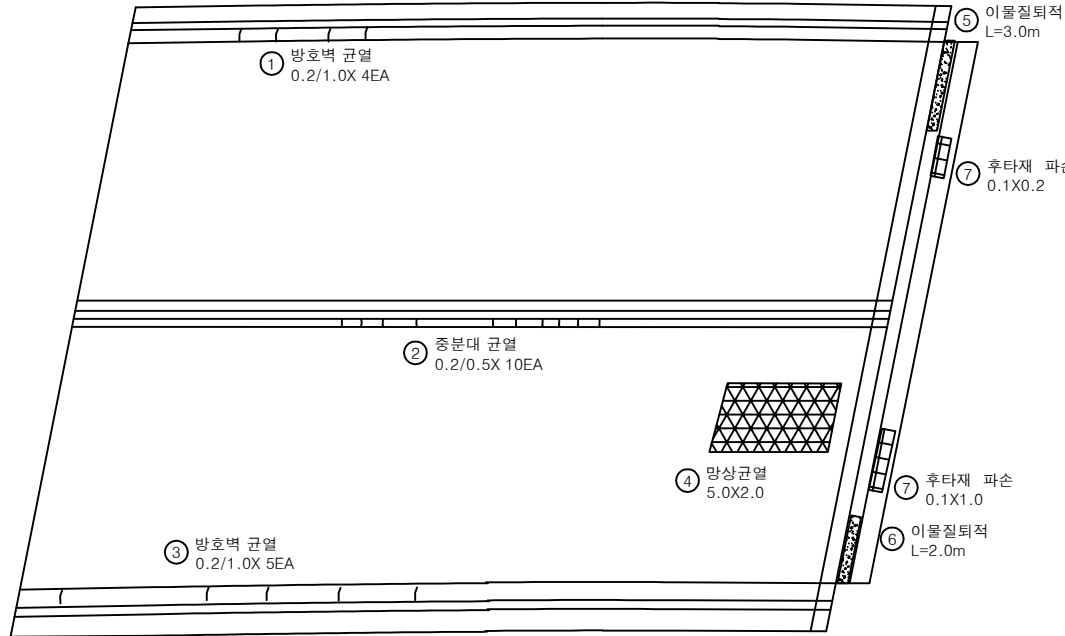

P2

P3


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
2	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	0.5		5.00	m	10
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5
4	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	2.0	10.00	m ²	1
5	19하	신축이음	이물질퇴적		3.0		3.00	m	1
6	19하	신축이음	이물질퇴적		2.0		2.00	m	1
7	23하	신축이음	후타재 파손	0.1	0.2	0.02	m ²		1
8	23하	신축이음	후타재 파손	0.1	1.0	0.10	m ²		1
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

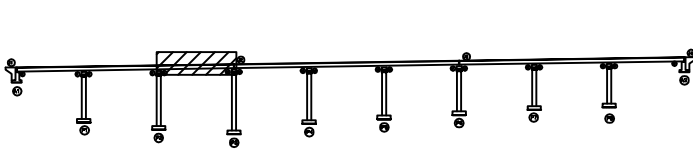

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	특적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	03

상주 방향



영천 방향

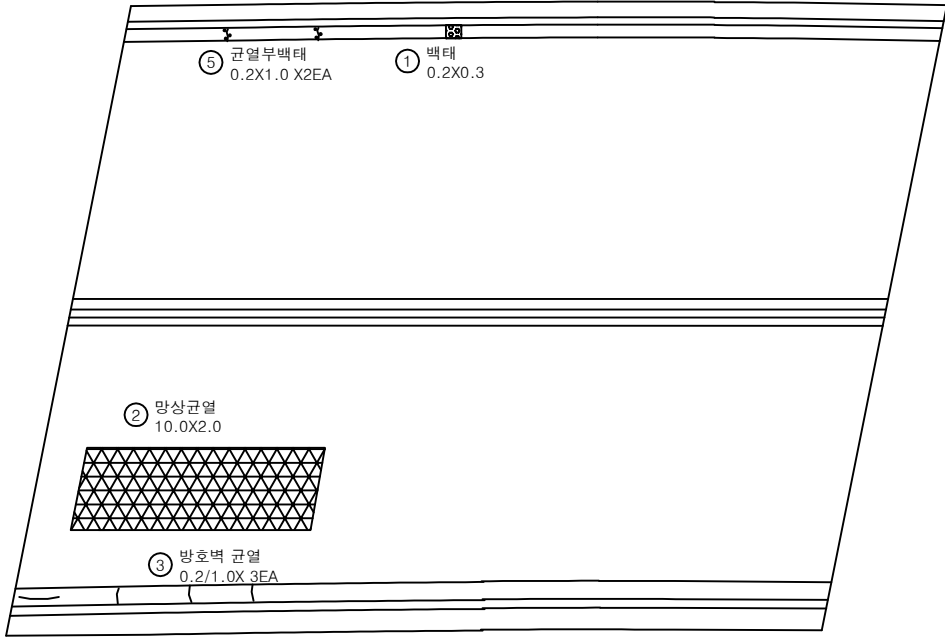

P3

P4


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	19하	방호벽	방호벽 백태		0.2	0.3	0.06	m ²	1
2	19하	교면포장	포장 망상균열		10.0	2.0	20.00	m ²	1
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		3.00	m	3
4	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	3.0		3.00	m	1
5	23하	방호벽	균열부백태		0.2	1.0	0.40	m ²	2
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION




범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	트릭볼
철근노출	침하	그늘음
부식	파굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	04

상주 방향



영천 방향

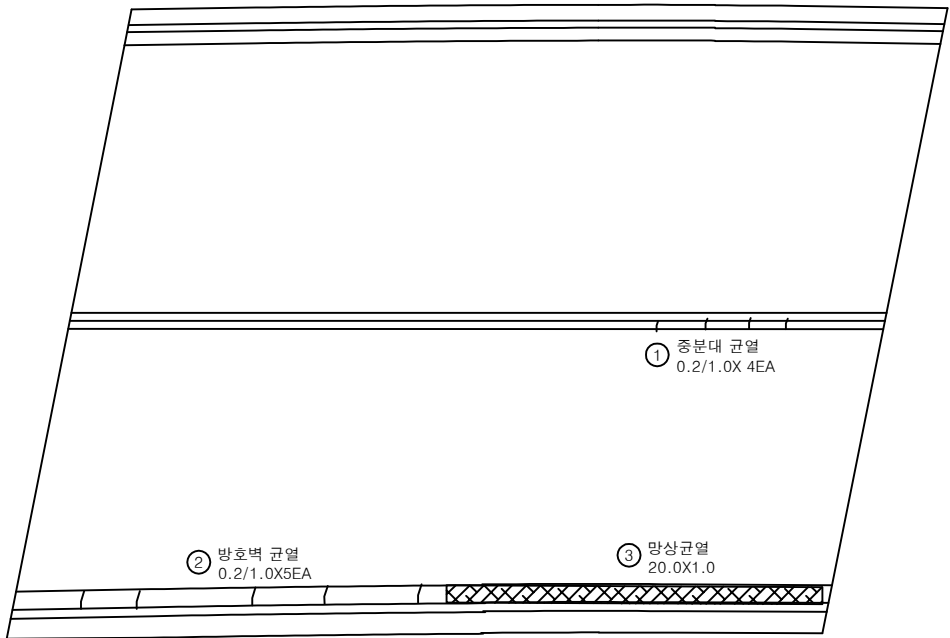

P4

P5


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
2	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5
3	23하	방호벽	방호벽 망상균열		20.0	1.0	20.00	m ²	1
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배터	녹
침하	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	05


△/39~142

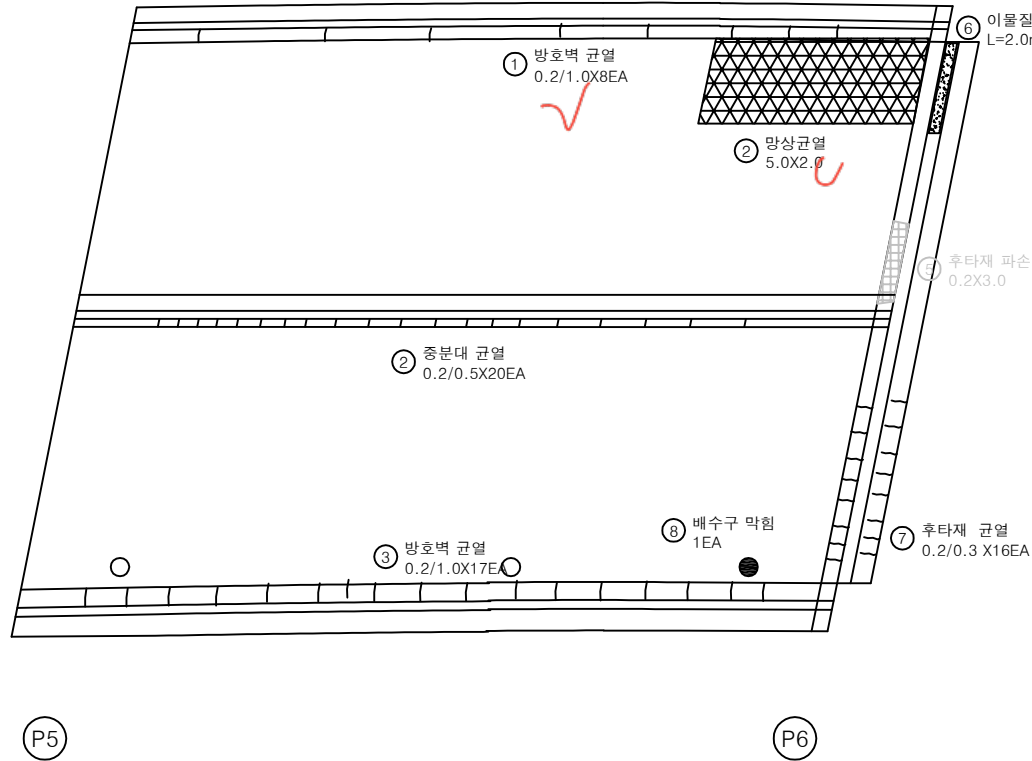상주 방향
←영천 방향
→

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		8.00	m	8
2	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	2.0	10.00	m ²	1
3	19하	중분대	중분대 균열	0.2	0.5		10.00	m	20
4	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		17.00	m	17
5	19하	신축이음	후타재 파손		0.2	3.0	0.60	m ²	1
6	23하	신축이음	이물질 퇴적		2.0		2.00	m	1
7	23하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4.80	m	16
8	23하	배수시설	배수구 막힘				1.00	EA	1
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

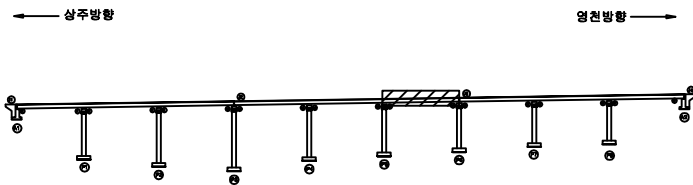

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	열화	상주영천고속도로(주)
누수, 체수	백태	특적물	용역명
철근노출	침하	그늘음	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
부식	좌굴, 변형	기타	점검기관
			(주)영성엔지니어링
			도면번호
			06

△/35 ~ 134

상주 방향



영천 방향

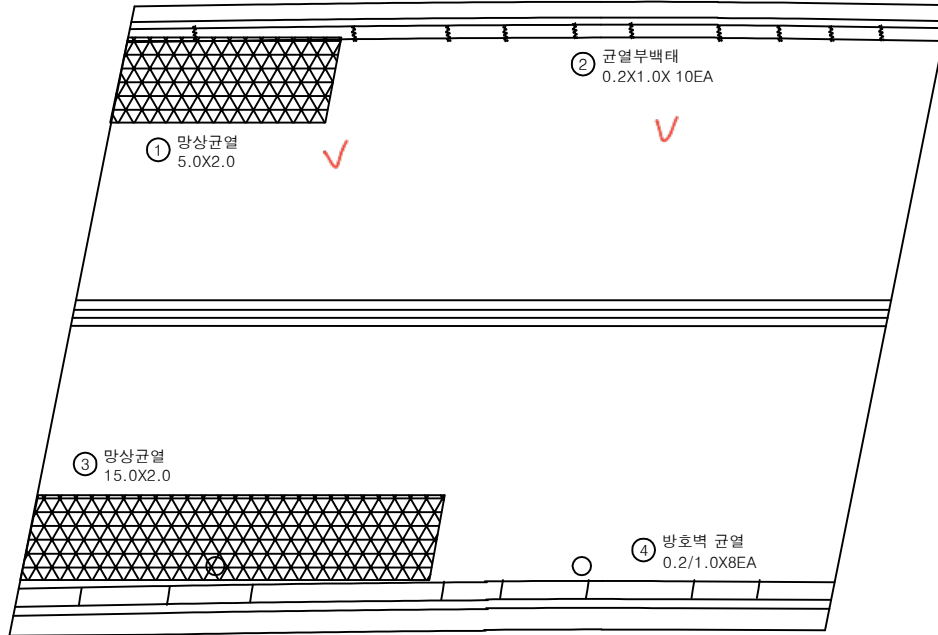

P6

P7


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소
1	19하	교면포장	포장 망상균열		5.0	2.0	10.00	m ²	1
2	19하	방호벽	균열부백태		0.2	1.0	2.00	m ²	10
3	19하	교면포장	포장 망상균열		15.0	2.0	30.00	m ²	1
4	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		8.00	m	8
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →

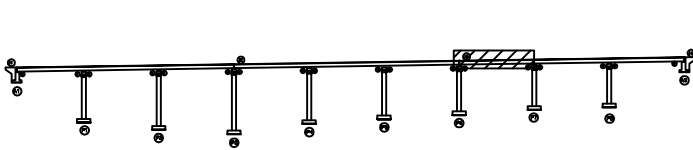

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	특적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

상주영천고속도로(주)

용역명

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 하반기 정밀안전점검)

점검기관


(주)영성엔지니어링

도면번호

상주 방향



영천 방향

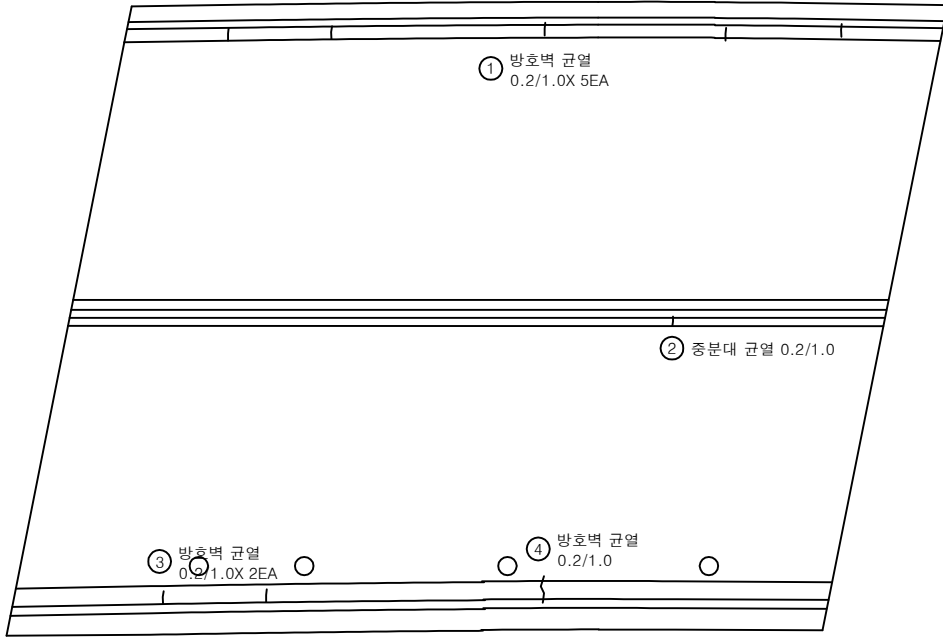

P7

P8


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		5.00	m	5
2	19하	중분대	중분대 균열	0.2	1.0		1.00	m	1
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		2.00	m	2
4	21하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 상주방향

→ 영천방향

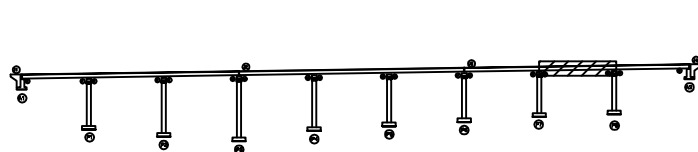

SECTION



범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	철근부식
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 정밀안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	08

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		4.00	m	4
2	19하	방호벽	방호벽 파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1
3	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		2.70	m	9
4	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		8.0		8.00	m	1 (T=25mm)
5	19하	신축이음	후타재 망상균열		0.5	1.0	1.00	m ²	2
6	19하	방호벽	방호벽 백태		0.1	0.5	0.10	m ²	2
7	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		10.00	m	10
8	21하	중분대	중분대 균열	0.2	4.0		4.00	m	1
9	21하	방호벽	방호벽 파손		1.0	1.0	1.00	m ²	1
10	23하	교면포장	후타재 접속부 이격		8.0		8.00	m	1 (T=8mm)
11	23하	신축이음	후타재 망상균열		0.5	5.0	2.50	m ²	1
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

상주 방향


영천 방향

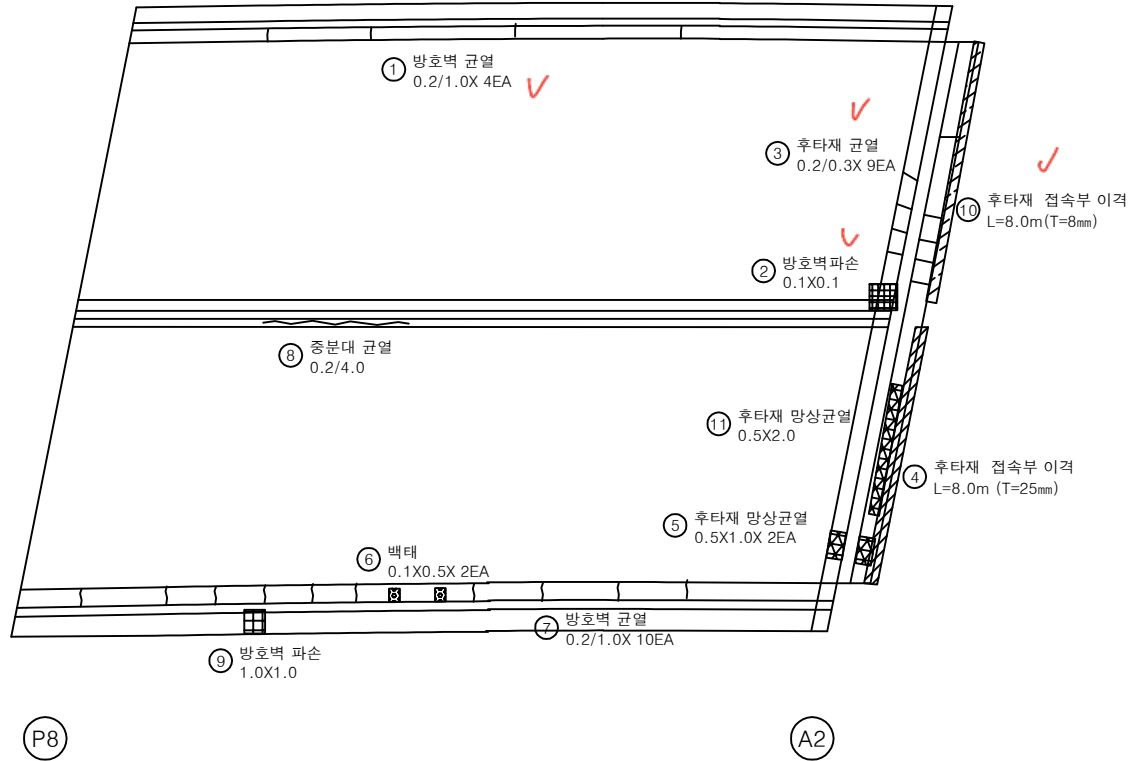

KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백태	특적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 하반기 정밀안전점검)

점검기관 (주)영성엔지니어링

도면번호