

정도사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 당고개절토사면(좌)

경사/방향 : 50/160

400m

01 : 38m

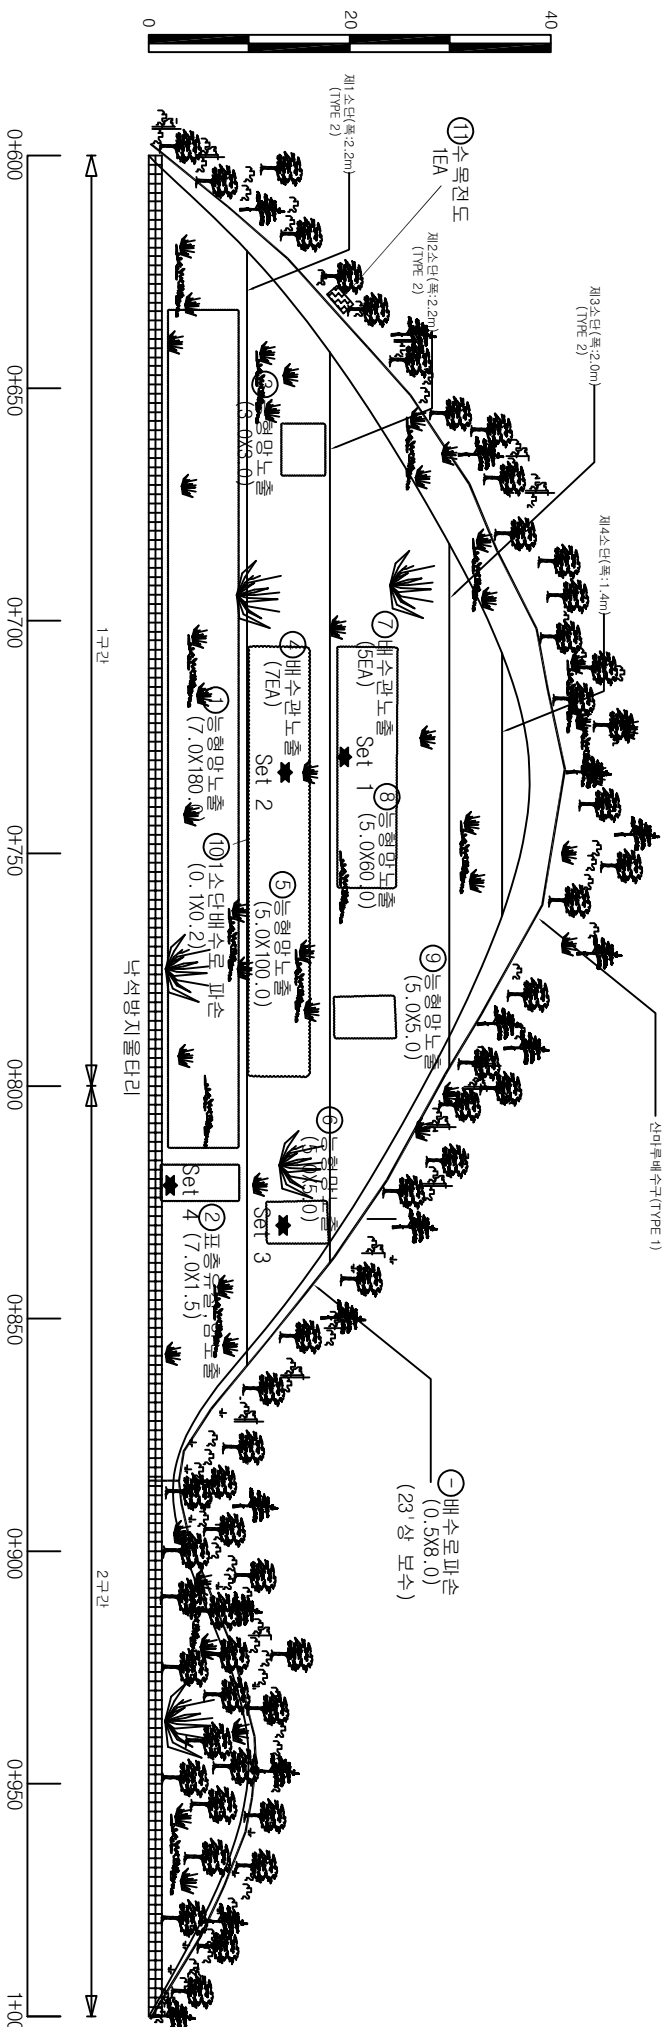

* 2000년 1월 1일 기준

Bieniawski의 RMR분류																		
간격(m)		면적(m ²)		틈새(mm)		거칠기		충진률(mm)		분화도		N.O.	범함	Set 1 16 / 121	Set 2 20 / 120	Set 3 30 / 182	Set 4 32 / 177	Set 5
> 2.0	> 20	< 1.0	P1	타입	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6							
0.5 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	< 5	F2	SW.	5	틈새	A3	A3	A3	A2		
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3	hard	> 5	F3	M.W.	3	거칠기	R2	R2	R2		
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	< 5	F4	H.W.	1	충진률	F4	F2	F2	F2		
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	간면화	R5	soft	> 5	F5	C.W.	0	분화도	3	3	3	3	
위험도		피해도																
☐ 대적불발요	☐ 낮음	☐ 낮음	☐ 낮음															
☐ 보통	☐ 보통	☐ 보통	☐ 보통															
☐ 높음	☐ 높음	☐ 매우높음	☐ 매우높음															
1. 전체적으로 안정한 지반으로서 시면의 안전성에 영향을 줄수 있는 인장극한, 지반변형 등의 손상은 없는 것으로 조사됨. 2. 전 구간 노면도 등의 표면파괴가 시공되어 있어 전 구간 양호한 상태이나 일부에 표층 토 사의 유실로 인해 동행 및 암석노출 구간이 조사됨. 3. 시면의 주면은 산부면매우구간 연결되어 있으나 매우파괴한 현상이 1개소 조사됨. 4. 중벽 및 낙석방지용터라 등의 보강시설 과관상에는 파손, 변형 등의 손상없이 전 구간 양호한 것으로 조사됨.																		