

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역



외관조사망도

(서부간선지하도로 (성산방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)



(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

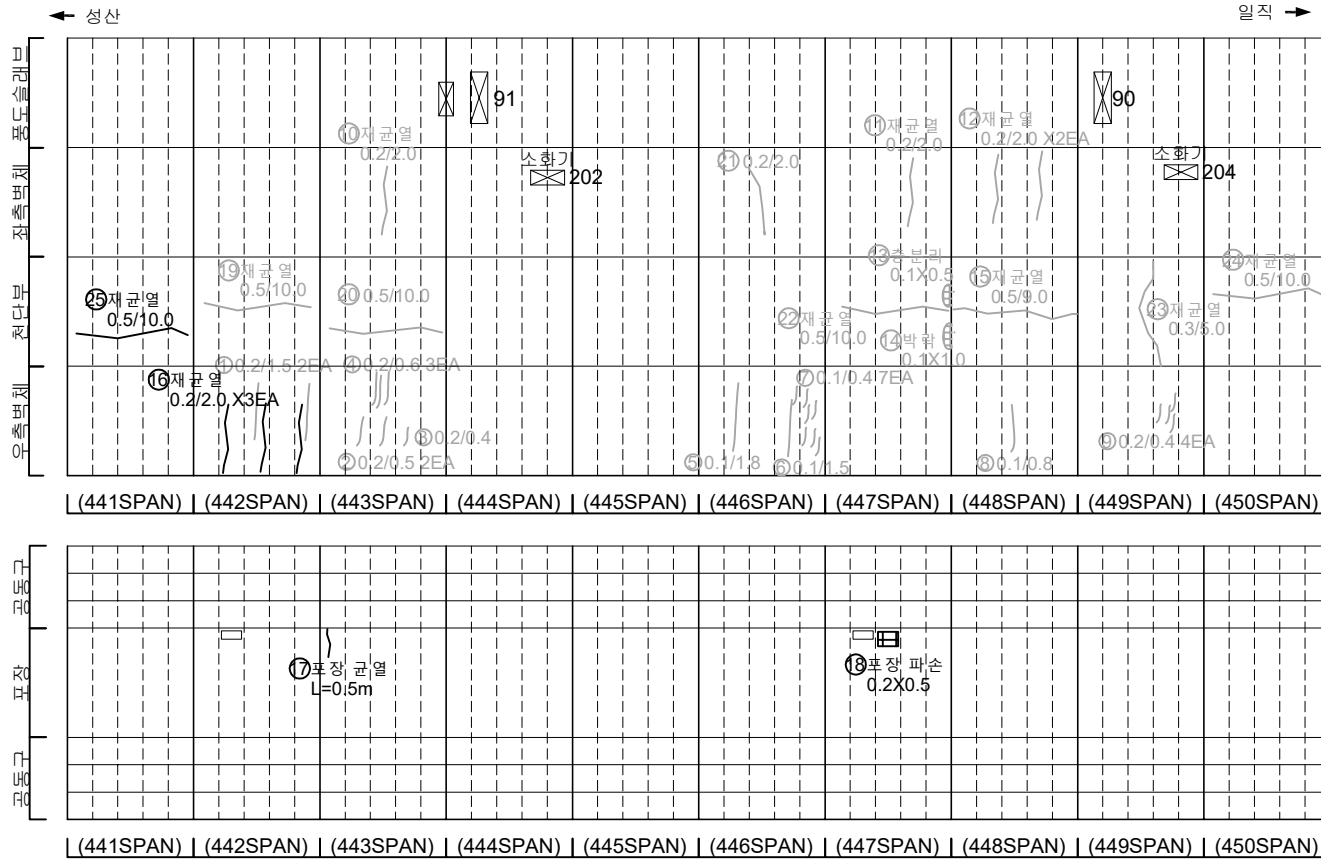
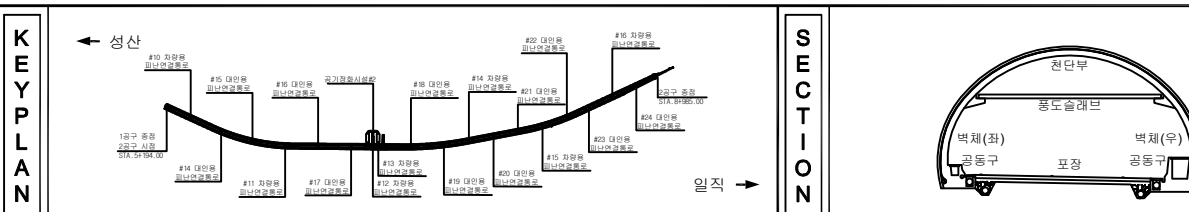
[illegible]

지 구		빈 칸		양산간선		재개발지	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		면적 미측		복선, 단선		철수	용 의 영
		부속 시설		표 지		민적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철거 노선		현 하		열 화	도 면 영 서부간선지하도로 NATM 441~450구간(성산)
		부 소		저류 시설		기 타	도면번호 01



손 상 물 량 표

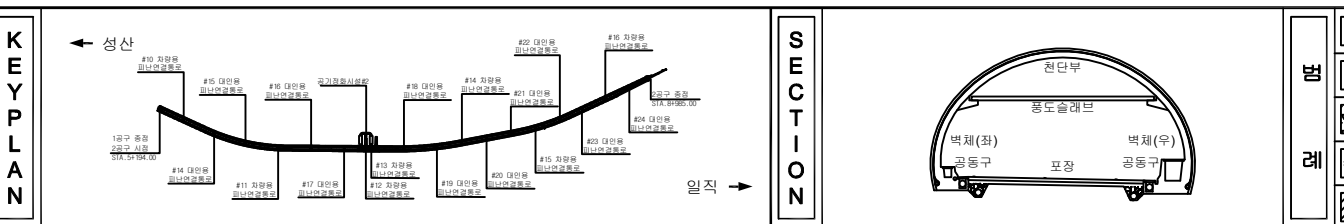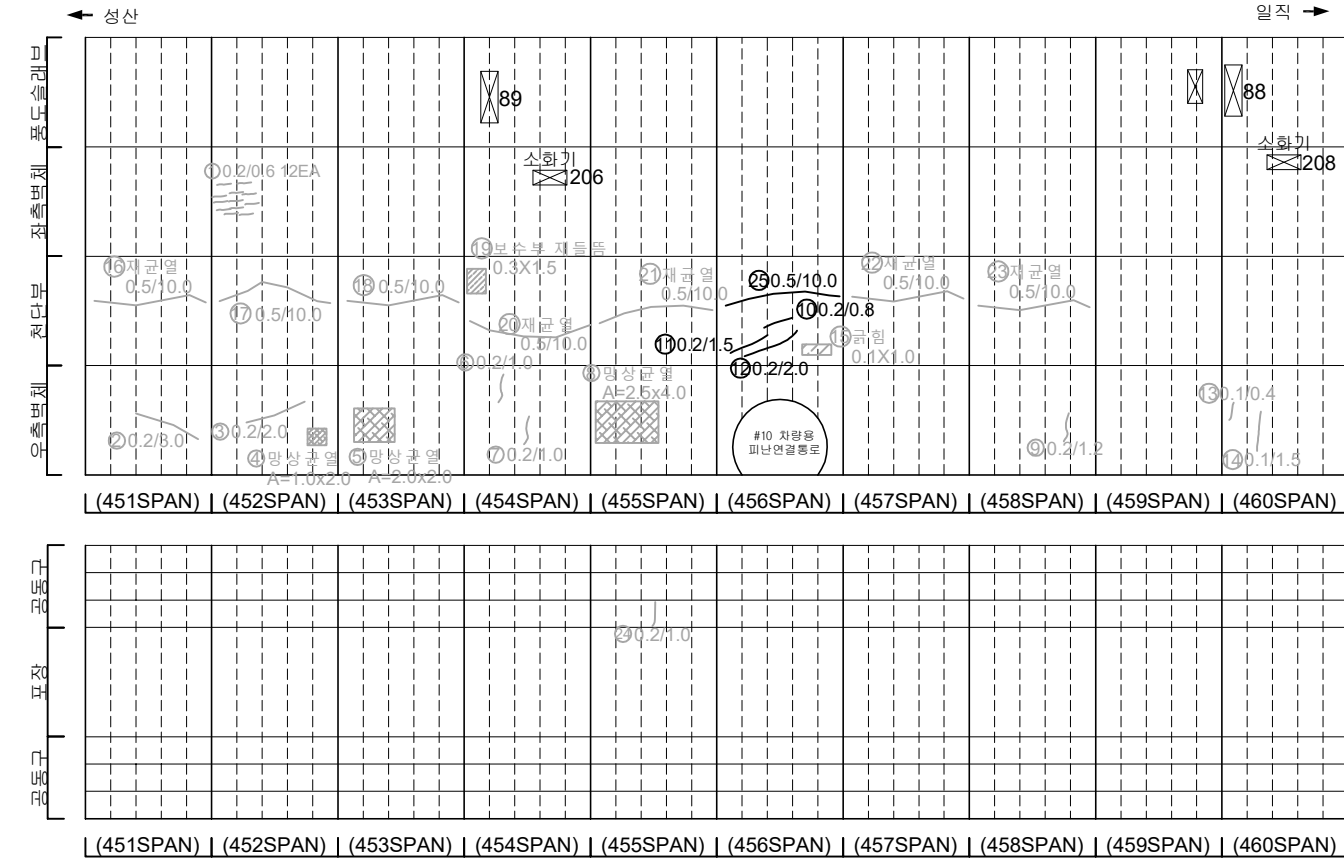[illegible]

손 상 물 량 표

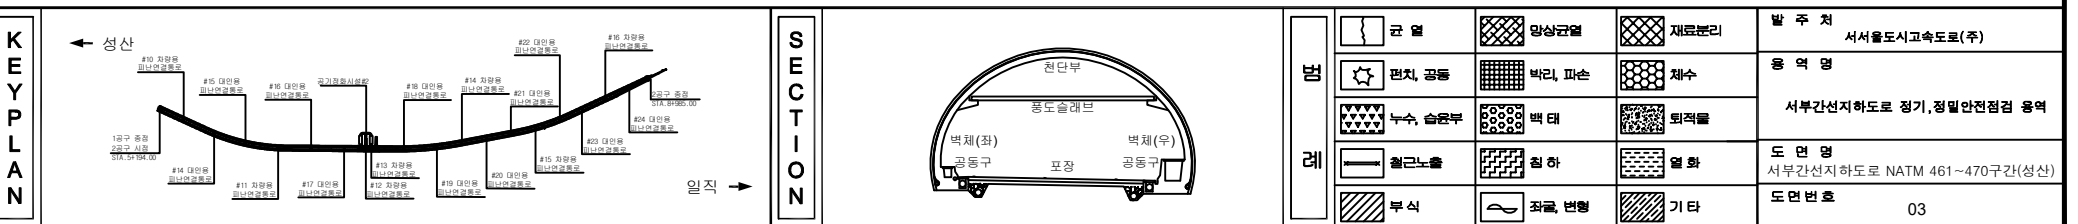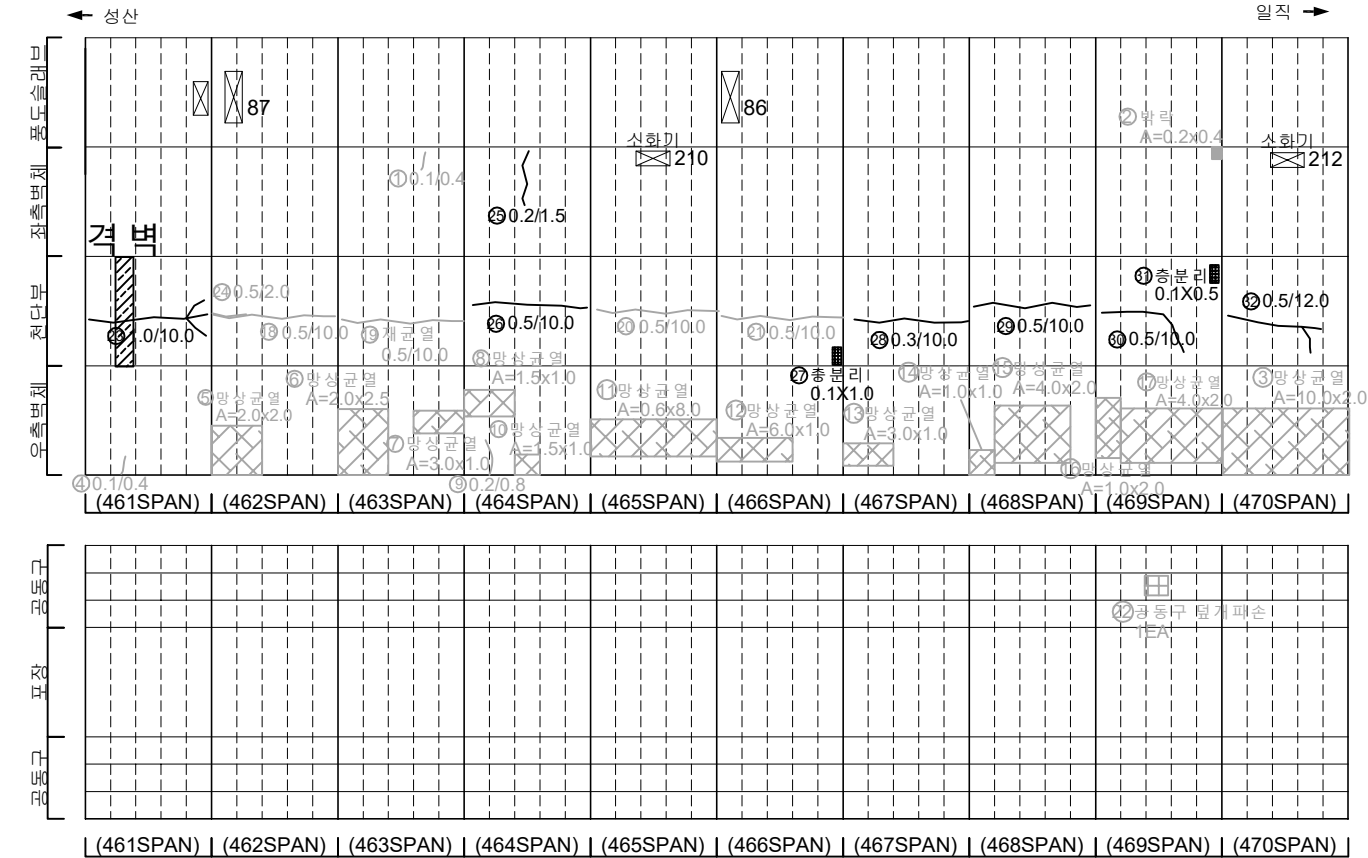[illegible]

손 상 물 량 표

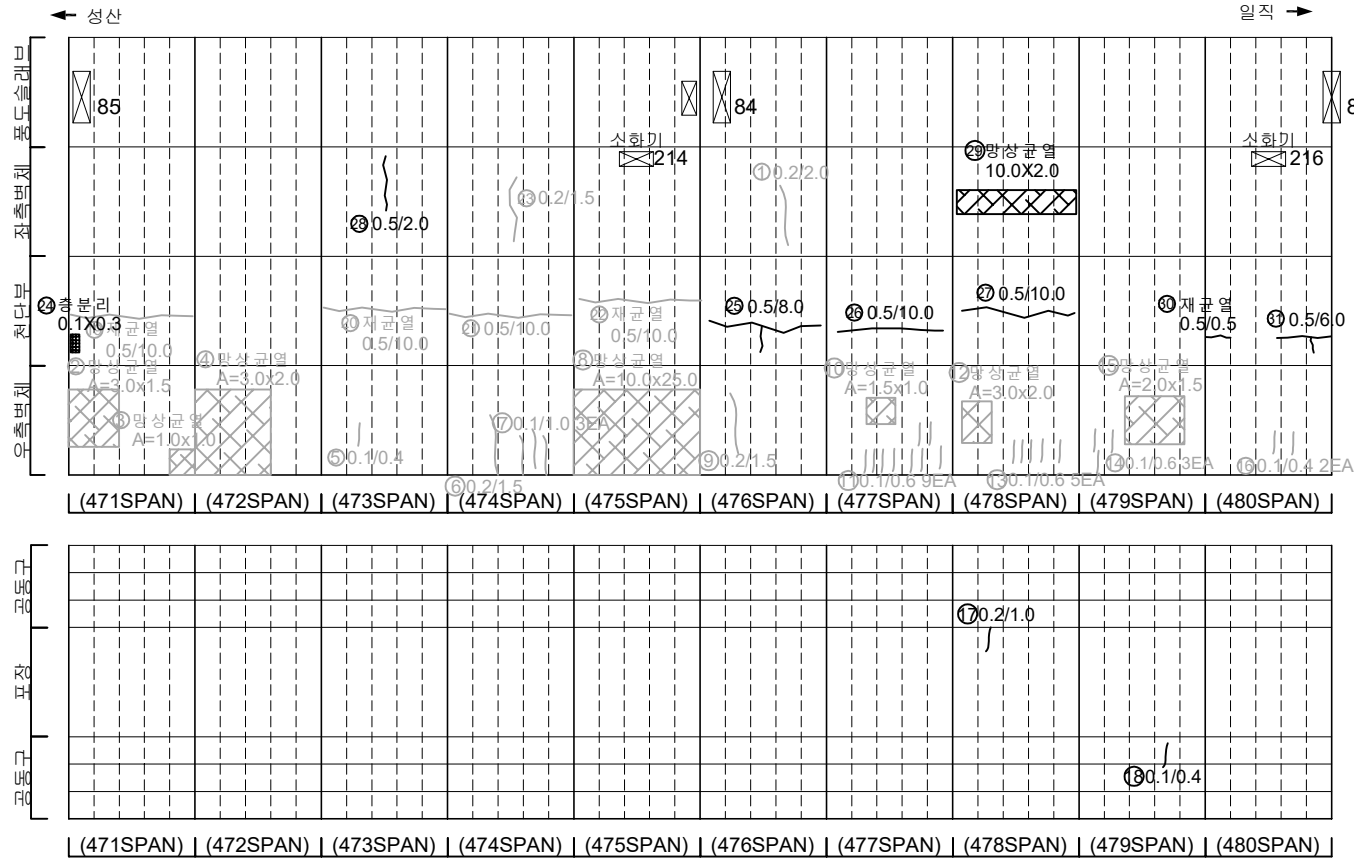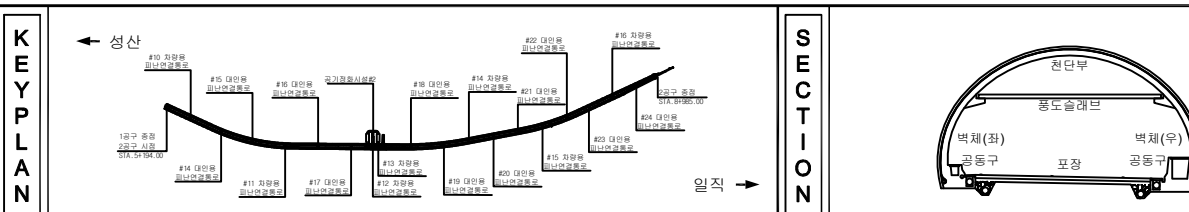[illegible]

지		도로		고속도로		차량도로	발 주 처 서울특별시교통국(주)
		도로		도로		도로	
국		국도		국도		국도	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		국도		국도		국도	
		국도		국도		국도	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 471~480구간(성산)
		국도		국도		국도	
		국도		국도		국도	도면 번호 04

손 상 물 량 표



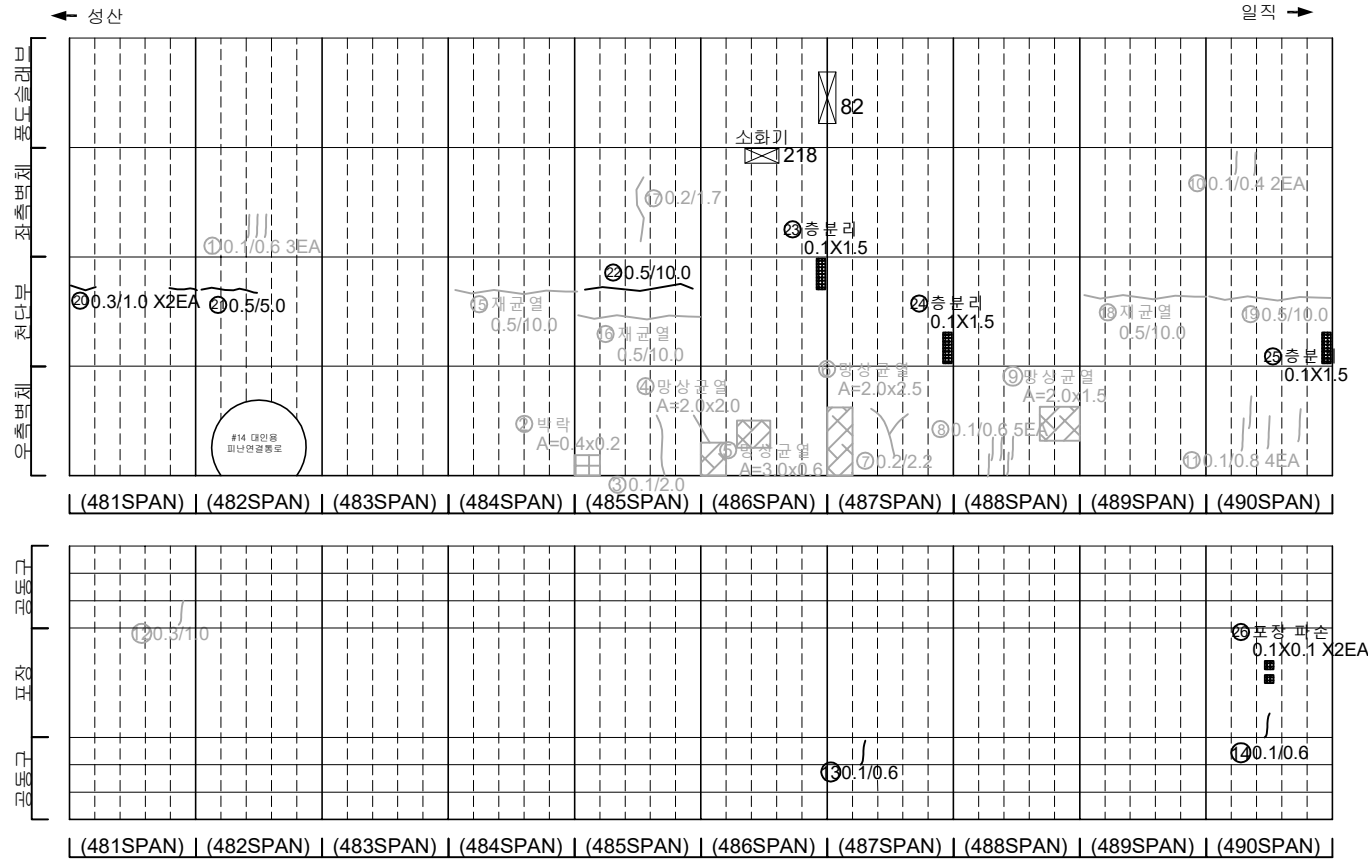
[illegible]


표 준		빈 공간		양상강결		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면적 표시		바닥 표시		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		부속물 표시		단 부		퇴적물	
		철근 표시		잔 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 481~490구간(성산)
		부식		조류 현상		기 타	도면 번호 05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m	1	4.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m	1	4.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	망상균열	-	3.0	1.5	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
8	21하	측벽부	망상균열	-	10.0	1.5	15.00	m	1	15.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
10	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
11	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
12	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
14	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	1	0.60	
15	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
16	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
17	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
18	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
19	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
20	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
21	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.5	-	1.50	m	2	3.00	
22	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
23	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
24	23하	천단부	충분리	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	
25	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	2	3.00	
26	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
27	24하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.1	0.02	m	1	0.02	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

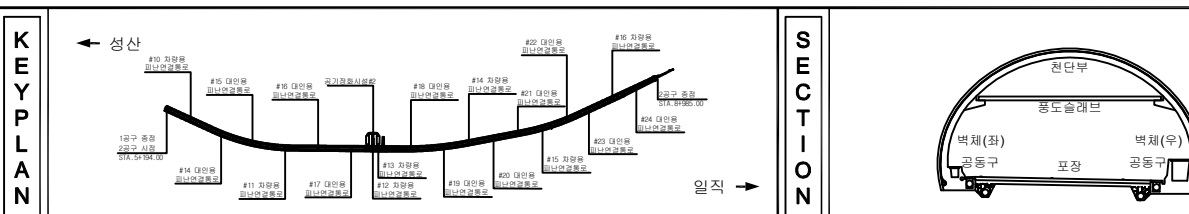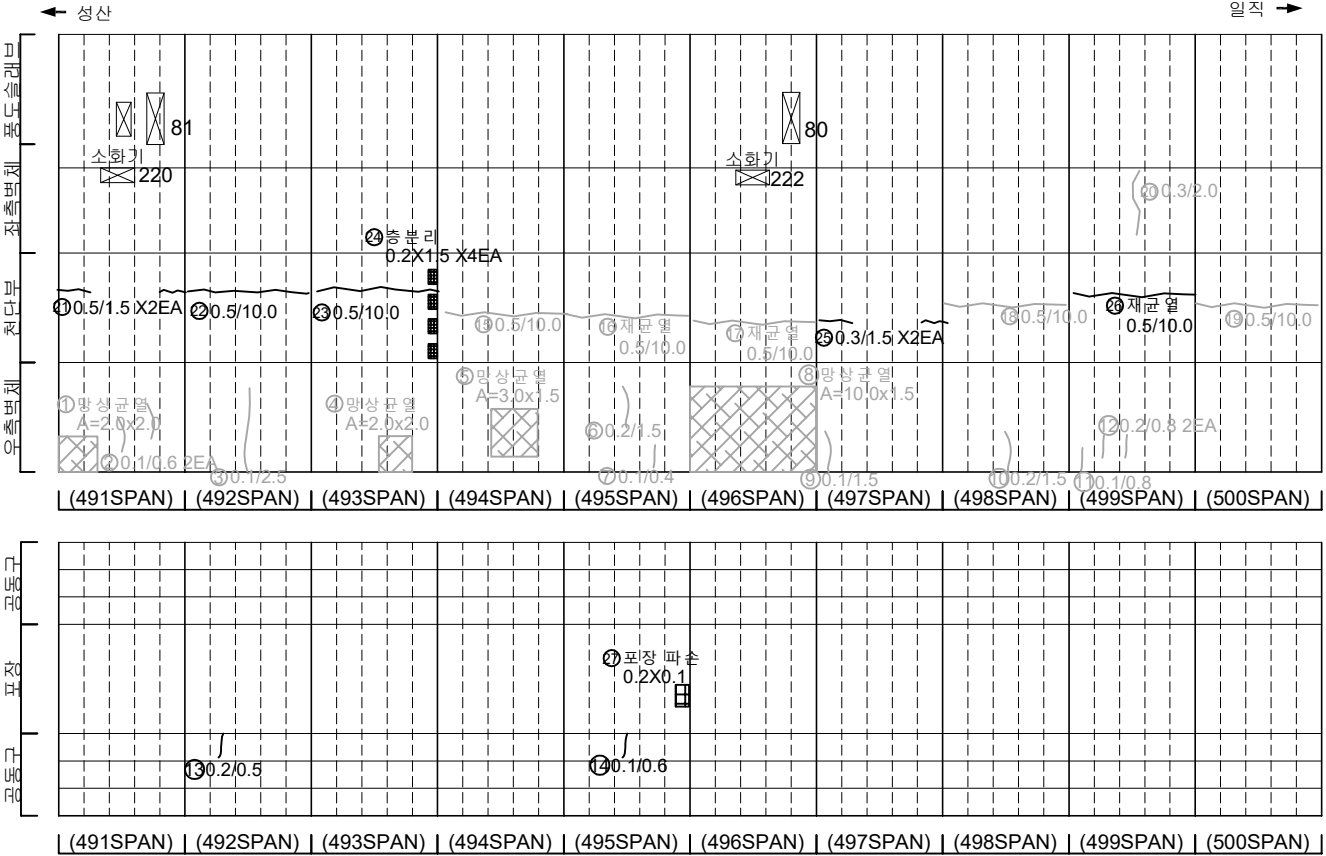

KEY PLAN

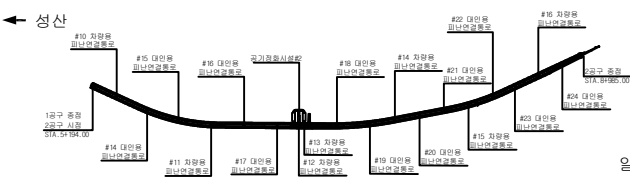

SECTION

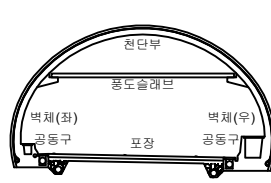

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 491~500구간(성산)
도 면 번호	06

손 상 물 량 표




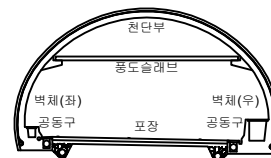
[illegible]

표 지 표	 도로	 양상근로	 재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	 터널, 공동	 박리, 파손	 채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	 누수, 습윤부	 백 태	 퇴적물	
	 철근노출	 침하	 열화	
	 부식	 차량, 변형	 기타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 501~510구간(성산)
				도면번호 07

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
8	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
14	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
15	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
16	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
17	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
20	23하	천단부	충분리	-	0.3	1.0	0.30	m ²	1	0.30	
21	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
22	23하	천단부	충분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

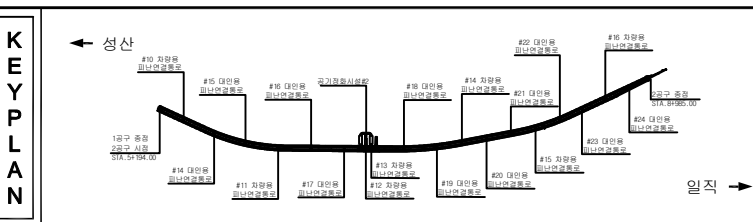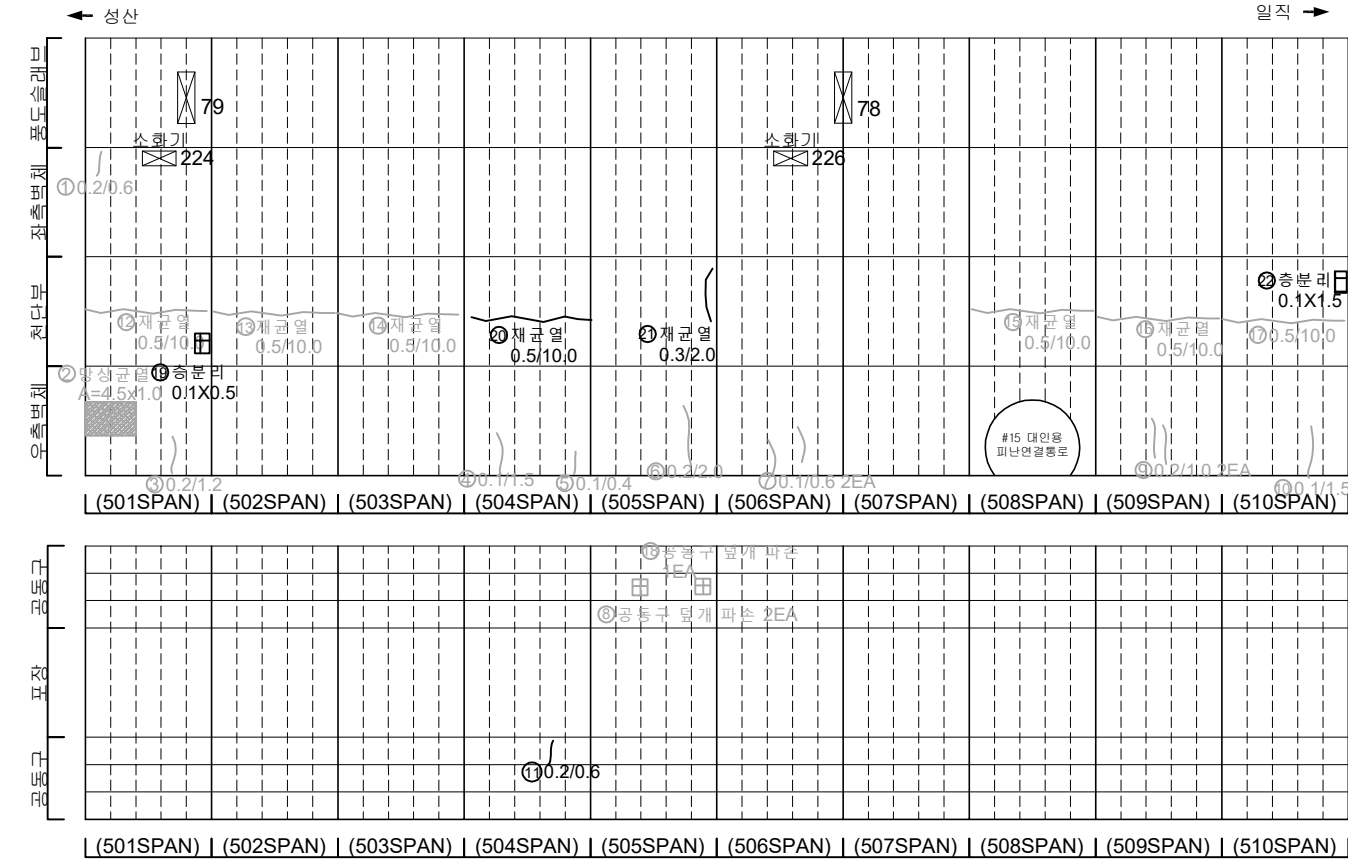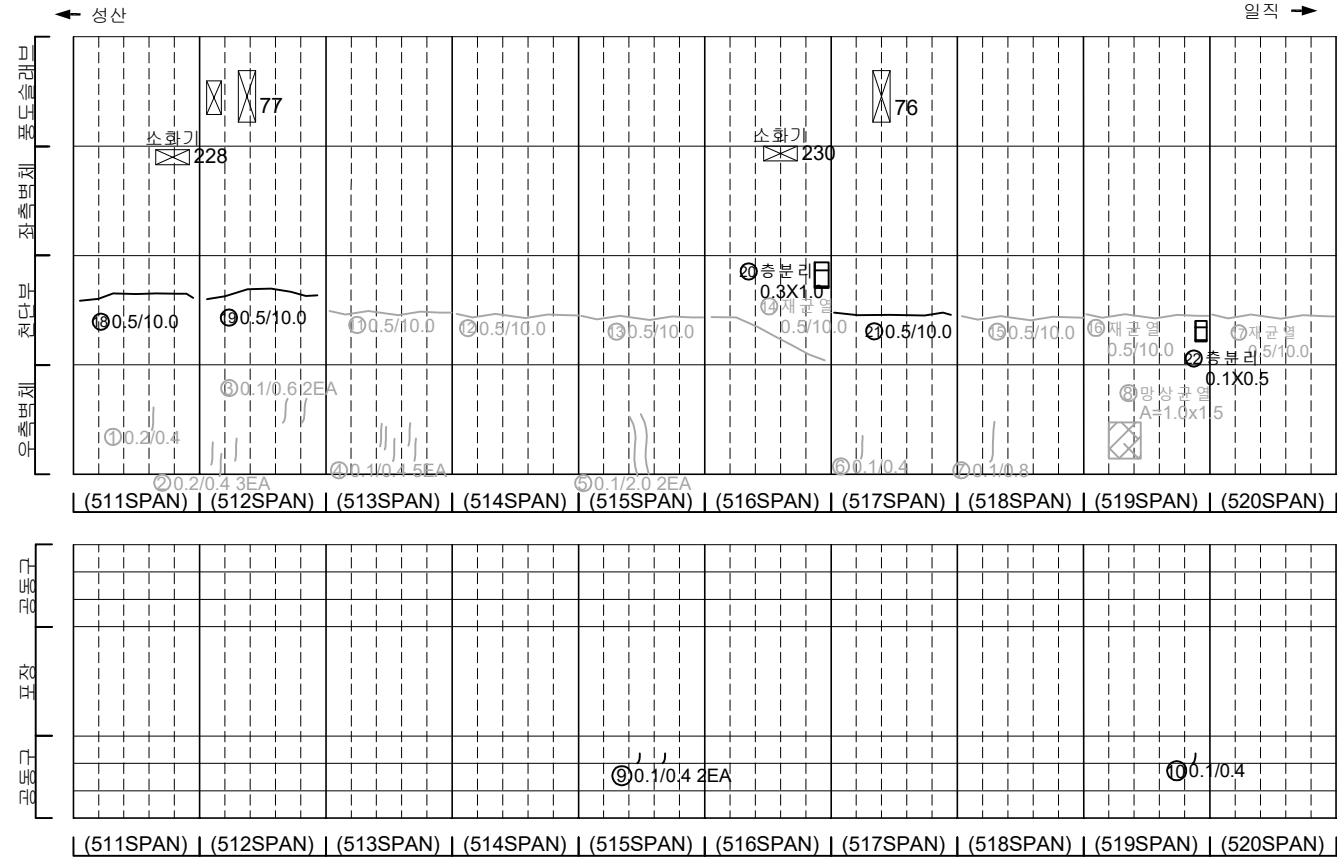

KEY PLAN

← 성산 일직 →

SECTION

천단부
평도슬래브
벽체(좌)
벽체(우)
공동구
포장

발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역



도 면 명
서부간선지하도로 NATM 511~520구간(성산)

도 면 번호
08

범
례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

손 상 물 량 표

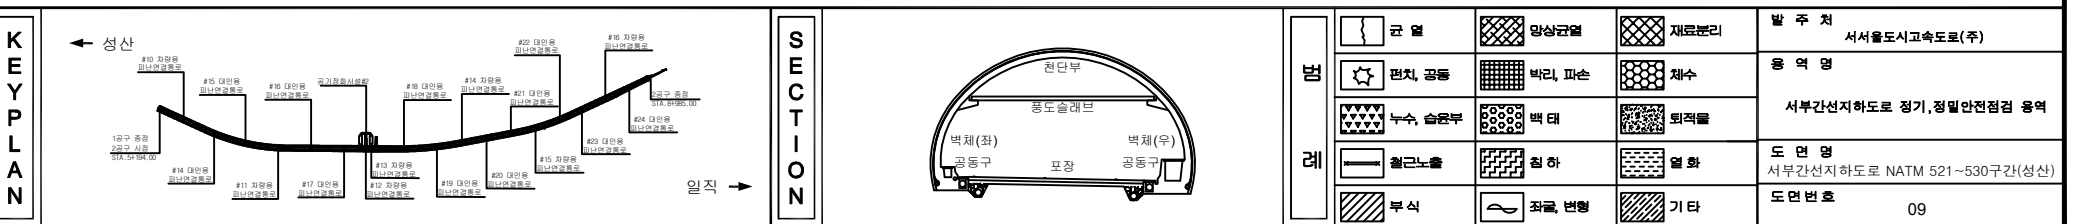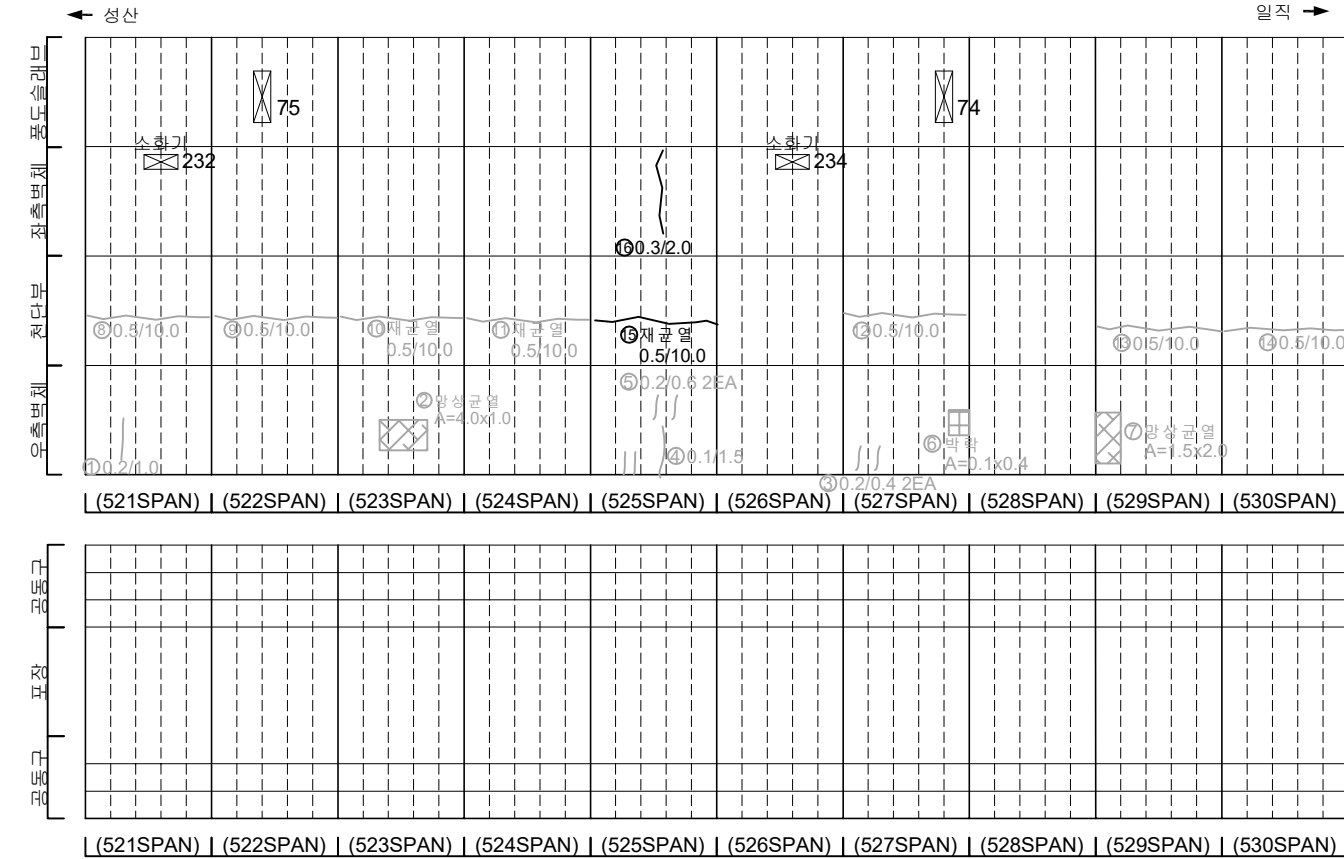
[illegible]

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'하 보수
2	21하	공동구	공동구 파손	-	0.3	0.4	0.12	m²	1	0.12	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23하	포장부	포장 균열	-	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
7	23하	천단부	충분리	-	0.3	2.0	0.60	m²	1	0.60	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	천단부	충분리	-	0.2	2.0	0.40	m²	2	0.80	
12	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
13	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	15.0	-	15.00	m	1	15.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

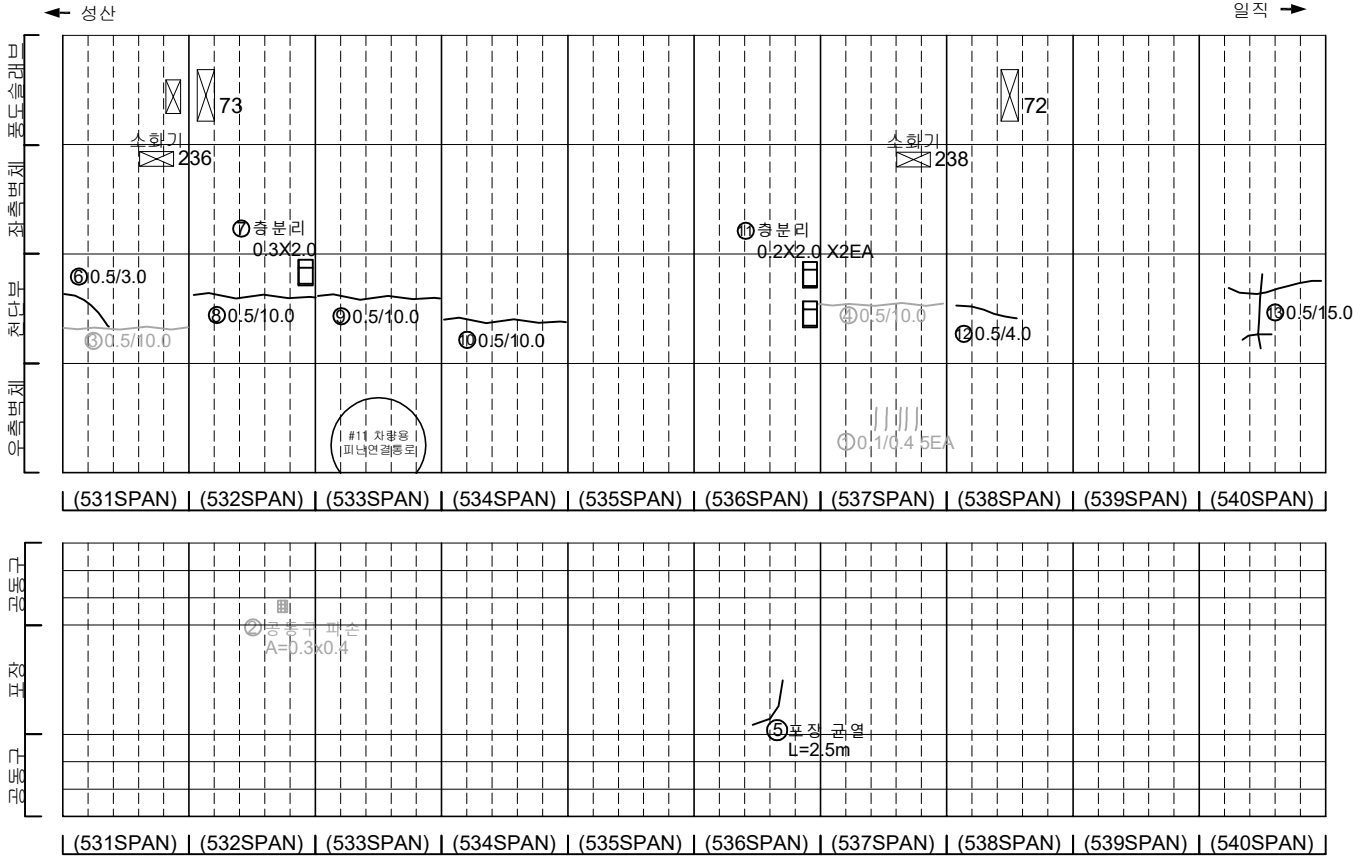

KEY PLAN

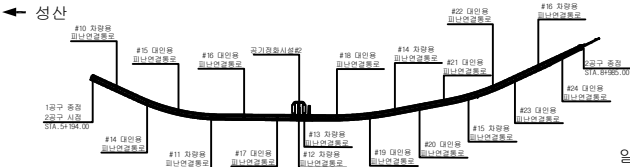

SECTION

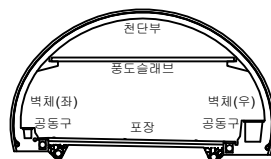


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 531~540구간(성산)
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보류
4	22하	측벽부	도장 박리	-	0.1	3.0	0.30	m ²	1	0.30	
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보류
6	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
9	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
12	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
13	24하	포장부	포장 패임	-	0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	
14	24하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	0.02	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

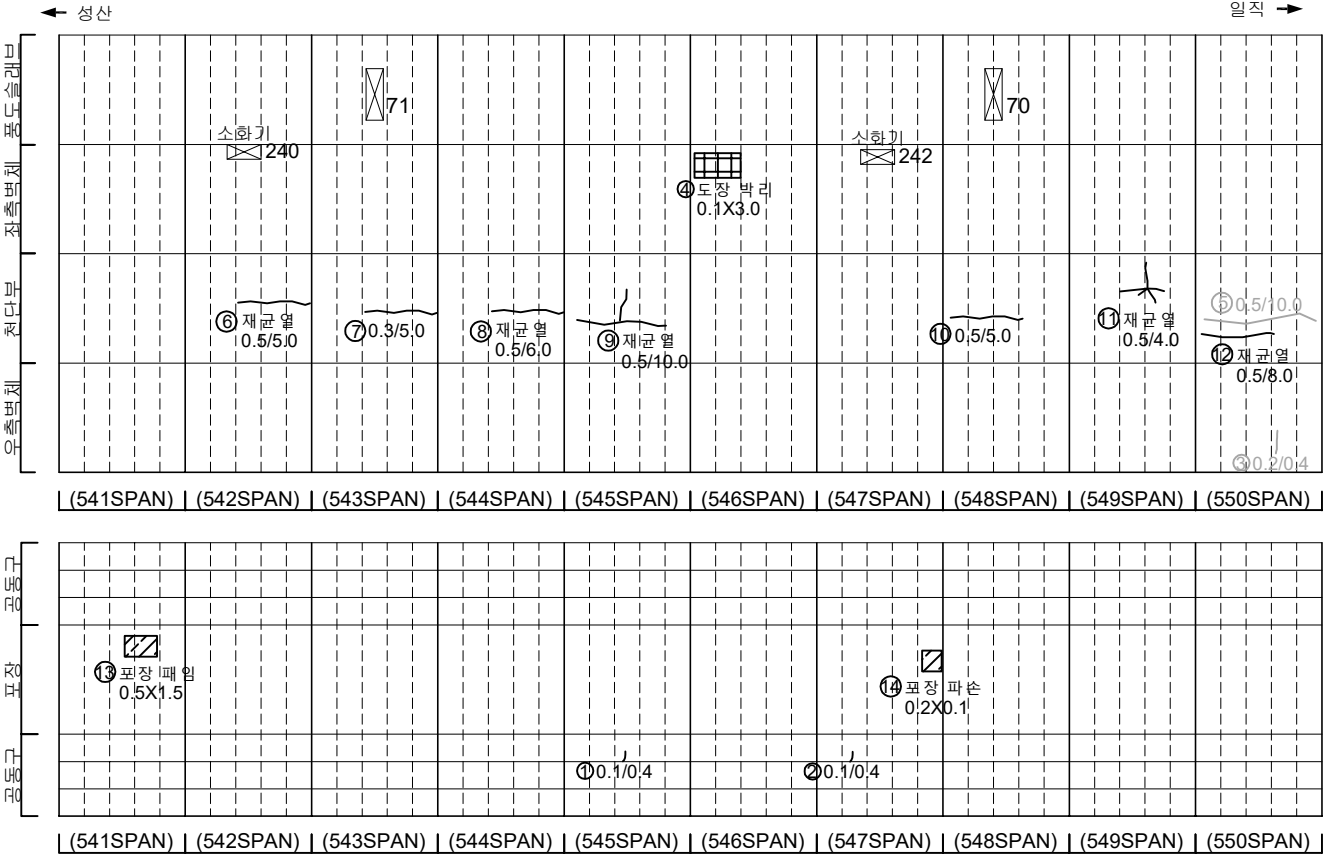

KEY PLAN

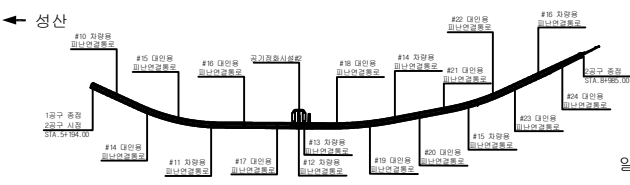

SECTION

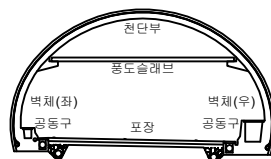


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 541~550구간(성산)
도 면 번호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.8	-	1.80	m	1	1.80	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
8	22하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
12	23상	측벽부	파손	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	23'하 보수
13	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
14	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
17	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	천단부	충분리	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	
20	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
21	24하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

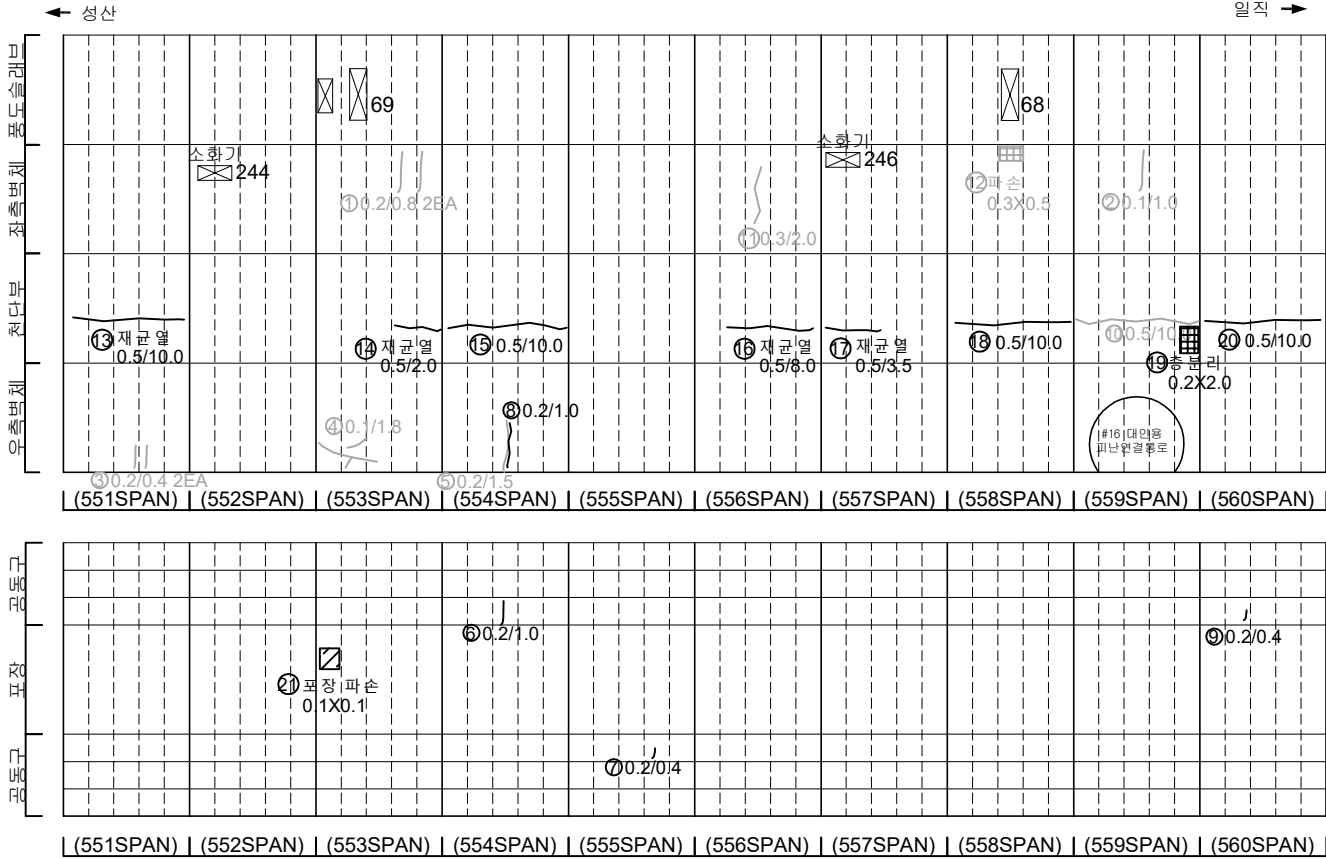

KEY PLAN

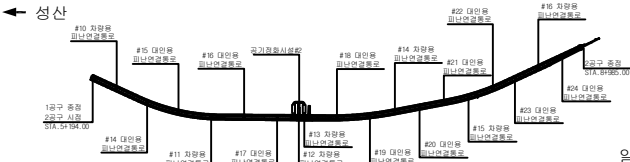

SECTION


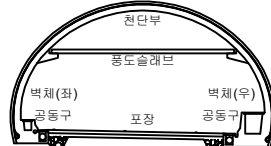


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 551~560구간(성산)
도 면 번호	12


손 상 물 량 표

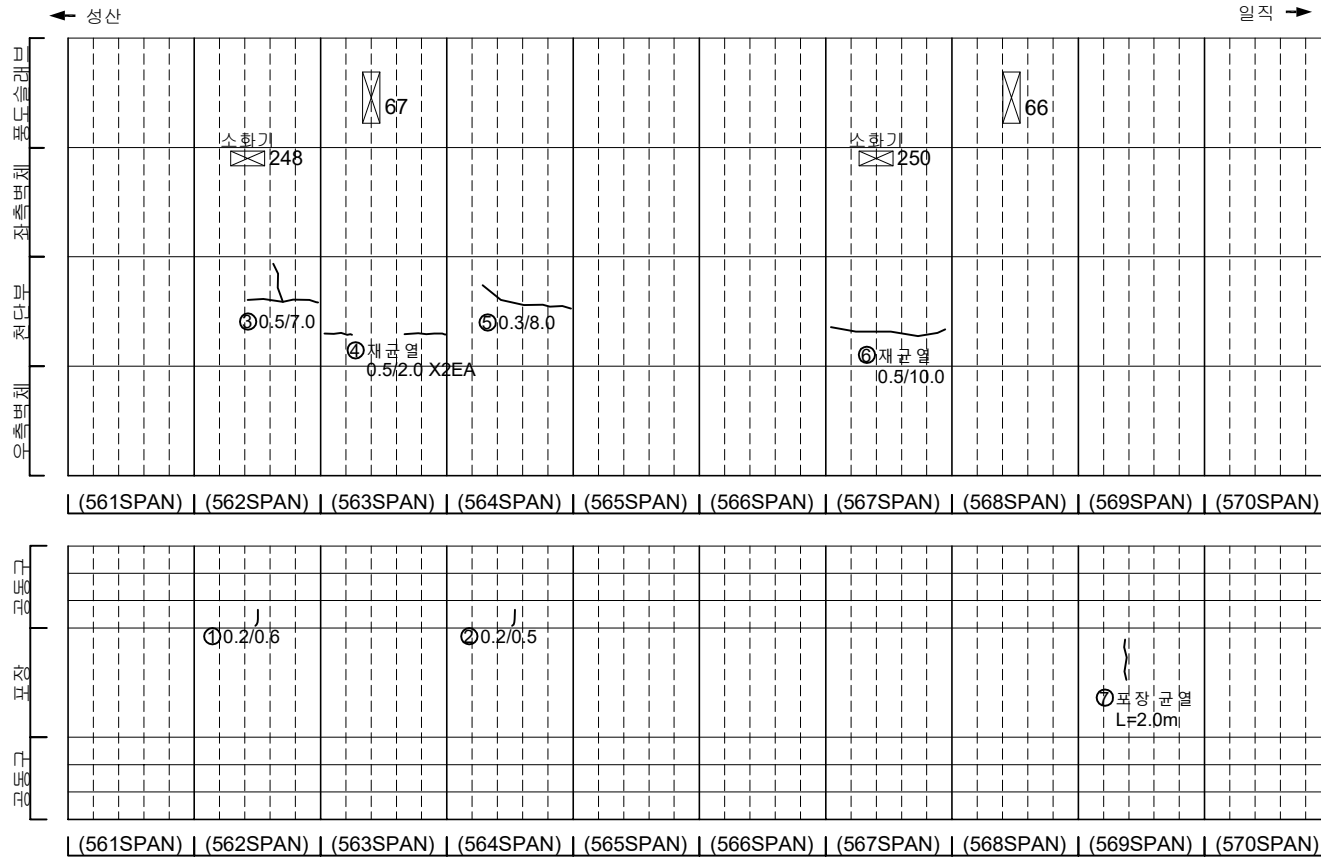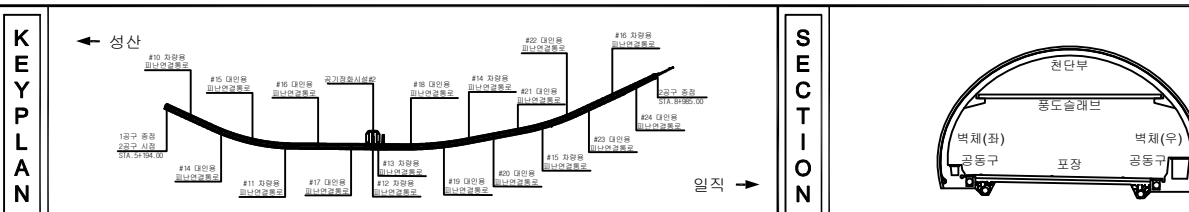[illegible]


지 표		단면		양상근원		재질근원	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면적		복근		밀도	용 의 영
		부속		표		면적률	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		형상		현 하		열 화	도 면 영 서부간선지하도로 NATM 561~570구간(성산)
		부속		정밀 면적		기타	도면번호 13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
8	22하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	3.0	-	3.00	m	4	12.00	
9	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	23'하 보수
10	23상	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
11	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
12	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

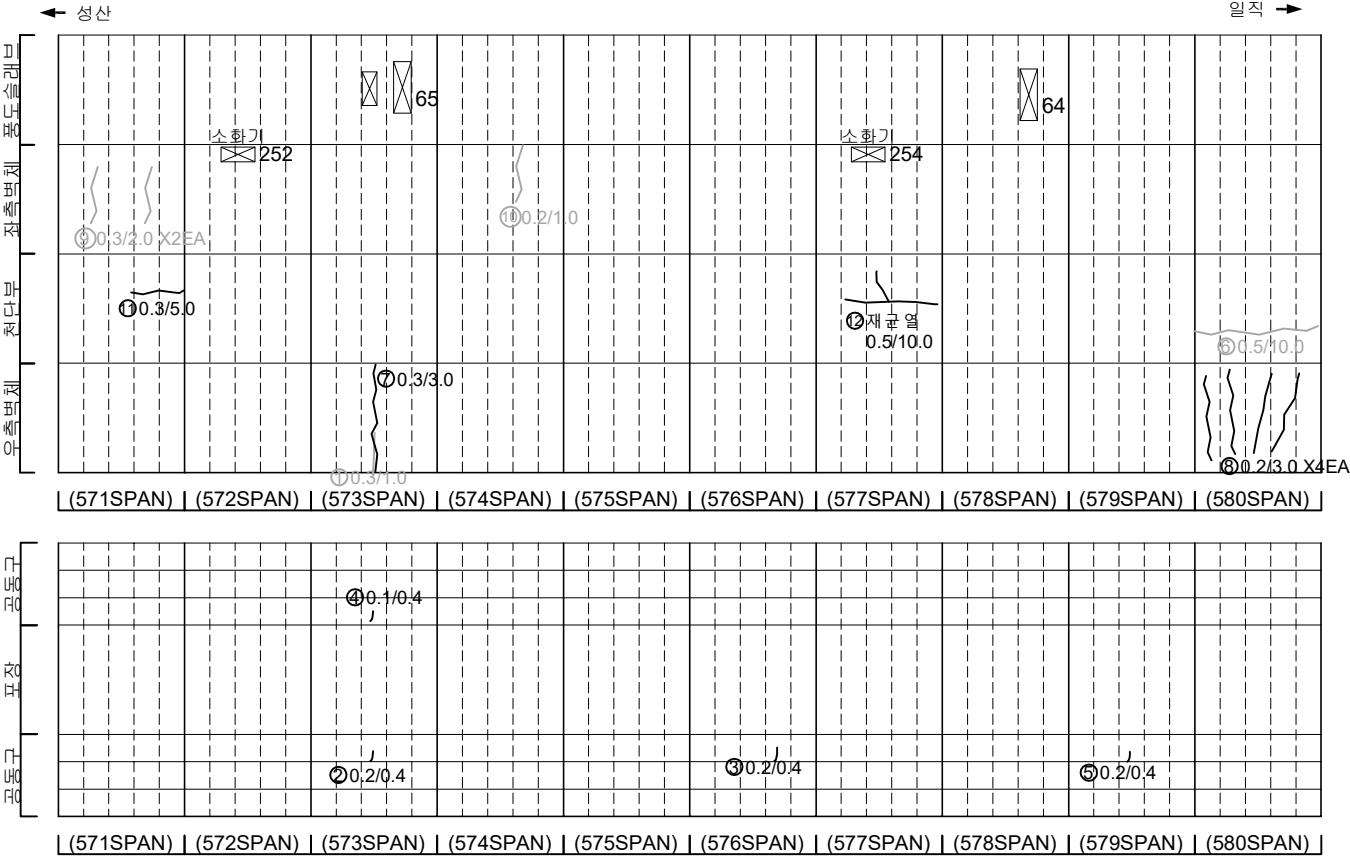

KEY PLAN

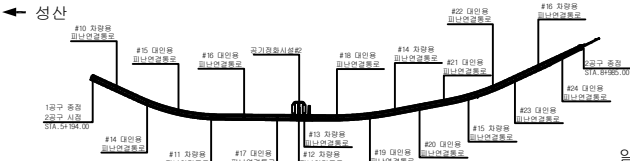

SECTION

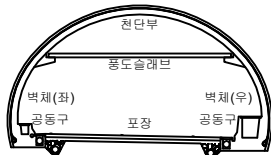


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 571~580구간(성산)
도 면 번호	14

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	박락	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	23'하 보수
4	22상	풍도슬래브	신호기파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

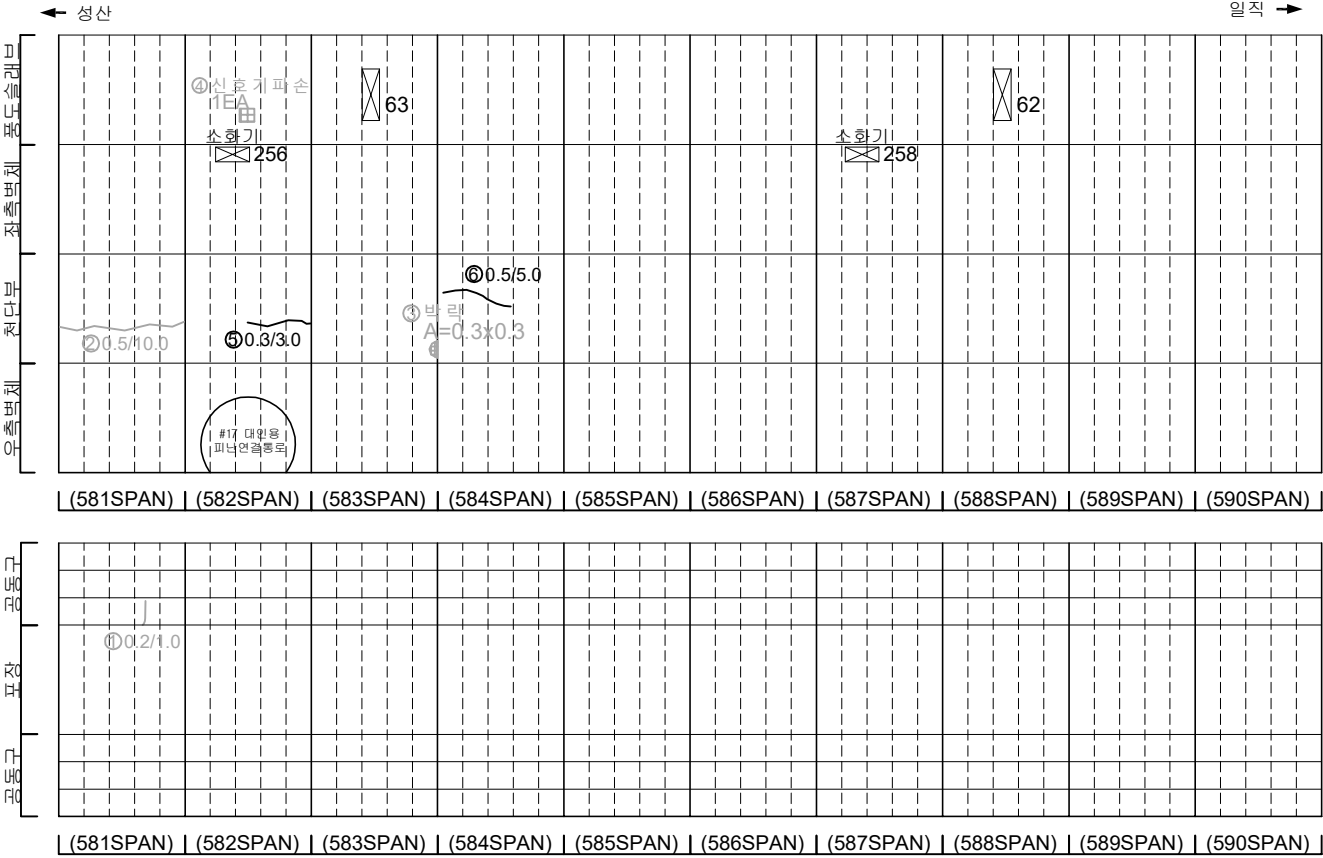

KEY PLAN

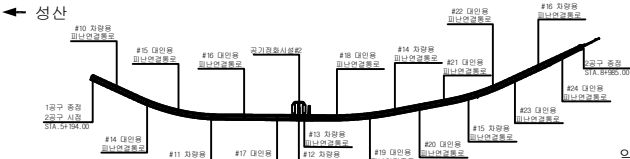

SECTION

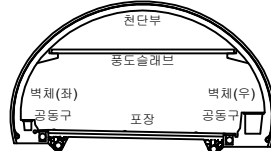


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박락, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 581~590구간(성산)
도면번호	15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.5	2.5	3.75	m ²	1	3.75	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	25.0	-	25.00	m	1	25.00	23'하 보수
4	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
5	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
6	22하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
7	23상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm~1.0mm)	0.5~1.0	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	24하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

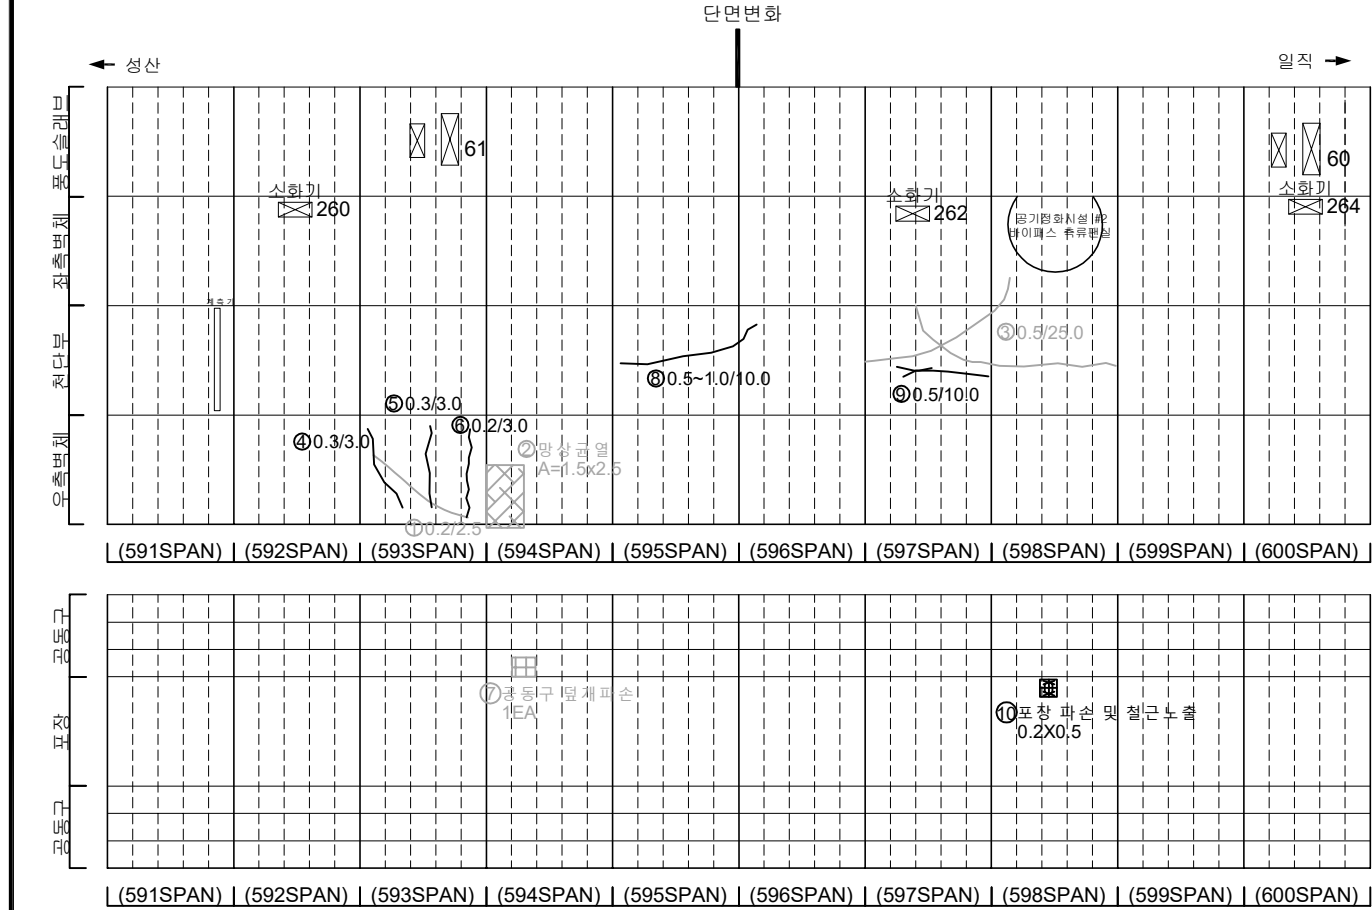

KEY PLAN

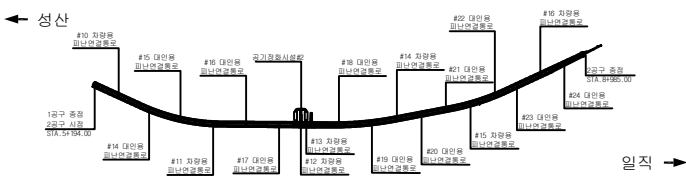

SECTION

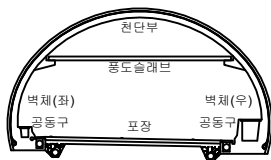


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 591~600구간(성산)
도 면 번호	16

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	3	1.80	
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23하 보수
3	22상	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	10	15.00	23하 보수
4	22하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23하 보수
7	23상	천단부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	0.02	23하 보수
8	23하	천단부	균열	-	0.1	0.5	0.05	m ²	2	0.10	
9	23하	천단부	파손	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
12	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
13	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
14	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
16	24하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

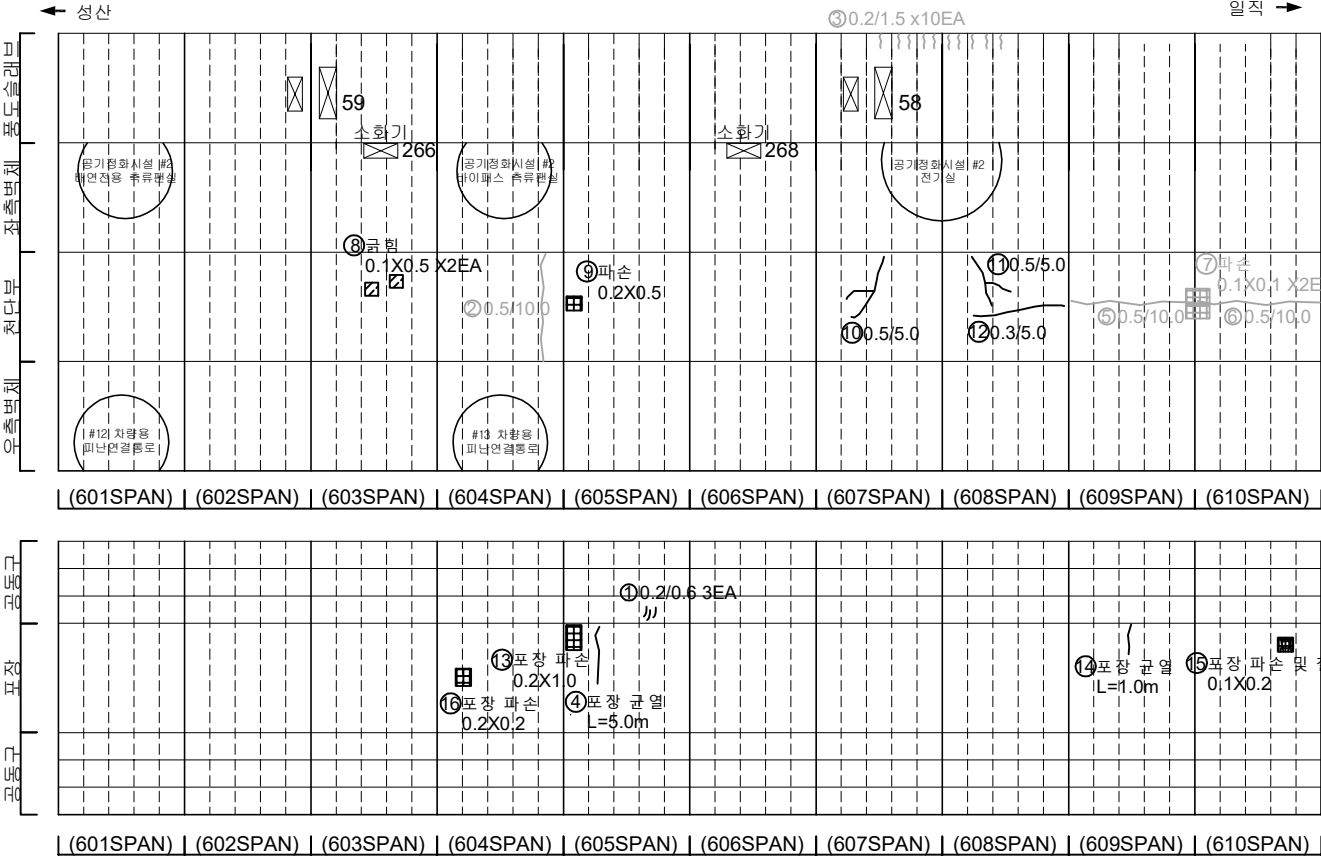

KEY PLAN

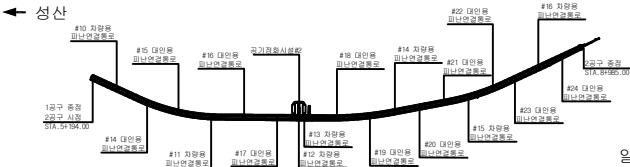

SECTION

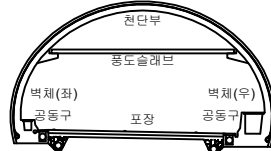


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 601~610구간(성산)
도면번호	17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.5	2.0	3.00	m ²	1	3.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	0.02	
8	22하	천단부	박리	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	23'하 보수
9	22하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10	24하	포장부	포장 파손	-	0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

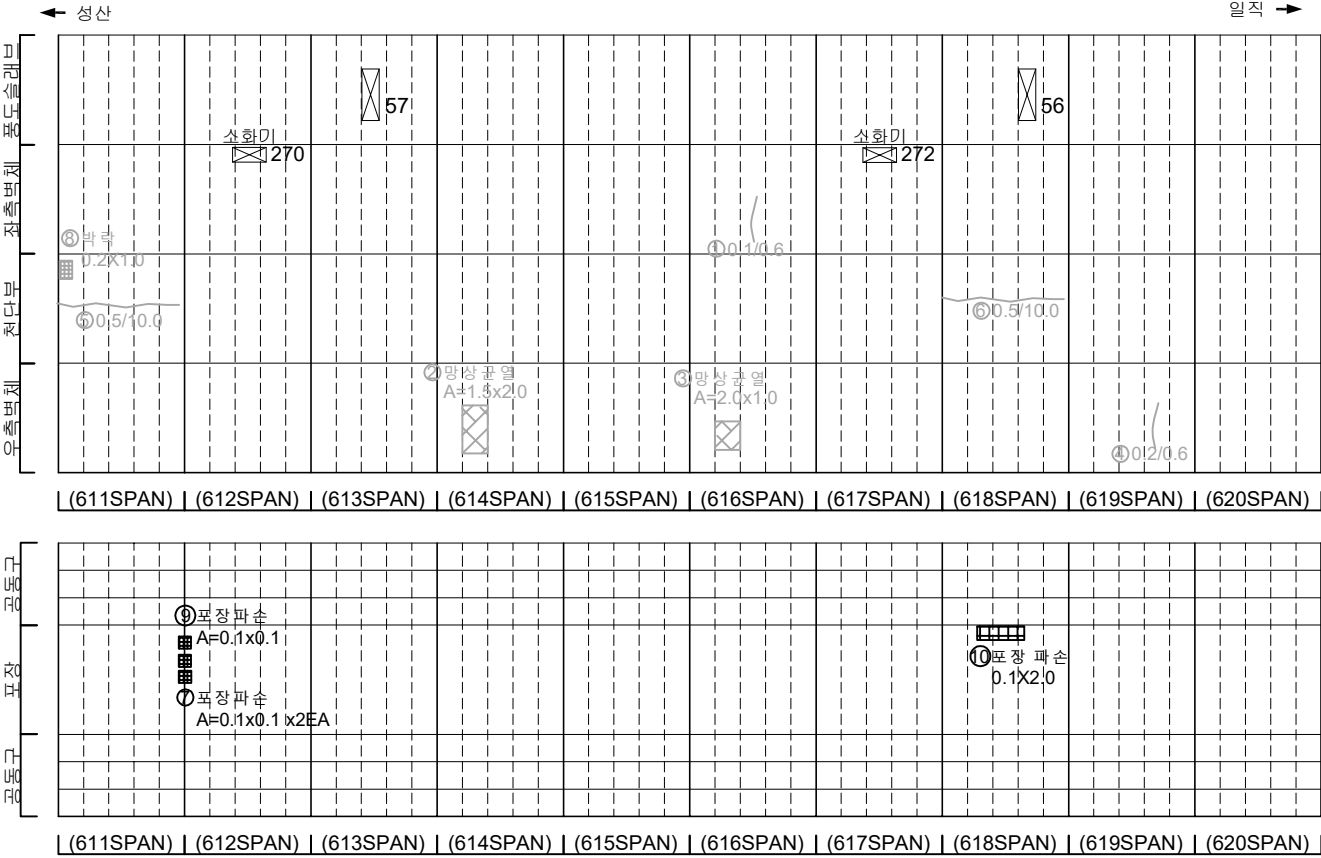

KEY PLAN

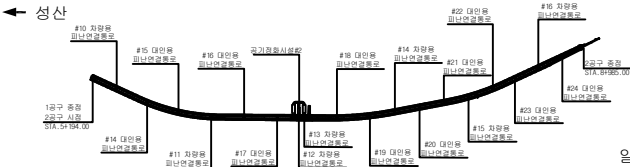

SECTION

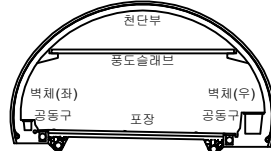


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 611~620간(성산)
도 면 번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	천단부	박락	-	0.2	0.8	0.16	m ²	1	0.16	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	24'하 보수
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11	24하	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
12	24하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13	24하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

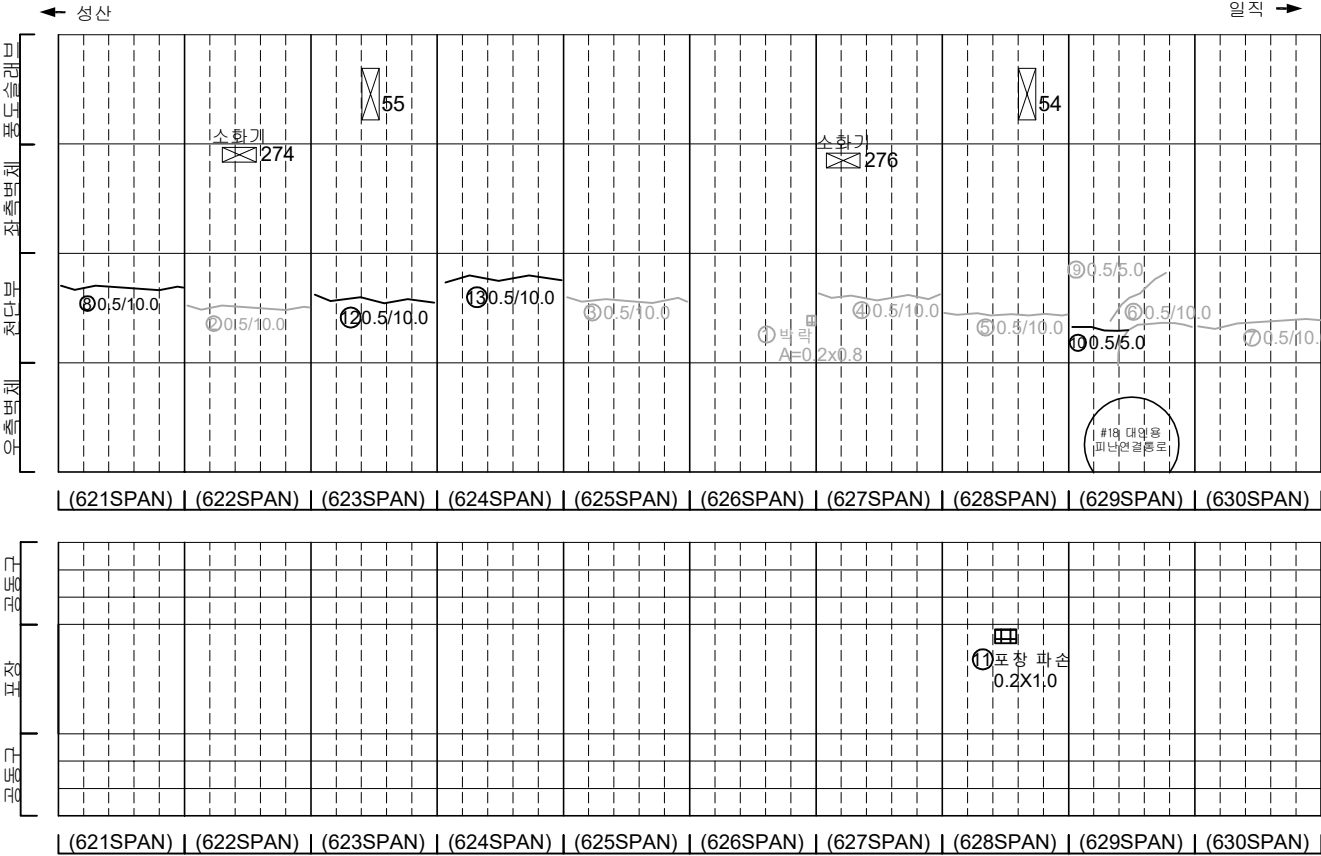

KEY PLAN

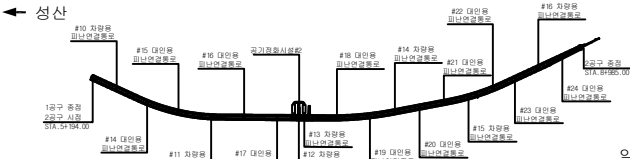

SECTION

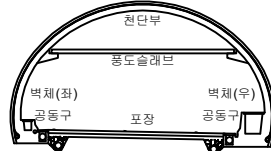


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 621~630구간(성산)
도면번호	19

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	박락	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	23'하 보수
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

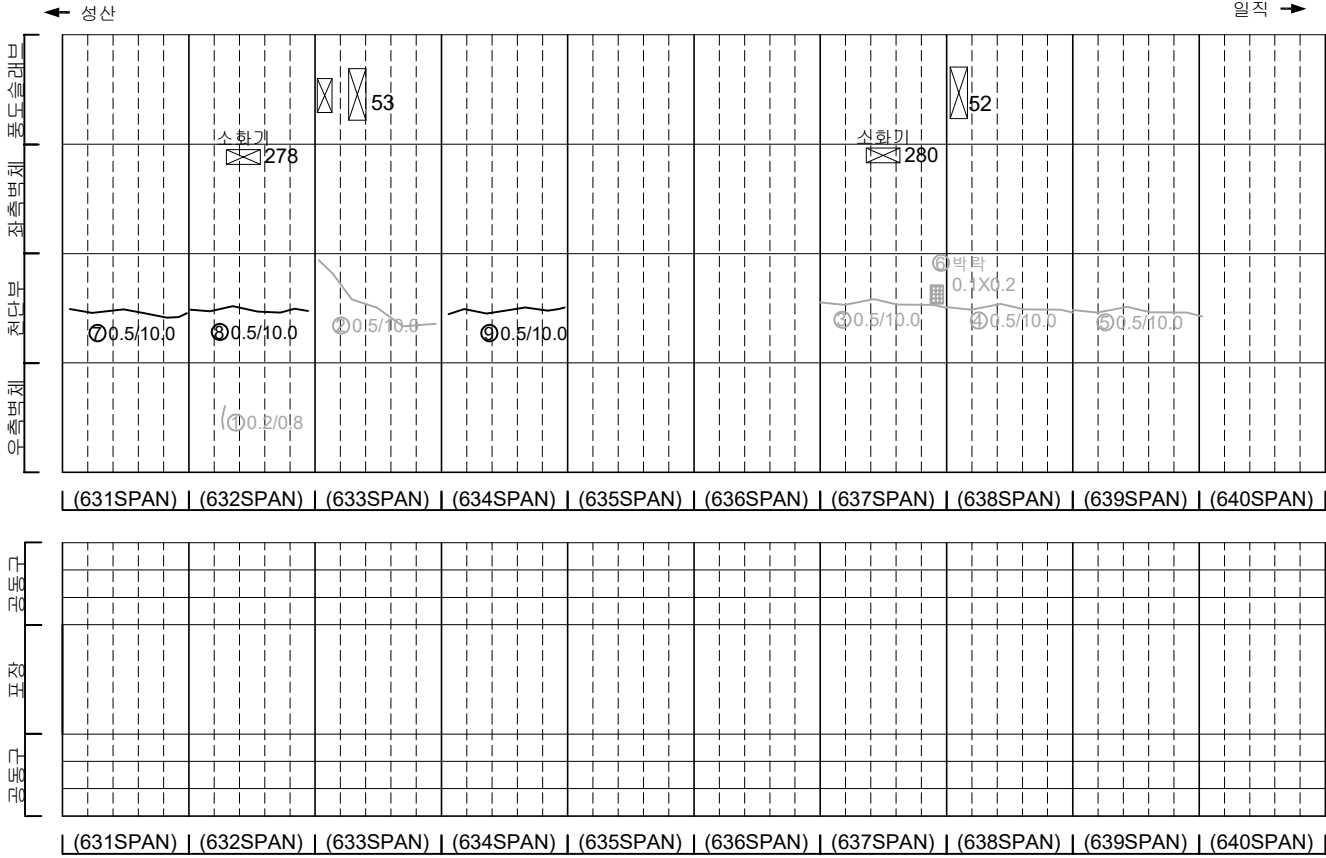

KEY PLAN

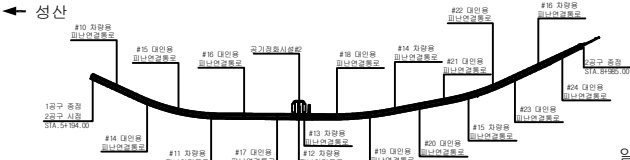

SECTION


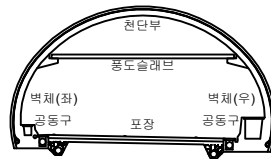


범례




	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망
	콘크리트		철근		강철망

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 631~640구간(성산)
도면번호	20

손 상 물 량 표

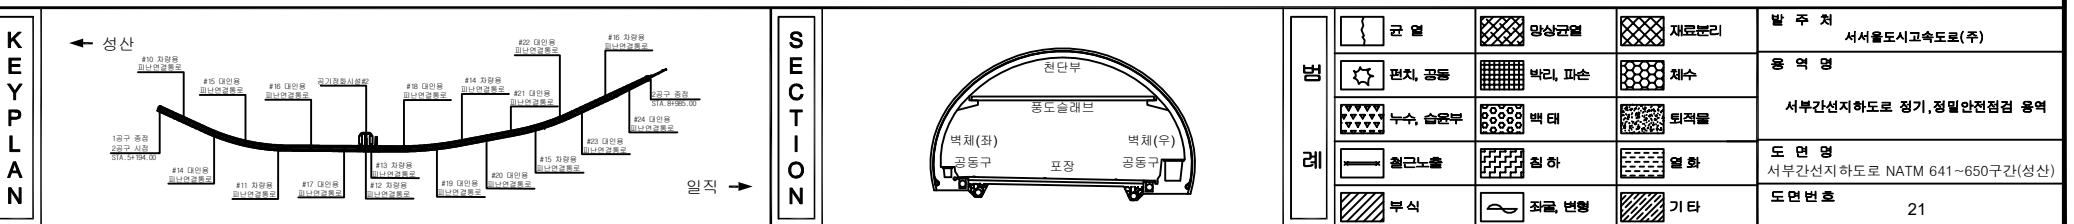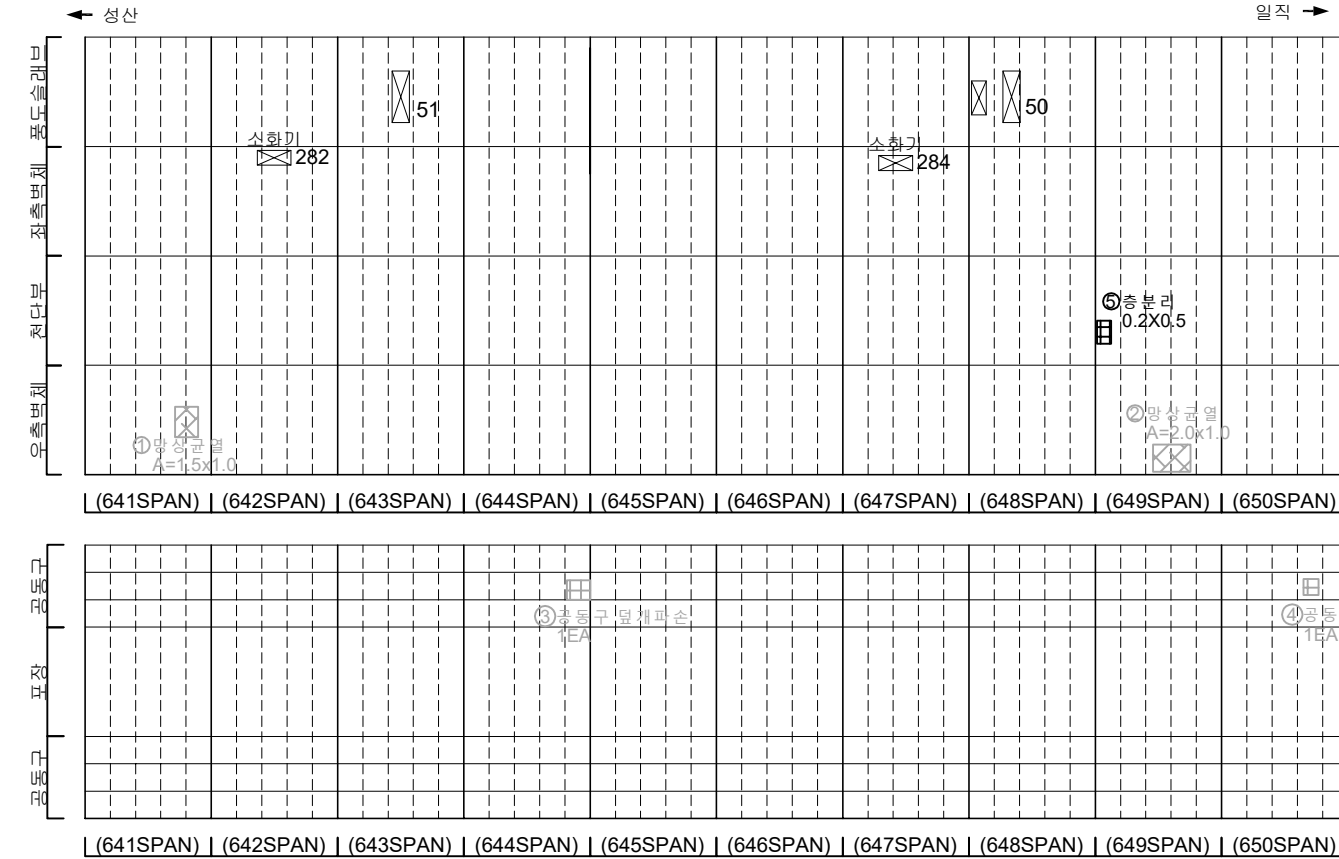[illegible]


손 상 물 량 표

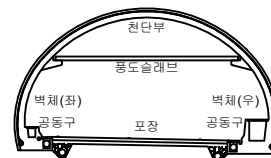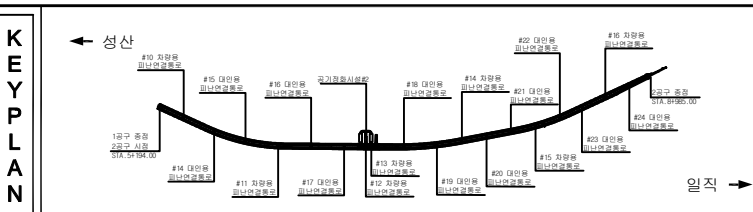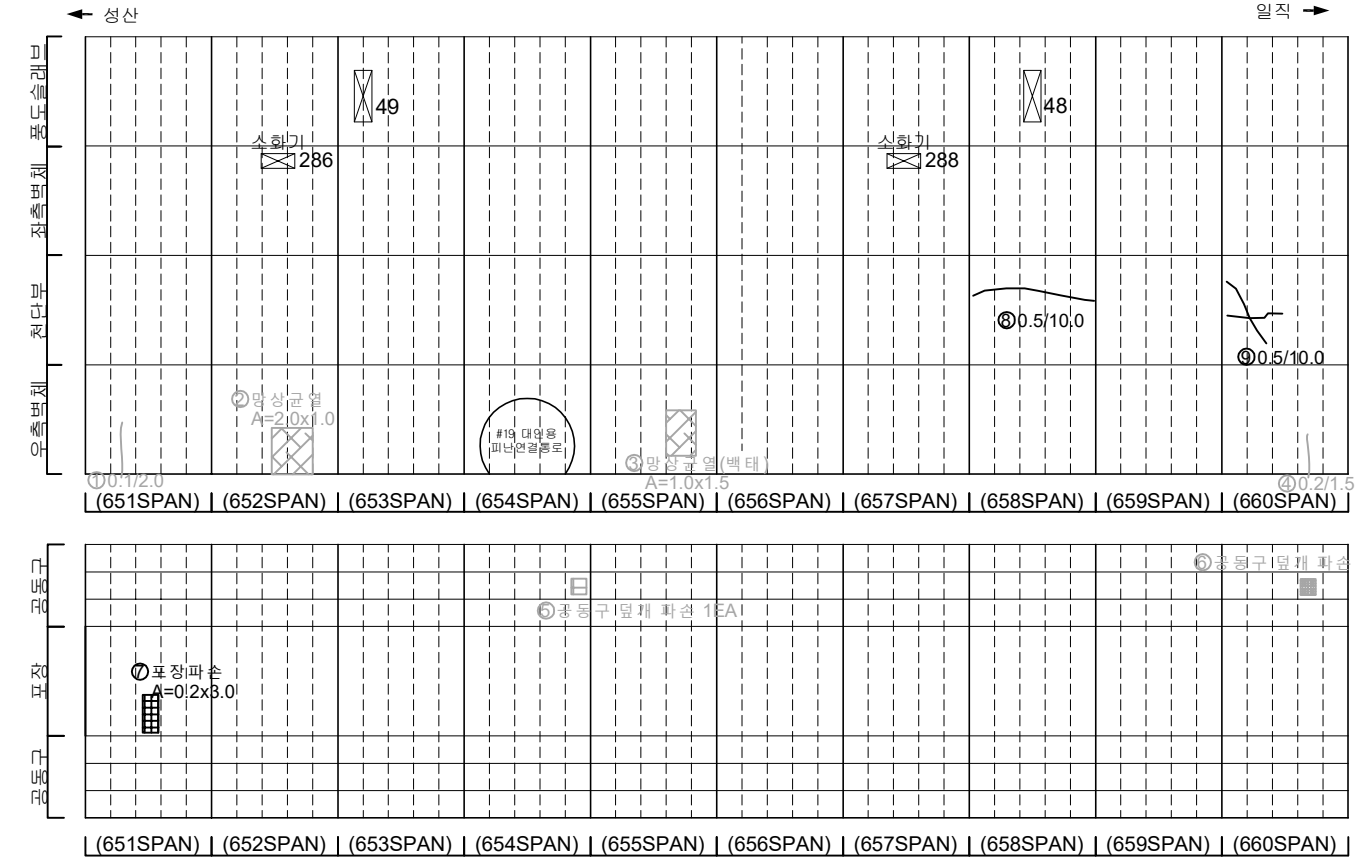[illegible]


지 원		빈		정밀안전점선		차량불허	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		명도차선		일반차선		차수	용 의 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점선 용역
		차도차선		교차		원천불	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 651~660구간(성산) 도면번호 22
		방향지시		차도		열화	
		차도차선		정밀안전점선		기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	23하	측벽부	도장탈락	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	24'하 보수
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	24하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
10	24하	천단부	박락	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

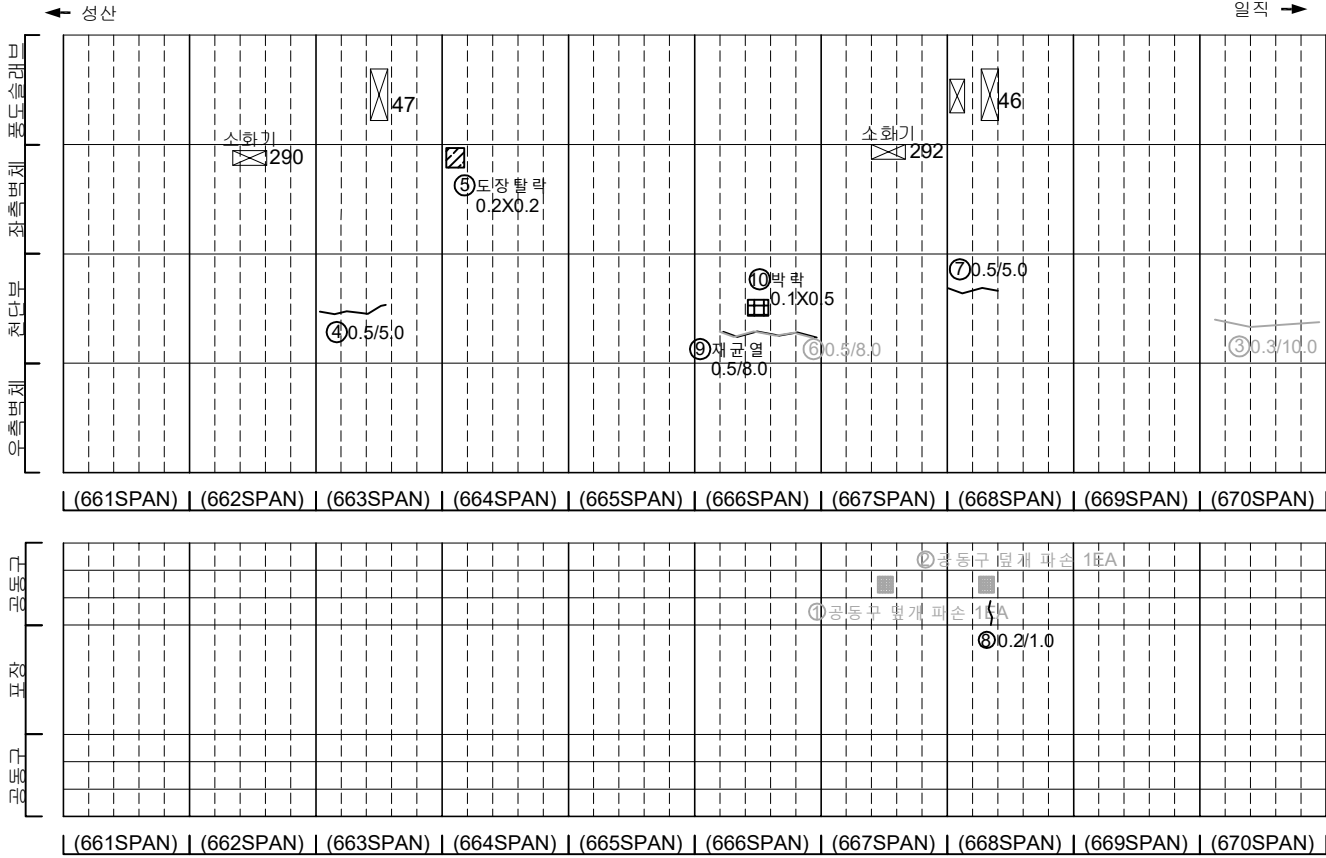

KEY PLAN

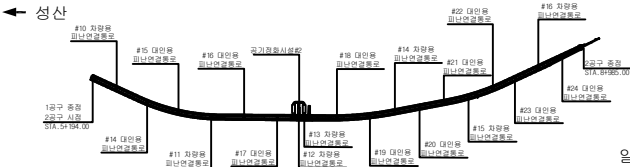

SECTION

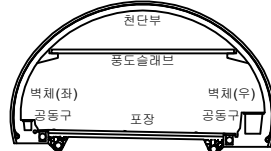

범례

	콘크리트		강철근콘크리트		석재보수	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	아스팔트콘크리트		벽돌보수		석재보수	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	석재보수		벽돌보수		석재보수	도면명	서부간선지하도로 NATM 661~670구간(성산)
	석재보수		벽돌보수		석재보수	도면번호	23

손 상 물 량 표




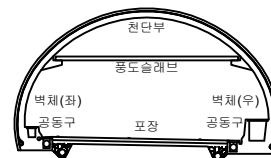
[illegible]


표 지		빈 칸		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수 습윤부		변태		퇴적물	
		철근노출		침하		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 671~680구간(성산)
표 지		부식		침강, 변형		기타	도면번호 24

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
3	21하	천단부	박리	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
6	24하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

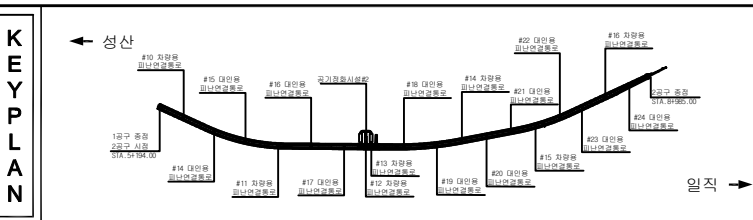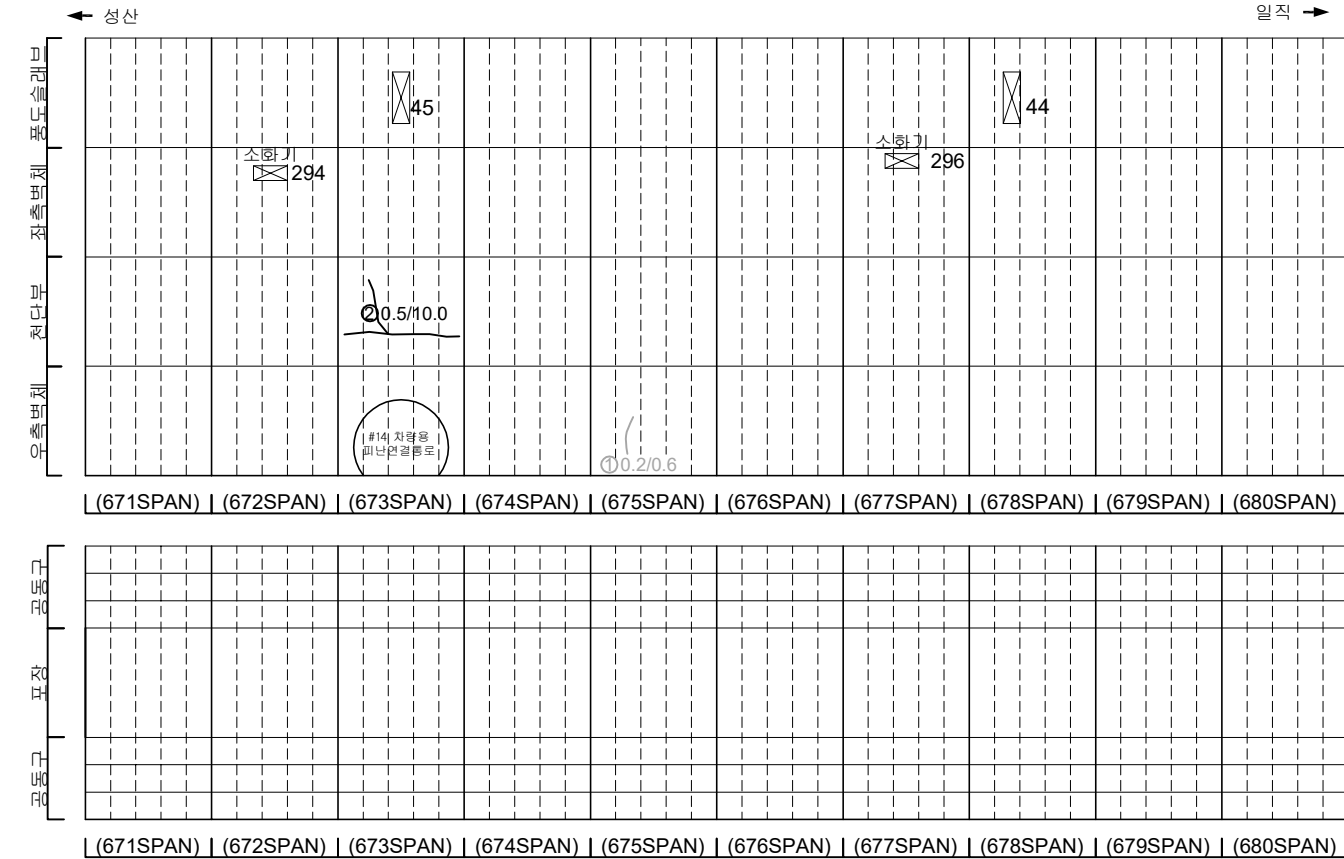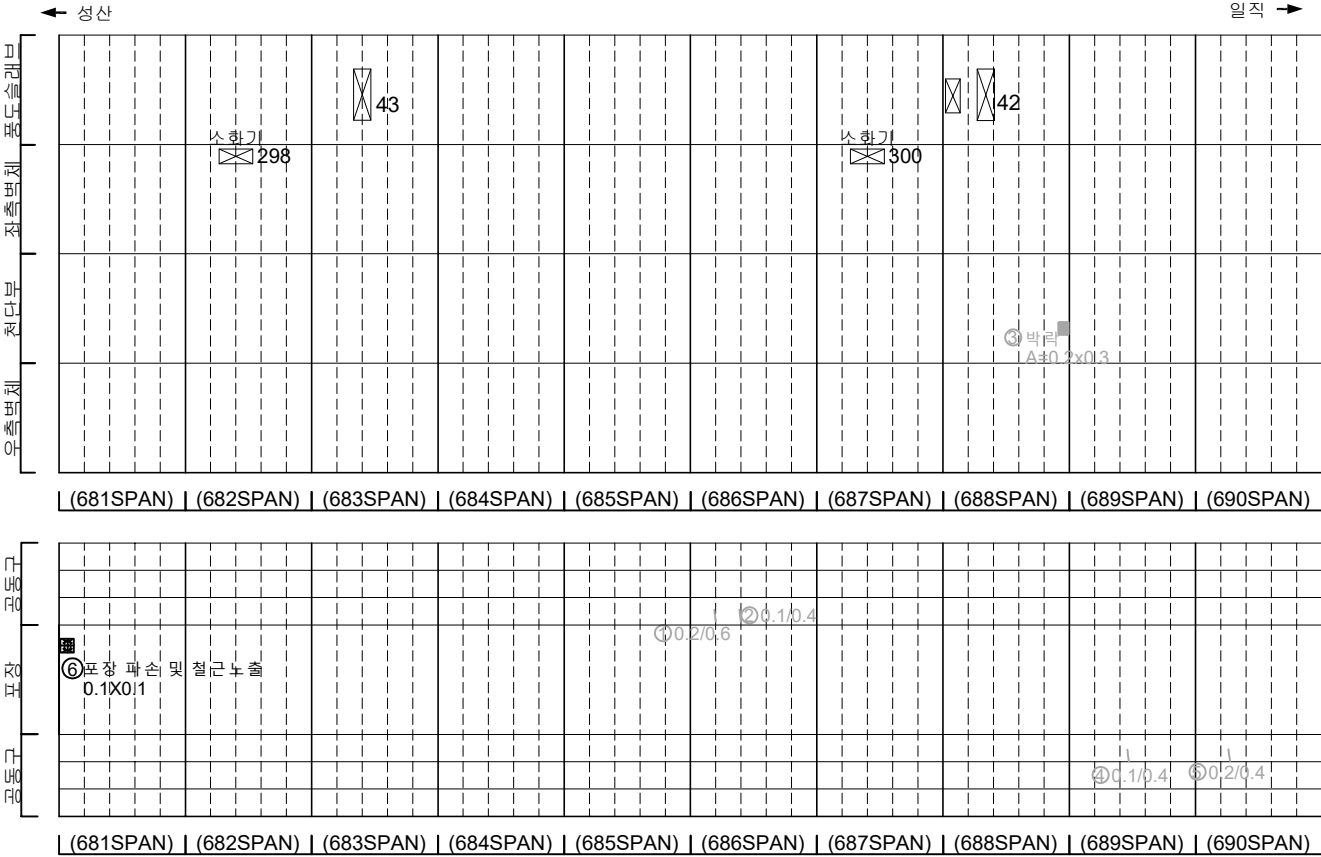

KEY PLAN

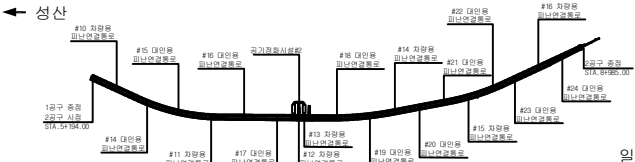

SECTION

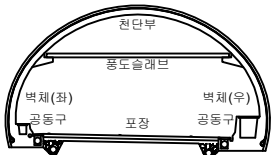



범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(성산)
도면번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	왕상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
5	22상	천단부	박락	-	0.4	1.0	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
6	22하	측벽부	파손	-	0.3	0.3	0.09	m	1	0.09	23'하 보수
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

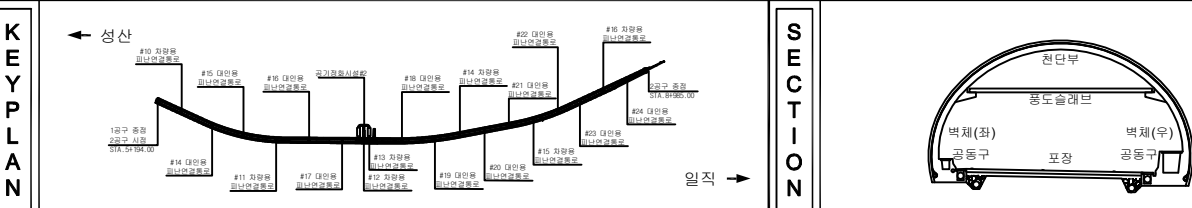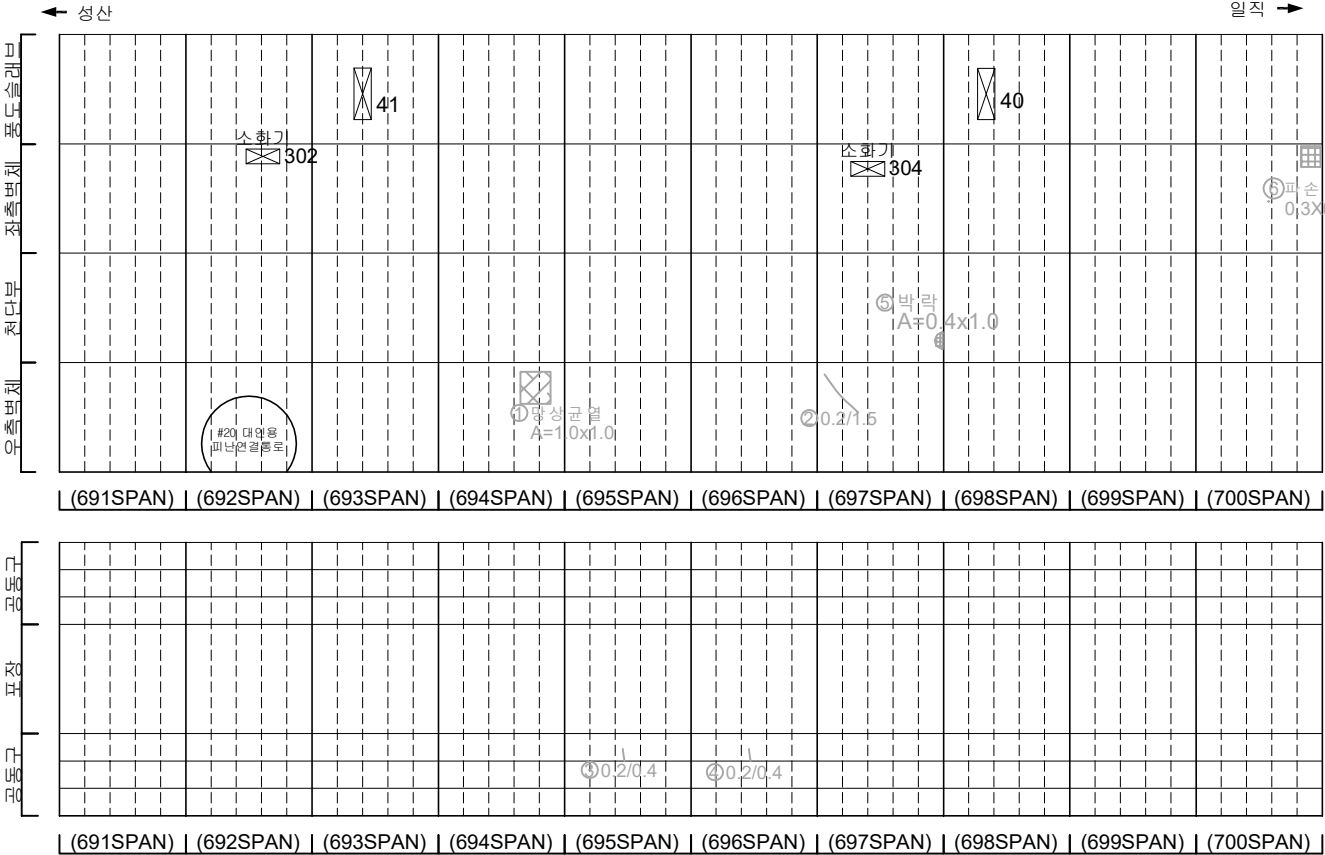


번호	부재	손상내용	손상현황	비 고
1	균열	왕상균열	재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
2	편지, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
3	누수, 습윤부	박락	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 691~700구간(성산)
4	철근노출	침하	열화	도면번호 26
5	부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	15.0	-	15.00	m	1	15.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

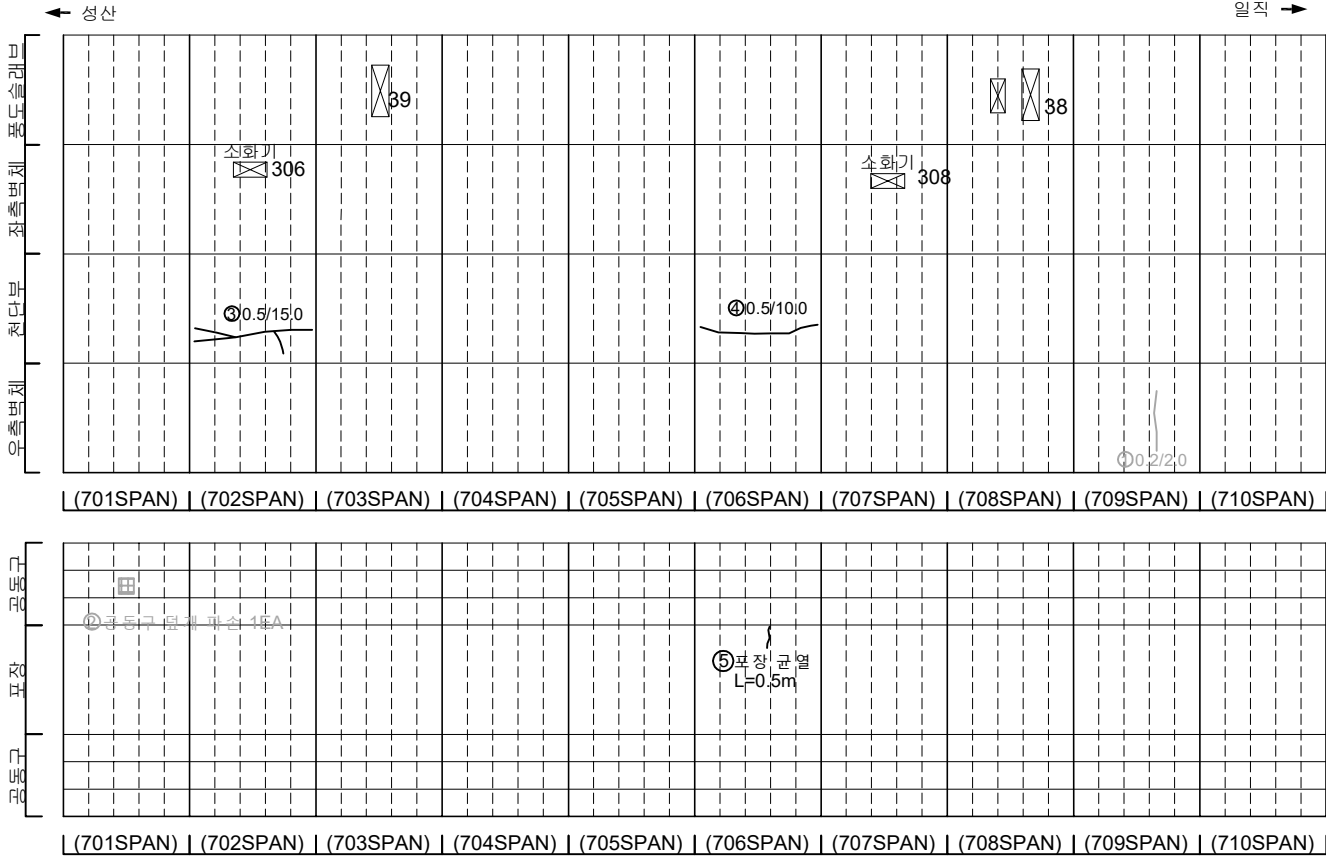

KEY PLAN

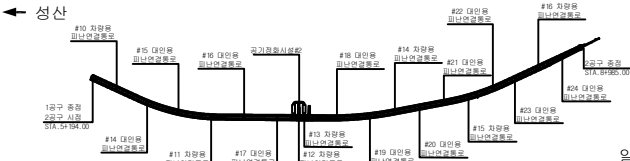

SECTION


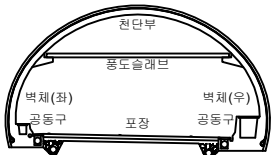


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 701~710구간(성산)
도면번호	27




손 상 물 량 표

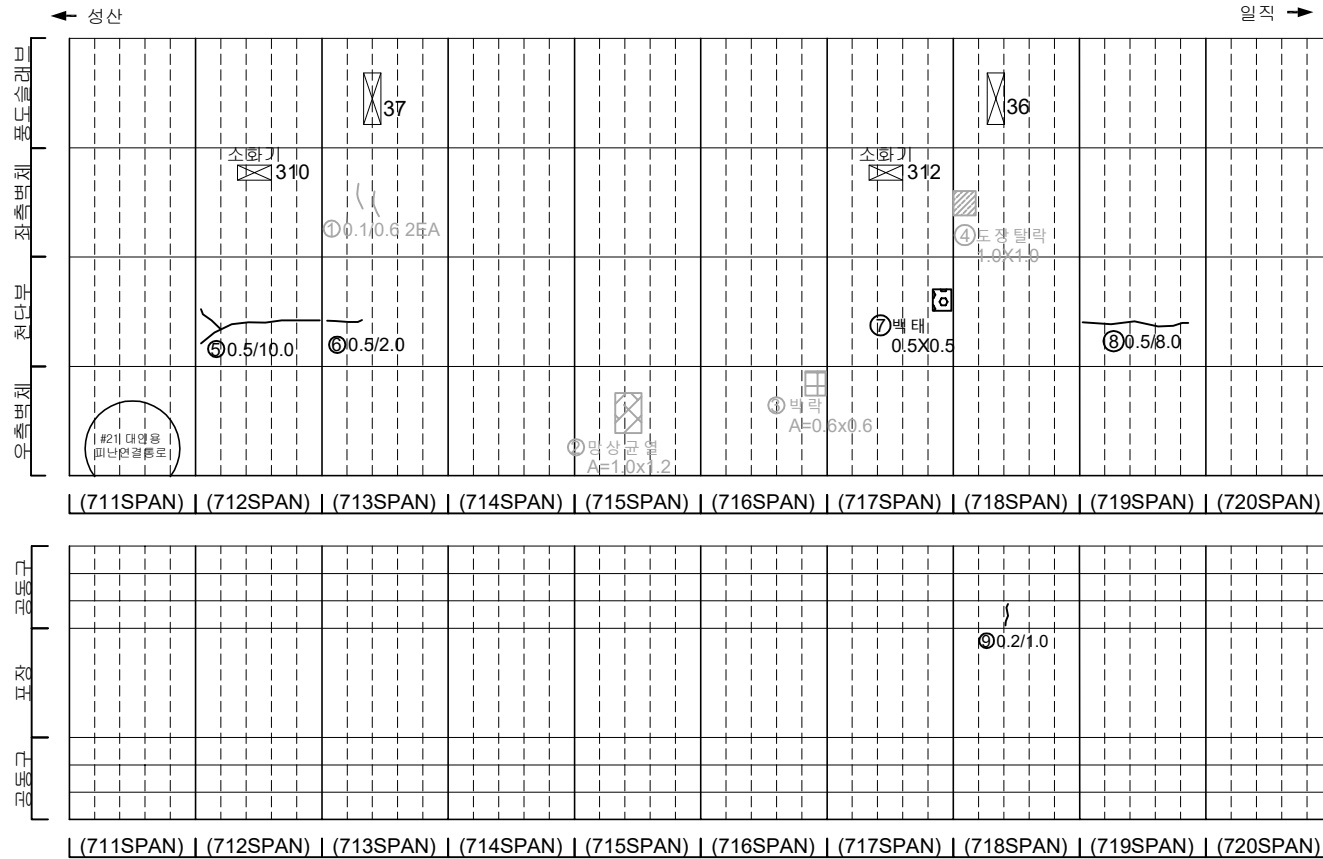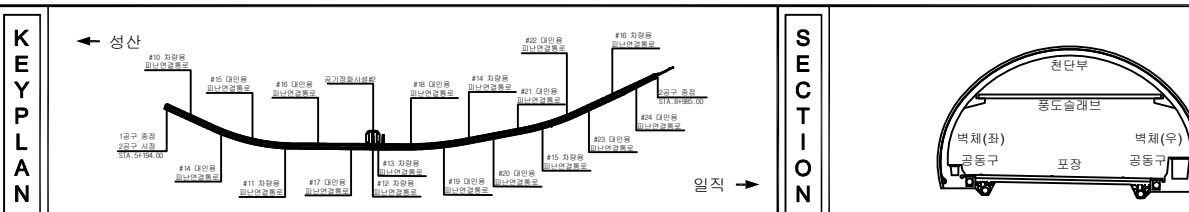[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 711~720구간(성산)
				도면번호 28

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
3	22하	천단부	벽체	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	23'하 보수
4	23상	천단부	균열	-	0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	23'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
6	23하	천단부	파손	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	15.0	-	15.00	m	1	15.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	2	20.00	
11	24하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

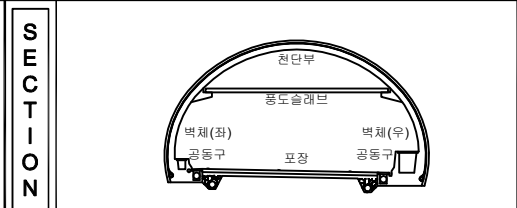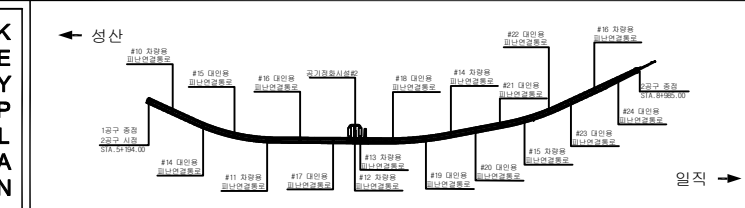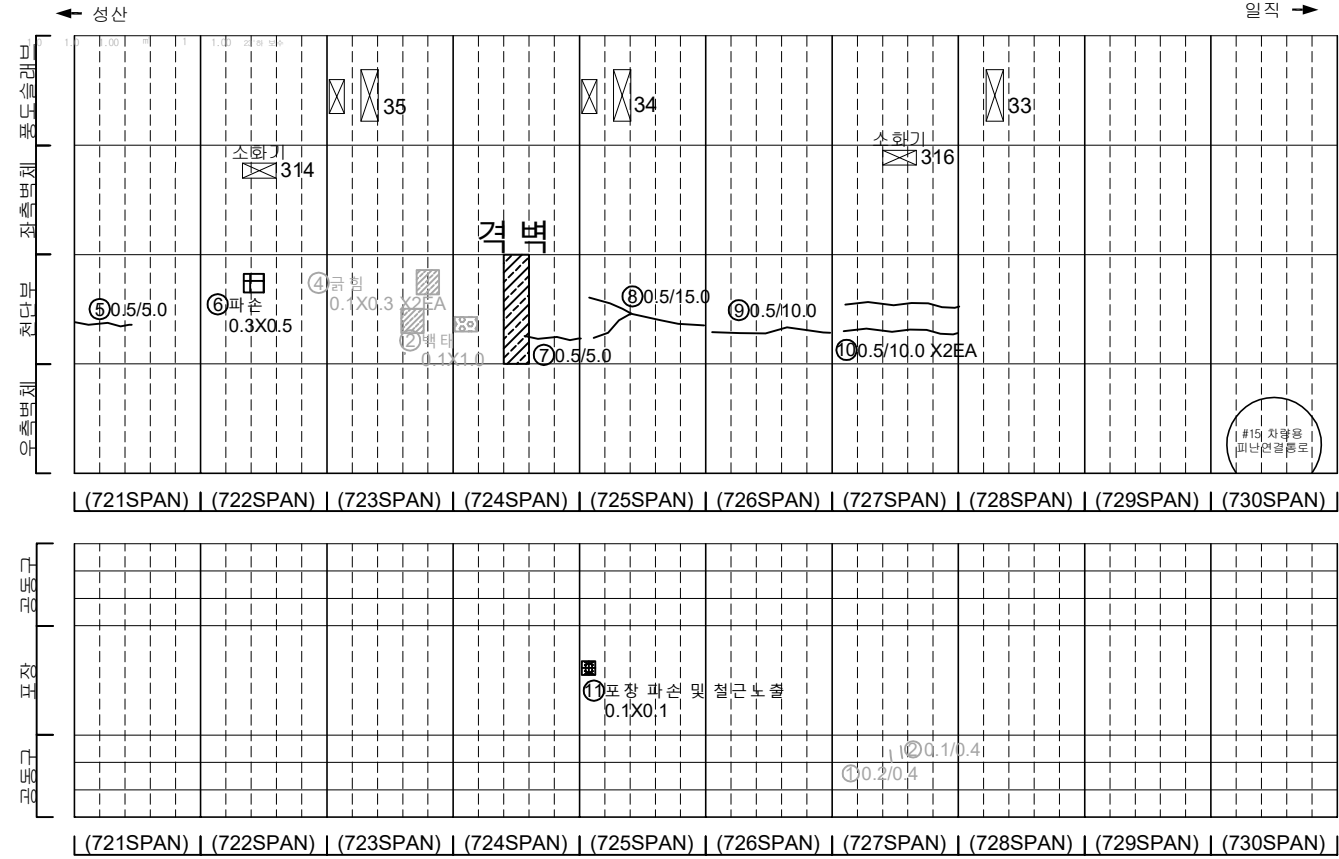


번호	부재	손상내용	손상현황	비고
1	균열	양상균열	재료분리	발주처 서서울도시고속도로(주)
2	편지, 공동	벽리, 파손	채수	용역명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
3	누수, 습윤부	벽체	퇴적물	도면명 서부간선지하도로 NATM 721~730구간(성산)
4	철근노출	침하	열화	도면번호 29
5	부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
3	21하	측벽부	일상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
4	23상	측벽부	도장탈락	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	23'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

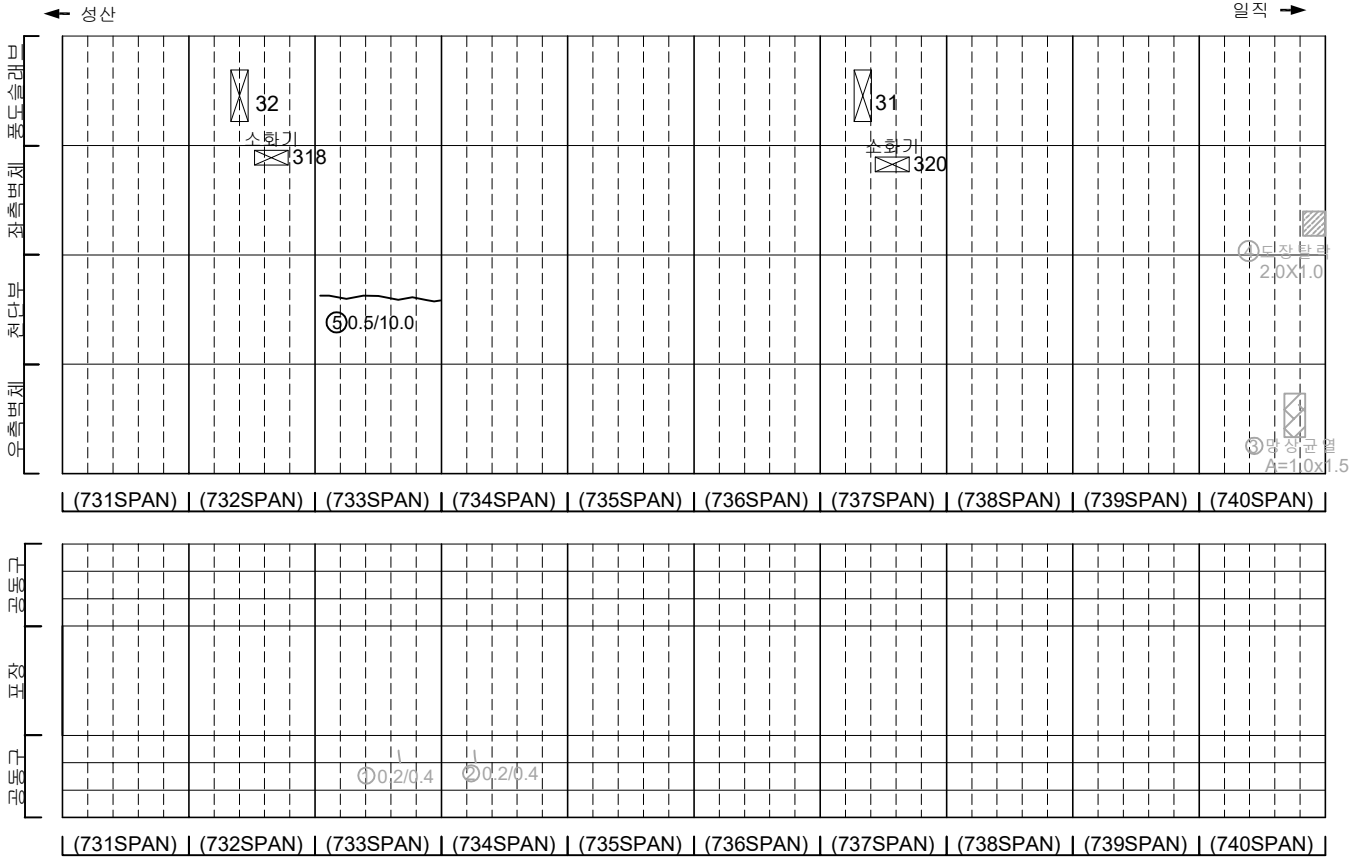

KEY PLAN

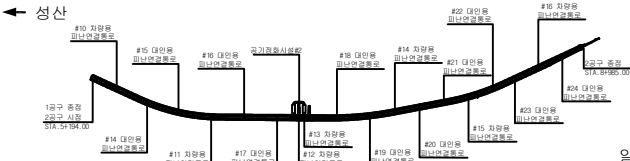

SECTION

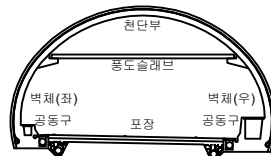


범례

	콘크리트		강철근콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		벽돌, 파손		채수
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재
	배수, 급수부		벽돌		단열재


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(성산)
도면번호	30

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23하 보수
2	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	파복부족	-	0.5	0.1	0.05	m ²	2	0.10	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	24하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

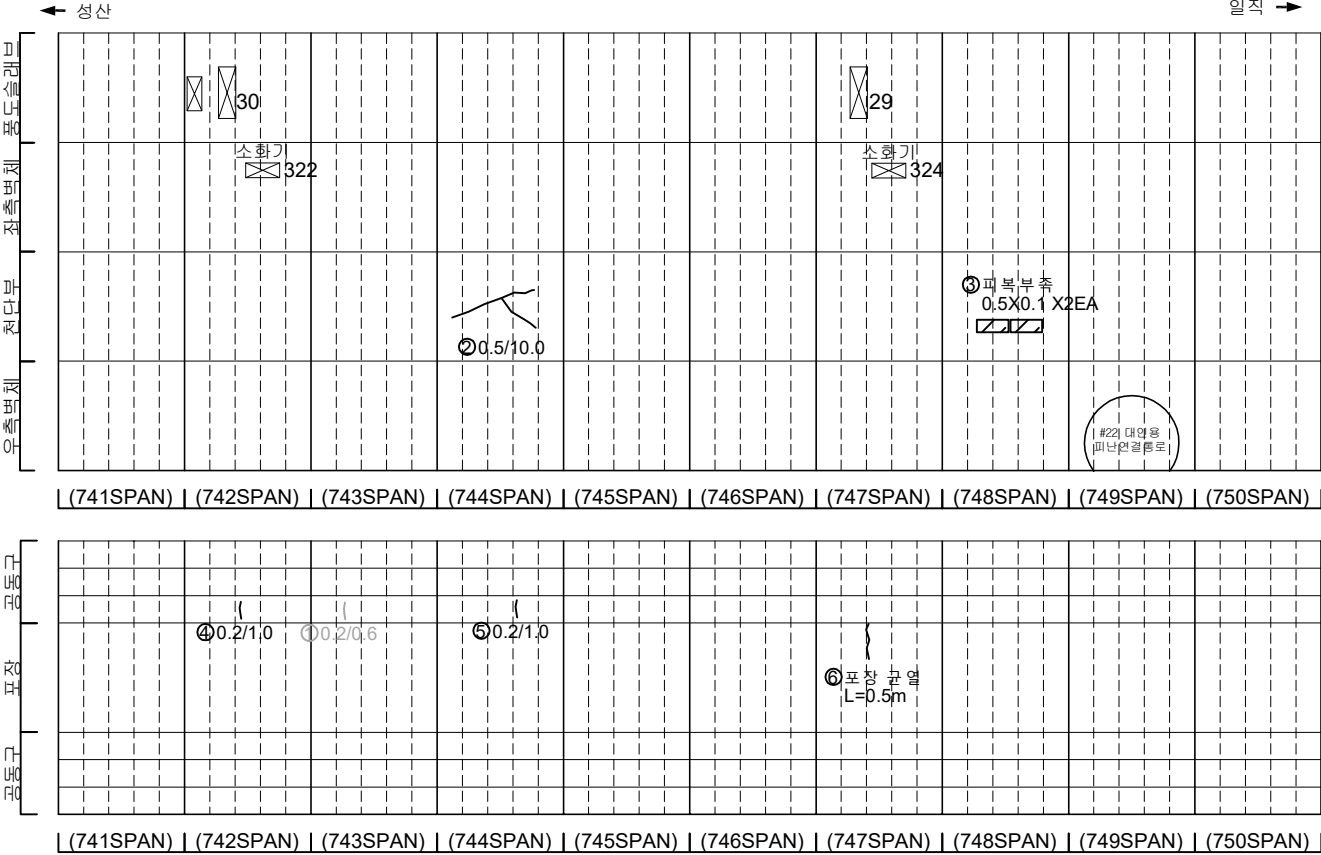

KEY PLAN

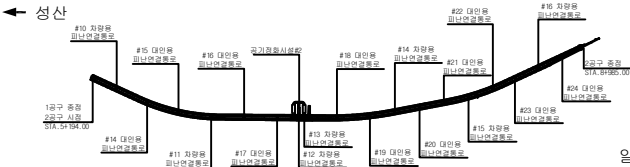




SECTION

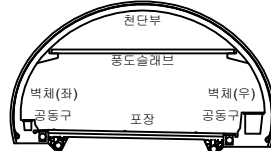

범례


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(성산)
도면번호	31

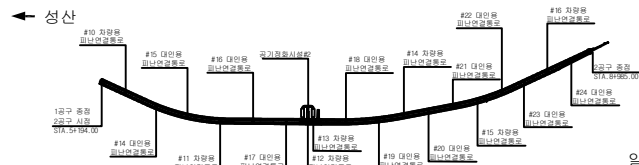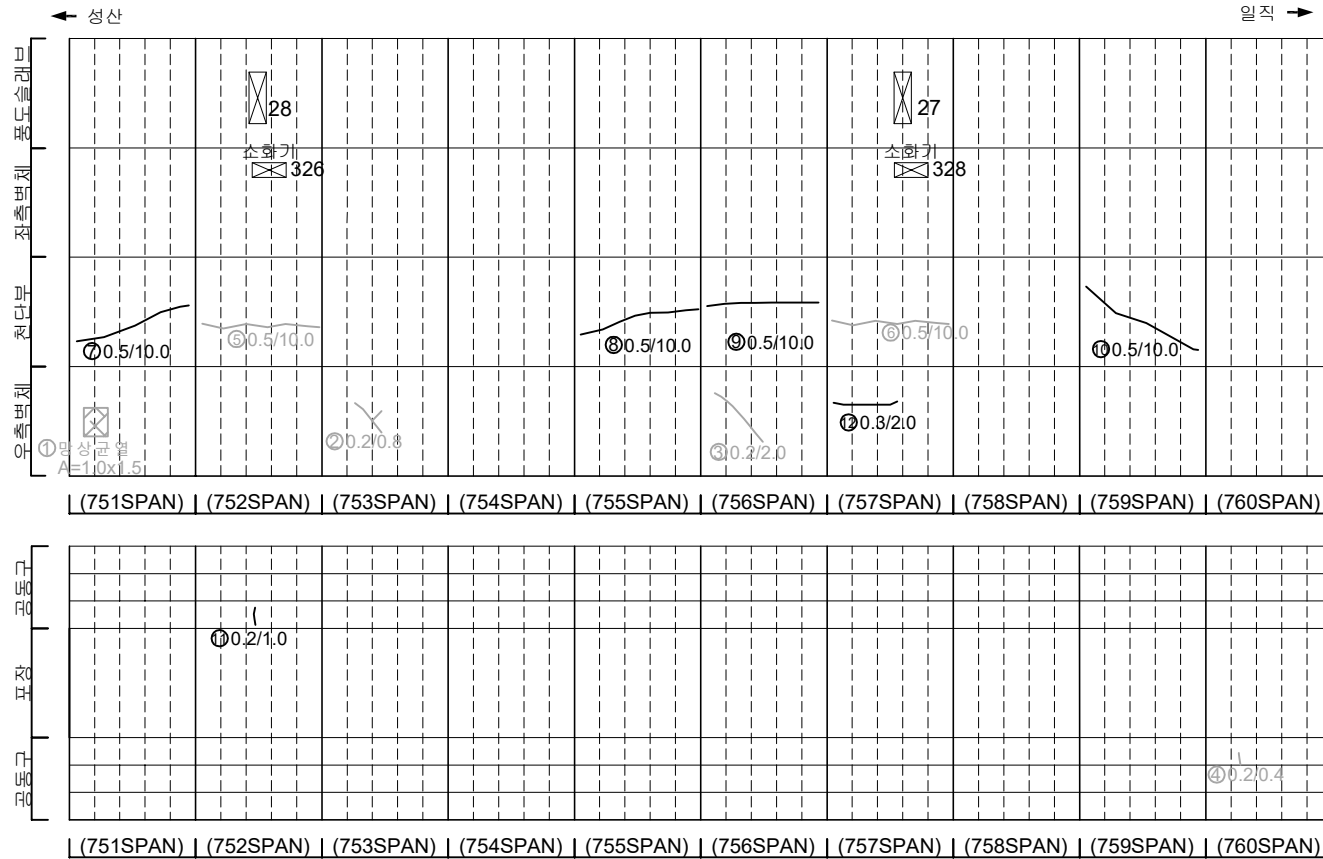

일직 →

SECTION

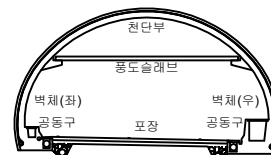

五五


			발 주 처 서울특별시고속도로(주) 용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
			
			
			
			
			도 면 명 서부간선지하도로 NATM 751~760구간(성산)
			도 면 번호 32

손상물량표


[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23하	천단부	누수(떨어짐)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
9	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

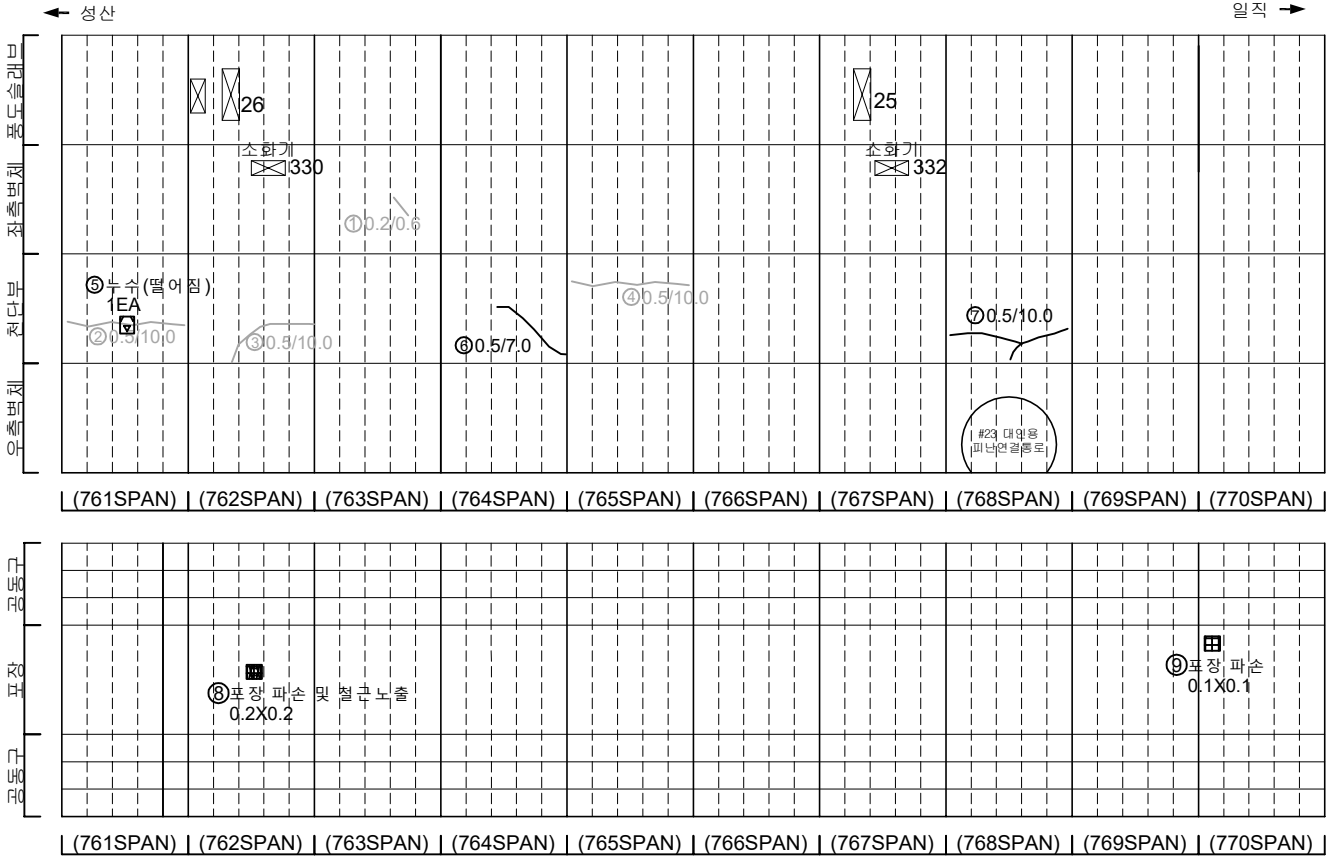

KEY PLAN

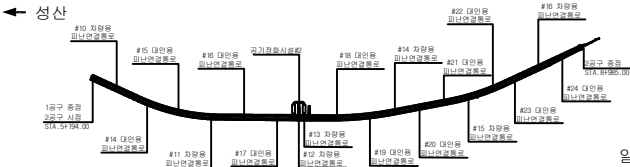

SECTION

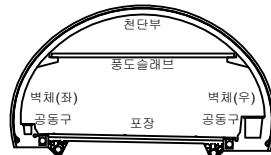


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(성산)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	3	1.20	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
7	21하	천단부	박락	-	0.3	0.8	0.24	m ²	1	0.24	23'하 보수
8	21하	천단부	박락	-	0.3	0.8	0.24	m ²	1	0.24	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
11	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	4	1.60	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	22상	측벽부	누수	-	-	-	1.00	m	1	1.00	22'하 보수
14	23하	천단부	충분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	24상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

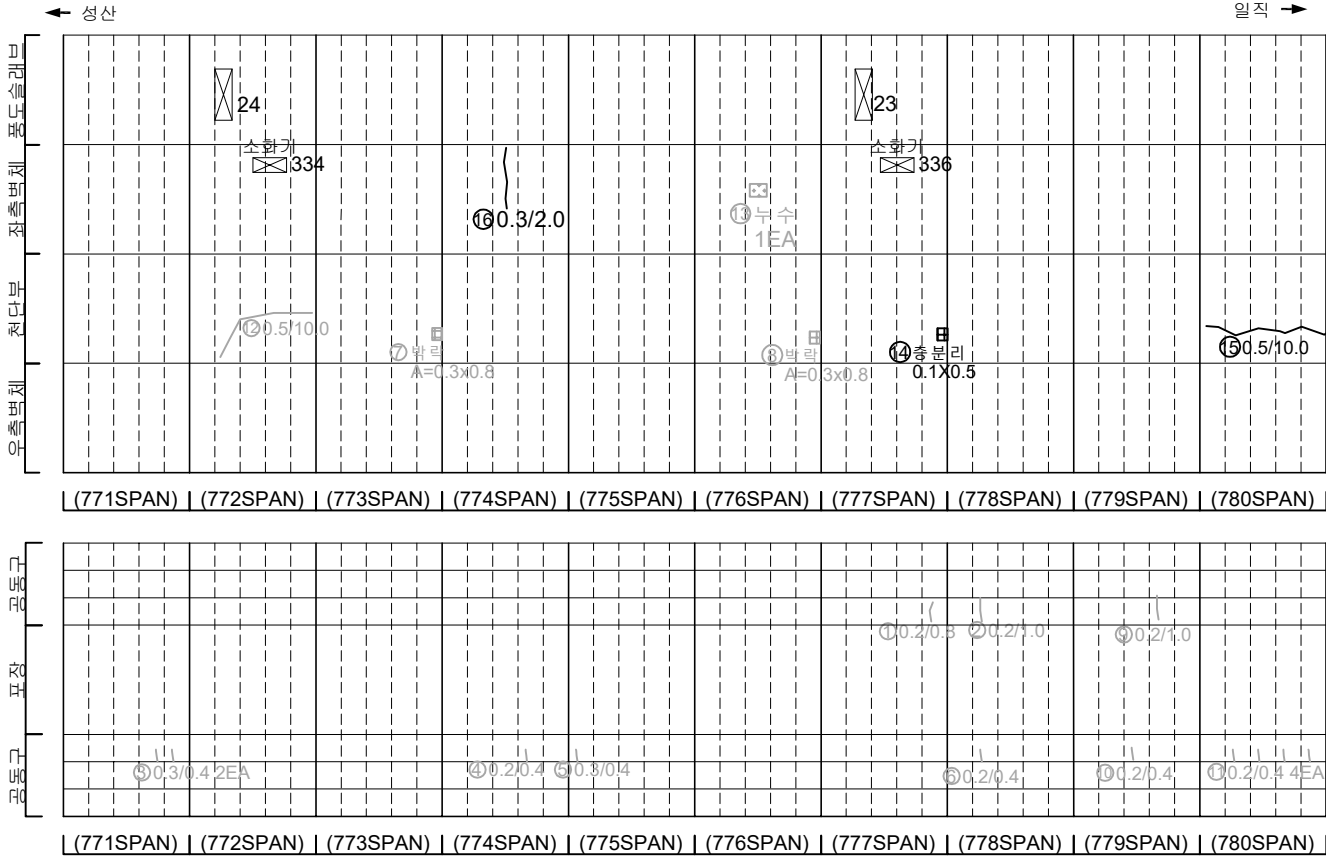

KEY PLAN

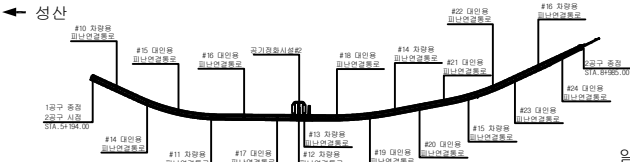

SECTION


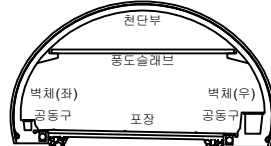


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박락, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(성산)
도면번호	34


손 상 물 량 표

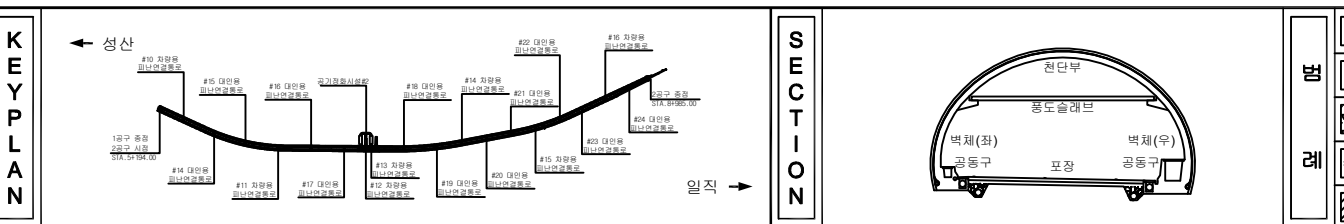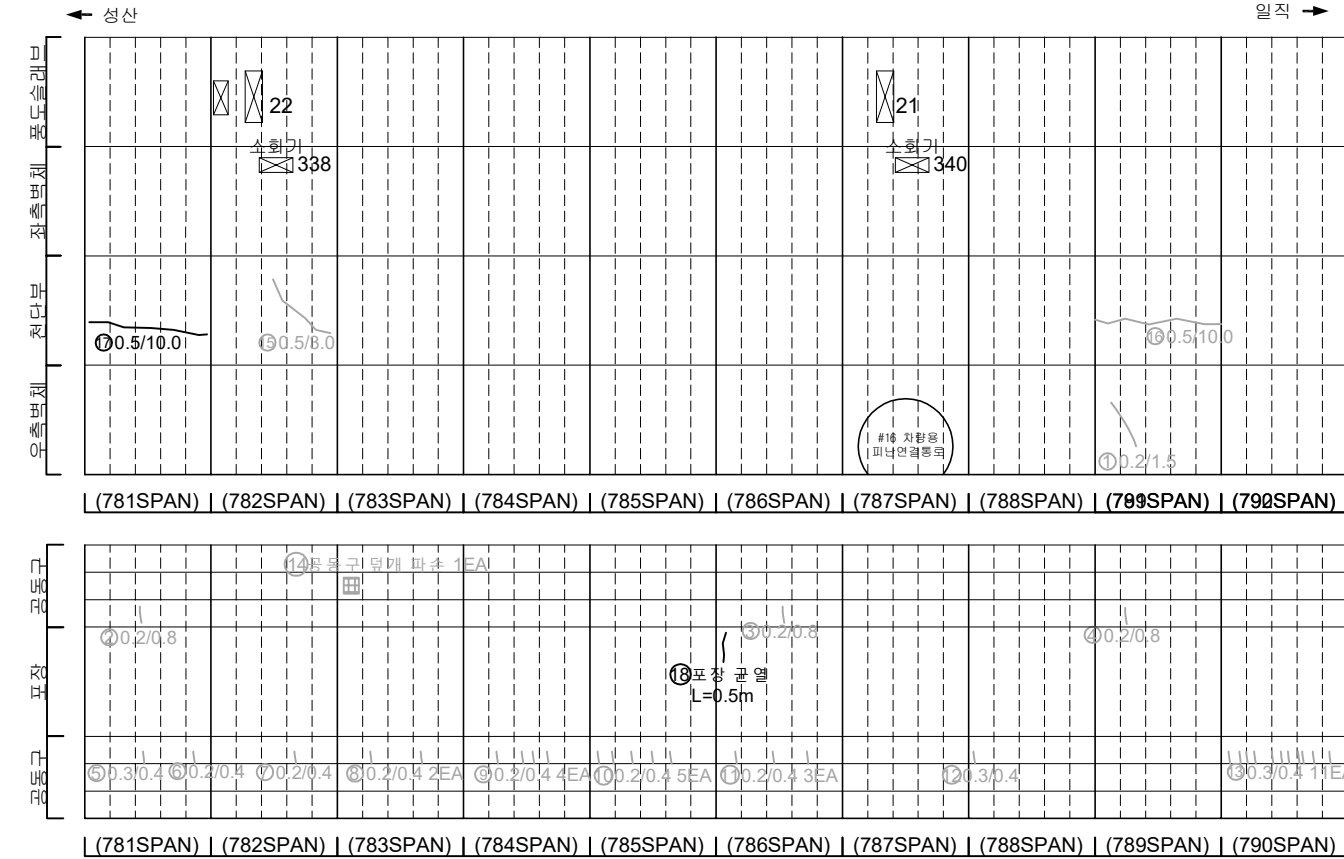[illegible]


지 지		빈 면		양상단열		재로본리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 공돌		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		변태		퇴적물	
		물고기, 물		침하		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 781~790구간(성산)
		부식		침출, 변형		기타	도면번호 35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	양상균열	-	2.0	1.0	2.00	m	1	2.00	21'하 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	21'하 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	21'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	21'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	21'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	21'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	21'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	21'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	21'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	21'하 보수
11	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	21'하 보수
12	22하	측벽부	누수흔적	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
13	22하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	0.40	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

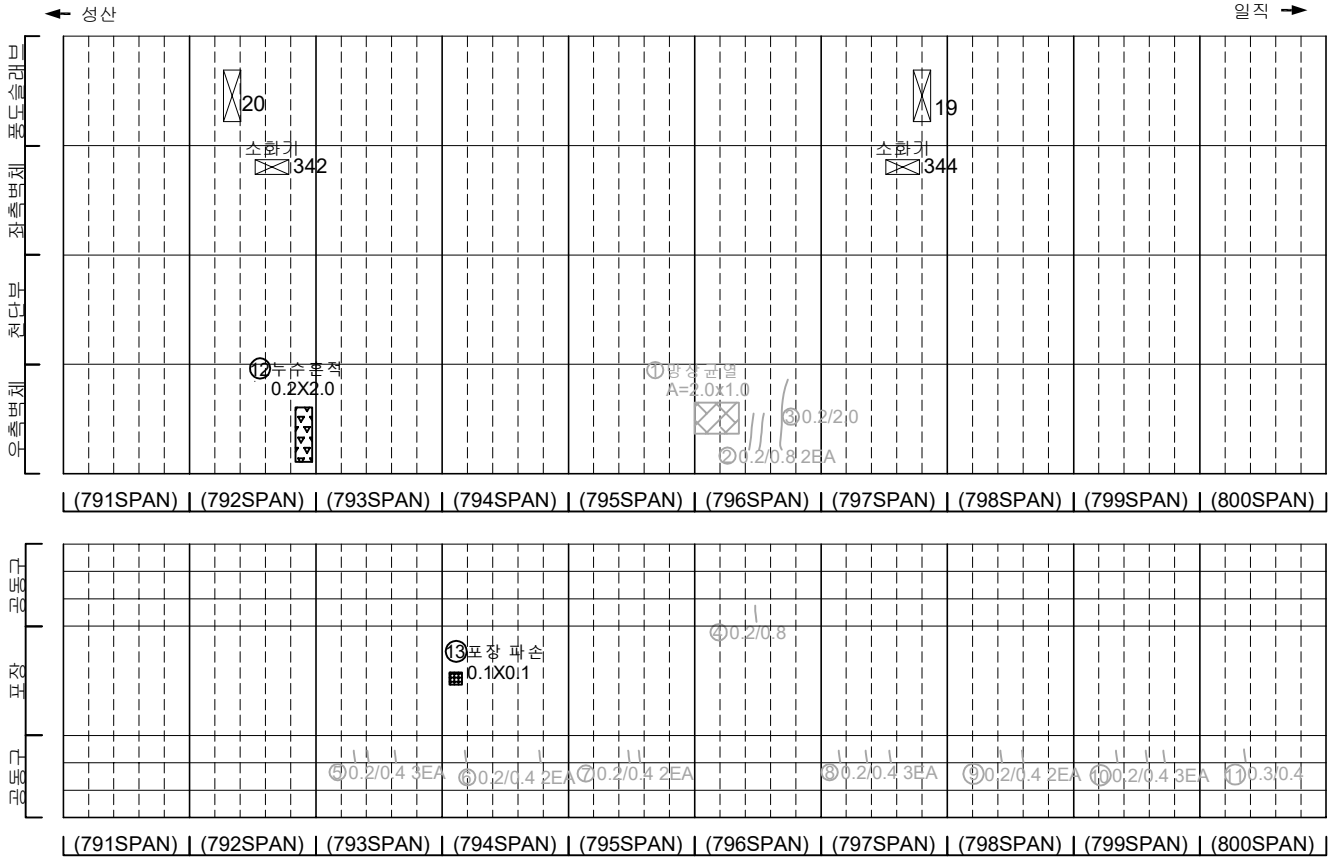

KEY PLAN

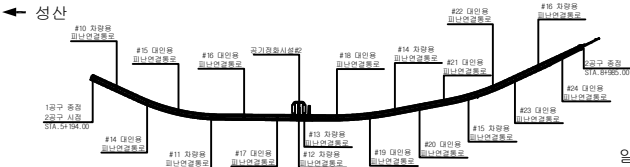

SECTION


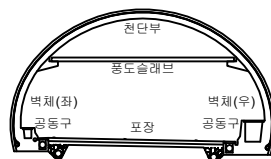


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(성산)
도 면 번호	36

손 상 물 량 표

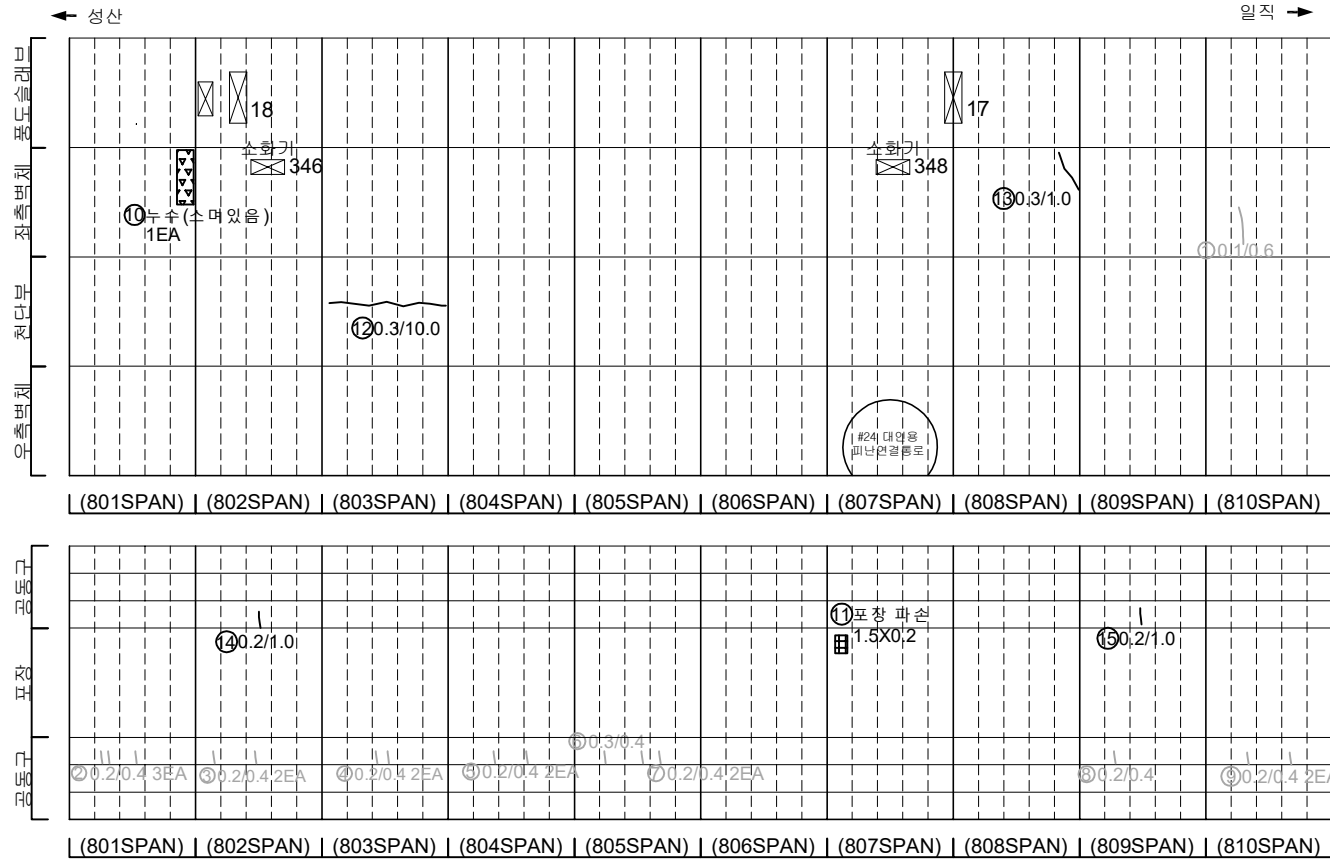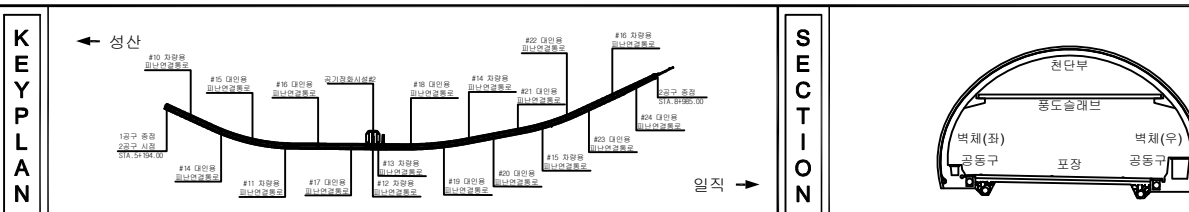[illegible]


지 표				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 801~810구간(성산)
				도면번호 37

손 상 물 량 표

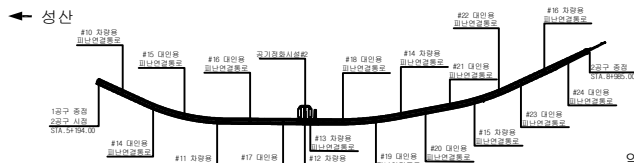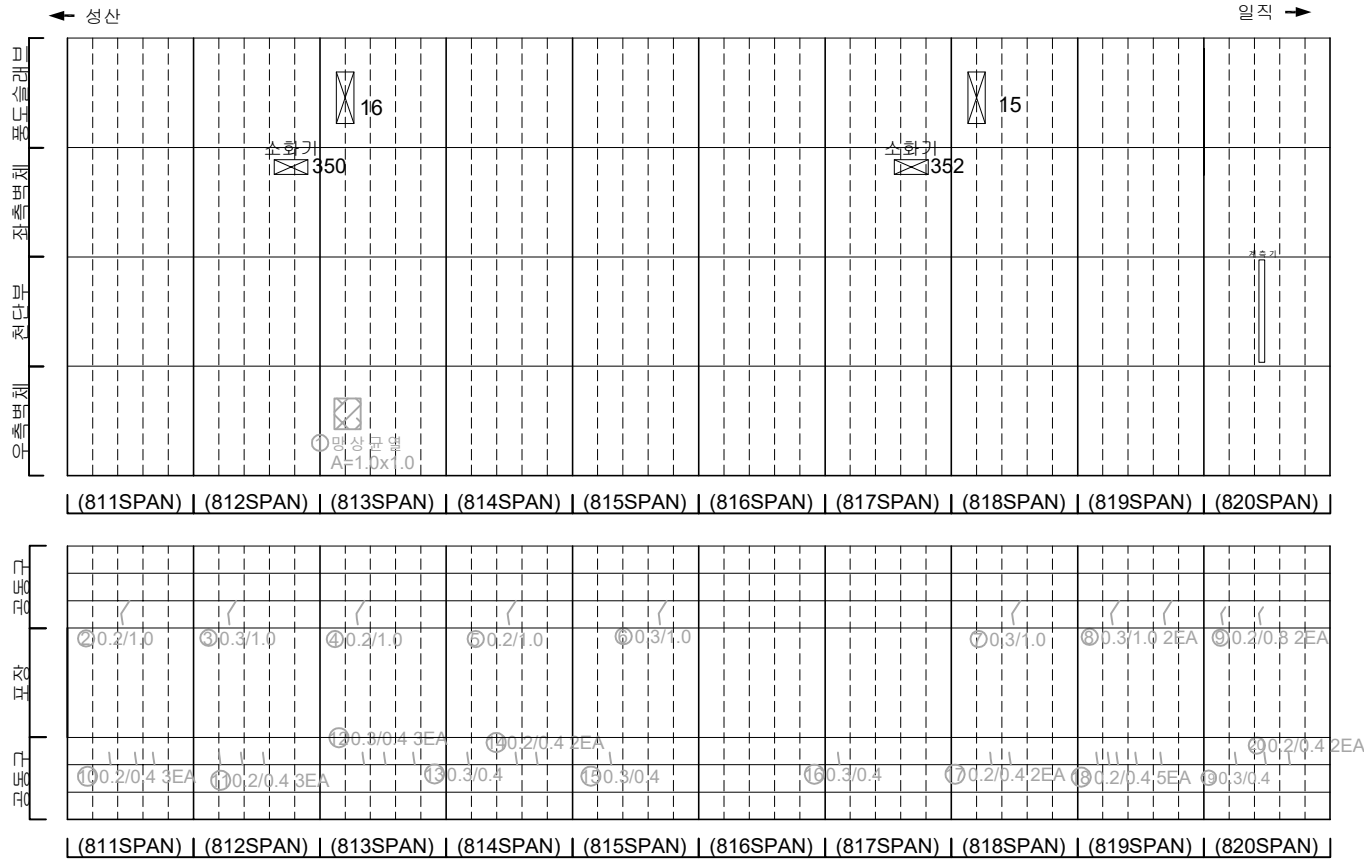[illegible]

일직 →

SECTION

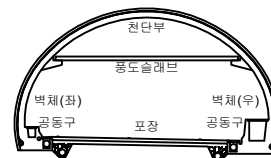

제 2 장

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처
서서울도시고속도로(주)

000	12	012
-----	----	-----


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간석지하도로 NATM 811~820구간(철사)


도면번호	38
------	----

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	4	1.60	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
8	22상	천단부	벽면	-	0.4	1.0	0.40	m ²	1	0.40	23'하 보수
9	22상	측벽부	누수	-	-	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
10	23상	측벽부	벽면	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	23'하 보수
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	측벽부	하부누수(떨어짐)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
13	23하	측벽부	벽면	-	0.5	3.0	1.50	m ²	1	1.50	
14	23하	천단부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
15	23하	천단부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	5	5.00	
16	23하	천단부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
17	24하	측벽부	벽면	-	1.5	2.0	3.00	m ²	2	6.00	
18	24하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	2	0.08	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

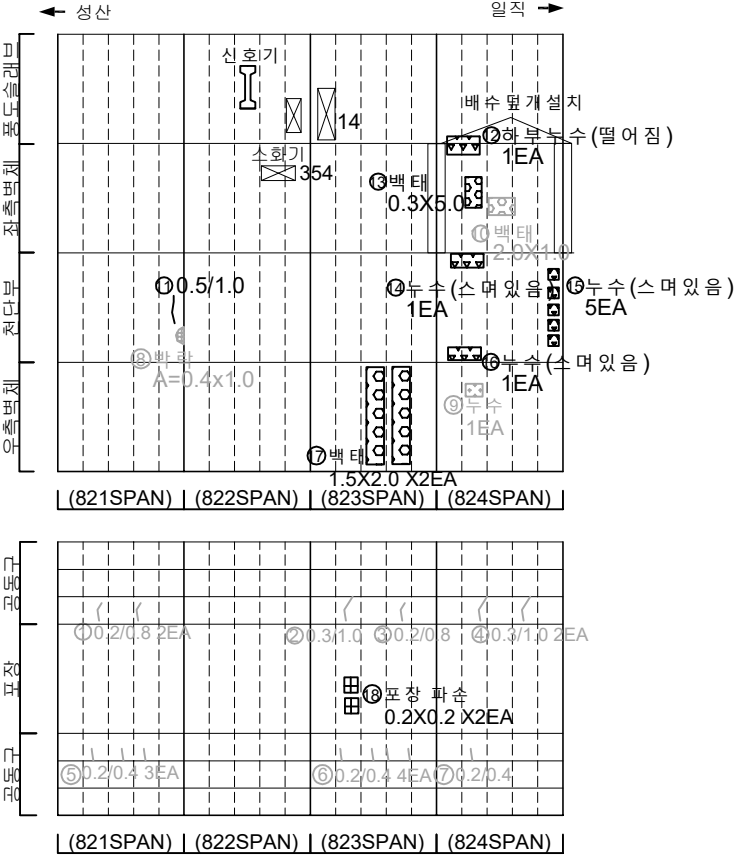

KEY PLAN

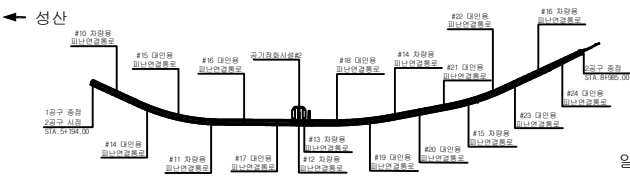



SECTION

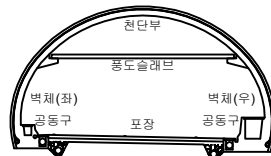

범례

	균열		벽면균열		재료분리
	누수, 공동		벽면, 파손		채수
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면
	벽면 균열		벽면		벽면

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 821~826구간(성산)
도면번호	39


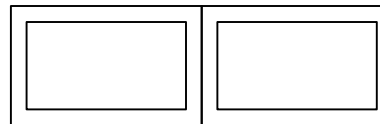
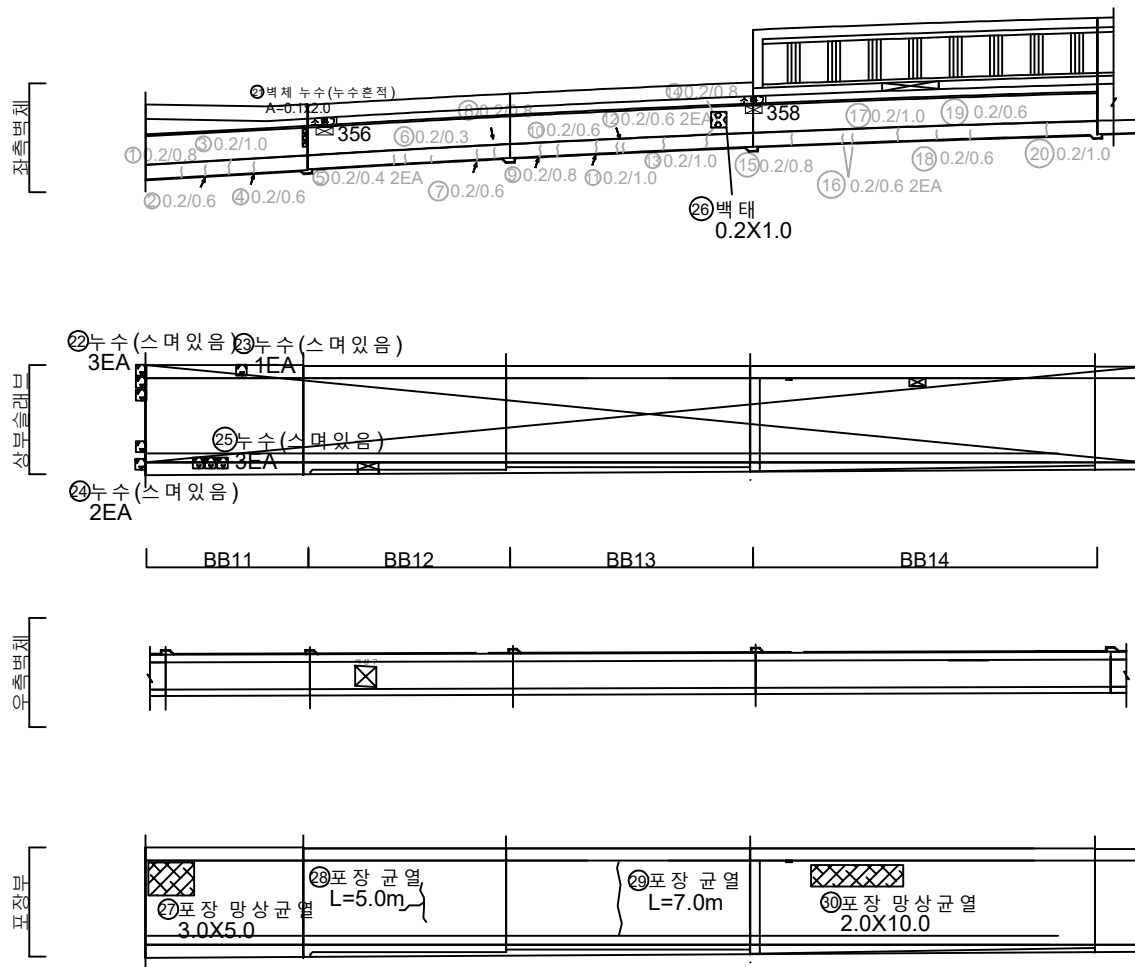


知 元		卍字紋		卍字紋		卍字紋
		卍字紋		卍字紋		卍字紋
		卍字紋		卍字紋		卍字紋
		卍字紋		卍字紋		卍字紋
		卍字紋		卍字紋		卍字紋

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (청산)
도 면 번호	40

손상물량표

[illegible]

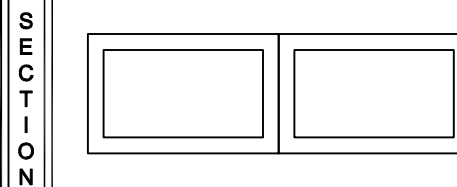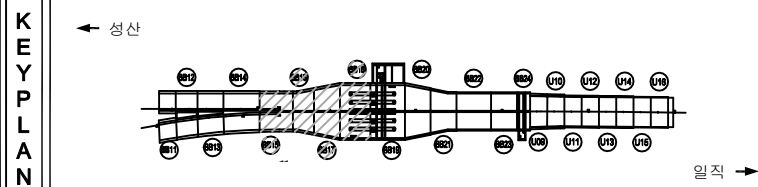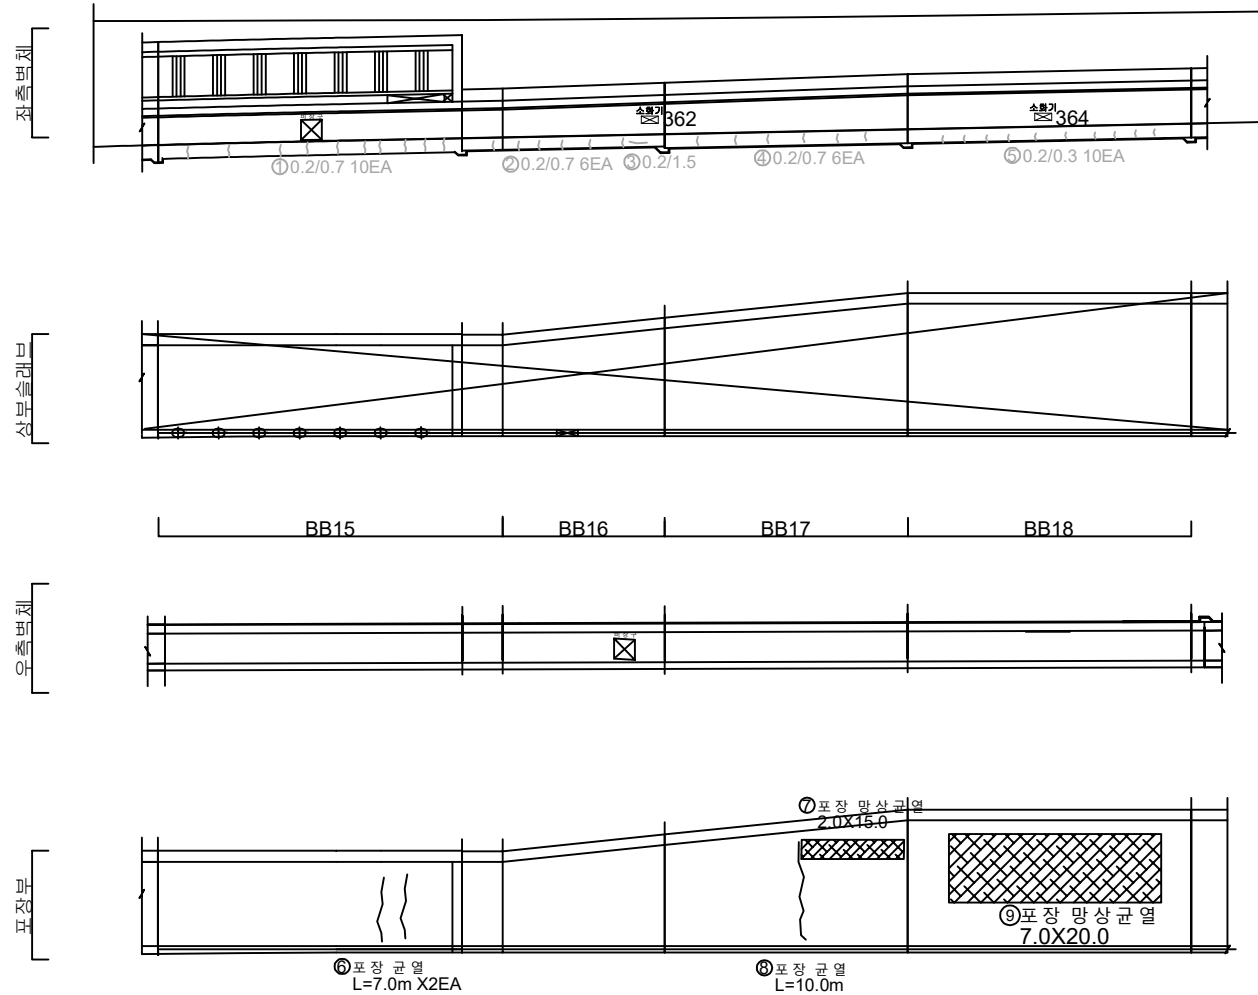[illegible]


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정말단전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB15-BB18 (성산)
도 면 번 호	41

손 상 물 량 표

[illegible]


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	12	8.40	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	8	2.40	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	10	7.00	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.9	-	0.90	m	11	9.90	23'하 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
6	21하	측벽부	균열	-	0.1	0.7	0.07	m ²	1	0.07	
7	23하	상부슬래브	백태	-	0.5	0.5	0.25	m ²	3	0.75	
8	23하	포장부	포장 망상균열	-	4.0	10.0	40.00	m ²	1	40.00	
9	24하	포장부	포장 망상균열	-	6.0	10.0	60.00	m ²	1	60.00	
10	24하	포장부	포장 망상균열	-	6.0	10.0	60.00	m ²	1	60.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

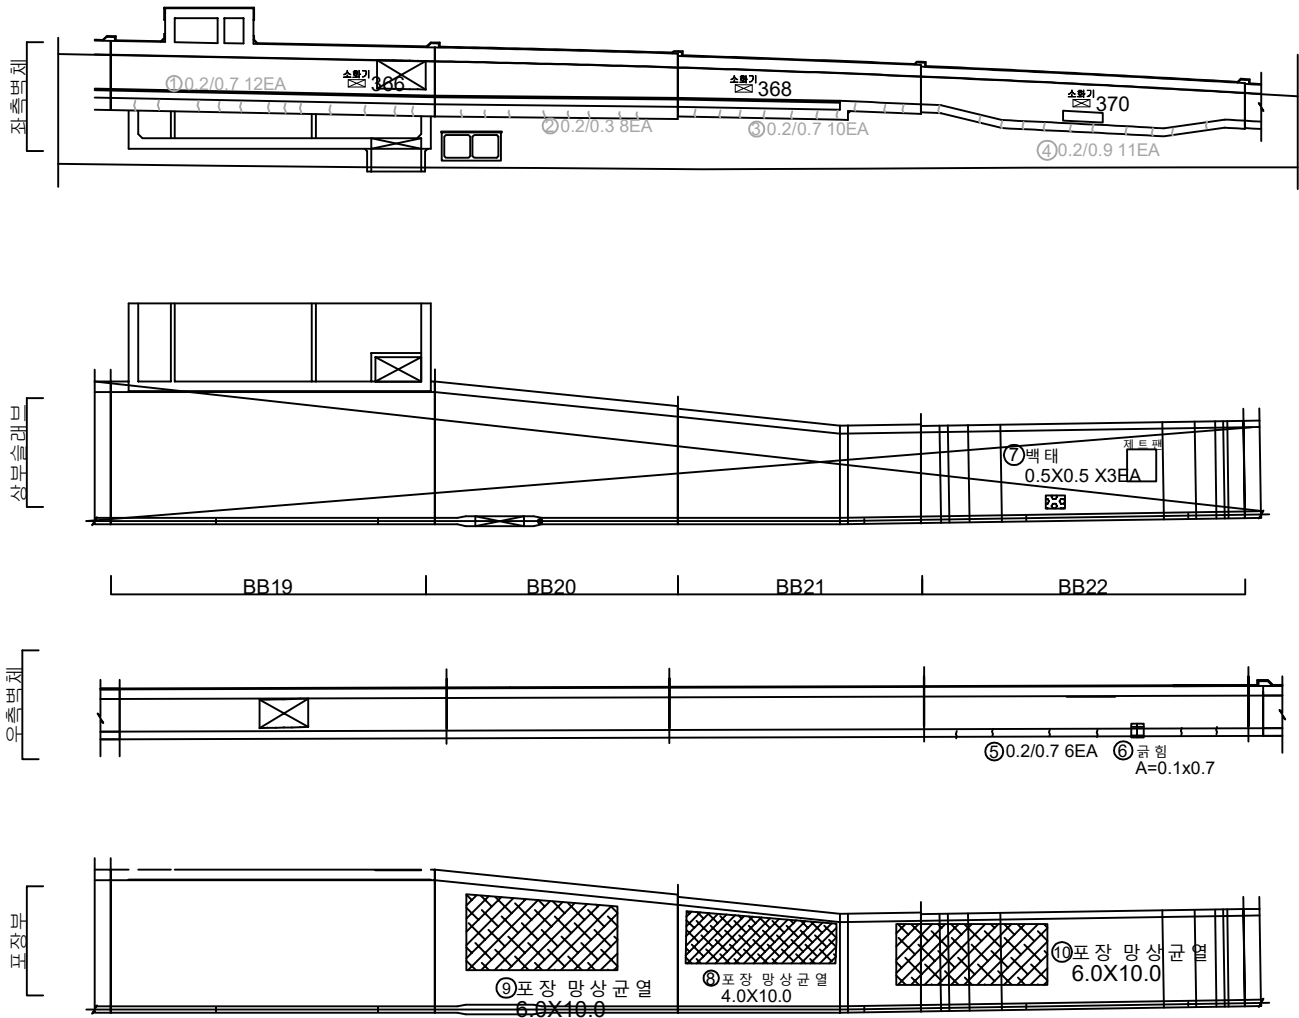


KEY PLAN

← 성산



→ 일지

SECTION

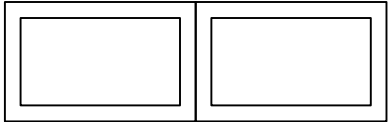

범례

	공동구		망상균열		재료분리
	콘크리트 손상		백태		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	콘크리트 손상		콘크리트 손상		콘크리트 손상
	콘크리트 손상		콘크리트 손상		콘크리트 손상

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (성산)
도면번호	42

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	10	7.00	23'하 보강
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.7	-	0.70	m	6	4.20	23'하 보강
3	21하	측벽부	실형재 갈라짐	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	4	2.80	
5	24상	중분대	중분대 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	24하	포장부	포장 망상균열	-	5.0	2.0	10.00	m ²	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

좌측벽체

상부슬래브

우측벽체


포장부

우측면

상부

좌측면

KEY PLAN

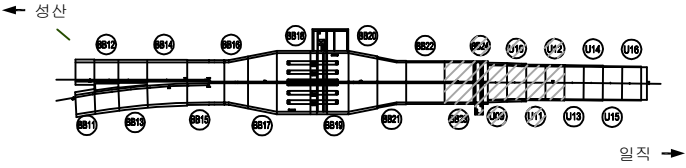

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	부식, 습윤부		박리		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (성산)
도면번호	43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.4	-	1.40	m	1	1.40	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	3	2.40	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

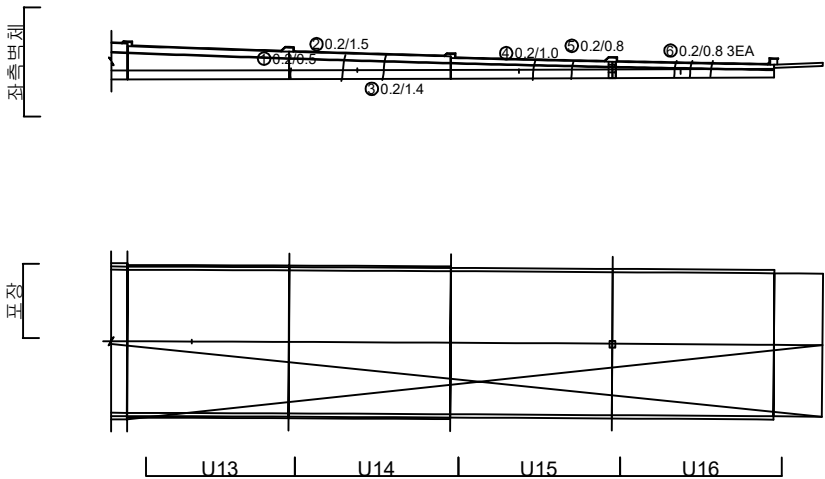

KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION






범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	부식, 슬래브		변위		변형률
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (성산)
도 면 번호	44

손상물량표



번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합(㎡)	
1	21하	측면	측면 균열(폭0.3mm)	0.3	3.5	-	3.50	㎡	1	3.50	
2	21하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.5	-	5.50	㎡	1	5.50	24'상 보수
3	21하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	㎡	1	6.00	24'상 보수
4	21하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
5	21하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
6	22상	벽체	누수	-	0.2	5.0	1.00	㎡	1	1.00	
7	22상	벽체	누수	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
8	22상	벽체	벽태	-	3.5	0.5	1.75	㎡	1	1.75	
9	22상	벽체	누수	-	6.0	0.2	1.20	㎡	2	2.40	
10	22상	천단부	천단부 박락	-	0.3	0.5	0.15	㎡	2	0.30	24'상 보수
11	23하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	㎡	1	4.00	24'상 보수
12	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	㎡	2	6.00	
13	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	
14	23하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
15	24상	측면	측면 누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	3	3.00	
16	24하	천단부	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	㎡	1	3.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

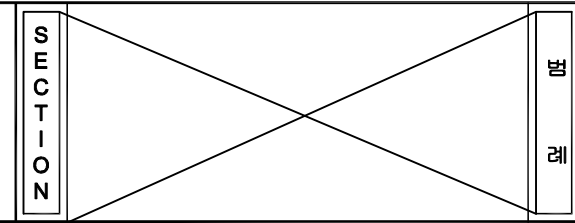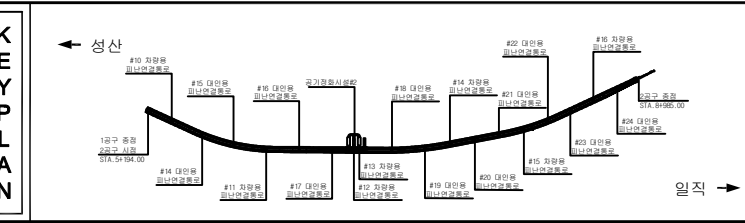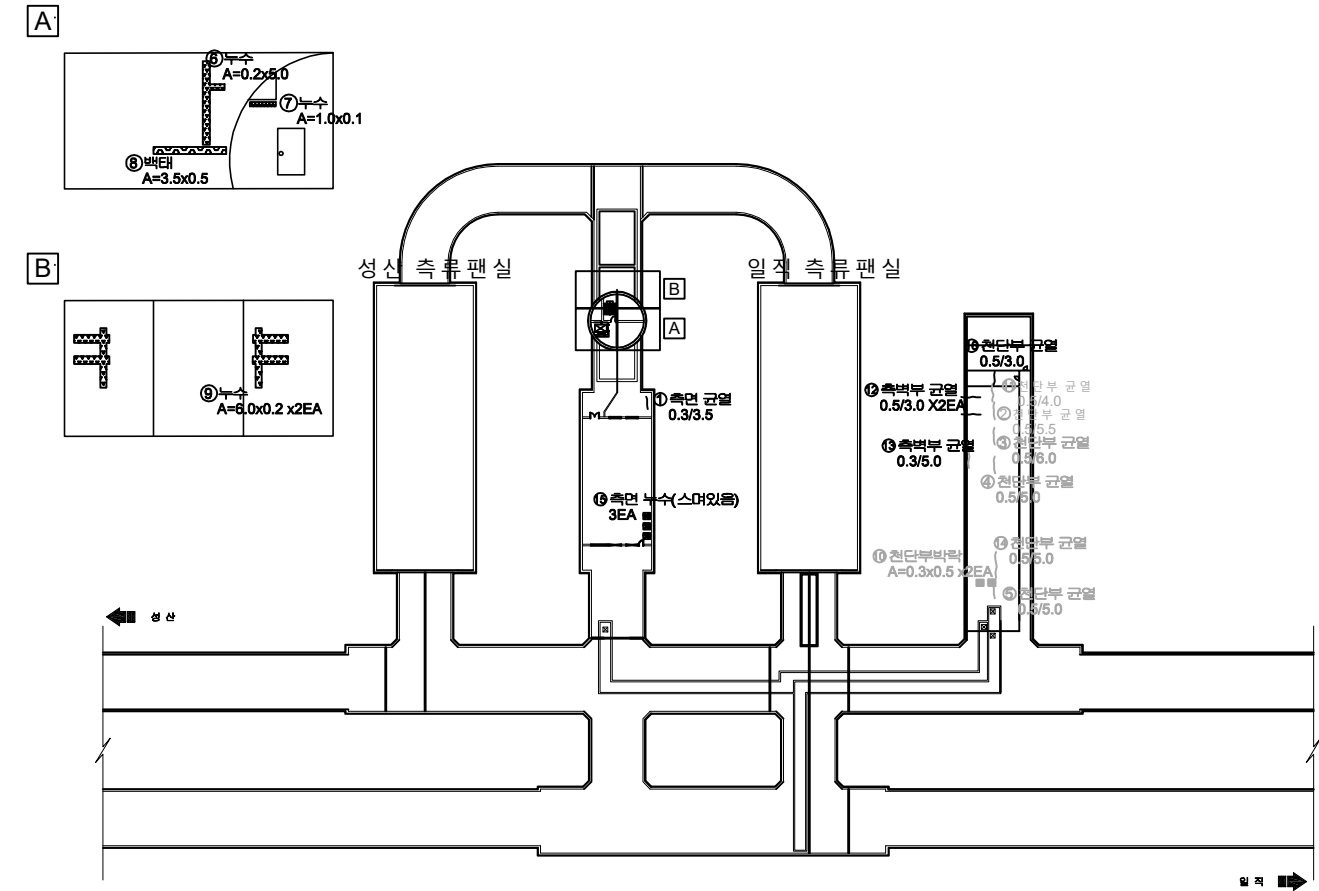


번호	구분	구분	구분	발주처
1	균열	망상균열	재료분리	서서울도시고속도로(주)
2	편지, 공동	바리, 파손	채수	용역명
3	누수, 습윤부	벽태	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
4	철근노출	침하	열화	도면명
5	부식	좌굴, 변형	기타	서부간선지하도로 공기정화시설#2 (성산)
				도면번호
				45

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	연결통로	벽태, 누수	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	
2	21하	연결통로	벽태, 누수	-	0.8	0.5	0.40	m ²	1	0.40	
3	21하	연결통로	벽태	-	0.2	0.3	0.06	m ²	15	0.90	24'상 보수
4	21하	연결통로	벽태	-	0.2	0.3	0.06	m ²	5	0.30	24'상 보수
5	21하	연결통로	벽태	-	0.2	0.3	0.06	m ²	5	0.30	24'상 보수
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

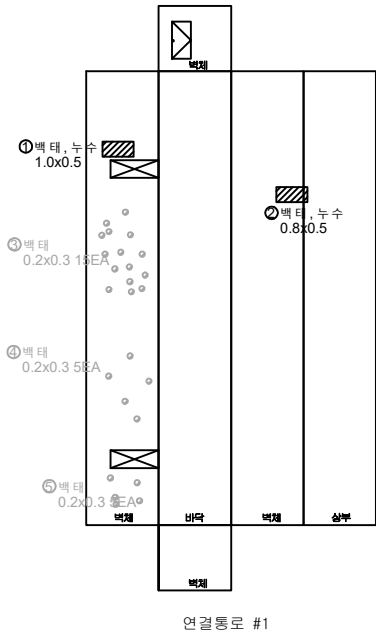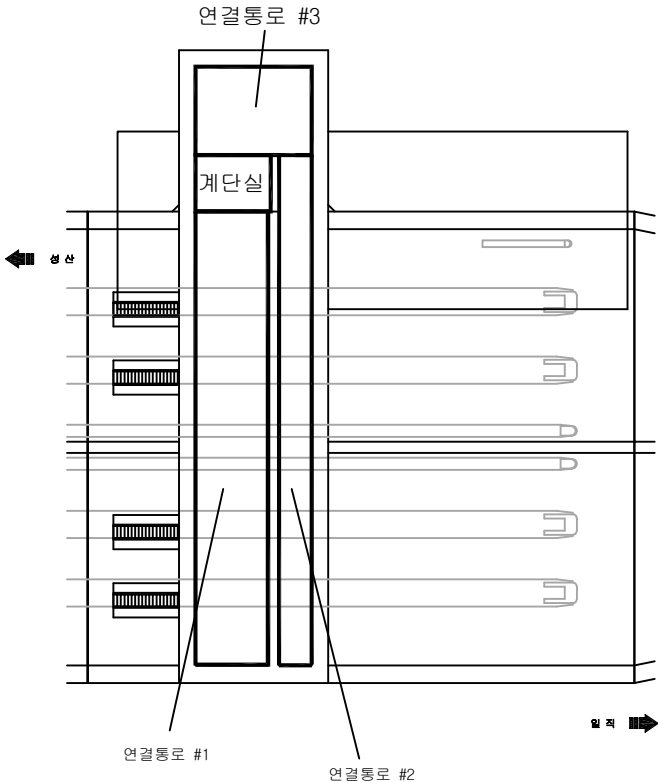

KEY PLAN

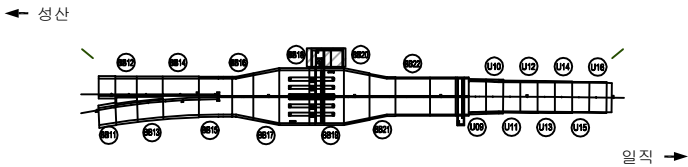

SECTION

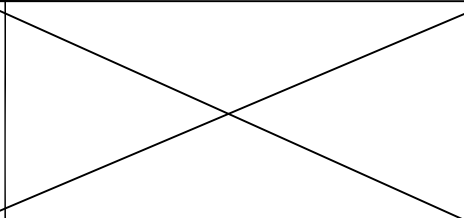



범례

	구 역		양상구역		재료분리
	편차, 공동		바라, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 영업소 1 (성산)
도 면 번호	46

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	연결통로	벽태	-	0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	24'상 보수
2	21하	연결통로	벽태, 누수	-	0.2	0.8	0.16	m ²	3	0.48	24'상 보수
3	21하	연결통로	벽태, 누수	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	24'상 보수
4	21하	연결통로	관 이음부 누수	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
5	21하	연결통로	벽태	-	0.2	0.4	0.08	m ²	4	0.32	
6	21하	연결통로	벽태	-	0.5	9.0	4.50	m ²	1	4.50	24'상 보수
7	21하	연결통로	벽태	-	0.8	0.8	0.64	m ²	2	1.28	24'상 보수
8	21하	연결통로	벽태, 누수	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

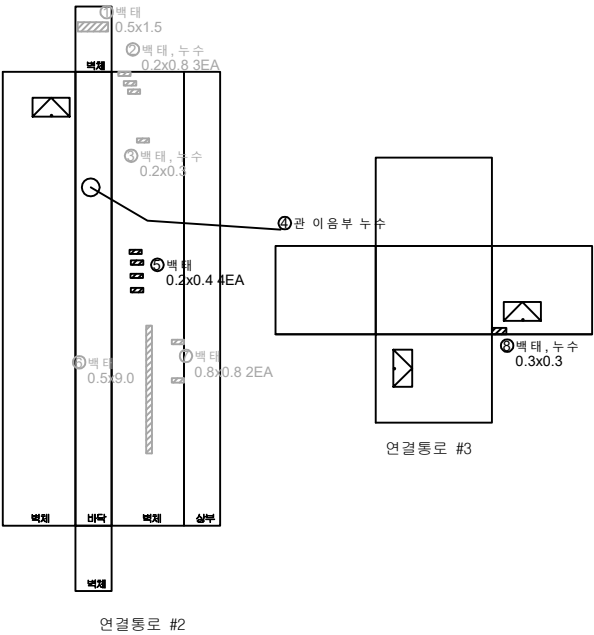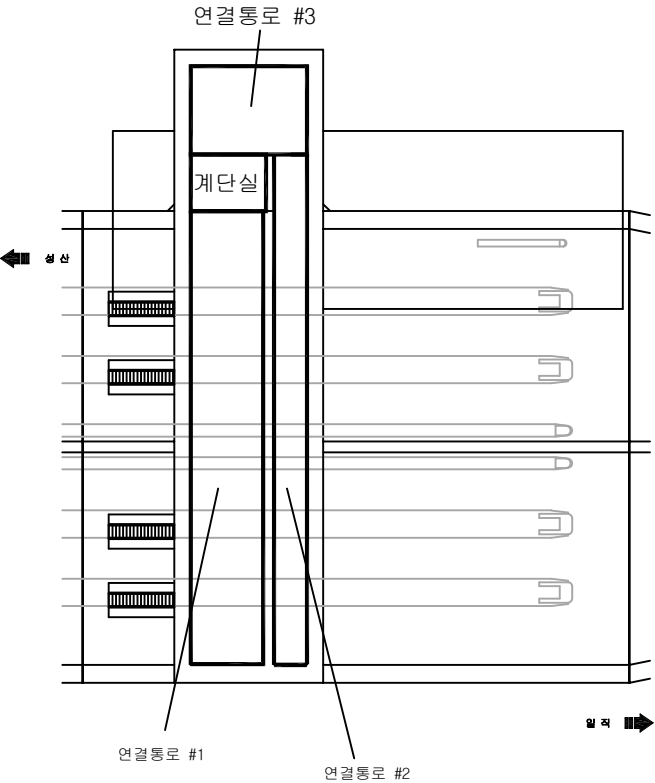

KEY PLAN

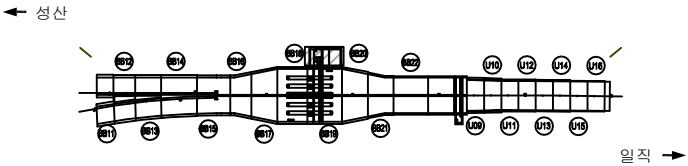

SECTION

범례

콘크리트	양상콘크리트	재료분리
균열, 파손	철근, 파손	누수
누수, 습윤부	콘크리트	철근
철근노출	콘크리트	철근
철근노출	철근	철근

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 영업소 2 (성산)
도 면 번호	47

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	벽체부	백태	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 성 산

일 직 →

①백 태
0.1X0.2

KEY
PLAN

← 성 산



일 직 →

SECTION

편
례

균열	양상균열	재료분리
찌임, 공동	박리, 파손	채수
부식, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설1 (성산)
도 면 번호	48

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	0.5	1.50	m ²	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 일직

성산 →

① 망상균열
3.0X0.5

KEY
PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

편
례

균열	망상균열	재료분리
찌임, 충돌	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	부식	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설2(성산)
도 면 번호	49

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	0.5	1.50	m ²	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

성 산

일 직

KEY
PLAN

← 성산



일 직 →

SECTION

면
레

균열	망상균열	재료분리
찌임, 충돌	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설3(성산)
도 면 번호	50

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	10.0	2.0	20.00	m ²	1	20.00	손상증거
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 성산



→ 입지

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박대		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정거, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설4(성산)
도 면 번호	51

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	10.0	2.0	20.00	m ²	1	20.00	손상증가
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 성산



→ 입지

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박대		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설5(성산)
도면번호	52

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천장부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	24하	벽체부	망상균열	-	20.0	4.0	80.00	m²	1	80.00	
3	24하	벽체부	망상균열	-	5.0	4.0	20.00	m²	1	20.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 일직

→ 성산


② 망상균열
20.0X4.0

③ 망상균열
5.0X4.0

① 0.3/10.0

KEY PLAN

← 성산



→ 일직

SECTION

면
레

	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설6(성산)
도면번호	53