


ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-1

손상물량표

천 안 방 향

← 천 안

서수원➡

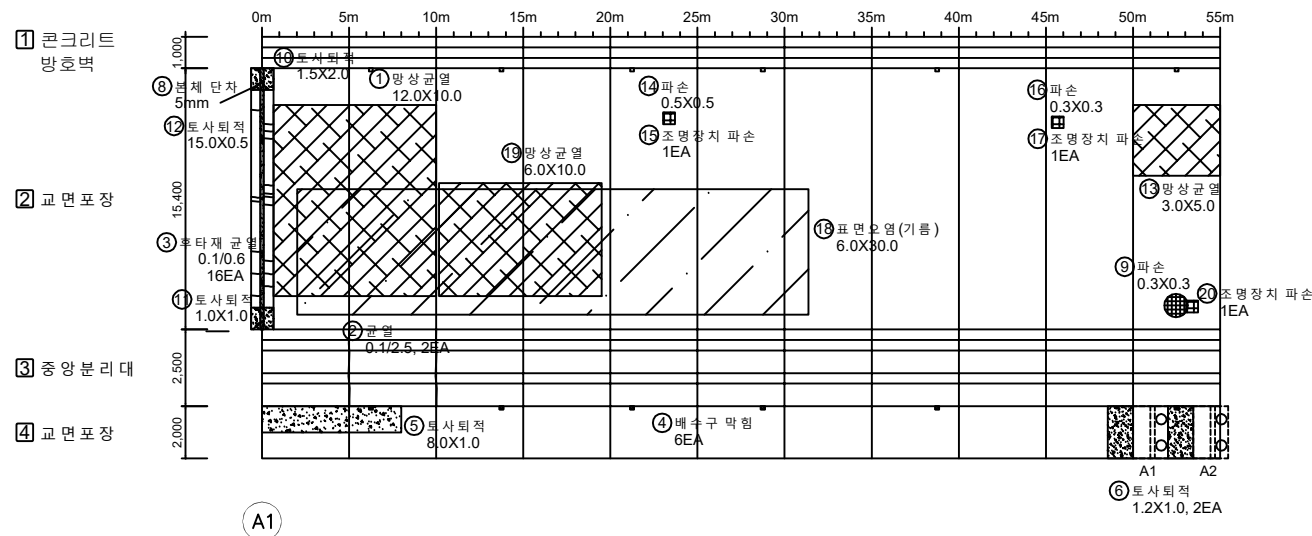

서수원

천안

3.197

1.400

A1

A2

Cb13

Cb1


Cb14

Cb2


⑦ 실링재 파손
4EA

정 착 구

KEY PLAN

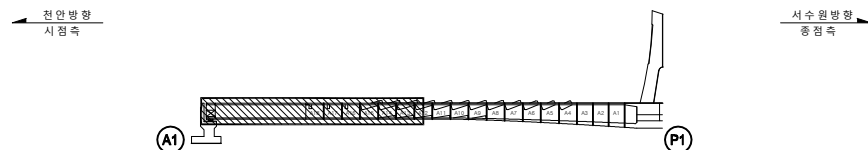

SECTION

[illegible]

별 레	EW-02	리 열		양상간열		월간노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료배치		목 터	구조물명	평택대교
		바리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사회색		기타		배수구막힘	도면번호	001



ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-2

손상물량표

천안방향

← 천안

서수원 →

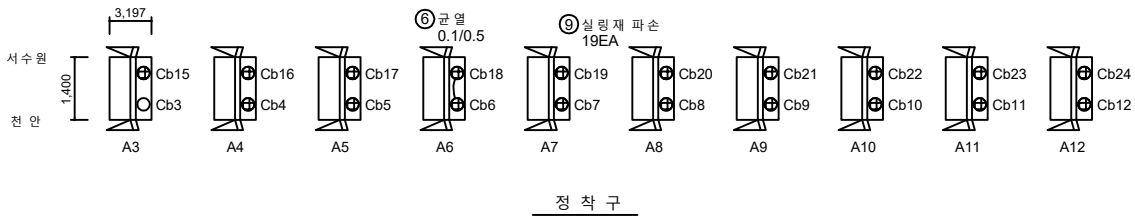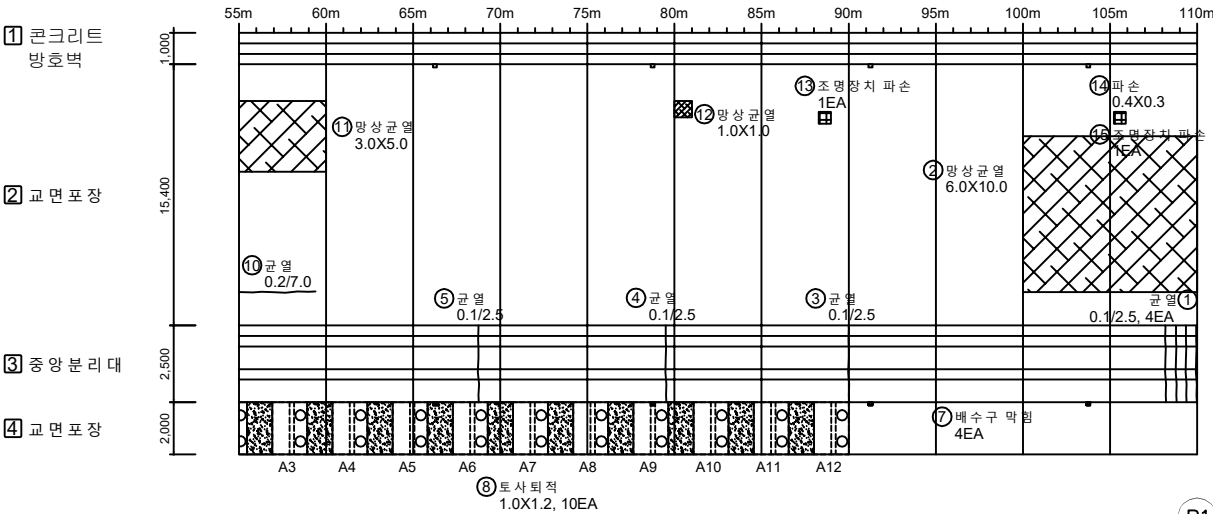

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	4	4.00	EA	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	10	12.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	19	19.00	EA	
10	교면포장	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12	교면포장	망상균열	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	파손	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준 형 식	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	002

ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-1


손상물량표

천안방향

← 천안

서수원 →

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m		
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²		
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	24'하 보수	
4	교면포장	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²		
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	24'하 보수	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m		
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA		
8	교면포장	토사 퇴적	-	1.2	10.0	1	12.00	m²		
9	교면포장	토사 퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²		
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA		
11	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA		
12	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²		
13	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²		
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규	
15	조명시설	가로등 볼트 체결 불량	-	-	-	4	4.00	EA	신규	
16	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규	
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규	
18	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규	
19	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규	
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

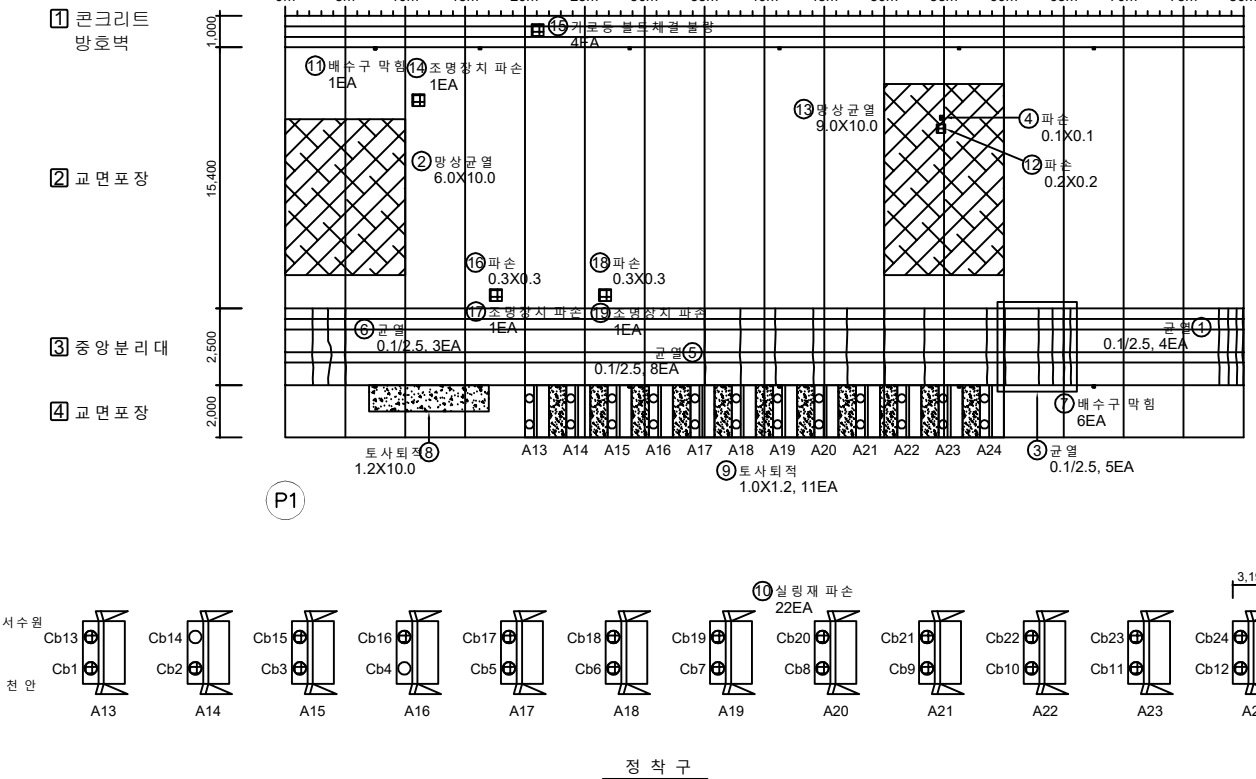

KEY PLAN

SECTION

중	CW/0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
하		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	003


ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도 -2

손상물량표

천안 방향

← 천안

서수원 →

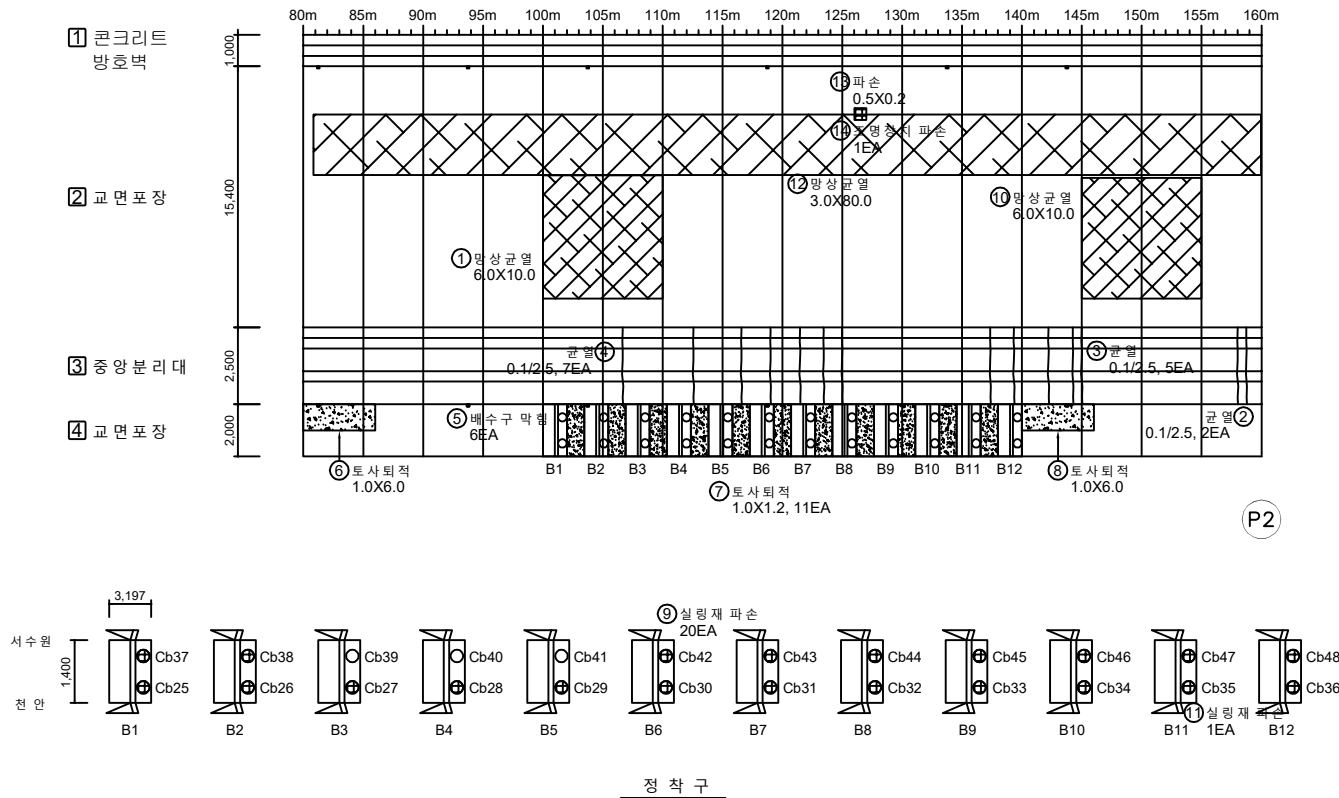

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	7	17.50	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
6	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
7	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	80.0	1	240.00	m²	신규
13	교면포장	파손	-	0.5	0.2	1	0.10	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 부식	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	004

ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-1


손상물량표

천안방향

← 천안

서수원 →

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
4	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
7	교면포장	토사퇴적	-	1.0	15.0	1	15.00	m²	
8	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
9	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	80.0	1	240.00	m²	신규
12	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19	중앙분리대	멀리네이트 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

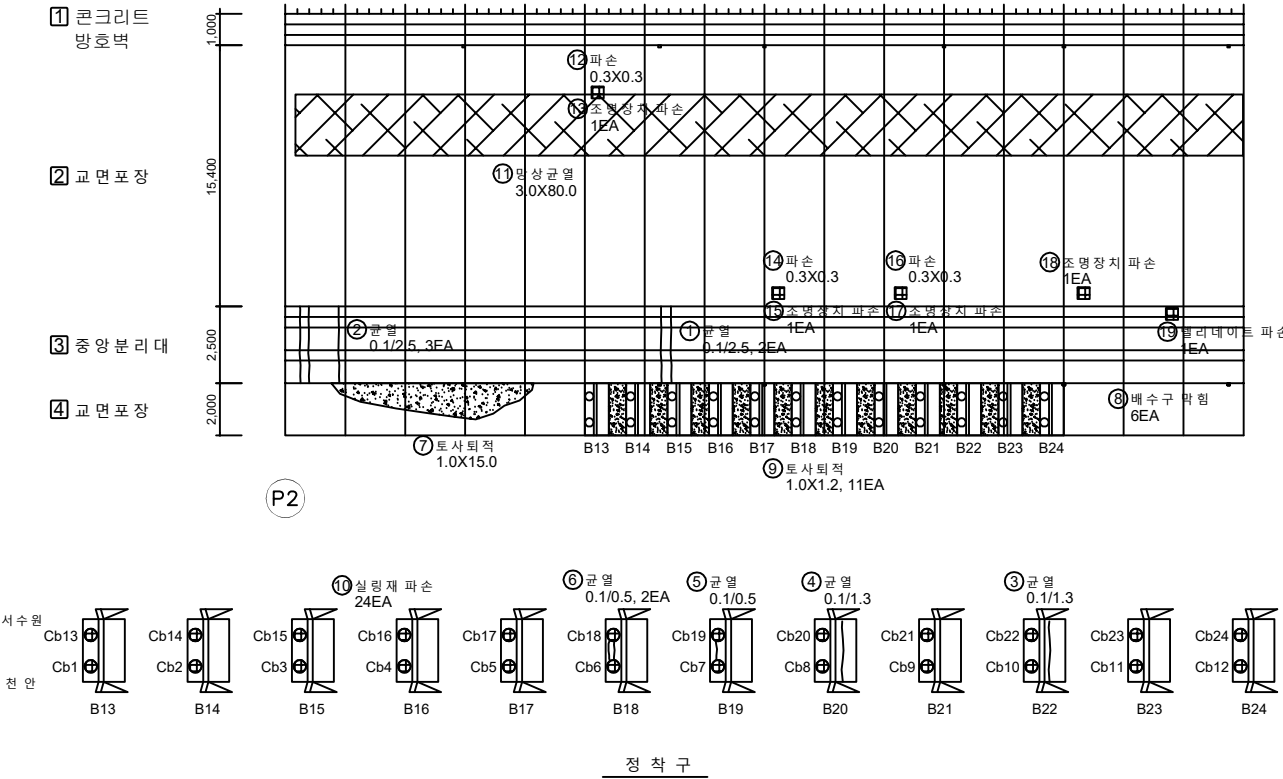

KEY PLAN

SECTION

주	 CW 0.2	 균열, 박락	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 배수	 구조물명	평택대교	
관	 바닥,바닥	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	005	


ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-2

손상물량표

천안 방향

← 천안



서수원 →

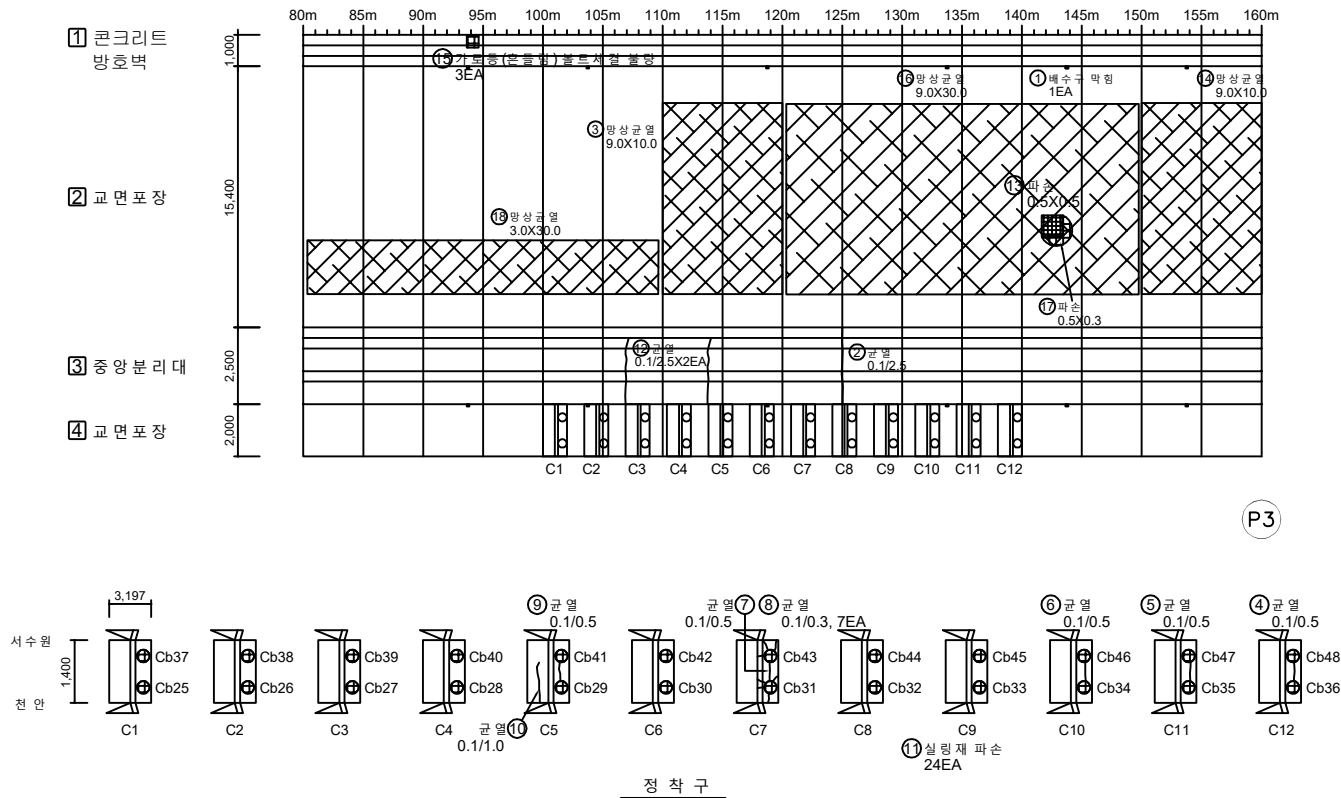

P3

KEY PLAN

SECTION

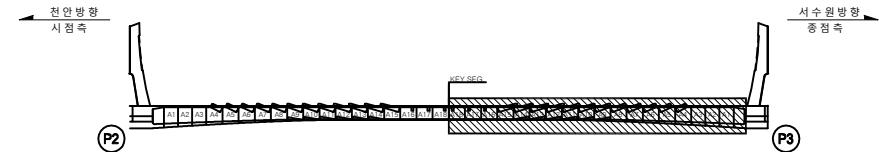

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
4	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	24'하 보수
14	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
15	조명시설	가로등(흔들림) 볼트 체결 불량	-	-	-	4	4.00	EA	신규
16	교면포장	망상균열	-	9.0	30.0	1	270.00	m²	신규
17	교면포장	파손	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	신규
18	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 준	CW/0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	006	

ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-1

손상물량표

천안 방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트 방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

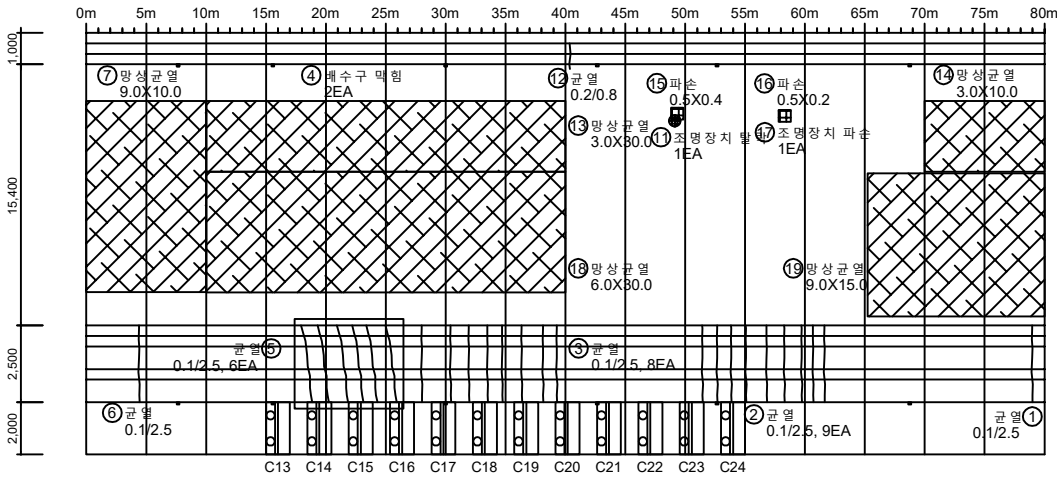



P3

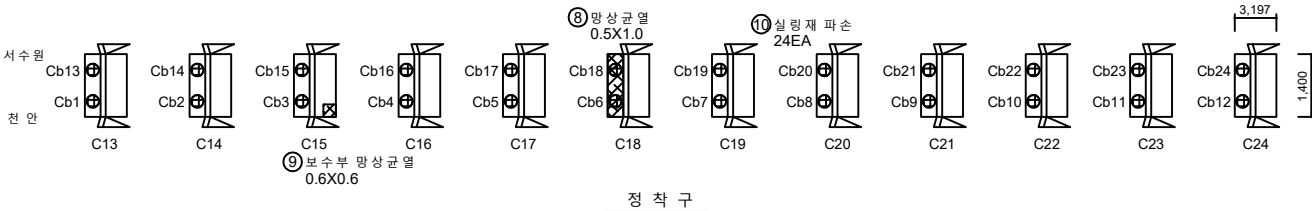

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	24'하 보수
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	24'하 보수
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	24'하 보수
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	정착구	망상균열	-	0.5	1.0	1	0.50	m²	정밀조사
9	정착구	보수부 망상균열	-	0.6	0.6	1	0.36	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
12	방호벽	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
13	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	
14	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
15	교면포장	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	신규
16	교면포장	파손	-	0.5	0.2	1	0.10	m²	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	신규
19	교면포장	망상균열	-	9.0	15.0	1	135.00	m²	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

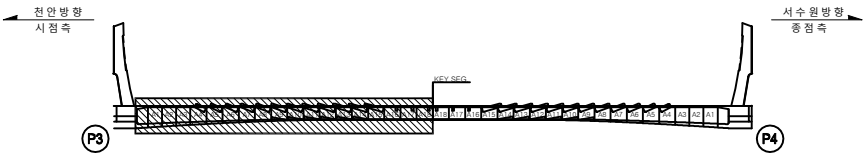

주 요 항 목	 균열	 철근노출	 콘크리트 박리	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 박락	 재료분리	 배대	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기 타	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	007

ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-2



손상물량표

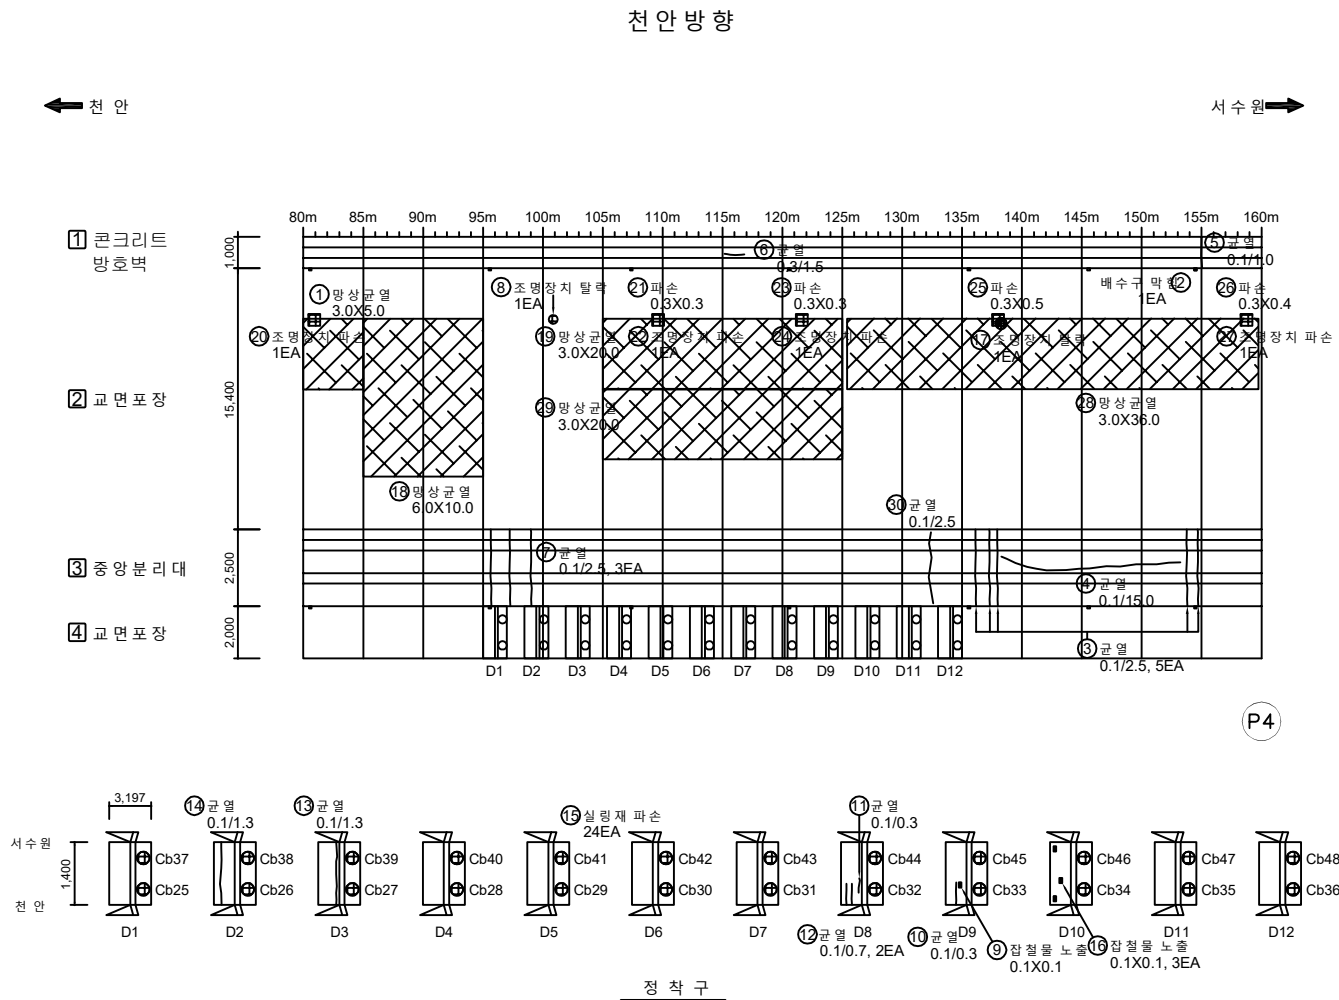

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	방호벽	균열	0.3	1.5	-	1	1.50	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
11	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	정착구	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
13	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
15	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
16	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	3	0.03	m²	
17	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
18	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
19	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
20	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
21	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
22	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
23	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
24	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
25	교면포장	파손	-	0.3	0.5	1	0.15	m²	신규
26	교면포장	파손	-	0.3	0.4	1	0.12	m²	신규
27	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
28	교면포장	망상균열	-	3.0	36.0	1	108.00	m²	신규
29	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	신규
30	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
31									
32									
33									
34									
35									




KEY PLAN

SECTION

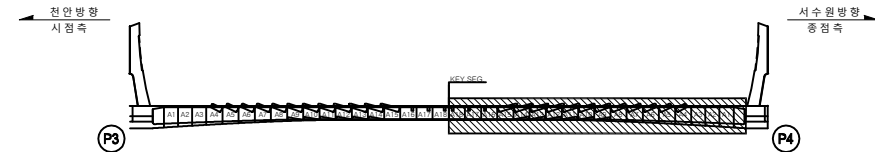

CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	배수, 배수	배수	구조물명	평택대교
바리, 박락	배수, 배수	배수, 배수	배수	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
토사회적	기타	배수구막힘	도면번호		008

손상물량표

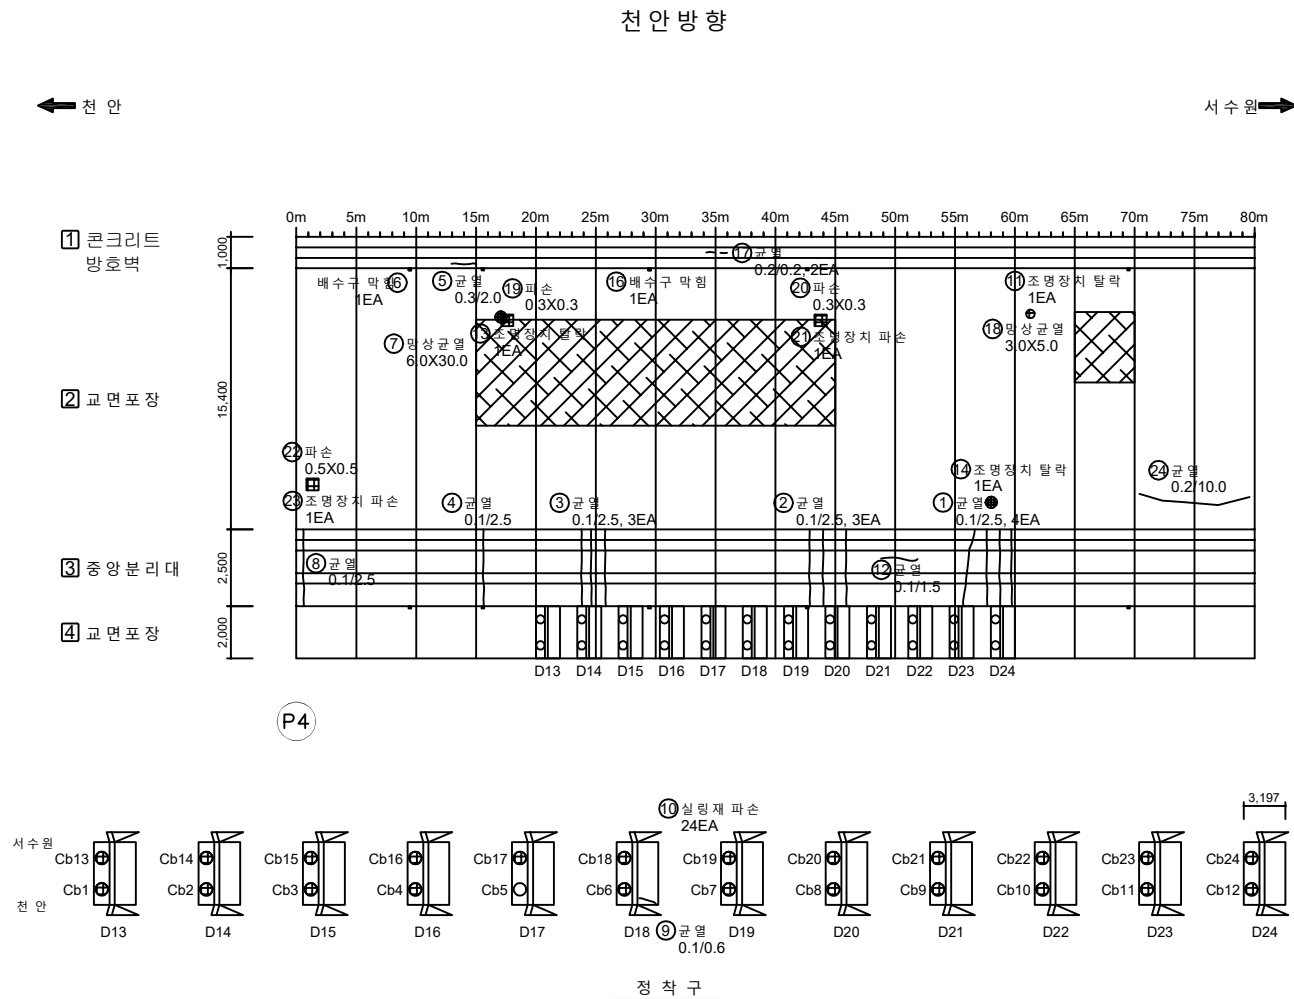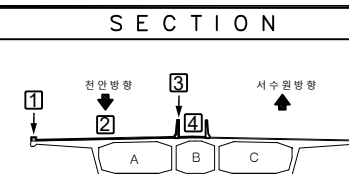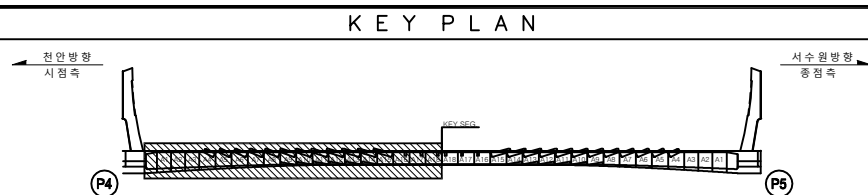[illegible]

지	 DW-0.2	 양산간돌	 계곡간돌	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 포산,말복	 재로장본리	 포도터	구조물명	평택대교
면	 박리,막복	 누수,제수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 표수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사회색	 기타	 배수구마감	도면번호	009


ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-2

손상물량표

천안방향

← 천안

서수원 →

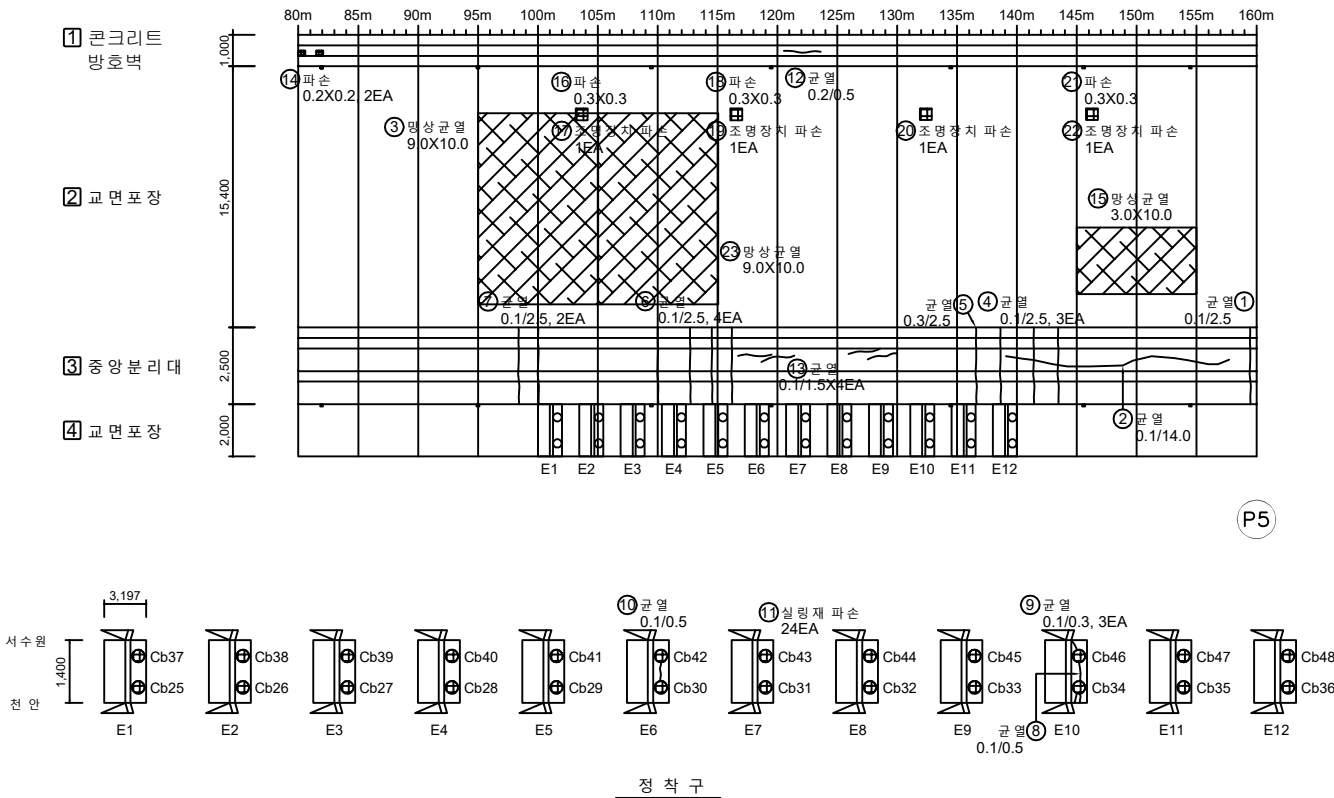

P5

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	14.0	-	1	14.00	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.3	2.5	-	1	2.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	방호벽	균열	0.2	0.5	-	1	0.5	m	
13	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	4	6.00	m	
14	방호벽	파손	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
15	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
16	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
19	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
20	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
21	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
22	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
23	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	신규
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준	 균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사회적	 기타	배수구막힘	도면번호

ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-1

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트 방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

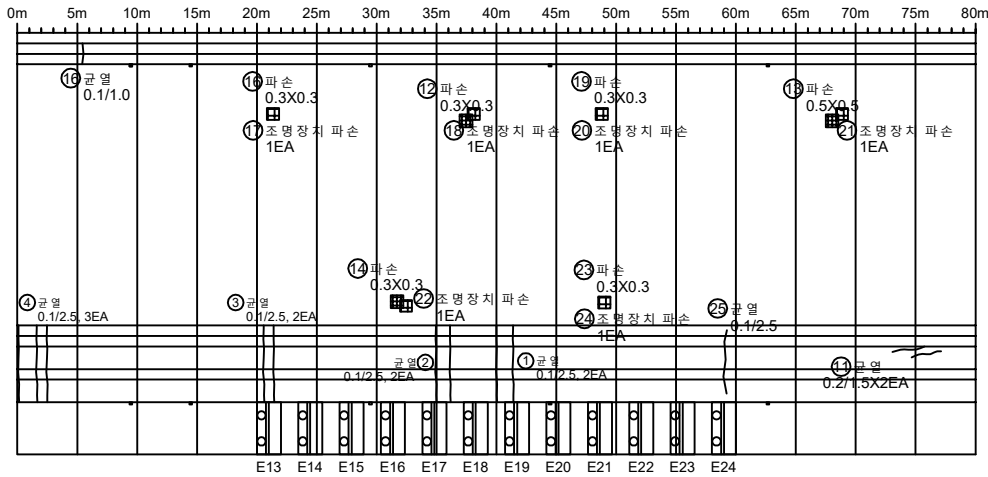

P5


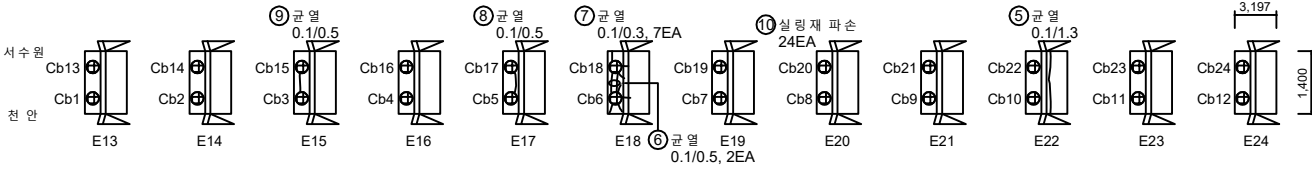


정착구

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	정착구	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
7	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	중앙분리대	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
12	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
14	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
15	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
20	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
21	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
22	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
23	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
24	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
25	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

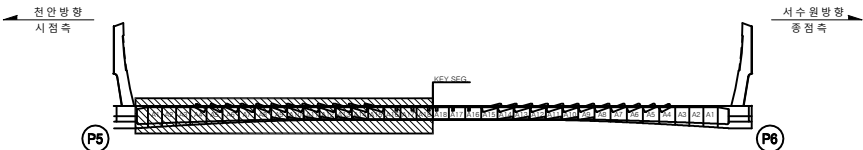

부속	 CW 0.2	 균열	 방상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		파손, 탈락		재료분리	 백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
참고		토사침하		기타	 배수구막힘	도면번호	011

ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-2

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

1 콘크리트
방호벽


2 교면포장

3 중앙분리대

4 교면포장

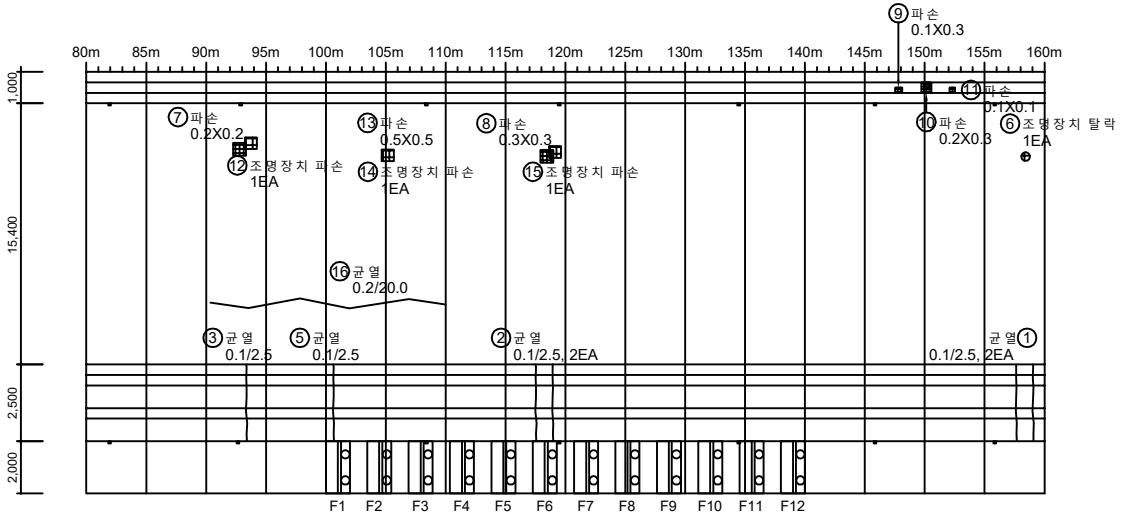

P6

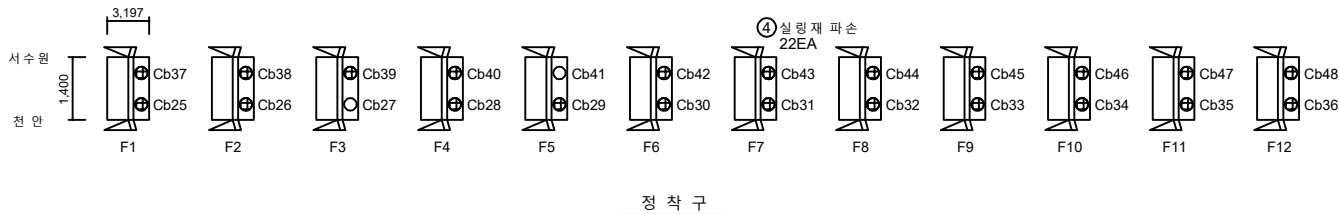

정착구

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
9	방호벽	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	
10	방호벽	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	
11	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	교면포장	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

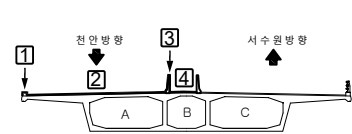
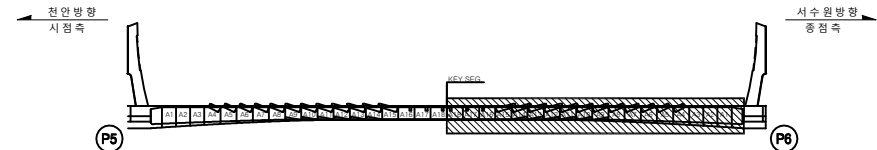


표		균열		방상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		배대	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
기		토사침하		기타		배수구막힘	도면번호	012

ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-1



손상물량표

천안방향

← 천안

서수원 →

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	방호벽	균열	0.1	11.0	-	1	11.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8	정착구	실형재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
13	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	정착구	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
15	교면포장	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	신규
16	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

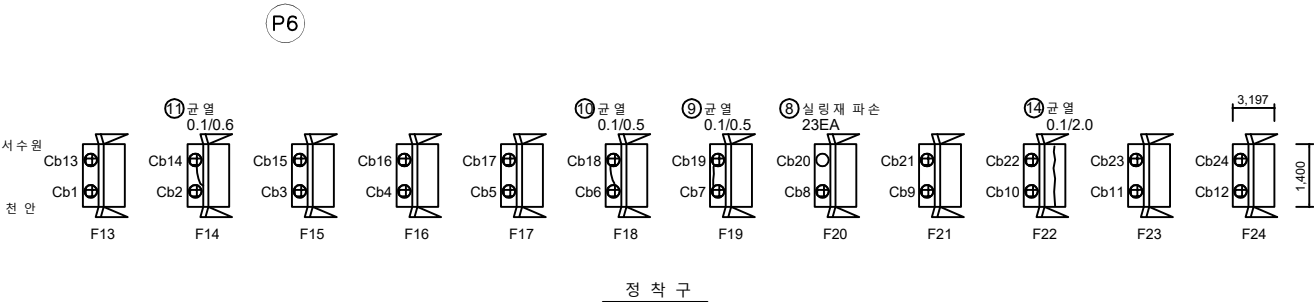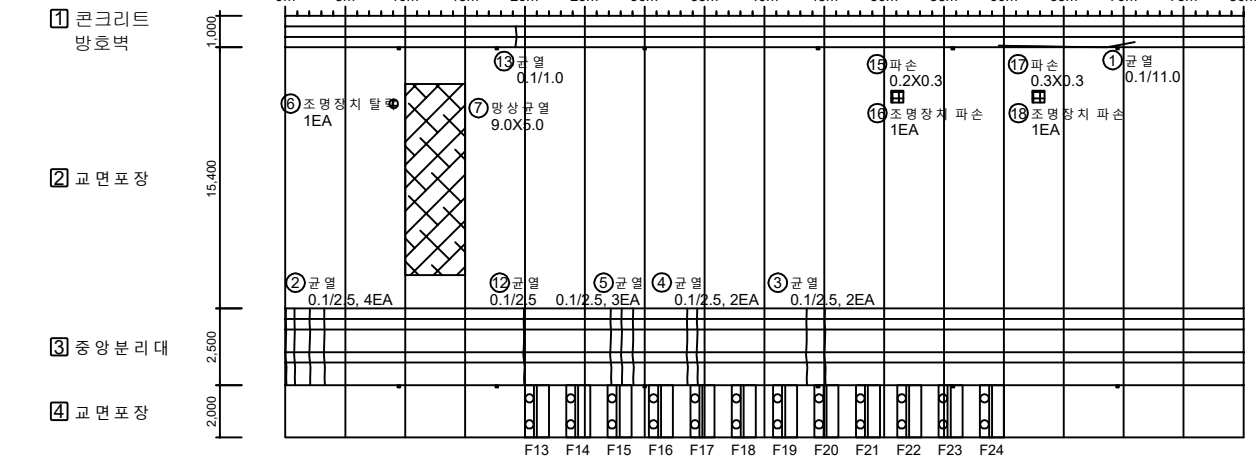

KEY PLAN

SECTION

중	CW/0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
하	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	013	

ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-2

손상물량표


천안방향

← 천안

서수원 →

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
3	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	방호벽	파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8	정착구	실링재 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
10	교면포장	파손	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	신규
11	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	파손	-	2.0	2.0	1	4.00	m²	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	신규
14	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

P7

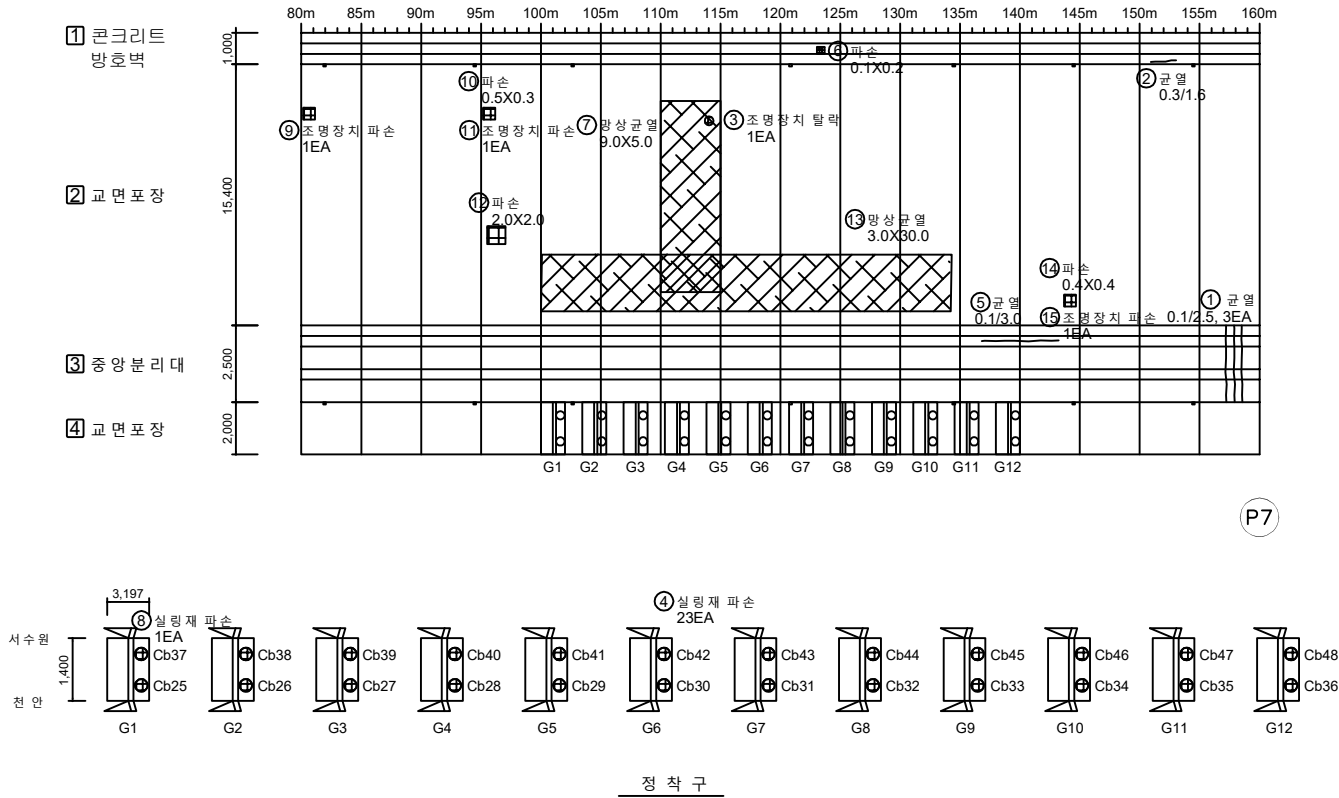

KEY PLAN

SECTION

범례		균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,침수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
		토사침하		기타		배수구막힘	도면번호	014

ID : 교면포장 (S8) 외관조사망도

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

1 콘크리트
방호벽

2 교면포장

3 중앙분리대

4 교면포장

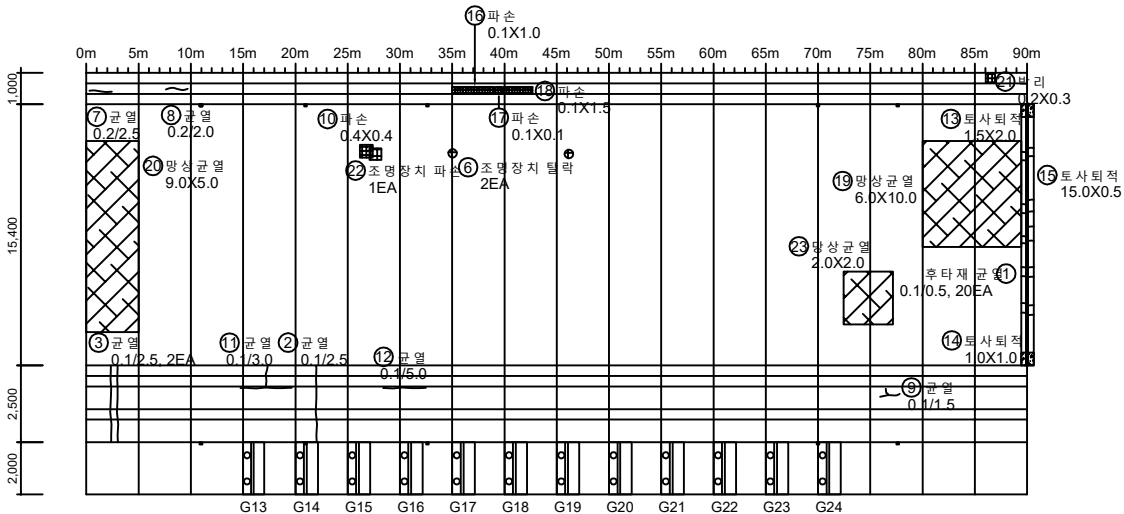

P7

P8

서수원

천안

Cb13

Cb14

Cb15

Cb16

Cb17

Cb18

Cb19

Cb20

Cb21

Cb22

Cb23

Cb24

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24


정착구

KEY PLAN

SECTION

천안방향
시정측

서수원방향
중정측

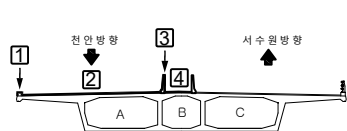

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	20	10.00	m		
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m		
4	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
5	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA		
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	2	2.00	EA		
7	방호벽	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m		
8	방호벽	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m		
9	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m		
10	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²		
11	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m		
12	중앙분리대	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m		
13	신축이음	토사 퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²		
14	신축이음	토사 퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²		
15	신축이음	토사 퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²		
16	방호벽	파손	-	0.1	1.0	1	0.10	m²		
17	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²		
18	방호벽	파손	-	0.1	1.5	1	0.15	m²		
19	교면포장	망상 균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²		
20	교면포장	망상 균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²		
21	방호벽	박리	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	신규	
22	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규	
23	교면포장	망상 균열	-	2.0	2.0	1	4.00	m²	신규	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

표 본	 균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 박락	 재료분리	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호

ID : 교면포장 (S9) 외관조사망도

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

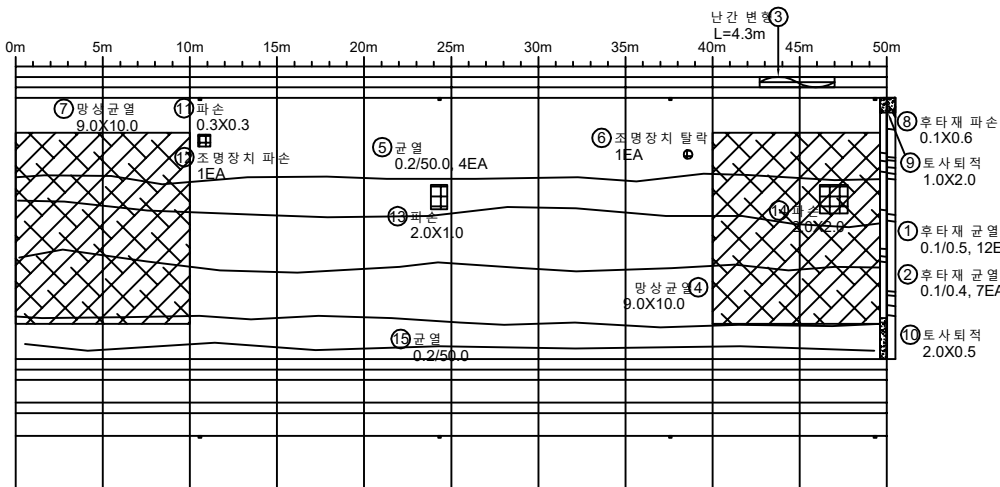

P8

A2


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	12	6.00	m	
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4	-	7	2.80	m	
3	방호벽	난간 변형	-	4.3	-	1	4.30	m	
4	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
5	교면포장	균열	0.2	50.0	-	4	200.00	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
9	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	
10	신축이음	토사퇴적	-	2.0	0.5	1	1.00	m²	
11	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	파손	-	2.0	1.0	1	2.00	m²	신규
14	교면포장	파손	-	2.0	2.0	1	4.00	m²	신규
15	교면포장	균열	0.2	50.0	-	1	50.00	m	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

① 콘크리트 방호벽	② 교면포장	③ 중앙분리대	④ 교면포장	⑤ 균열 0.2/50.0 4EA	⑥ 조명장치 탈락 1EA	⑦ 망상균열 9.0X10.0	⑧ 후타재 파손 0.1X0.6	⑨ 토사퇴적 1.0X2.0	⑩ 후타재 균열 0.1/0.5, 12EA	⑪ 후타재 균열 0.1/0.4, 7EA	⑫ 토사퇴적 2.0X0.5
⑬ 파손 2.0X1.0	⑭ 망상균열 9.0X10.0	⑮ 균열 0.2/50.0	⑯ 토사퇴적 2.0X0.5	⑰ 균열 0.2/50.0	⑱ 토사퇴적 2.0X0.5	⑲ 토사퇴적 2.0X0.5	⑳ 토사퇴적 2.0X0.5	㉑ 토사퇴적 2.0X0.5	㉒ 토사퇴적 2.0X0.5	㉓ 토사퇴적 2.0X0.5	㉔ 토사퇴적 2.0X0.5

천안방향
시정착

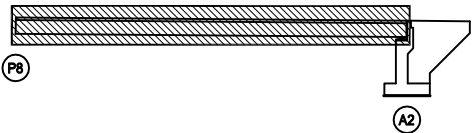


서수원방향
중정착

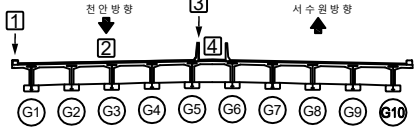


반
례

① 콘크리트 방호벽	② 교면포장	③ 중앙분리대	④ 교면포장	⑤ 균열 0.2/50.0 4EA	⑥ 조명장치 탈락 1EA	⑦ 망상균열 9.0X10.0	⑧ 후타재 파손 0.1X0.6	⑨ 토사퇴적 1.0X2.0	⑩ 후타재 균열 0.1/0.5, 12EA	⑪ 후타재 균열 0.1/0.4, 7EA	⑫ 토사퇴적 2.0X0.5
⑬ 파손 2.0X1.0	⑭ 망상균열 9.0X10.0	⑮ 균열 0.2/50.0	⑯ 토사퇴적 2.0X0.5	⑰ 균열 0.2/50.0	⑱ 토사퇴적 2.0X0.5	⑲ 토사퇴적 2.0X0.5	⑳ 토사퇴적 2.0X0.5	㉑ 토사퇴적 2.0X0.5	㉒ 토사퇴적 2.0X0.5	㉓ 토사퇴적 2.0X0.5	㉔ 토사퇴적 2.0X0.5

천안방향
시정착

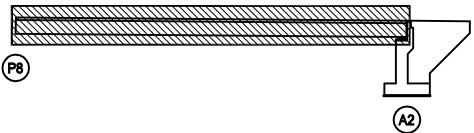

서수원방향
중정착

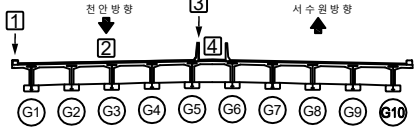

반
례

① 콘크리트 방호벽	② 교면포장	③ 중앙분리대	④ 교면포장	⑤ 균열 0.2/50.0 4EA	⑥ 조명장치 탈락 1EA	⑦ 망상균열 9.0X10.0	⑧ 후타재 파손 0.1X0.6	⑨ 토사퇴적 1.0X2.0	⑩ 후타재 균열 0.1/0.5, 12EA	⑪ 후타재 균열 0.1/0.4, 7EA	⑫ 토사퇴적 2.0X0.5
⑬ 파손 2.0X1.0	⑭ 망상균열 9.0X10.0	⑮ 균열 0.2/50.0	⑯ 토사퇴적 2.0X0.5	⑰ 균열 0.2/50.0	⑱ 토사퇴적 2.0X0.5	⑲ 토사퇴적 2.0X0.5	⑳ 토사퇴적 2.0X0.5	㉑ 토사퇴적 2.0X0.5	㉒ 토사퇴적 2.0X0.5	㉓ 토사퇴적 2.0X0.5	㉔ 토사퇴적 2.0X0.5


ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

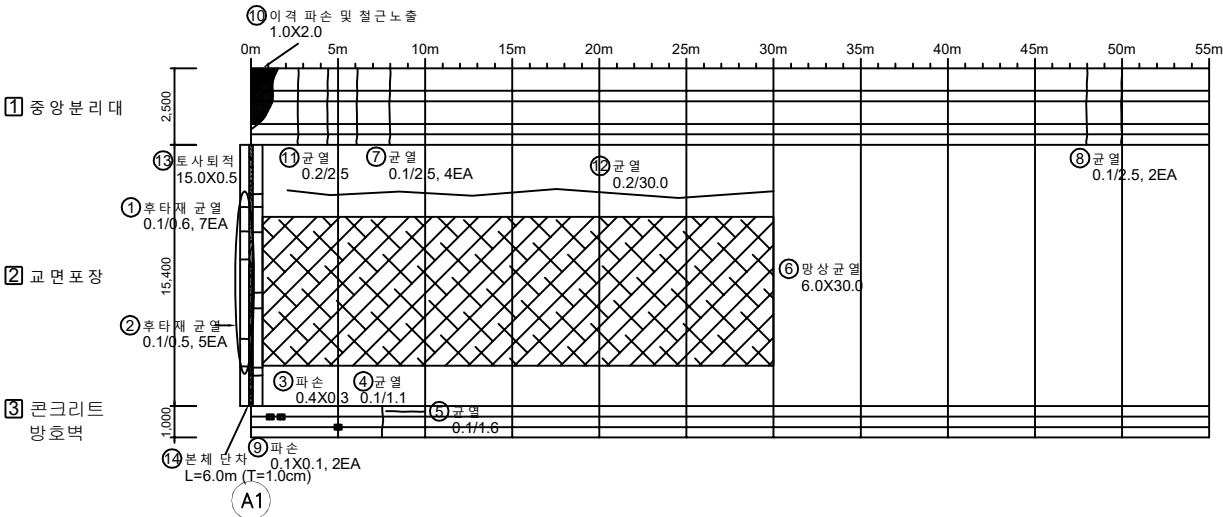

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.6	-	7	4.20	m	
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	5	2.50	m	
3	방호벽	파손	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
4	방호벽	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
10	중앙분리대	이격 파손 및 철근노출	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	24' 하 보수
11	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
12	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	
13	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	
14	신축이음	본체 단차	-	6.0	-	1	6.00	m	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	017

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

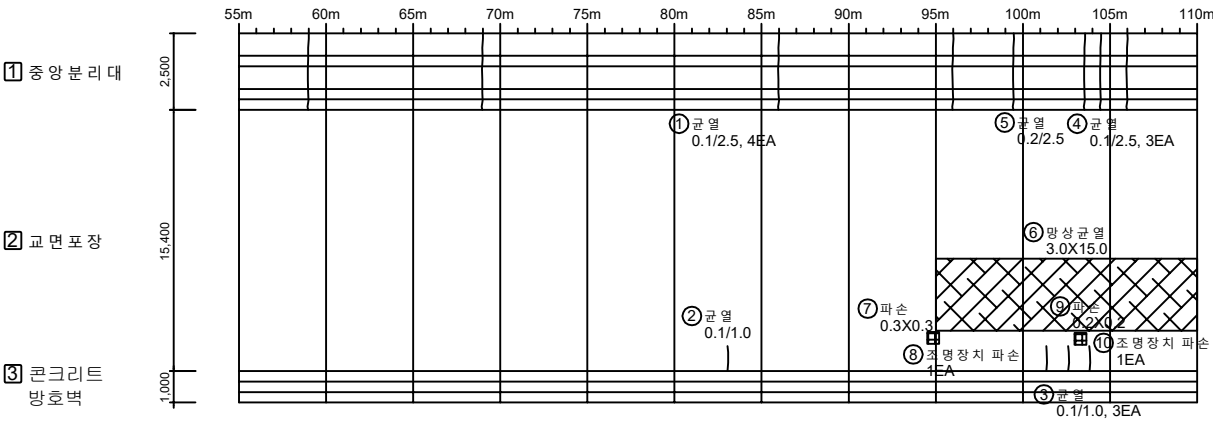

P1

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	
7	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
8	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
10	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	018


ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원 →

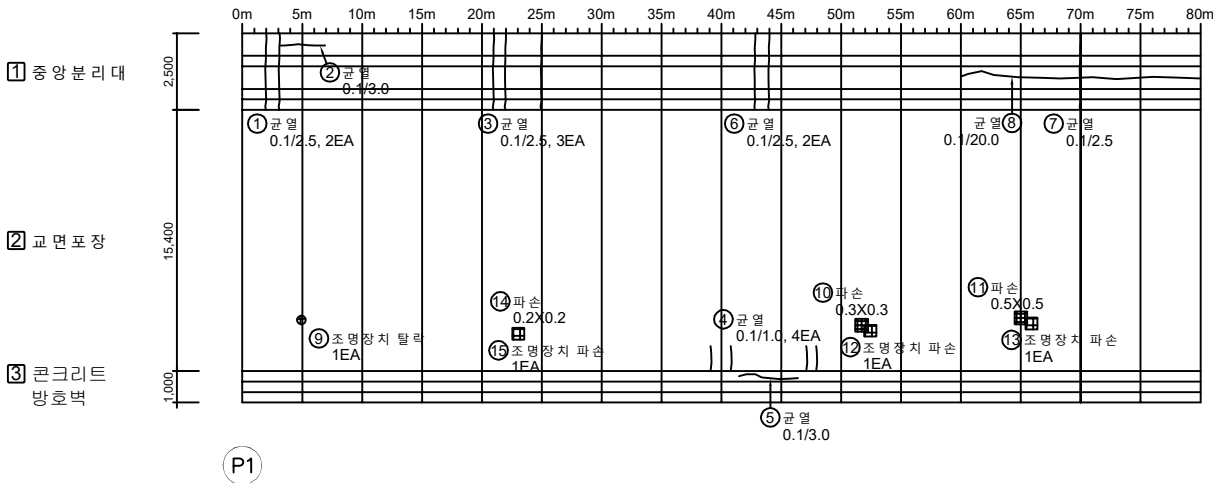

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	교면포장	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
11	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

상향교면	방상교면	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	019


ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도 -2

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원 →

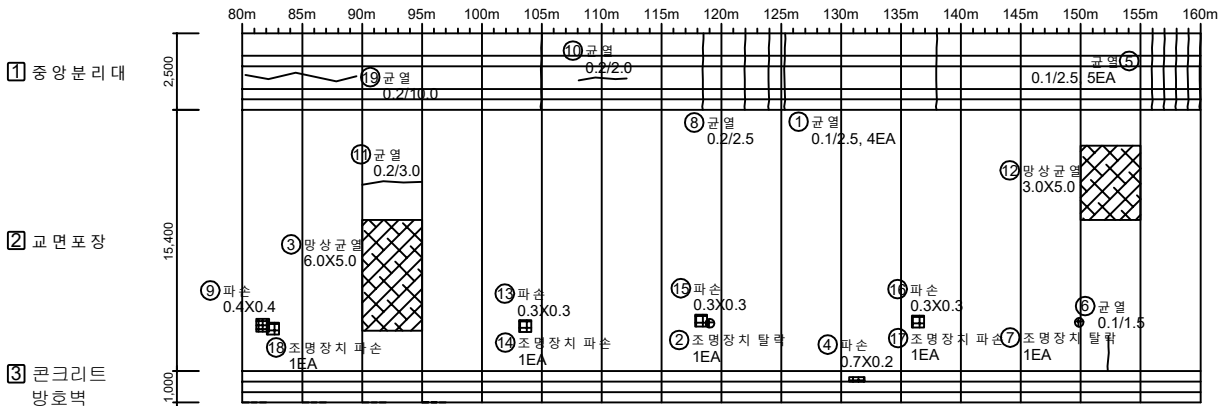

P2

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	6.0	5.0	1	30.00	m²	
4	방호벽	파손	-	0.7	0.2	1	0.14	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	24'하 보수
6	교면포장	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
10	중앙분리대	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
11	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	
12	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
13	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
16	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19	중앙분리대	균열	0.2	10.0	-	1	10.00	m	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 면 대 리	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사회착	 기타	 배수구막힘	도면번호	020


ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

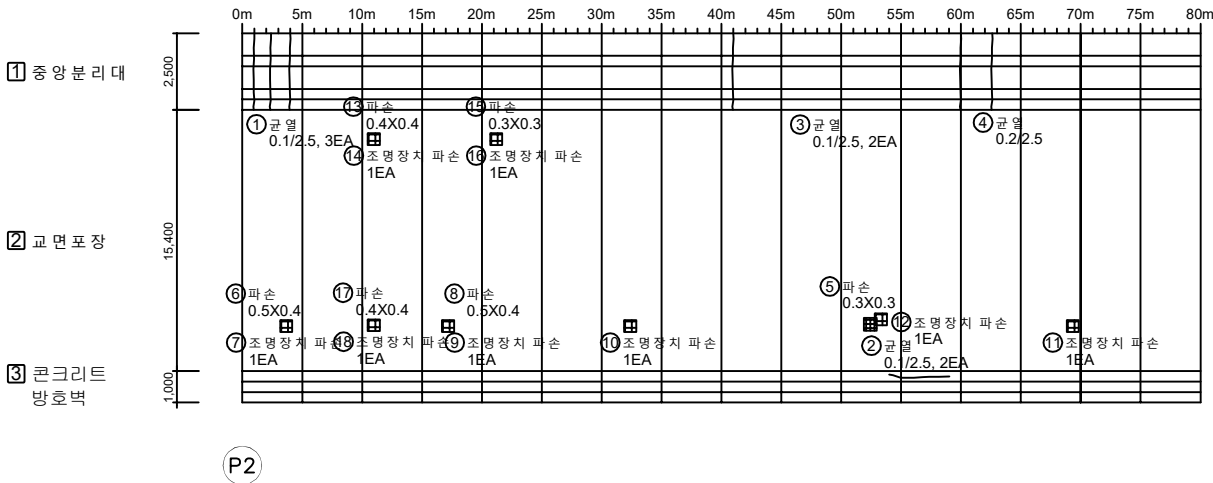

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	24'여 보수
2	방호벽	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
6	교면포장	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	신규
7	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
8	교면포장	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	신규
9	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
10	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
11	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
16	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	토사회색	기타	배수구막힘	도면번호	021

손상물량표

서수원방향

← 전 안

서수원→

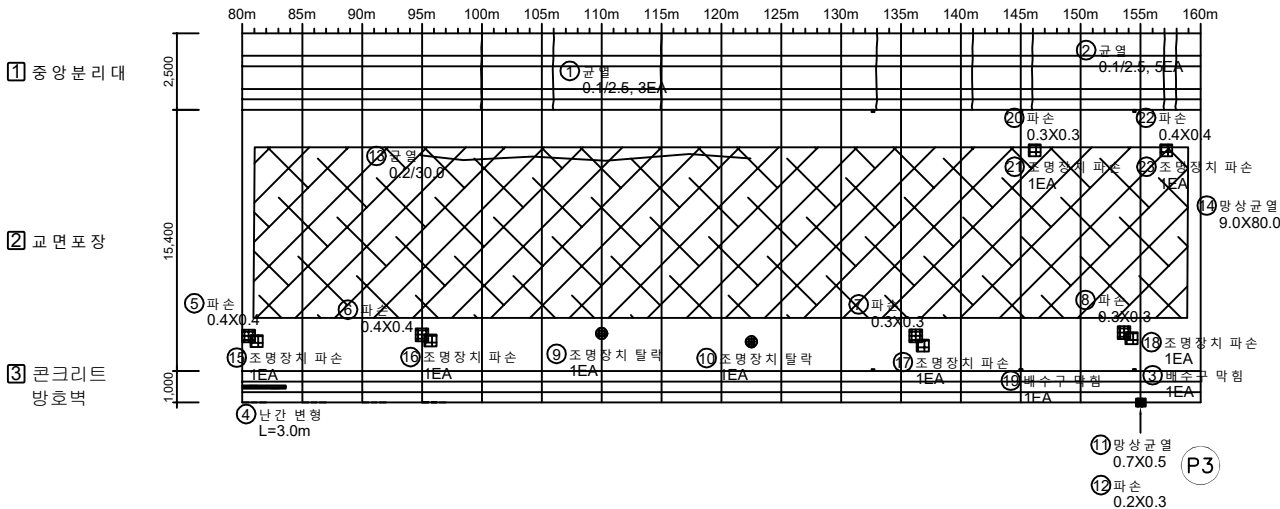

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
3	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
4	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
5	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
6	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
7	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
8	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
11	방호벽	망상균열	-	0.7	0.5	1	0.35	m²	
12	방호벽	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	
13	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	
14	교면포장	망상균열	-	9.0	80.0	1	720.00	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
20	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
21	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
22	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
23	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

범례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	배수	배수, 채수	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자		2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자		(주)영성엔지니어링
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호		022


ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

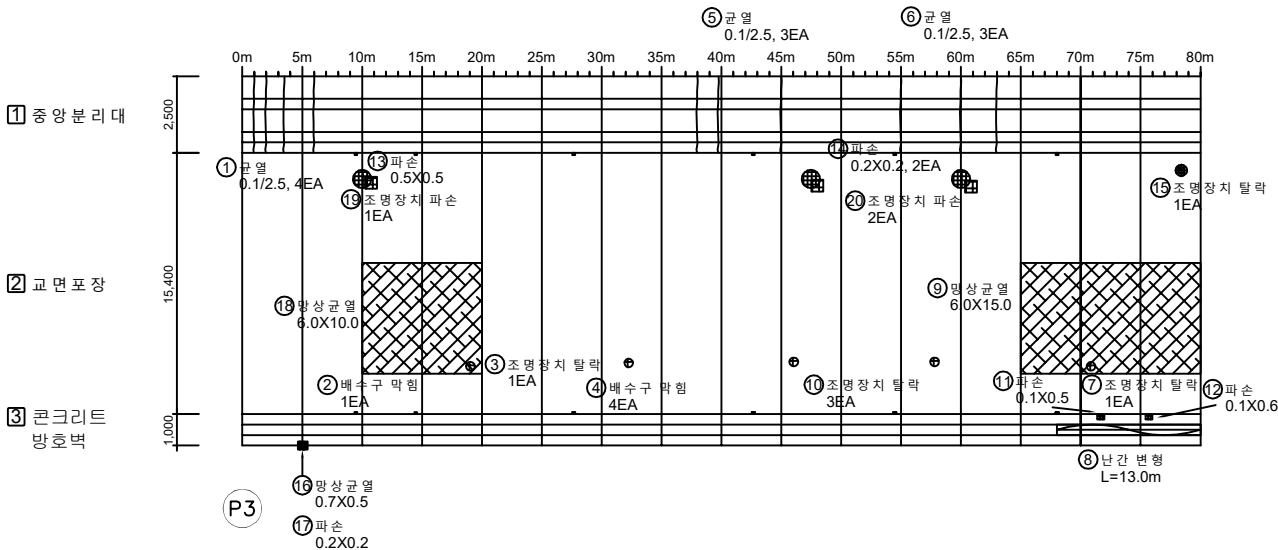

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	4	4.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
8	방호벽	난간 변형	-	13.0	-	1	13.00	m	
9	교면포장	망상균열	-	6.0	15.0	1	90.00	m²	
10	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	3	3.00	EA	
11	방호벽	파손	-	0.1	0.5	1	0.05	m²	
12	방호벽	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
14	교면포장	파손	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
15	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
16	방호벽	망상균열	-	0.7	0.5	1	0.35	m²	
17	방호벽	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
18	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
19	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
20	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	2	2.00	EA	신규
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 배터	구조물명	평택대교
⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2024.11
⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	023


ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-2

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

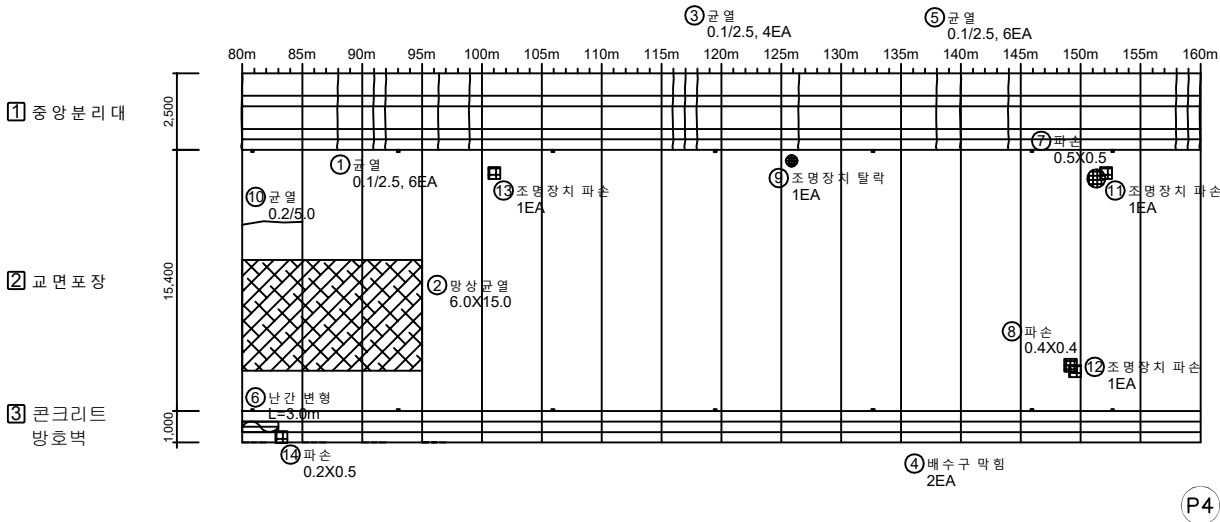

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	15.0	1	90.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
8	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	균열	0.2	5.0	-	1	5.00	m	
11	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	방호벽	파손	-	0.2	0.5	1	0.10	m²	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

제 목	 간	 당상근로	 출근시간	용역명		2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전진점정확도 평택대교
	 피손,파괴	 차량손상	 작업	구조물명		
	 파괴,파괴	 누수,침수	 작업,변형	조사일자		
	 표면오염	 보수,부	 부식	책임자		
내 용	 토사취득	 기타	 보수구함	도면번호		(주)명성엔지니어링 024


ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

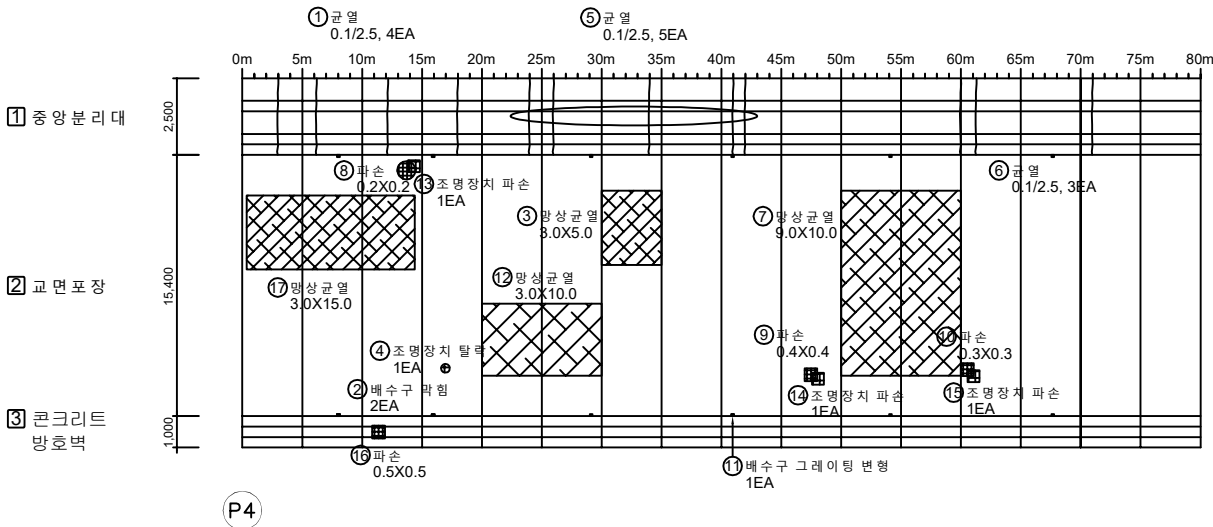

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
9	교면포장	파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
10	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
11	배수시설	배수구 그레이팅 변형	-	-	-	1	1.00	EA	
12	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	방호벽	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
17	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	신규
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


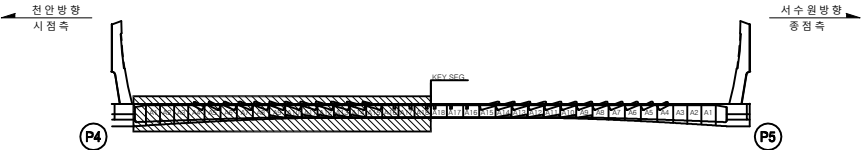


표 준	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	025	


ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-2

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

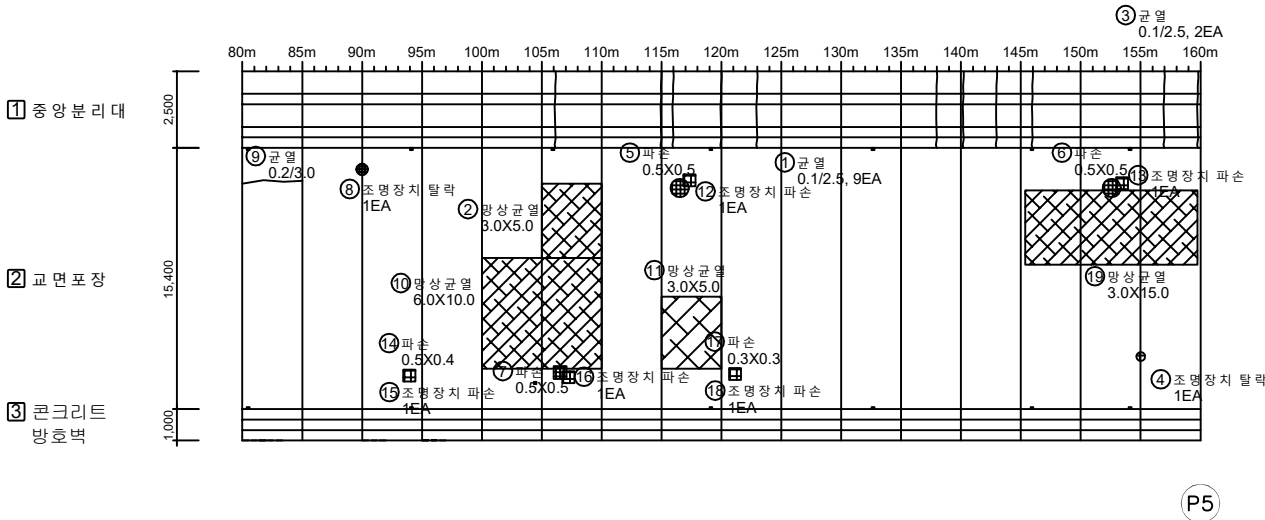

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
6	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	신규
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구악화	도면번호	026


ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

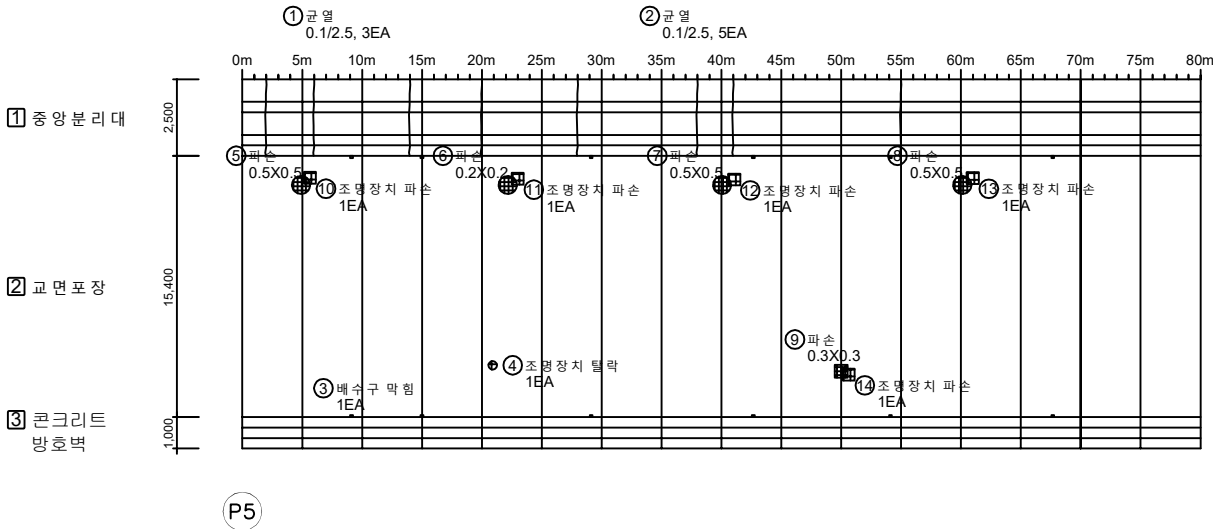

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
3	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
6	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
8	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
9	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
10	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
11	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 면 조 치	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손, 박락	 재료분리	 구조물명		평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수, 부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
기 타	 토사하역	 기 타	 배수구막힘	도면번호	027


ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-2

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

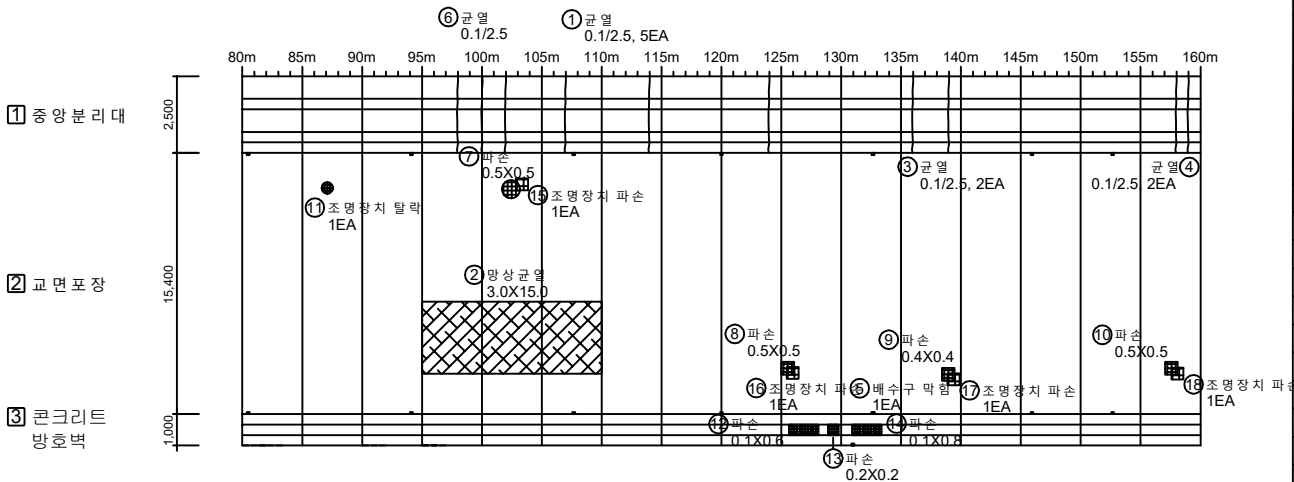

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
8	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	
10	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
12	방호벽	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
13	방호벽	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
14	방호벽	파손	-	0.1	0.8	1	0.08	m²	
15	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 박락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 침수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사회착		기타		배수구막힘	도면번호	028


ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-1

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

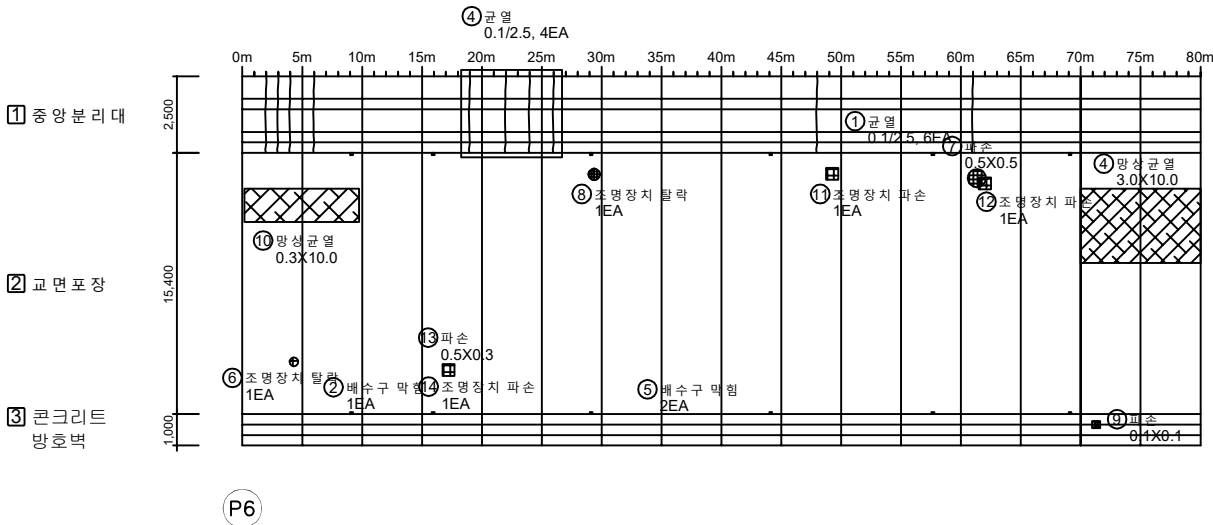

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	24"하 보수
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	24"하 보수
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	교면포장	망상균열	-	0.3	10.0	1	3.00	m²	신규
11	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	파손	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	029


ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-2

손상물량표

서수원방향

← 천안

서수원→

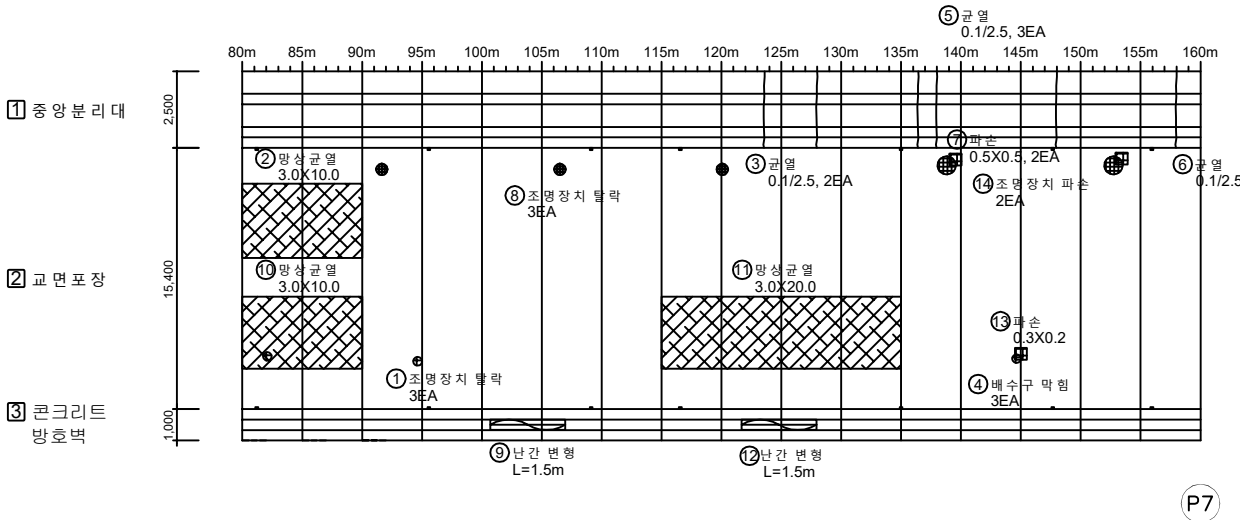

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	3	3.00	EA	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	3	3.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	2	0.50	m²	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	3	3.00	EA	
9	방호벽	난간 변형	-	1.5	-	1	1.50	m	
10	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
12	방호벽	난간 변형	-	1.5	-	1	1.50	m	신규
13	교면포장	파손	-	0.3	0.2	1	0.06	m²	신규
14	교면포장	조명장치 파손	-	-	-	2	2.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 배터	구조물명	평택대교
⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2024.11
⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	030


ID : 교면포장 (S9) 외관조사망도

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

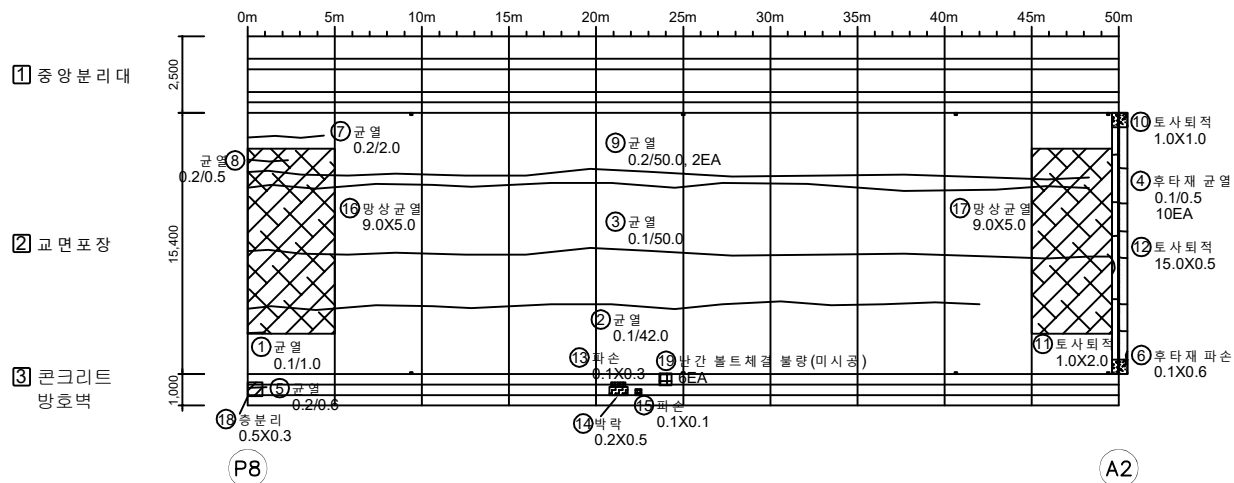[illegible]

KEY PLAN

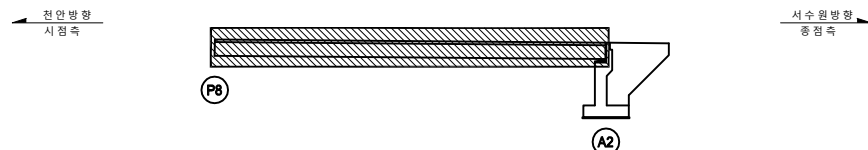

SECTION

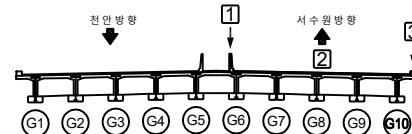


제 례	 SW-0.2	 간 역	 방상간역	 X-X	결근노출	용 역 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		표선, 발탁		재료표선		포 토	구조물명	평택대교
		바닥, 박락		누수, 제수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		표 소 부		부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링
		토사회색		기 타		배수구악화	도면번호	032


손상물량표

← 천 안

서수원 →

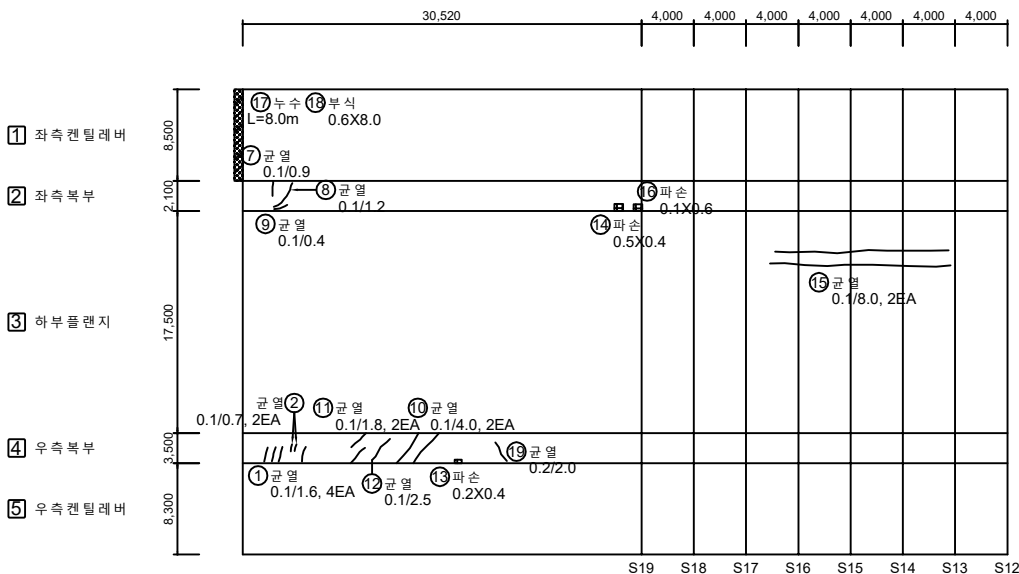


A1

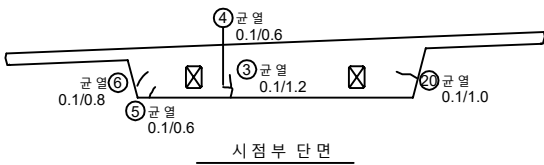


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

→ 서수원방향
중점측

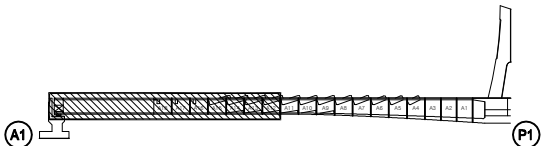

SECTION

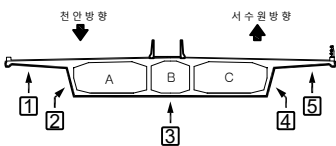


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	균열	0.1	1.6	-	4	6.40	m	
2	우측복부	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
3	시점부 단면	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
6	시점부 단면	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측복부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
8	좌측복부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측복부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
10	우측복부	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
11	우측복부	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
12	우측복부	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
13	우측복부	파손	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
14	좌측복부	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	
15	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	2	16.00	m	
16	좌측복부	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
17	신축이음	누수	-	8.0	-	1	8.00	m	
18	신축이음	부식	-	0.6	8.0	1	4.80	m²	
19	우측복부	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
20	시점부 단면	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

제 례	CW/0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
		토사회적		기타		배수구막힘	도면번호	033

손상물량표

← 전 안

서수원 →

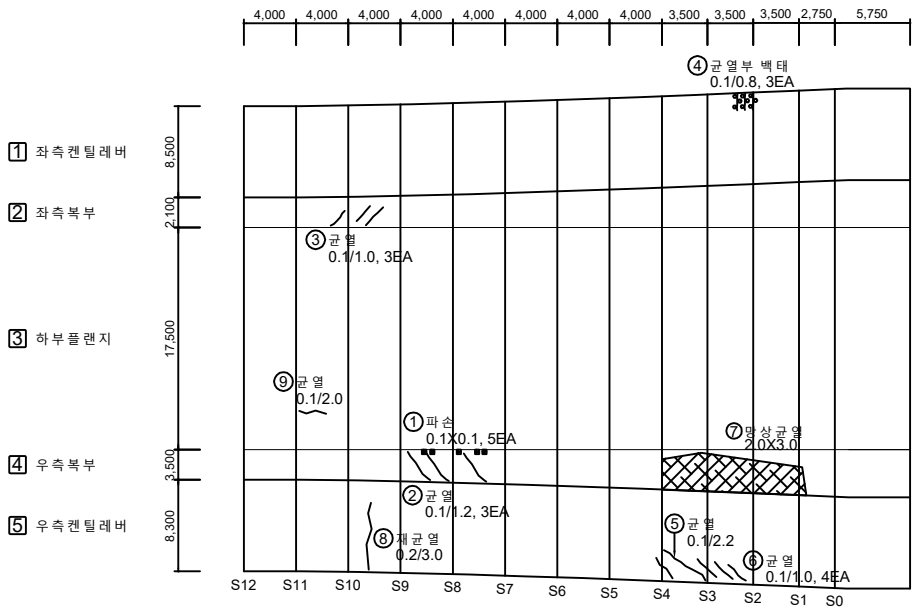

P1

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
2	우측복부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
3	좌측복부	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
5	우측켄틸레버	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	우측켄틸레버	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
7	우측복부	망상균열	-	2.0	3.0	1	6.00	m²	
8	우측켄틸레버	재균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
9	하부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

범 례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	034

손상물량표

← 천 안

서수원 →

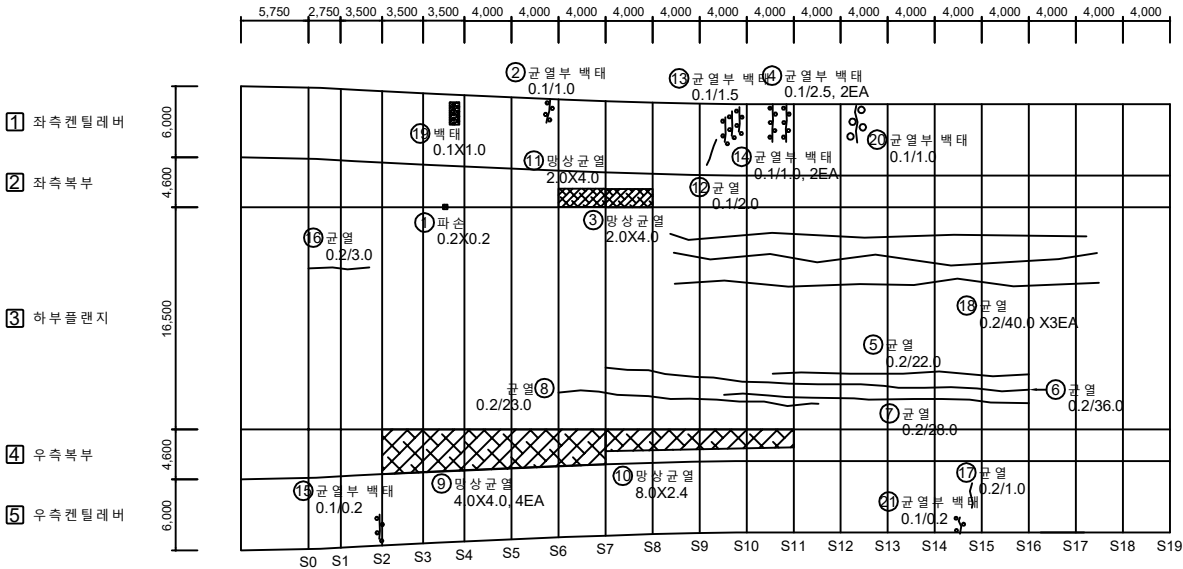

P1

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	1	22.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	23.0	-	1	23.00	m	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	4	64.00	m²	
10	우측복부	망상균열	-	8.0	2.4	1	19.20	m²	
11	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
12	좌측켄틸레버	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
16	하부플랜지	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	
17	우측켄틸레버	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	신규
18	하부플랜지	균열	0.2	40.0	-	3	120.00	m	신규
19	좌측켄틸레버	백태	-	0.1	1.0	1	0.10	m²	신규
20	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
21	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

표 준	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
표 준	토사하역	기 타	배수구막힘	도면번호	035

손상물량표

← 천 안

서수원 →

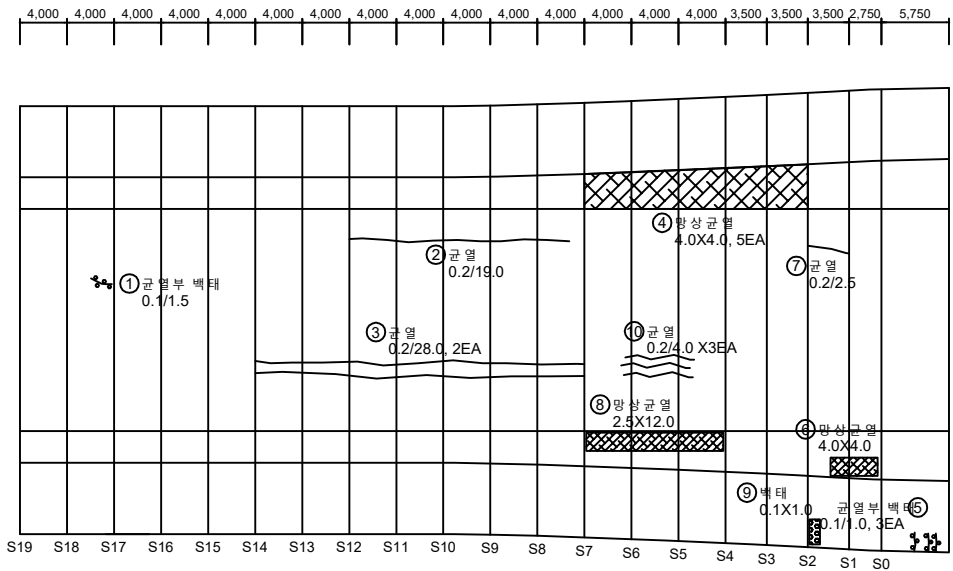

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열부 백테	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	2	56.00	m	
4	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	5	80.00	m²	
5	우측캔틸레버	균열부 백테	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	
7	하부플랜지	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
8	우측복부	망상균열	-	2.5	12.0	1	30.00	m²	신규
9	우측캔틸레버	백테	-	0.1	1.0	1	0.10	m²	신규
10	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	3	12.00	m	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


제 목	 간	 망상근면	 출근시간	용	영	2024년 국토43호선 평택대교
	 피습,탈락	 차량전진	 백	대	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,침수	 파급,변형	조	사일자	2024.11
	 표면오염	 보 수, 부	 부 식	책	임 자	(주)명성엔지니어링
내 용	 토사회색	 기 단	 배수구막힘	도	면번호	036

ID : PSC A BOX 외부 (S3) 외관조사망도-1

손상물량표

← 전 안

서수원 →

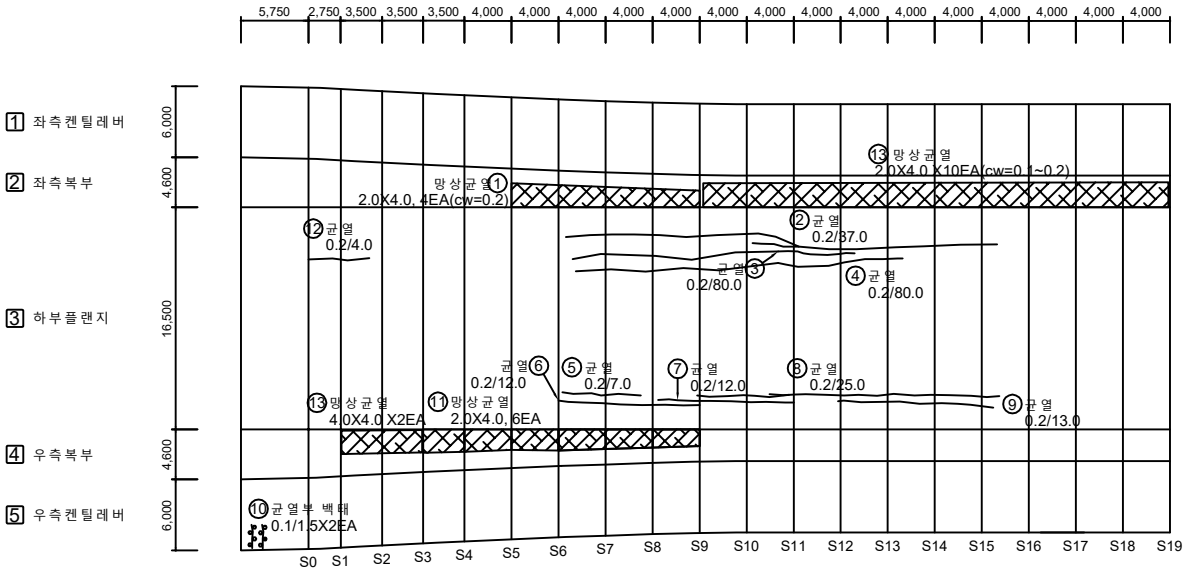

P2

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	4	32.00	m²	
2	하부플랜지	균열	0.2	37.0	-	1	37.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	80.0	-	1	80.00	m	정밀조사
4	하부플랜지	균열	0.2	80.0	-	1	80.00	m	정밀조사
5	하부플랜지	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	25.0	-	1	25.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	13.0	-	1	13.00	m	
10	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
11	우측복부	망상균열	-	2.0	4.0	6	48.00	m²	
12	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
13	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	10	80.00	m²	신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백 테	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	도면번호	기타	배수구막힘	도면번호	037

ID : PSC A BOX 외부 (S4) 외관조사망도-1

손상물량표

← 전 안

서수원 →

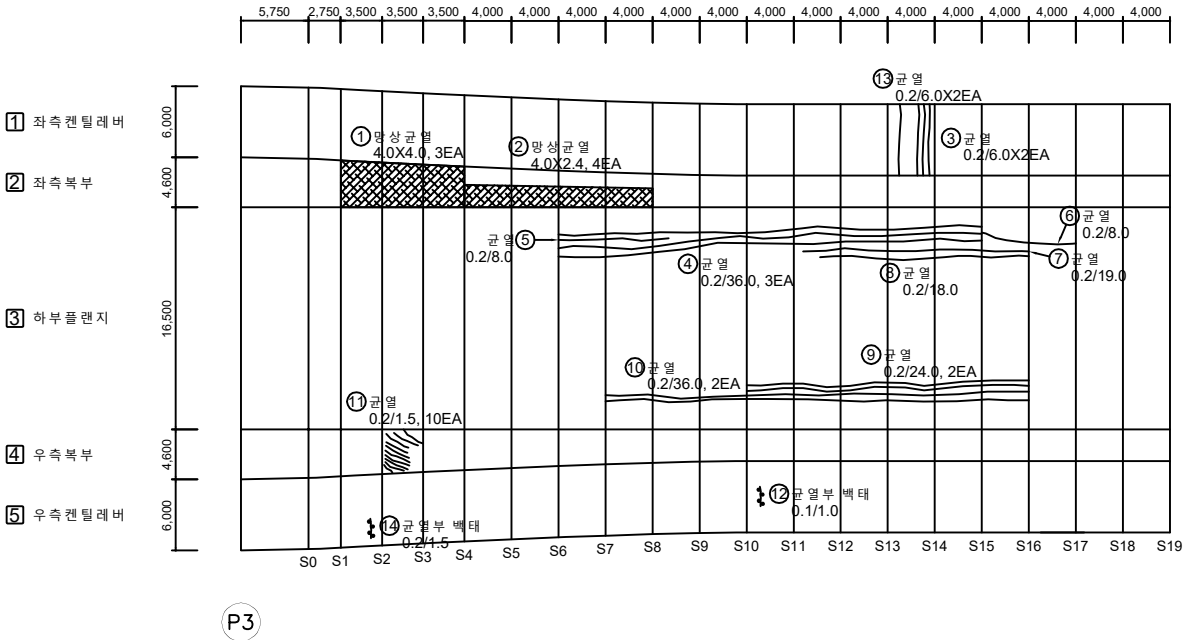

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.4	4	38.40	m²	
3	좌측캔틸레버	균열	0.2	6.0	-	2	12.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	3	108.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	1	8.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	1	8.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	1	18.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	2	48.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	2	72.00	m	
11	우측복부	균열	0.2	1.5	-	10	15.00	m	
12	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측캔틸레버	균열	0.2	6.0	-	2	12.00	m	
14	우측캔틸레버	균열부 백태	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

표 면 레 인	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사회착	 기타	 배수구막힘	도면번호	039

손상물량표

← 전 안

서수원 →

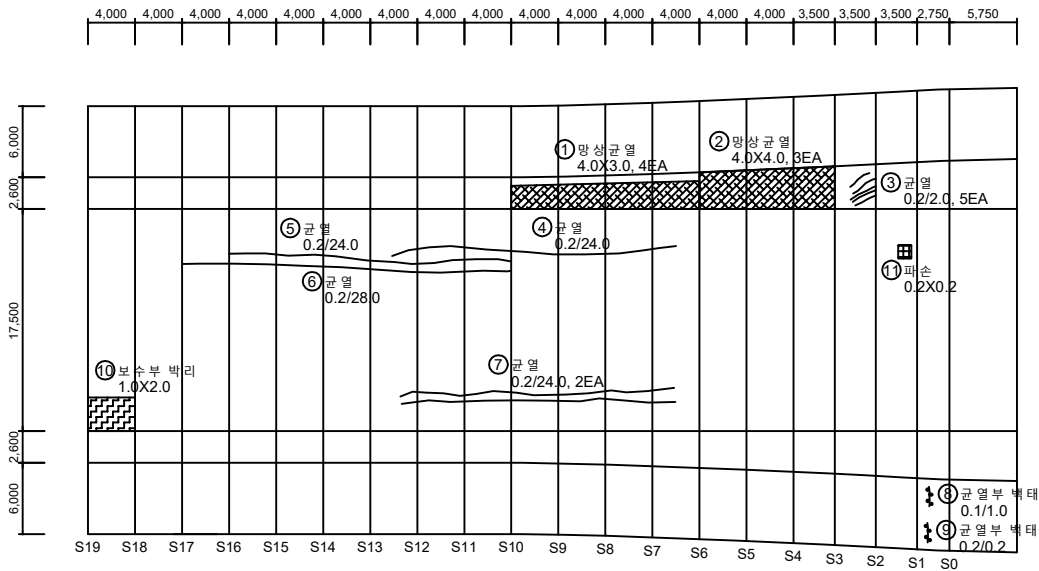

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.0	4	48.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
3	좌측복부	균열	0.2	2.0	-	5	10.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	2	48.00	m	
8	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측캔틸레버	균열부 백태	0.2	0.2	-	1	0.20	m	
10	하부플랜지	보수부 박리	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	
11	하부플랜지	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	040

손상물량표

← 전 안

서수원 →

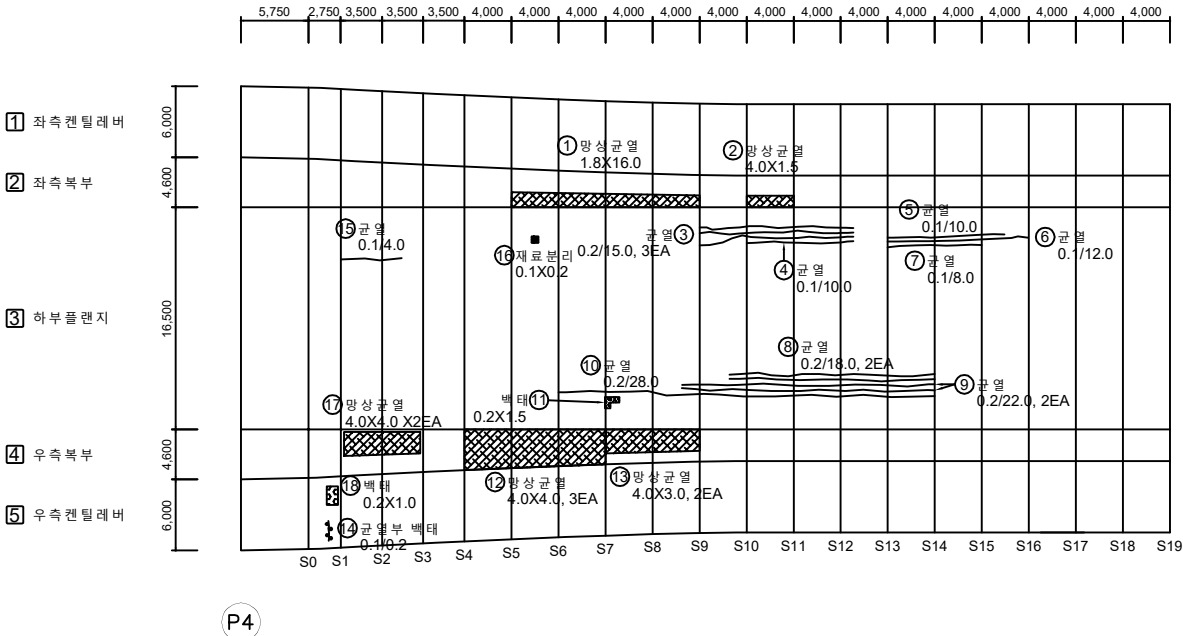

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	1.8	16.0	1	28.80	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	1.5	1	6.00	m²	
3	하부플랜지	균열	0.2	15.0	-	3	45.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	2	36.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	2	44.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
11	하부플랜지	백태	-	0.2	1.5	1	0.30	m²	
12	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
13	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
14	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
15	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
16	하부플랜지	재료분리	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	
17	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	신규
18	우측켄틸레버	백태	-	0.2	1.0	1	0.20	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

전안방향 시점측	서수원방향 종점측	전안방향 시점측	서수원방향 종점측
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

손상물량표

← 천 안

서수원 →

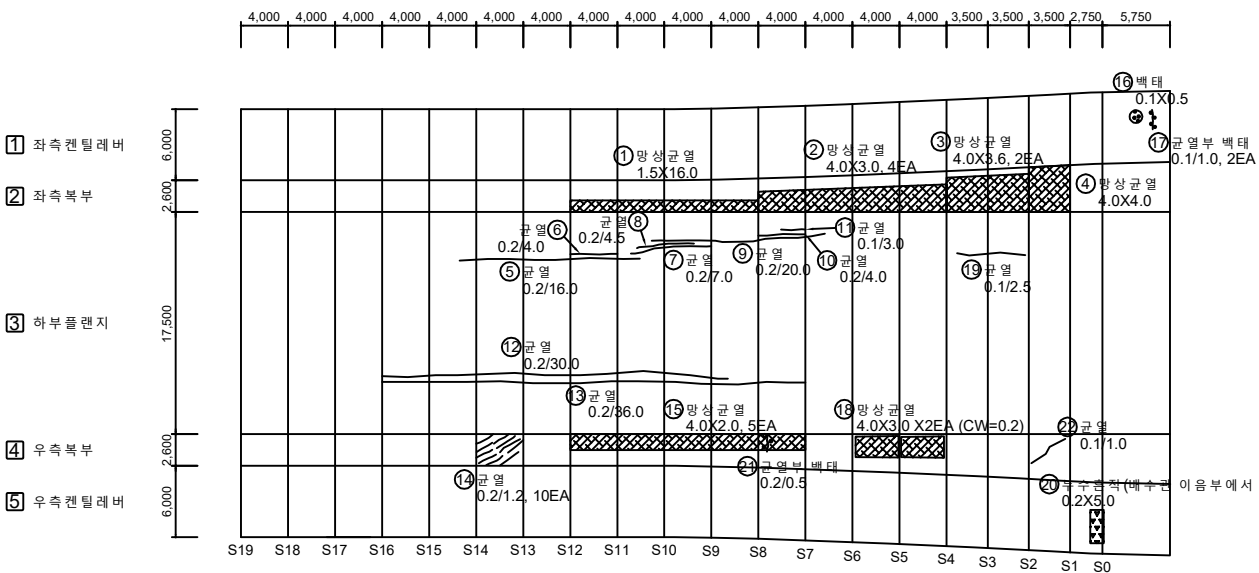

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	1.5	16.0	1	24.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.0	4	48.00	m²	
3	하부플랜지	망상균열	-	4.0	3.6	2	28.80	m²	
4	하부플랜지	망상균열	-	4.0	4.0	1	16.00	m²	
5	하부플랜지	균열	0.2	16.0	-	1	16.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	4.5	-	1	4.50	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
11	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
12	하부플랜지	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	
13	우측복부	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
14	우측복부	균열	0.2	1.2	-	10	12.00	m	
15	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	5	40.00	m²	
16	좌측캔틸레버	백태	-	0.1	0.5	1	0.05	m²	
17	좌측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	신규
19	하부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
20	우측캔틸레버	누수흔적	-	0.2	5.0	1	1.00	m²	신규
21	우측복부	균열부 백태	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
22	우측복부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

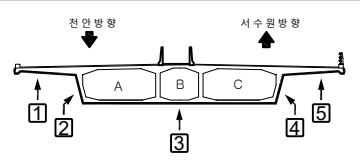
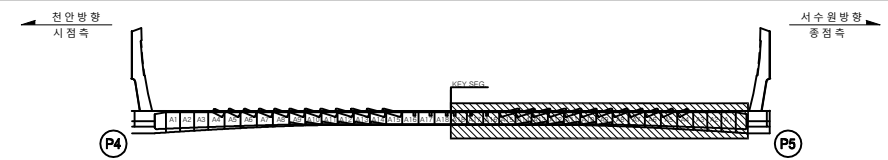



표	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
견		토사회색		기타		배수구막힘	도면번호	042

ID : PSC A BOX 외부 (S6) 외관조사망도-1

손상물량표

← 전 안

서수원 →

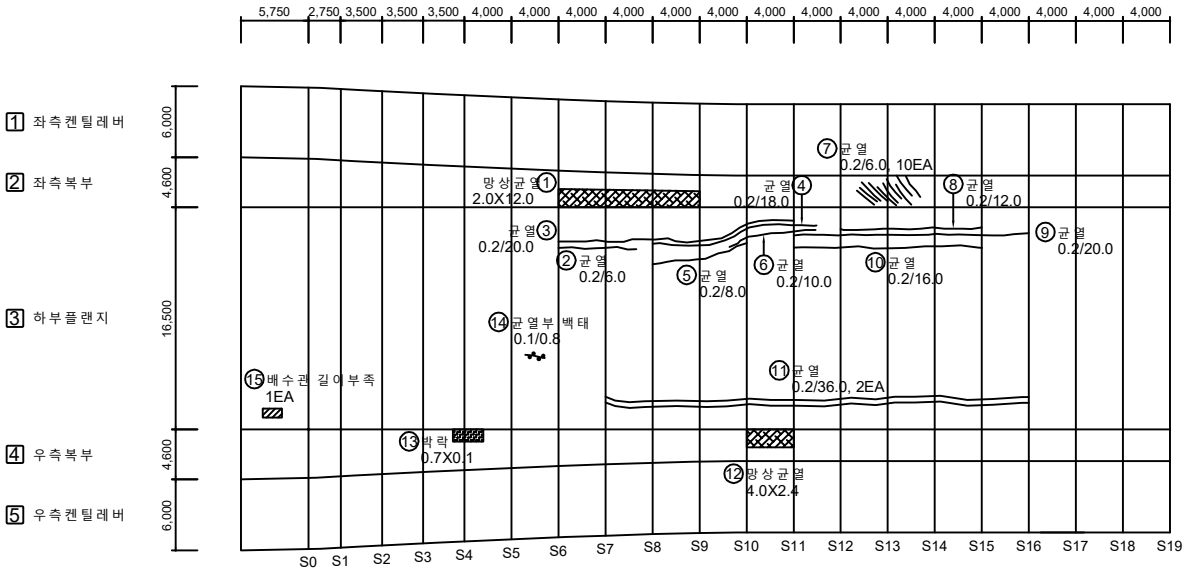

P5

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	2.0	12.0	1	24.00	m²	
2	하부플랜지	균열	0.2	6.0	-	1	6.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	1	18.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	1	8.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	10.0	-	1	10.00	m	
7	좌측복부	균열	0.2	6.0	-	10	60.00	m	정밀조사
8	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	16.0	-	1	16.00	m	
11	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	2	72.00	m	
12	우측복부	망상균열	-	4.0	2.4	1	9.60	m²	
13	우측복부	박락	-	0.7	0.1	1	0.07	m²	
14	하부플랜지	균열부 백태	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
15	배수시설	배수관 길이부족	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	043

손상물량표

← 전 안

서수원 →

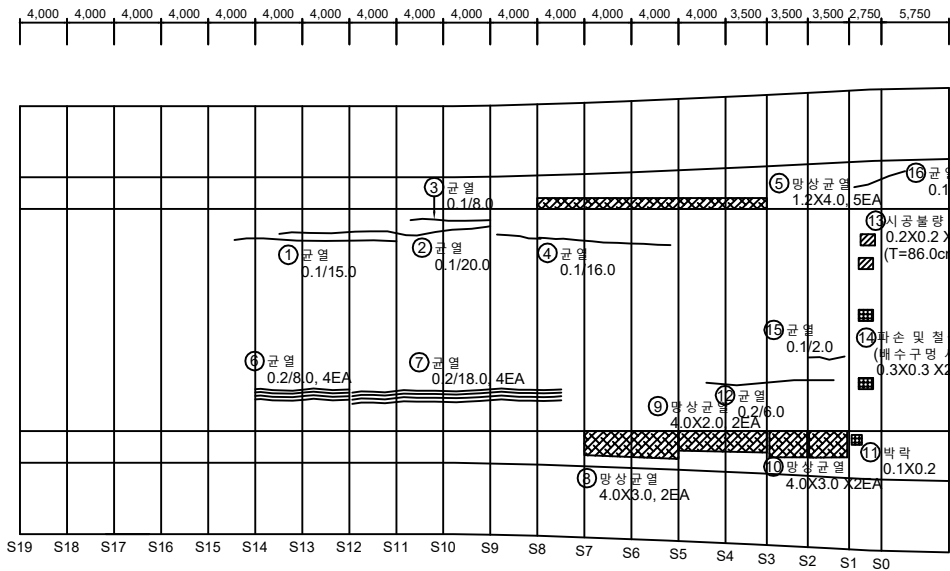

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	4.0	5	24.00	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	4	32.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	4	72.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	
10	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	신규
11	우측복부	박락	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
12	하부플랜지	균열	0.2	6.0	-	1	6.00	m	신규
13	하부플랜지	시공불량	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	신규
14	하부플랜지	파손 및 철근노출	-	0.3	0.3	2	0.18	m²	신규
15	하부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
16	좌측복부	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


전면방향 시정측	서수원방향 중정측	전면방향 시정측	서수원방향 중정측
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	평택대교
구조물명	2024.11
조사일자	(주)영성엔지니어링
책 임 자	도면번호
044	

손상물량표

← 전 안

서수원 →

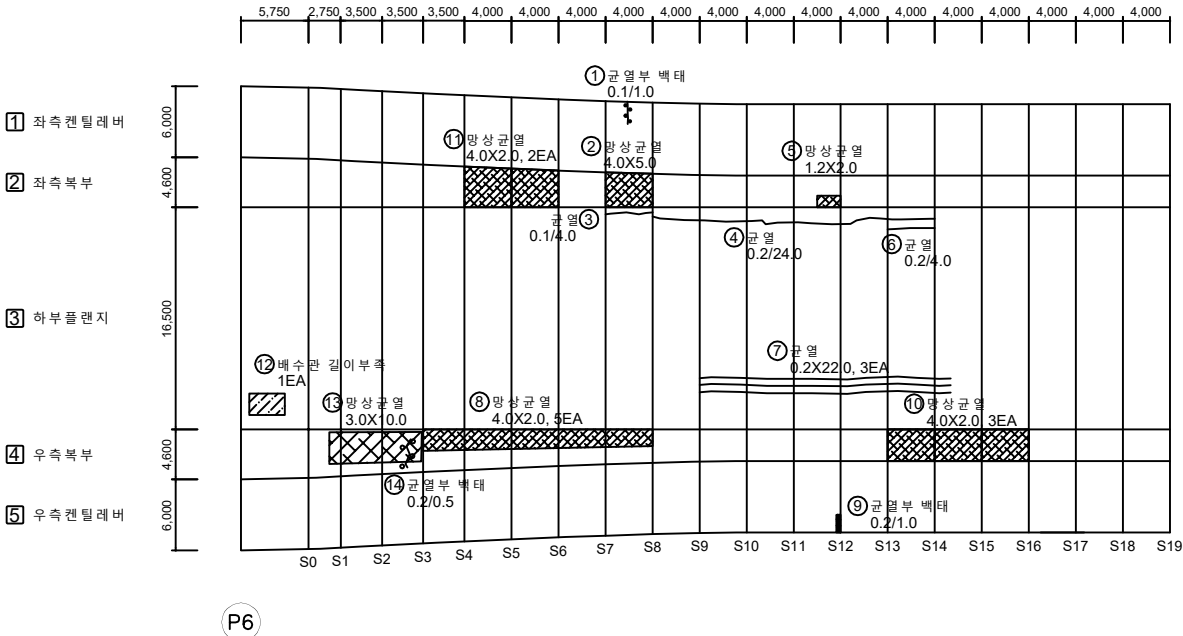

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	5.0	1	20.00	m²	
3	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	2.0	1	2.40	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	3	66.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	5	40.00	m²	
9	우측캔틸레버	균열부 백태	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
10	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	3	24.00	m²	
11	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	
12	배수시설	배수관 길이부족	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	우측복부	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	신규
14	우측복부	균열부 백태	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

표 준	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
표 준	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	045

손상물량표


← 전 안

서수원 →

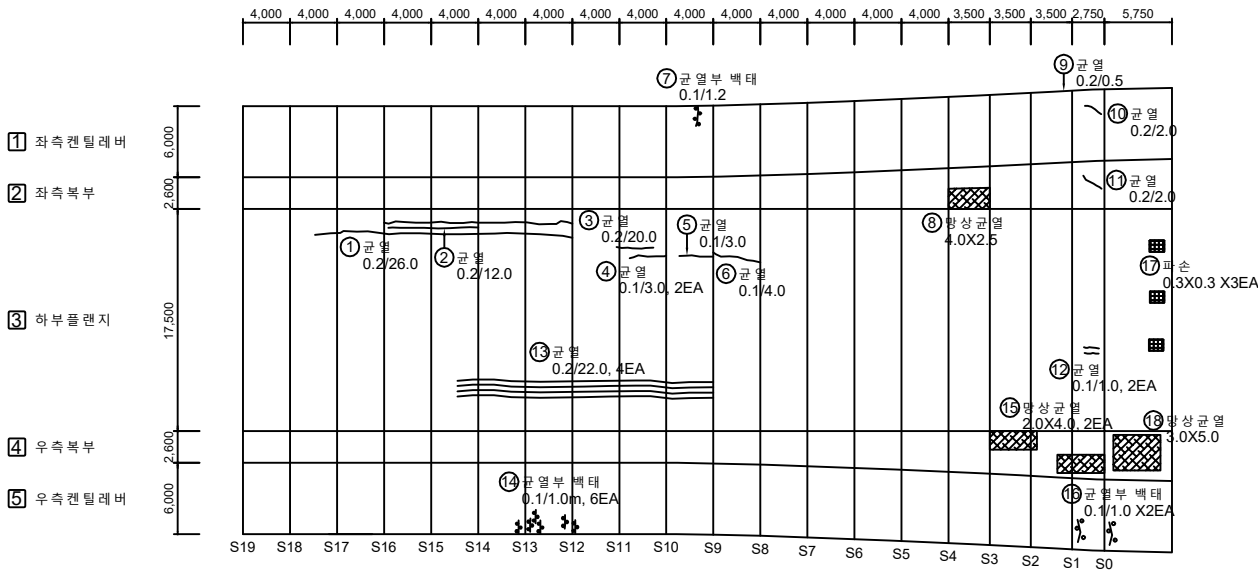

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.2	26.0	-	1	26.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
7	좌측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.5	1	10.00	m²	
9	좌측캔틸레버	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
10	좌측캔틸레버	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
11	좌측복부	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	하부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
13	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	4	88.00	m	
14	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	6	6.00	m	
15	우측복부	망상균열	-	2.0	4.0	2	16.00	m²	
16	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	신규
17	하부플랜지	파손	-	0.3	0.3	2	0.18	m²	신규
18	우측복부	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

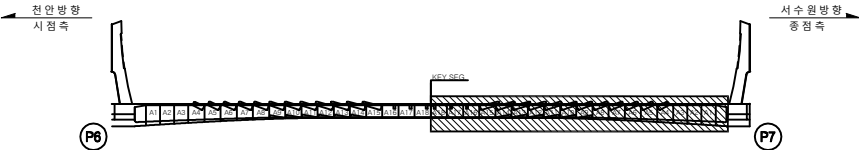

SECTION

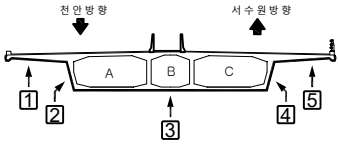



표 준 형 식	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사하중	 기타	 도면번호	046

ID : PSC A BOX 외부 (S8) 외관조사망도


손상물량표



서수원➡

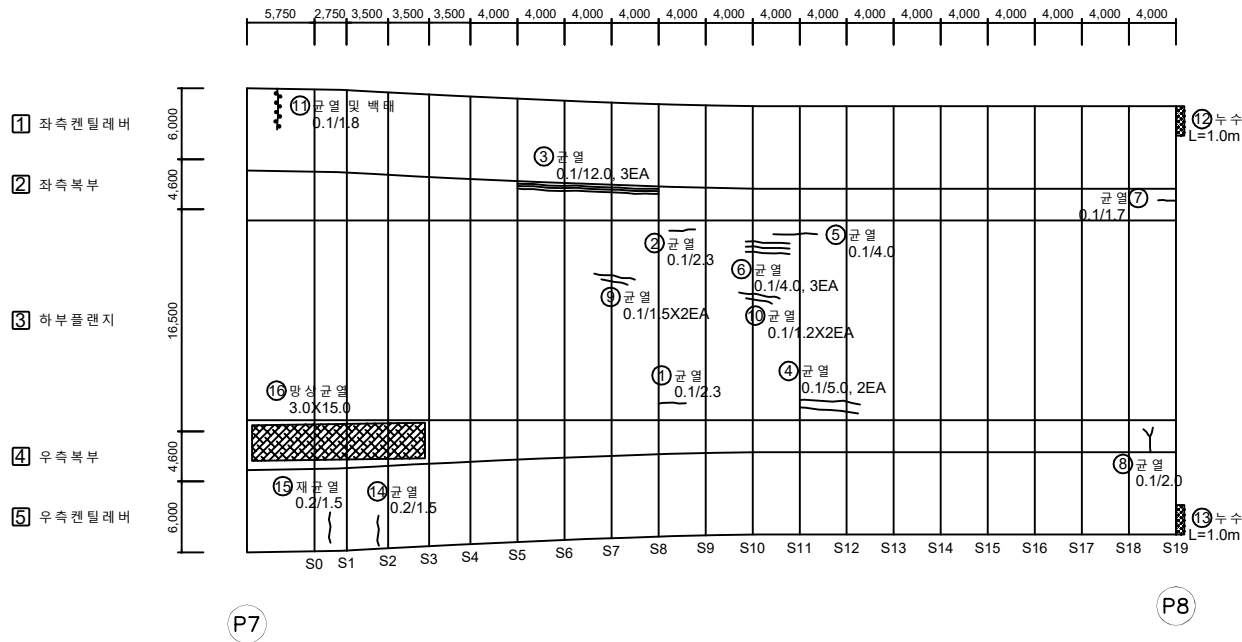[illegible]

KEY PLAN



SECTION

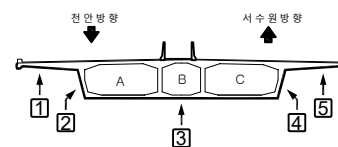


표 지		간 열		방상균열		결근노출	용역명	2024년 수도권43호선 광택대교 정밀안전점검용역
		파손,발락		재료분리		백태	구조물명	광택대교
		바림,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사회색		기타		배수구막힘	도면번호	047

ID : 바닥판 하면 (S9) 외관조사망도

손상물량표


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	바닥판	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	신규
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 천 안

서수원 →



← 천 안

→ 서수원

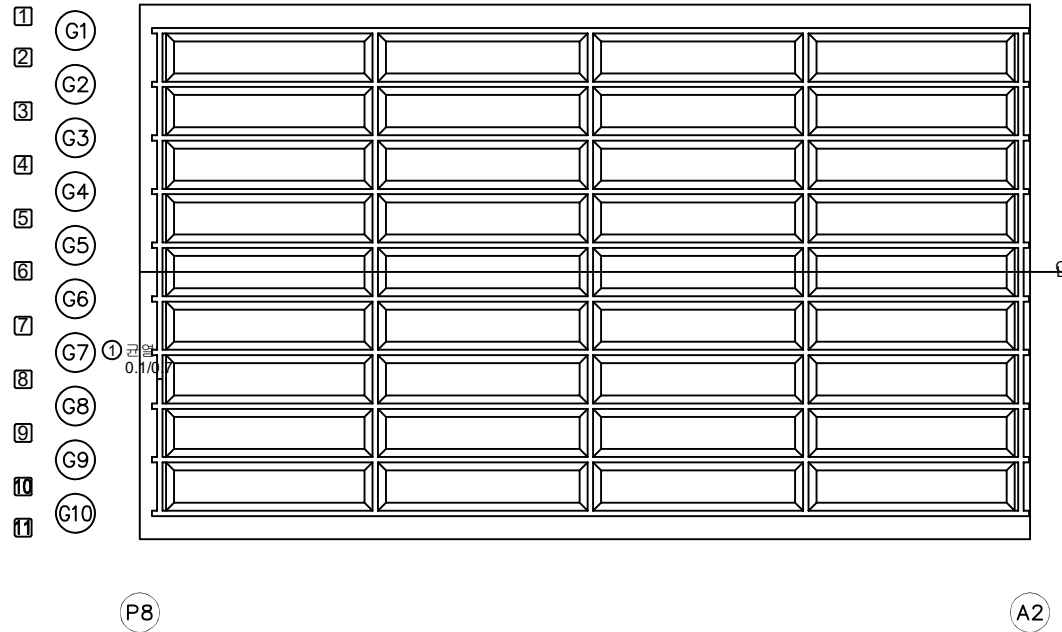


KEY PLAN

SECTION

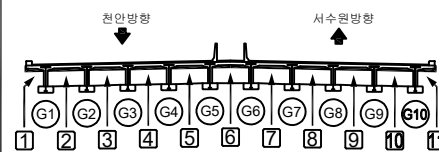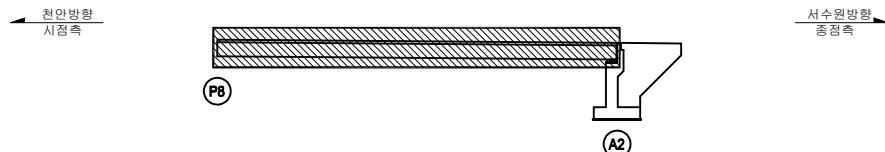

SW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자		2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호		048

손상물량표

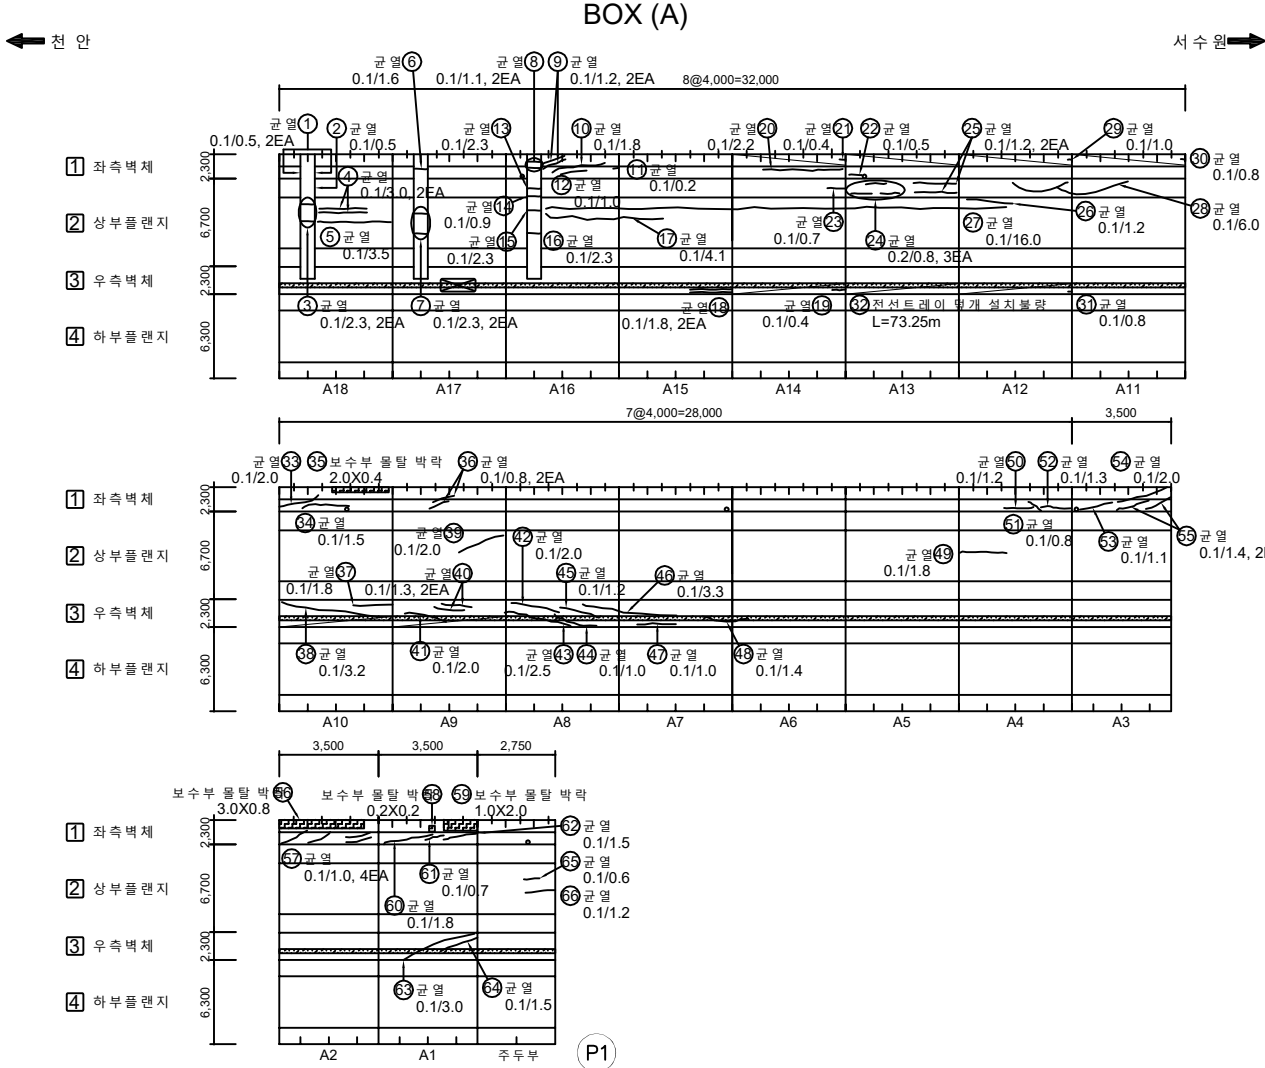

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검결과					비고
			결함정도 폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	손상물량 단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00 m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50 m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60 m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00 m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50 m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60 m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60 m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20 m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40 m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80 m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20 m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00 m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30 m	
14	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90 m	
15	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30 m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30 m	
17	상부플랜지	균열	0.1	4.1	-	1	4.10 m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60 m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40 m	
20	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20 m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40 m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50 m	
23	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70 m	
24	상부플랜지	균열	0.2	0.8	-	3	2.40 m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40 m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20 m	
27	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00 m	
28	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00 m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00 m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80 m	
31	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80 m	
32	우측벽체	전선트레이 목개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25 m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00 m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50 m	
35	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	2.0	0.4	1	0.80 m ²	

KEY PLAN

SECTION

상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	평택대교
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	2024.11
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	(주)영성엔지니어링
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	050-(1/2)

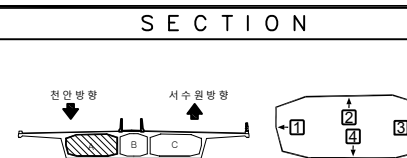
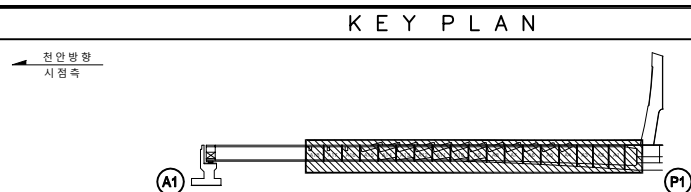
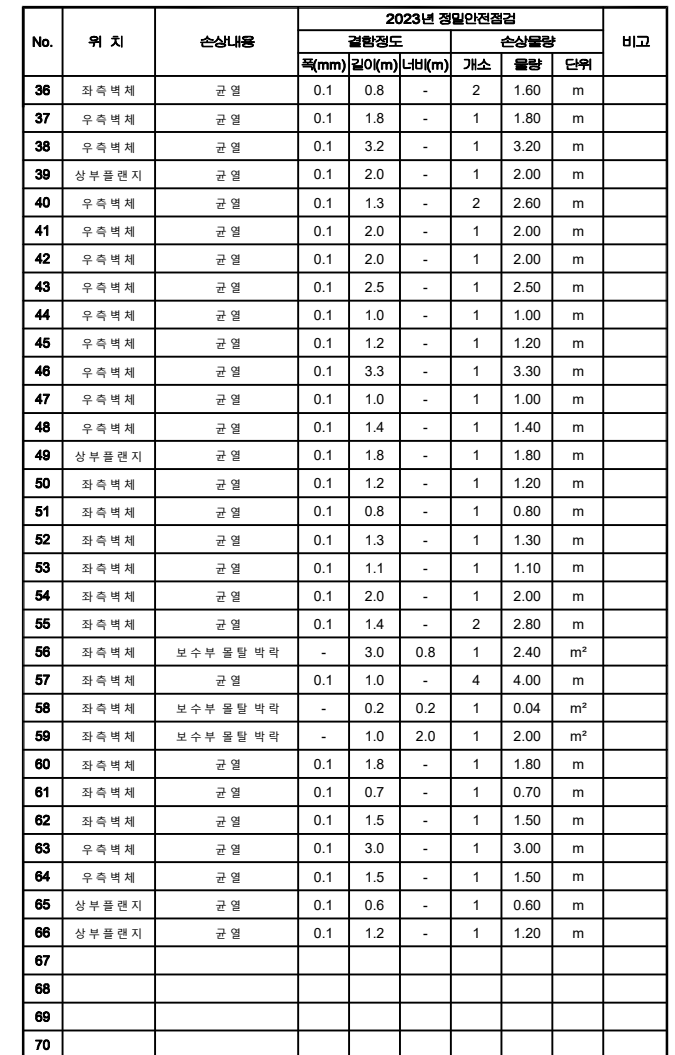



표	 0.2	 인	 방상간열	 열근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용의
	 표선, 발목	 재료표기	 표	 구조물명		평택대교
제	 바리, 박막	 누수, 채수	 조류, 배형	 조사일자		2024.11
	 표면오염	 표수부	 부식	 책임자		(주)영성엔지니어링
	 토사도착	 기타	 배수구착물	 도면번호		050-(2/2)

손상물량표


BOX (A)

← 전 안


서수원 →

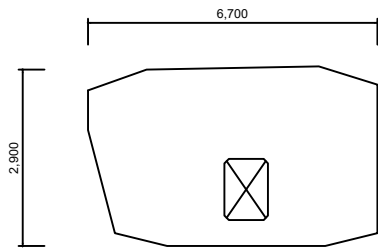


격벽부 (시점쪽)

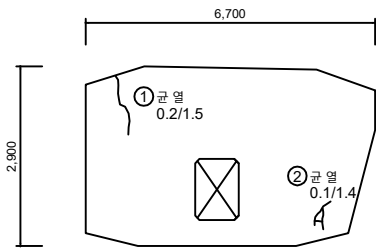

격벽부 (중점쪽)

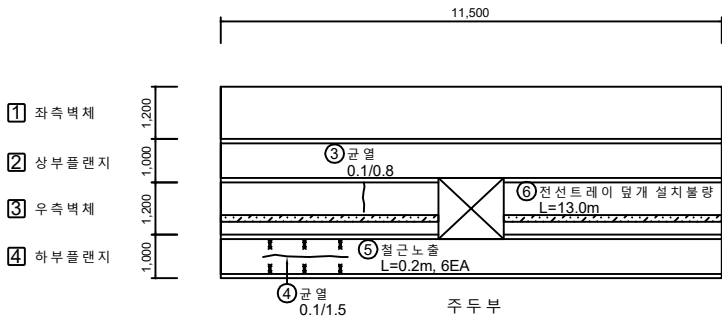

주두부

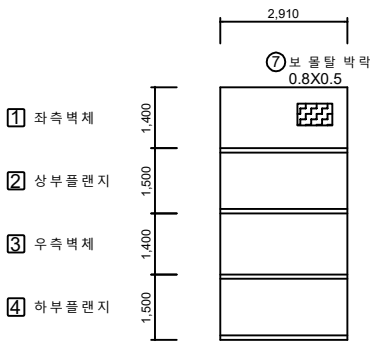


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	하부플랜지	철근노출	-	0.2	-	6	1.20	m	
6	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
7	좌측벽체	보 물탈 박락	-	0.8	0.5	1	0.40	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


← 전안방향
시점측

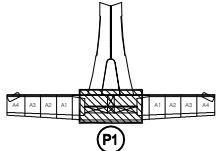

P1

→ 서수원방향
중점측

SECTION




범	CW 0.2	균열	망상균열	X-X	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	배대	구조물명	평택대교		
범	박리, 박락	누수, 침수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11		
범	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링		
범	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	051		

BOX (A)

← 천 안

서수원 →


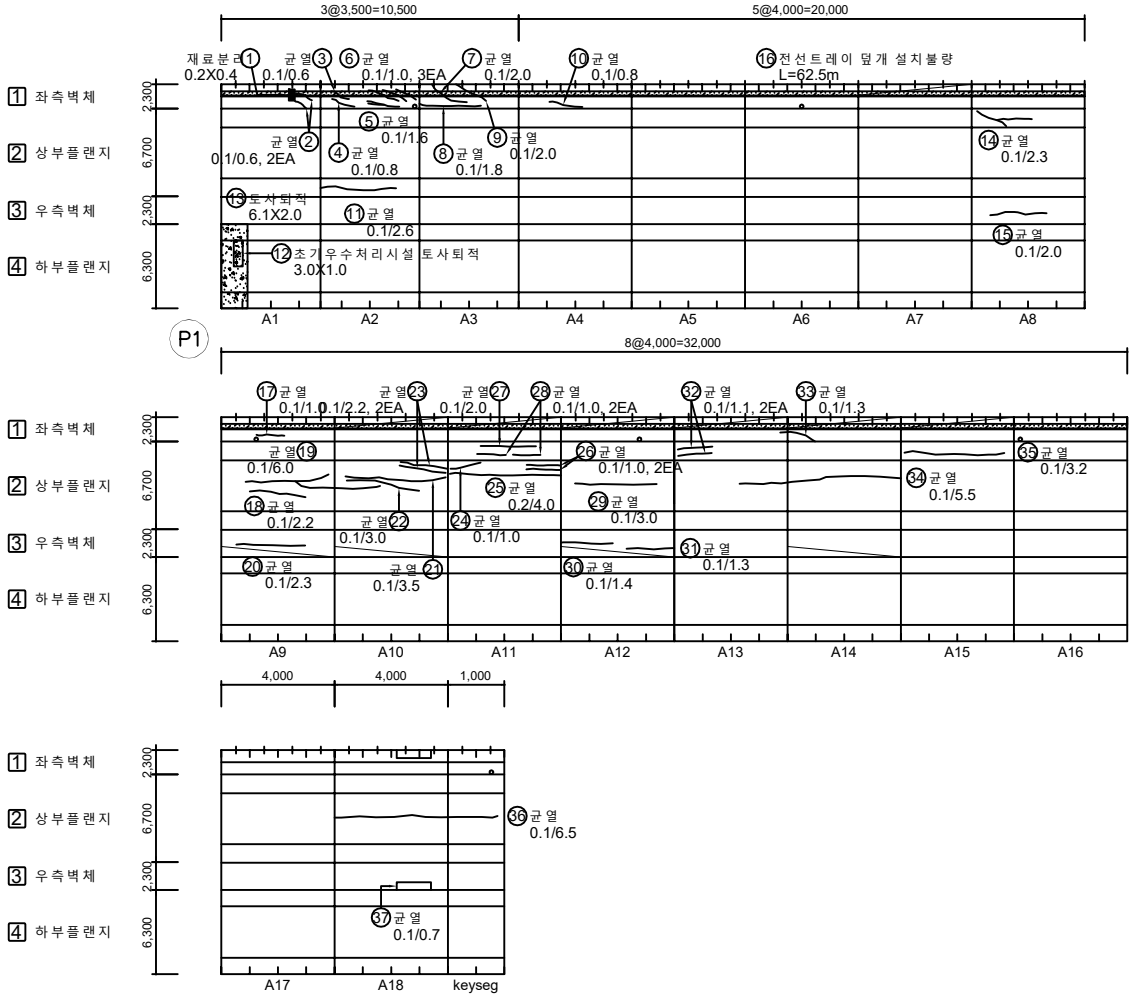


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	재료분리	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
12	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
13	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	2.0	1	12.20	m²	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	62.5	-	1	62.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

KEY PLAN

SECTION




반	CW/0.2 균열	방상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
반	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
반	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
반	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
반	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	052-(1/2)

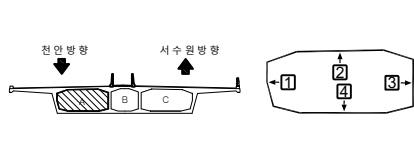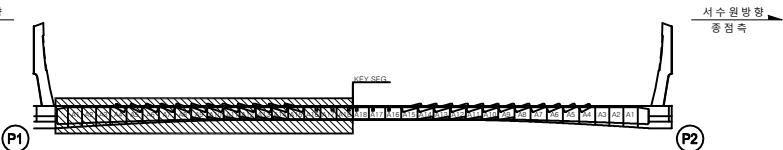

BOX (A)

← 천 안

서수원 →

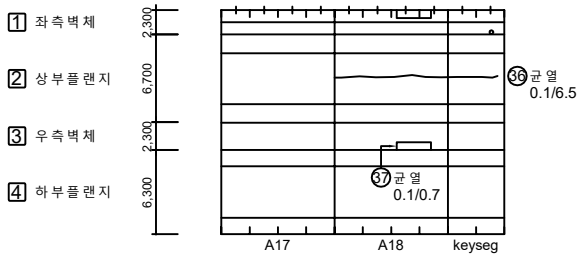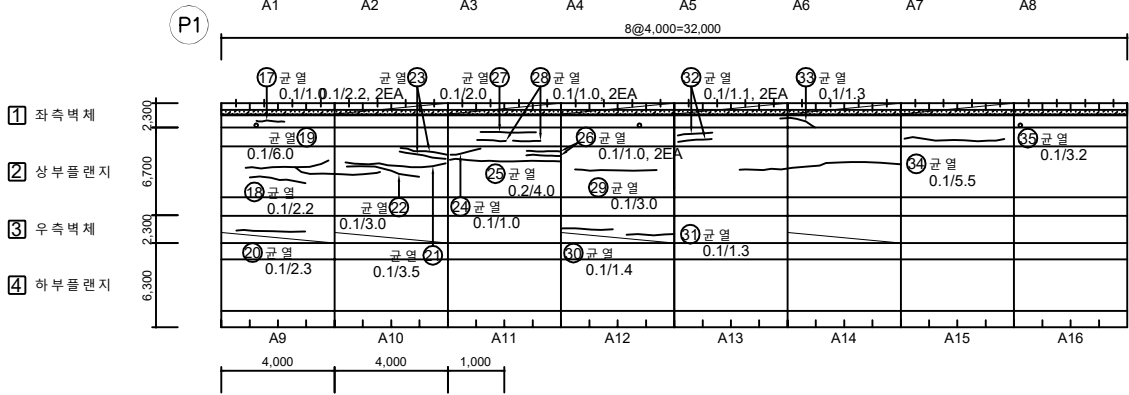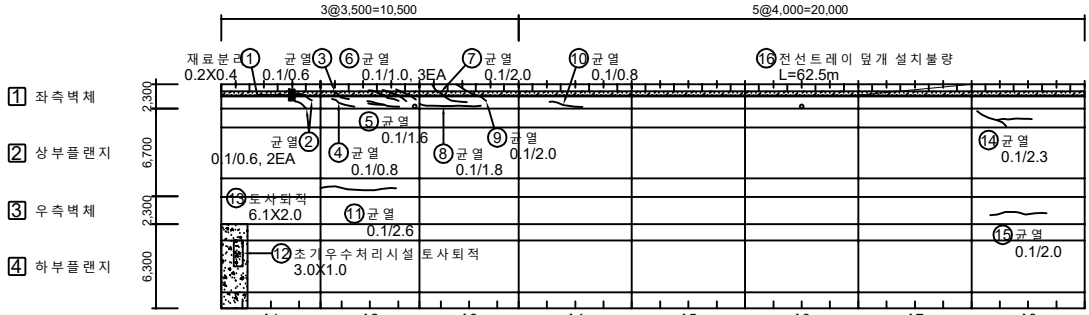

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	6.5	-	1	6.50	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

콘크리트	방수균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	벽체	구조물명	평택대교
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	052-(2/2)

ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

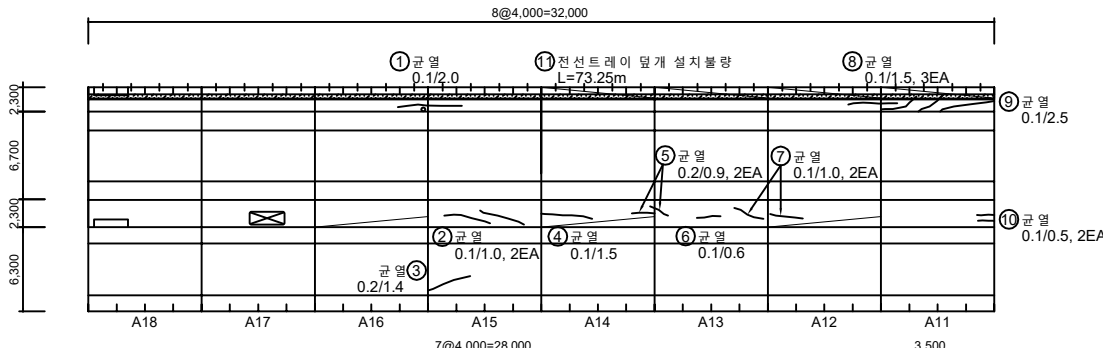

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

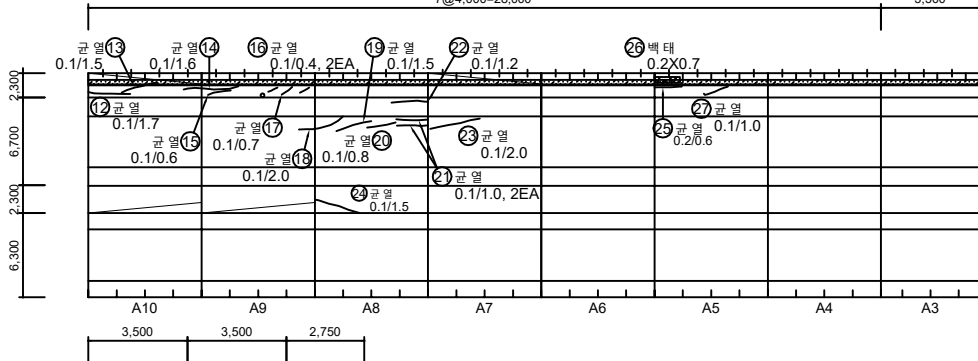

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

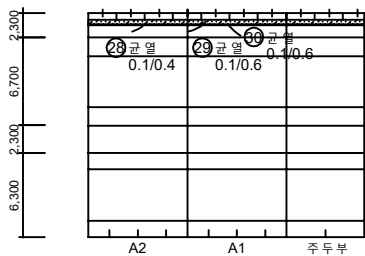

P2

KEY PLAN

SECTION






No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	우측벽체	균열	0.2	0.9	-	2	1.80	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
11	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
26	좌측벽체	벽태	-	0.2	0.7	1	0.14	m²	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31									
32									
33									
34									
35									

부 속 문 헌	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 벽태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	053



ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-3

손상물량표



BOX (A)

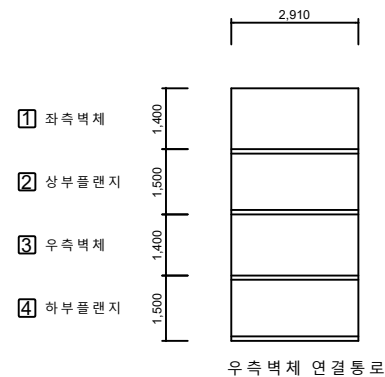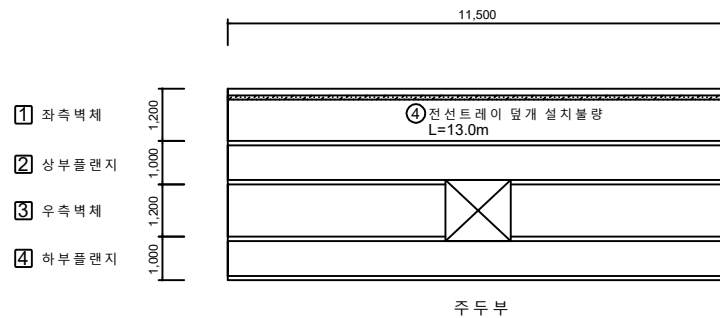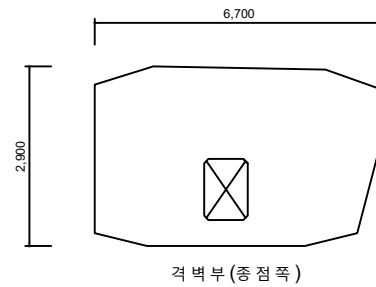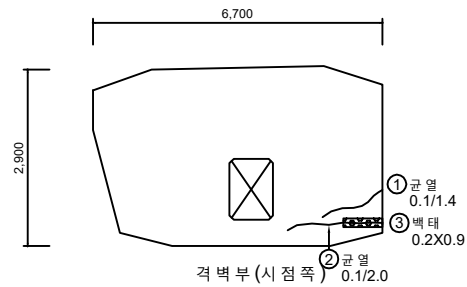[illegible]

KEY PLAN

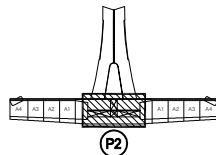


SECTION



제 례	PW 0.2	간격	방상간격	불기노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	표선, 활차	재료분리	보터		구조물명	평택대교
	바닥, 박화	누수, 채수	좌굴, 변형		조사일자	2024.11
	표면오염	모수부	부식		책 임 자	(주)명성엔지니어링
	토사회색	기타	배수구막힘		도면번호	054

손상물량표

BOX (A)

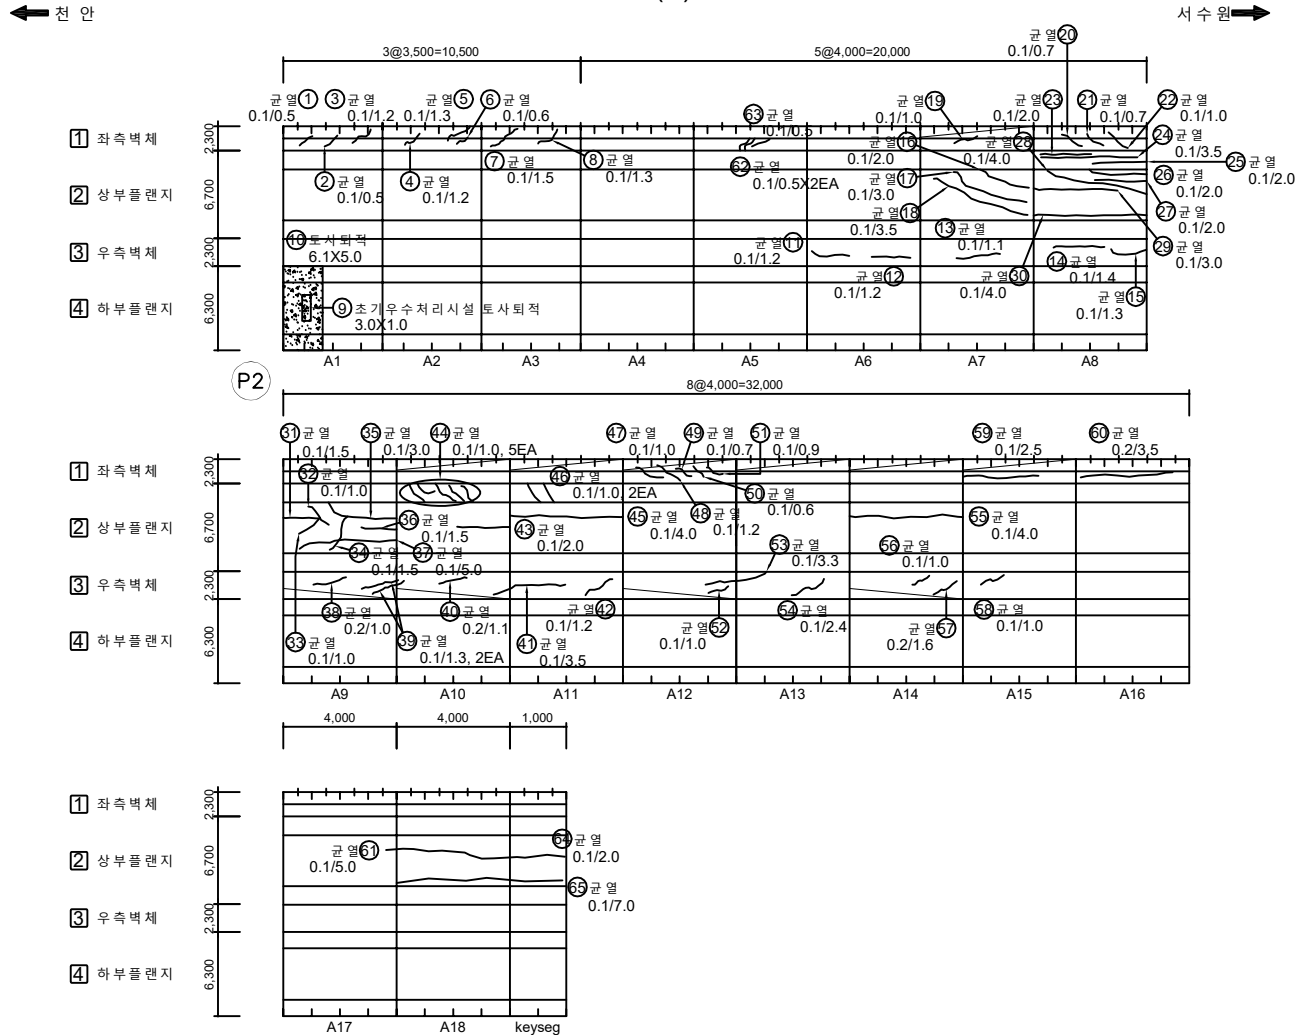

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	배수시설	조기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m ²	
10	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m ²	
11	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	

KEY PLAN

SECTION

표 지	 CW/0.2	 균열	 방상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 박락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 바리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	055-(1/2)	

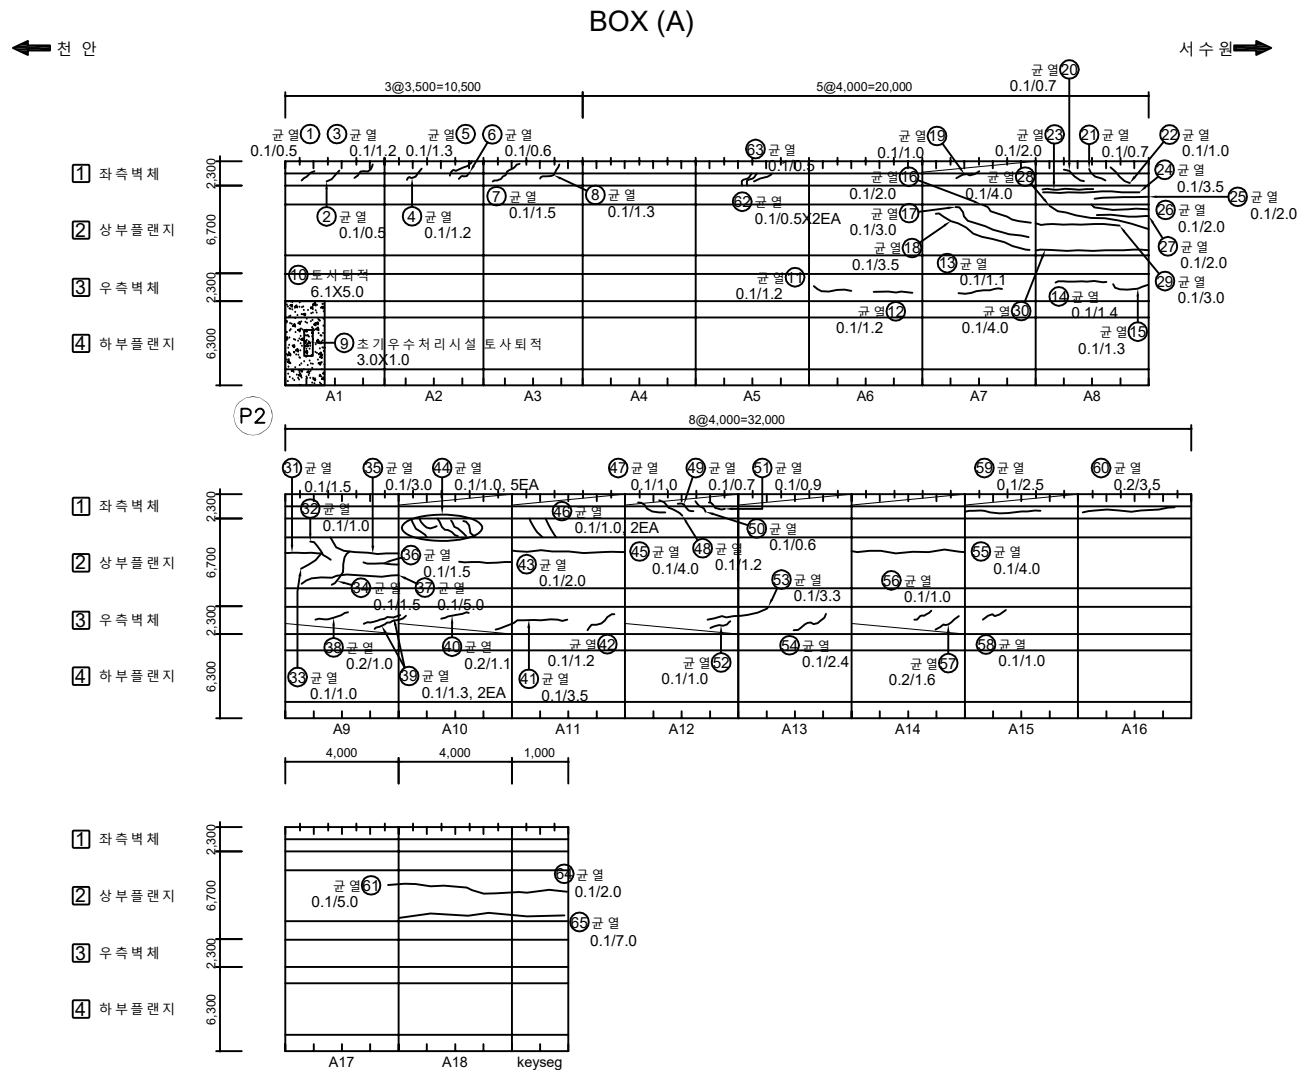
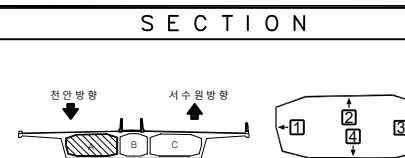
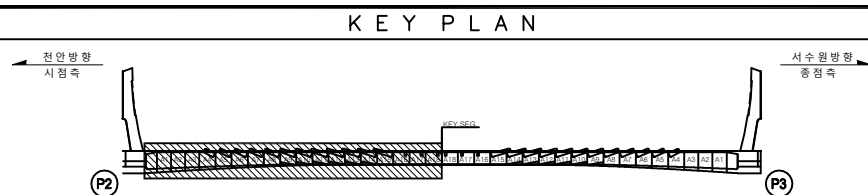
[illegible]

표	 SW-0.2	 인 열	 방상균열	 X-X	철근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		파손, 발발		재료분리		포 토	구조물명	평택대교
		바닥, 벽각		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		표 수 부		부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링
		토사회적		기 타		배수구악화	도면번호	055-(2/2)








ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-2 (1/2)

손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡

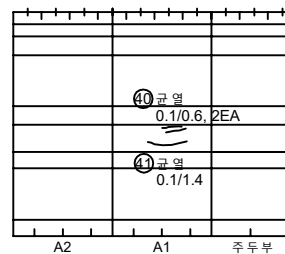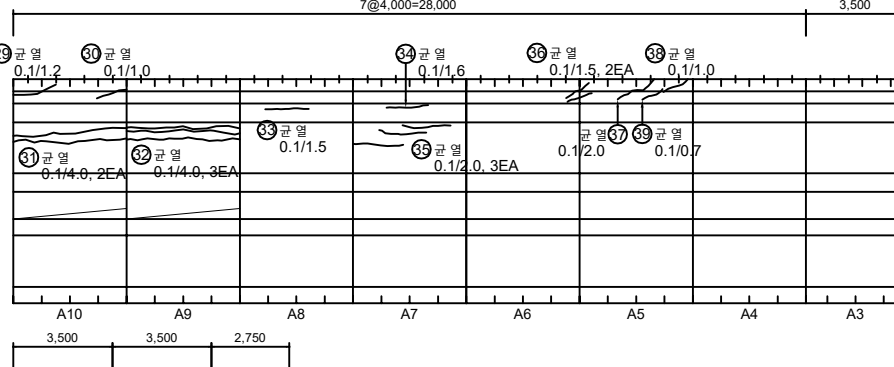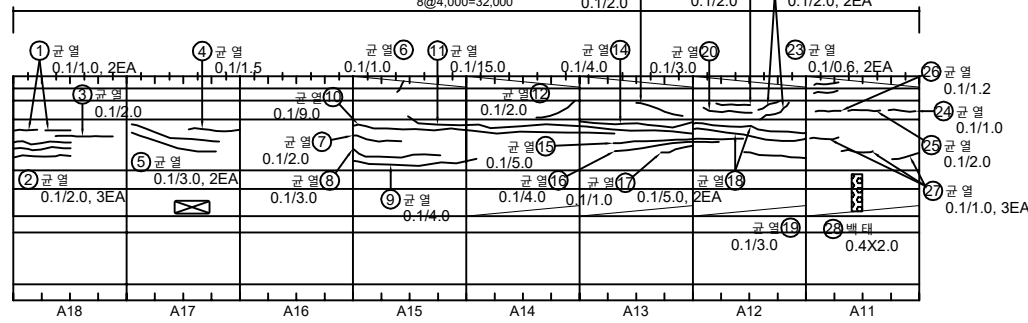


P3

KEY PLAN

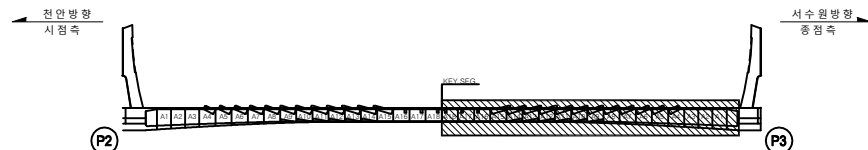

SECTION




No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상량량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m ²	
10	상부플랜지	균열	0.1	9.0	-	1	9.00	m ²	
11	상부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	2	10.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
28	우측벽체	벽태	-	0.4	2.0	1	0.80	m ²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	3	12.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	

제	 SW-0.2	 강 연	 방상강연	 철근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용의
	 모손, 불박	 재료표면	 포 터	구조물명	평택대교	
레	 바닥, 박박	 누수, 제수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 표수 부	 부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	056-(1/2)	

손상물량표

BOX (A)

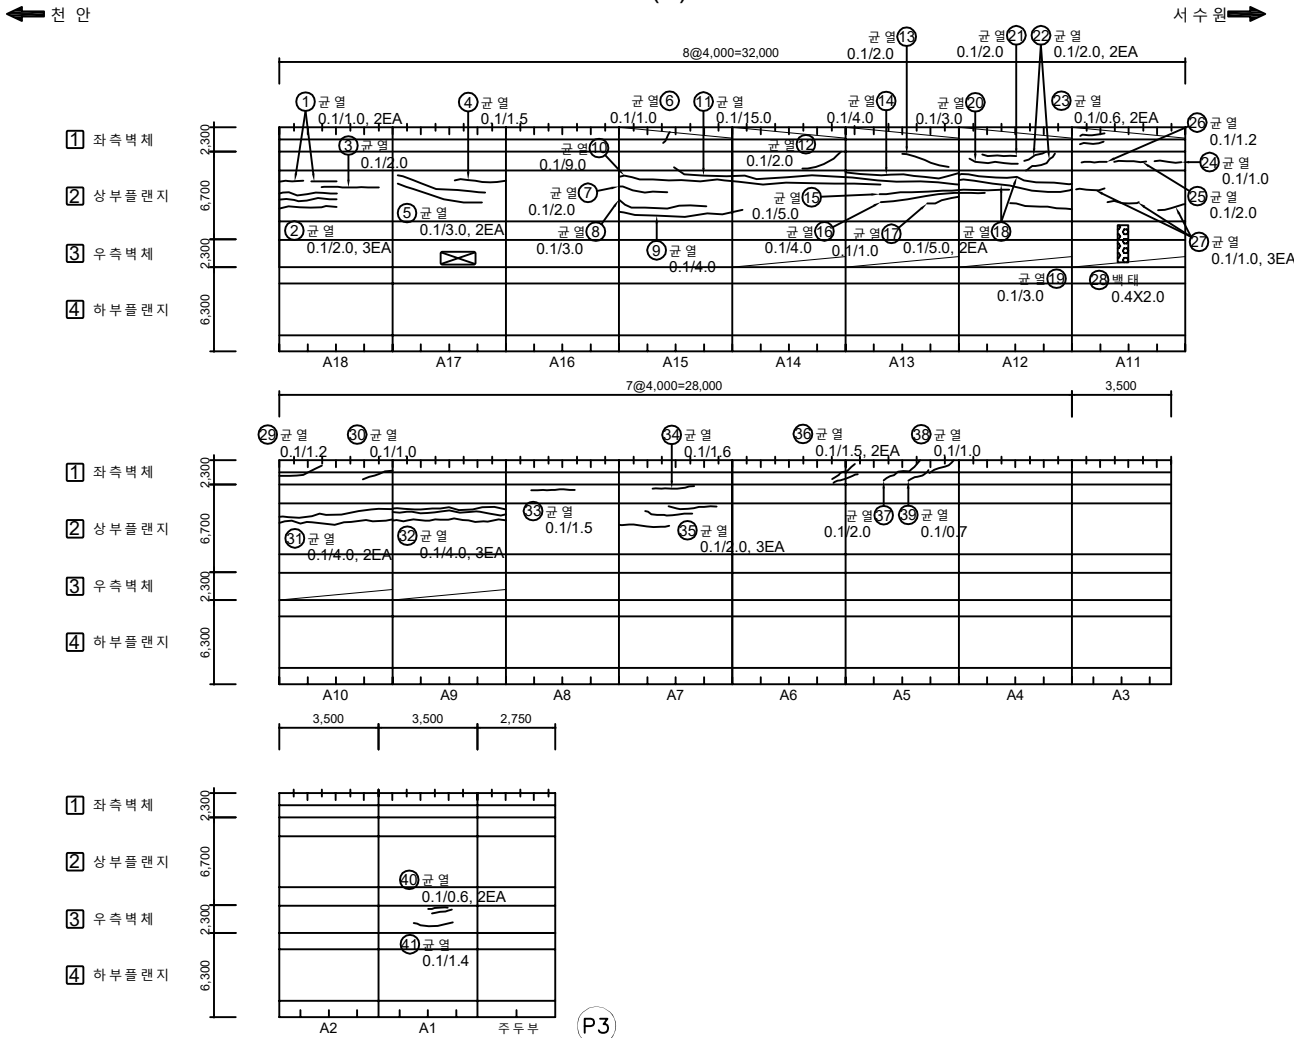


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구확립	도면번호	056-(2/2)

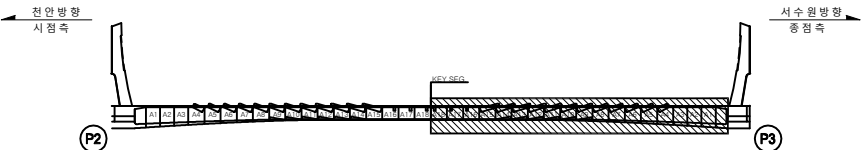


ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (A)

← 전 안


서수원 →

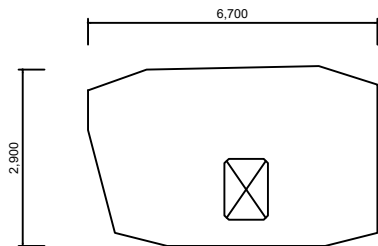


격벽부 (시점쪽)

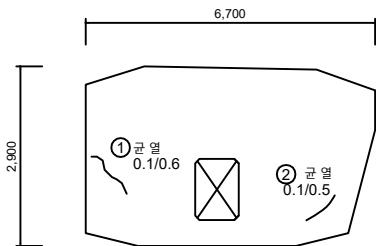

격벽부 (중점쪽)

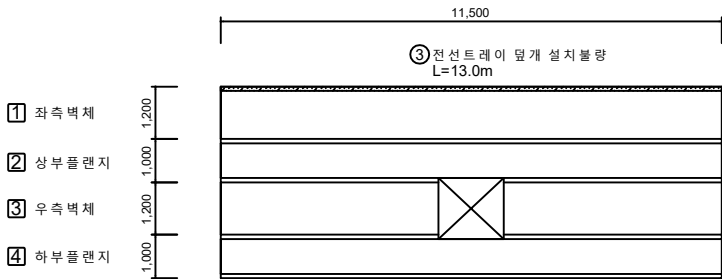

주두부

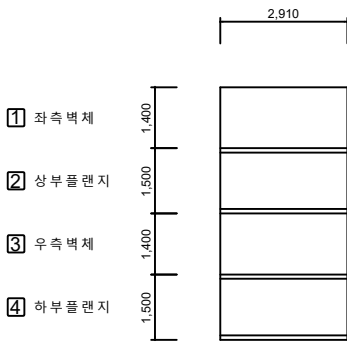


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 전 안 방향
시점측

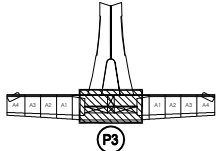

SECTION

→ 서수원 방향
중점측





표 준	 0.2	관	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락		 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락		 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염		 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기 타	 토사하역		 기타	 배수구막힘	도면번호	057



손상물량표

← 천 안

서수원➡

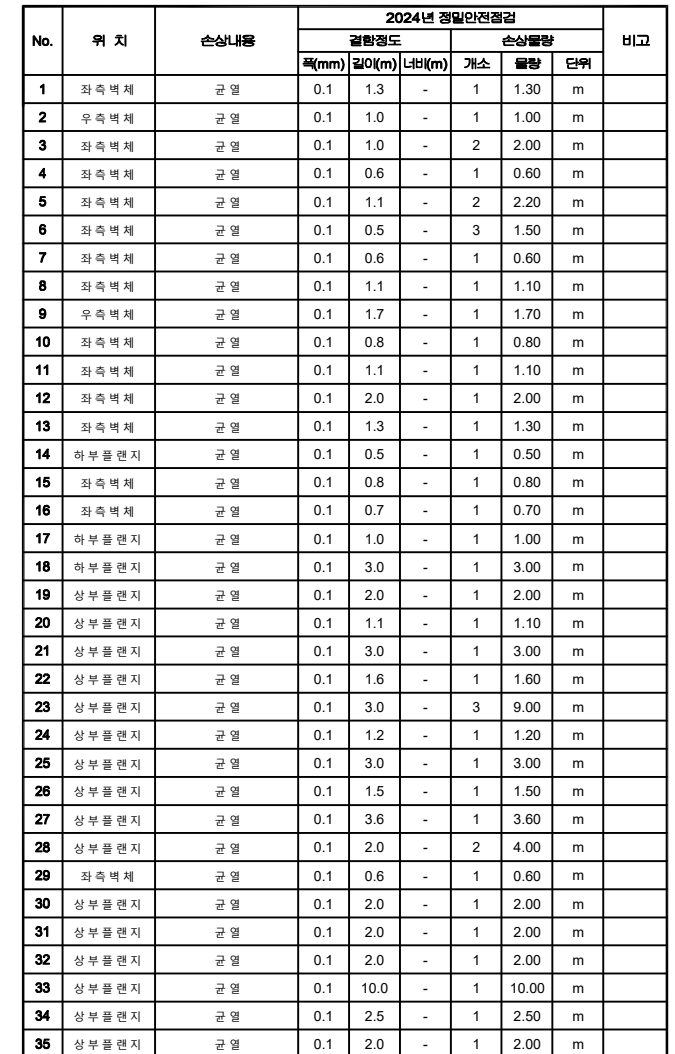

SECTION

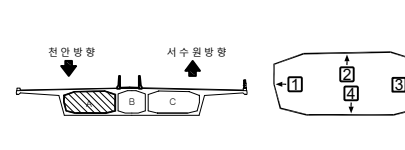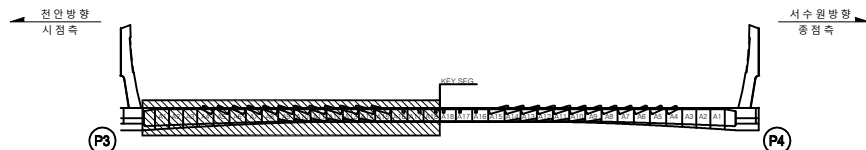


표지		간 역		방상간역		결단노출	용 역 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		표선, 발목		재료표선		표 토	구조물명	평택대교
		바리, 발목		누수, 제수		조경, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		표수 부		부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링
레		토사회색		기 타		배수구착용	도면번호	058-(1/2)

BOX (A)

← 천 안



서수원 →

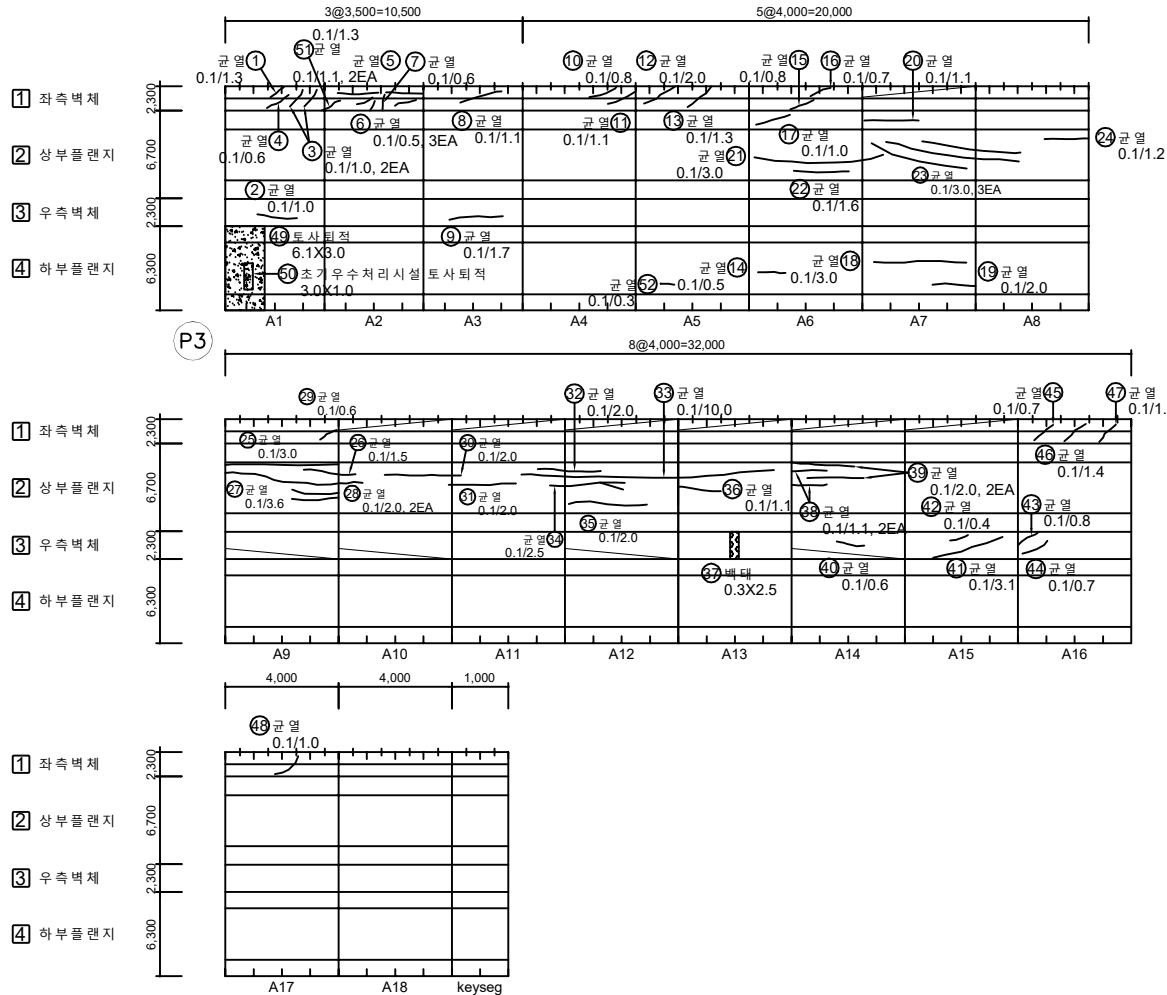

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
37	우측벽체	벽체	-	0.3	2.5	1	0.75	m ²	
38	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
42	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
48	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
49	하부플랜지	토사 퇴적	-	6.1	3.0	1	18.30	m ²	
50	배수시설	조기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m ²	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
52	하부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

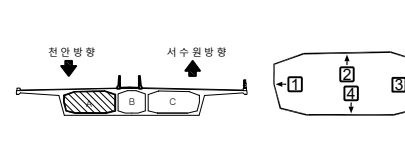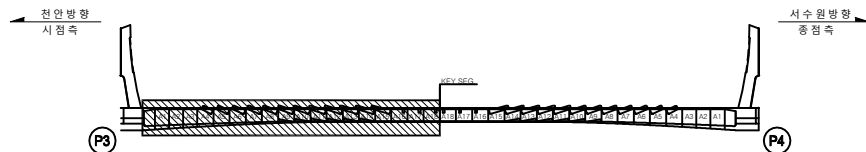

No.	위 치	손상내용	결함정도	손상물량	비고
36	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-
37	우측벽체	벽체	-	0.3	2.5
38	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-
41	우측벽체	균열	0.1	3.1	-
42	우측벽체	균열	0.1	0.4	-
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-
45	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-
46	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-
47	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-
48	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-
49	하부플랜지	토사 퇴적	-	6.1	3.0
50	배수 시설	조기 우수처리시설 토사 퇴적	-	3.0	1.0
51	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-
52	하부플랜지	균열	0.1	0.3	-
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					


No.	위 치	손상내용	결함정도	손상물량	비고
36	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-
37	우측벽체	벽체	-	0.3	2.5
38	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-
41	우측벽체	균열	0.1	3.1	-
42	우측벽체	균열	0.1	0.4	-
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-
45	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-
46	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-
47	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-
48	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-
49	하부플랜지	토사 퇴적	-	6.1	3.0
50	배수 시설	조기 우수처리시설 토사 퇴적	-	3.0	1.0
51	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-
52	하부플랜지	균열	0.1	0.3	-
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

손상물량표


BOX (A)

← 전 안


서수원 →

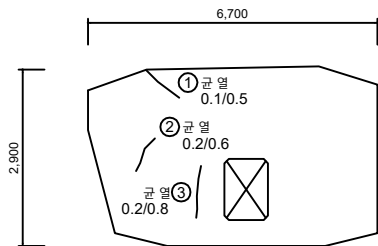


격벽부 (시점 쪽)

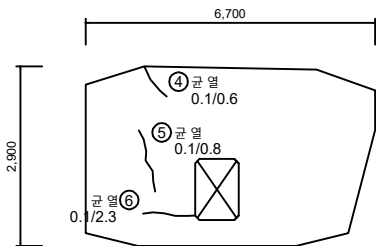

격벽부 (중점 쪽)

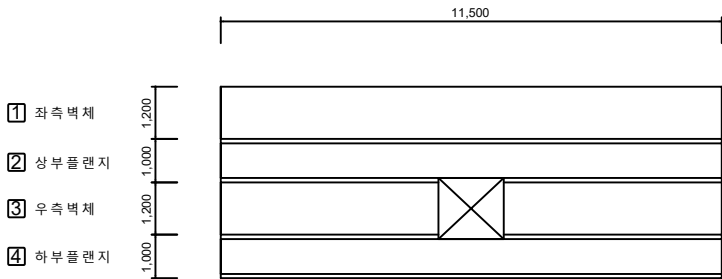

주 두 부

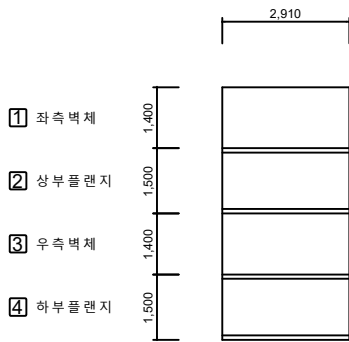

우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	격벽부	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
3	격벽부	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	격벽부	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

범례	CW 0.2	파손, 박락	재료분리	변위	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형		조사일자	평택대교	
	표면오염	보수부	부식		책임자	2024.11	
	토사하림	기 타	배수구막힘		도면번호	(주)영성엔지니어링	
						060	



손상물량표

← 천 안

서수원➡

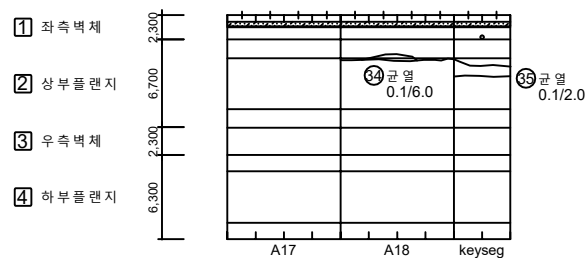

SECTION

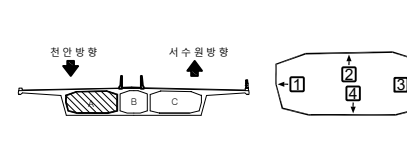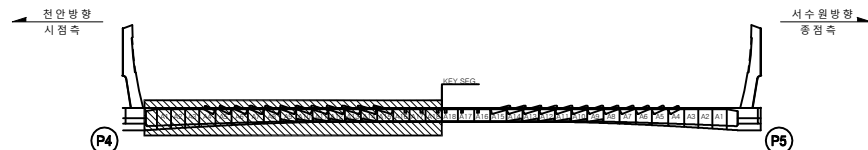

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	좌측벽체	벽체	-	0.5	0.2	1	0.10	m ²	
6	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	

지	PW-0.2	양상간열	열근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	표상, 발목	차량표지	표지대	구조물명	평택대교
현	바리, 박막	누수, 침수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	표수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사회색	기타	배수구막힘	도면번호	061-(1/2)




ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-1 (2/2)

손상물량표


BOX (A)

← 천 안


서수원➡

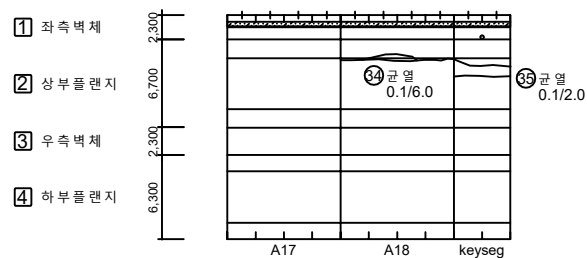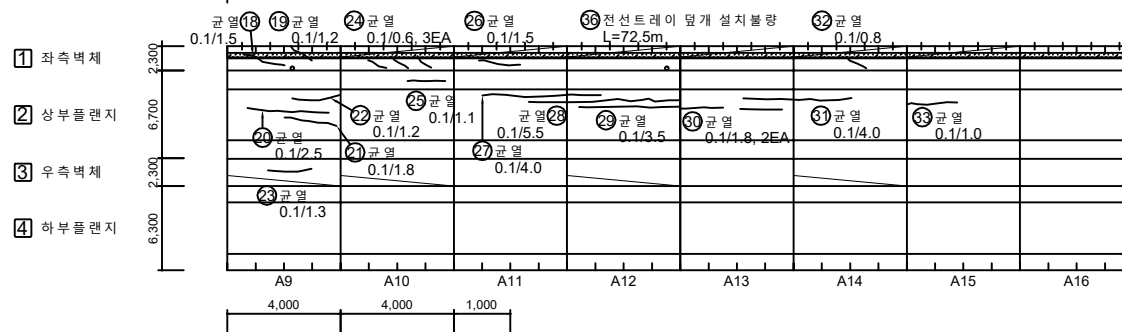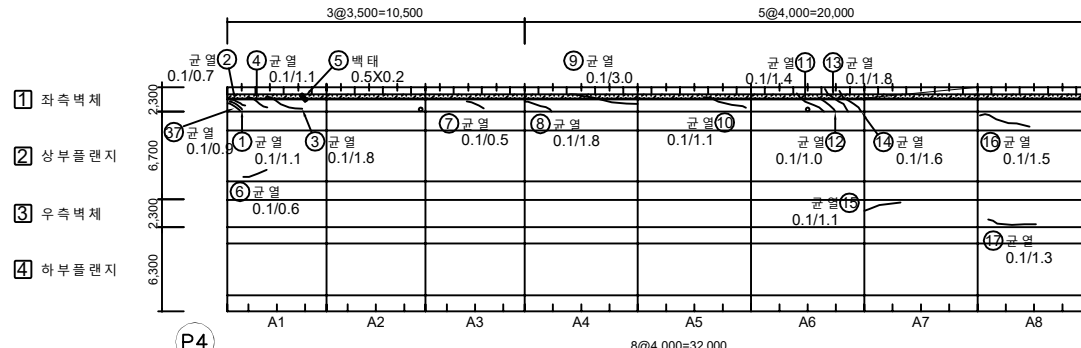

KEY PLAN

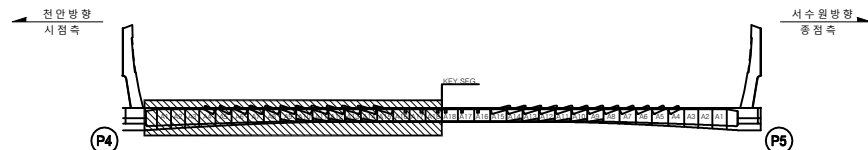

SECTION

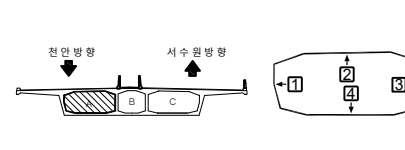[illegible]

제 례	 SW-0.2	 간 역	 방상간역	 철근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 모손, 불박	 재료불연	 포 터	구조물명	평택대교	
	 바닥, 박막	 누수, 제수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 표수 부	 부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	061-(2/2)	

ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2 (1/2)


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

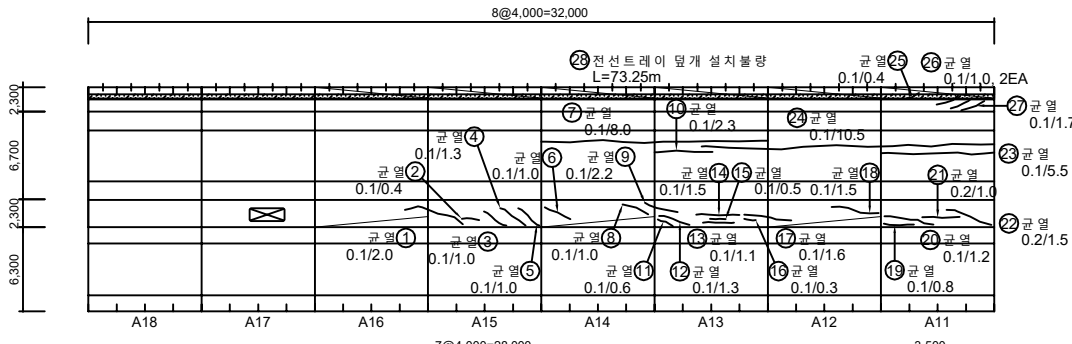

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

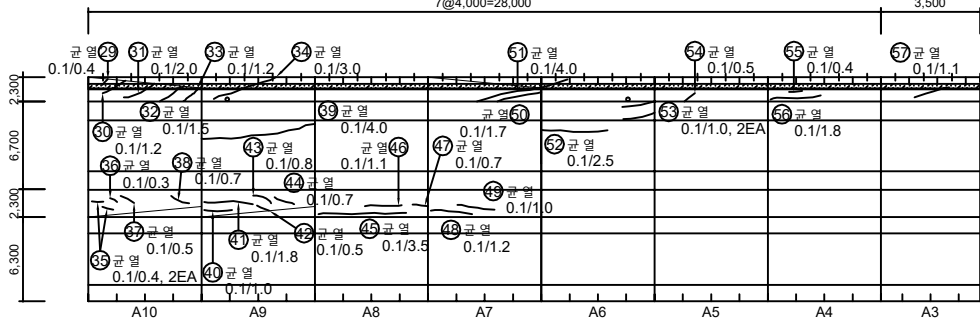

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

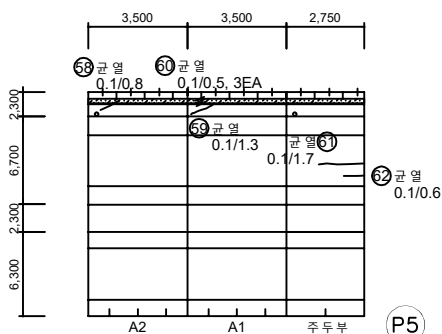

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
22	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	10.5	-	1	10.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	천선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	

주요사항	상상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
바닥,벽면	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	062-(1/2)


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

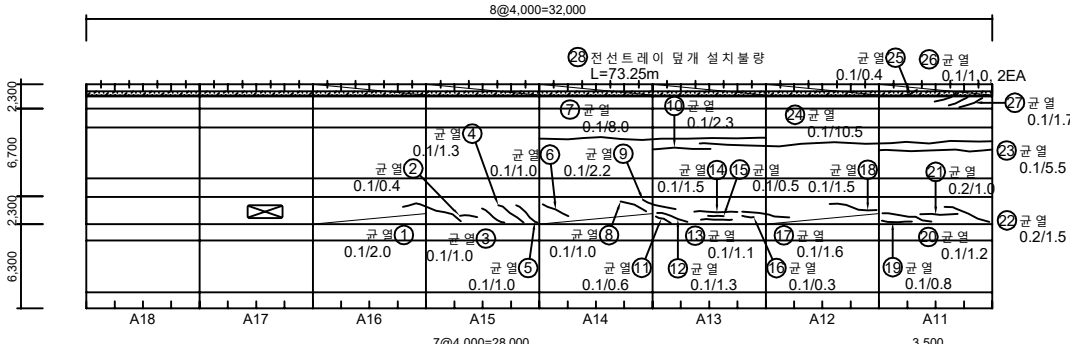

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

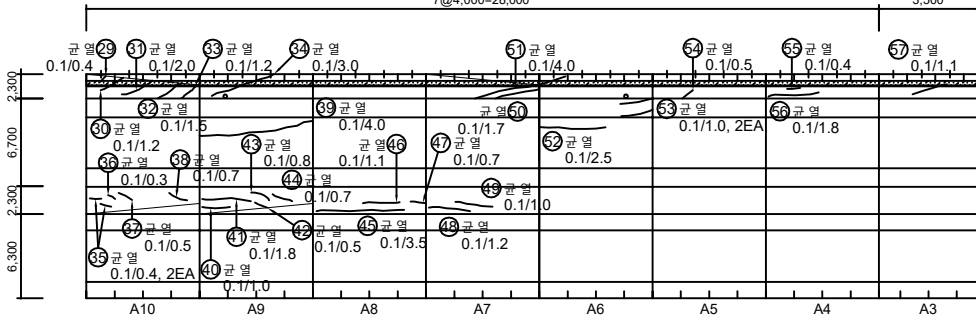

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

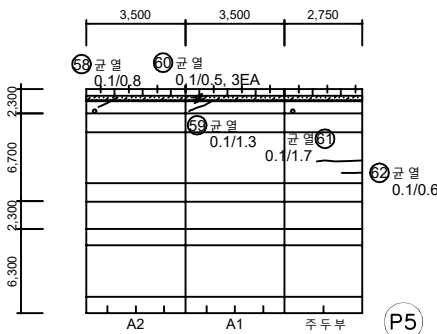


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
42	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
45	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
47	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
52	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
53	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
55	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
56	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
60	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
62	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

주 례	 CW/0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	 구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	 조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	 책임자	(주)영성엔지니어링	
	 토사하중	 기타	 배수구막힘	 도면번호	062-(2/2)	

천안방향
시정측

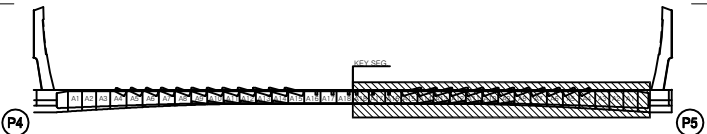






서수원방향
중정측





ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-3

손상물량표



BOX (A)

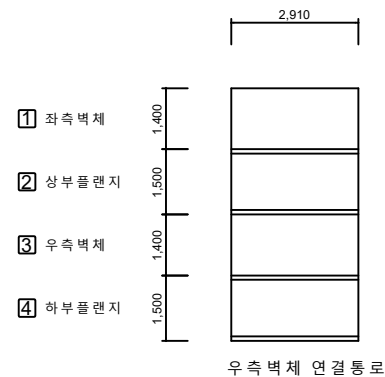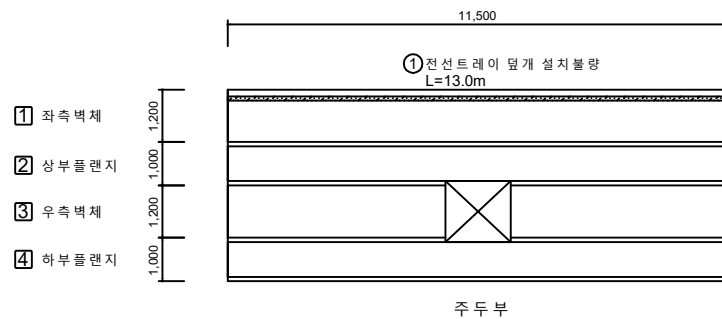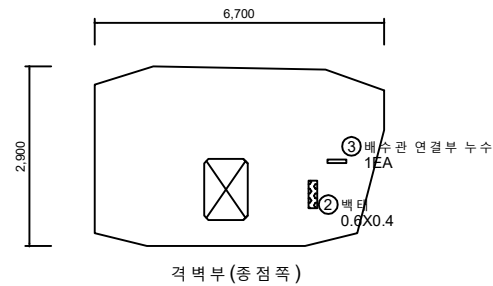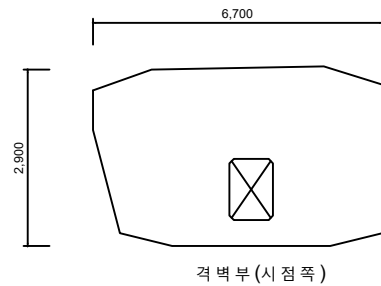[illegible]

KEY PLAN

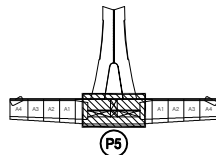

SECTION




편 리	 DW 0.2	 근 열	 망상근열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 활락	 재료분리	 벽터	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 제수	 좌굴, 변형	조사이자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	063	

손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원 →

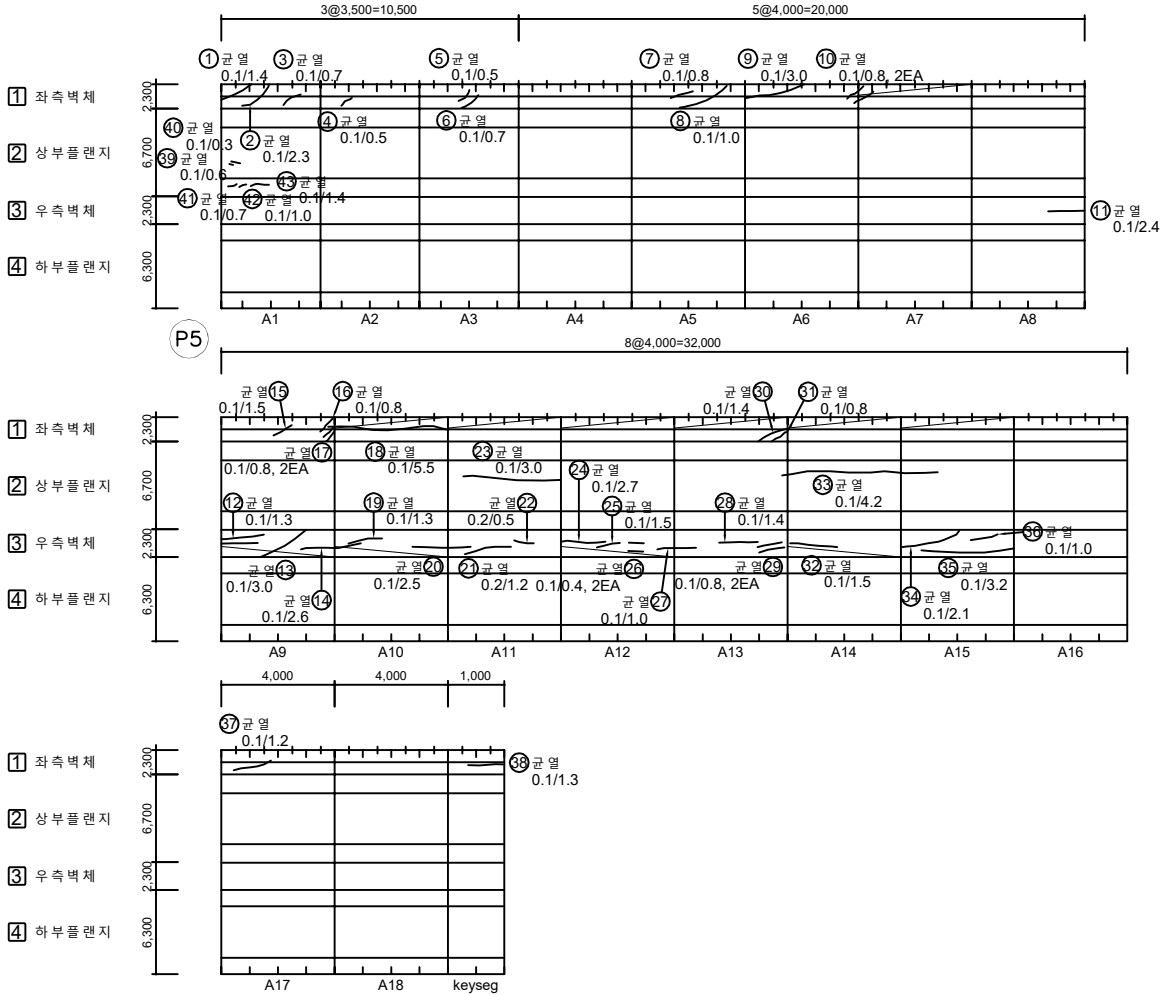

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
11	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
20	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
25	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.2	-	1	4.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.1	-	1	2.10	m	
35	우측벽체	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

KEY PLAN

SECTION

주 관	균열	파손, 박락	재료분리	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	변위	누수, 채수	좌굴, 변형	구조물명	평택대교	
	표면오염	보수, 부	부식	조사일자	2024.11	
	토사하역	기타	배수구막힘	책임자	(주)영성엔지니어링	
				도면번호	064-(1/2)	

← 천안방향
시정측

→ 서수원방향
중정측




손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원 →

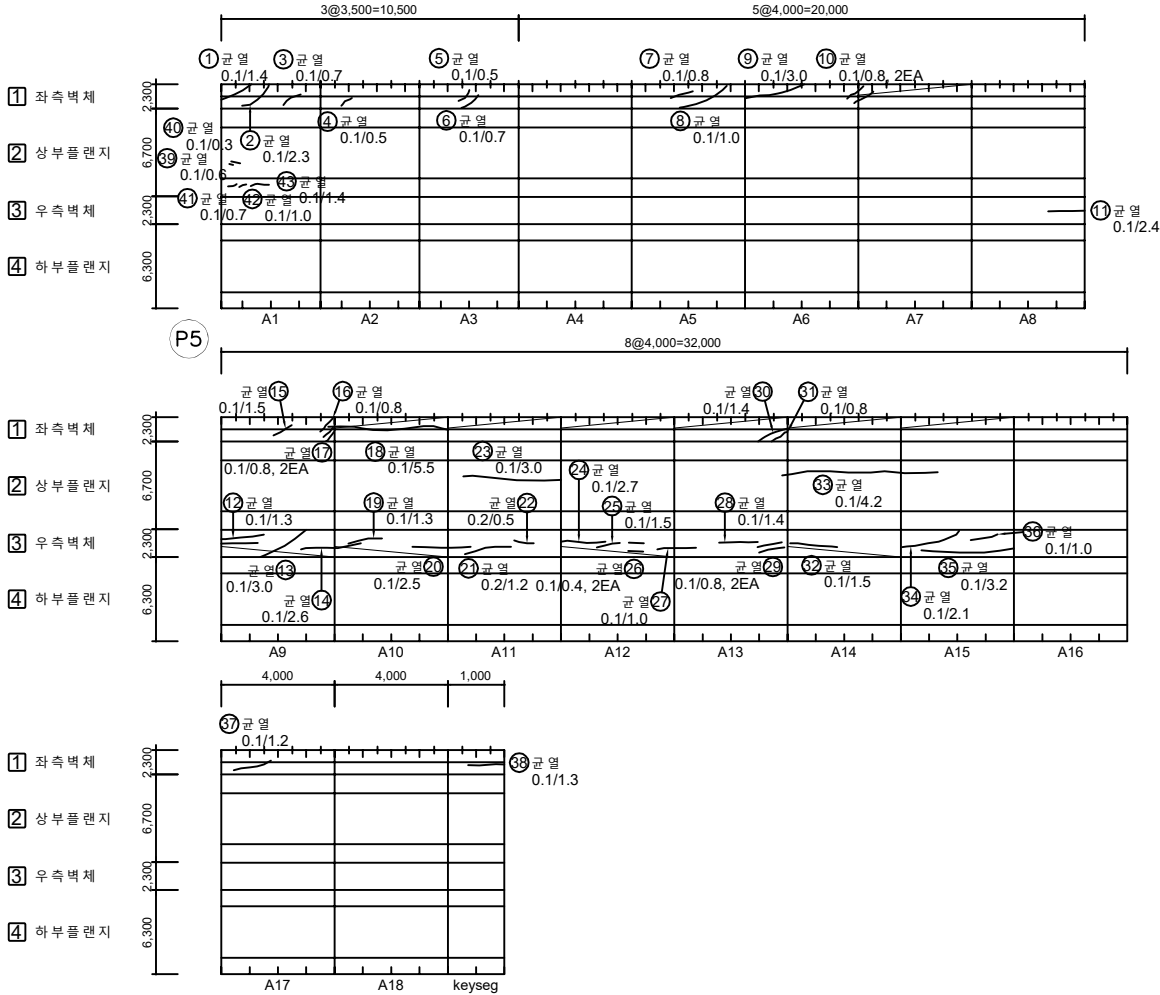

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
40	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
41	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
42	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
43	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

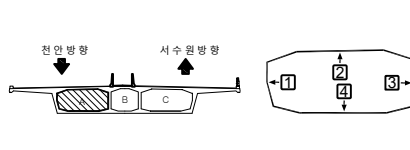
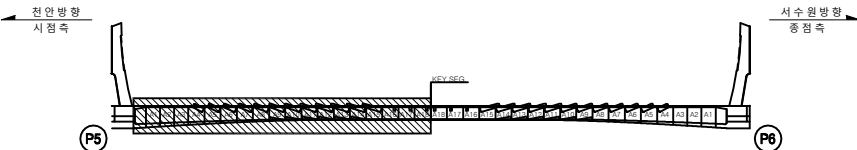


표	CW/0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
배		토사하림		기타		배수구막힘	도면번호	064-(2/2)


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

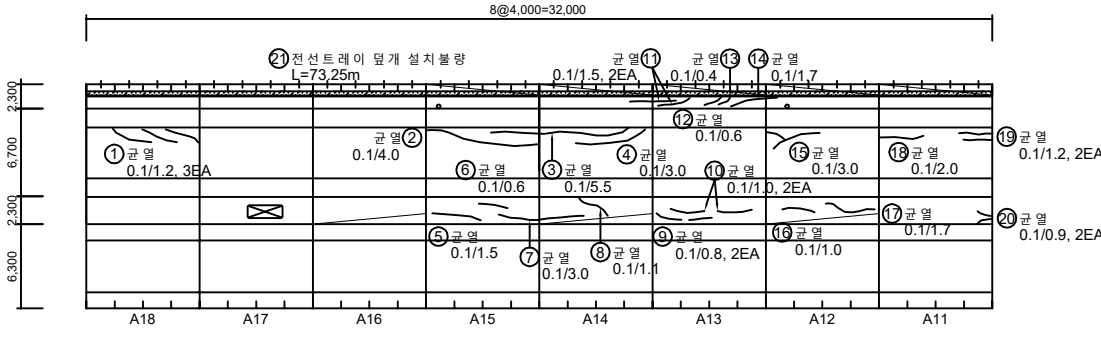

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

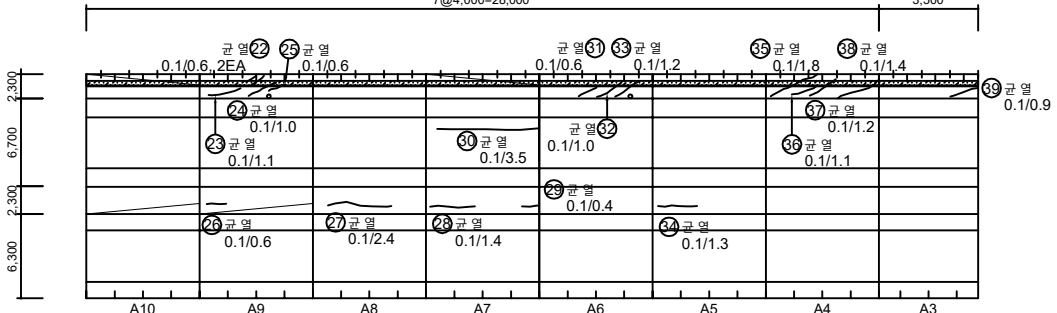



- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

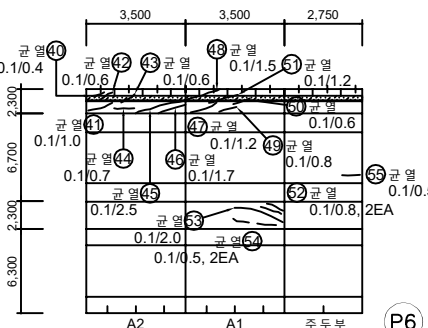

P6

KEY PLAN

SECTION

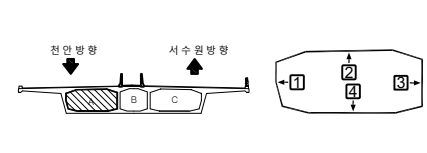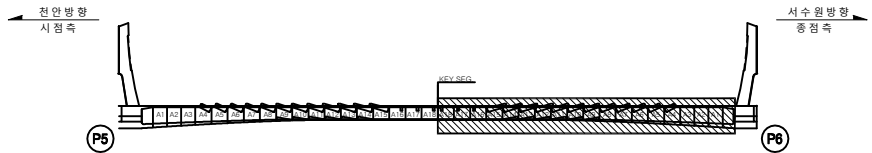

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
21	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

주요 조사 항목	 균열	 방수강인	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 배대	구조물명	평택대교
기타 조사 항목	 바닥,벽면	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사/교통	 기타	 배수구막힘	도면번호	065-(1/2)


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

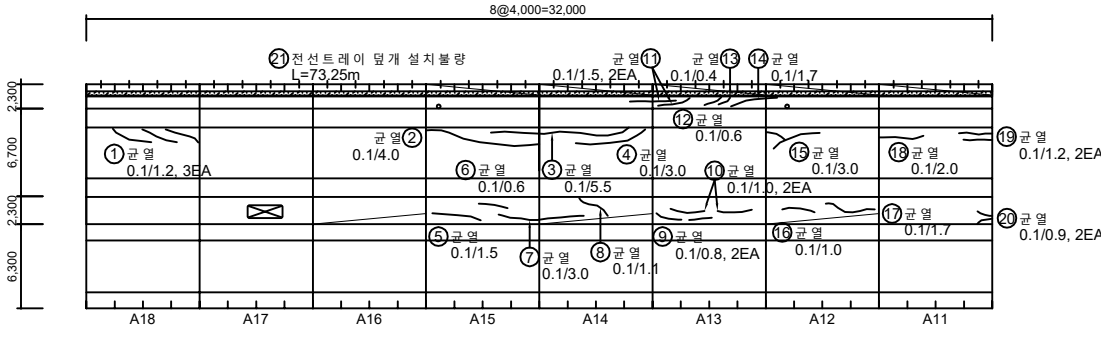

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

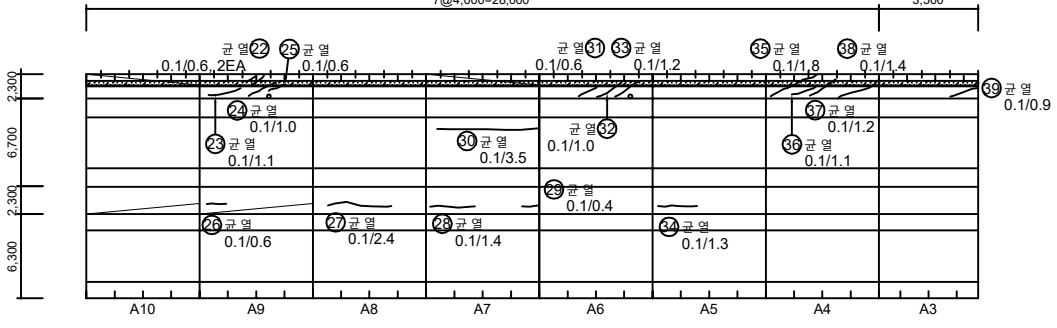

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

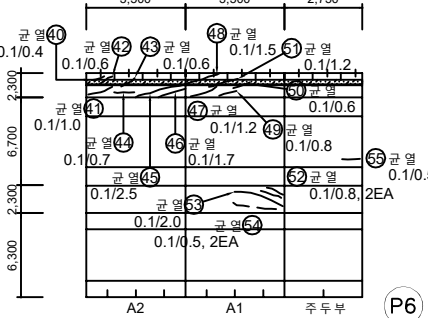

KEY PLAN

SECTION


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
48	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
49	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
52	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
53	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
54	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
55	상부물면지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

제 례	CW/0.2	균열	 양상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
		박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사화적	 기타	 배수구막힘	도면번호	065-(2/2)

손상물량표

← 천 안

서수원➡

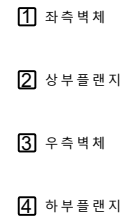


우측벽체 연결통로



- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

주 두 부 ⑩철근노출
0.1X0.1

SECTION



서수원방향
종점측

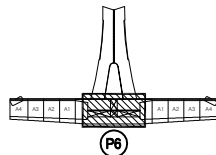
[illegible]

제 례	 SW-0.2	 간 역	 방상간역	 철근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 모손, 불박	 재료표면	 포 터	구조물명	평택대교	
	 바닥, 박박	 누수, 채수	 파괴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 표수 부	 부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	066	

ID : PSC A BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (A)

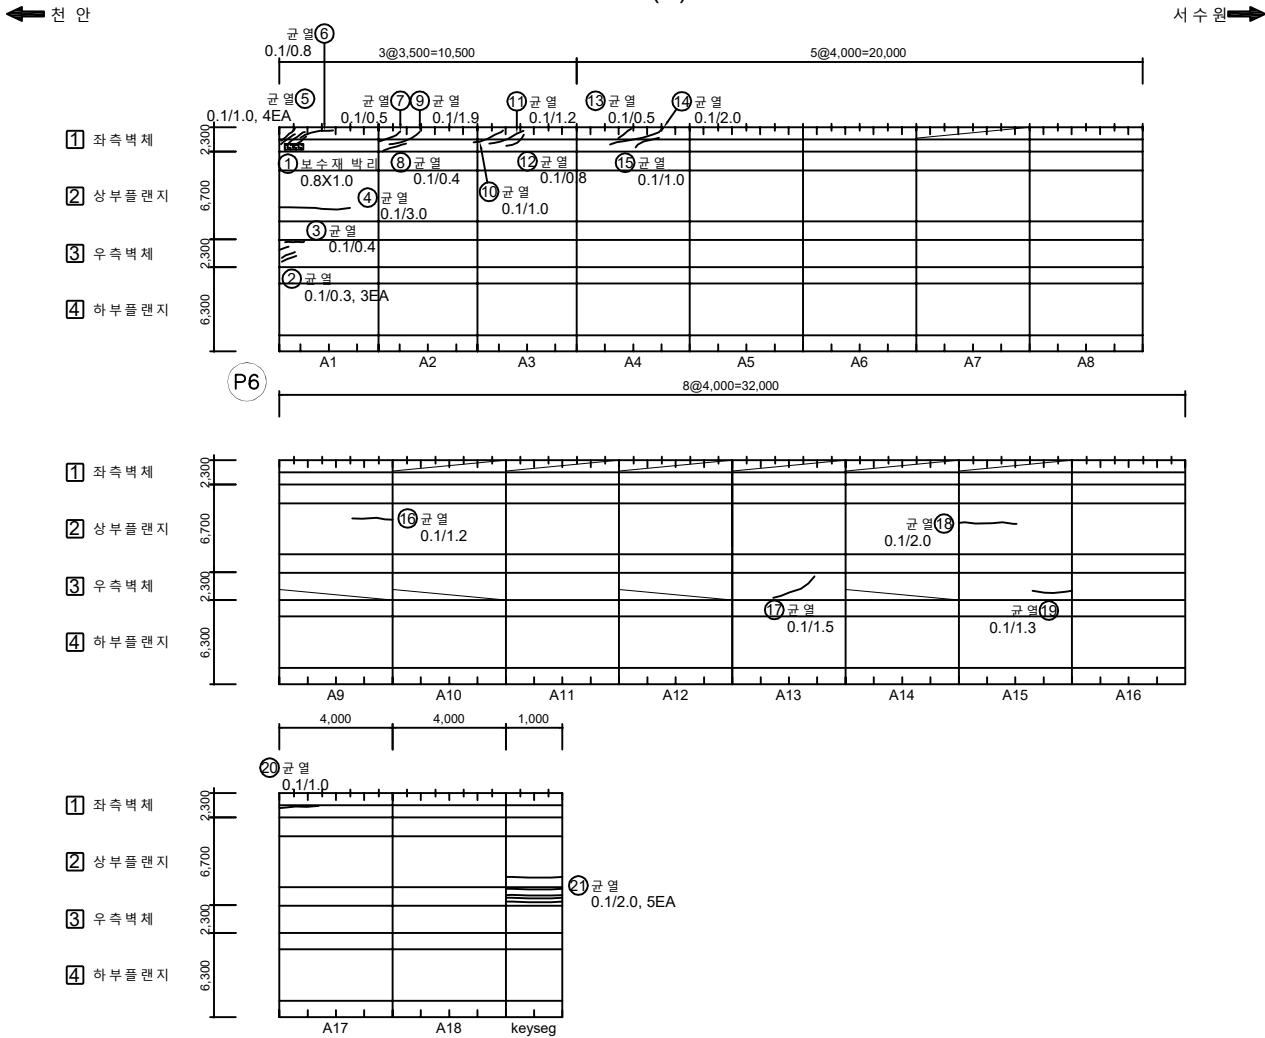

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	보수재 박리	-	0.8	1.0	1	0.80	m²	
2	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	5	10.00	m	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

주 관	 균열	 방수균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
관	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	067


손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

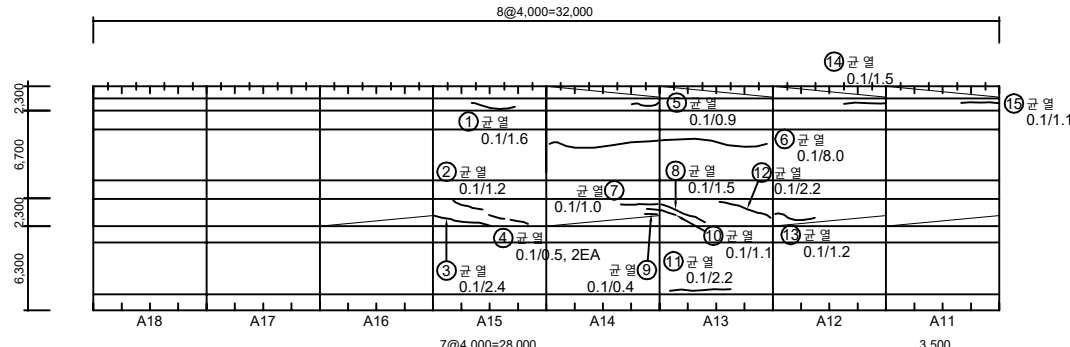


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

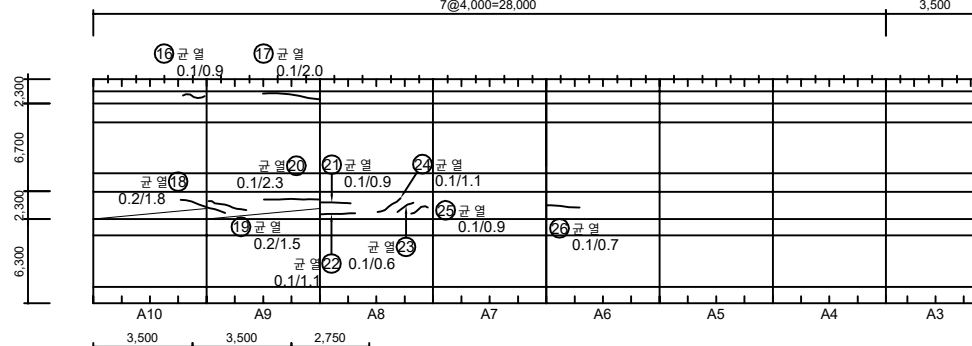


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

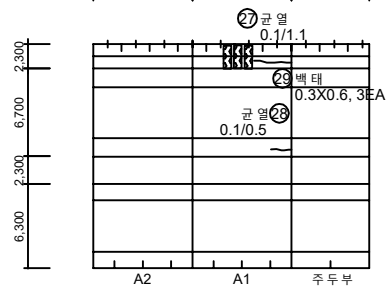

KEY PLAN

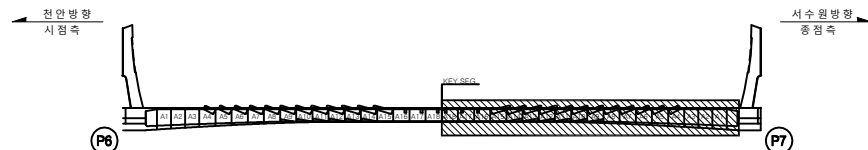

SECTION

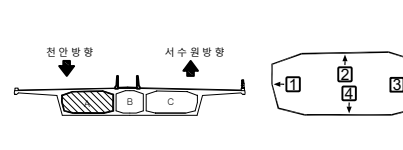[illegible]

제 례	 SW-0.2	 간 역	 방상간역	 철근노출	용 역 역	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 모손, 불박	 재료보전	 포 터	구조물명	평택대교	
	 바닥, 박박	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 표수 부	 부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	068	

ID : 거더 (S9) 외관조사망도-1 (1/2)

손상물량표

G1 ~ G5

← 전 안

서수원 →




No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

SECTION

← 전 안 방향
시점측

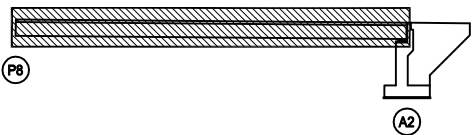

→ 서수원 방향
중점측

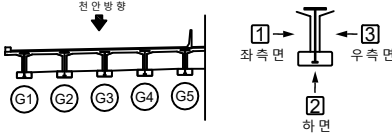

범 례	 균열	 박리, 박락	 층간 박리	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 층간 박리	 철근노출	 구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 침수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	071-(1/2)	

손상물량표

G6 ~ G10

← 전 안

서수원 →




No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

← 전 안 방향
시점측

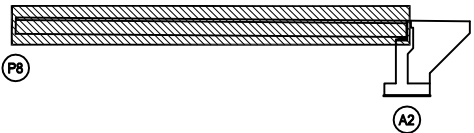

→ 서수원 방향
중점측



표 준	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 침수	 조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사퇴적	 기타	 도면번호	071-(2/2)


ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (B)

← 전 안

서수원 →

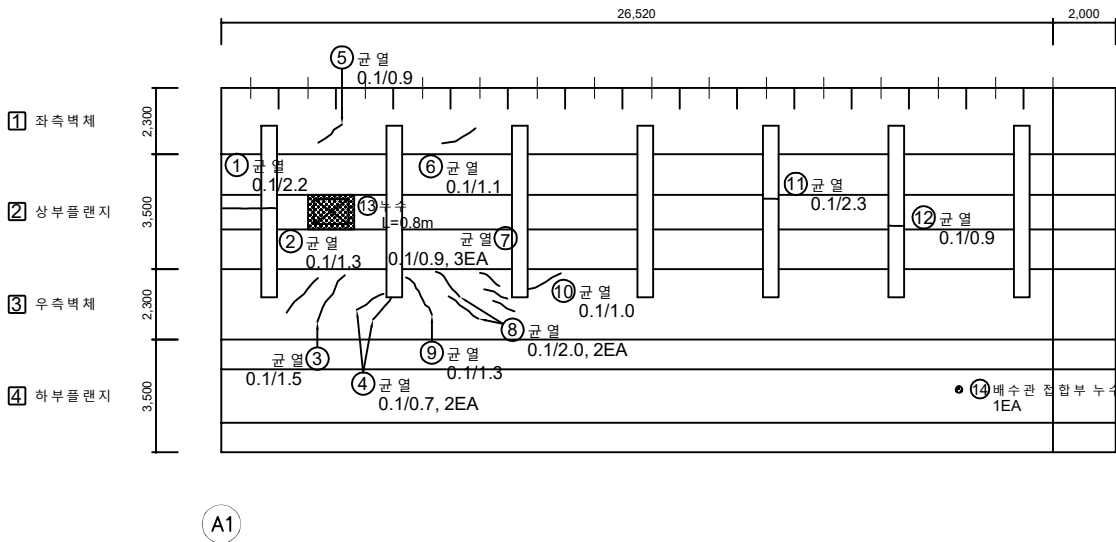

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	3	2.70	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	누수	-	0.8	-	1	0.80	m	
14	배수시설	배수관 접합부 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

범 례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	072


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

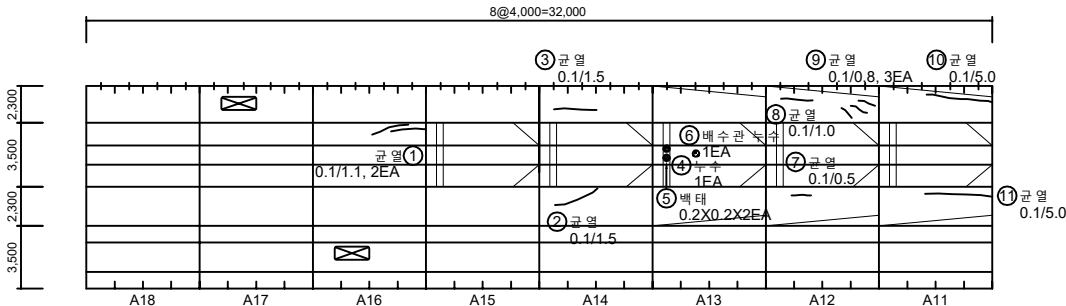

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

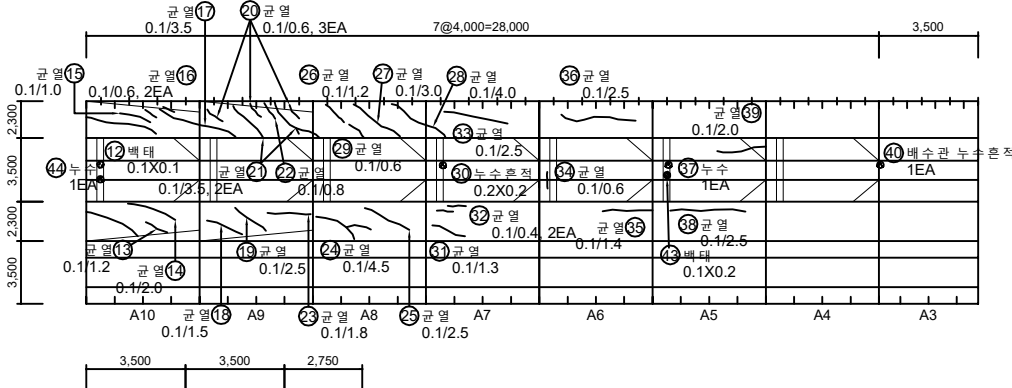

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지


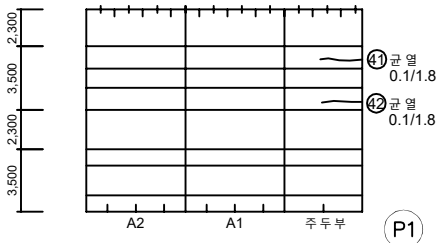


KEY PLAN

SECTION

전안방향
시정측

서수원방향
중정측

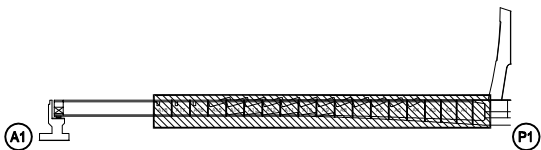

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	정착구	벽체	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
6	배수시설	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
12	정착구	벽체	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	2	7.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
24	우측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
25	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	정착구	누수흔적	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
34	상부플랜지/상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	

표	CW 0.2	균열		방상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		벽체	구조물명	평택대교
		바리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책 일 자	(주)영성엔지니어링
라		토사하중		기타		배수구막힘	도면번호	073-(1/2)


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

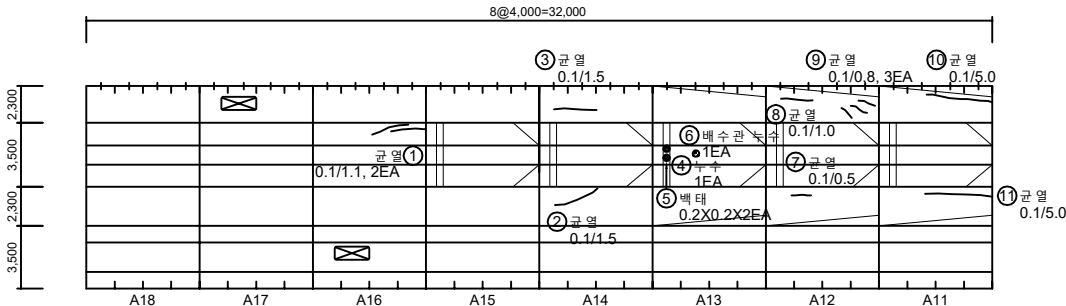

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

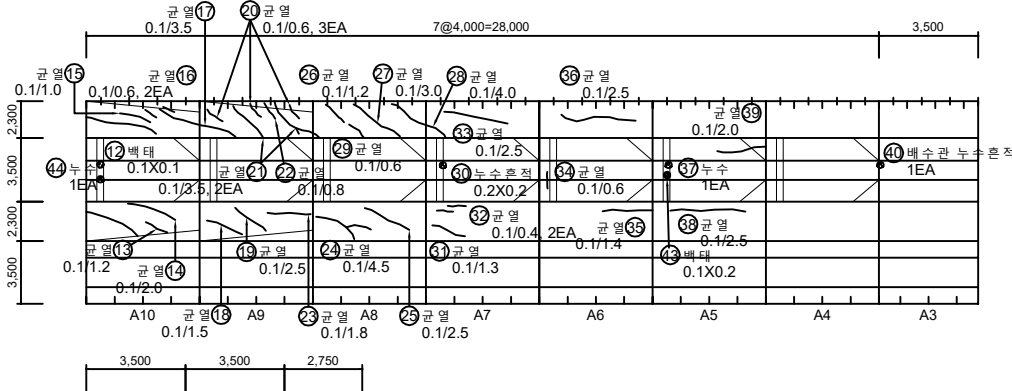

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

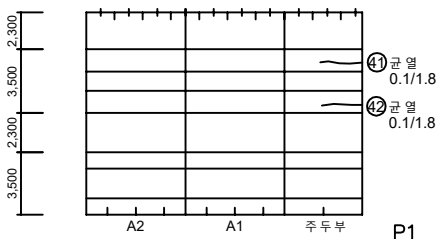


P1


KEY PLAN

SECTION

← 전안방향
시정측

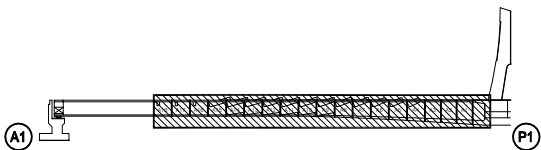

→ 서수원방향
중정측



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
37	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
38	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
40	배수시설	배수관 누수흔적	-	-	-	1	1.00	EA	
41	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
42	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
43	정착구	벽태	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	
44	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

표	 CW/0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 벽태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
기	 토사유출	 기타	 배수구막힘	도면번호	073-(2/2)	





ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-3

손상물량표

BOX (B)

← 전 안

서수원 →

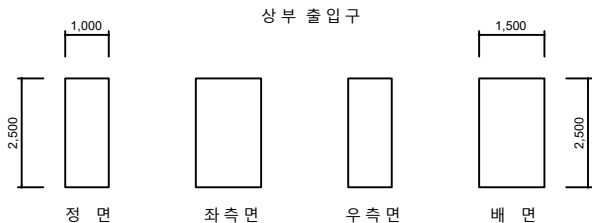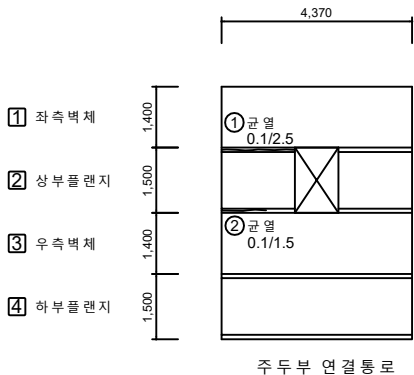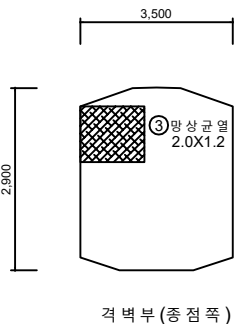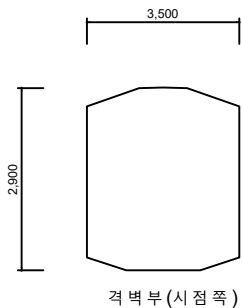

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	격벽부	망상균열	-	2.0	1.2	1	2.40	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

상부플랜지	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
좌측벽체	재료분리	백태	구조물명	평택대교
우측벽체	누수, 침수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
하부플랜지	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
토사회색	기타	배수구막힘	도면번호	074

ID : PSC B BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

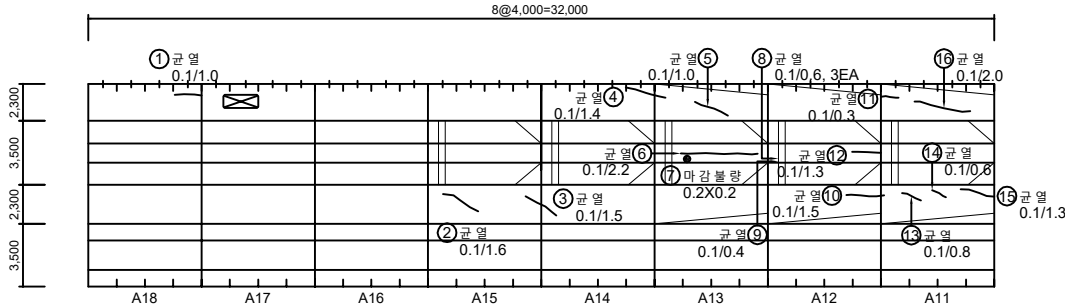

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

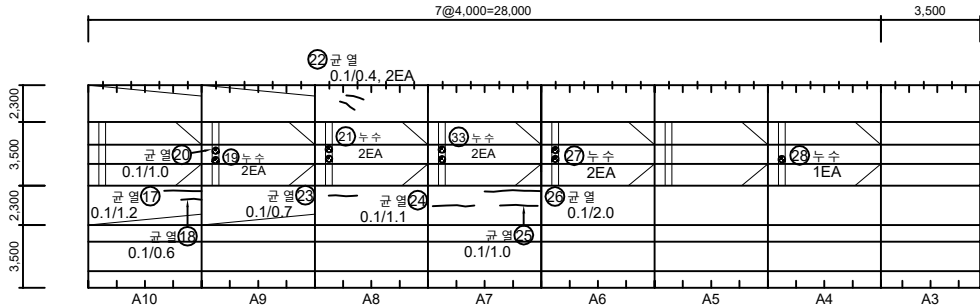

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

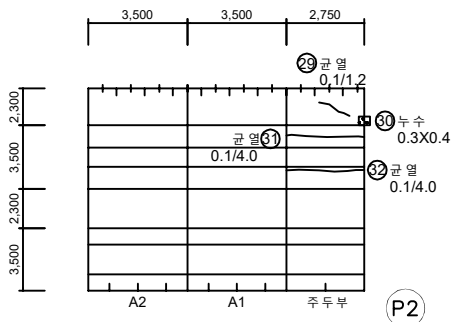

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
7	상부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
19	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
25	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
28	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	정착구	누수	-	0.3	0.4	1	0.12	m²	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
33	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
34									
35									



KEY PLAN

SECTION

상향교열	방수교열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	076

← 천안방향
시정측

→ 서수원방향
중정측

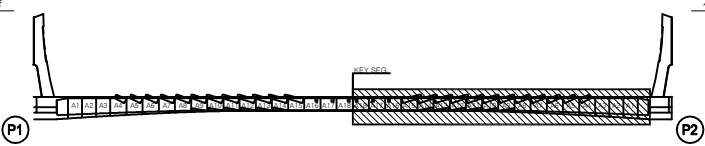


손상물량표


BOX (B)

← 전 안

서수원 →

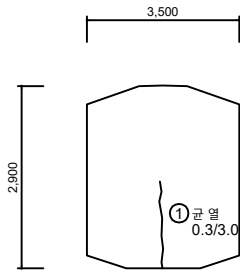


격벽부 (시점 쪽)

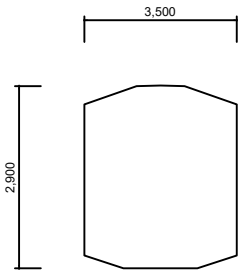


격벽부 (종점 쪽)

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

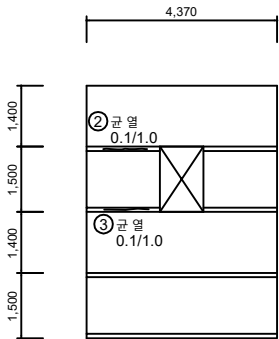


주두부 연결통로




정면



좌측면



우측면




배면

상부 출입구


KEY PLAN

← 전 안 방향
시점측

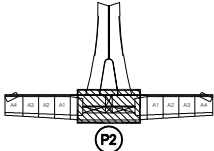

→ 서수원 방향
종점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.3	3.0	-	1	3.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


표 준	 균열	 파손, 탈락	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 퇴적물	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 재료분리	 누수, 침수	 좌굴, 변형	 부식	 배수구막힘	 구조물명	평택대교	
	 변위	 변위	 변위	 변위	 변위	 변위	조사일자	2024.11
	 변위	 변위	 변위	 변위	 변위	 변위	책임자	(주)명성엔지니어링
기 타	 기타	 기타	 기타	 기타	 기타	 기타	도면번호	077

손상물량표



BOX (B)

← 천 안

서수원 →

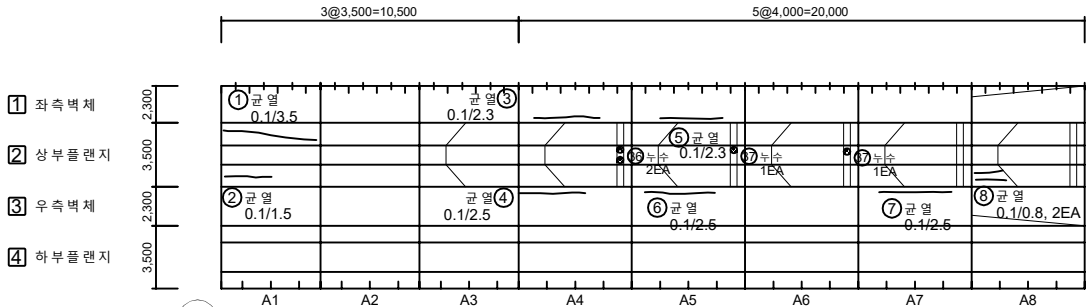

P2

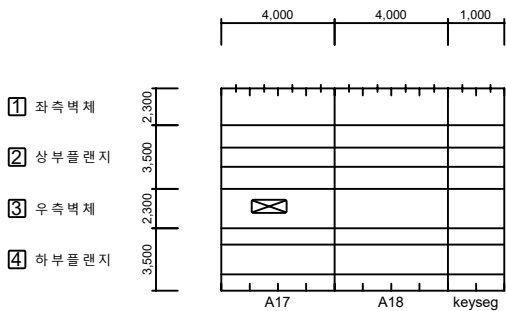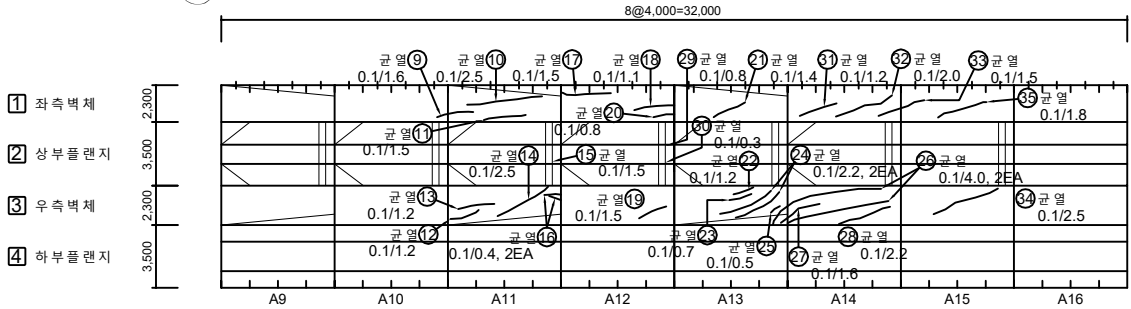

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	


주 관	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손, 박락	 재료분리	 구조물명		평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	078-(1/2)

손상물량표

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

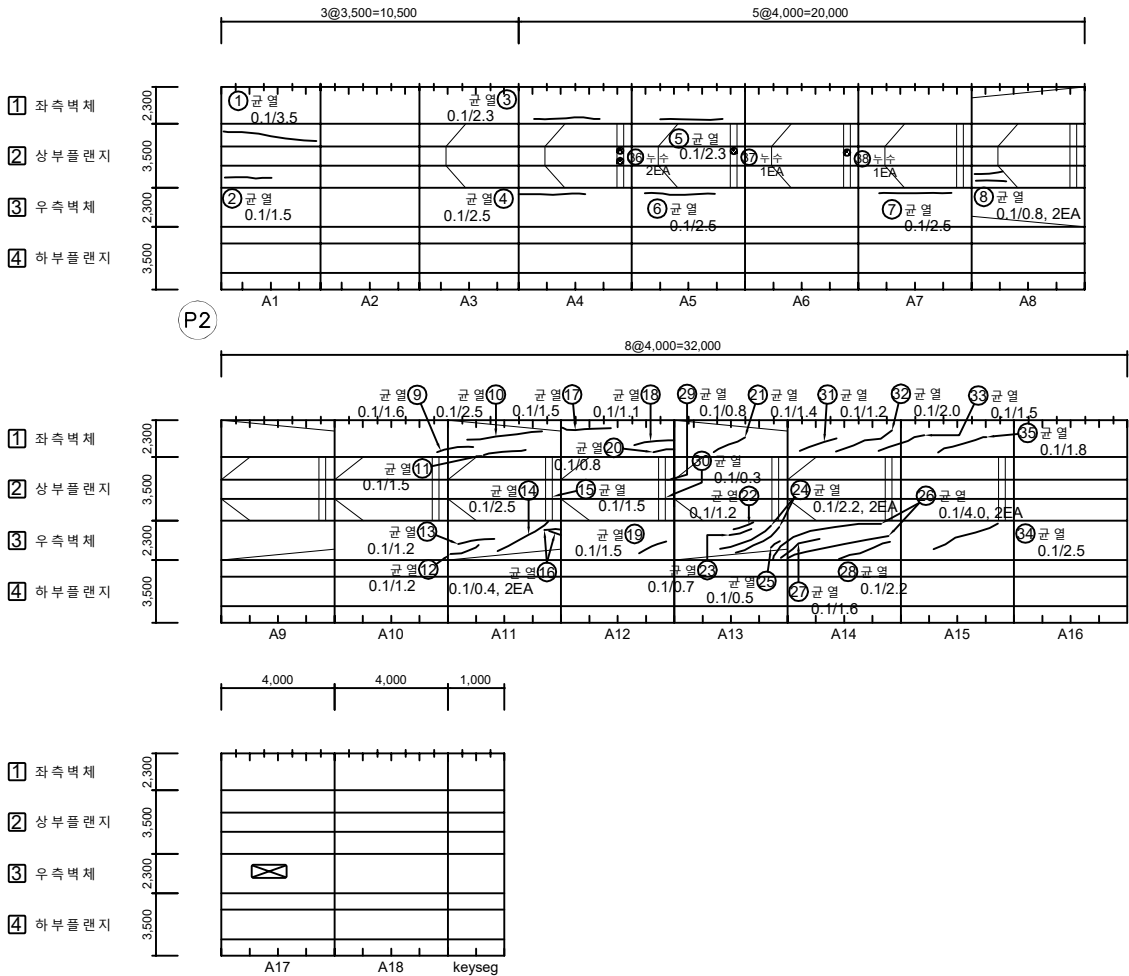


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
37	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
38	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

범 례	CW/0.2	관 열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백 태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	078-(2/2)	

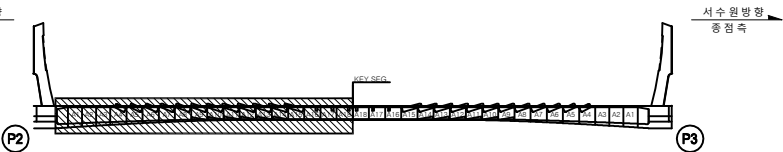


ID : PSC B BOX 내부 (S3) 외관조사망도-2

손상물량표

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

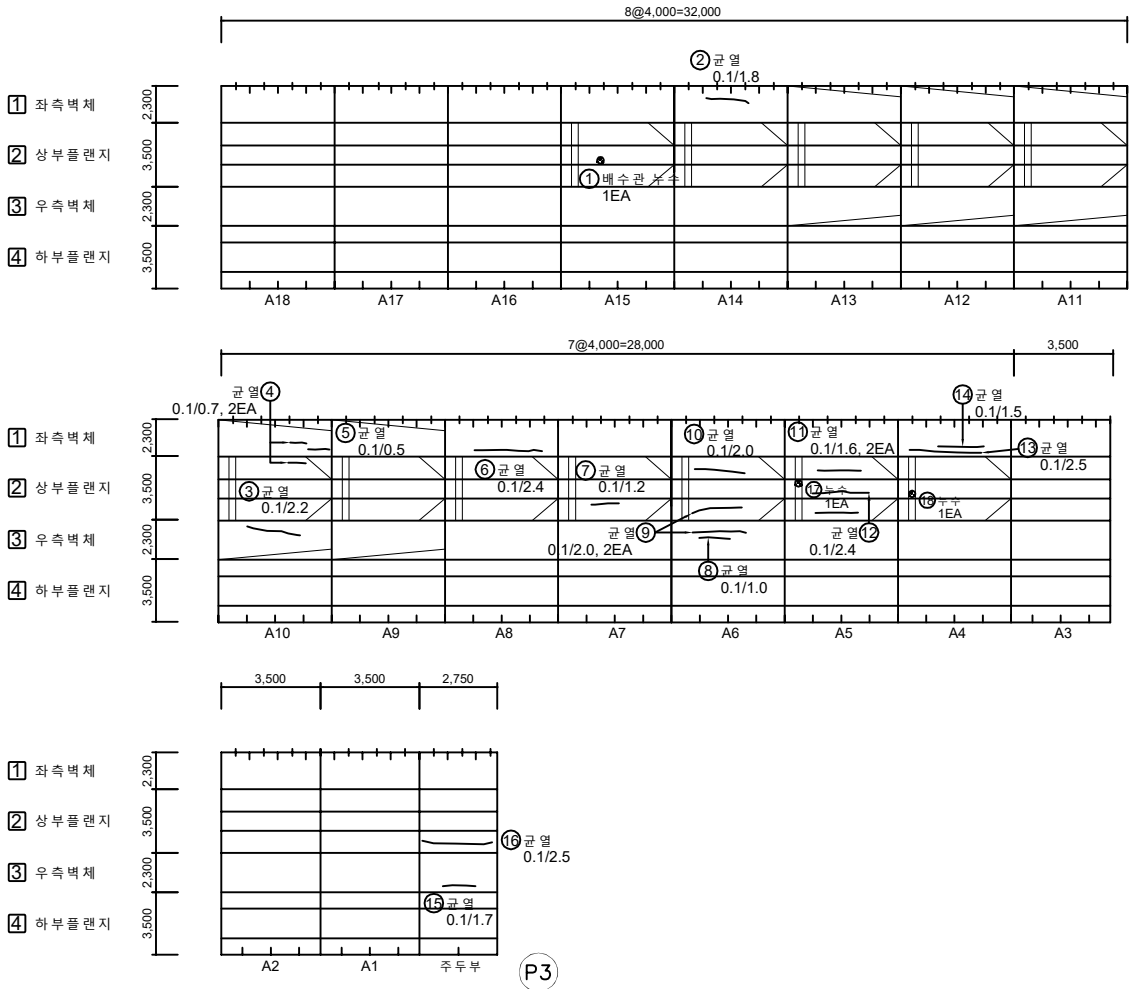

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	상부-좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
18	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

상향교면	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	책임자	(주)명성엔지니어링
토사회적	기타	도면번호	079





ID : PSC B BOX 내부 (S3) 외관조사망도-3

손상물량표

BOX (B)

← 전 안

서수원 →

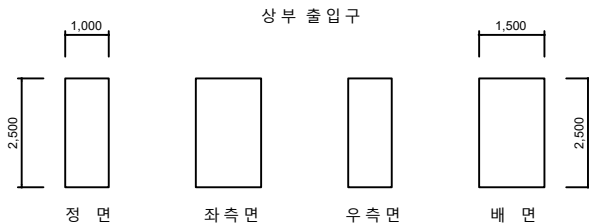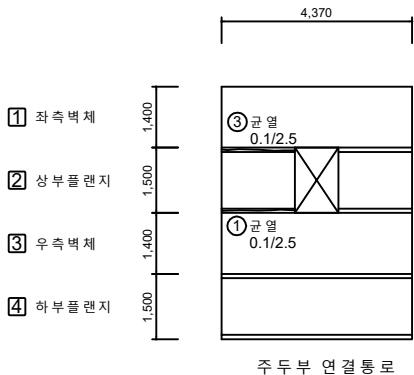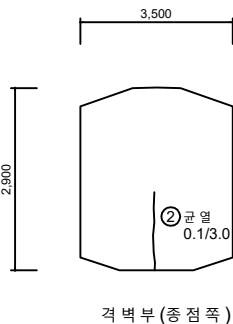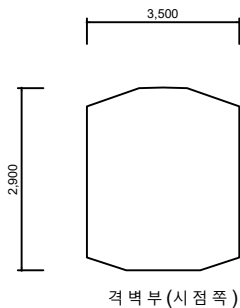

KEY PLAN

SECTION


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 지	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	 구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,침수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
기 타	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	080	

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

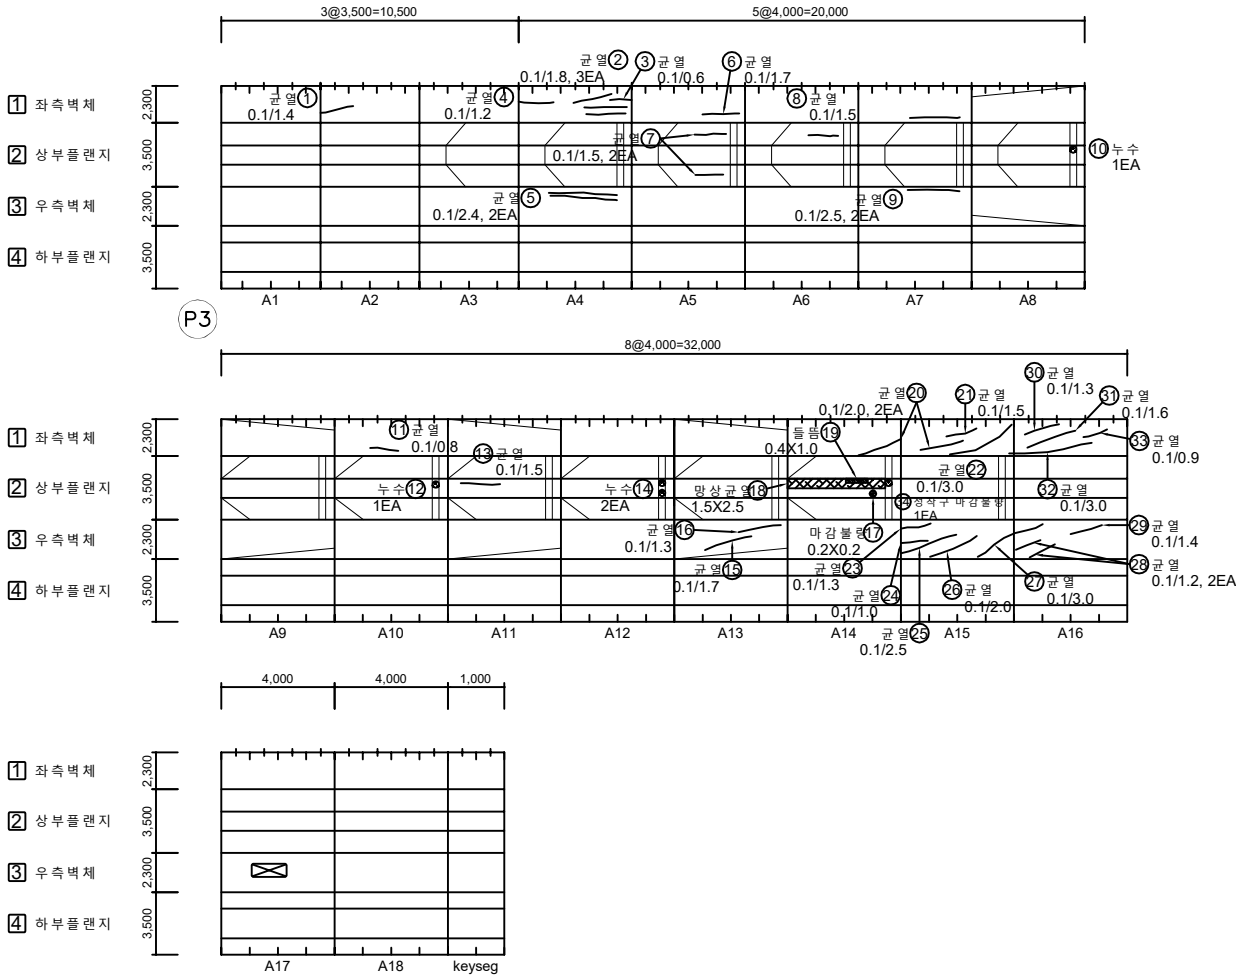

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	3	5.40	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	2	4.80	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
9	좌측,우측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
10	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
12	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
13	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
15	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
17	상부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
18	상부플랜지	망상균열	-	1.5	2.5	1	3.75	m²	
19	상부플랜지	돌출	-	0.4	1.0	1	0.40	m²	
20	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
34	정착구	마감불량	-	-	-	1	1.00	EA	
35									



KEY PLAN

SECTION

주 관	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사침강	 기타	 배수구막힘	도면번호	081

← 천안 방향
시정측

→ 서수원 방향
중정측

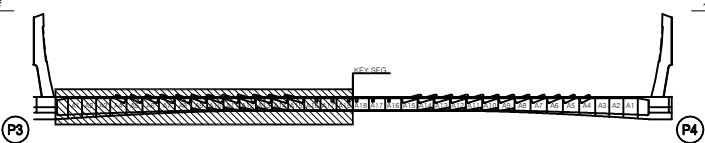

ID : PSC B BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

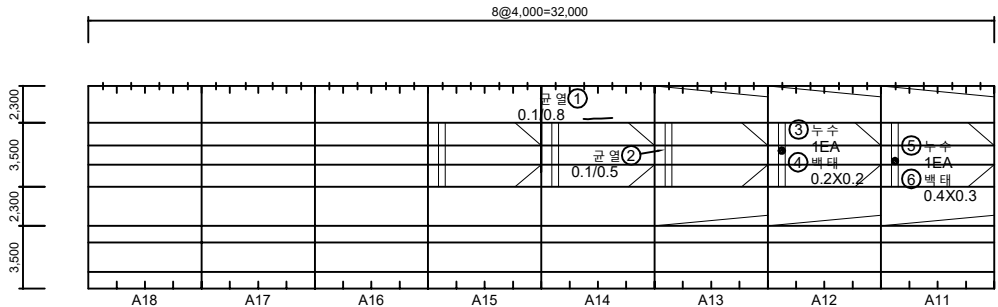

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

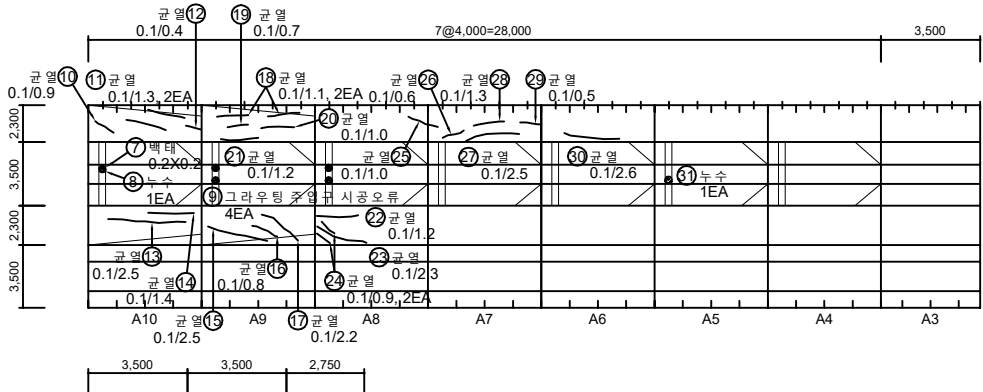


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

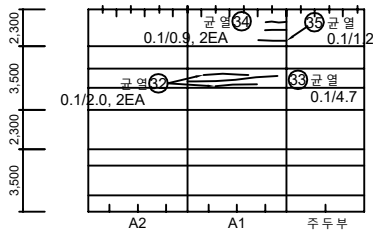


P4

KEY PLAN

천안방향
시정측

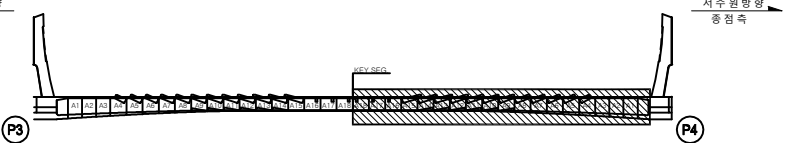

SECTION

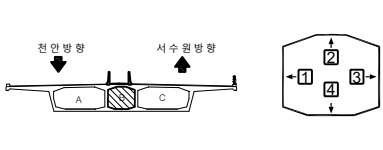

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	벽체	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	벽체	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
7	정착구	벽체	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	그라우팅 주입구 시공오류	-	-	-	4	4.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
31	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	

제 원	 균열	 철근노출	 양상균열	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 벽체	구조물명	평택대교
	 바리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사·초목	 기타	 배수구막힘	도면번호	082


ID : PSC B BOX 내부 (S4) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (B)

← 전 안


서수원 →

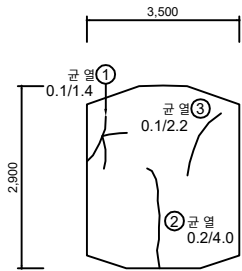


격벽부 (시점 쪽)

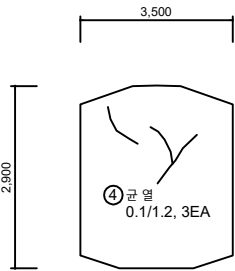

격벽부 (종점 쪽)

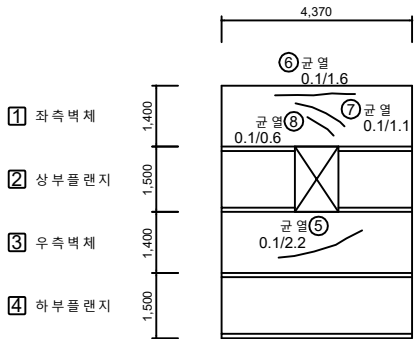

주두부 연결통로

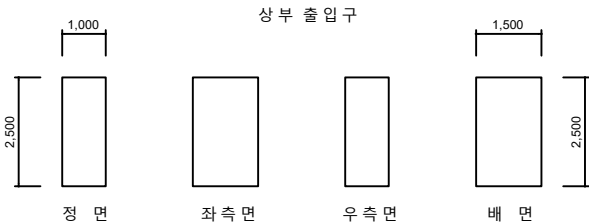

정 면


좌측면

우측면

배 면


KEY PLAN

전면방향
시점측

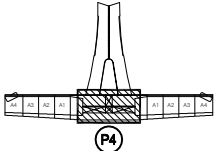

서수원방향
종점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	격벽부	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	격벽부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
5	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									




표 준	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 책임자	(주)영성엔지니어링
기 타	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호 083

손상물량표

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

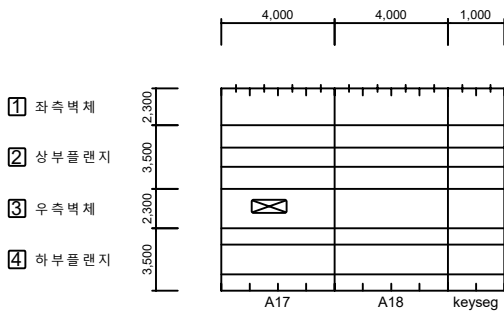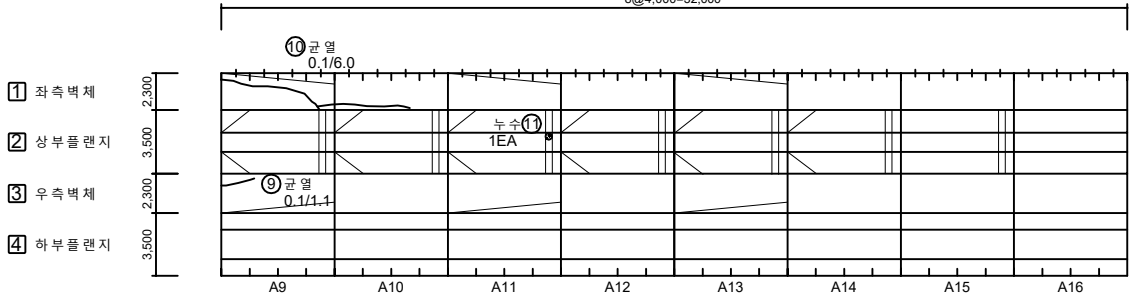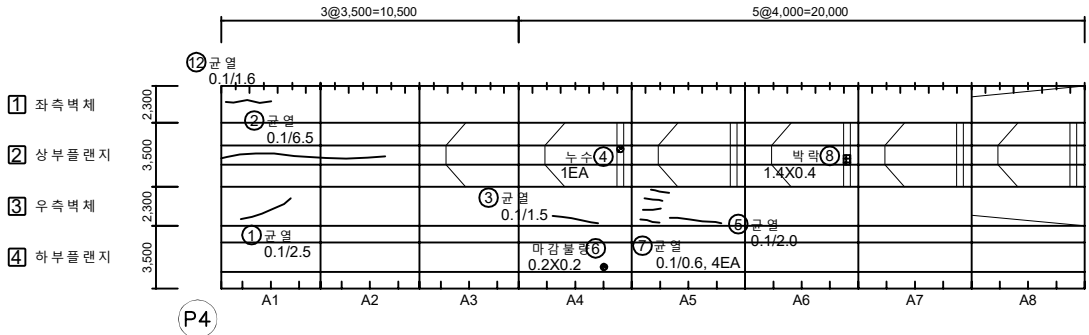

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	6.5	-	1	6.50	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
6	하부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
7	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	4	2.40	m	
8	정착구	박락	-	1.4	0.4	1	0.56	m²	
9	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
11	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	신규
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

표 준	 균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손, 탈락	 재료분리	벽체	구조물명	
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	084


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

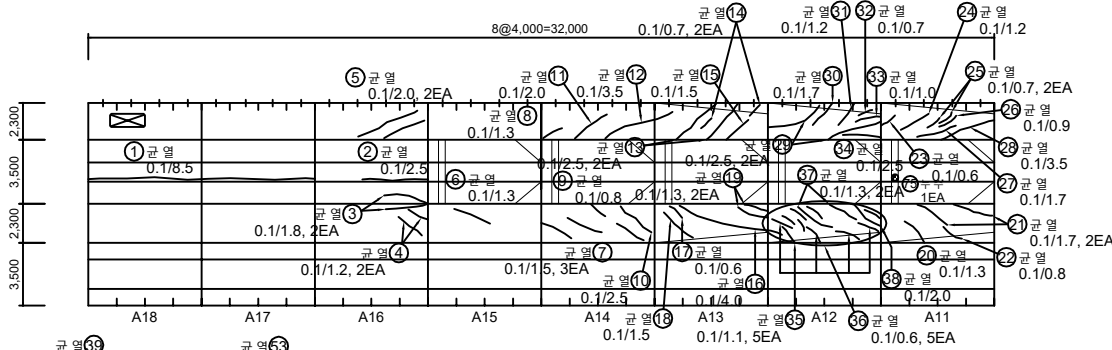

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

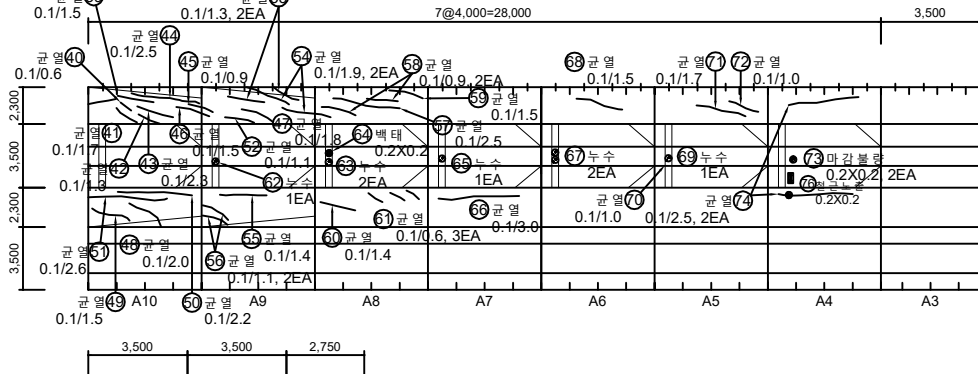


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

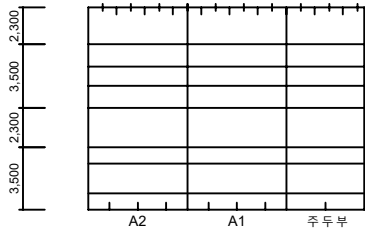


P5

KEY PLAN

← 천안방향
시정측

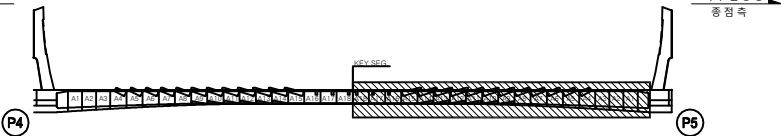

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	8.5	-	1	8.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	2	3.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	5	5.50	m	

표 지		균열	망상균열	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락	재료분리	구조물명	평택대교
		바닥, 바닥	누수, 채수	조사일자	2024.11
		표면오염	보수부	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사, 토적	기타	배수구막힘	도면번호


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

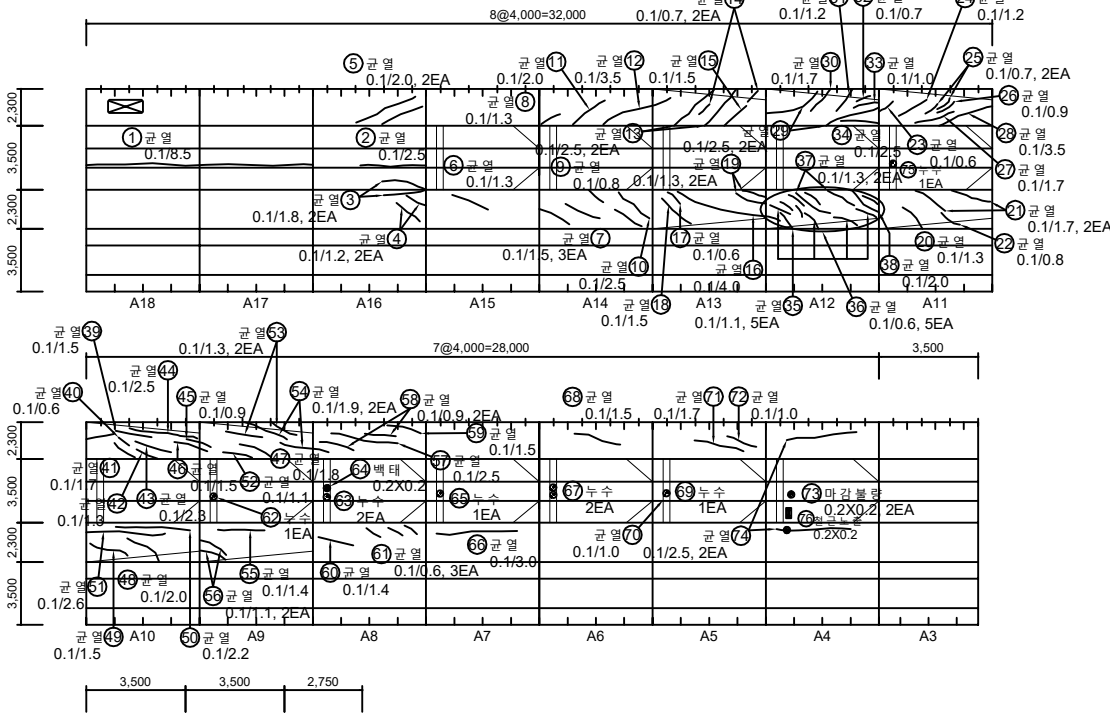



- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

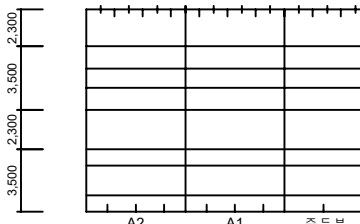

P5

KEY PLAN

SECTION

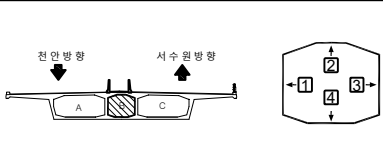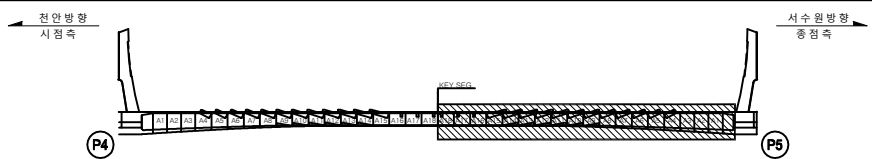

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	5	3.00	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
38	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
48	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
50	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
51	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
52	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
53	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	3	3.90	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	2	3.80	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
60	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
62	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
63	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
64	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m ²	
65	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
66	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
67	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
68	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
69	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
70	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	

주	FW 0.2	균	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
견	바닥,벽면	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	085-(2/3)	


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

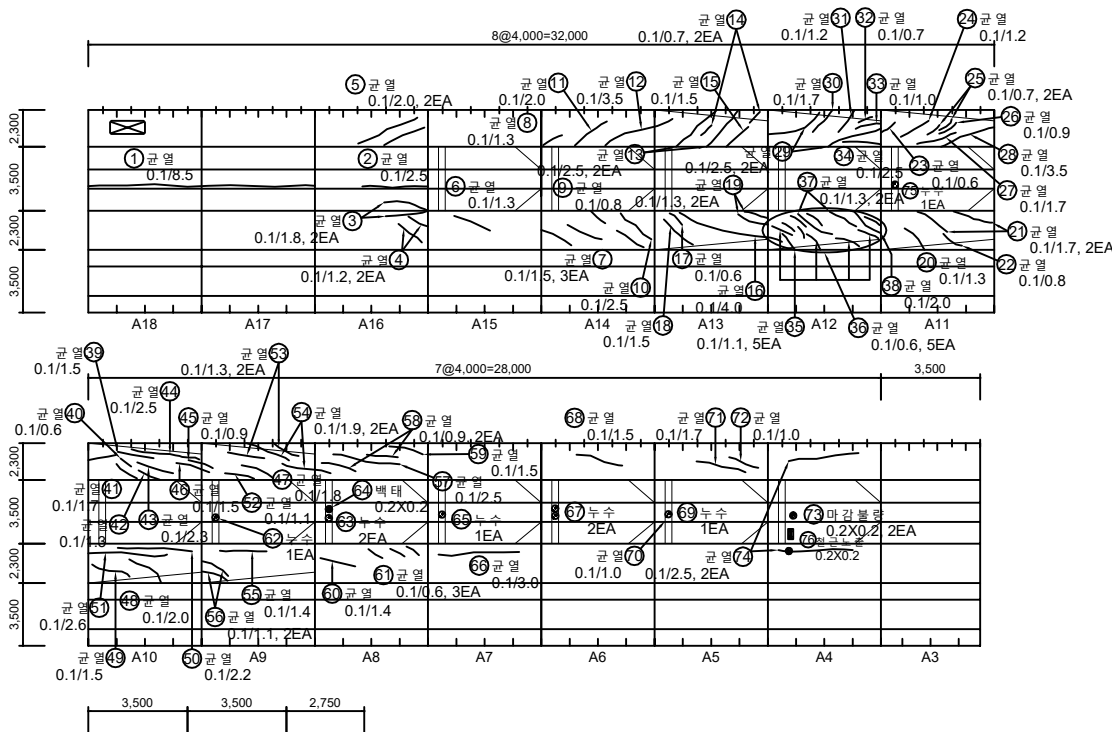

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

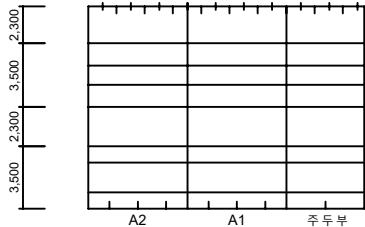

P5

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검결과						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
73	상부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
74	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
75	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
76	상부플랜지	철근노출	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									



표 준	 균열	 방수균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	085-(3/3)

손상물량표



BOX (B)

← 전 안

서수원 →

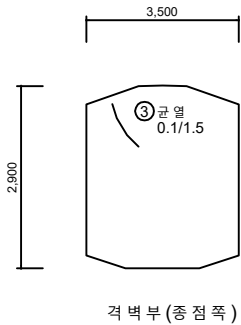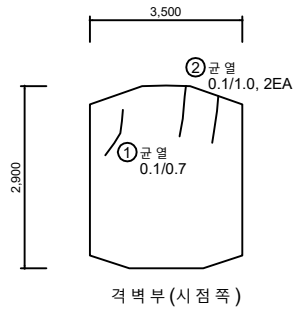


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

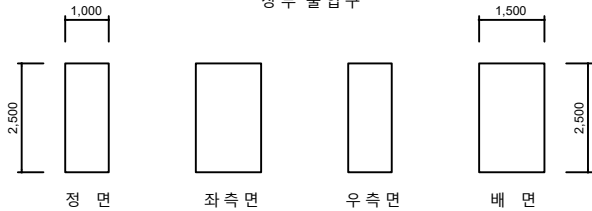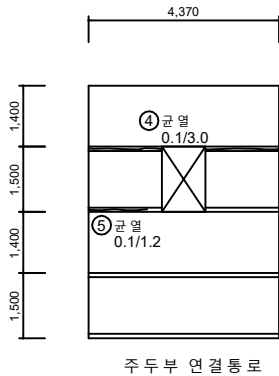


KEY PLAN

전면방향
시점측

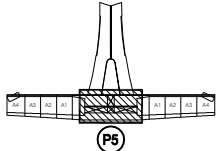

서수원방향
중점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

중	CW/0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
전	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링	
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	086	


ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

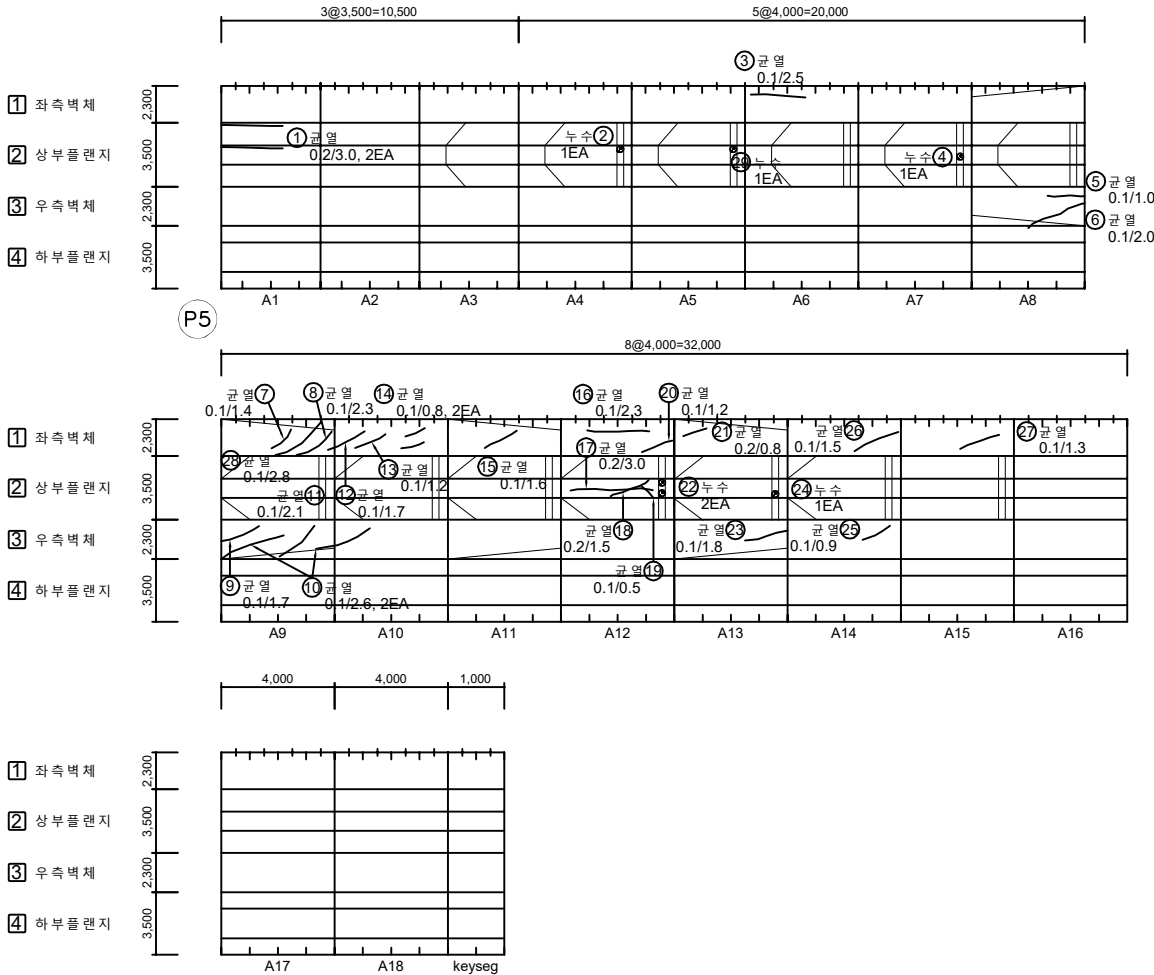


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.2	3.0	-	2	6.00	m	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	2	5.20	m	
11	우측벽체	균열	0.1	2.1	-	1	2.10	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
17	상부플랜지	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	정밀조사
18	상부플랜지	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	정밀조사
19	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	좌측벽체	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
22	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
23	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
24	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
25	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
29	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

주 요 내 容	 균열	 철근노출	 박리, 박락	 재료분리	 구조물명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 표면오염	 보수부	 부식	 좌굴, 변형	조사일자	평택대교	
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	 책임자	2024.11		

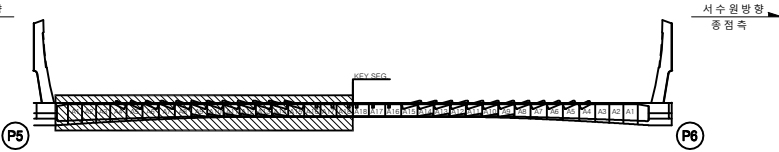




ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2

손상물량표

BOX (B)

← 천 안

서수원 →

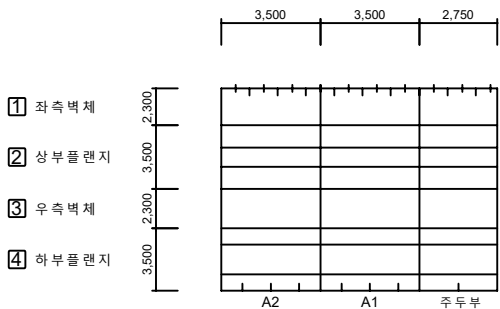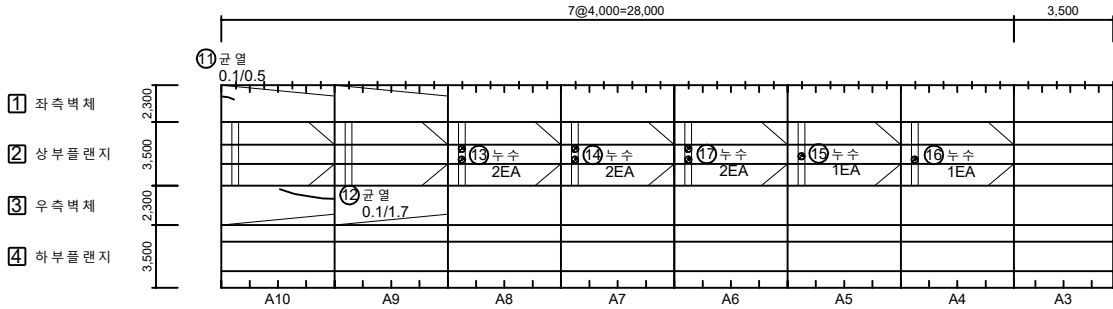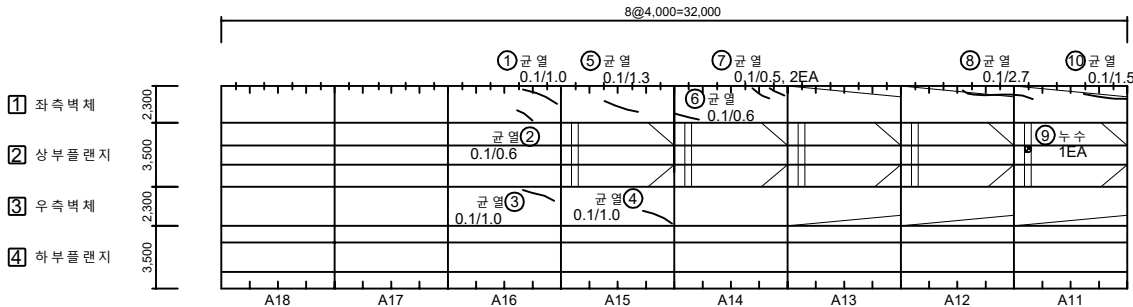

P6

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
14	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
15	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
16	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
17	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

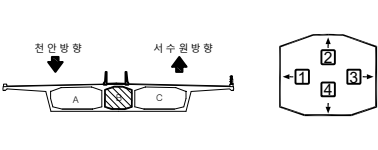
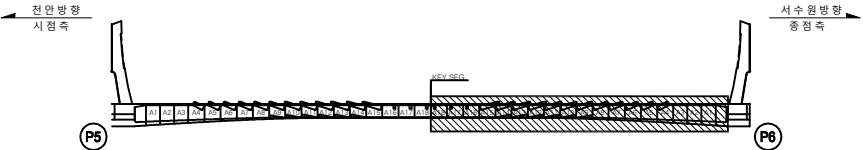


표 준	 균열	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 퇴적물	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 철근노출	 재료분리	 누수, 체수	 보수부	평택대교
	 용역명	 백태	 좌굴, 변형	 부식	2024.11
	 구조물명			 책임자	(주)명성엔지니어링
	 도면번호				088


ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (B)

← 전 안

서수원 →

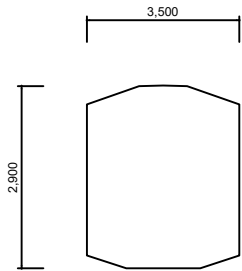


격벽부(시점쪽)

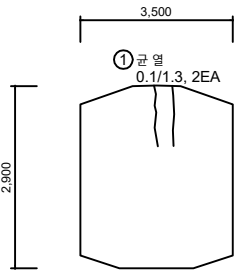


격벽부(종점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

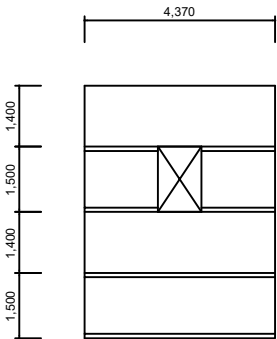


주두부 연결통로




정면



좌측면



우측면




배면

상부 출입구


KEY PLAN

← 전 안 방향
시점측

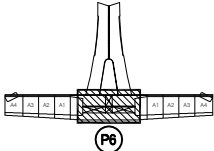

→ 서수원 방향
종점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 준	 균열	 파손, 탈락	 박리, 박락	 표면오염	 토사·회적
	 철근노출	 재료분리	 누수, 체수	 보수부	 기타
	 용역명	 백태	 좌굴, 변형	 부식	 배수구막힘
	 구조물명				 조사일자
기 타	 책임자				 도면번호
	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역				평택대교
					2024.11
					(주)영성엔지니어링
					089


ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1

손상물량표



BOX (B)

← 천 안

서수원 →

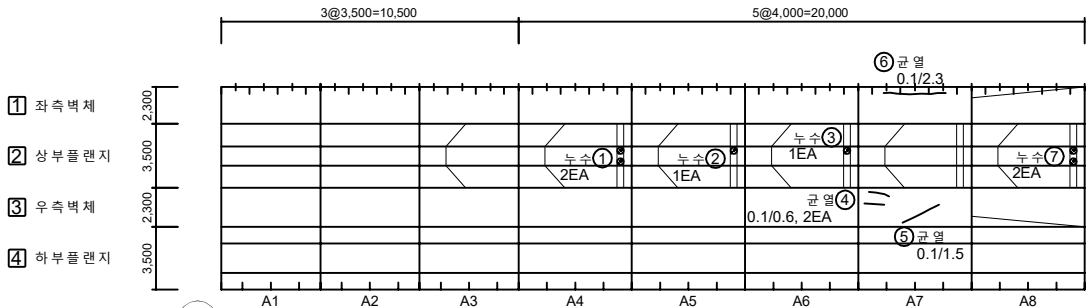

P6

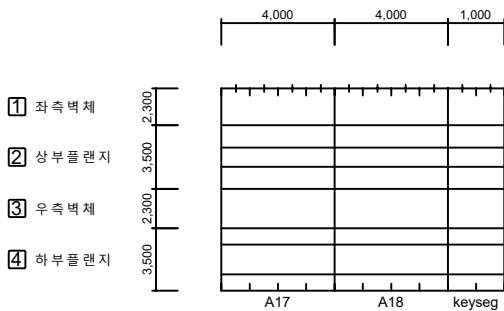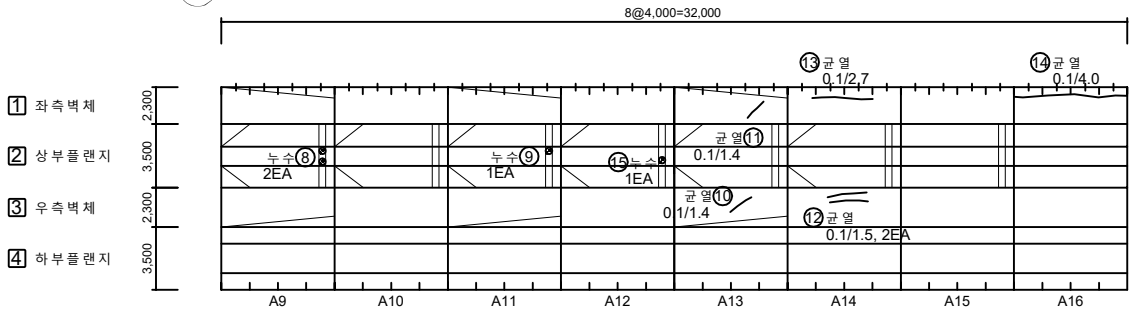

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
8	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


표 준 형 식	CW/0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
		토사회적		기타		배수구막힘	도면번호	090

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원➡

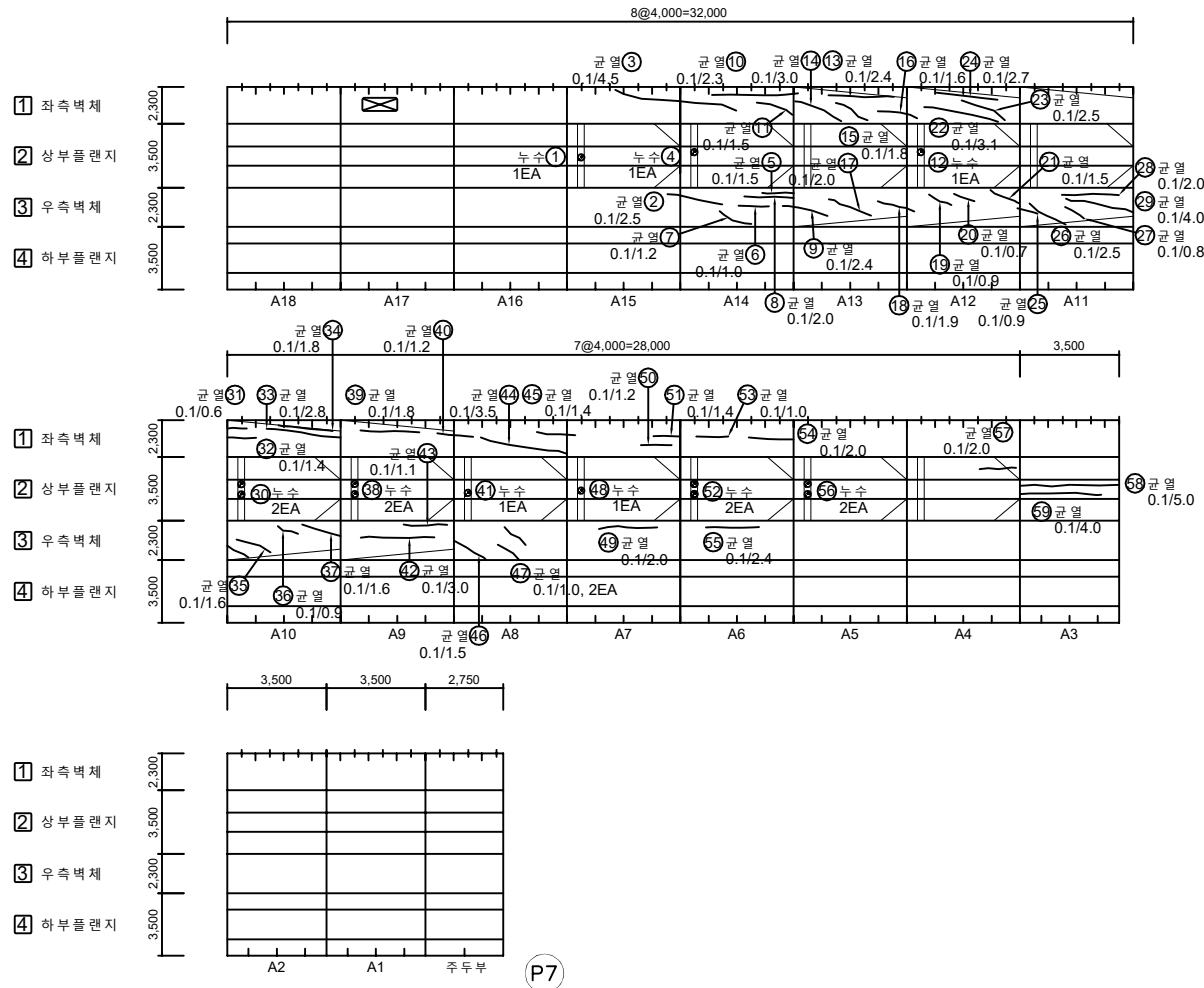[illegible]

KEY PLAN

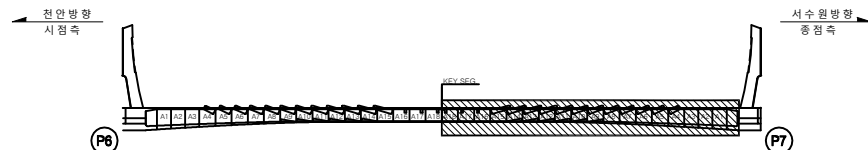

SECTION

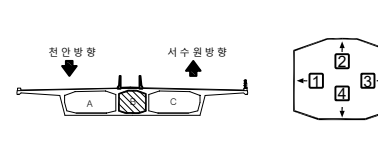

지	 DW 0.2	 상상간열	 불교노출	영 모 연	2024년 국토43호선 정책대교 정밀안전점검용역
	 마손, 발발	 재료분리	 보 면	구조물면	
레	 바닥, 박박	 누수, 제수	 차광, 연열	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보 수 부	 부 식	책 임 자	(주)명성엔지니어링
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	091-(2/2)


ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (B)

← 전 안

서수원 →

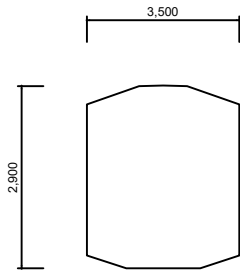


격벽부(시점쪽)

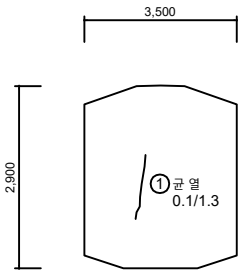


격벽부(종점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

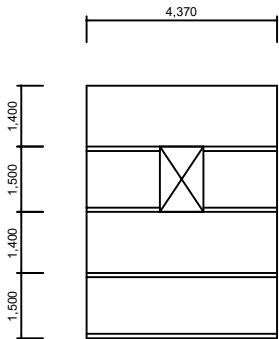

주두부 연결통로




정면



좌측면



우측면




배면

상부 출입구


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

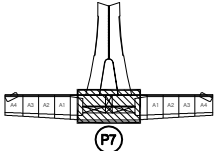

→ 서수원방향
종점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 준	 균열	 철근노출	 변위	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기 타	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	092

ID : PSC B BOX 내부 (S8) 외관조사망도


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

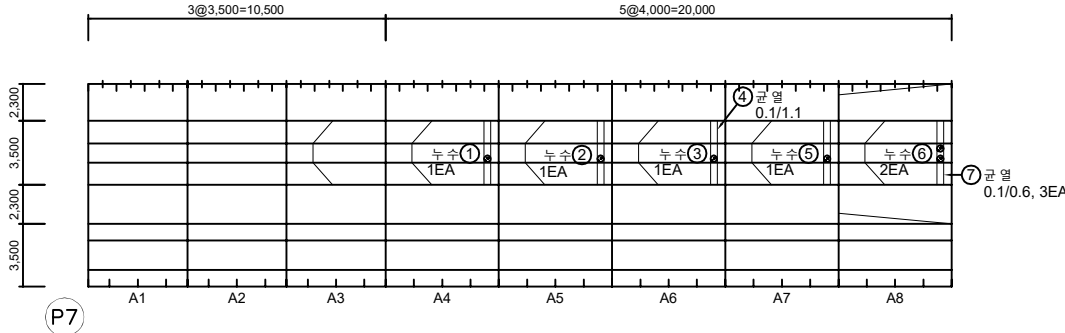


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

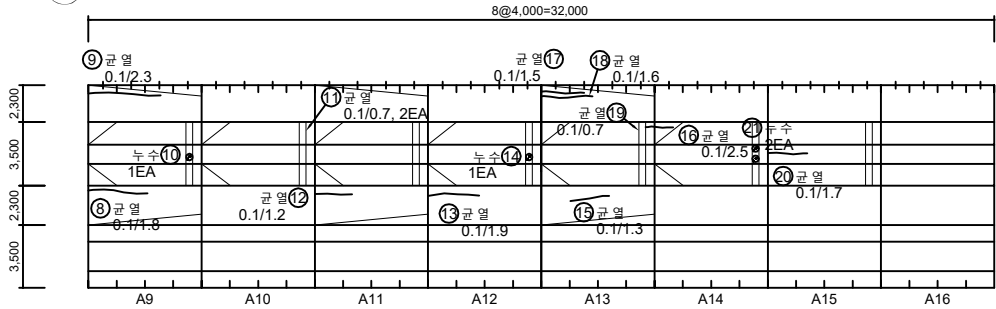

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

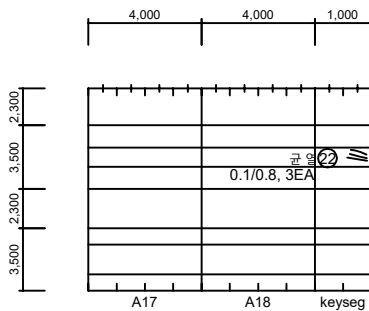

P8

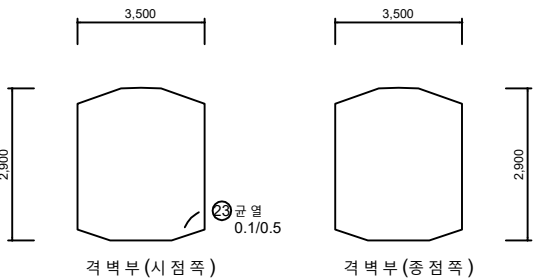

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
7	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
10	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
11	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
14	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
22	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
23	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
평택대교	구조물명	평택대교
2024.11	조사일자	2024.11
(주)영성엔지니어링	책임자	(주)영성엔지니어링
093	도면번호	093

손상물량표

BOX (C)

← 전 안

서수원 →

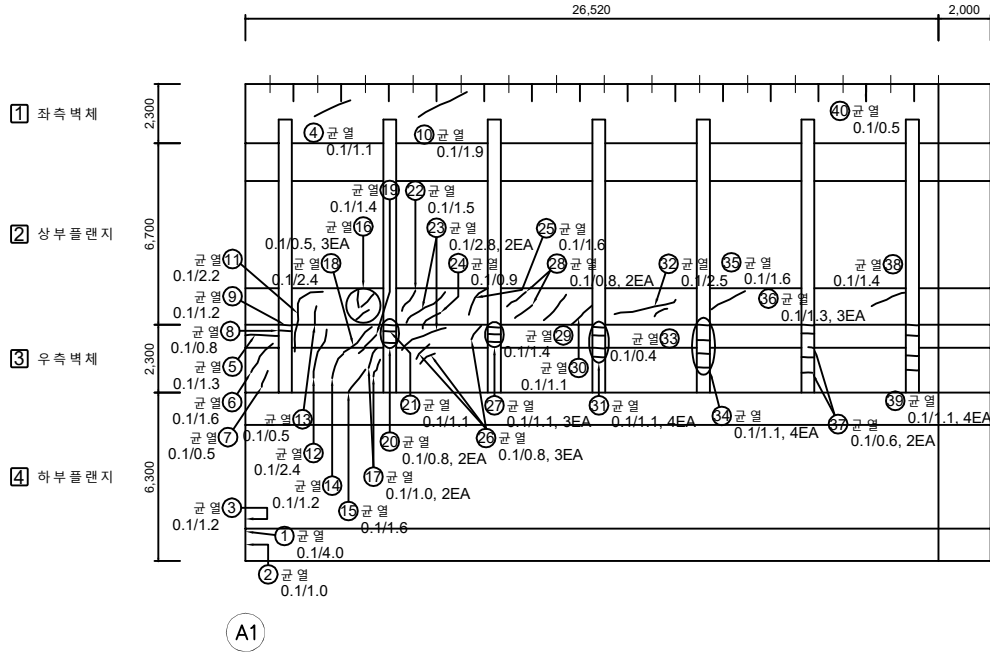

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
11	우측벽체/상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.8	-	2	5.60	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	


KEY PLAN

SECTION

표 면 레 인		균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		배대	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 체수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사하역		기타		배수구확립	도면번호	094-(1/2)

← 전 안 방향
시점측

→ 서수원 방향
중점측

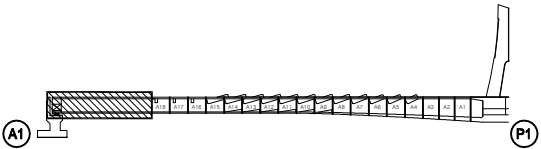


손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

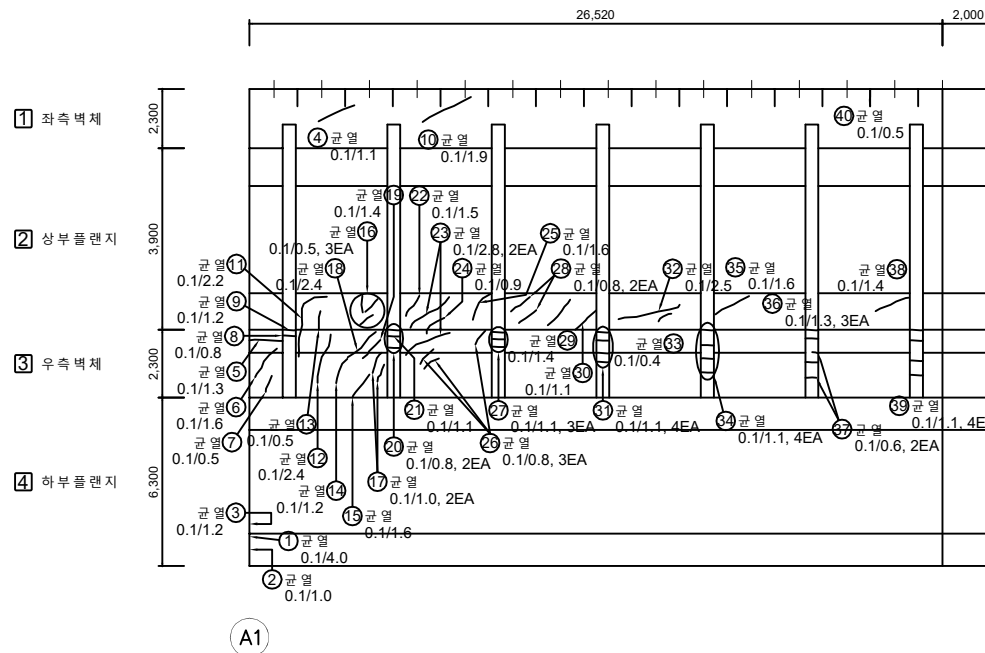[illegible]

KEY PLAN

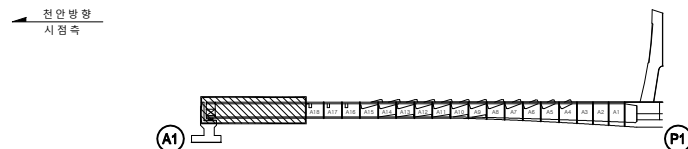

SECTION



표		간 역		양상간역		철근노출	용 역 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
				재료불리		벽 태	구조물명	평택대교
				누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
				관 수 부		부 식	책 임 자	(주)명성엔지니어링
				기 타		배수구마감	도면번호	094-(2/2)


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

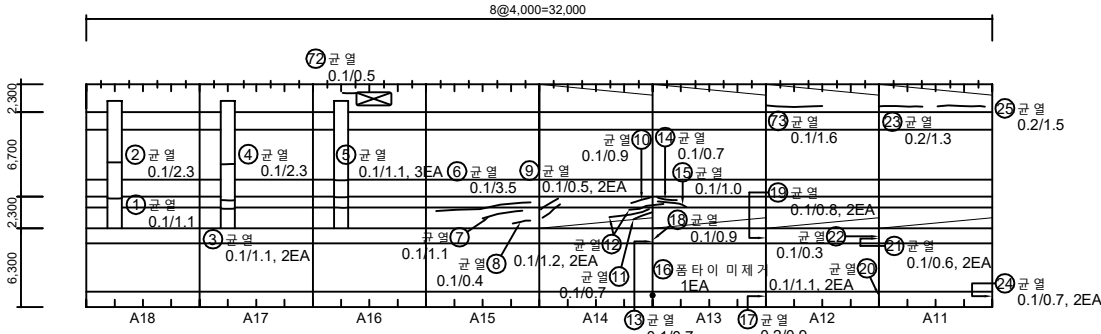

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

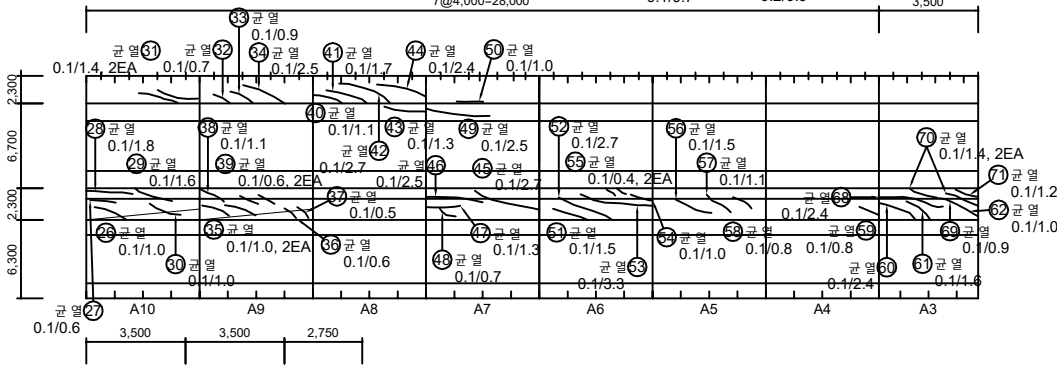

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

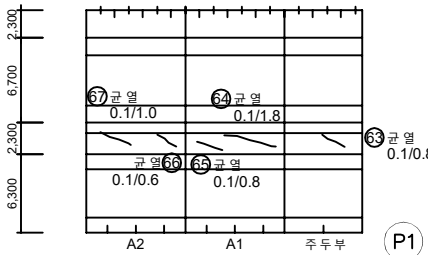


KEY PLAN

SECTION

← 천안방향
시정측

→ 서수원방향
중정측

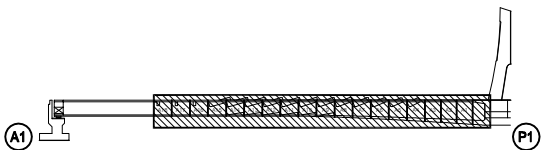

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
5	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
13	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	하부플랜지	폼타이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
17	하부플랜지	균열	0.2	0.9	-	1	0.90	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
19	하부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
21	하부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
23	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
24	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	

표	 CW/0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 바리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형		조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식		책임자	(주)영성엔지니어링
기	 토사하중	 기타	 배수구막힘		도면번호	095-(1/3)


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

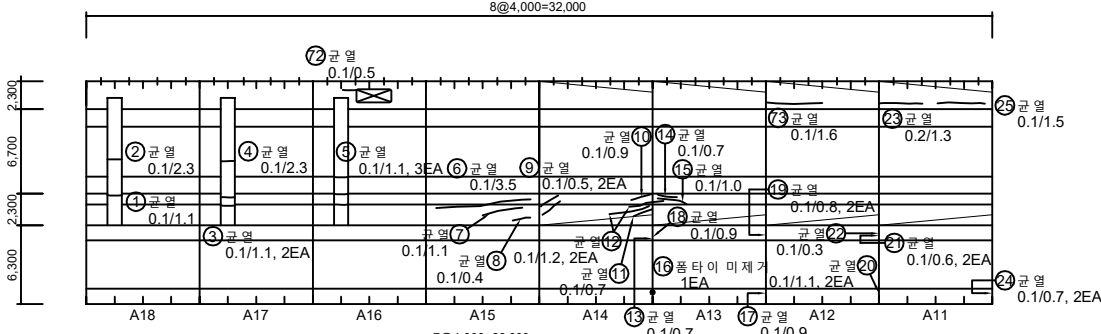

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

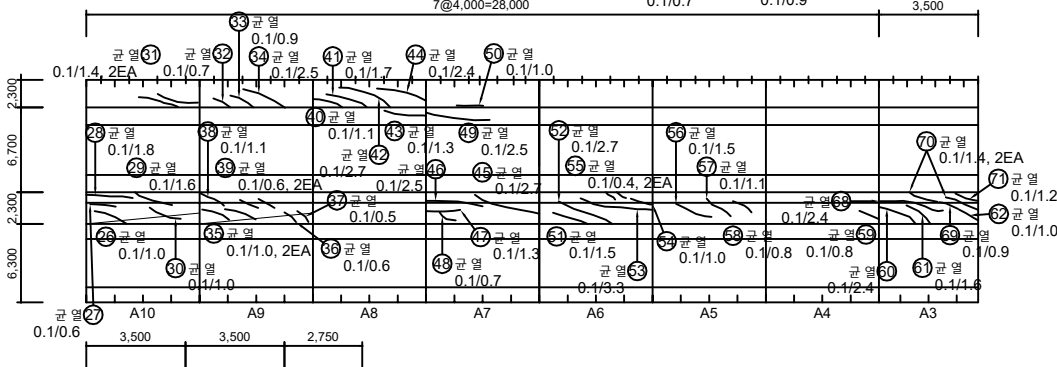

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지


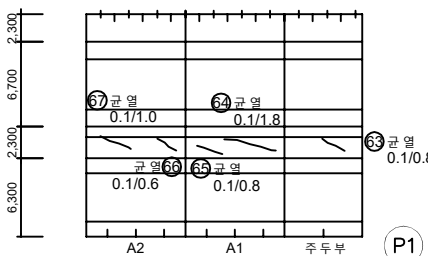


KEY PLAN

SECTION

← 천 안 방향
시점측

→ 서수원 방향
중점측

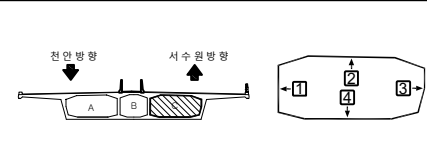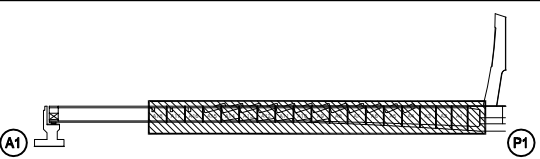

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
39	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
44	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
46	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
48	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
49	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
50	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
53	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
55	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
57	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
60	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
63	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
64	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
65	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
66	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
67	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
68	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
69	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	

주	FW/0.2	균	망상균열	X-X	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교		
견	바리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11		
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링		
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	095-(2/3)		


손상물량표

← 천 안


BOX (C)

서수원 →

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

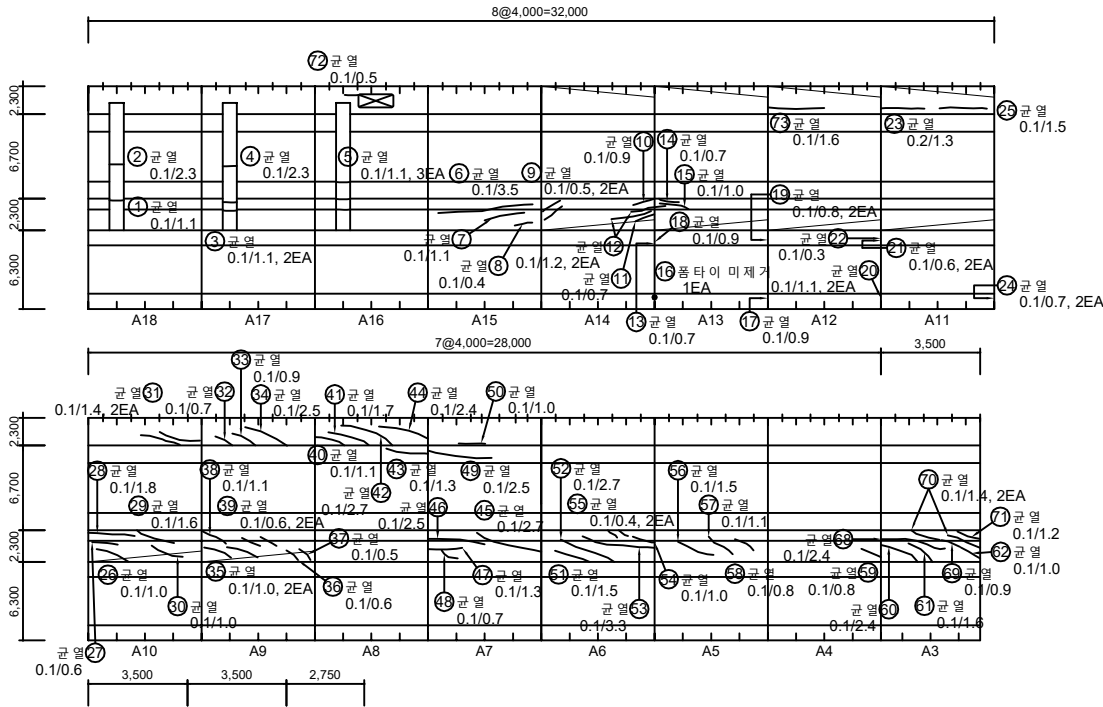

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

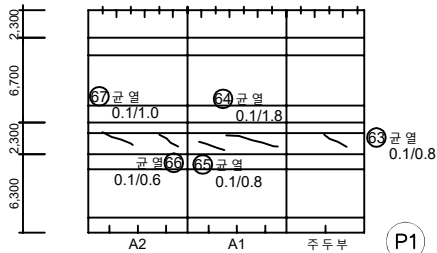

KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검결과						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
73	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									


표 지	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	095-(3/3)

손상물량표


BOX (C)

← 전 안

서수원 →

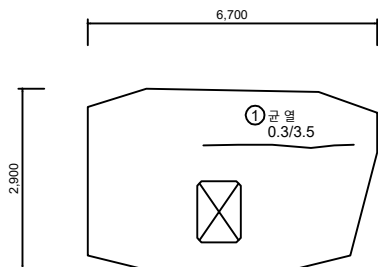


격벽부 (시점쪽)

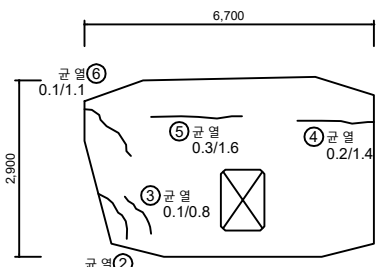


격벽부 (중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

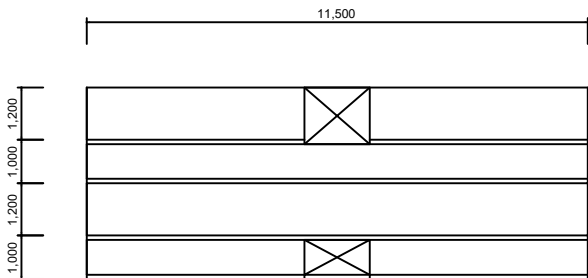

주둥부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

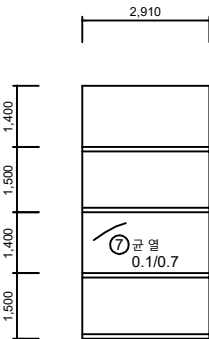

우측벽체 연결통로

하부 출입구



정면



좌측면




우측면



배면


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

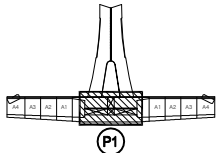

SECTION

→ 서수원방향
중점측



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.3	3.5	-	1	3.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
5	격벽부	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
6	격벽부	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



표	 CW/0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락		 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락		 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염		 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기	 토사퇴적		 기타	 배수구막힘	도면번호	096

손상물량표

BOX (C)



← 천 안

서수원 →

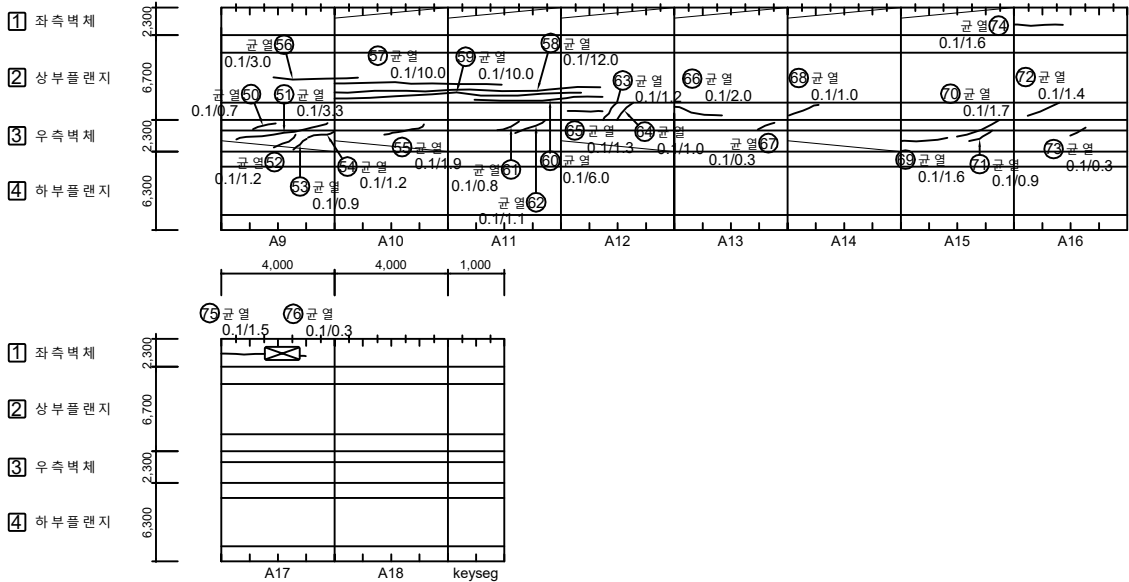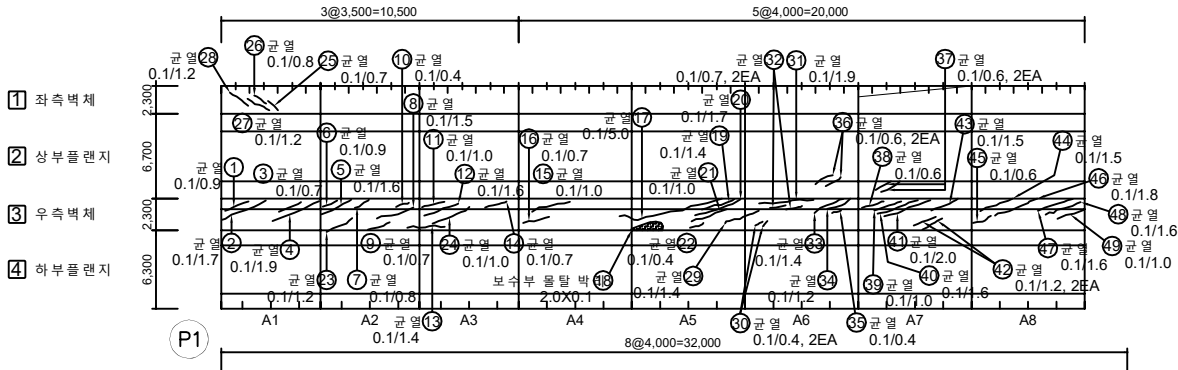

KEY PLAN

SECTION

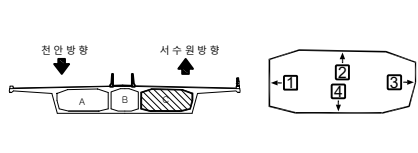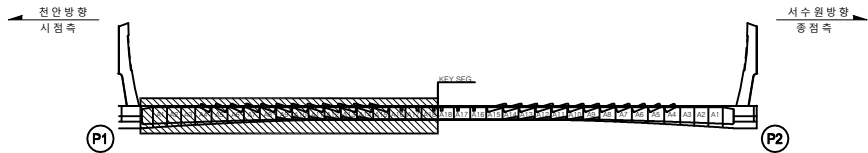

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	개소	물량	단위		
1	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
18	우측벽체	보수부 돌출 박리	-	2.0	0.1	1	0.20	m ²	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	



주요 현상	 균열	 박락, 균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 변형	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 바닥, 벽면	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기타 사항	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	097-(1/3)

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

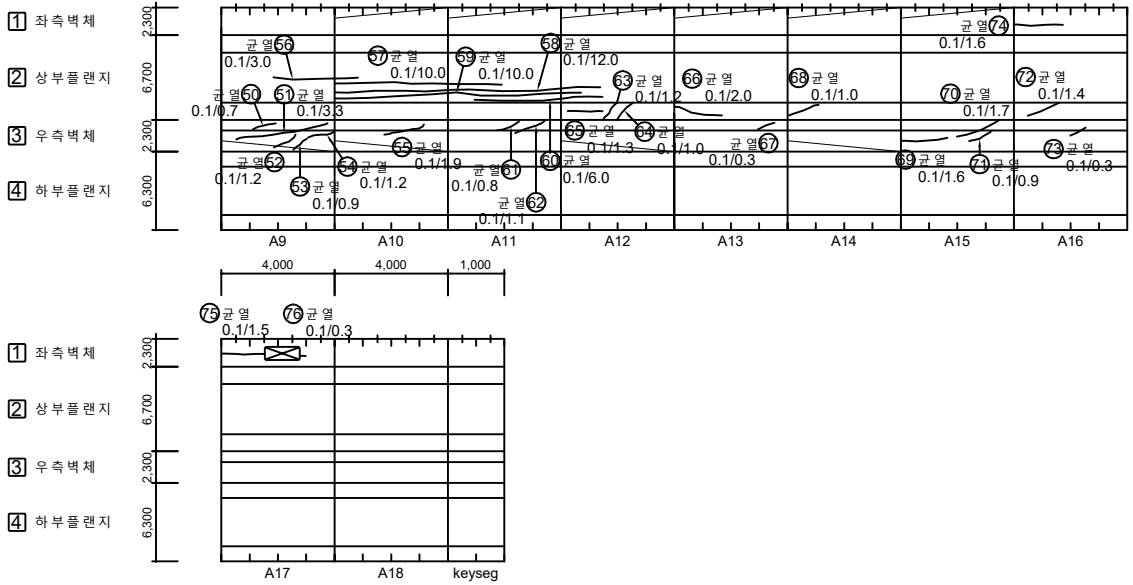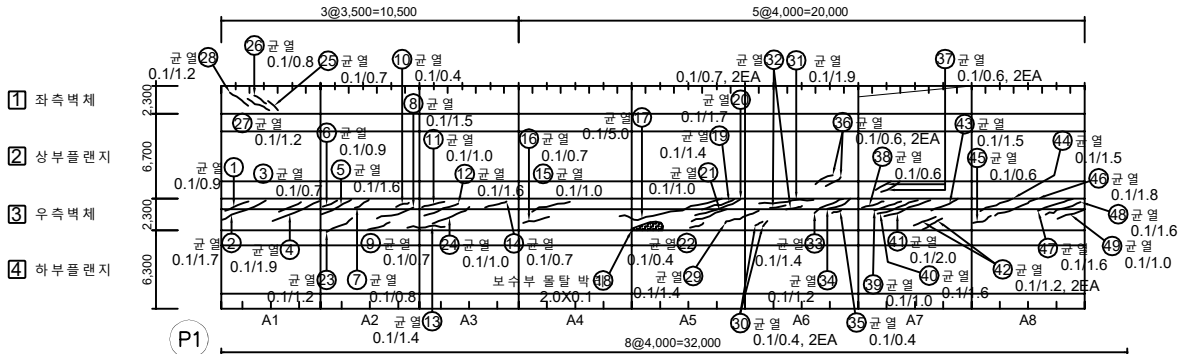

KEY PLAN



SECTION

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
37	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
38	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
42	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
51	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
52	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
53	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
56	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
57	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
58	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
59	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
60	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
63	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
64	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
65	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
66	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
67	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
68	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
69	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	

주 제	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하중	 기타	 배수구확립	도면번호	097-(2/3)

← 천 안 방향
시점측

→ 서수원 방향
종점측

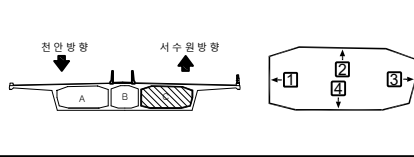
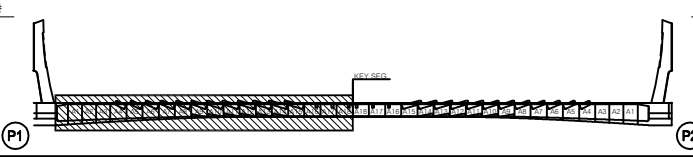


손상물량표

BOX (C)



← 천 안

서수원 →

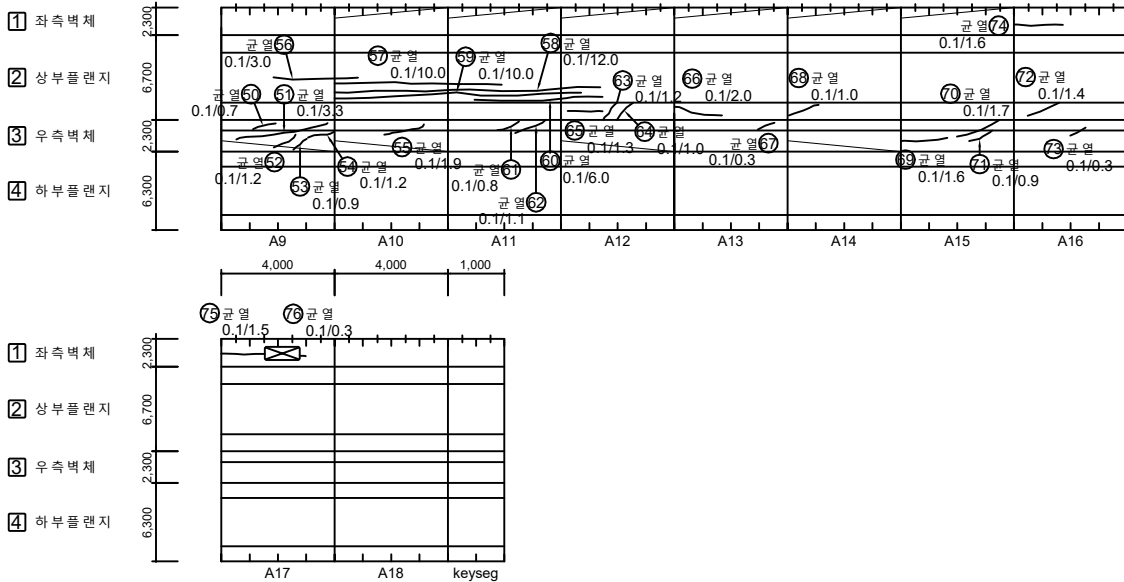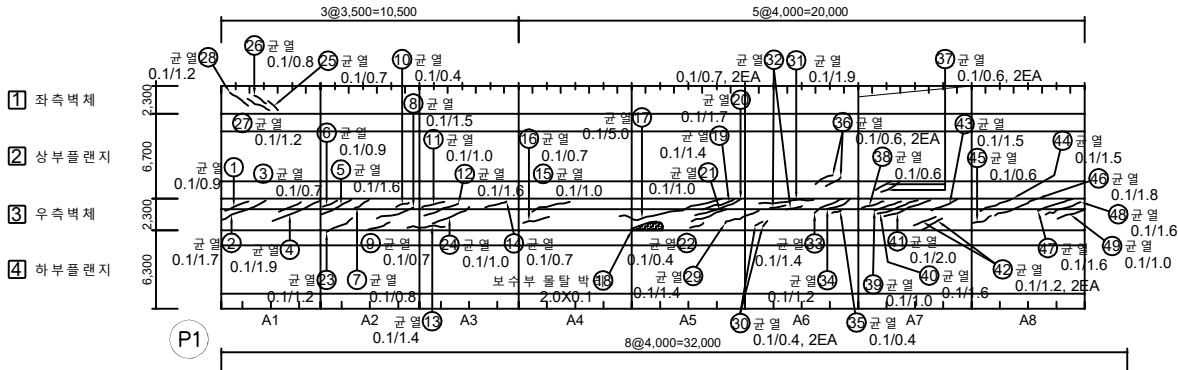

KEY PLAN

SECTION

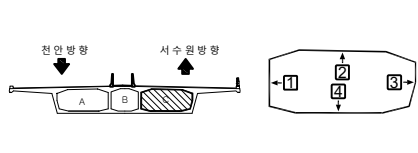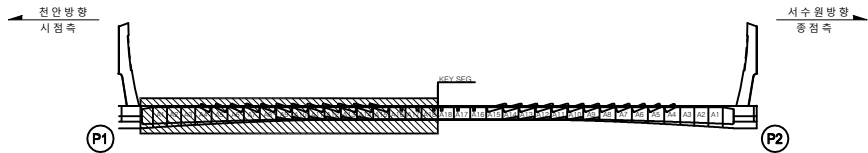


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검결과						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
72	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
73	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
74	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
75	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
76	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

주요 조사 항목	CW/0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
기타 조사 항목		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사/회차		기타		배수구막힘	도면번호	097-(3/3)

손상물량표

BOX (C)

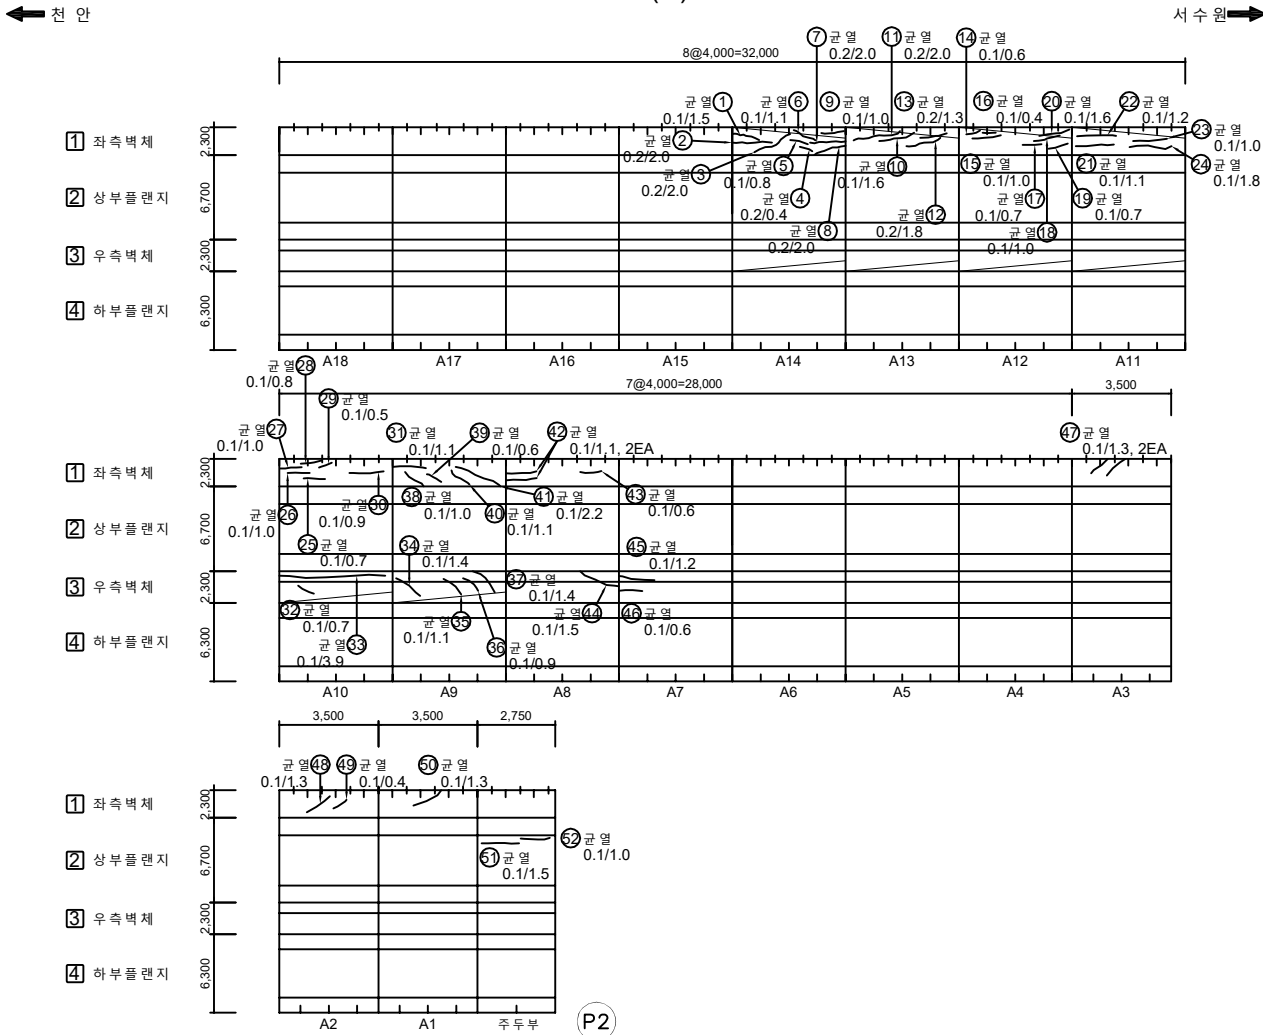

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.2	1.8	-	1	1.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	우측벽체	균열	0.1	3.9	-	1	3.90	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	


KEY PLAN

SECTION

좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	주두부	2024년 정밀안전점검결과	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	주두부	구조물명	평택대교
좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	주두부	조사일자	2024.11
좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	주두부	책임자	(주)영성엔지니어링
좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	주두부	도면번호	098-(1/2)

손상물량표

BOX (C)

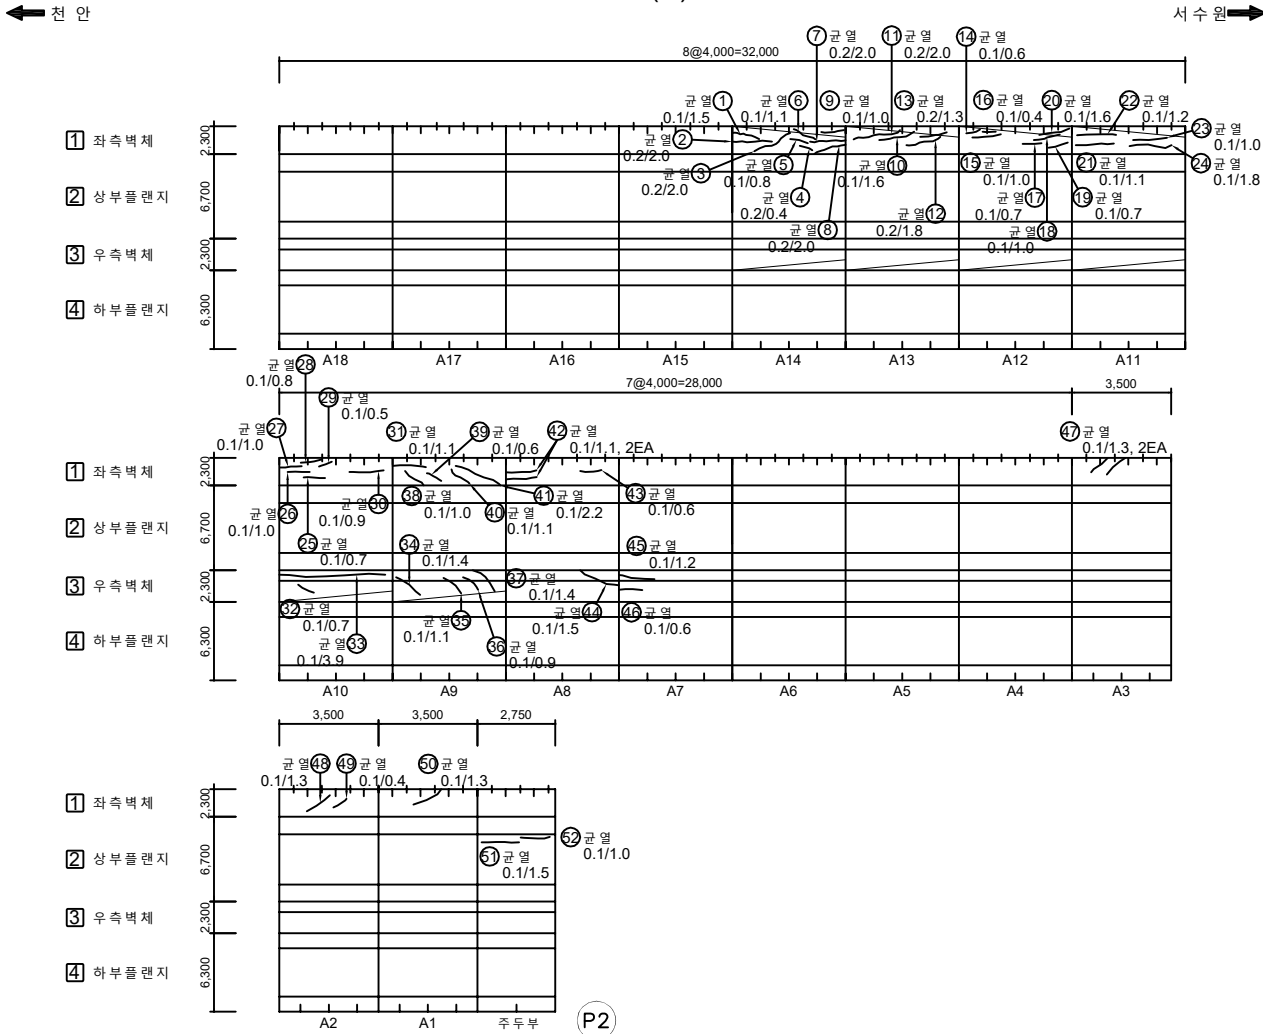

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
46	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
48	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
49	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
51	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	상부플랜지	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION


표 지	 균열, 파손, 탈락	 재료분리	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	구조물명	평택대교
	 표면오염	 보수부	 부식	조사일자	2024.11
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	책임자	(주)영성엔지니어링
				도면번호	098-(2/2)

손상물량표


BOX (C)

← 전 안

서수원 →

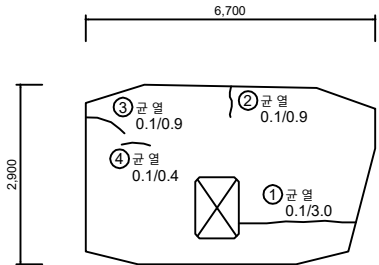


격벽부 (시점 쪽)

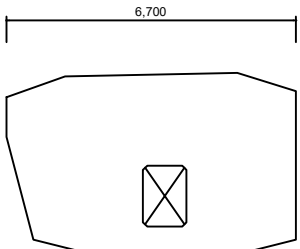


격벽부 (중점 쪽)

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

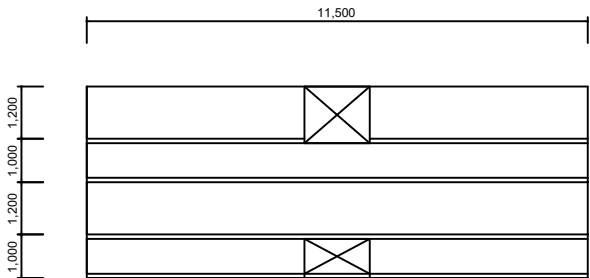

주 두 부

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

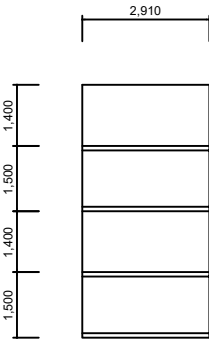

우측벽체 연결통로

하부 출입구



정 면



좌측면




우측면



배 면


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

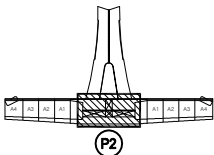

SECTION

→ 서수원방향
중점측




No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표	CW/0.2	관 열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 박락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
현		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사하중		기타		배수구막힘	도면번호	099

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

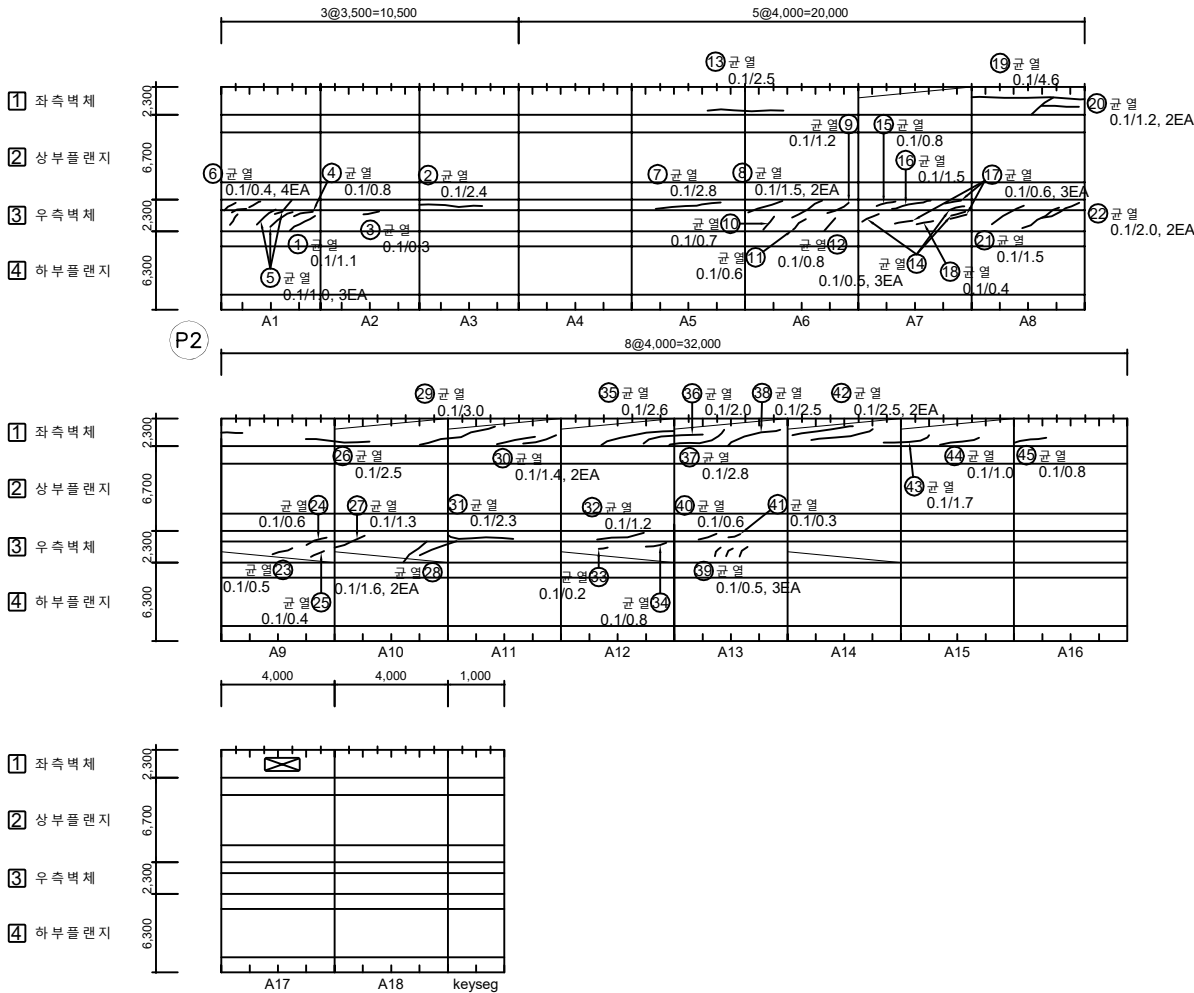


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	4	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	

KEY PLAN

SECTION

주 요 부 속 도 면	 균열	 철근노출	 용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손,탈락	 재료분리	 구조물명	평택대교	
	 바닥,벽면	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사/도로	 기타	 배수구막힘	도면번호	100-(1/2)

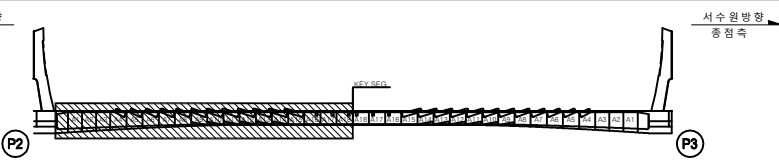


손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

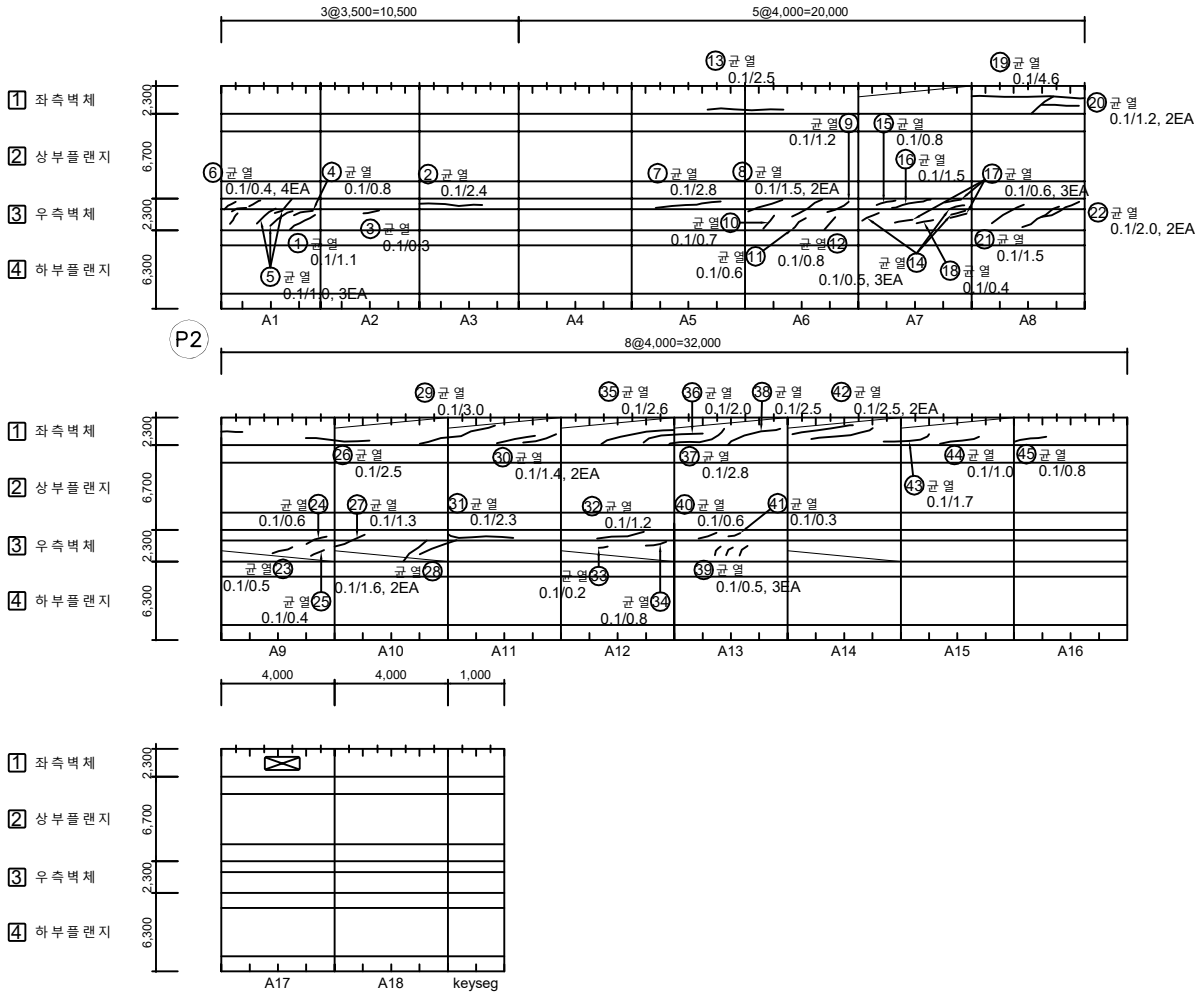


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
39	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION


주 제	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 배대	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	100-(2/2)

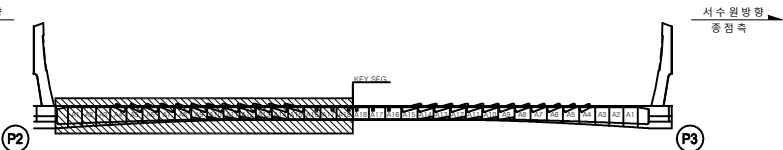

손상물량표

← 천 안

서수원➡

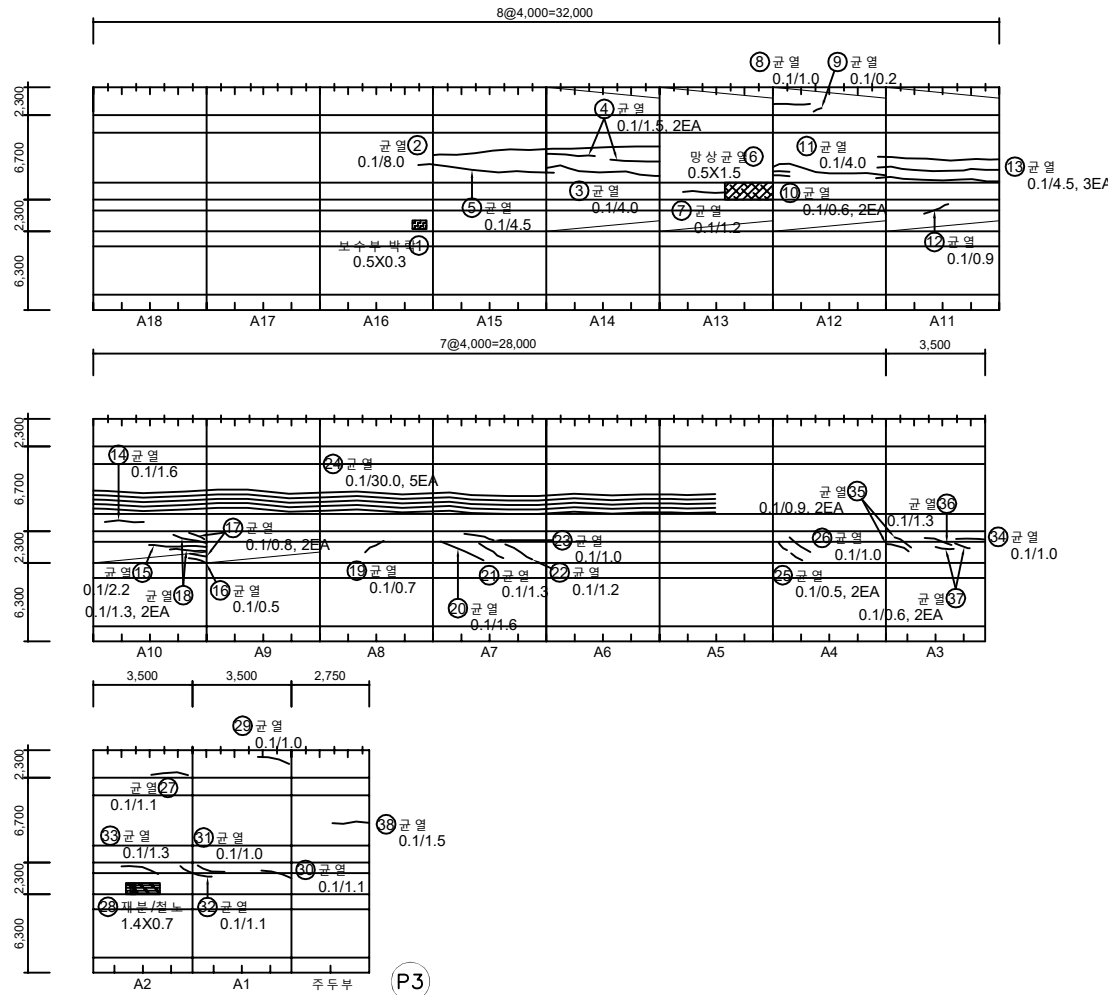

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	보수부 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
2	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
6	상부플랜지	망상균열	-	0.5	1.5	1	0.75	m²	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	3	13.50	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	30.0	-	5	150.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
28	우측벽체	재료분리/철근노출	-	1.4	0.7	1	0.98	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	

SECTION

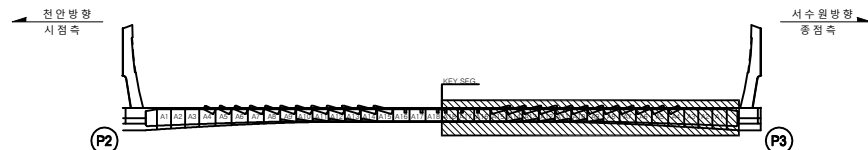



표	 DW 0.2	 간 열	 망상간열	 결근노출	용역명	2024년 국도43호선 광택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 발락	 재료분리	 복합	구조물명	광택대교	
	 바리, 박락	 누수, 제수	 조절, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
레	 토사회색	 기타	 배수구막힘	도면번호	101-(1/2)	

손상물량표


BOX (C)

← 천 안


서수원➡

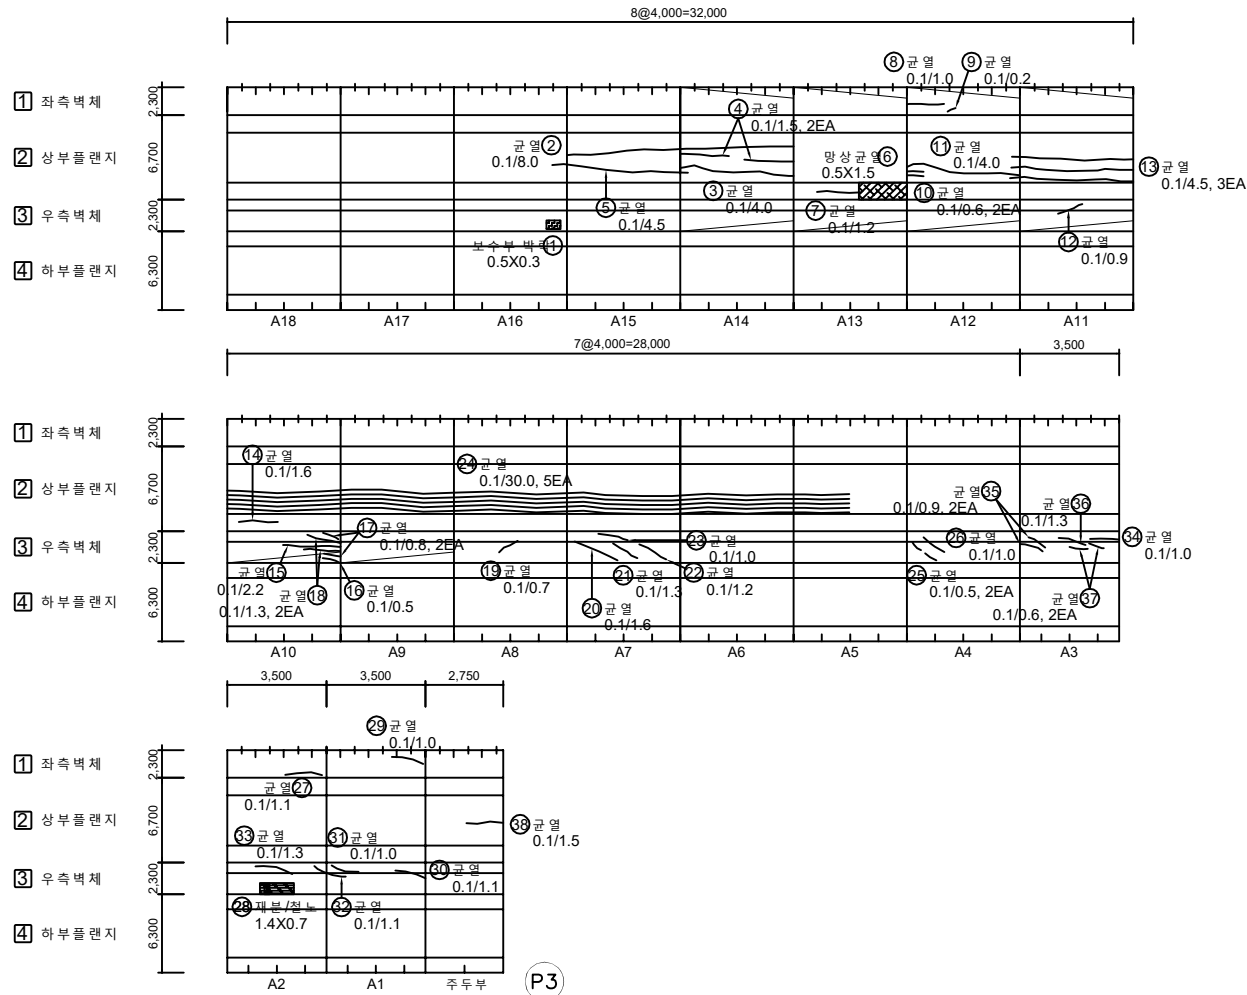[illegible]

KEY PLAN

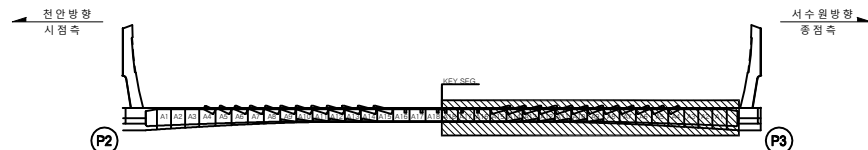

SECTION

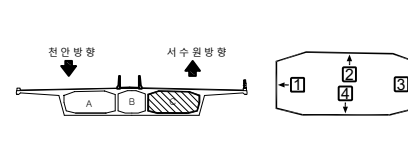


지	 DW0.2	 인	 땅속강림	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 보	구조물명	평택대교	
레	 바리,막막	 누수,침수	 파굴,변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)평성엔지니어링	
	 토사유적	 기타	 배수구막힘	도면번호	101-(2/2)	

손상물량표


BOX (C)

← 전 안

서수원 →

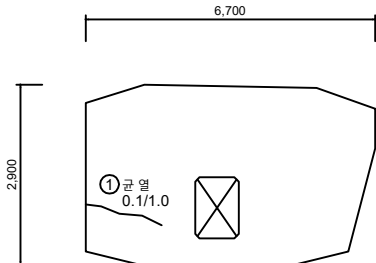


격벽부 (시점 쪽)

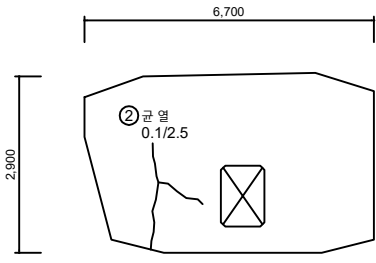


격벽부 (중점 쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

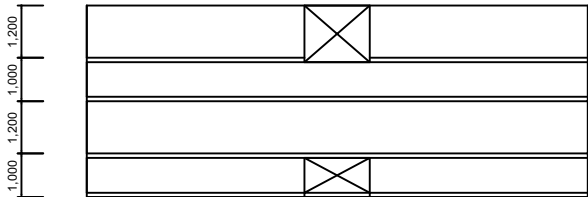


주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

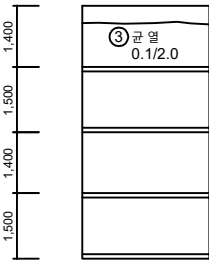

우측벽체 연결통로

하부 출입구



정면


좌측면

우측면

배면


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

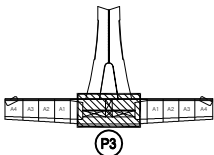

→ 서수원방향
중점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 준	 균열	 철근노출	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 도로	 기타	 배수구막힘	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역명
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태, 백화	 누수, 채수	 좌굴, 변형	 부식	 배수구막힘	평택대교
	 균열	 철근노출	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 도로	 기타	 배수구막힘	조사일자
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태, 백화	 누수, 채수	 좌굴, 변형	 부식	 배수구막힘	책임자
기 타	 균열	 철근노출	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 도로	 기타	 배수구막힘	(주)영성엔지니어링
	 균열	 철근노출	 박리, 박락	 표면오염	 토사, 도로	 기타	 배수구막힘	도면번호


ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

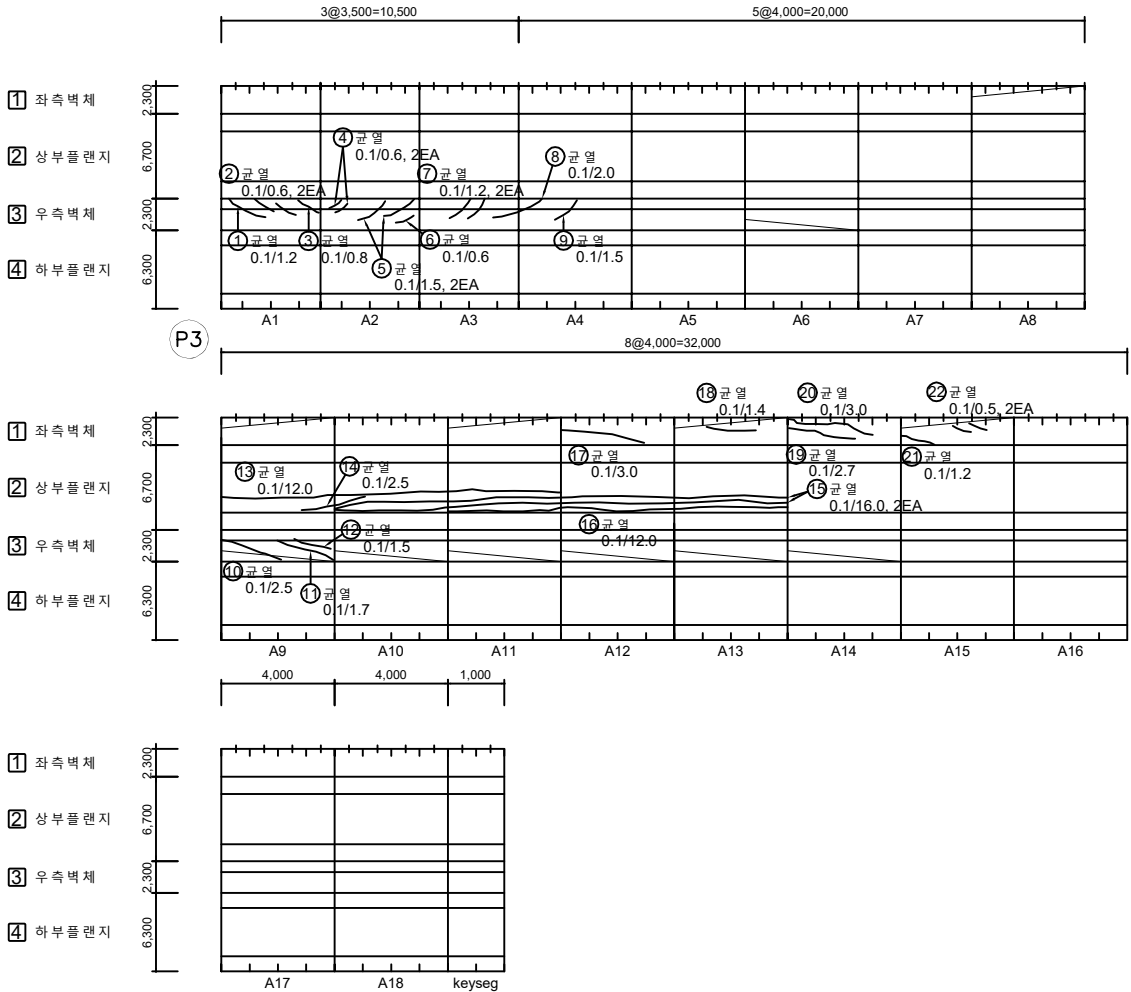

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	2	32.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

상향교결	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	책임자	(주)영성엔지니어링
토사회적	기타	배수구막힘	도면번호
			103

ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

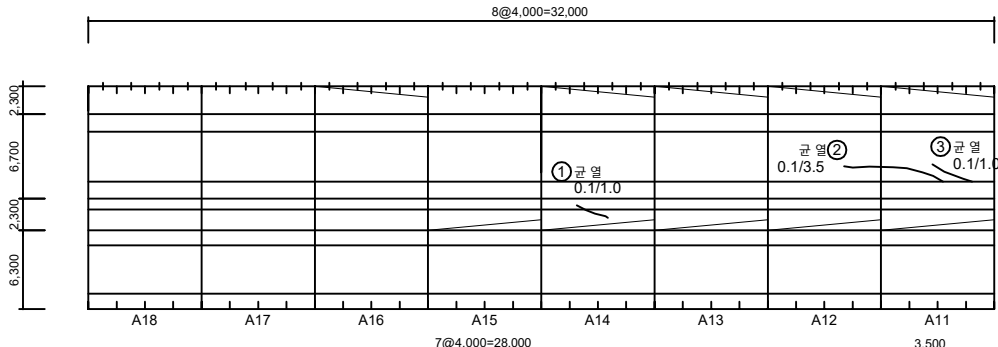

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

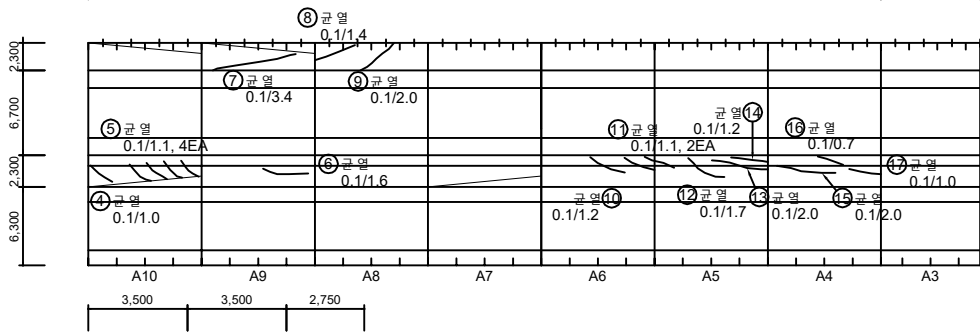

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

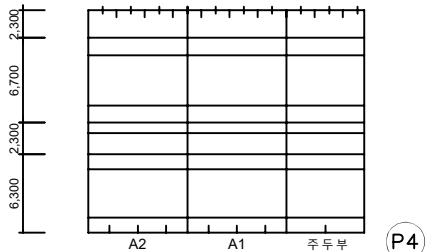

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	3.4	-	1	3.40	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN

SECTION

상향교결	방수교결	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	104

천안방향
시정측

서수원방향
중정측

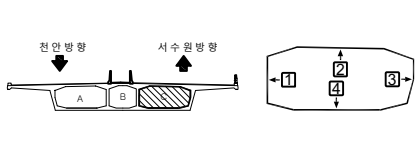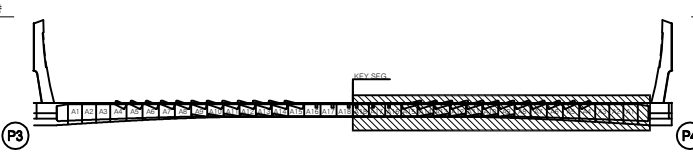


ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (C)

← 전 안

서수원 →

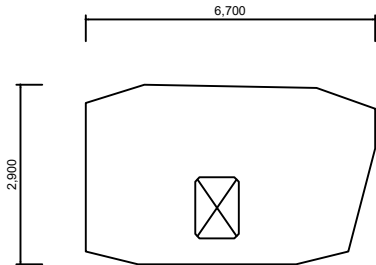


격벽부(시점쪽)

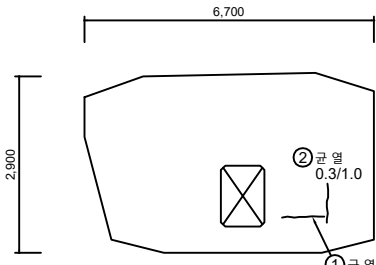


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

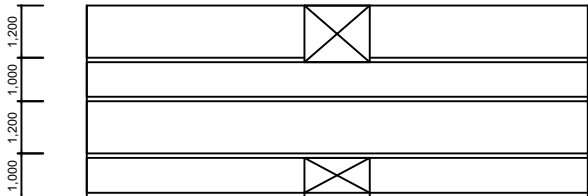

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

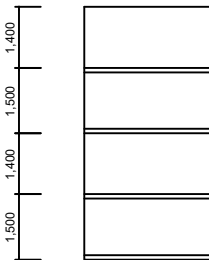

우측벽체 단면도

하부출입구



정면



좌측면




우측면



배면


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

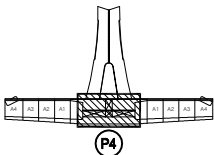

→ 서수원방향
중점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.3	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표		관 열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
현		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사하역		기타		배수구막힘	도면번호	105


ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →


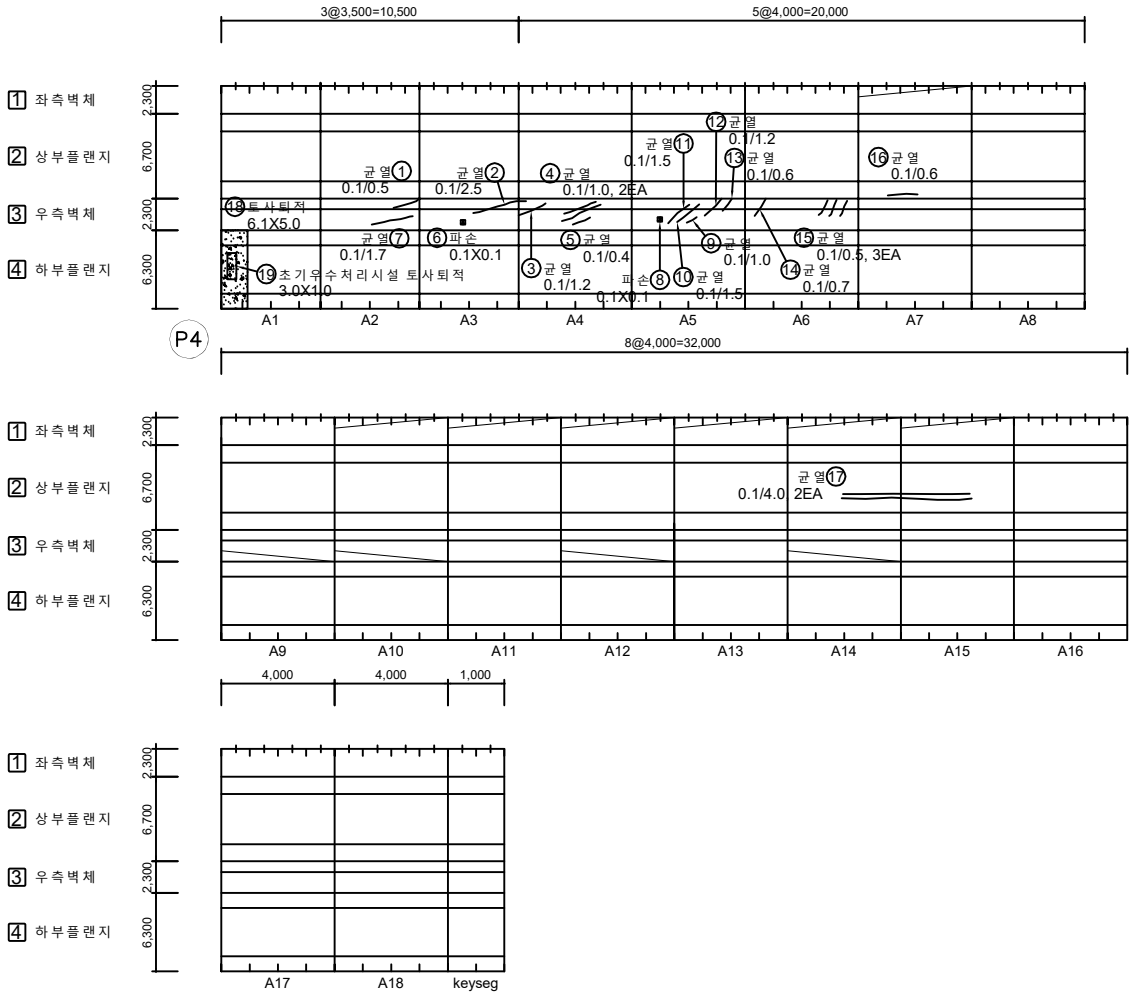


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
6	우측벽체	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
7	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
8	우측벽체	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
9	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
18	하부플랜지	토사 퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
19	배수시 설	표기우수처리시설 토사 퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	배대	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	106

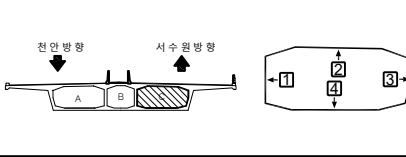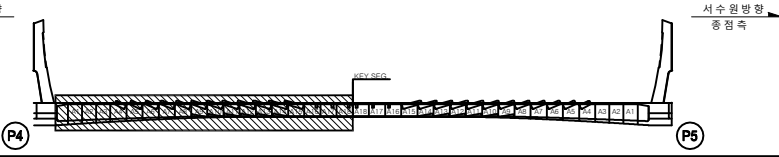

ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

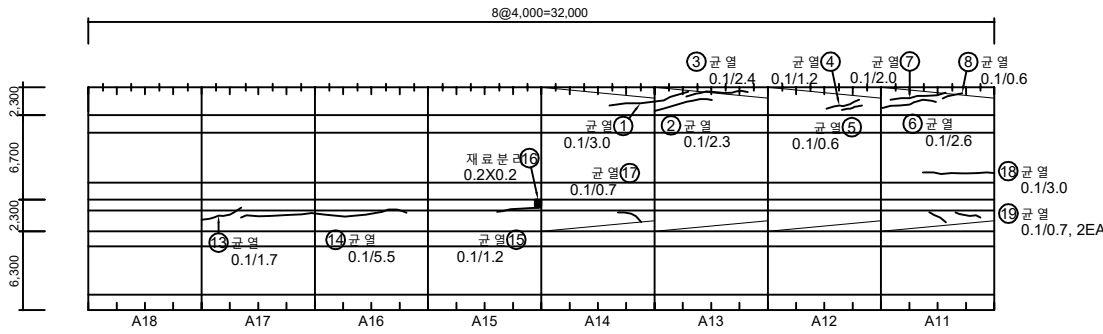

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

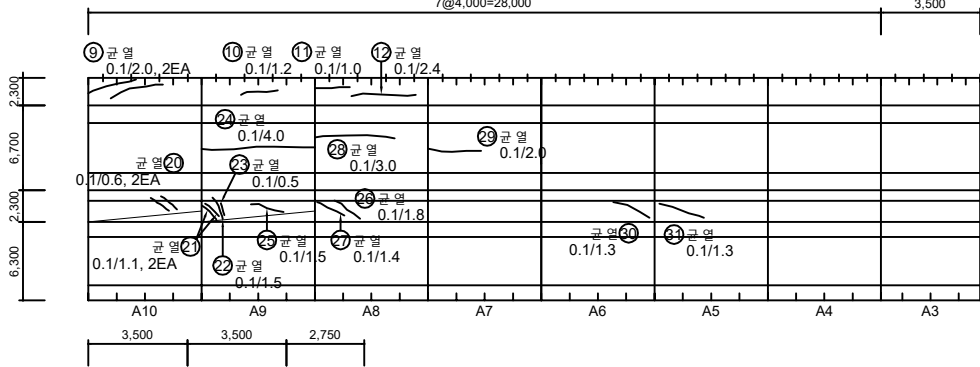



- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

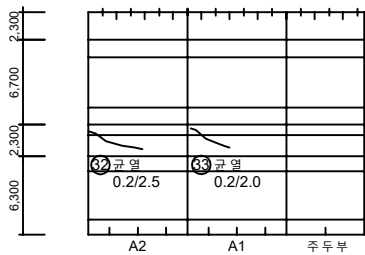

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
16	우측벽체	재료분리	-	0.2	0.2	1	0.04	m ²	
17	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
33	우측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

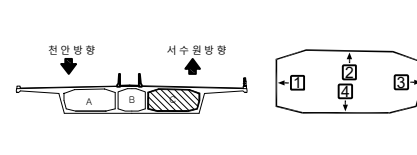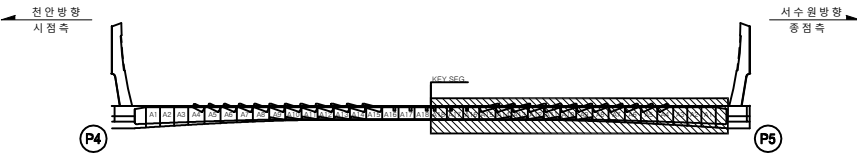


주요사항	상상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	107


ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (C)

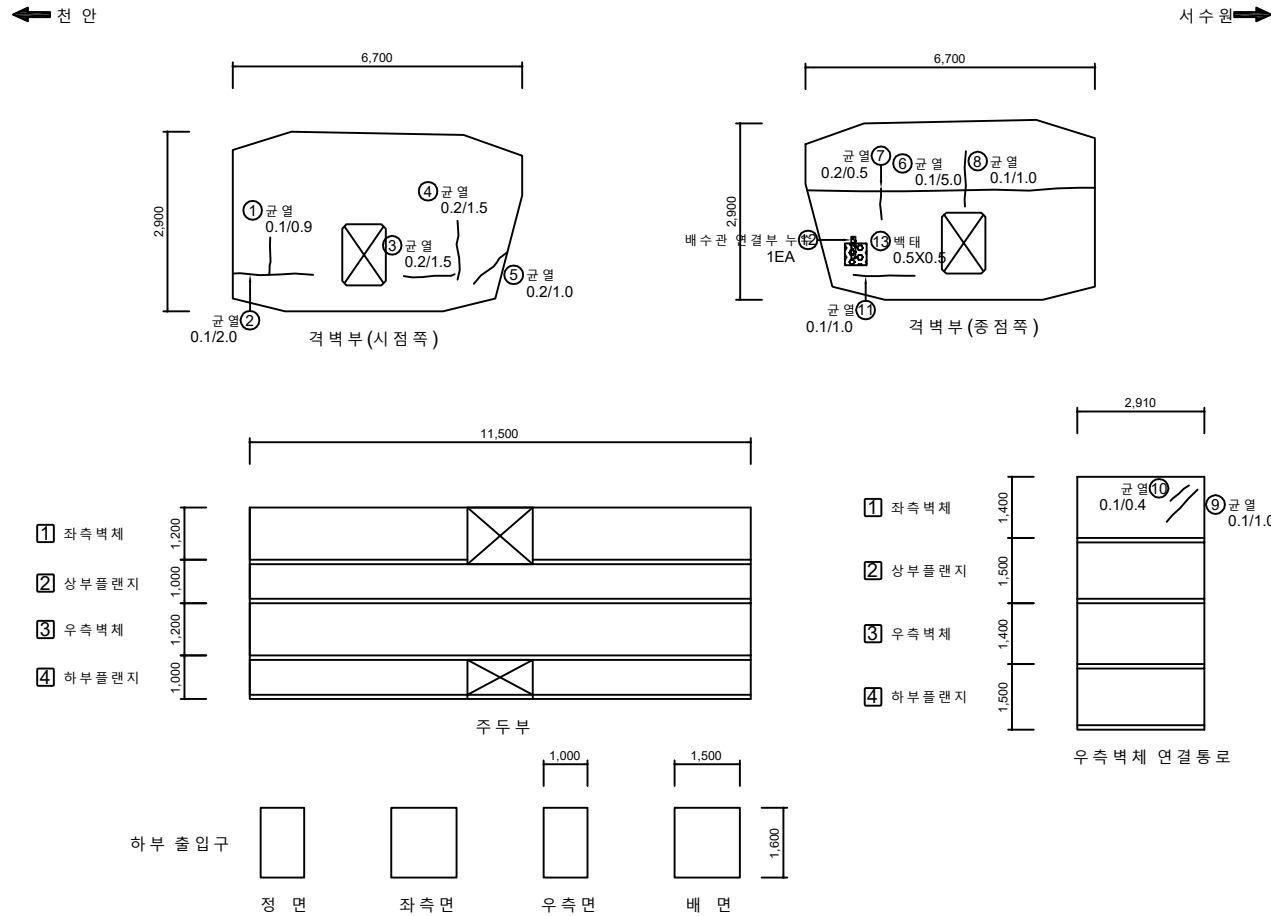[illegible]

KEY PLAN

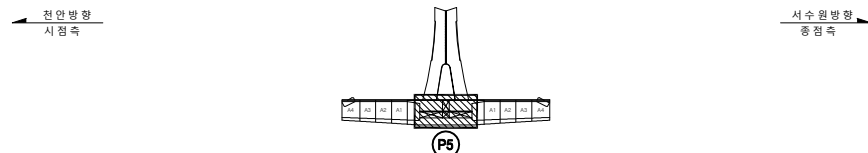

SECTION

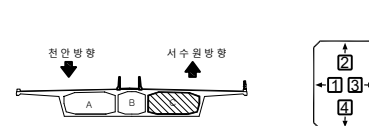

지	 DW 0.2	 2층	 3층	 4층	 5층	2024년 국토43호선 편택대교 정밀안전점검용역
	 6층	 7층	 8층	 9층	 10층	편택대교
레	 11층	 12층	 13층	 14층	 15층	2024.11
	 16층	 17층	 18층	 19층	 20층	(주)명성엔지니어링
	 21층	 22층	 23층	 24층	 25층	108

손상물량표

← 천 안

서수원➡

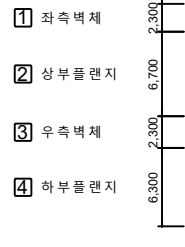


표 지	 SW-0.2	 간 역	 방상간역	 철근노출	용 의 명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 모손, 불박	 재료표면	 포 터	구조물명	평택대교	
	 바닥, 박박	 누수, 제수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 표수 부	 부 식	책 임 자	(주)영성엔지니어링	
	 토사회색	 기 타	 배수구막힘	도면번호	109-(1/2)	


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

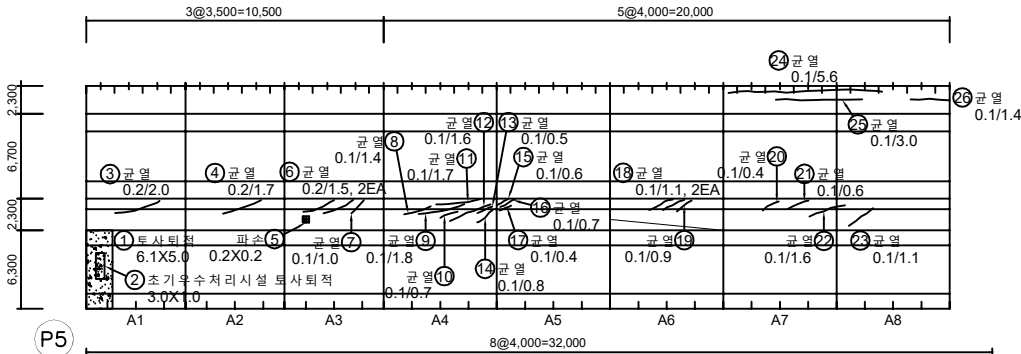

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

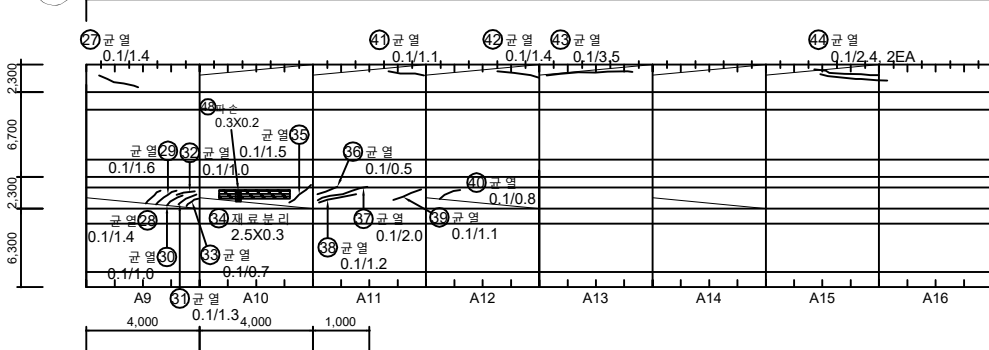

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

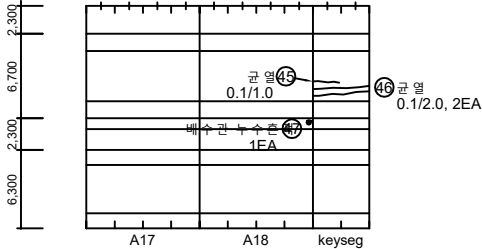




KEY PLAN

SECTION

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
37	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	2	4.80	m	
45	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
46	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
47	배수시설	배수관 누수현상	-	-	-	1	1.00	EA	
48	우측벽체	파손	-	0.3	0.2	1	0.06	m ²	
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

제 례	CW/0.2	균열		방상균열		철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		바리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)영성엔지니어링
		토사화적		기타		배수구막힘	도면번호	109-(2/2)

← 천안 방향
시정속

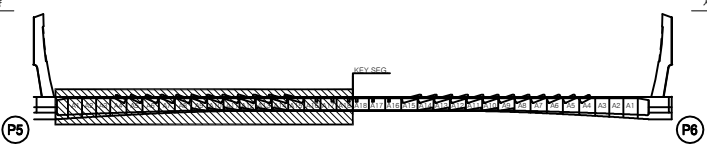

ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

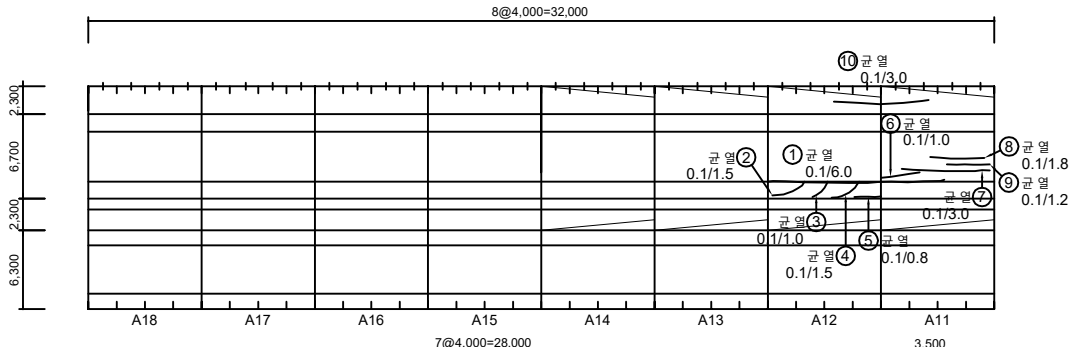

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

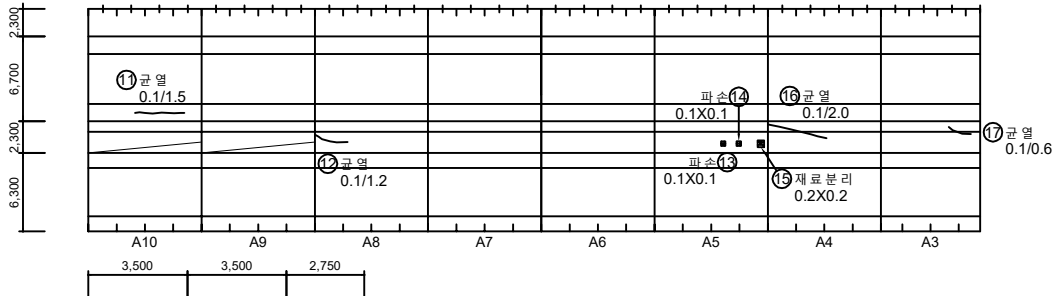

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

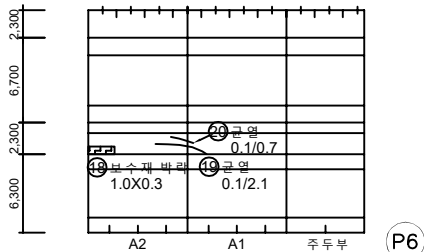

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
14	우측벽체	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
15	우측벽체	재료분리	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
16	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	보수재 박락	-	1.0	0.3	1	0.30	m²	
19	우측벽체	균열	0.1	2.1	-	1	2.10	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

SECTION

주 요 내 容	 균열	 철근노출	 변위	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	110

천안방향
시정측




서수원방향
중정측

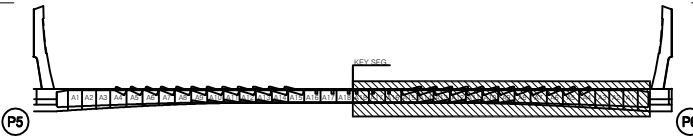


ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-3

손상물량표


BOX (C)

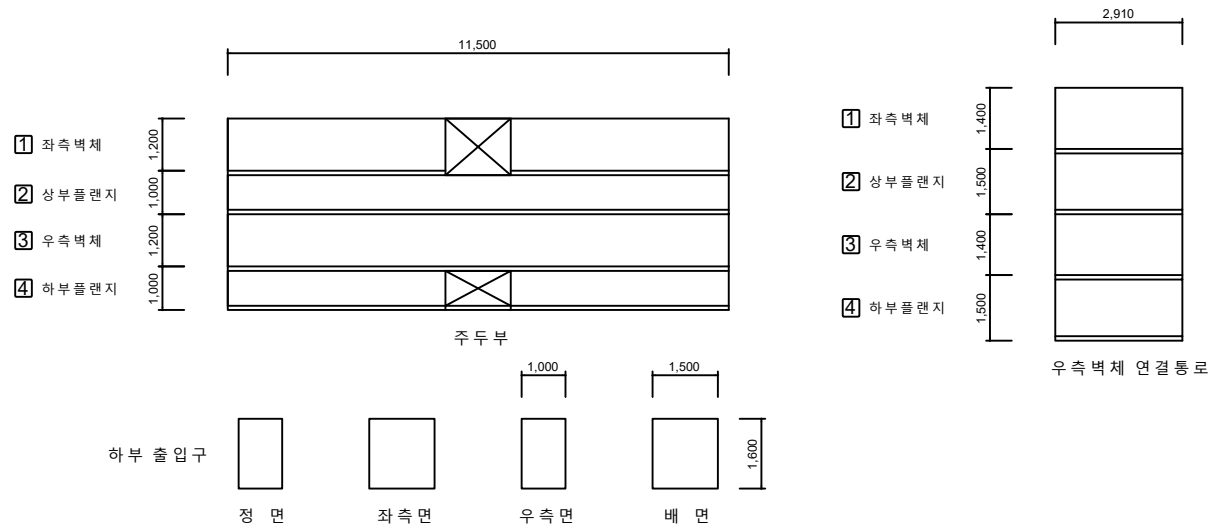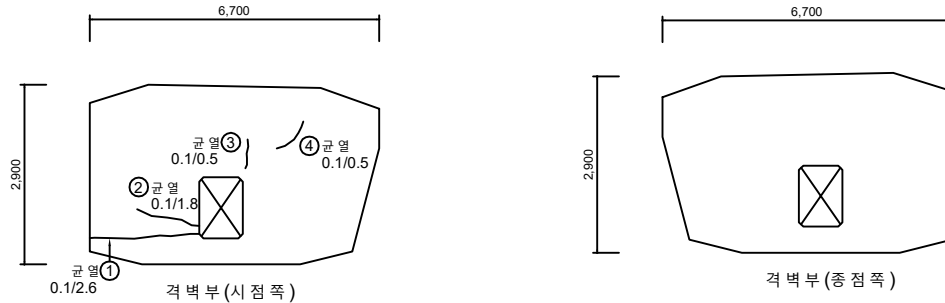[illegible]

KEY PLAN

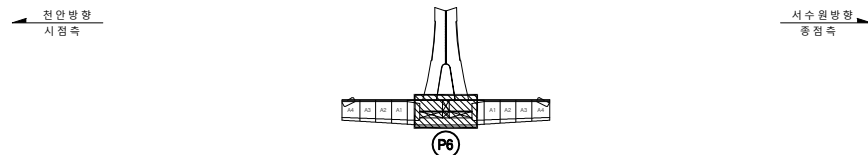

SECTION

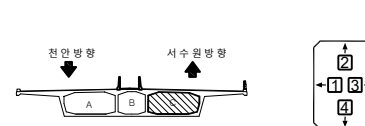

지	DW 0.2	기타	상상간열	불기노출	영모연	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	마손,발목	재료분리	벽면	구조물면	평택대교	
레	바리,박막	부수,제수	좌굴,변형	조사일자	2024.11	(주)명성엔지니어링
	표면오염	부수부	부식	책 임 자		
	토사회색	기타	배수구막힘	도면번호	111	


ID : PSC C BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

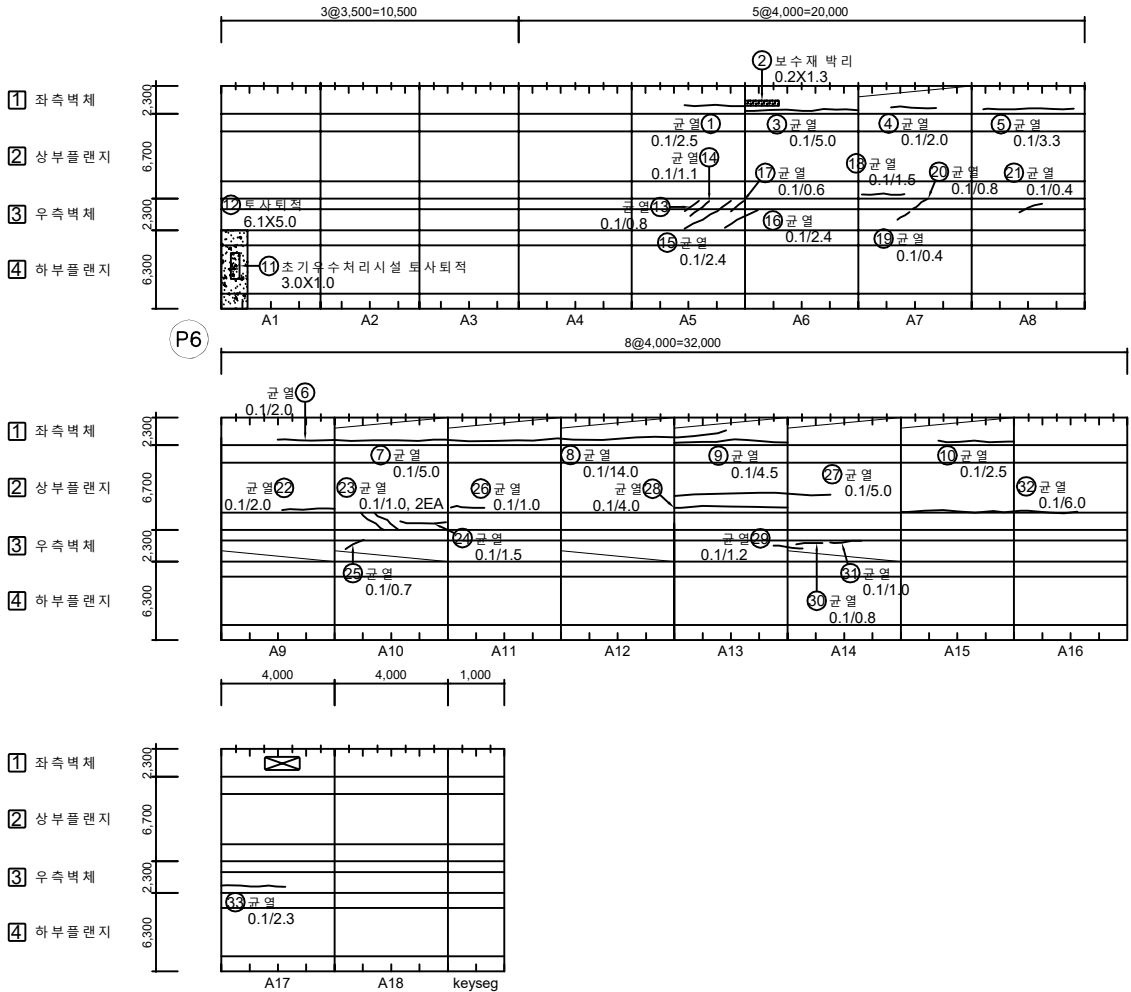

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	좌측벽체	보수재 박리	-	0.2	1.3	1	0.26	m ²	
3	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	14.0	-	1	14.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	배수시설	포기우수처리시설 토사 퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m ²	
12	하부플랜지	토사 퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m ²	
13	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
16	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
33	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	2024년 국토교통부 평택대교 정밀안전점검결과
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	평택대교
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	2024.11
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	(주)명성엔지니어링
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	도면번호
상부플랜지	좌측벽체	우측벽체	배수구	112

ID : PSC C BOX 내부 (S7) 외관조사망도-2


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원 →


- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

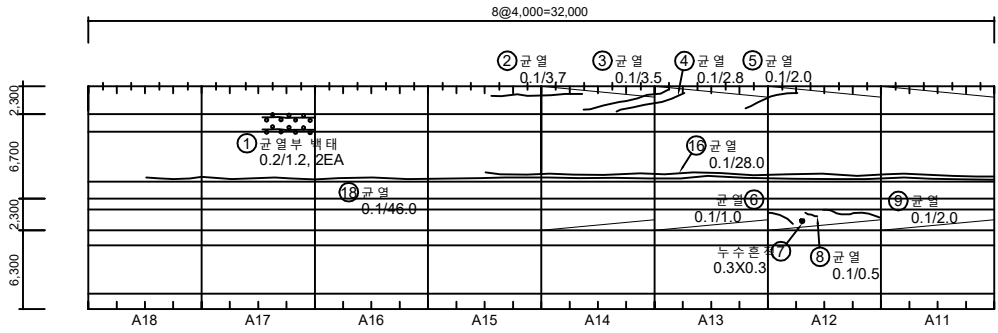

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

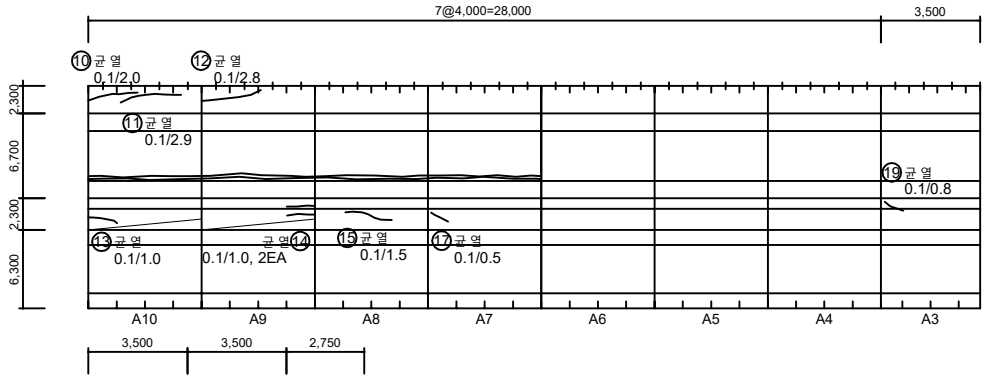

- 1 좌측벽체
2 상부플랜지
3 우측벽체
4 하부플랜지

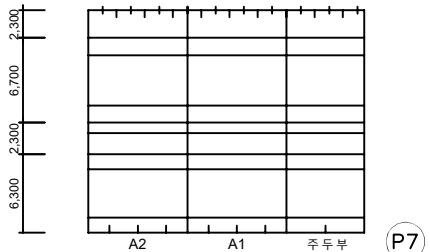


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열부 백태	0.2	1.2	-	2	2.40	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	3.7	-	1	3.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	우측벽체	누수흔적	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
8	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.9	-	1	2.90	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	28.0	-	1	28.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	46.0	-	1	46.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

주 요 부 속 도 면	 균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손,탈락	 재료분리	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	책임자	(주)명성엔지니어링	
	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	113

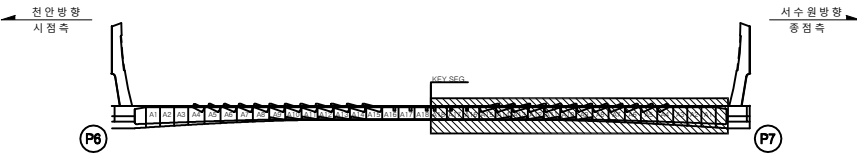


손상물량표


BOX (C)

← 전 안

서수원 →

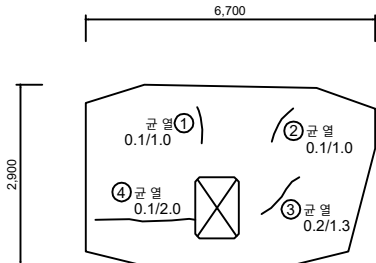


격벽부(시점쪽)

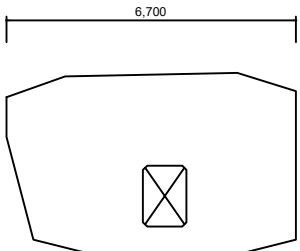


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

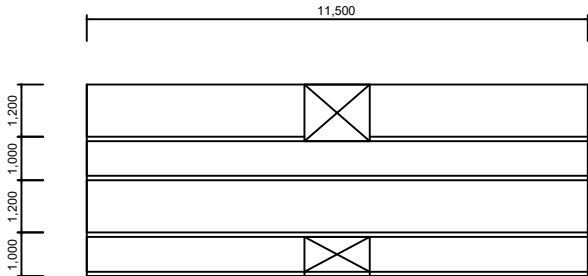

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

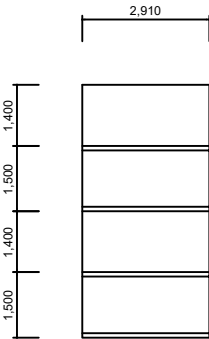

우측벽체 단면도

하부 출입구



정면



좌측면




우측면



배면


KEY PLAN

← 전안방향
시점측

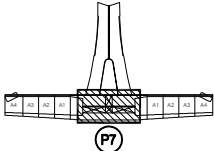

→ 서수원방향
중점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
4	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

30	CW 0.2	균열	망상균열	X	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태		구조물명	평택대교	
30	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형		조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식		책임자	(주)영성엔지니어링	
	토사하역	기타	배수구막힘		도면번호	114	




ID : PSC C BOX 내부 (S8) 외관조사망도

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

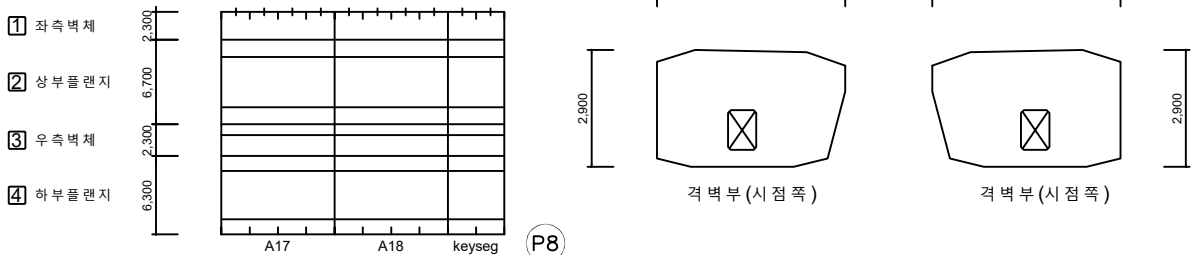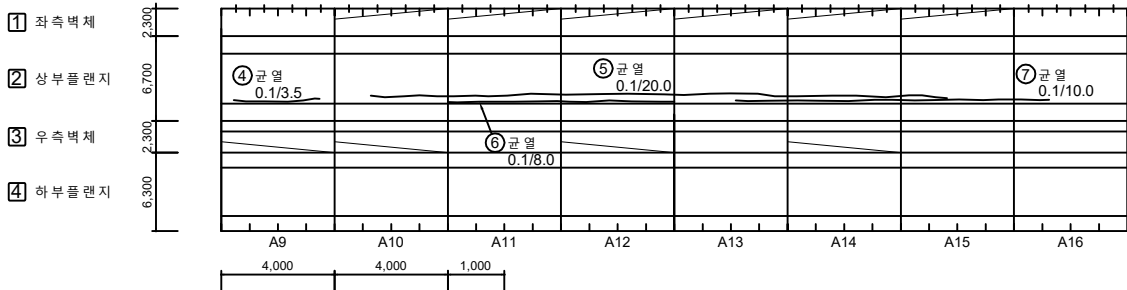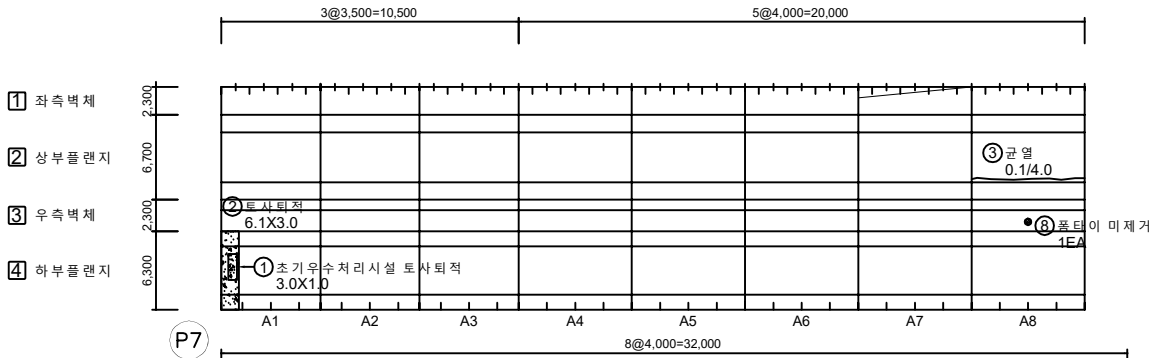

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	배수 시설	초기우수처리시설 토사회적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
2	하부플랜지	토사회적	-	6.1	3.0	1	18.30	m²	
3	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
6	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
8	우측벽체	폼타이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN

SECTION

① 균열	② 방수균열	③ 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽태	구조물명	평택대교
⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2024.11
⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
⑬ 토사회적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	115

ID : 주탑 및 케이블 (P1) 외관조사망도 (1/2)

손상물량표

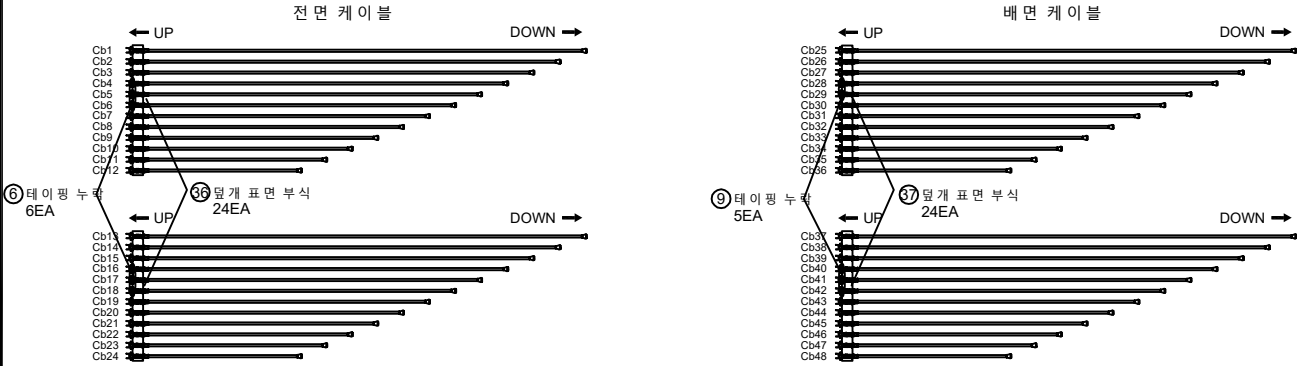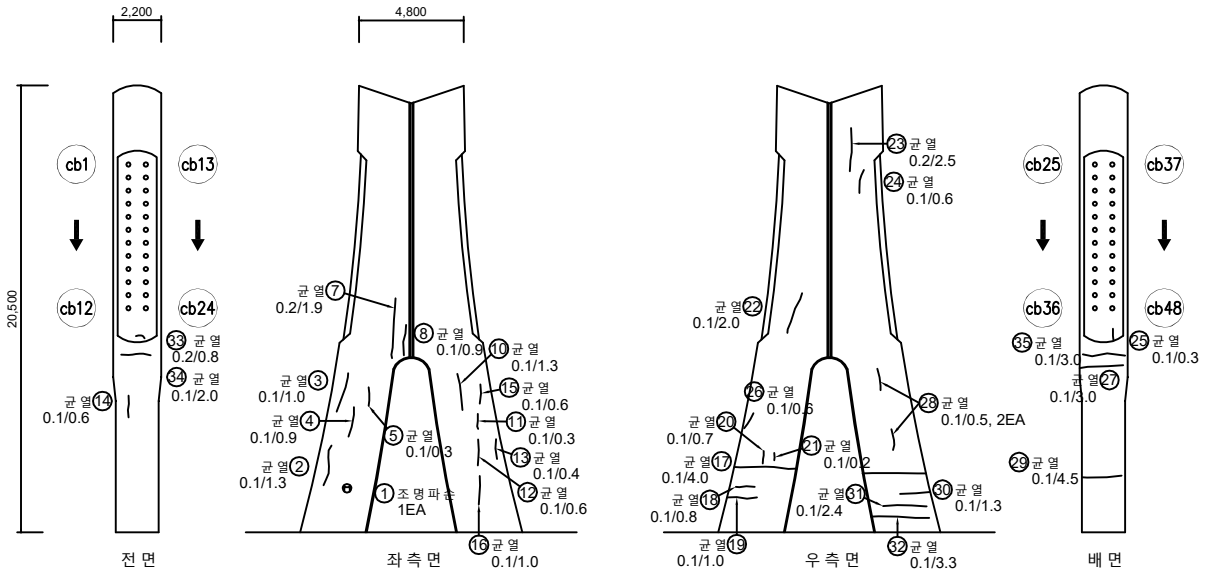

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	조명 파손	-	-	-	1	1.00	EA	
2	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
5	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
6	케이블	테이핑 누락	-	-	-	6	6.00	EA	
7	주탑	균열	0.2	1.9	-	1	1.90	m	정밀조사
8	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
9	케이블	테이핑 누락	-	-	-	5	5.00	EA	
10	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
11	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	주탑	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
18	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
19	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
22	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
23	주탑	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	정밀조사
24	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
26	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	주탑	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
29	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
30	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
31	주탑	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
32	주탑	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
33	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
34	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
35	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규




KEY PLAN

SECTION


표	 CW/0.2	균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락		 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
관	 박리,박락		 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염		 보수부	 부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	116-(1/2)	

ID : 주탑 및 케이블 (P2) 외관조사망도


손상물량표

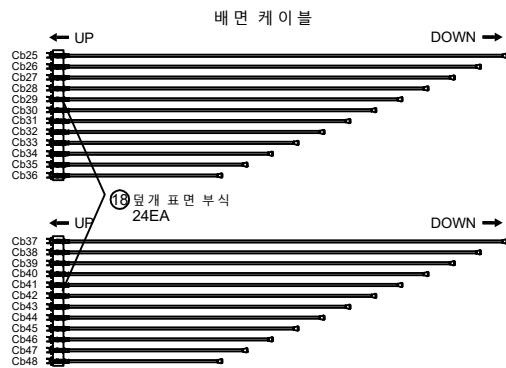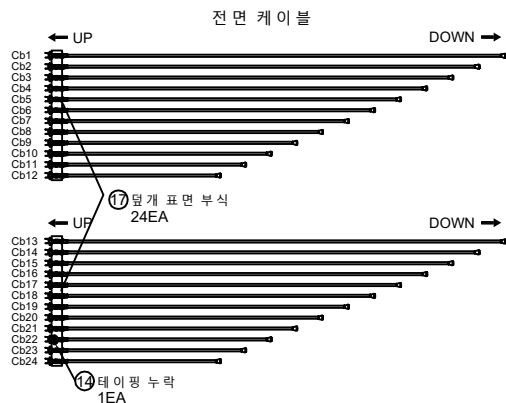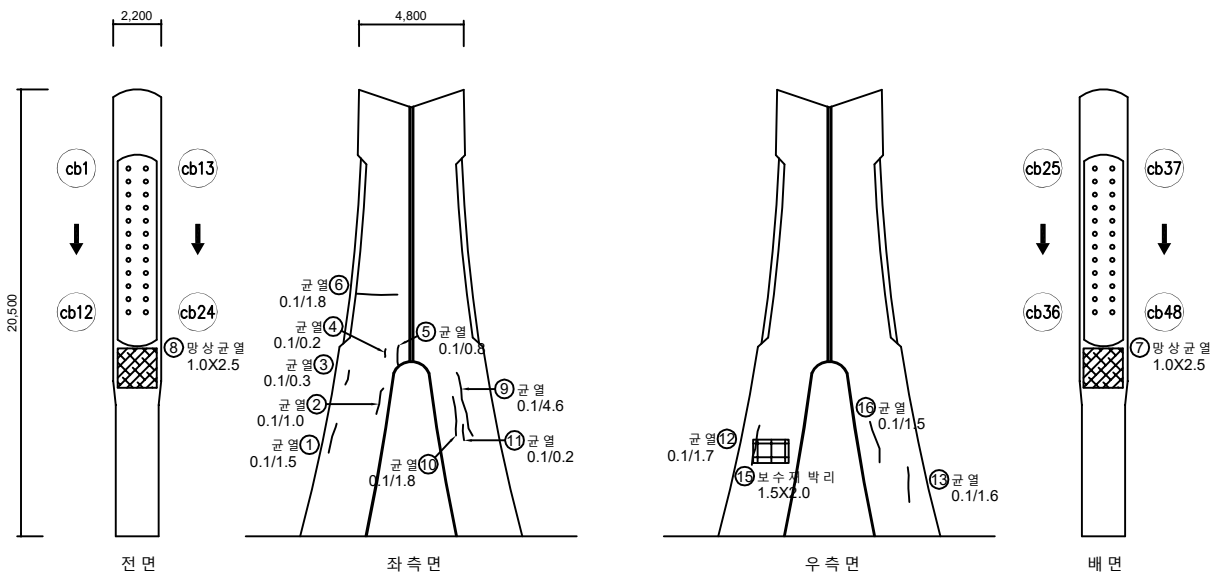

KEY PLAN

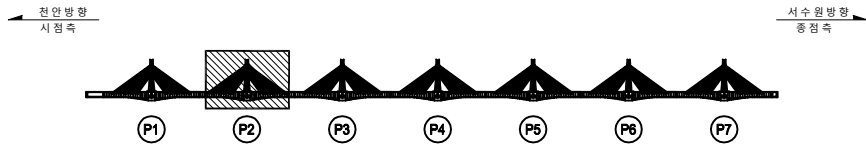

SECTION



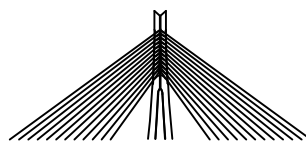


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
5	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
7	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
8	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
9	주탑	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
10	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	주탑	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
14	케이블	테이핑 누락	-	-	-	1	1.00	EA	
15	주탑	보수재 박리	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
16	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	신규
17	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
18	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표	균열	양상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
기	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사하중	기타	배수구막힘	도면번호	117


ID : 주탑 및 케이블 (P3) 외관조사망도

손상물량표

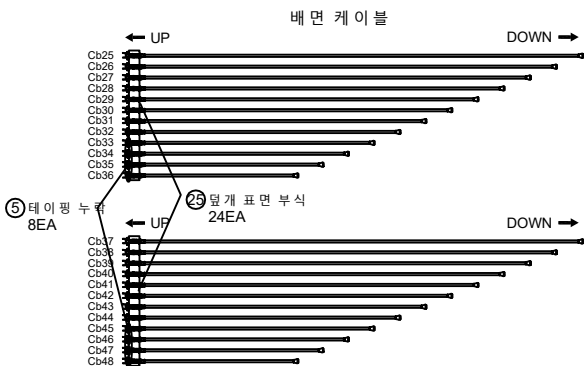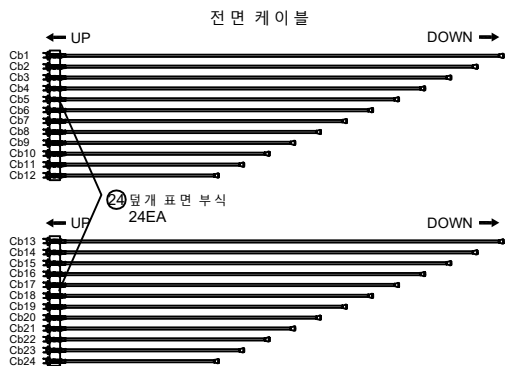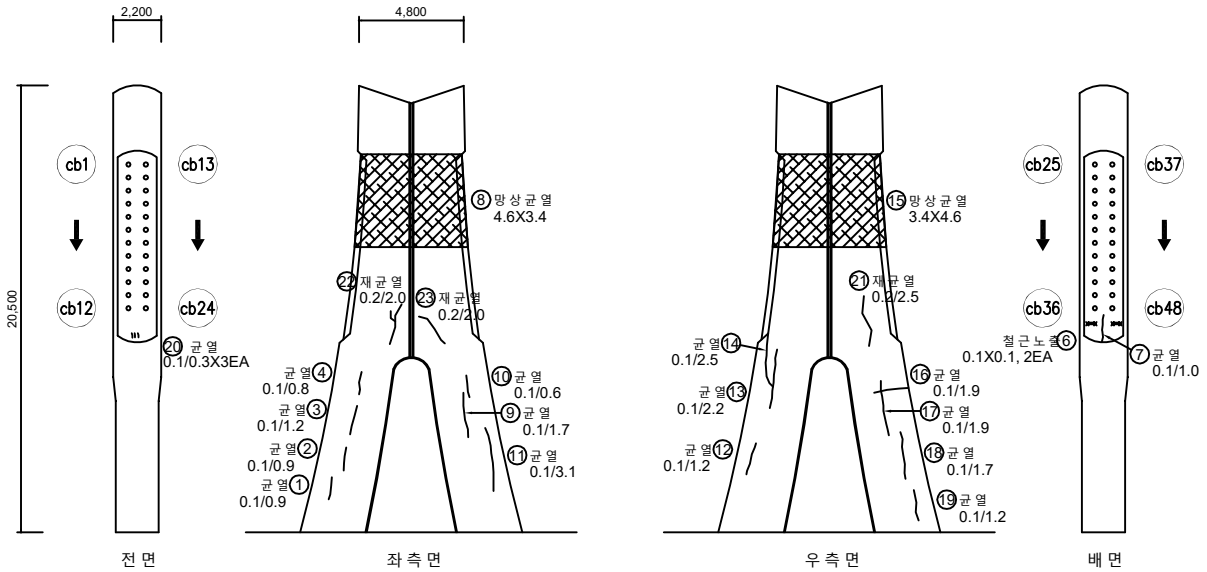


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
3	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	케이블	테이핑 누락	-	-	-	8	8.00	EA	
6	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
7	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
8	주탑	망상균열	-	4.6	3.4	1	15.64	m²	
9	주탑	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
10	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
11	주탑	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
12	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	주탑	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
14	주탑	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	주탑	망상균열	-	3.4	4.6	1	15.64	m²	
16	주탑	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
17	주탑	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
18	주탑	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
19	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	주탑	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
21	주탑	재균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	신규
22	주탑	재균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
23	주탑	재균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
24	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
25	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

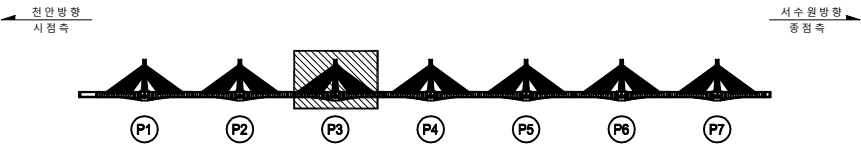



SECTION

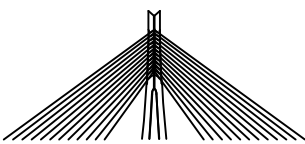

범 례	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 박락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	 토사하중	 기타	 배수구막힘	도면번호	118	



ID : 주탑 및 케이블 (P4) 외관조사망도

손상물량표

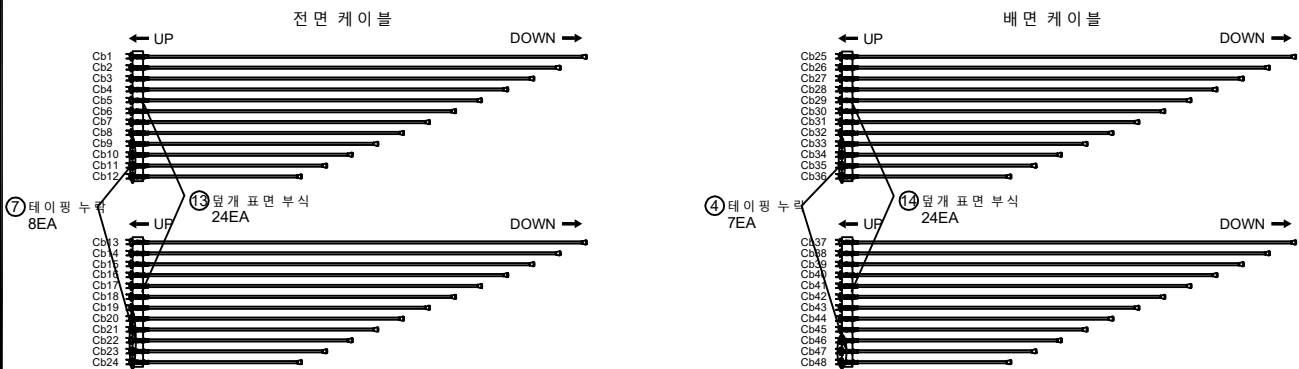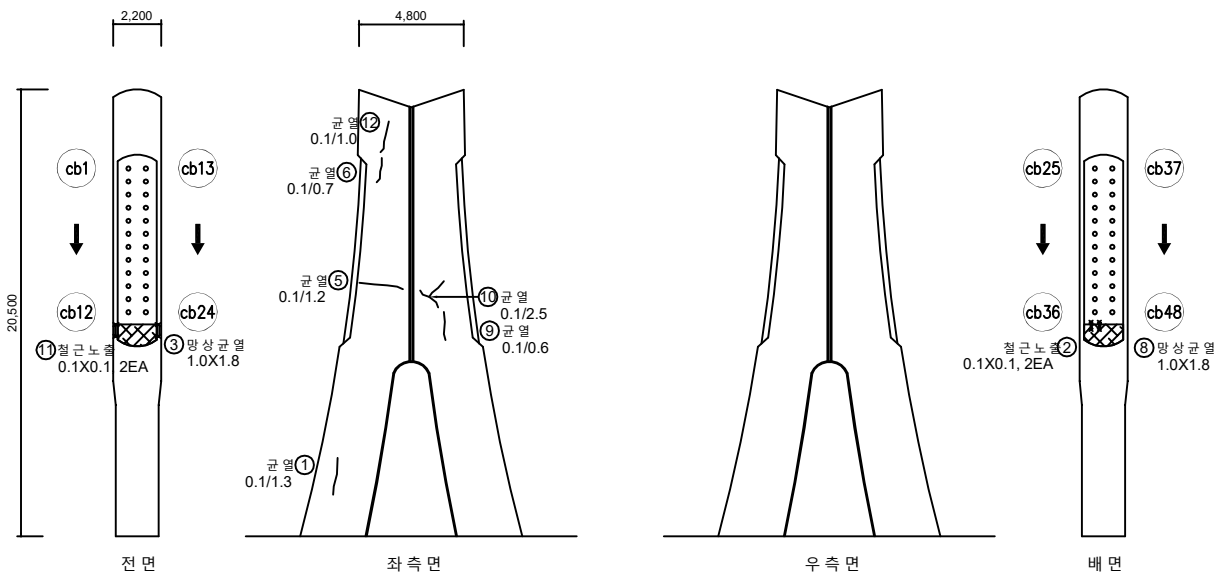

KEY PLAN

SECTION


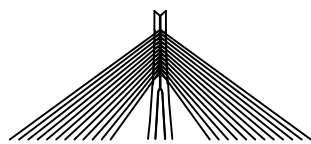
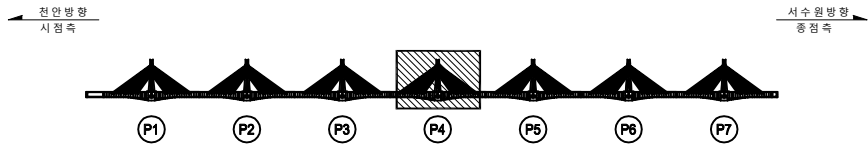


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
2	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
3	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²	
4	케이블	테이핑 누락	-	-	-	7	7.00	EA	
5	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
6	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
7	케이블	테이핑 누락	-	-	-	8	8.00	EA	
8	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²	
9	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
10	주탑	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
12	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
14	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


표 지	 CW/0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	 구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	 조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	 책임자	(주)영성엔지니어링	
기 타	 토사유출	 기타	 배수구막힘	 도면번호	119	

ID : 주탑 및 케이블 (P5) 외관조사망도


손상물량표

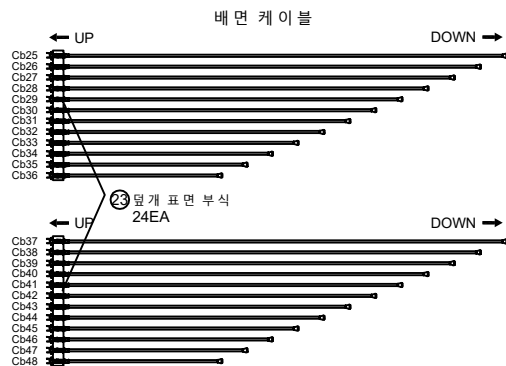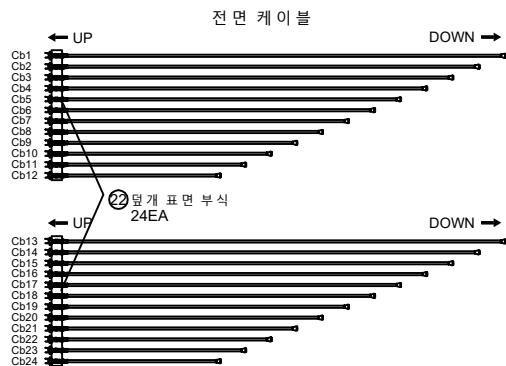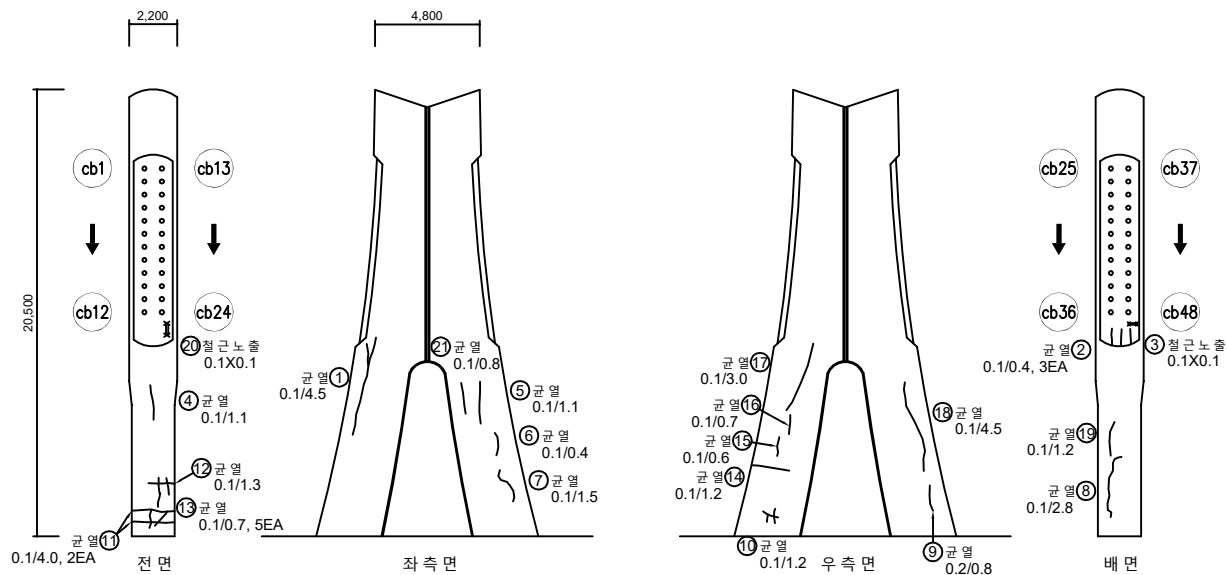

KEY PLAN

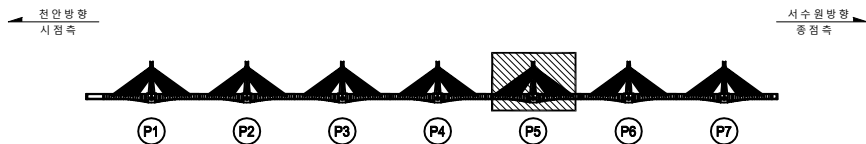

SECTION



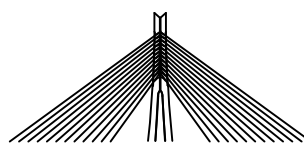


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
2	주탑	균열	0.1	0.4	-	3	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
6	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
7	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	주탑	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
9	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
10	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	주탑	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
12	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	주탑	균열	0.1	0.7	-	5	3.50	m	
14	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	정밀조사
19	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
21	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
22	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
23	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표 준	 균열	 양상균열	 철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 박락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	 토사하역	 기타	 배수구막힘	도면번호	120


ID : 주탑 및 케이블 (P6) 외관조사망도

손상물량표

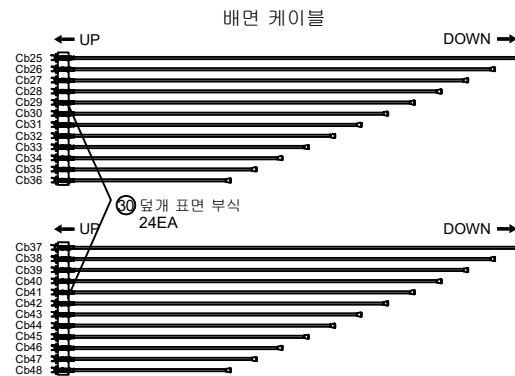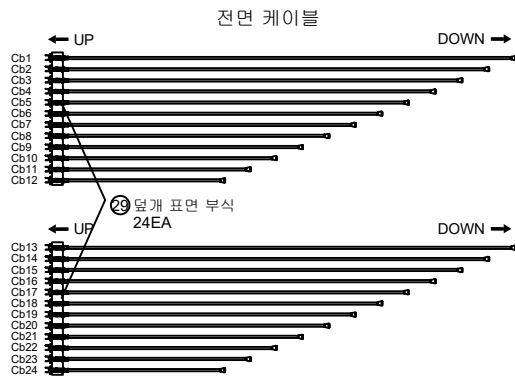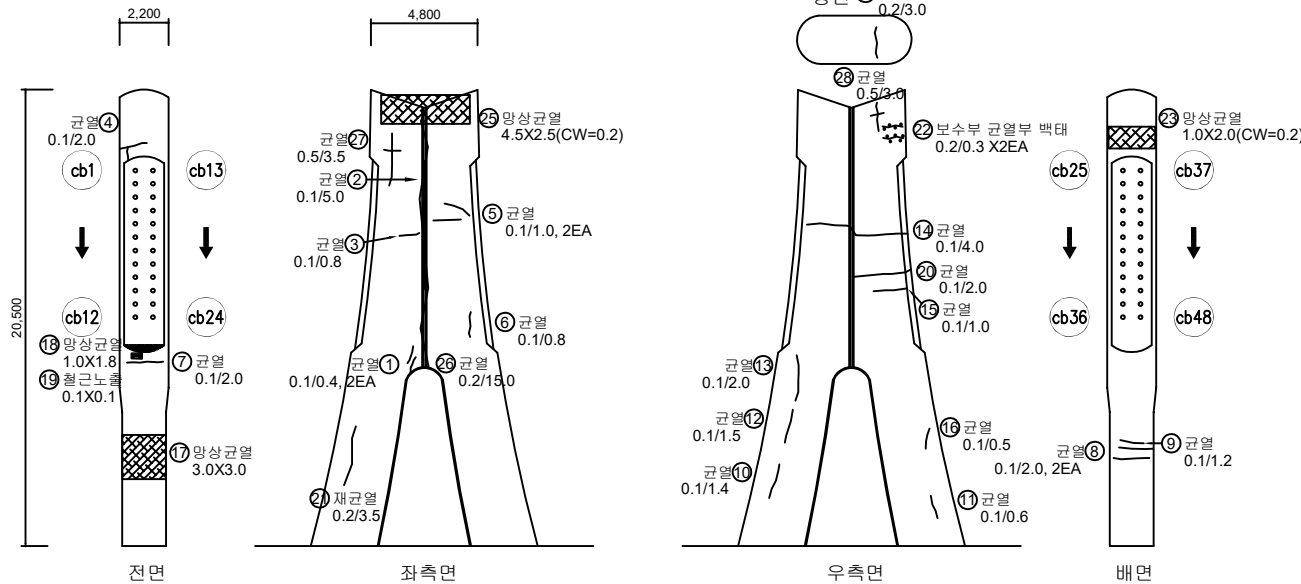


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
2	주탑	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
3	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5	주탑	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
6	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	주탑	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
9	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	주탑	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	주탑	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	주탑	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	주탑	망상균열	-	3.0	3.0	1	9.00	m ²	
18	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m ²	
19	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m ²	
20	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
21	주탑	재균열	0.2	3.5	-	1	3.50	m	신규
22	주탑	보수부 균열부 백태	0.2	0.3	-	2	0.60	m	신규
23	주탑	망상균열	-	1.0	2.0	1	2.00	m ²	신규
24	주탑	상면 재균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
25	주탑	망상균열	-	4.5	2.5	1	11.25	m ²	신규
26	주탑	균열	0.2	15.0	-	1	15.00	m	신규
27	주탑	균열	0.5	3.5	-	1	3.50	m	신규
28	주탑	균열	0.5	3.0	-	1	3.00	m	신규
29	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
30	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

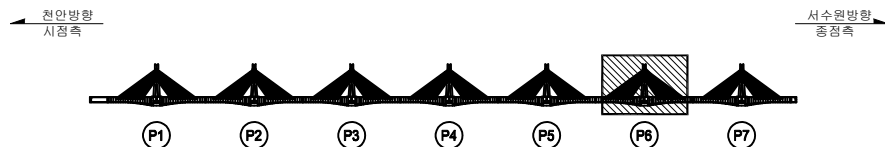




SECTION

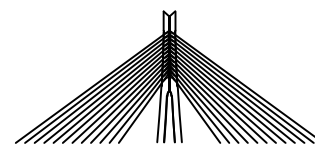


번	레	손상물량		용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		손상물량	단위		
		손상물량	단위	구조물명	평택대교
		손상물량	단위	조사일자	2024.11
		손상물량	단위	책임자	(주)명성엔지니어링
		손상물량	단위	도면번호	121

ID : 주탑 및 케이블 (P7) 외관조사망도


손상물량표

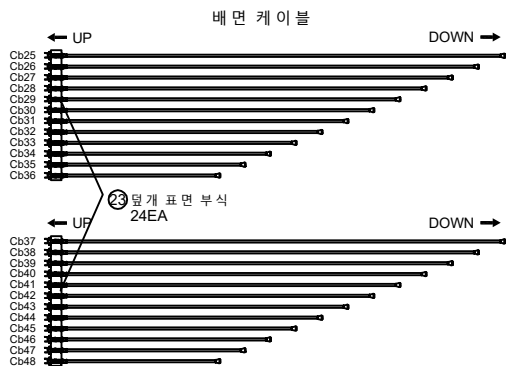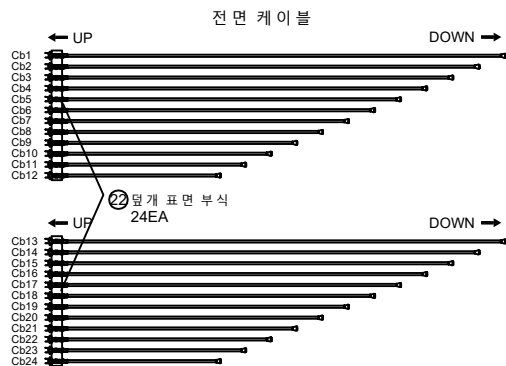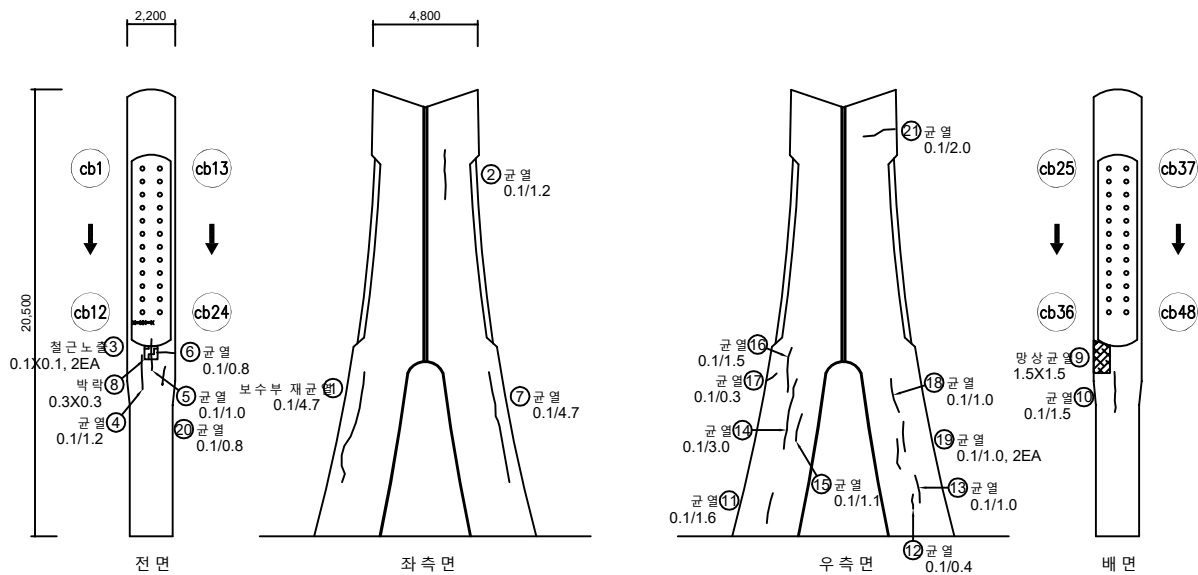

KEY PLAN

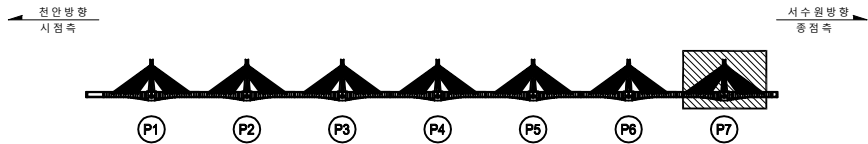

SECTION

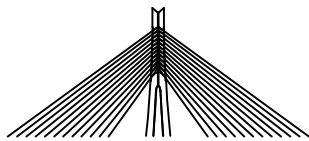


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	보수부 재균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
2	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	주탑	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
8	주탑	박락	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
9	주탑	망상균열	-	1.5	1.5	1	2.25	m²	
10	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
12	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
18	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	주탑	균열	0.1	0.2	-	2	0.40	m	
20	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
22	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
23	정착구	덮개 표면 부식	-	-	-	24	24.00	EA	신규
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 박락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2024.11
		표면오염		보수부		부식	책임자	(주)명성엔지니어링
		토사회착		기타		배수구막힘	도면번호	122

ID : 교대 (A1) 외관조사망도

손상물량표

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	계단하면 토사유실	-	0.8	0.4	1	0.32	m²	
2	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
5	교대	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
6	교대	벽태	-	0.1	1.8	1	0.18	m²	
7	교대	벽태	-	0.2	0.5	1	0.10	m²	
8	교대	누수	-	0.2	-	4	0.80	m	
9	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	교대	벽태	2.0	1.0	-	1	2.00	m²	
12	교대	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
13	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	교대	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
15	교대	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	교대	벽태	-	0.8	0.8	1	0.64	m²	
17	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
18	교대	표면 보호재 박락	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

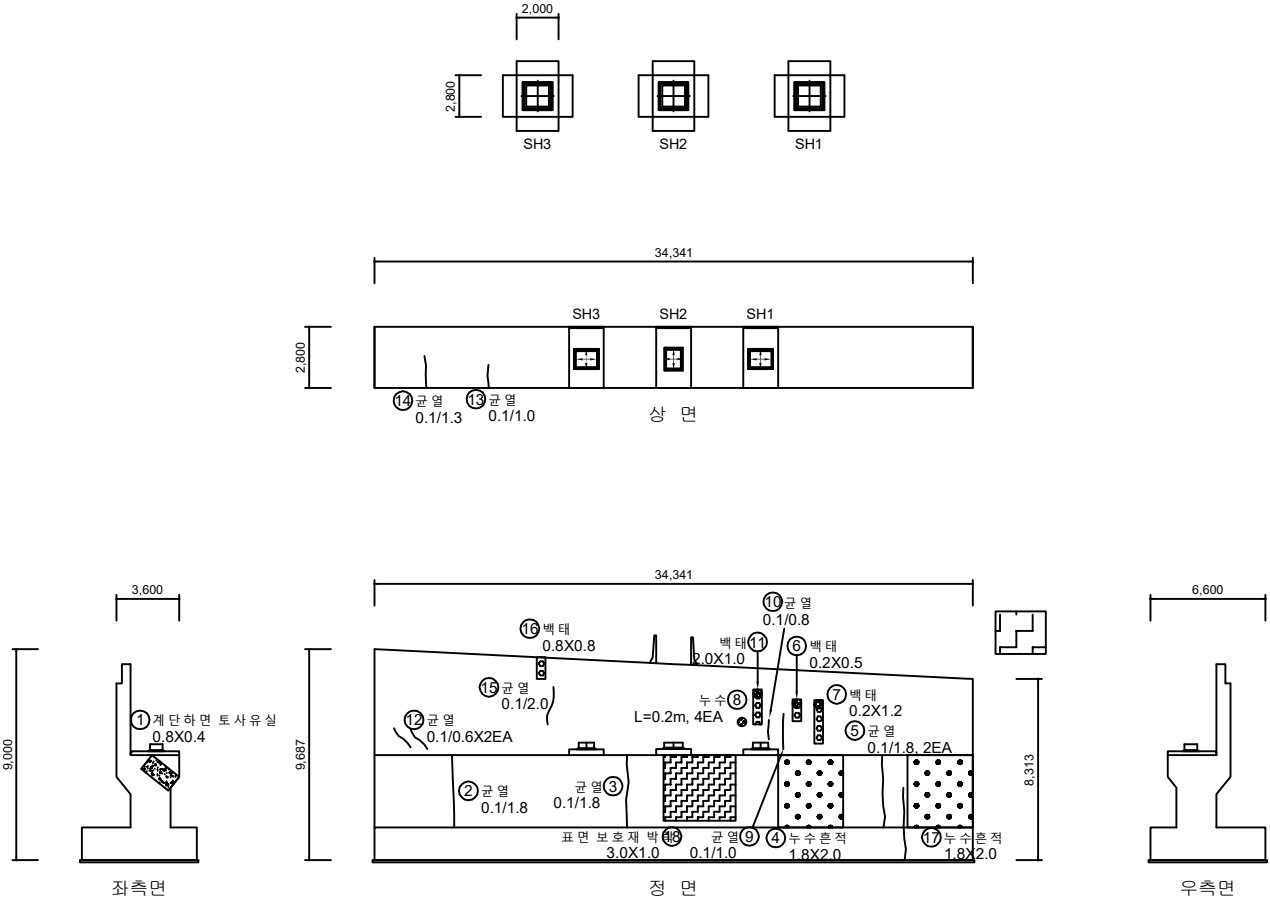

KEY PLAN

전면방향
시정측

서수원방향
중정측




(A1) (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (A2)

SECTION

① 균열	② 균열	③ 균열	④ 균열	⑤ 균열	⑥ 균열	⑦ 균열	⑧ 균열	⑨ 균열	⑩ 균열	⑪ 균열	⑫ 균열	⑬ 균열	⑭ 균열	⑮ 균열	⑯ 균열	⑰ 균열	⑱ 균열	⑲ 균열	⑳ 균열	㉑ 균열	㉒ 균열	㉓ 균열	㉔ 균열	㉕ 균열	㉖ 균열	㉗ 균열	㉘ 균열	㉙ 균열	㉚ 균열	㉛ 균열	㉜ 균열	㉝ 균열	㉞ 균열	㉟ 균열	㊱ 균열	㊲ 균열	㊳ 균열	㊴ 균열	㊵ 균열	㊶ 균열	㊷ 균열	㊸ 균열	㊹ 균열	㊺ 균열	㊻ 균열	㊼ 균열	㊽ 균열	㊾ 균열	㊿ 균열
① 균열	② 균열	③ 균열	④ 균열	⑤ 균열	⑥ 균열	⑦ 균열	⑧ 균열	⑨ 균열	⑩ 균열	⑪ 균열	⑫ 균열	⑬ 균열	⑭ 균열	⑮ 균열	⑯ 균열	⑰ 균열	⑱ 균열	⑲ 균열	⑳ 균열	㉑ 균열	㉒ 균열	㉓ 균열	㉔ 균열	㉕ 균열	㉖ 균열	㉗ 균열	㉘ 균열	㉙ 균열	㉚ 균열	㉛ 균열	㉜ 균열	㉝ 균열	㉞ 균열	㉟ 균열	㊱ 균열	㊲ 균열	㊳ 균열	㊴ 균열	㊵ 균열	㊶ 균열	㊷ 균열	㊸ 균열	㊹ 균열	㊺ 균열	㊻ 균열	㊼ 균열	㊽ 균열	㊾ 균열	㊿ 균열


ID : 교대 (A2) 외관 조사망도

손상물량표

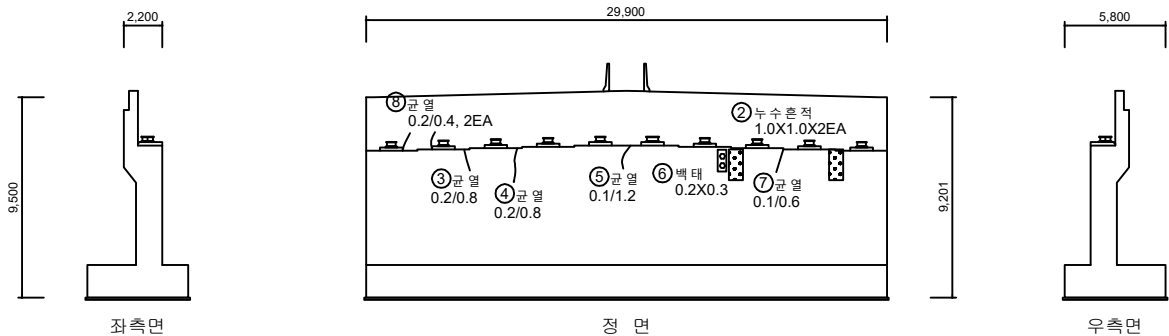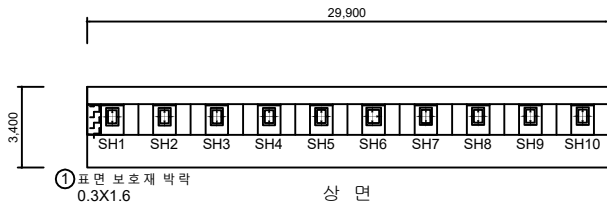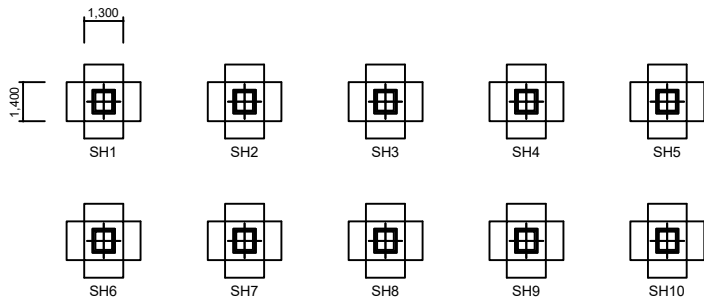


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	표면 보호재 박락	-	0.3	1.6	1	0.48	m²	
2	교대	누수흔적	-	1.0	1.0	2	2.00	m²	
3	교대	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	교대	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	정밀조사
5	교대	균열	0.2	1.2	-	1	1.20	m	
6	교대	백태	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	
7	교대	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
8	교대	균열	0.2	0.4	-	2	0.80	m	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

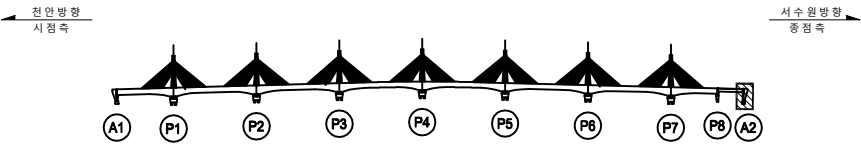




SECTION

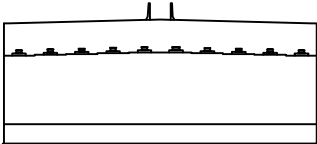

범 례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	부식	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	배수구막힘	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사하역	기타	배수구막힘	도면번호	124


ID : 교각 (P1) 외관 조사망도

손상물량표

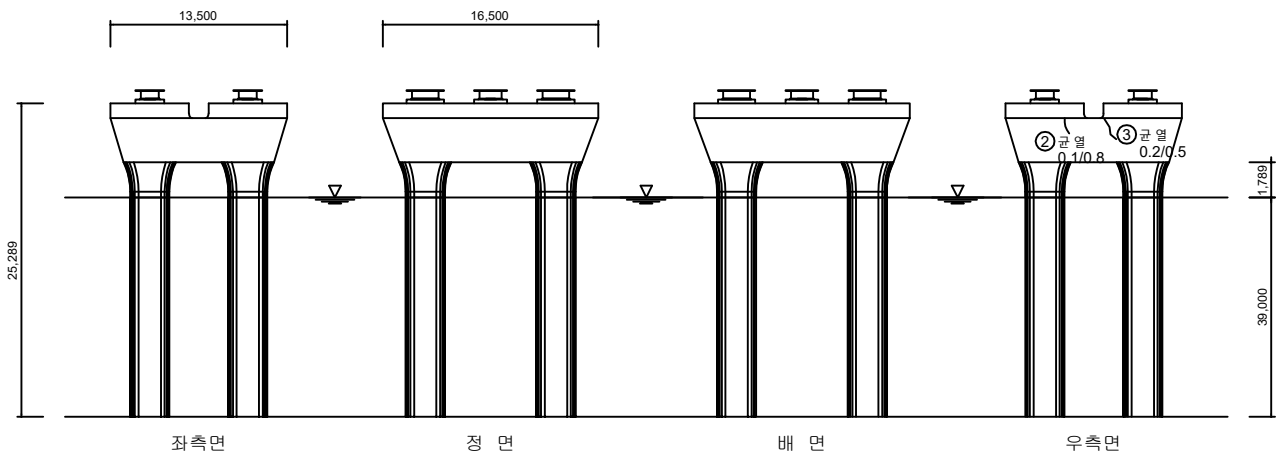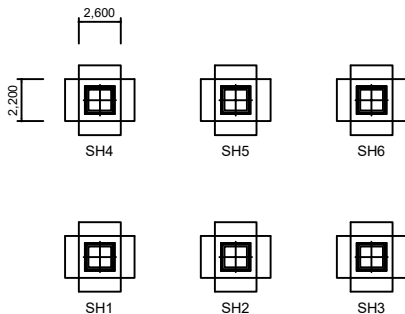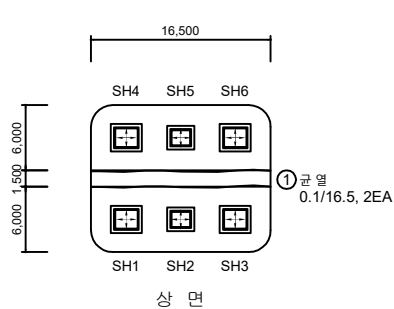

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
3	교각	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

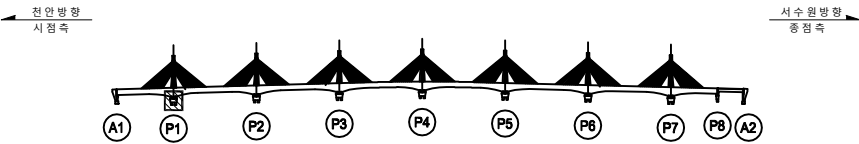

SECTION



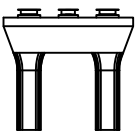


표 준 화	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,침수	 좌굴,변형	조사일자	2024.11
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	(주)영성엔지니어링
기 타	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	125

ID : 교각 (P2) 외관 조사망도

손상물량표

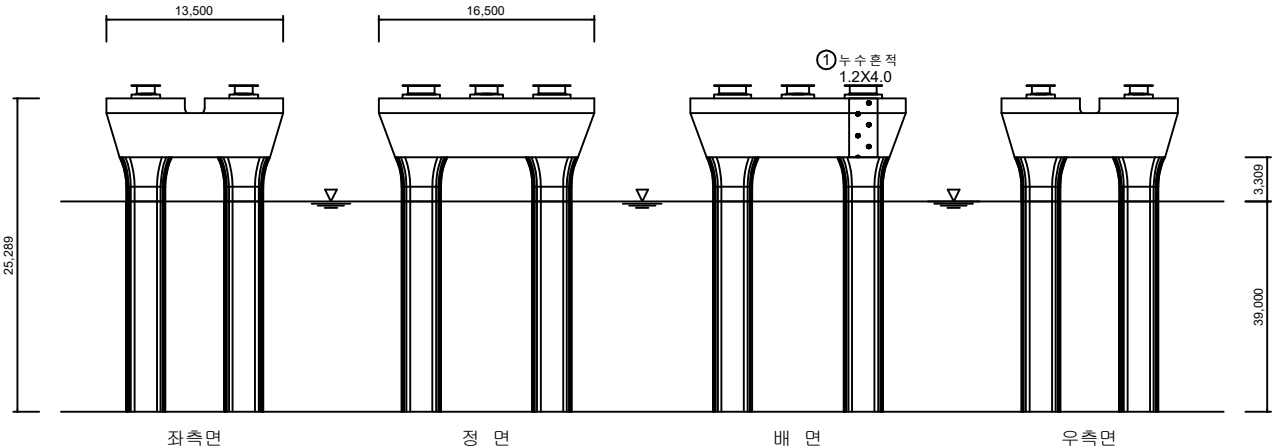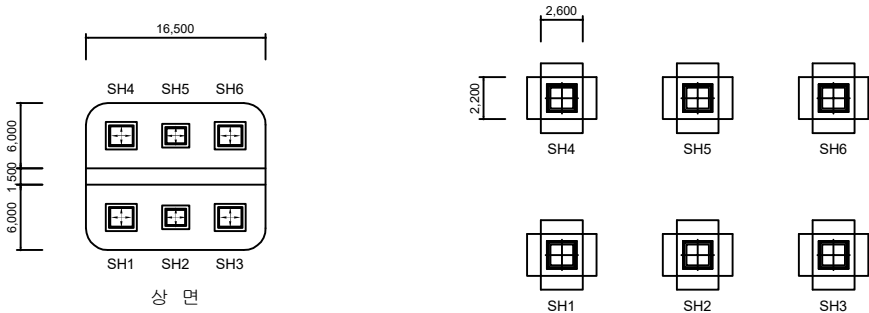

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	누수흔적	-	1.2	4.0	1	4.80	m²	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									





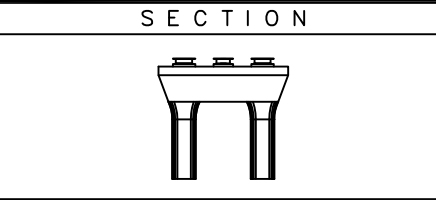


표 준	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	 구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 침수	 좌굴, 변형	 조사일자	2024.11	
	 표면오염	 보수부	 부식	 책임자	(주)영성엔지니어링	
기 타	 토사침하	 기타	 배수구막힘	 도면번호	126	


ID : 교각 (P3) 외관 조사망도

손상물량표

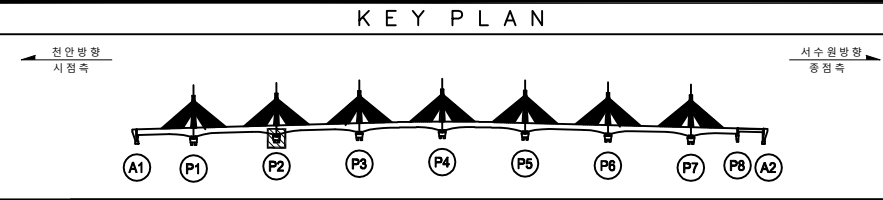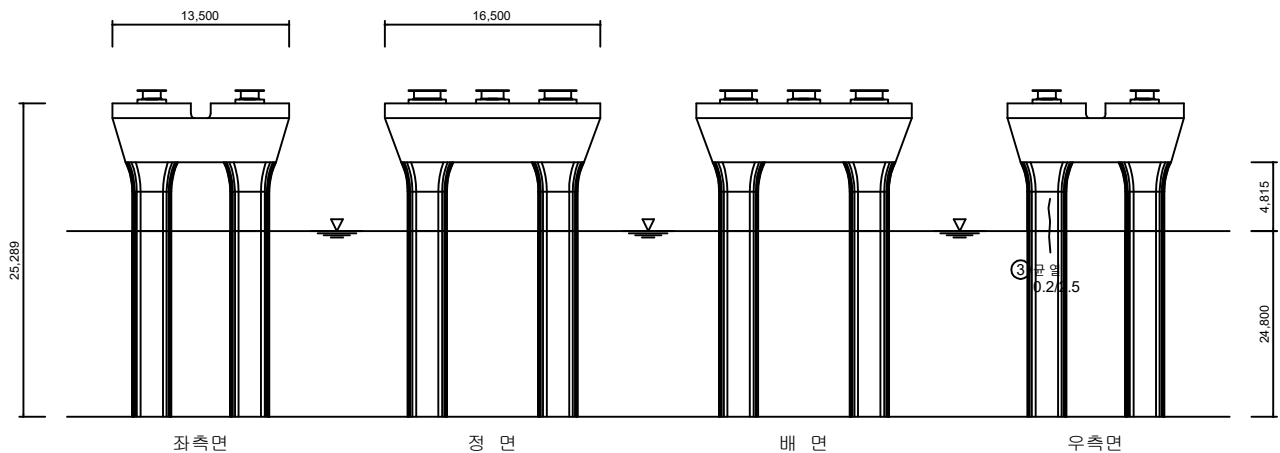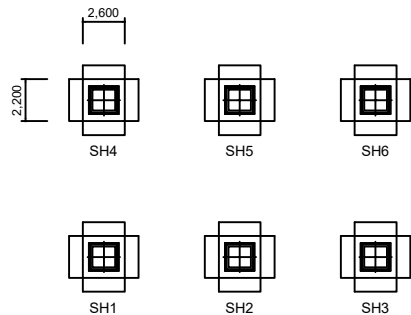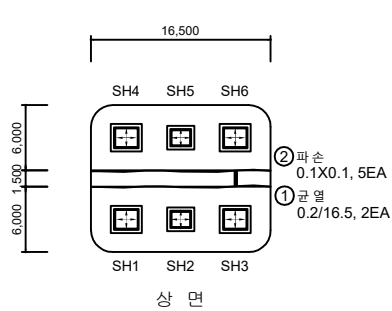


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
3	교각	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

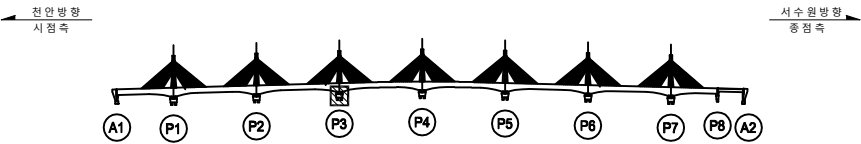


SECTION

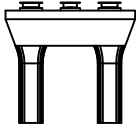

판 례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 침수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	127


ID : 교각 (P4) 외관조사망도

손상물량표

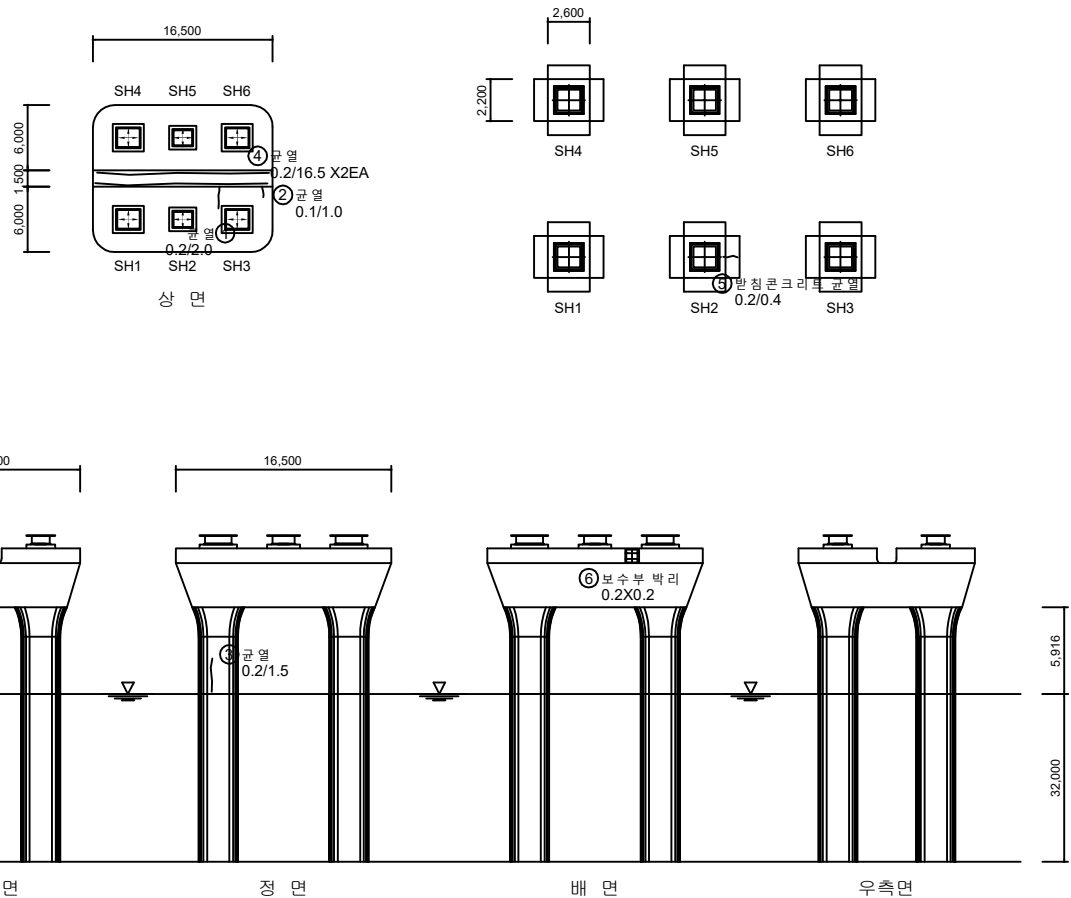


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	교각	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	신규
4	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	신규
5	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	신규
6	교각	보수부 박리	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

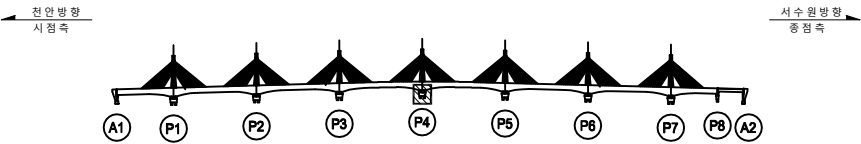



SECTION

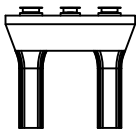


판 례	CW/0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링
	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	128

ID : 교 각 (P5) 외 관 조 사 망 도


손상물량표

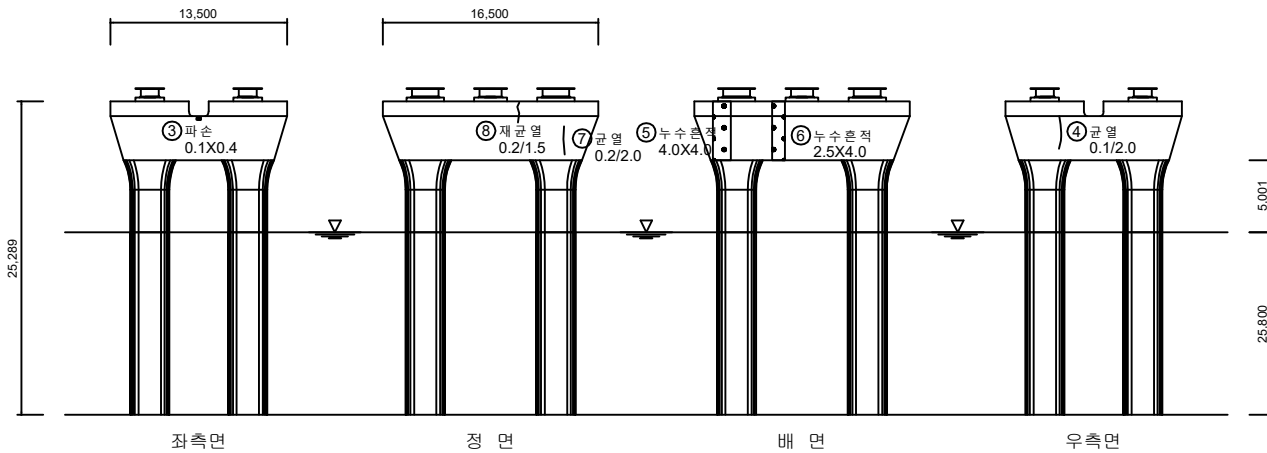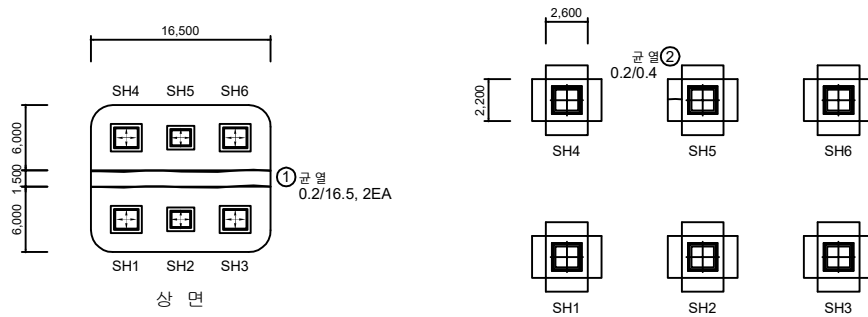[illegible]

KEY PLAN

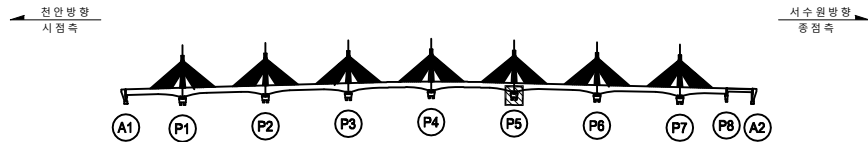


SECTION

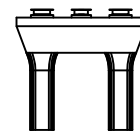


제	 CW 0.2	단 열	 양상구열	 불기노출	용역명	2024년 수도권43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 불착		 재료분리	 박 태	구조물명	평택대교
리	 박리, 박락		 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	 표면오염		 보 수 부	 부 식	책 입 자	(주)영성엔지니어링
	 트사회적		 기 타	 배수구마통	도면번호	129


손상물량표

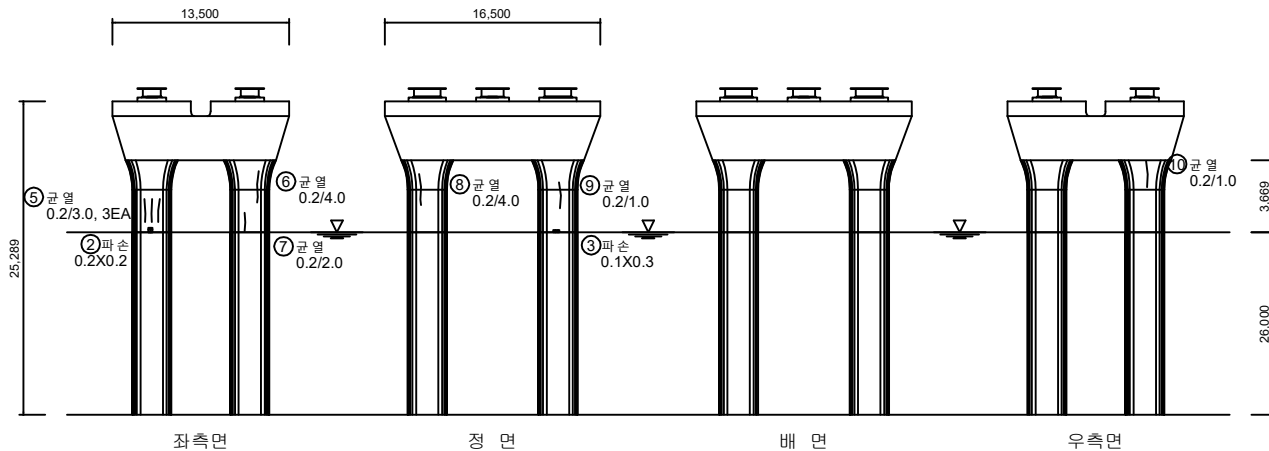[illegible]

KEY PLAN

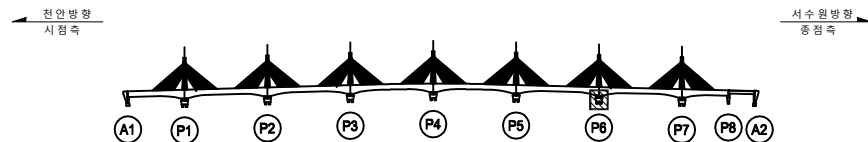



SECTION

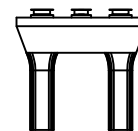

지	 DW 0.2	 2층	 3층	 4층	 5층	2024년 국토43호선 편택대교 정밀안전점검용역
	 6층	 7층	 8층	 9층	 10층	편택대교
레	 11층	 12층	 13층	 14층	 15층	2024.11
	 16층	 17층	 18층	 19층	 20층	(주)명성엔지니어링
	 21층	 22층	 23층	 24층	 25층	130

ID : 교각 (P7) 외관조사망도

손상물량표

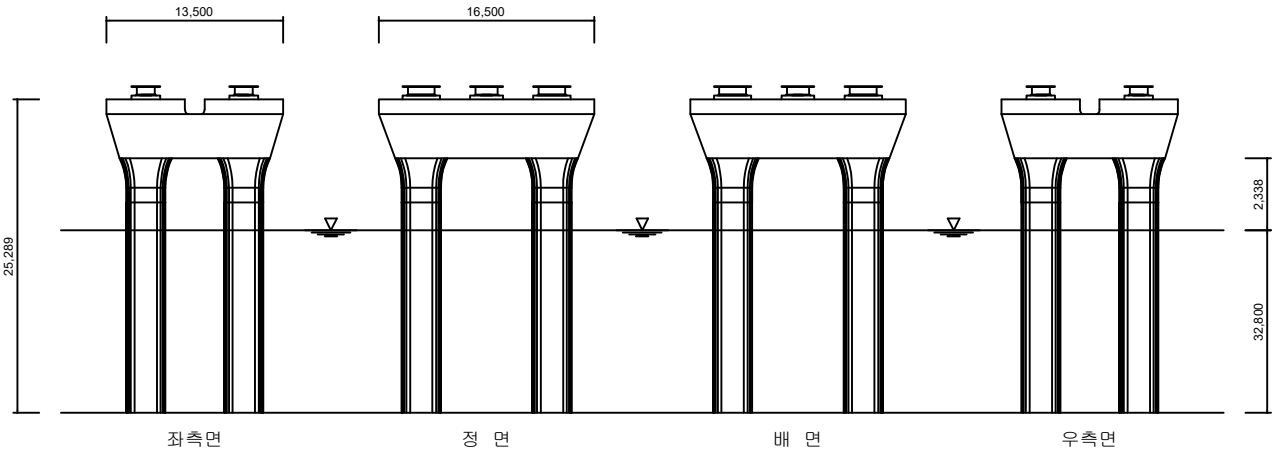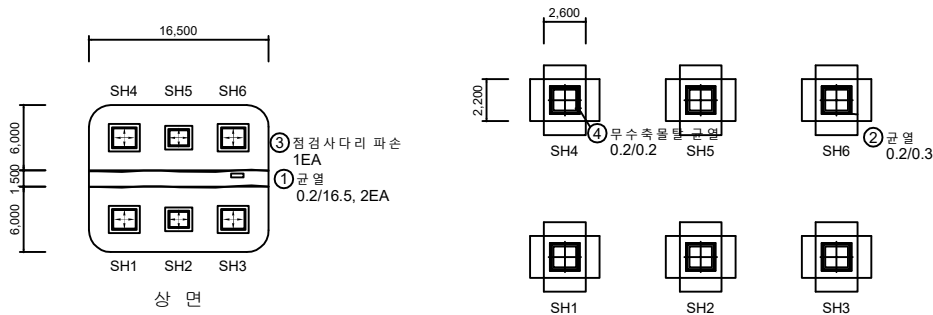

No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교량받침	균열	0.2	0.3	-	1	0.30	m	
3	출입시설	점검사다리 파손	-	-	-	1	1	EA	
4	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2	-	1	0.20	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									





KEY PLAN

SECTION

범	표면 균열	방사균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2024.11
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)명성엔지니어링
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	131


ID : 교각 (P8) 외관조사망도

손상물량표

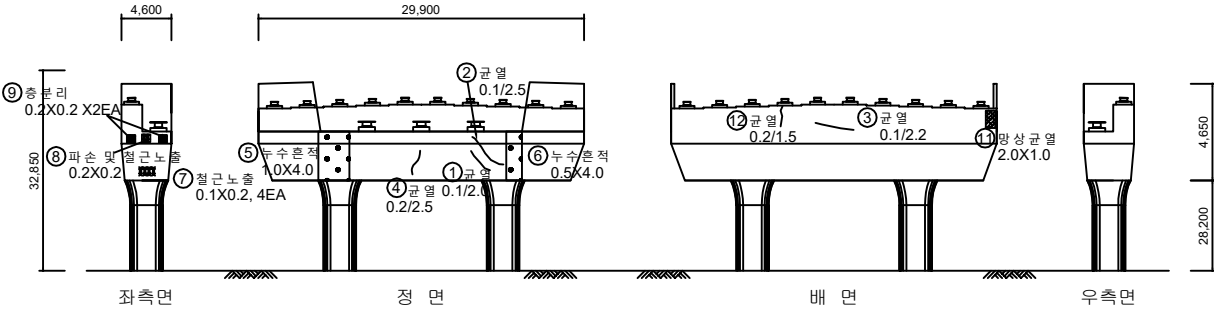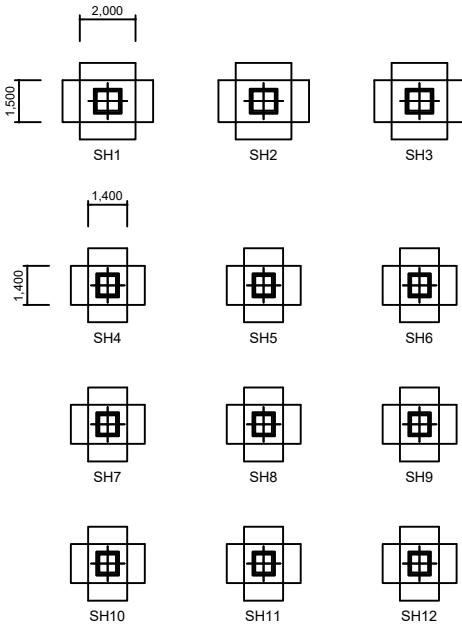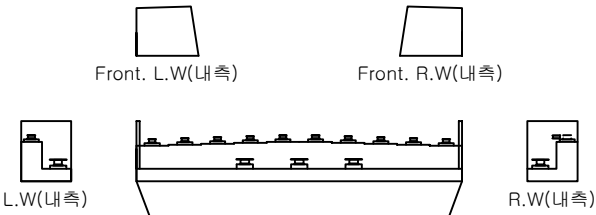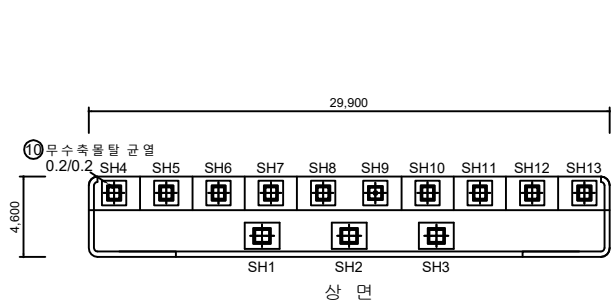


No.	위 치	손상내용	2024년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교각	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	교각	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
5	교각	누수흔적	-	1.0	4.0	1	4.00	m²	
6	교각	누수흔적	-	0.5	4.0	1	2.00	m²	
7	교각	철근노출	-	0.1	0.2	4	0.08	m²	
8	교각	파손 및 철근노출	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
9	교각	충분리	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	신규
10	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2	-	1	0.20	m	신규
11	교각	망상균열	-	2.0	1.0	1	2.00	m²	신규
12	교각	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	신규
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

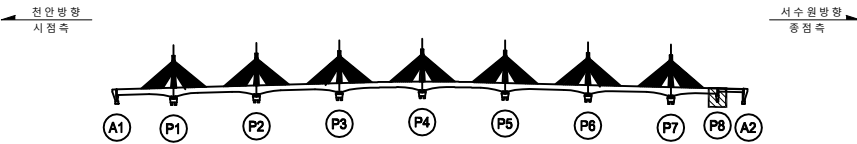

SECTION

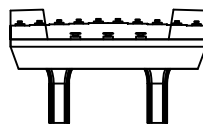

판 례	CW/0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2024년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2024.11	
	표면오염	보수부	부식	책임자	(주)영성엔지니어링	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	132	