


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S1)



손 상 물 량 표

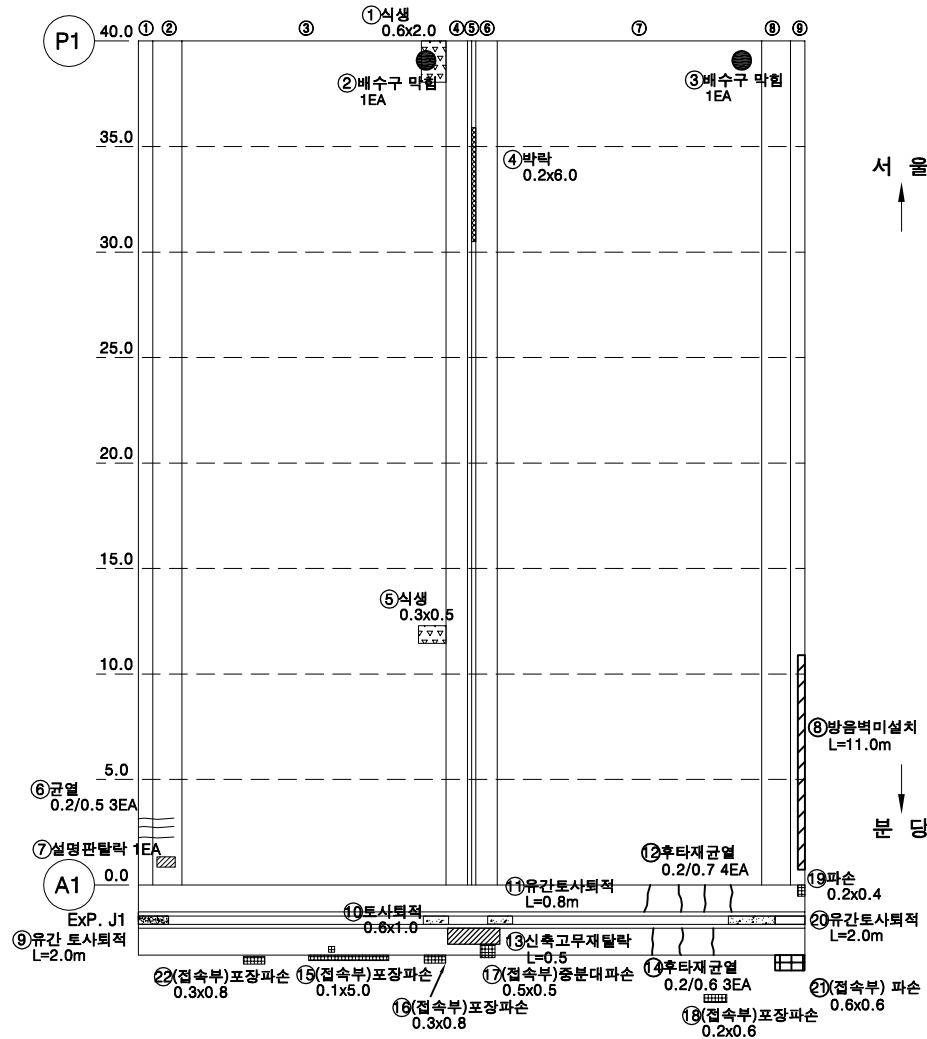

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	식생	0.6	2.0	1.20	m²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	배수구막힘			1.00	EA	1	
4	박락	0.2	6.0	1.20	m²	1	
5	식생	0.3	0.5	0.15	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.50	m	3	
7	설명판탈락			1.00	EA	1	
8	방음벽미설치		11.0	11.00	m	1	
9	유간토사퇴적		2.0	2.00	m	1	
10	토사퇴적	0.6	1.0	0.60	m	1	
11	유간토사퇴적		0.8	0.80	m	1	
12	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.7	2.80	m	4	
13	신축고무재탈락		0.5	0.50	m	1	
14	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.80	m	3	
15	(접속부)포장파손	0.1	5.0	0.50	m²	1	
16	(접속부)포장파손	0.3	0.8	0.24	m²	1	
17	접속부 중분대파손	0.5	0.5	0.25	m²	1	
18	접속부포장파손	0.2	0.6	0.12	m²	1	
19	파손	0.2	0.4	0.08	m²	1	
20	유간토사퇴적		2.0	2.00	m	1	
21	접속부포장파손	0.6	0.6	0.36	m²	1	
22	접속부포장파손	0.3	0.8	0.24	m²	1	신규
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	① 균열	② 광상균열	③ 벽체	④ 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명		
면	레	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송판리	⑪ 이물열외력	⑫ 신축이음 본체	도면번호	01		
		⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S2)

손 상 물 량 표

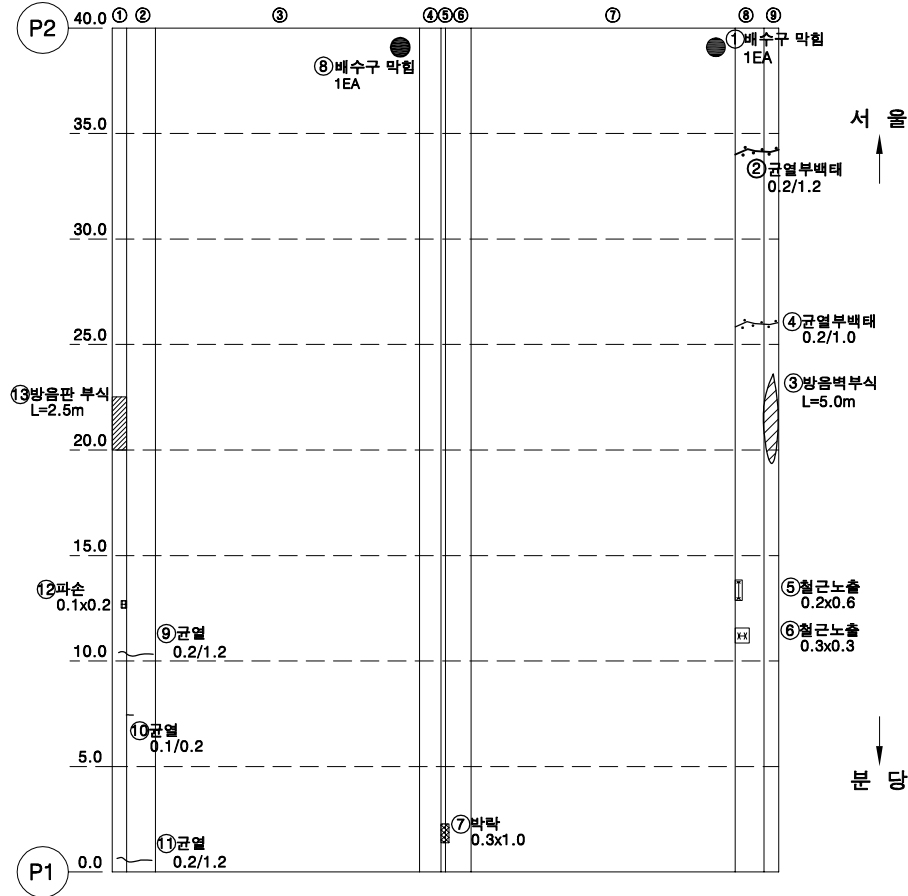


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열부백태	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	방음벽부식		5.0	5.00	m	1	
4	균열부백태	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	철근노출	0.2	0.6	0.12	m ²	1	
6	철근노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
7	박락	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
8	배수구막힘			1.00	EA	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
12	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
13	방음벽부식		2.5	2.50	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 방수균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
레	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신속이음 본래			도면번호
	 누수, 변색	 배수구	 포장외 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S3)

손상물량표

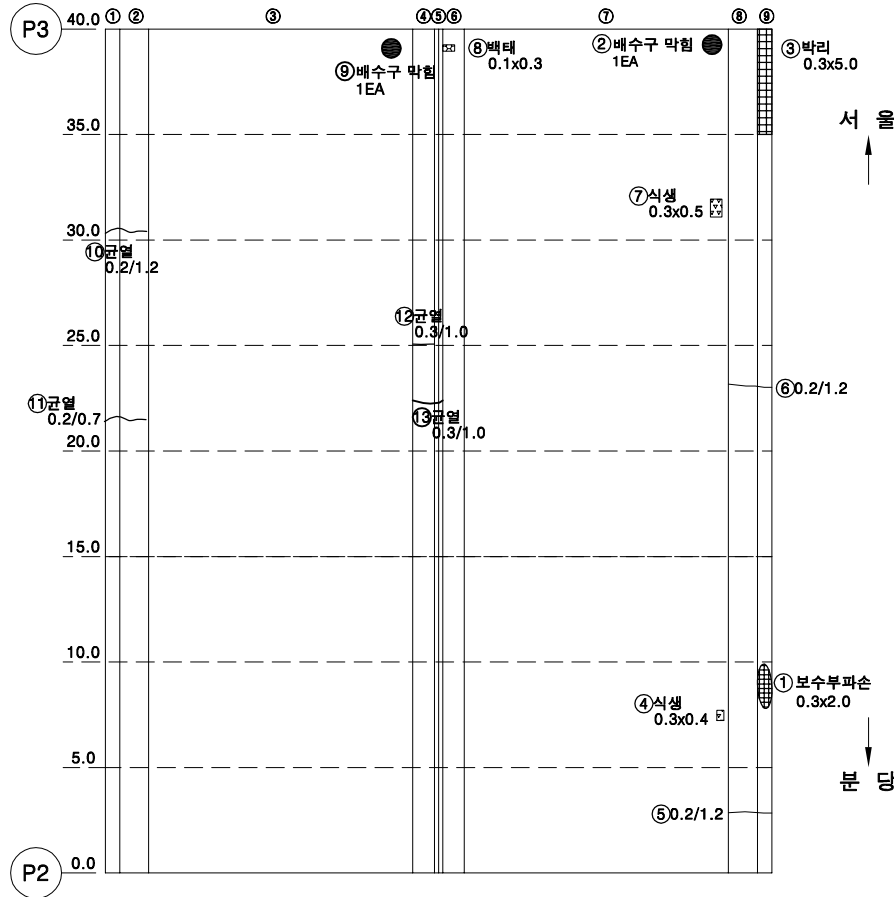


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부파손	0.3	2.0	0.60	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리, 박락	0.3	5.0	1.50	m ²	1	
4	식생	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
7	식생	0.3	0.5	0.15	m ²	1	
8	백태	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
9	배수구막힘			1.00	EA	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	 균열	 평상균열	 백태	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
면	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물유입력	 신축이음 본래	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호	03	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S4)

손 상 물 량 표

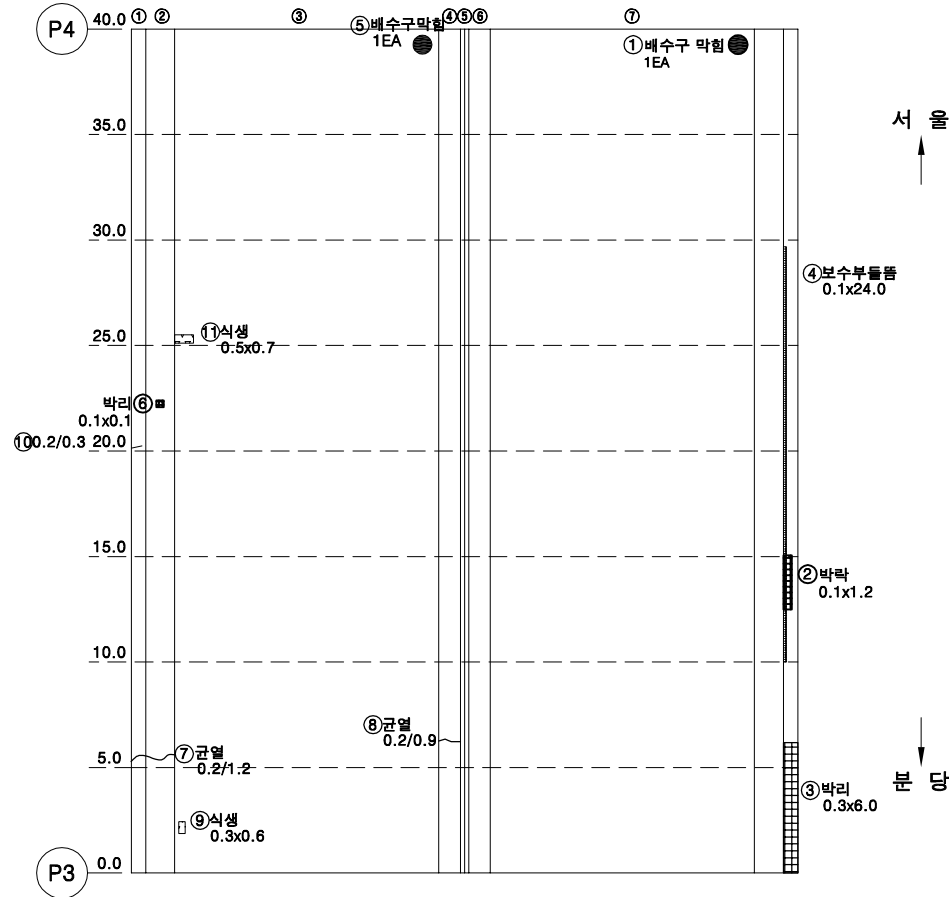


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박리, 박락	0.1	1.2	0.12	m ²	1	
3	박리, 박락	0.3	6.0	1.80	m ²	1	
4	보수부들뜸	0.1	24.0	2.40	m ²	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
9	식생	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	식생	0.5	0.7	0.35	m ²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
레	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장외 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S5)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박락	0.1	0.2	0.04	m²	2	
3	박리	0.6	0.7	0.42	m²	1	
4	식생	0.3	0.5	0.15	m²	1	
5	철근노출	0.2	0.3	0.06	m²	1	
6	박리	0.2	0.2	0.04	m²	1	
7	배수구막힘			1.00	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
14	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
15	박리	0.5	1.0	0.50	m²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

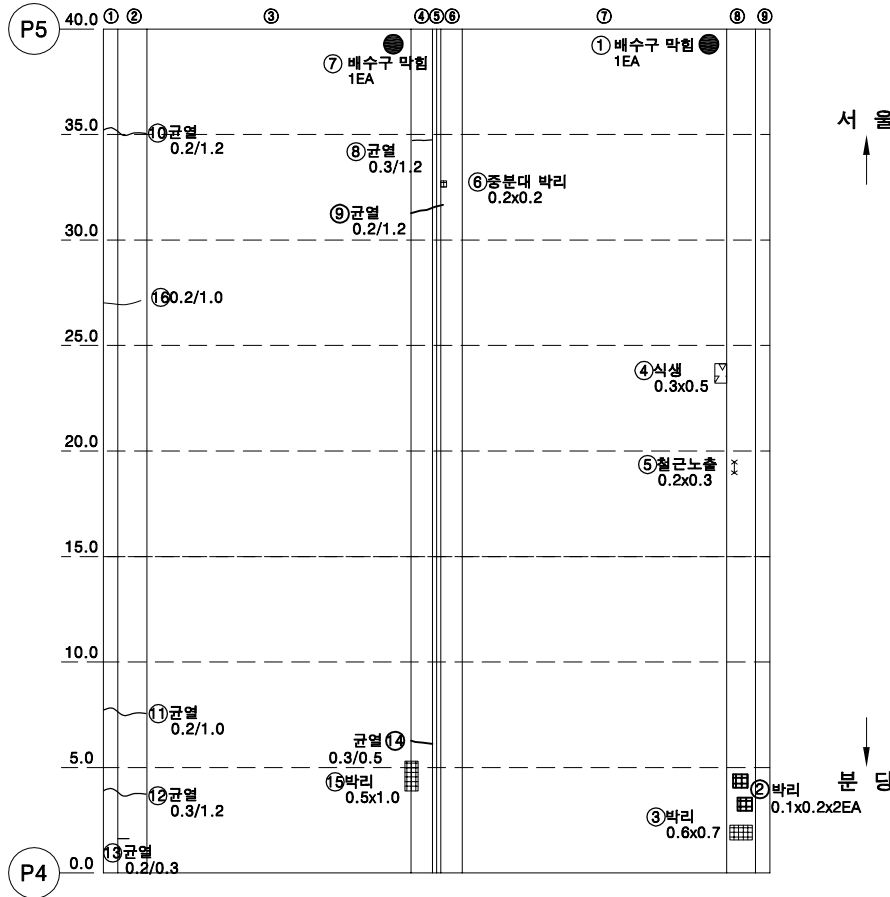

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역				
면	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		
비	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물유입력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타		
					도면번호	05


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S6)

손상물량표

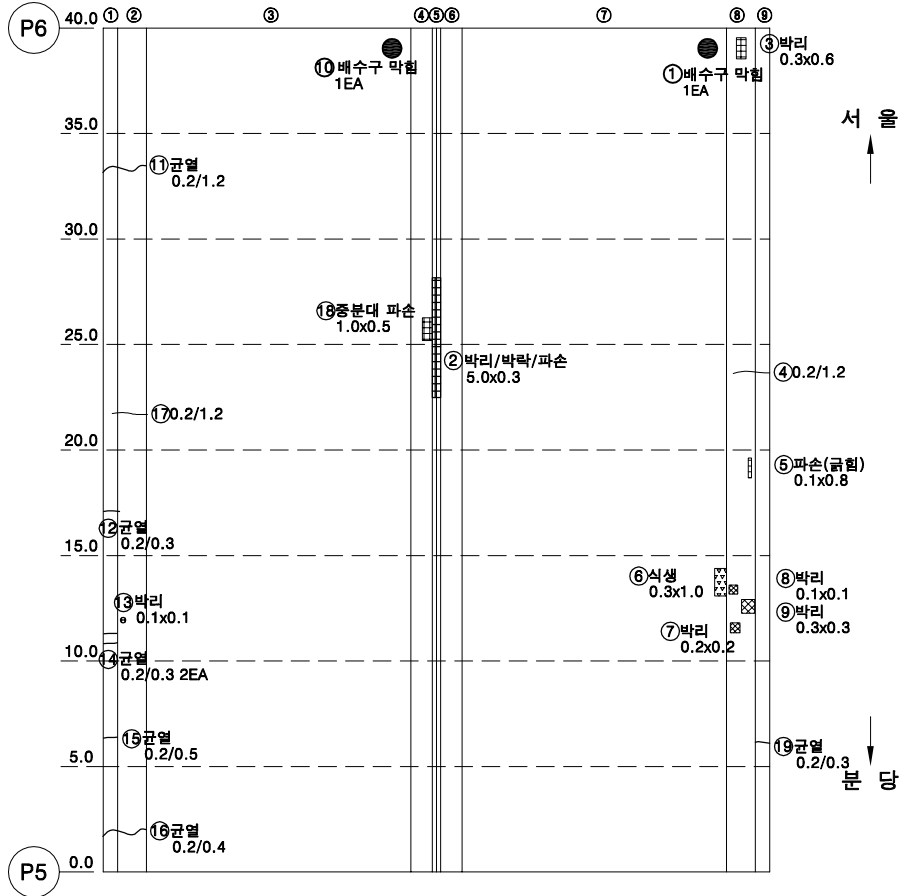


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박리, 박락, 파손	5.0	0.3	1.50	m ²	1	
3	박리, 박락	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
4	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	파손	0.1	0.8	0.08	m ²	1	
6	식생	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
7	박리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	박리	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
12	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
13	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
14	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
15	균열 (0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16	균열 (0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
17	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
18	파손	1.0	0.5	0.50	m ²	1	
19	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 분해	도면번호	06
		누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타		


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S7)

손 상 물 량 표

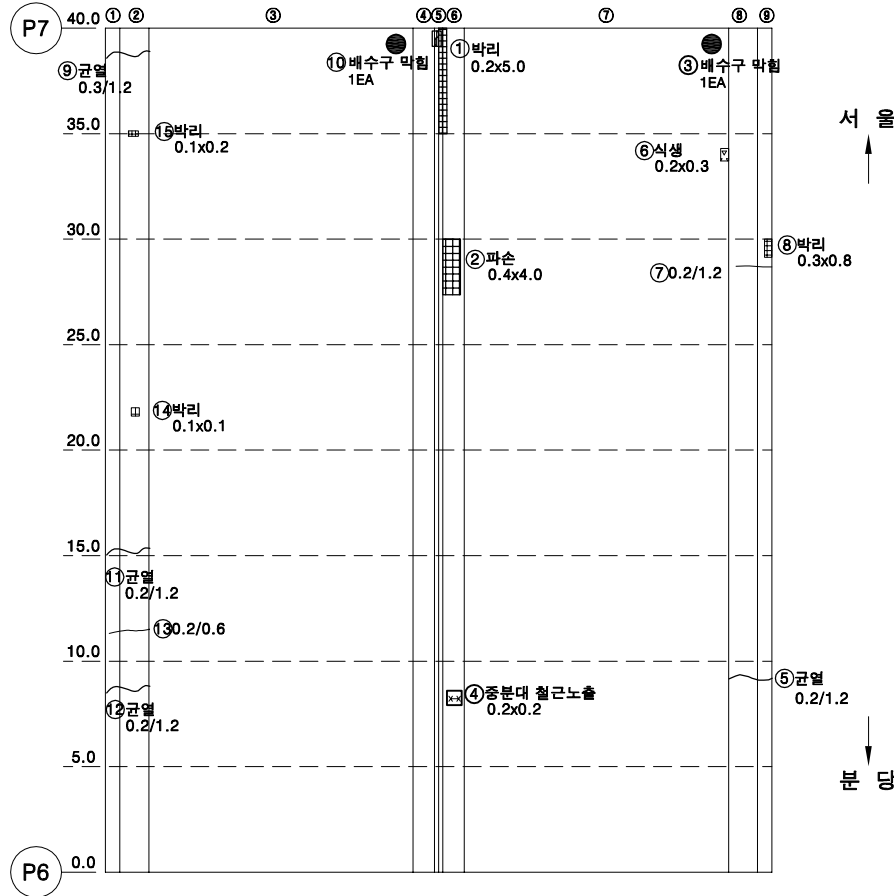


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.2	5.0	1.00	m ²	1	
2	파손	0.4	43.0	17.20	m ²	1	
3	배수구막힘			1.00	EA	1	
4	철근노출	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
6	식생	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	박리, 박락	0.3	0.8	0.24	m ²	1	
9	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
15	박리	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽체	④ 편위, 공동	조사일시
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	2025년 06월
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	조 사 자
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	이상훈 외 3명
					도면번호
					07


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S8)

손 상 물 량 표

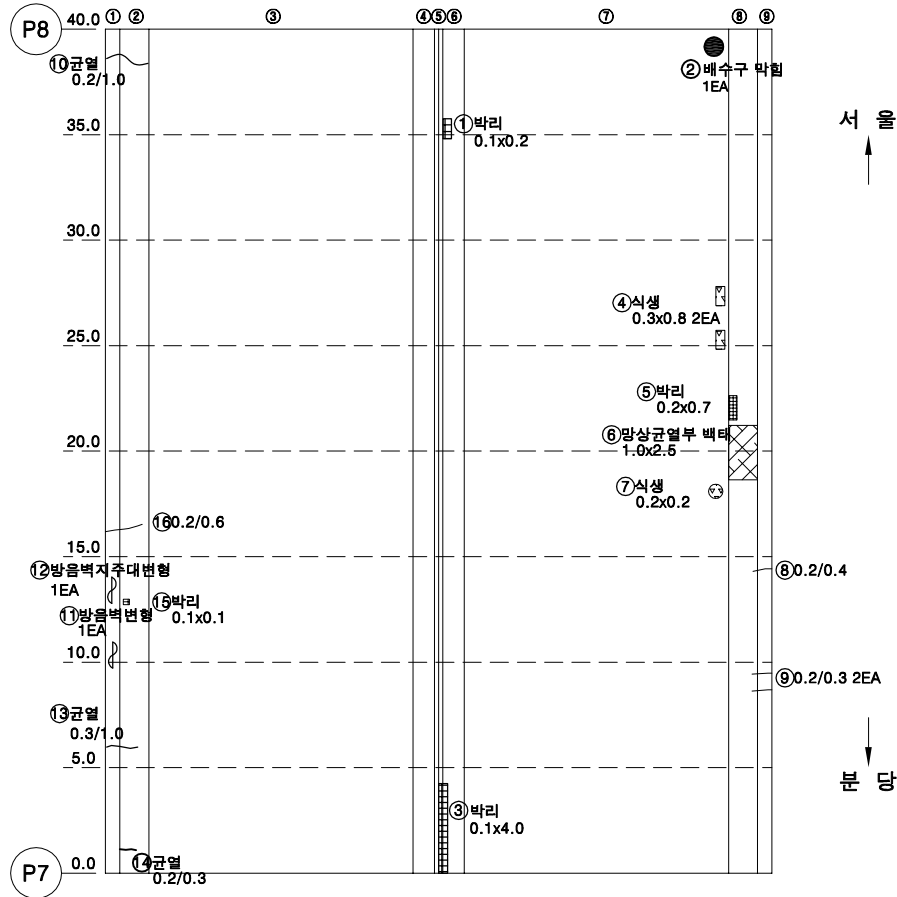


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리	0.1	4.0	0.40	m ²	1	
4	식생	0.3	0.8	0.48	m ²	2	
5	박리, 박락	0.2	0.7	0.14	m ²	1	
6	망상균열부백태	1.0	2.5	2.50	m ²	1	
7	식생	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11	방음벽변형			1.00	EA	1	
12	방음벽변형			1.00	EA	1	
13	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
15	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 망상균열	 박리	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
레	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
	도면번호					08	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S9)

손 상 물 량 표

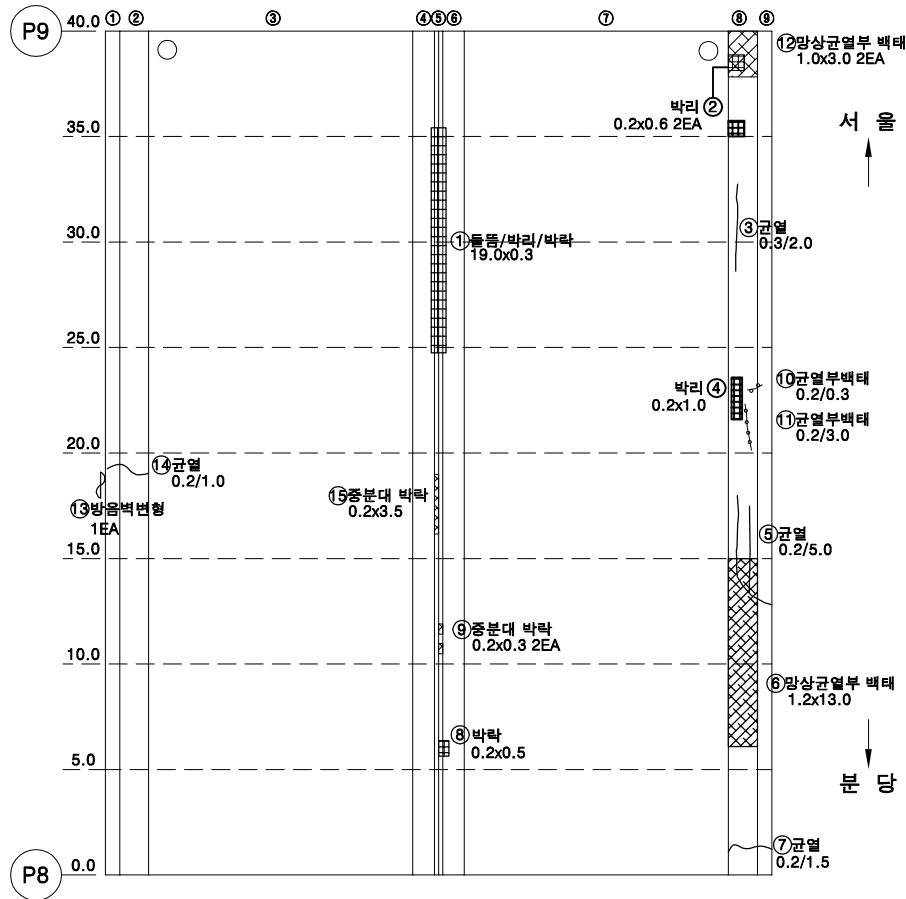


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락, 들뜸	19.0	0.3	5.70	m²	1	
2	박리, 박락	0.2	0.6	0.24	m²	2	
3	균열(0.3mm)	0.3	2.0	2.00	m	1	
4	박리, 박락	0.2	1.0	0.20	m²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	5.0	5.00	m	1	
6	망상균열부 백태	1.2	13.0	15.60	m²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
8	박락	0.2	0.5	0.10	m²	1	
9	박락	0.2	0.3	0.12	m²	2	
10	균열부 백태	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	균열부 백태	0.2	3.0	3.00	m	1	
12	망상균열부 백태	1.0	3.0	6.00	m²	2	
13	방음벽 변형			1.00	EA	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
15	박락	0.2	3.5	0.70	m²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 망상균열	 백태	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	09	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S11)


손상물량표

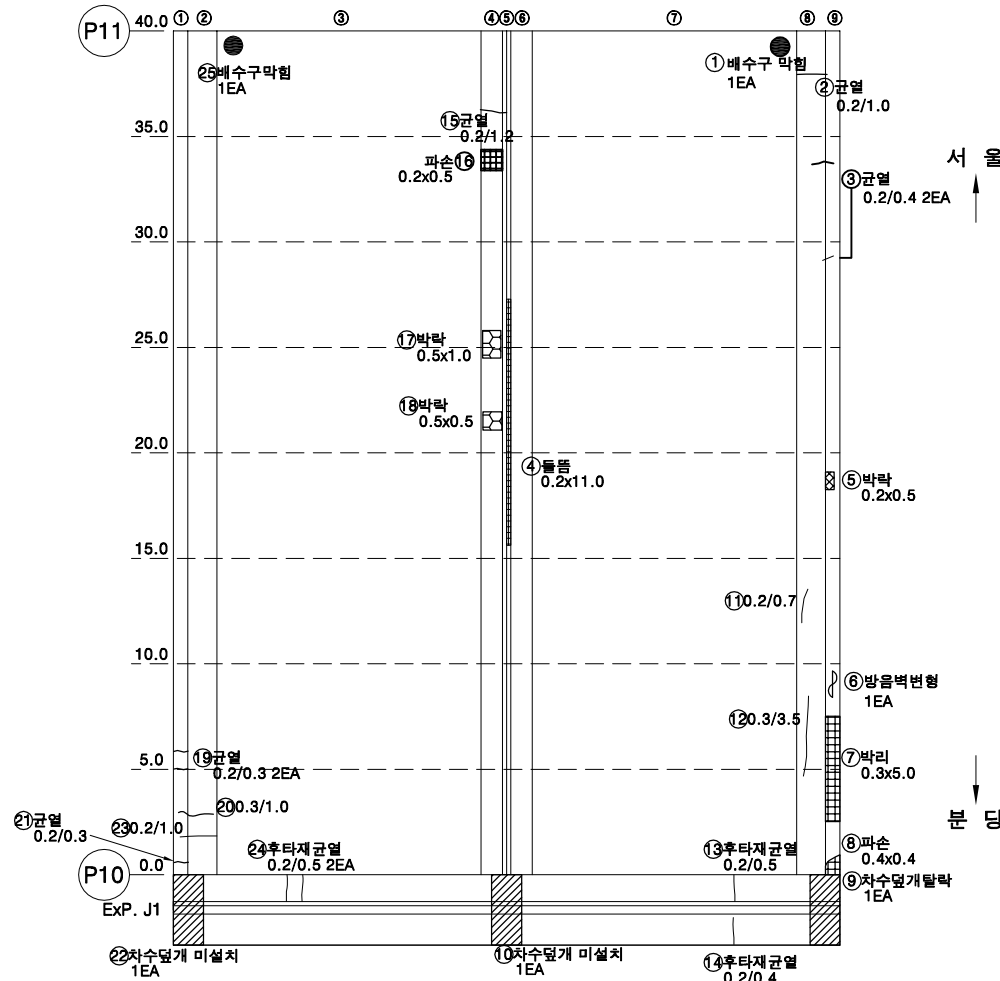


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.80	m	2	
4	돌출	0.2	11.0	2.20	m ²	1	
5	박리, 박락	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
6	방음벽변형			1.00	EA	1	
7	박리, 박락	0.3	5.0	1.50	m ²	1	
8	파손	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
9	차수덮개탈락			1.00	EA	1	
10	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.3	3.5	3.50	m	1	
13	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
14	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
16	파손	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
17	박락	0.5	1.0	0.50	m ²	1	
18	박락	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
19	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
20	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
22	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
23	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
24	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
25	배수구막힘			1.00	EA	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명

2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역

범례	2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역				조사일시	
	균열	방수균열	벽면	변형, 공동	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신속이음 본래		
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	
					11	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S12)


손 상 물 량 표

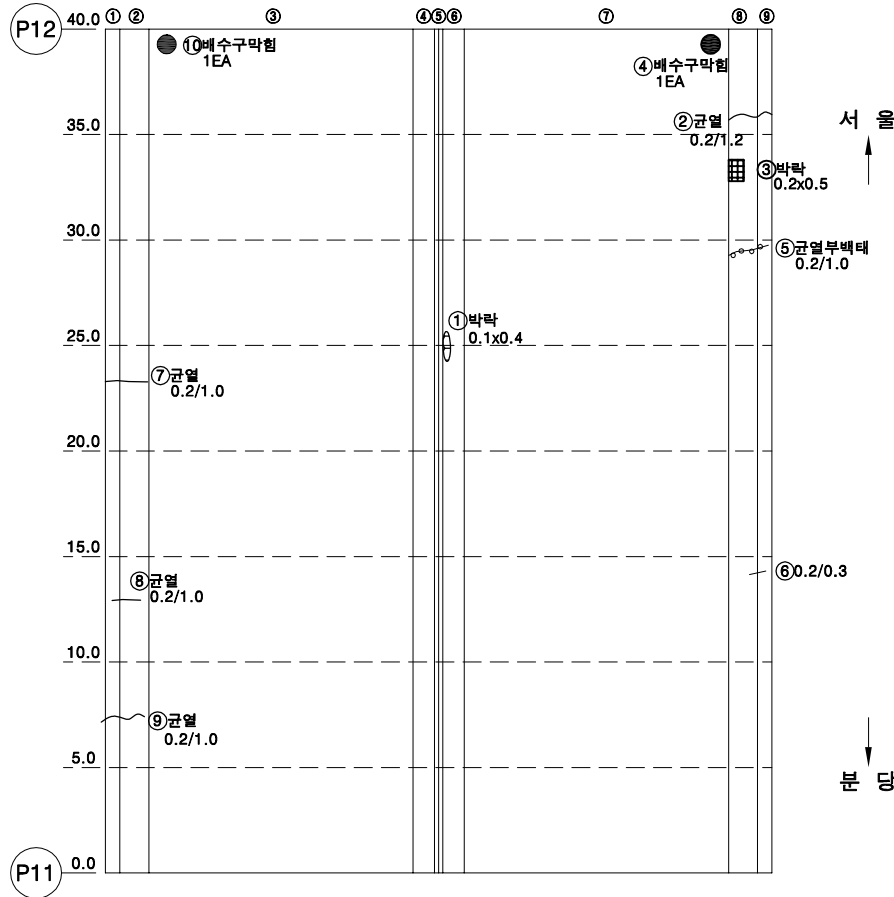


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박라	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	박리, 박라	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
4	배수구막힘			1.00	EA	1	
5	균열부백태	0.2	1.0	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
범 례	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신속이음 본래	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S13)


손 상 물 량 표

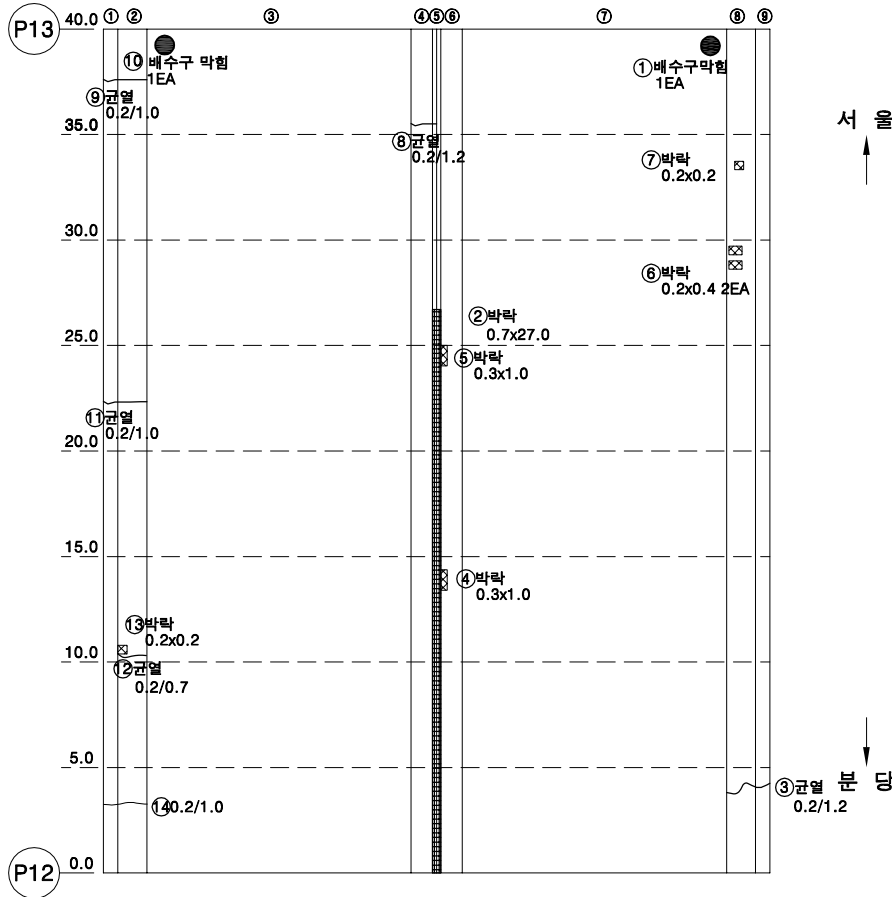


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박락	0.7	27.0	18.90	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	박락	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
5	박락	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
6	박리,박락	0.2	0.4	0.16	m ²	2	
7	박리,박락	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
13	박락	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	2025년 06월
레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본래	조사자
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	이상훈 외 3명
					도면번호
					13


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S14)

손 상 물 량 표

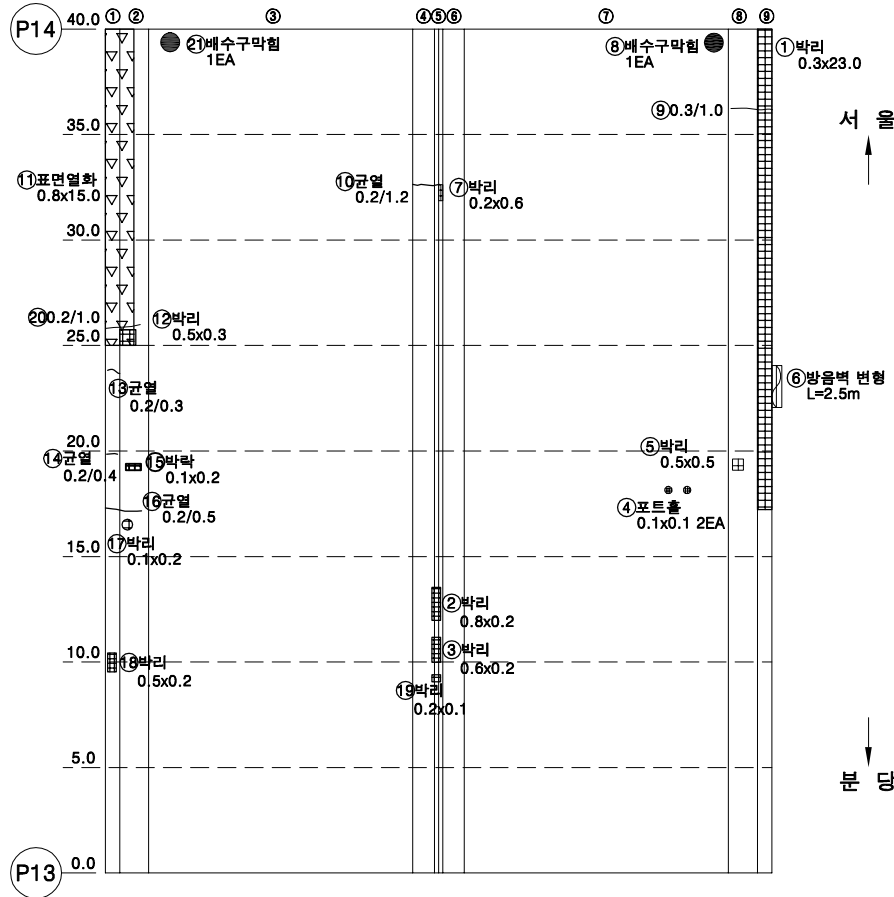


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.3	23.0	6.90	m ²	1	
2	박리	0.8	0.2	0.16	m ²	1	
3	박리	0.6	0.2	0.12	m ²	1	
4	포장포트홀	0.1	0.1	0.02	m ²	2	
5	박리, 박락	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
6	방음벽변형		2.5	1.00	EA	1	
7	박리	0.2	0.6	0.12	m ²	1	
8	배수구막힘			1.00	EA	1	
9	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	표면열화	0.8	15.0	12.00	m ²	1	
12	박리	0.5	0.3	0.15	m ²	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
15	박락	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
17	박리	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
18	박리	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
19	박리	0.2	0.1	0.02	m ²	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
21	배수구막힘			1.00	EA	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 조결, 변형			
면	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신속이음 본래	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장외 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S15)

손 상 물 량 표

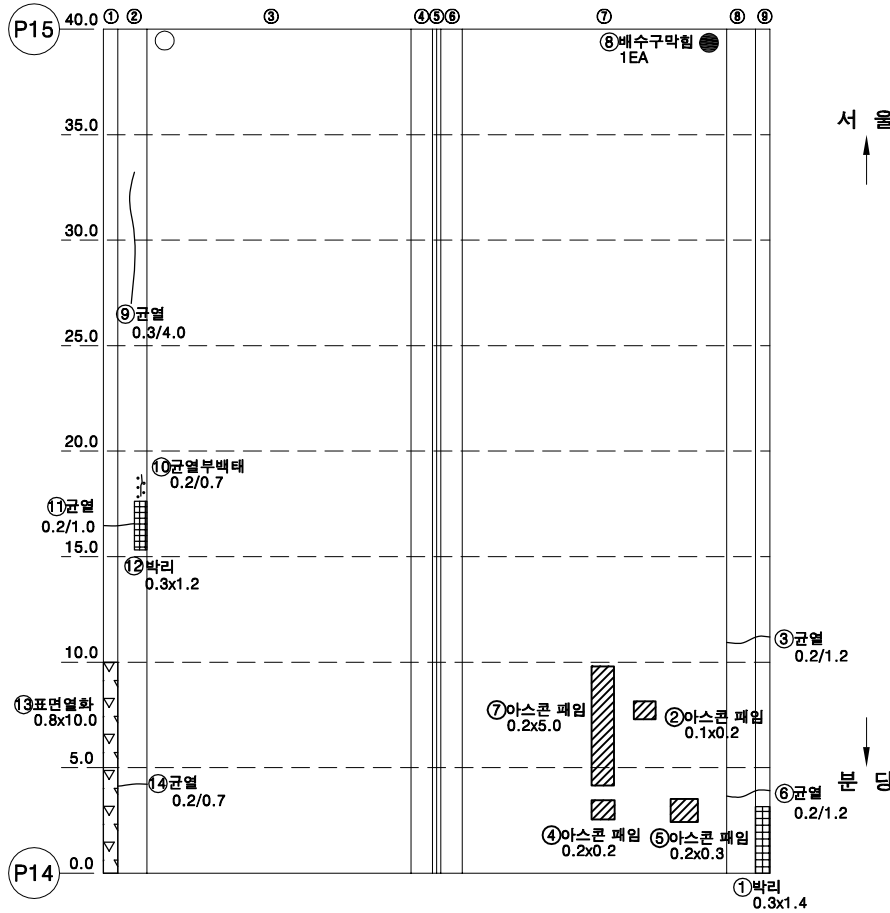


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.3	1.4	0.42	m ²	1	
2	포장패임	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	포장패임	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
5	포장패임	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
7	포장패임	0.2	5.0	1.00	m ²	1	
8	배수구막힘			1.00	EA	1	
9	균열(0.3mm)	0.3	4.0	4.00	m	1	
10	균열부백태	0.2	0.7	0.70	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
12	박리	0.3	1.2	0.36	m ²	1	
13	표면열화	0.8	10.0	8.00	m ²	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	2025년 06월
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투	신속이음 본체	조 사 자
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	이상훈 외 3명
					도면번호
					15


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S16)

손 상 물 량 표

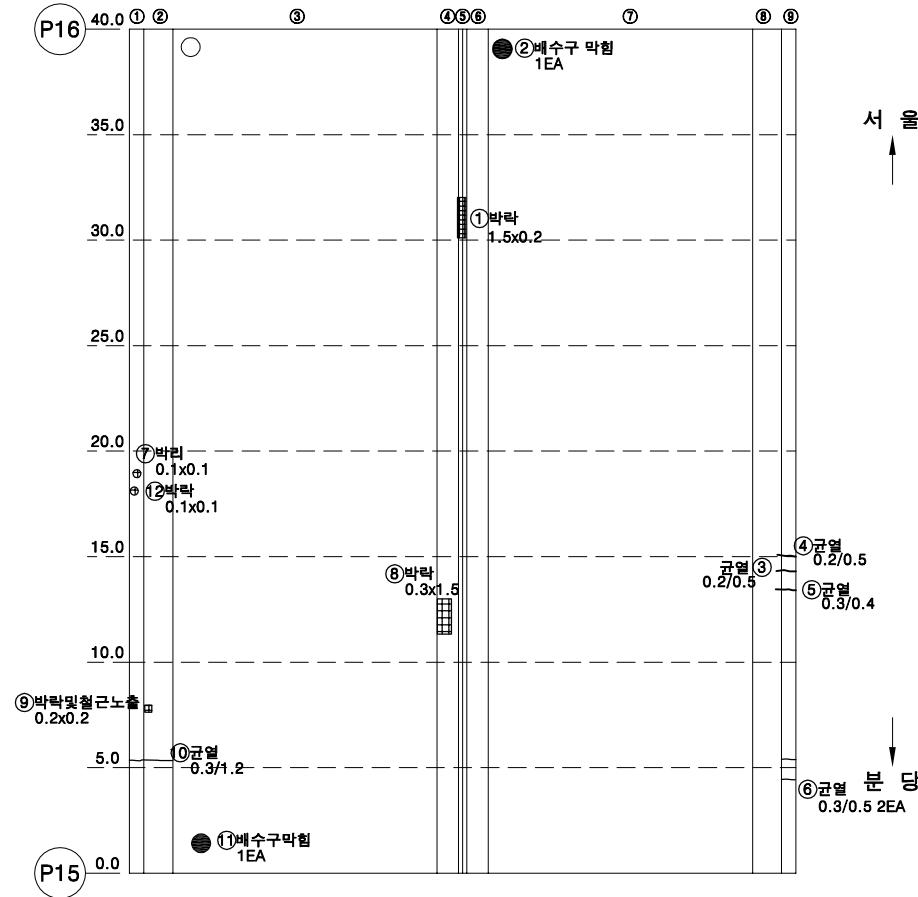


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	1.5	0.2	0.30	m ²	1	
2	배수구 막힘			1.00	EA	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.3	0.4	0.40	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	0.5	1.00	m	2	
7	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
8	박리	0.3	1.5	0.45	m ²	1	
9	박리 및 철근 노출	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
10	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
11	배수구 막힘			1.00	EA	1	
12	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명			
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	16			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타					

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S17)



손상물량표

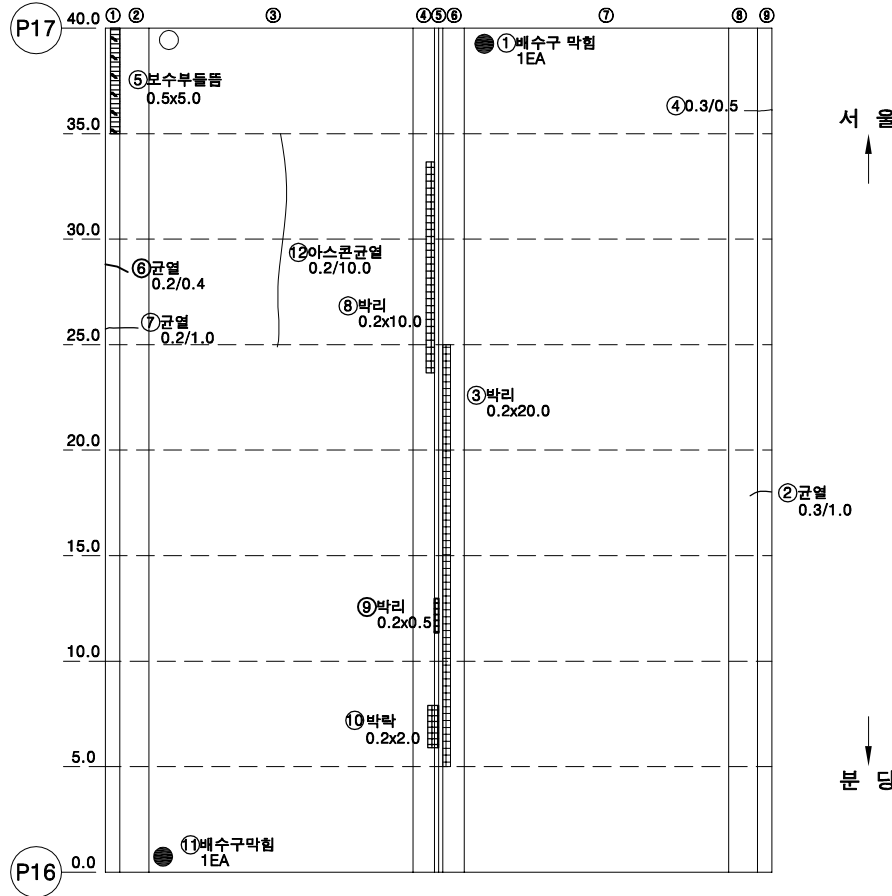

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
3	박리	0.2	20.0	4.00	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
5	보수부들뜸	0.5	5.0	2.50	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
8	박리	0.2	10.0	2.00	m ²	1	
9	박리	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
10	박락	0.2	2.0	0.40	m ²	1	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	아스콘균열	0.2	10.0	10.00	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신속이음 본래	도면번호	17		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S18)

손 상 물 량 표

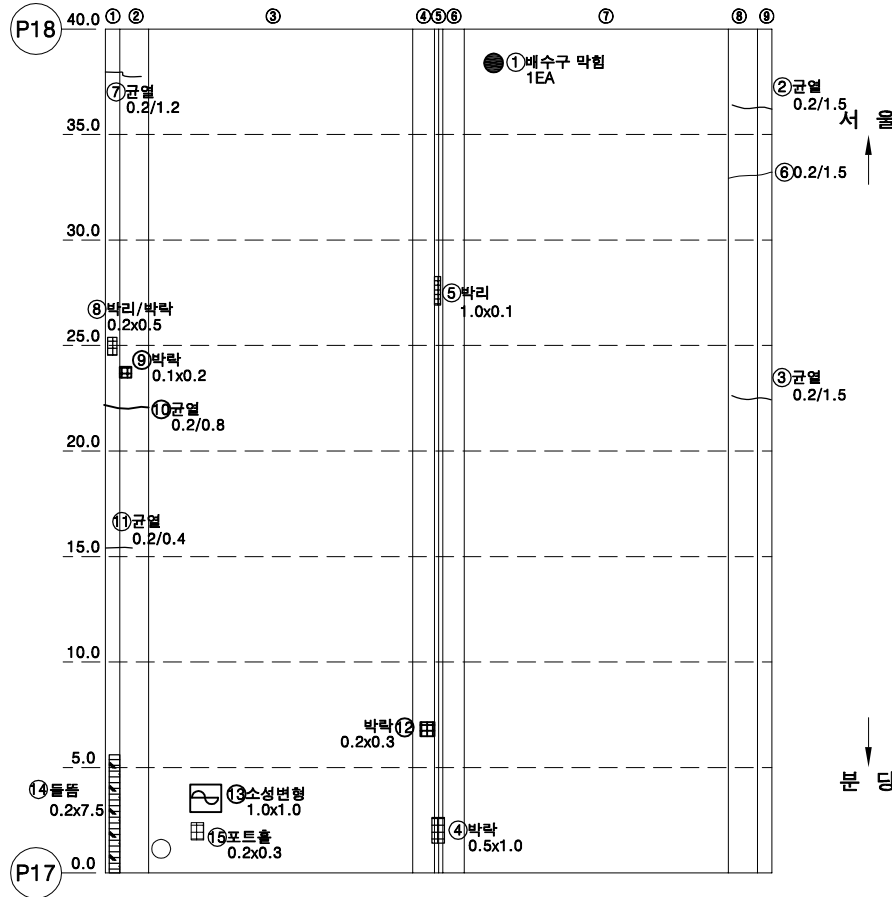


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.50	1.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.50	1.50	m	1	
4	박락	0.5	1.00	0.50	m²	1	
5	박리	1.0	0.10	0.10	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.50	1.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.20	1.20	m	1	
8	박리, 박락	0.2	0.50	0.10	m²	1	
9	박락	0.1	0.20	0.02	m²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.80	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.40	0.40	m	1	
12	박락	0.2	0.30	0.06	m²	1	
13	포장소성변형	1.0	1.00	1.00	m²	1	
14	돌뚫	0.2	7.50	1.50	m²	1	
15	포장포트홀	0.2	0.30	0.06	m²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 레	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 파괴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 선착이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S19)



손 상 물 량 표

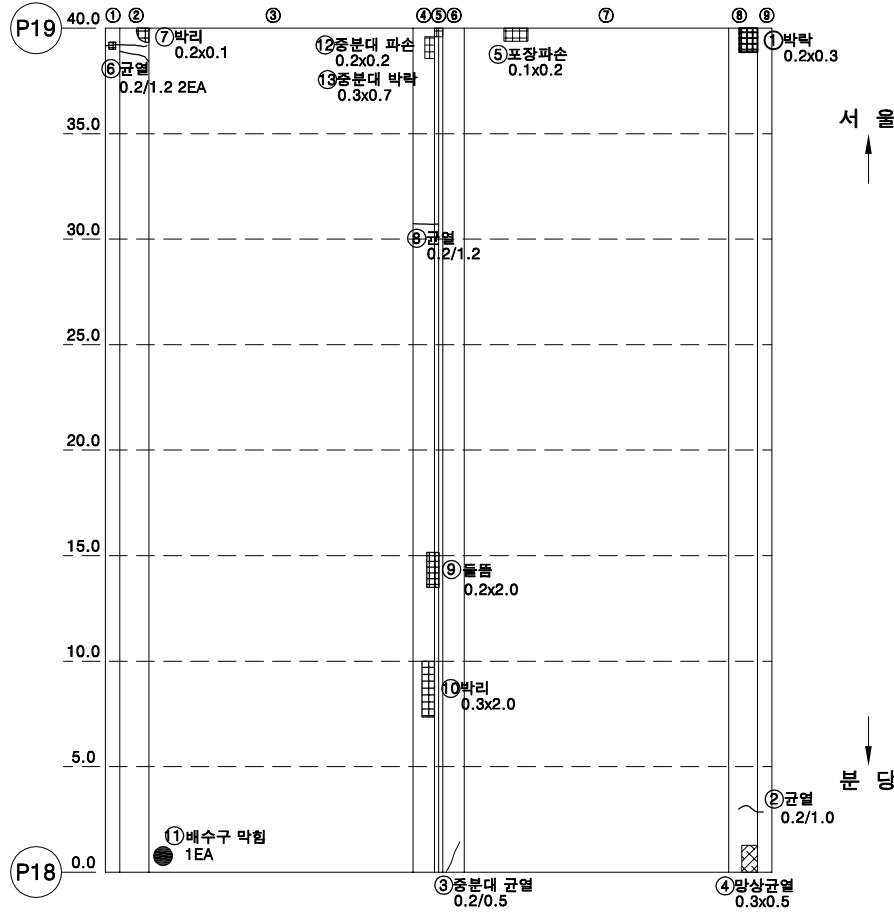

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.2	0.3	0.06	m²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	망상균열	0.3	0.5	0.15	m²	1	
5	포장파손	0.1	0.2	0.02	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
7	박리	0.2	0.1	0.02	m²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
9	들뜸	0.2	2.0	0.40	m²	1	
10	박리	0.3	2.0	0.60	m²	1	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
13	박락	0.3	0.7	0.21	m²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	망상균열	벽대	변형, 공동	조사업시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	19
		누수, 변색	배수구	포장파손	기타		

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S20)



손 상 물 량 표

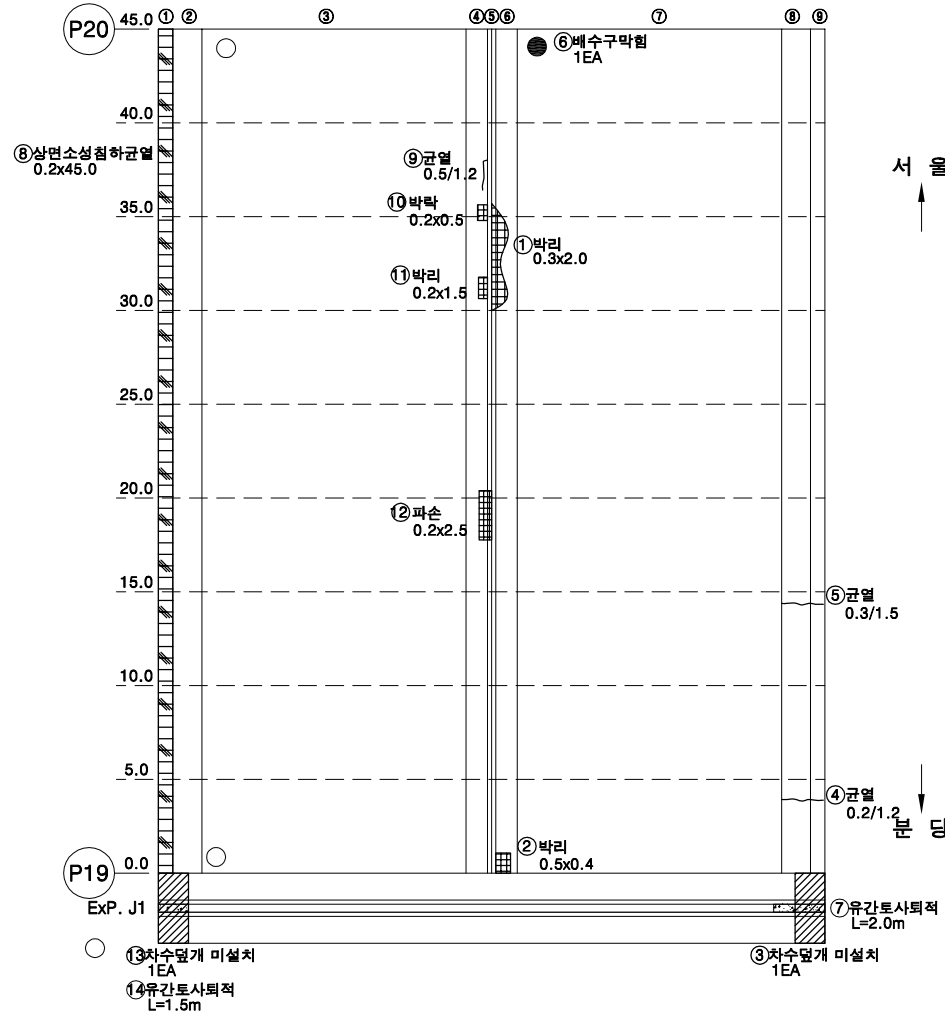

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.3	2.0	0.60	m ²	1	
2	박리	0.5	0.4	0.20	m ²	1	
3	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
4	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	균열 (0.3mm)	0.3	1.5	1.50	m	1	
6	배수구막힘			1.00	EA	1	
7	유간토사퇴적		2.0	2.00	m	1	
8	소성침하균열	0.2	45.0	9.00	m ²	1	
9	균열 (0.5mm)	0.5	1.2	1.20	m	1	
10	박락	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
11	박리	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
12	파손	0.2	2.5	0.50	m ²	1	
13	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
14	유간토사퇴적		1.5	1.50	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명		
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물물림	신축이음 본래	도면번호	20		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S21)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리, 박락	0.1	0.1	0.01	m²	1	
7	균열(0.3mm)	0.3	0.8	0.80	m	1	
8	박리, 박락	0.1	0.1	0.01	m²	1	
9	들뜸, 박리, 박락	0.3	6.0	1.80	m²	1	
10	박리	0.2	1.0	0.20	m²	1	
11	소성침하균열	0.2	15.0	3.00	m²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

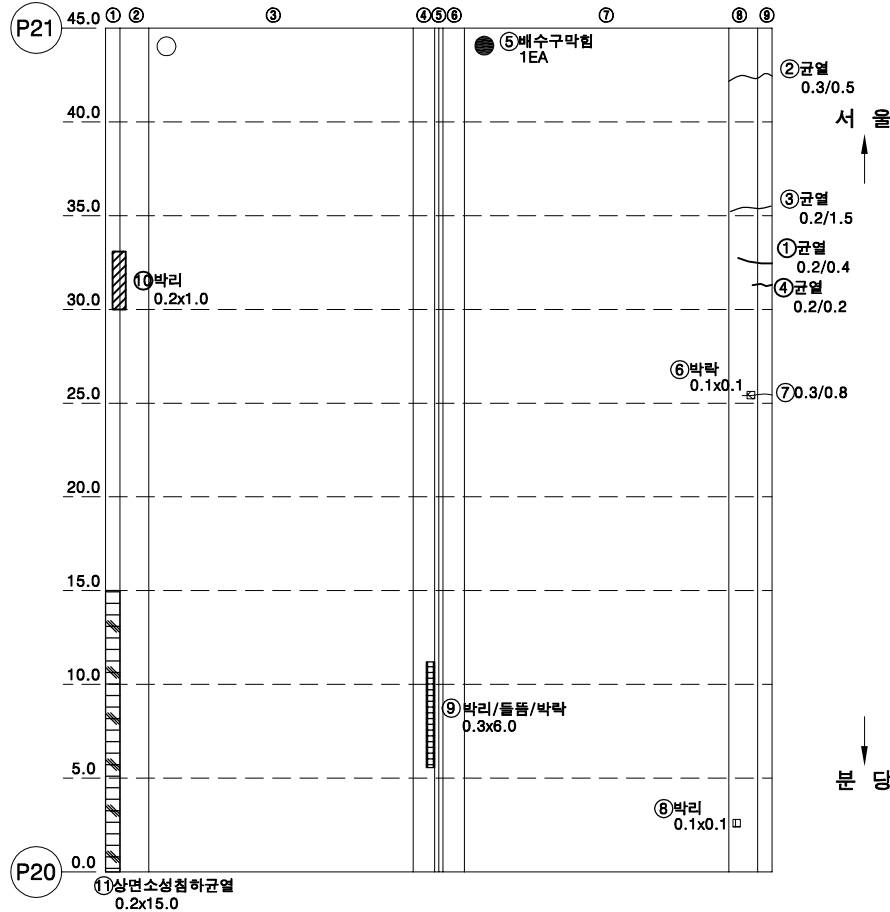

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
면	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타		
					2025년 06월
					이상훈 외 3명
					21


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S22)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.1	1.0	0.10	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리, 박락	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	박리	0.6	2.0	1.20	m ²	1	
6	박리	0.3	2.3	0.69	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

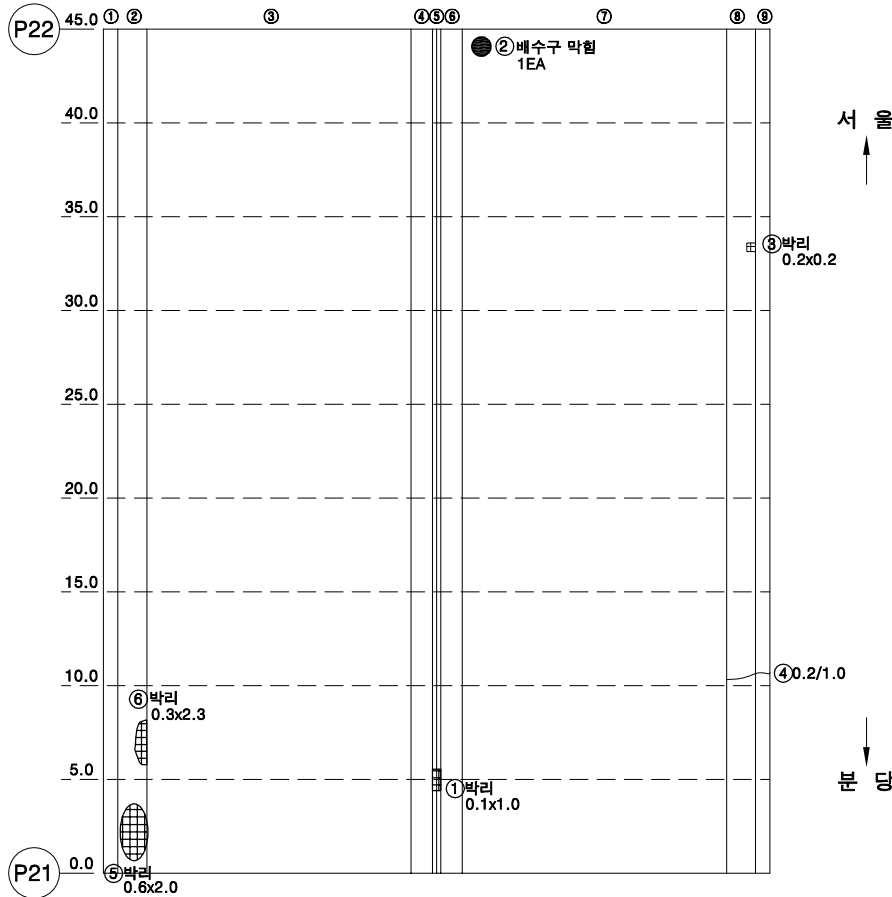

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본래	도면번호	22	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S23)

손상물량표

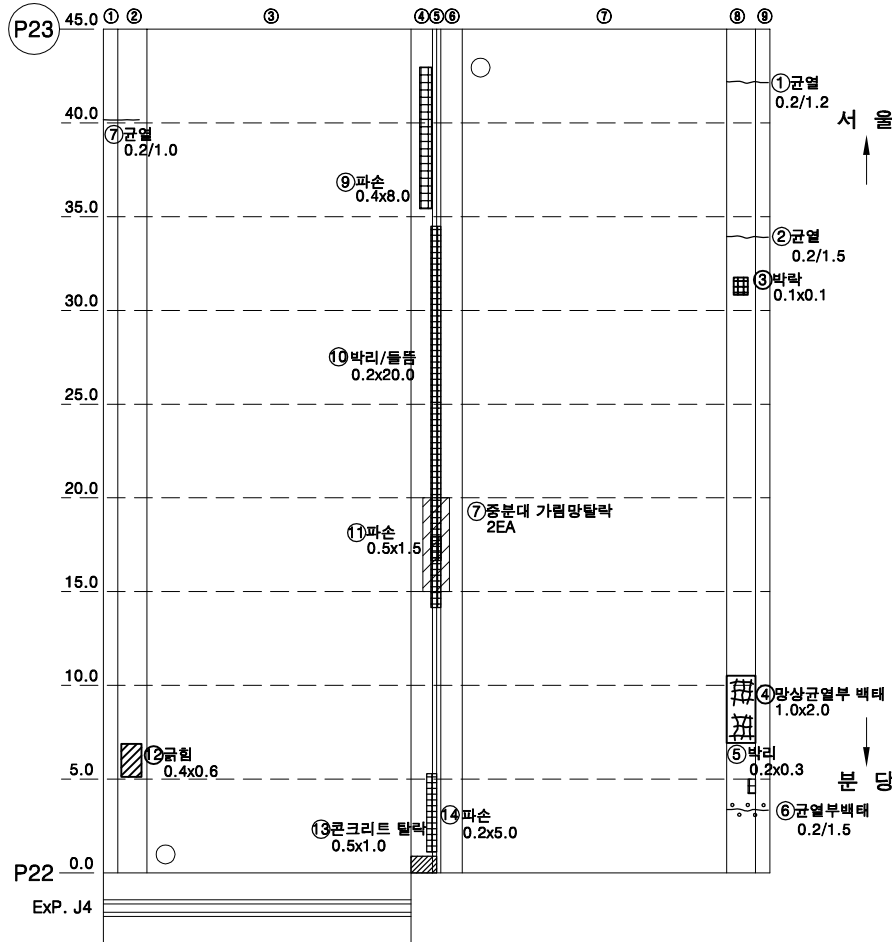


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.50	m	1	
3	박리, 박락	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
4	망상균열부백태	1.0	2.0	2.00	m ²	1	
5	박리, 박락	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
6	균열부백태	0.2	1.5	1.50	m	1	
7	균열 (0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
8	가림망탈락			1.00	EA	1	
9	파손	0.4	8.0	3.20	m ²	1	
10	돌돌, 박리	0.2	20.0	4.00	m ²	1	
11	파손	0.5	1.5	0.75	m ²	1	
12	균열	0.4	0.6	0.24	m ²	1	
13	콘크리트탈락	0.5	1.0	0.50	m ²	1	
14	파손	0.2	5.0	1.00	m ²	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시		
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자		
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호		
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타			
					2025년 06월		
					이상훈 외 3명		
					23		

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S24)



손 상 물 량 표

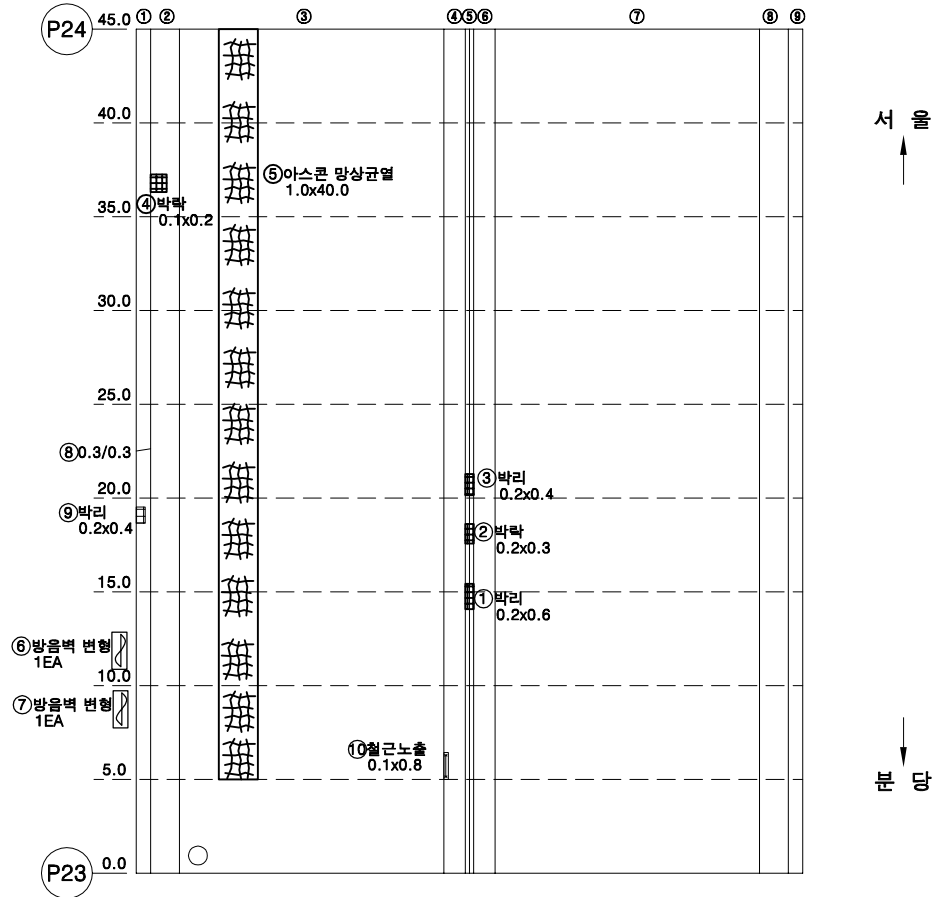

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.2	0.6	0.12	m ²	1	
2	박락	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
3	박리	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
4	박락	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5	포장망상균열	1.0	40.0	40.00	m ²	1	
6	방음벽변형			1.00	EA	1	
7	방음벽변형			1.00	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	0.3	0.30	m	1	
9	박리	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
10	철근노출	0.1	0.8	0.08	m ²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명		
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	24		
		누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S25)

손 상 물 량 표

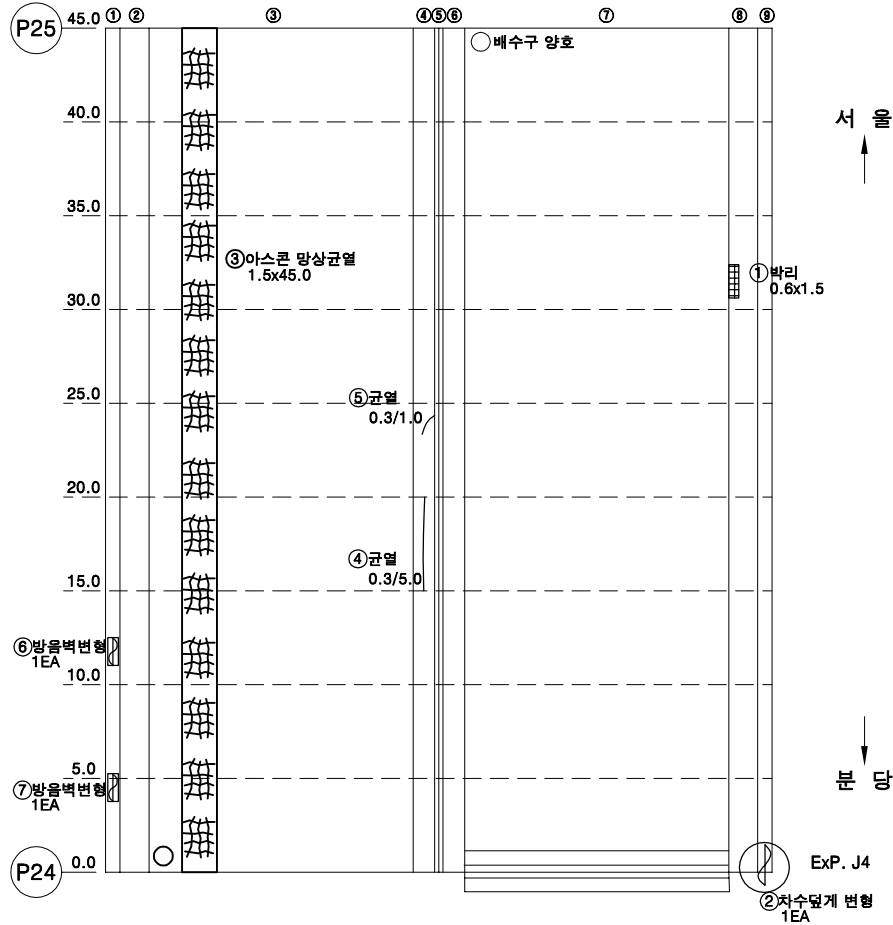


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.6	1.5	0.90	m ²	1	
2	차수된개변형			1.00	EA	1	
3	포장망상균열	1.5	45.0	67.50	m ²	1	
4	균열 (0.3mm)	0.3	5.0	5.00	m	1	
5	균열 (0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
6	방음벽변형			1.00	EA	1	
7	방음벽변형			1.00	EA	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 박리	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S26)

손 상 물 량 표

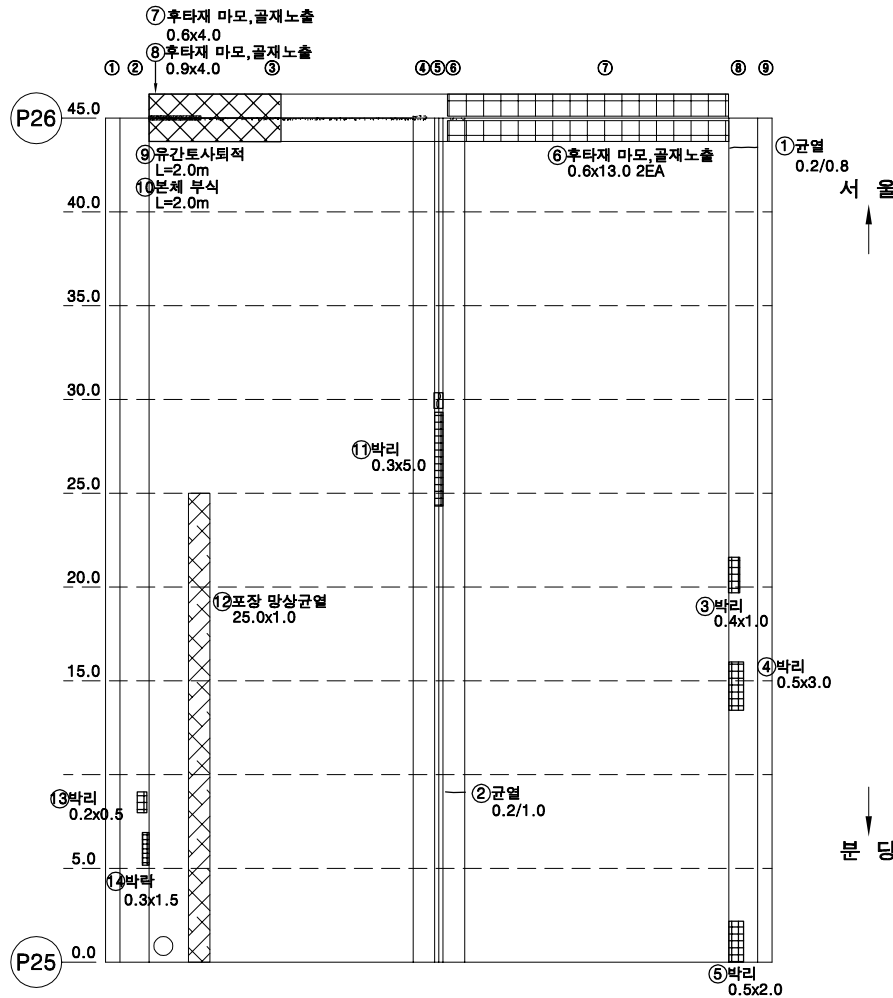


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	바리, 박락	0.4	1.0	0.40	m ²	1	
4	바리, 박락	0.5	3.0	1.50	m ²	1	
5	바리, 박락	0.5	2.0	1.00	m ²	1	
6	후타재마모, 골재노출	0.6	13.0	15.60	m ²	2	
7	후타재마모, 골재노출	0.6	4.0	2.40	m ²	1	
8	후타재마모, 골재노출	0.9	4.0	3.60	m ²	1	
9	유간토사퇴적		2.0	2.00	m	1	
10	본체부식		2.0	2.00	m	1	
11	바리	0.3	5.0	1.50	m ²	1	
12	포장망상균열	25.0	1.0	25.00	m ²	1	
13	바리	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
14	박락	0.3	1.5	0.45	m ²	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	① 균열	② 포장망상균열	③ 박리	④ 변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	도면번호	26
		⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타		


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장포트홀	0.1	0.1	0.01	m²	1	
2	토사퇴적및식생			1.00	EA	1	
3	박리	0.3	0.4	0.12	m²	1	
4	망상균열	1.5	7.0	10.50	m²	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

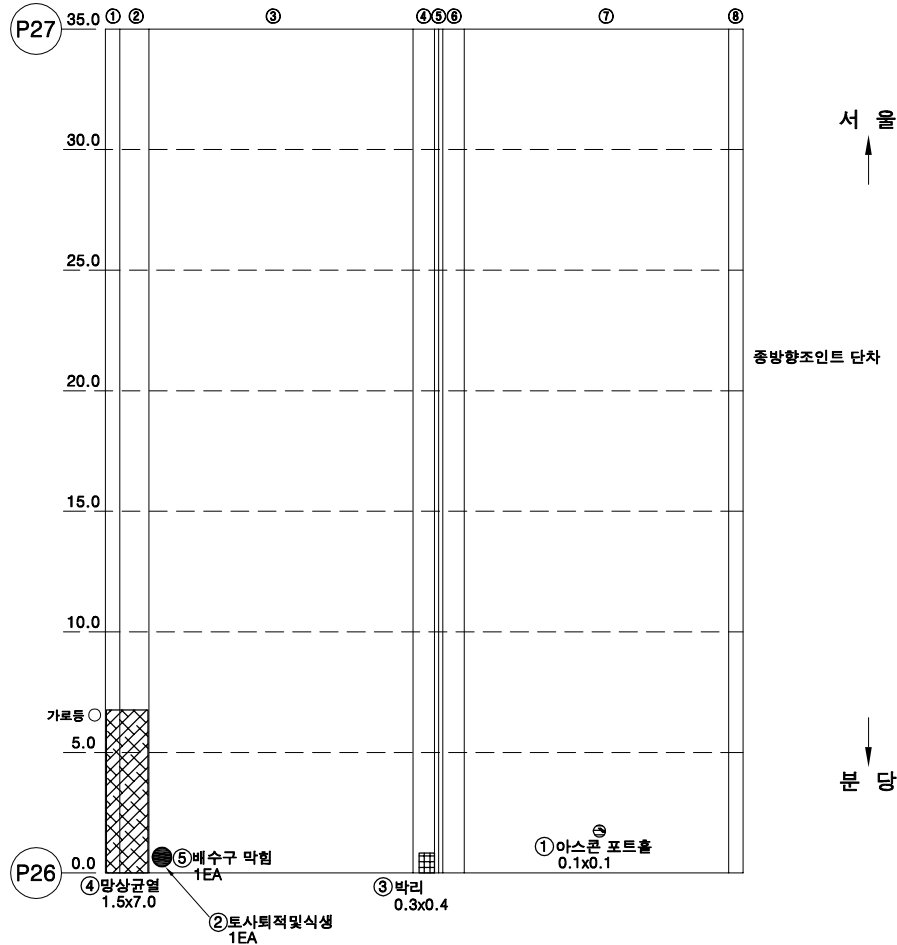

KEY PLAN

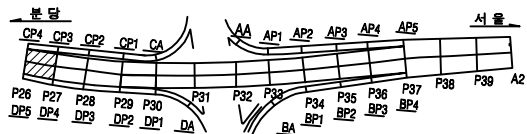


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범례	균열	망상균열	백화	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	2025년 06월
레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	조사자
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	이상훈 외 3명
도면번호					27


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S28)

손 상 물 량 표

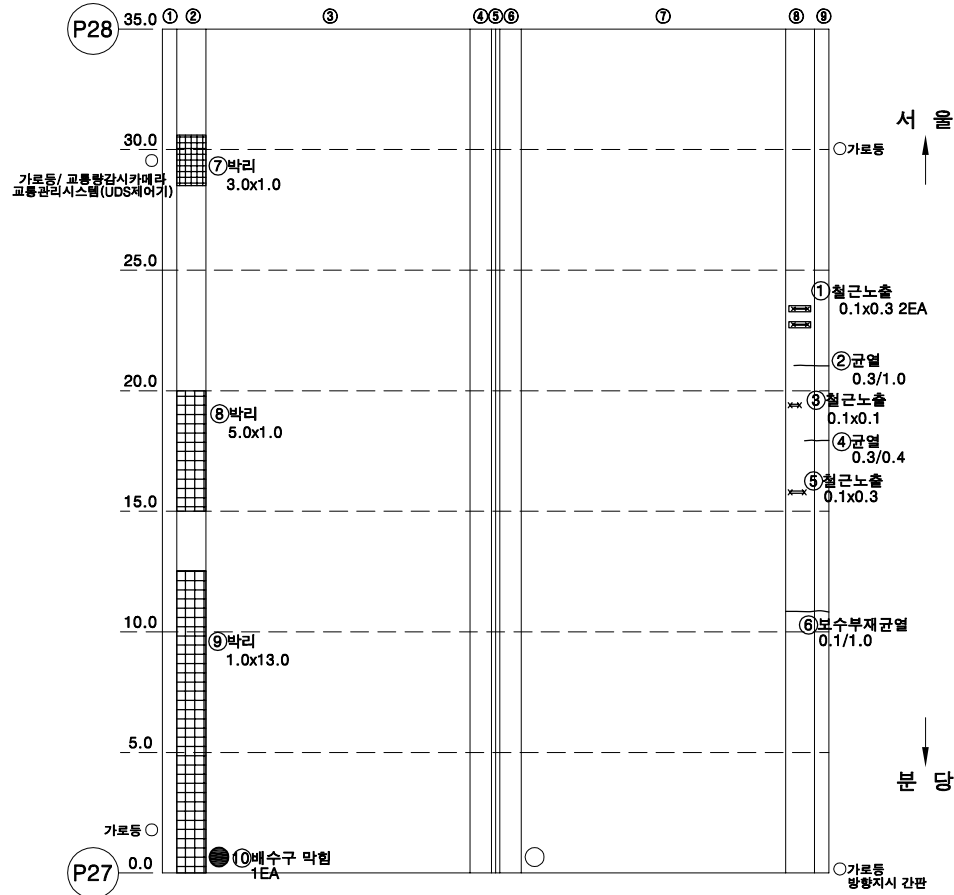


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.1	0.3	0.06	m ²	2	
2	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
3	철근노출	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.4	0.40	m	1	
5	철근노출	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
6	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	박리	3.0	1.0	3.00	m ²	1	
8	박리	5.0	1.0	5.00	m ²	1	
9	박리	1.0	13.0	13.00	m ²	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

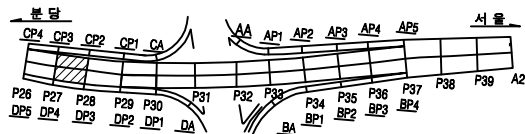

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범례	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
도면	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신속이음 본래			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S29)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
3	박리	0.2	3.0	0.60	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.3	0.30	m	1	
5	박락	0.3	0.8	0.24	m ²	1	
6	박리	0.2	0.6	0.12	m ²	1	
7	방음벽 고정볼량			9.00	EA	9	
8	배수구 막힘			1.00	EA	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

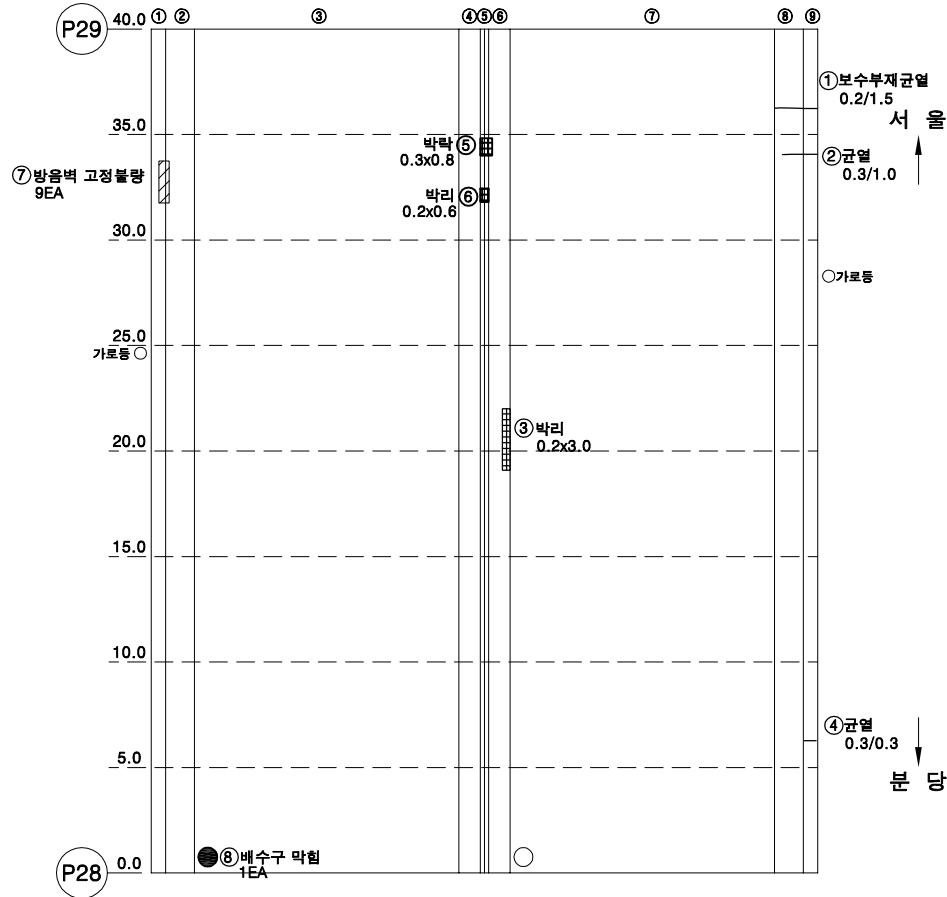

KEY PLAN

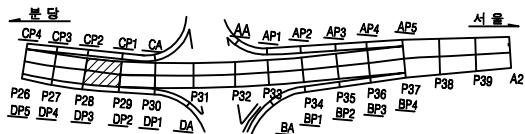


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범 례	① 균열	② 방음벽	③ 배수구	④ 편위, 공동	조사일시
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	2025년 06월
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송판리	⑪ 이물유입	⑫ 신축이음 본체	조 사 자
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	이상훈 외 3명
					도면번호
					29


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S30)

손 상 물 량 표

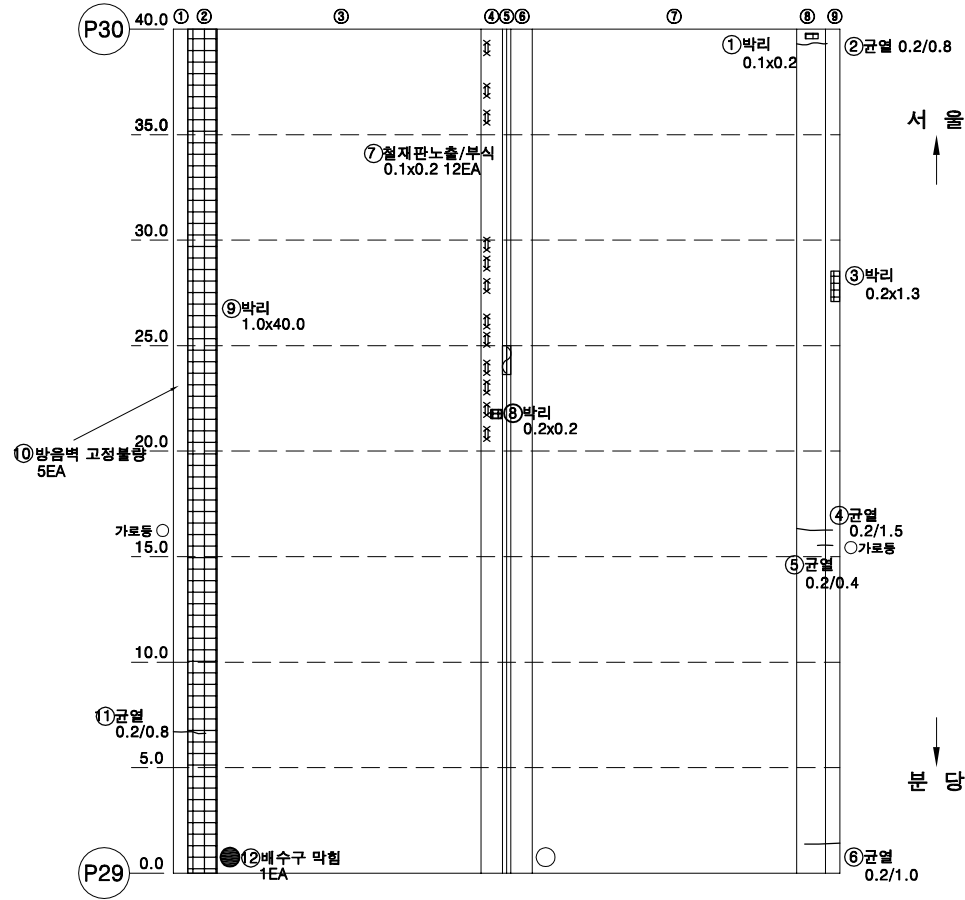


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.1	0.2	0.02	m²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
3	박리, 박락	0.2	1.3	0.26	m²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	철재 노출/부식	0.1	0.2	0.24	m²	12	
8	박리	0.2	0.2	0.04	m²	1	
9	박리	1.0	40.0	40.00	m²	1	
10	방음벽 고정볼량			5.00	EA	5	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
12	배수구 막힘			1.00	EA	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

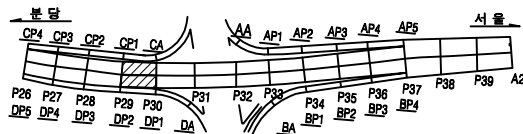

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	30	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S32)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	차광막탈락			1.00	EA	1	
2	방음벽부식	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	방음벽부식	0.1	0.2	0.40	m	2	
4	방음벽부식	0.1	0.2	0.20	m	1	
5	박리	1.0	12.0	12.00	m²	1	
6	배수구막힘			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

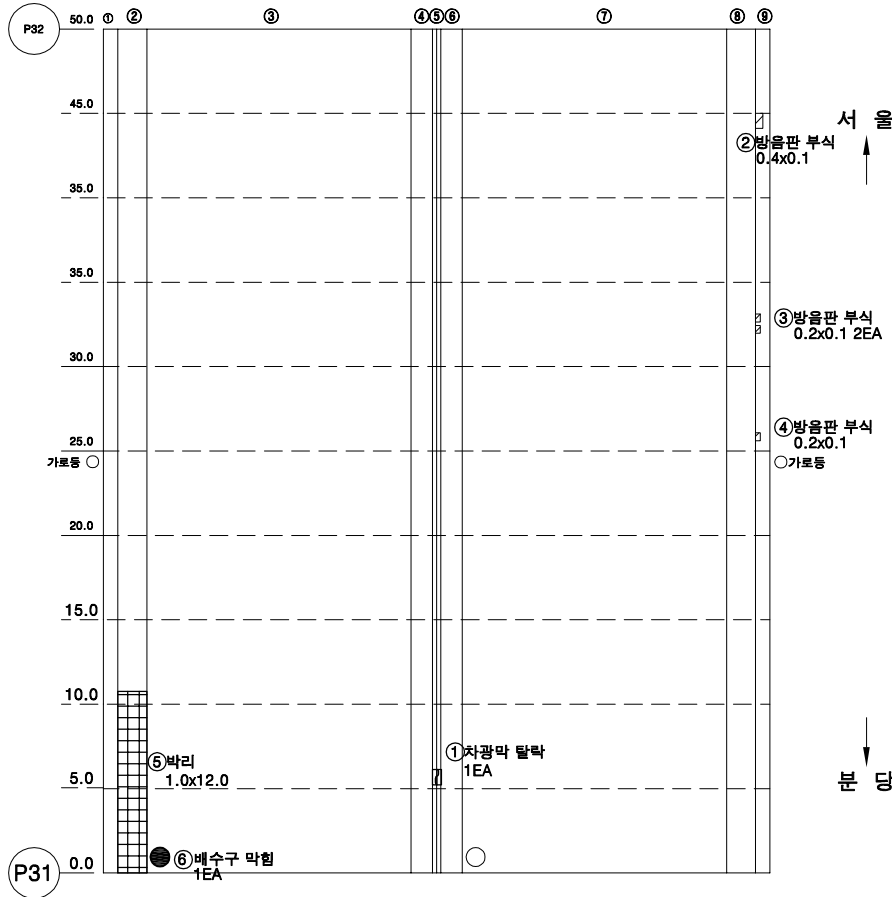

KEY PLAN

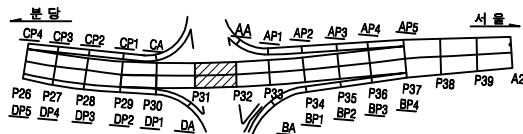

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면	 균열	 광상균열	 박리	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명		
레	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이음열림력	 신축이음 본체	도면번호	32		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	박리, 박락	0.6	1.5	0.90	m ²	1	
3	방음벽부식	0.1	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
6	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	박리, 박락	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
8	철근노출	2.0	0.1	0.20	m ²	1	
9	방음벽고정볼량			1.00	EA	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

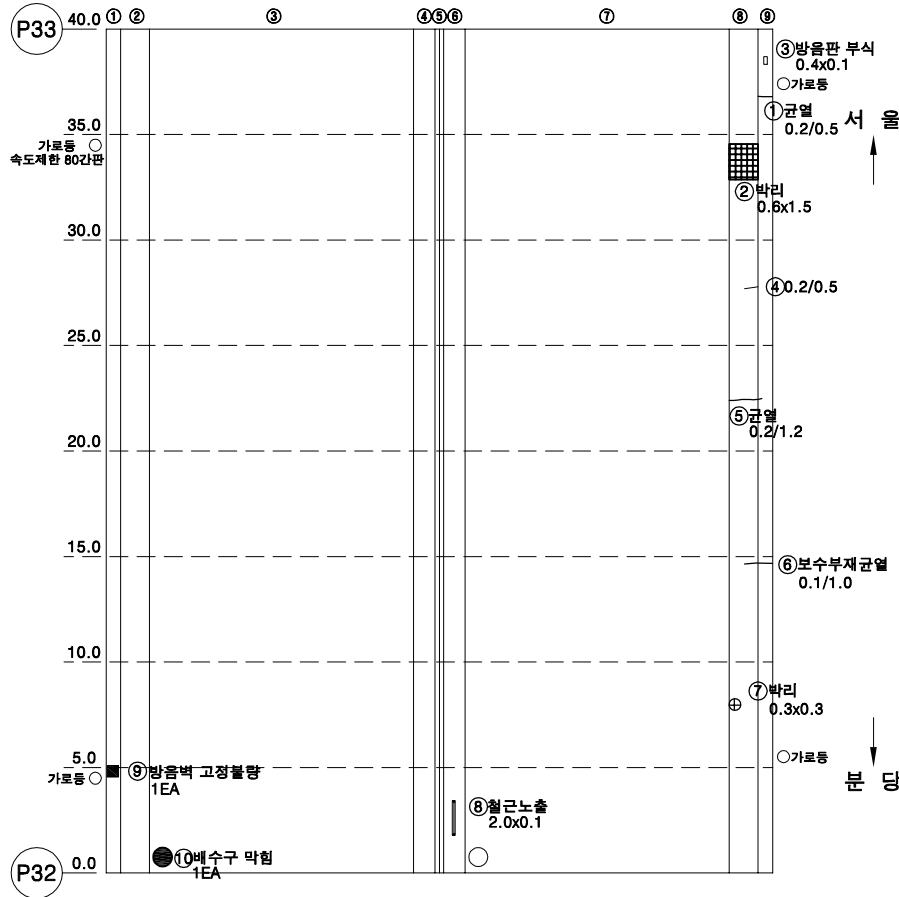

KEY PLAN

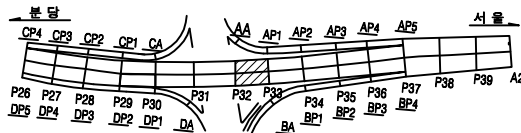

SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범례	균열	방음균열	벽면	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	33


2025년 06월

이상훈 외 3명


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	방음벽 고정볼량			1.00	EA	1	
6	배수구 막힘			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

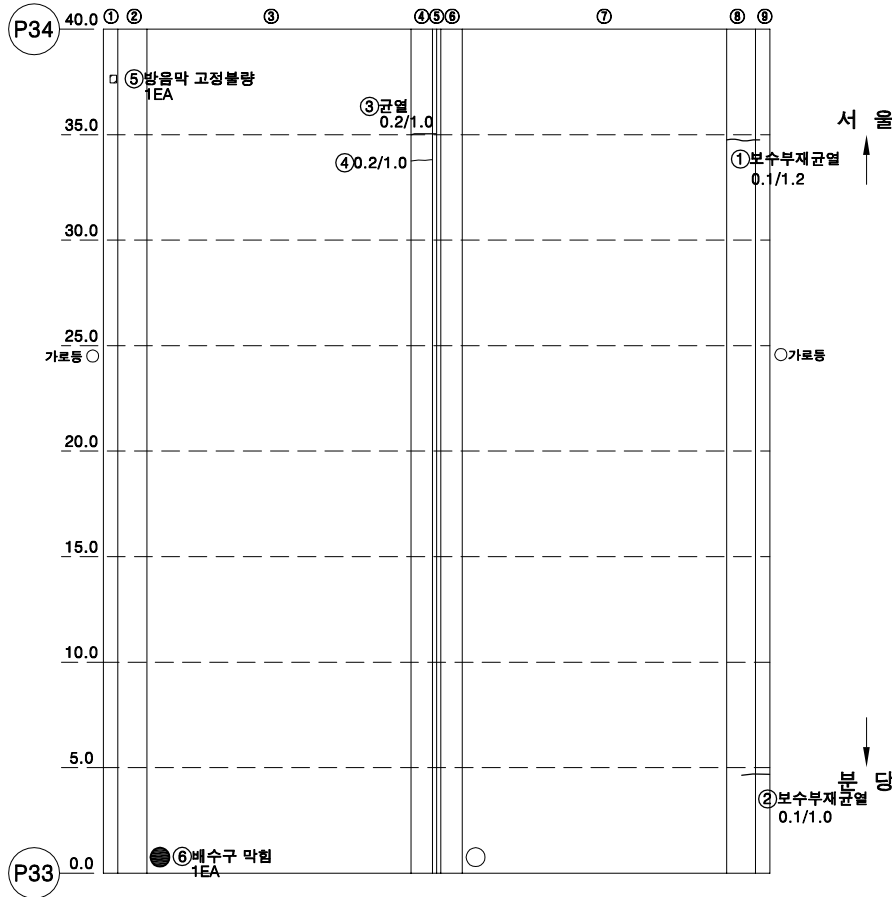

KEY PLAN

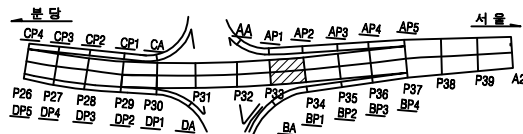

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범 례	균열	광상균열	벽대	편위, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	2025년 06월
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	조 사 자
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	이상훈 외 3명
					도면번호
					34


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

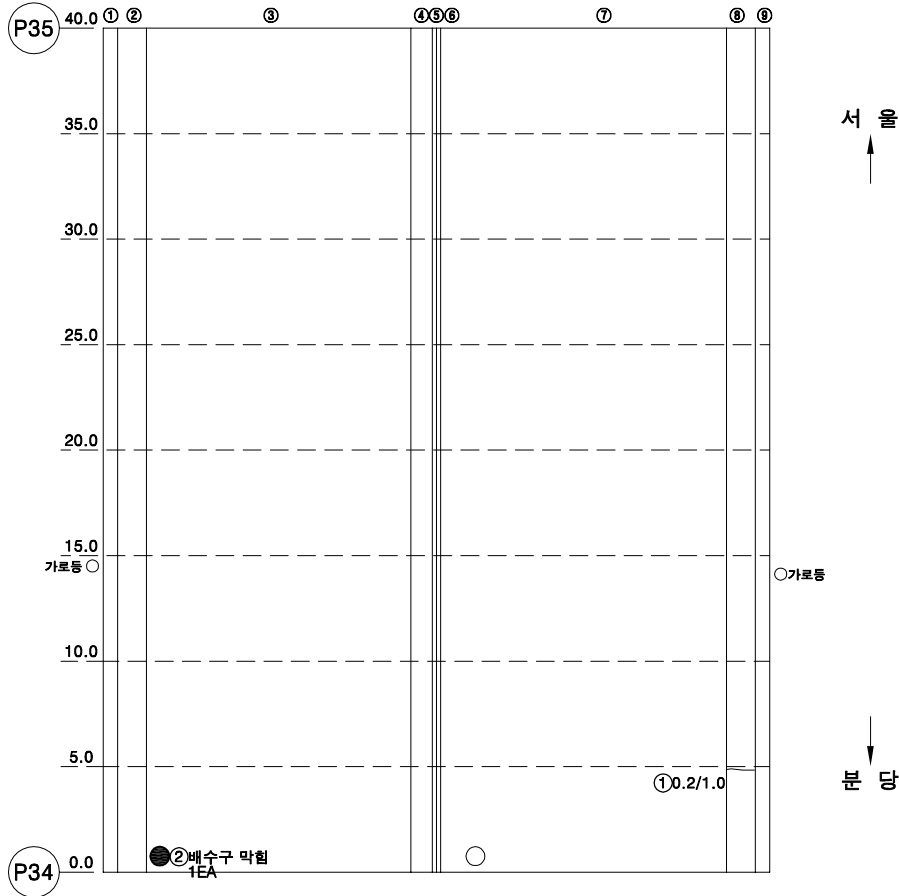

KEY PLAN

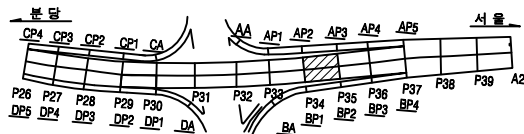


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
범례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	2025년 06월
레	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본체	조사자
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	이상훈 외 3명
도면번호					35


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S36)

손 상 물 량 표

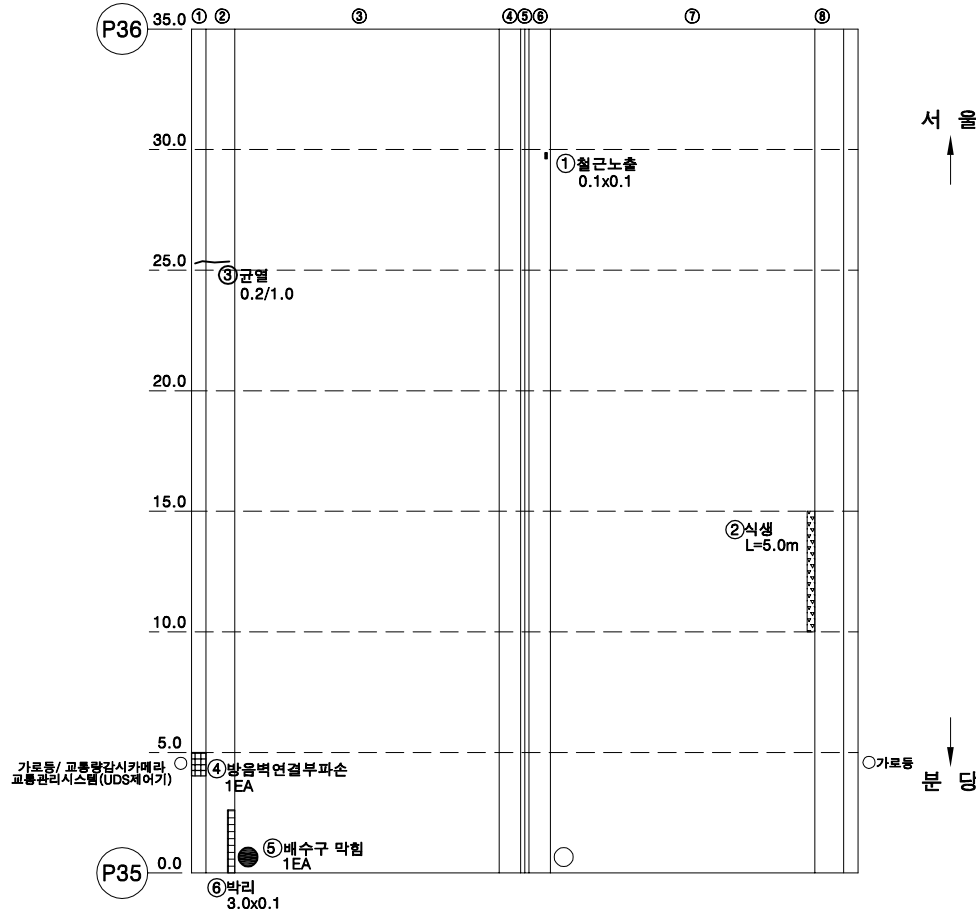


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
2	식생		5.0	5.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	방음벽연결부파손			1.00	EA	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리	3.0	0.1	0.30	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

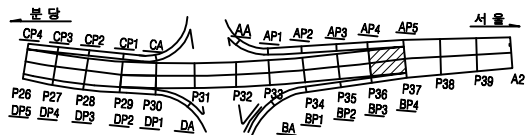


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S37)

손상물량표

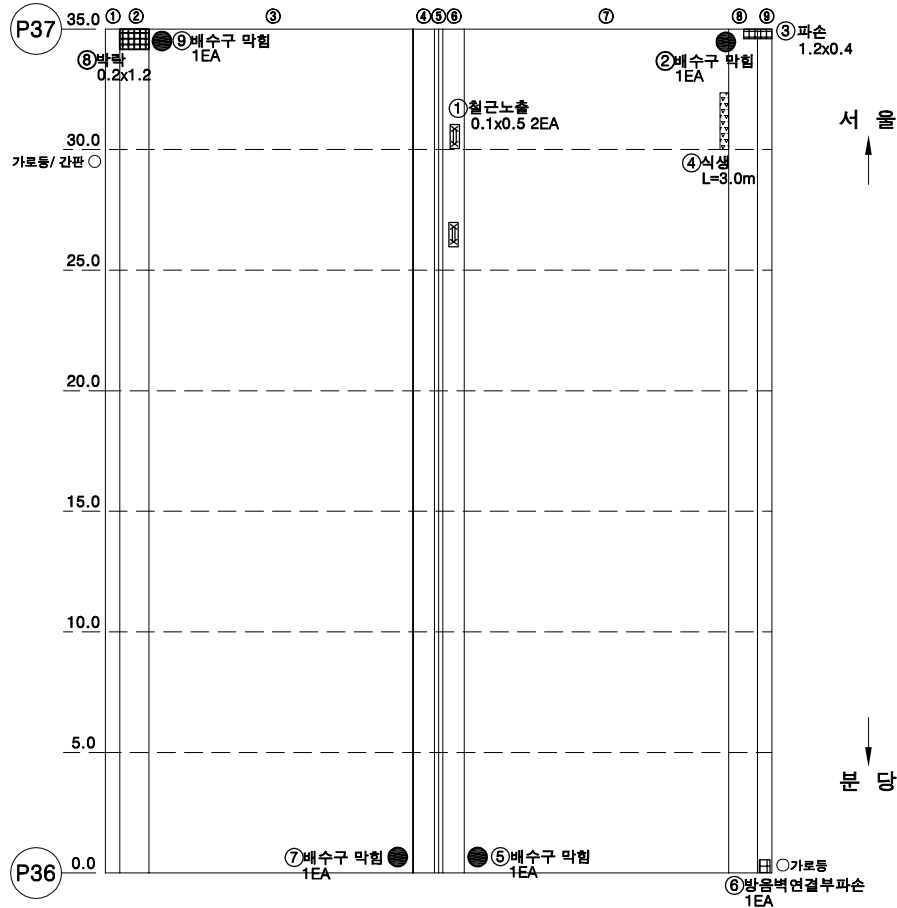


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.1	0.5	0.10	m ²	2	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	파손	1.2	0.4	0.48	m ²	1	
4	식생		3.0	3.00	m	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	방음벽연결부파손			1.00	EA	1	
7	배수구막힘			1.00	EA	1	
8	박락	0.2	1.2	0.24	m ²	1	
9	배수구막힘			1.00	EA	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

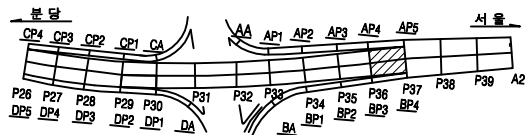


SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	37
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S38)

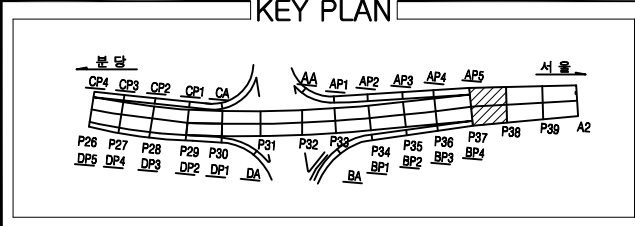

SECTION

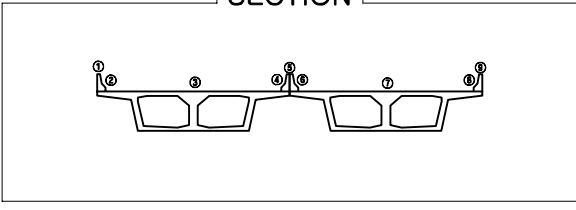


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장망상균열	5.0	40.0	200.00	㎡	1	
2	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
3	균열부백태	0.2	0.2	0.20	m	1	
4	균열부백태	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	후타재마모	3.0	0.6	1.80	㎡	1	
6	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.6	4.80	m	8	
7	후타재마모	1.0	0.2	0.20	㎡	1	
8	후타재파손	0.2	0.2	0.04	㎡	1	
9	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.4	2.00	m	5	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.6	4.80	m	8	
12	박락	0.4	0.3	0.12	㎡	1	
13	후타재마모	3.0	0.6	1.80	㎡	1	
14	후타재마모	3.0	0.7	2.10	㎡	1	
15	후타재파손	0.4	0.1	0.04	㎡	1	
16	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.7	4.20	m	6	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

용역명		2025년 상반기 북정고가고 정기안전점검 용역							
편 례		 양상공일	 벽태	 편정, 공동	조사일시	2025년 06월			
		 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
		 사다리틀흔, 총판기	 이물결외력	 신속여부 판정	조 사 자	이상훈 외 3명			
		 배수구	 표장의 요질	 기타			도면번호	38	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S39)

손상물량표

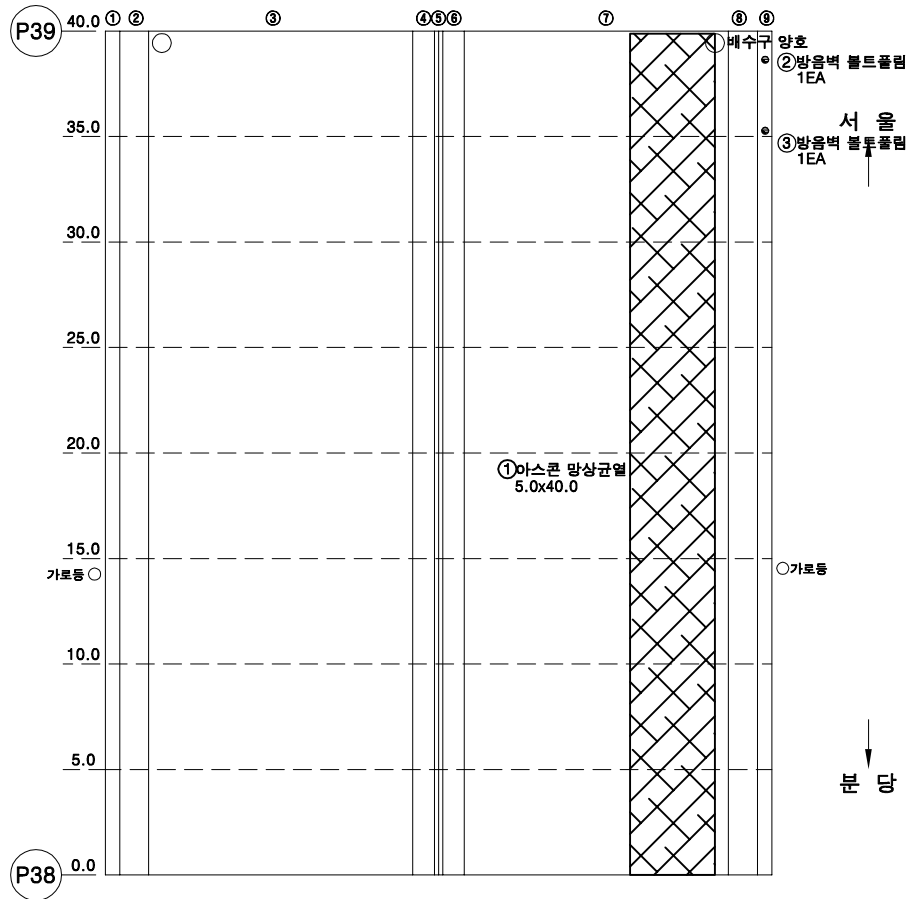


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장망상균열	5.0	40.0	200.00	m²	1	
2	방음벽돌트폴림			1.00	EA	1	
3	방음벽돌트폴림			1.00	EA	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

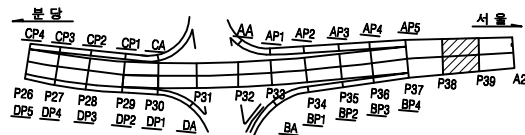


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가고교 정기안전점검 용역					
과 내	 교량	 양상교량	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 중분리	 이물유입목	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장층 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S40)

손 상 물 량 표

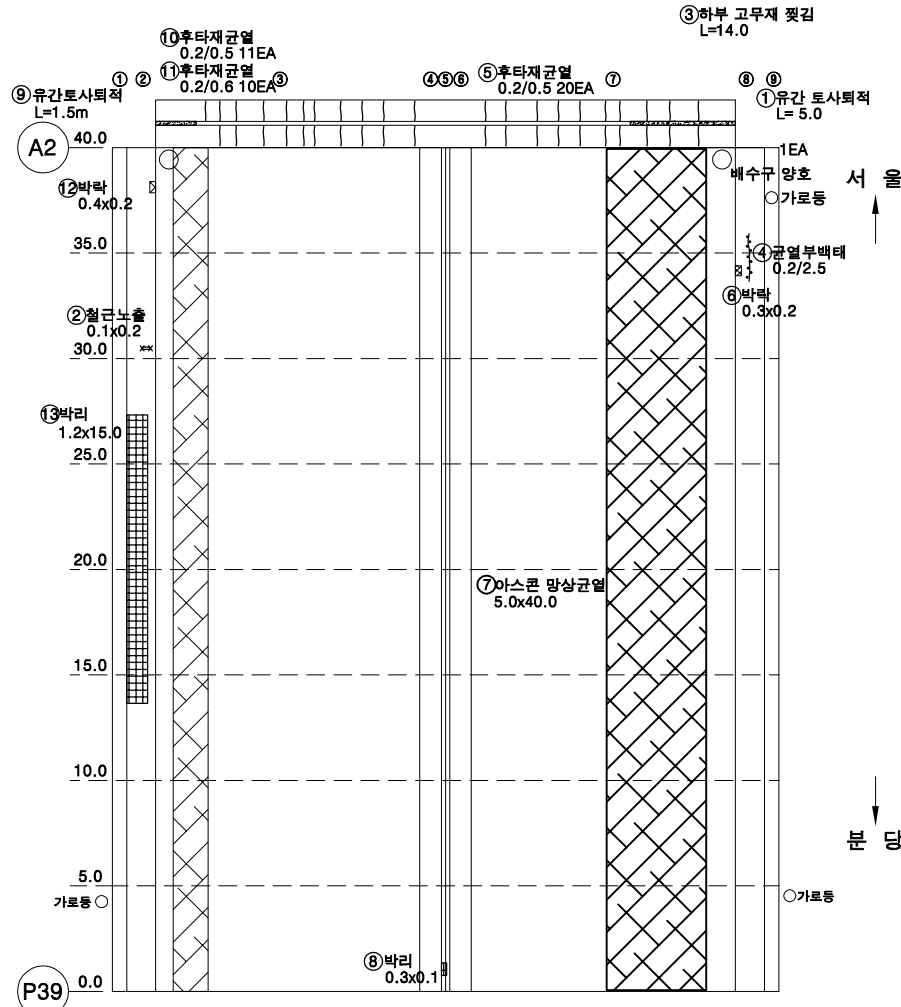


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사퇴적		5.0	5.00	m	1	
2	철근노출	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
3	하부고무재찢김		14.0	14.00	m	1	
4	균열부백태	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	10.00	m	20	
6	박리, 박락	0.3	0.2	0.06	m ²	1	
7	포장망상균열	5.0	40.0	200.00	m ²	1	
8	박리	0.3	0.1	0.03	m ²	1	
9	유간토사퇴적		1.5	1.50	m	1	
10	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	5.50	m	11	
11	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.6	6.00	m	10	
12	박락	0.4	0.2	0.08	m ²	1	
13	박리	1.2	15.0	18.00	m ²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

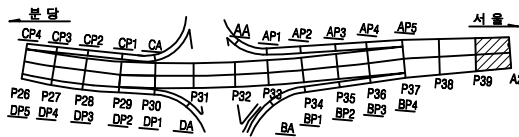

SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역				
범 례	 균열	 망상균열	 박대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신속이음 본체		
비 예	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	40