



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	8.0	2.0	16.00	m ²	1	
2	박리	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
3	폐콘크리트퇴적	1.0	0.5	1.00	m ²	2	
4	표면오염(누수흔적)	1.5	10.0	15.00	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
6	백태	0.5	2.0	1.00	m ²	1	
7	표면오염(누수흔적)	10.0	1.3	13.00	m ²	1	
8	백태	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
9	균열부백태	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
11	균열부백태	0.3	1.5	1.50	m	1	
12	박리	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
13	백태	0.8	1.0	0.80	m ²	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
16	표면오염(누수흔적)	2.2	10	22.00	m ²	1	
17	백태	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

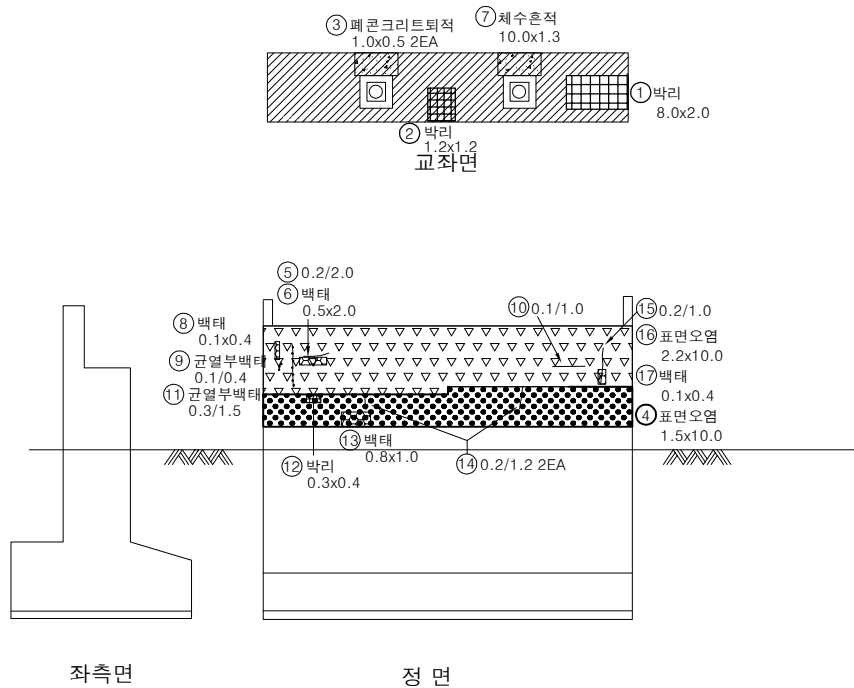

KEY PLAN



SECTION

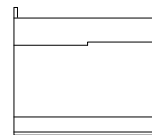


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 백태	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴 및	 기타			



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P1)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

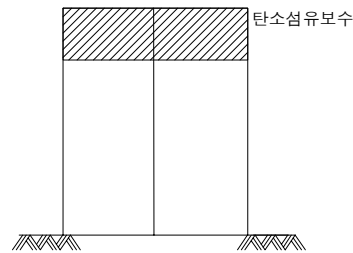

후면

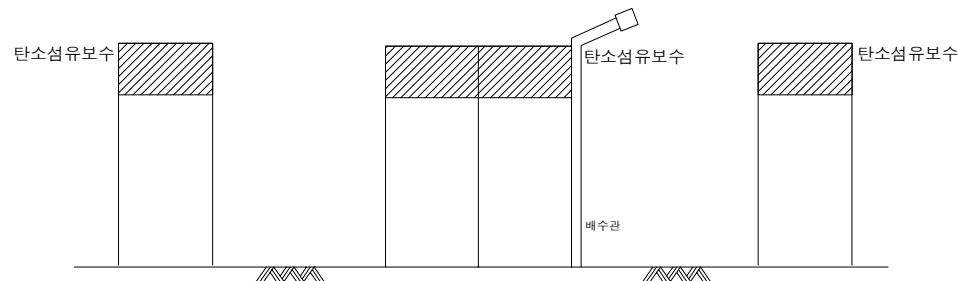


좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 파열	 기타				도면번호



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P2)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

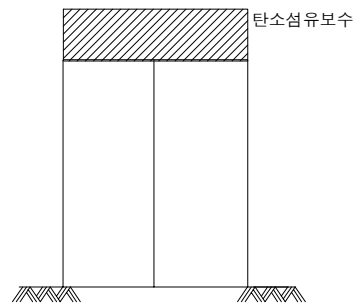

후면

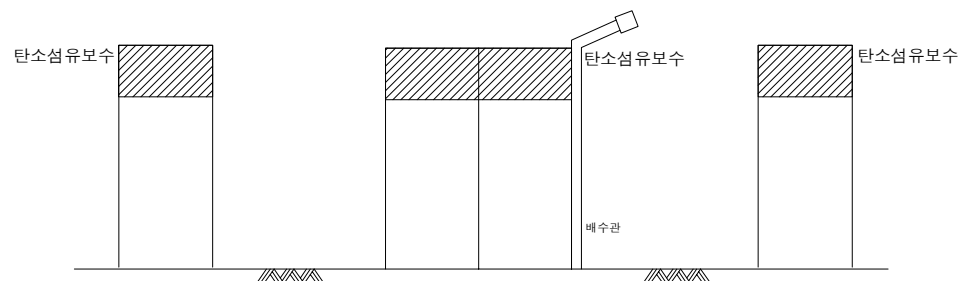


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN



SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	003	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P3)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

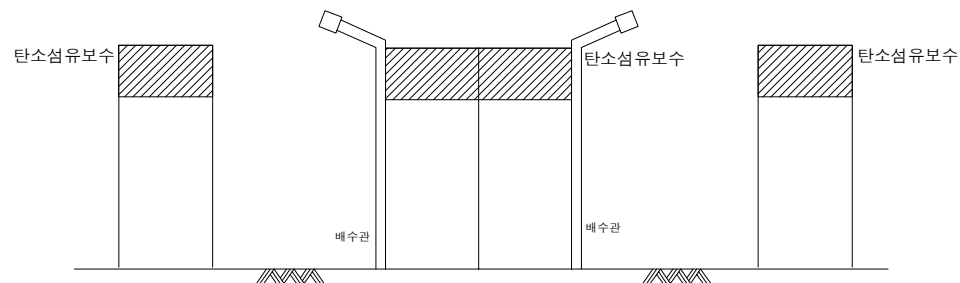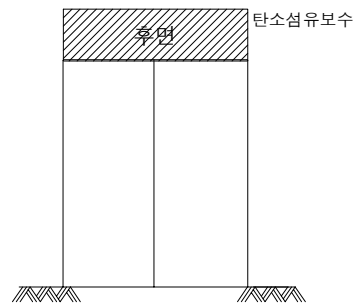



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
부 속 예	 균열	 광상균열	 박래	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P4)

손 상 물 량 표

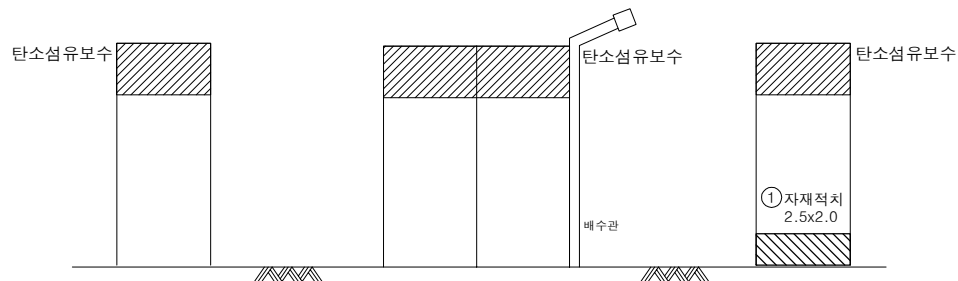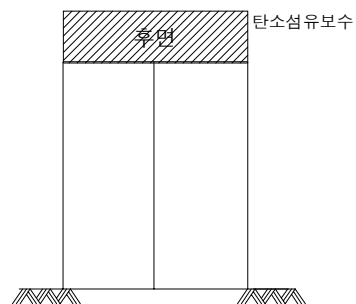

좌측면


전면

우측면

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	자재적치	2.5	2.0	5.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시		2025년 06월
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자		이상훈 외 3인
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호		005
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P5)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
2	망상균열	1.0	1.0	1.00	m ²	1	
3	그늘음	2.0	2.0	4.00	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

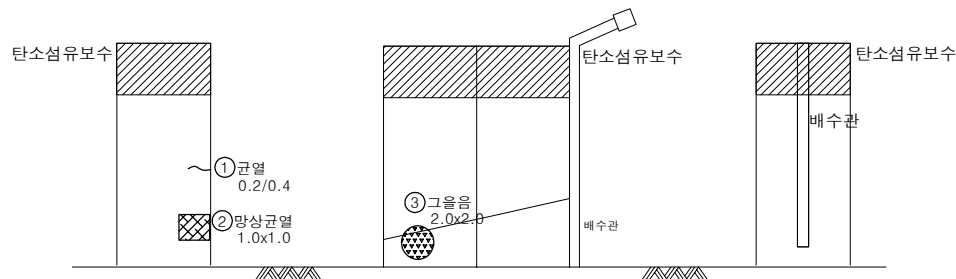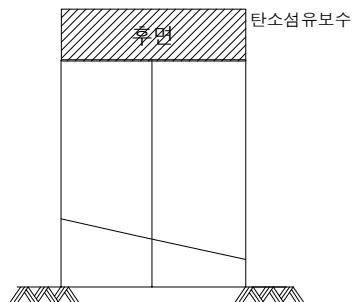

좌측면


전면

우측면

KEY PLAN



SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례					조사일시		2025년 06월
					조사자		이상훈 외 3인
					도면번호		006

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P6)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침하균열 (cw=0.5mm)	0.5	0.4	0.40	m	1	
2	배수로이물질적치	0.3	0.6	0.18	m ³	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

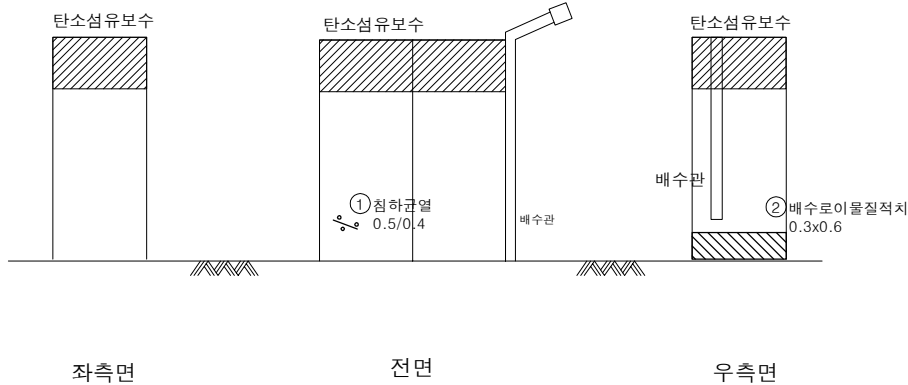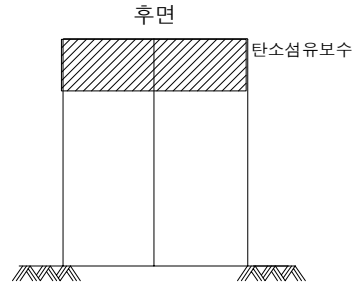

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면세레	 균열	 광상균열	 벽대	 편칭, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	007	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P7)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

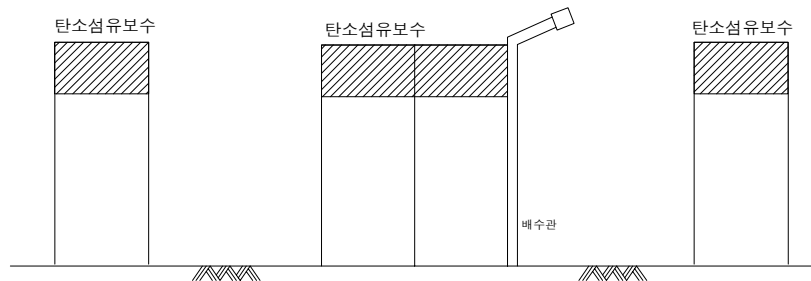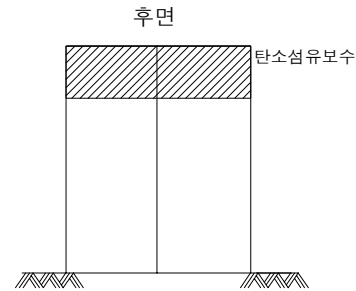


좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
부 속 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조사자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P8)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침식	3.0	3.0	9.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

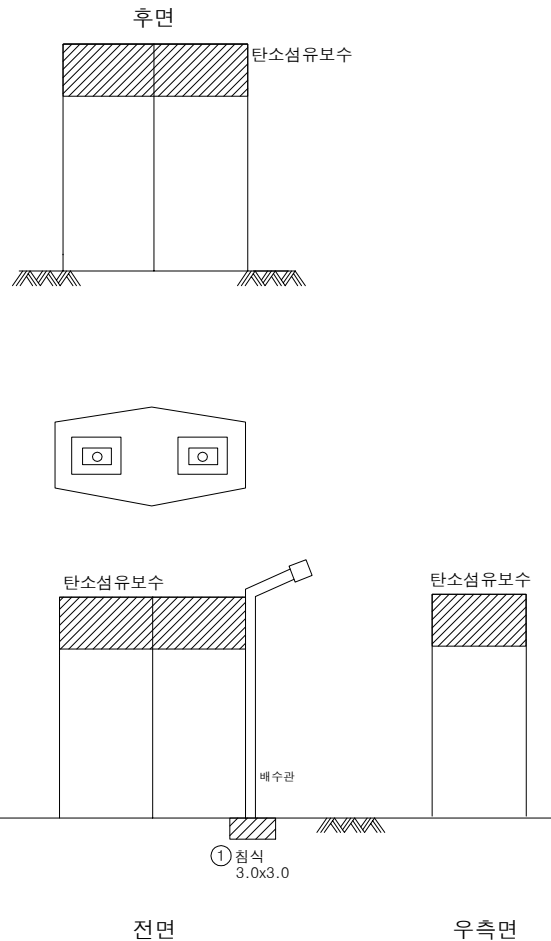

KEY PLAN

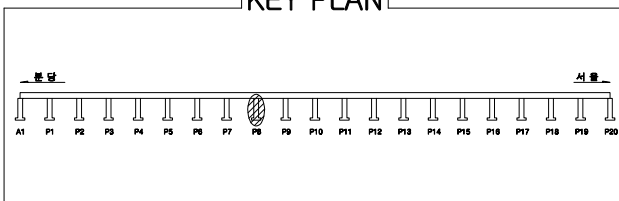

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
내 세 레	 균열	 망상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축아물 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	009	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	3.6	3.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

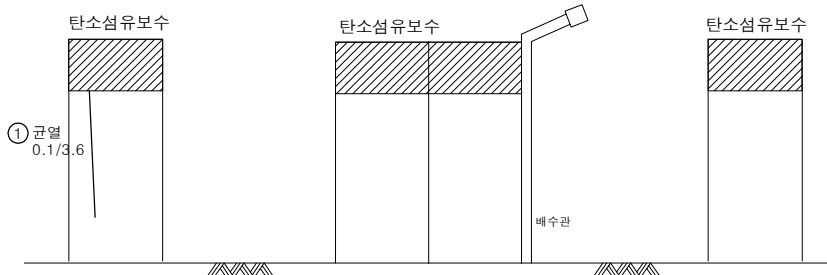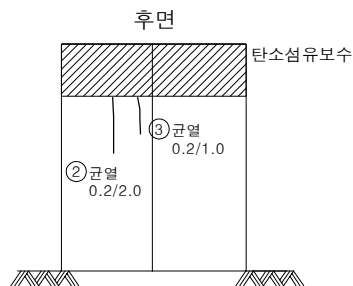



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
예	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	010	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P10)



손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	2.0	14.0	56.00	m ²	2	
2	골재노출	0.8	2.5	2.00	m ²	1	
3	유도배수관탈락			1.00	EA	1	
4	망상균열	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
5	표면오염(누수흔적)	0.6	5.0	3.00	m ²	1	
6	집수구막힘			1.00	EA	1	
7	받침도장박리	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
8	표면오염(누수흔적)	4.0	14.0	56.00	m ²	1	
9	침식	3.0	10.0	30.00	m ²	1	
10	배수구불량			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

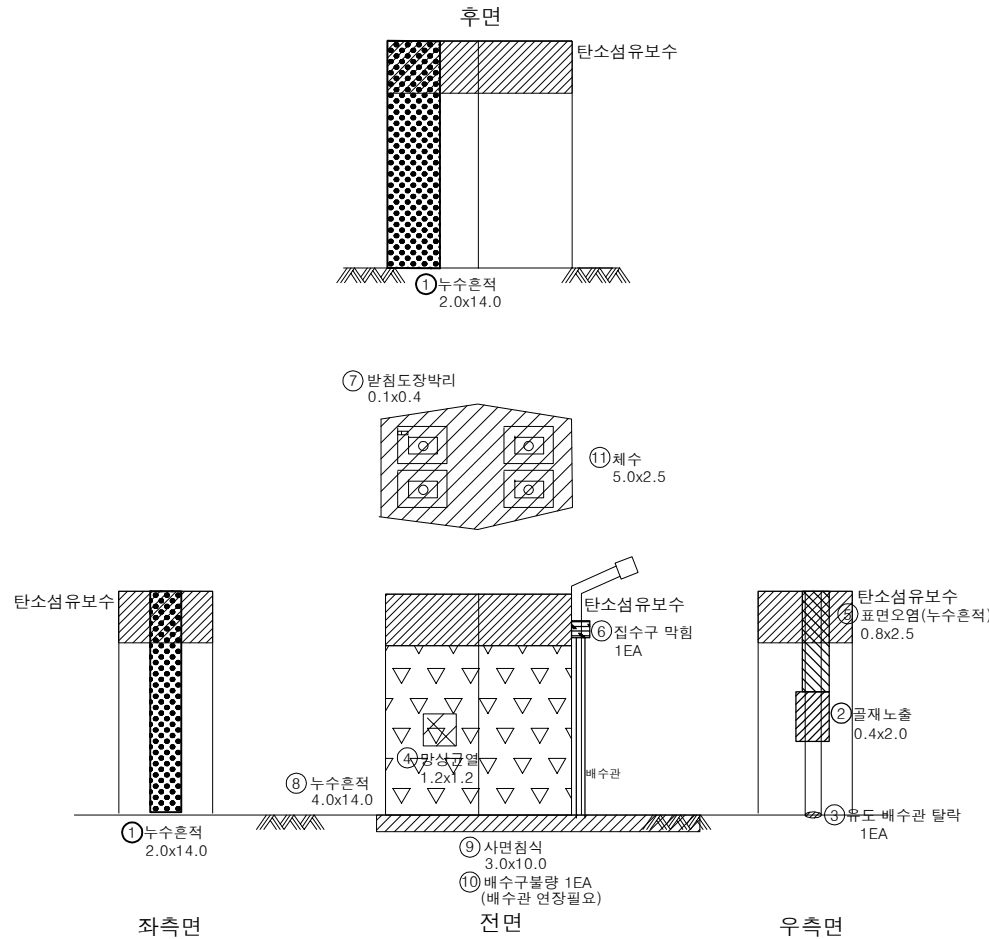

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 레	 균열	 망상균열	 박대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 사면이동분리, 침하	 아물물면적	 신속여유 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 파손	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P11)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

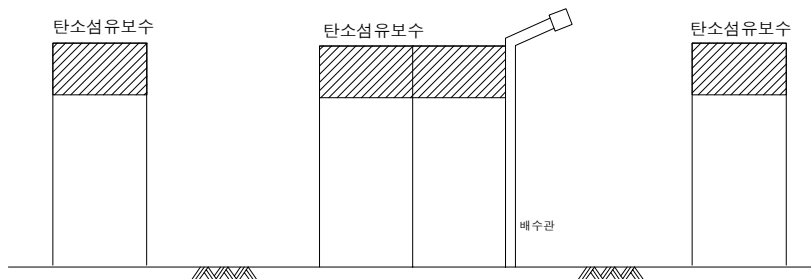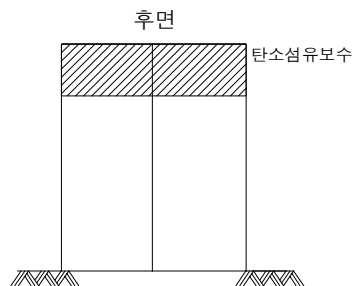



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
				도면번호	012		

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P12)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

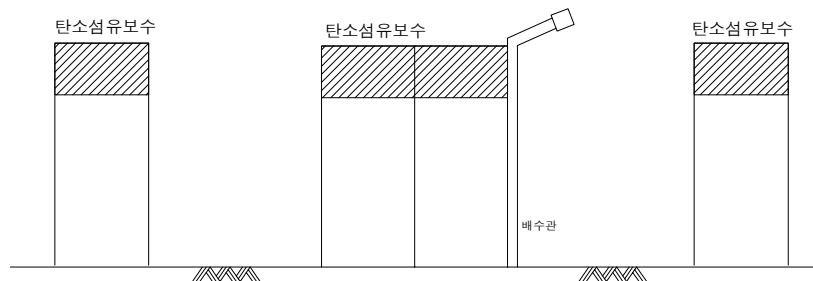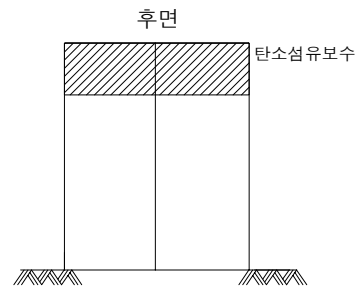


좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
기 타	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	013	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P13)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	1.0	1.5	1.50	m ²	1	
2	망상균열	2.5	3.0	7.50	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	망상균열	1.5	2.0	3.00	m ²	1	
5	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
6	보수부망상균열, 들뜸	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
7	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
8	배수로 파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
10	배수로 토사퇴적(m ²)	0.4	4.0	1.60	m ²	1	
11	발침눈금자미설치			1.00	EA	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

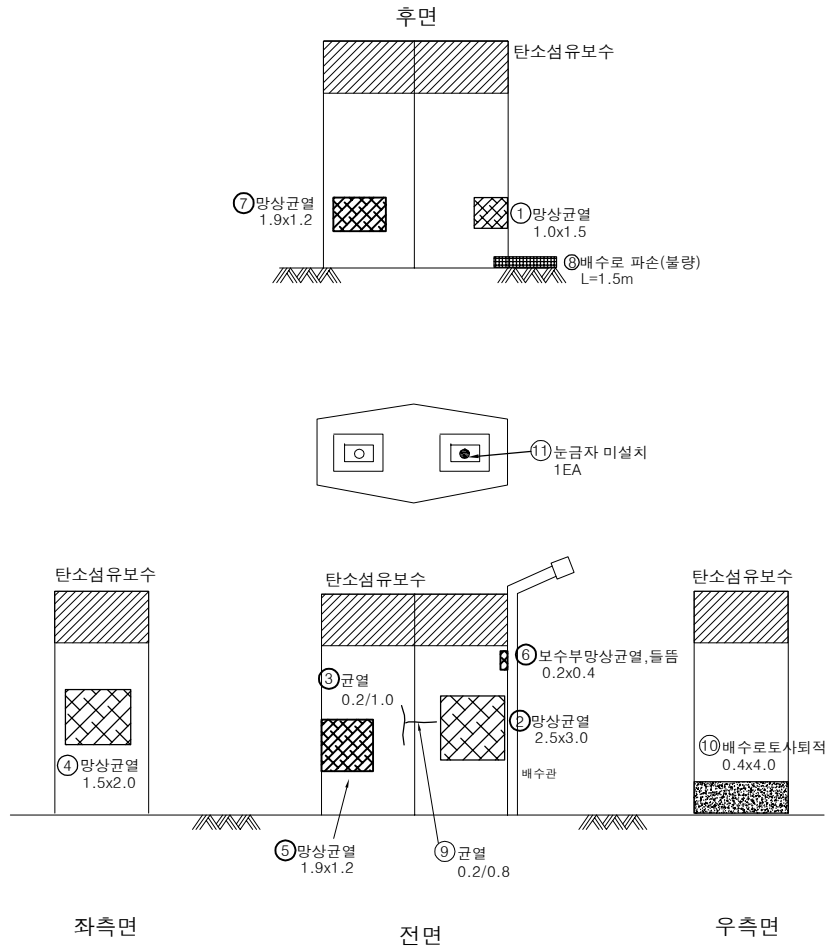

KEY PLAN

SECTION



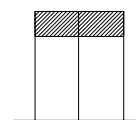


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 박래	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 아물물면적	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P14)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그을음	2.5	2.0	5.00	m ²	1	
2	배수로토사퇴적	0.2	1.5	0.30	m ³	1	
3	배수로파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

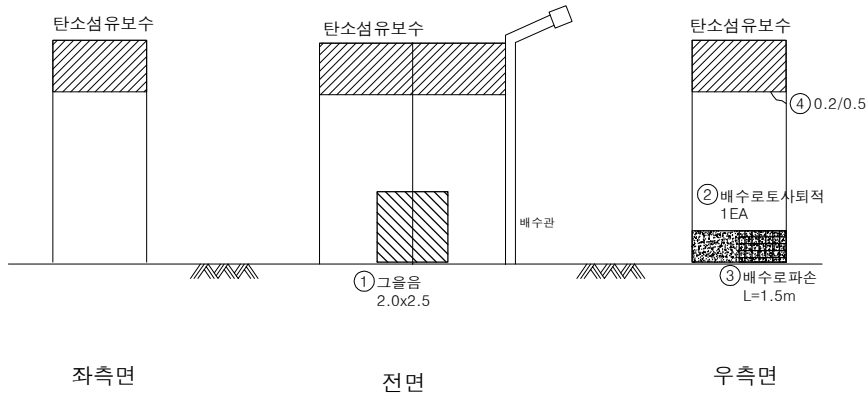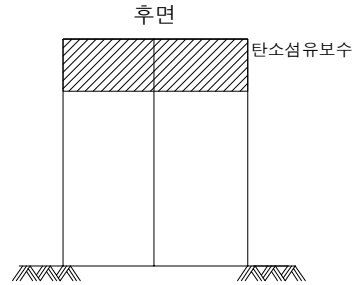

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
비 세 레	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P15)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
4	배수로 파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

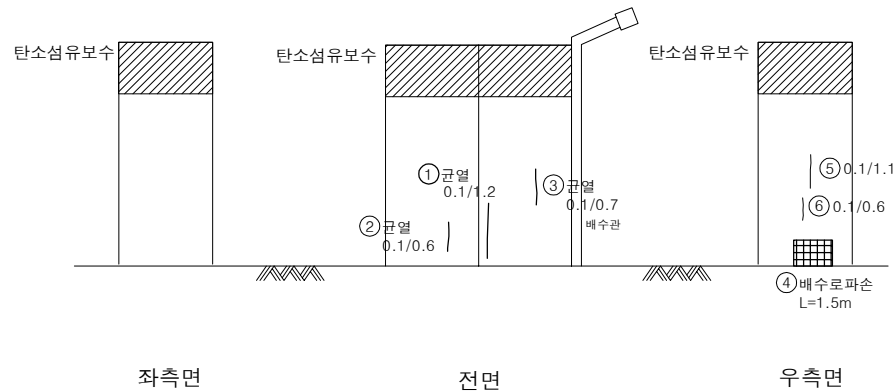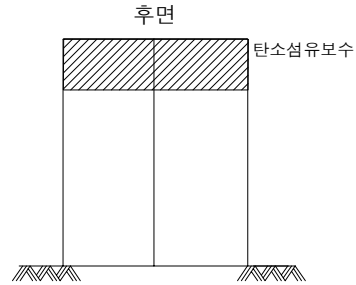

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P16)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	배수로파손	0.3	1.2	1.00	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

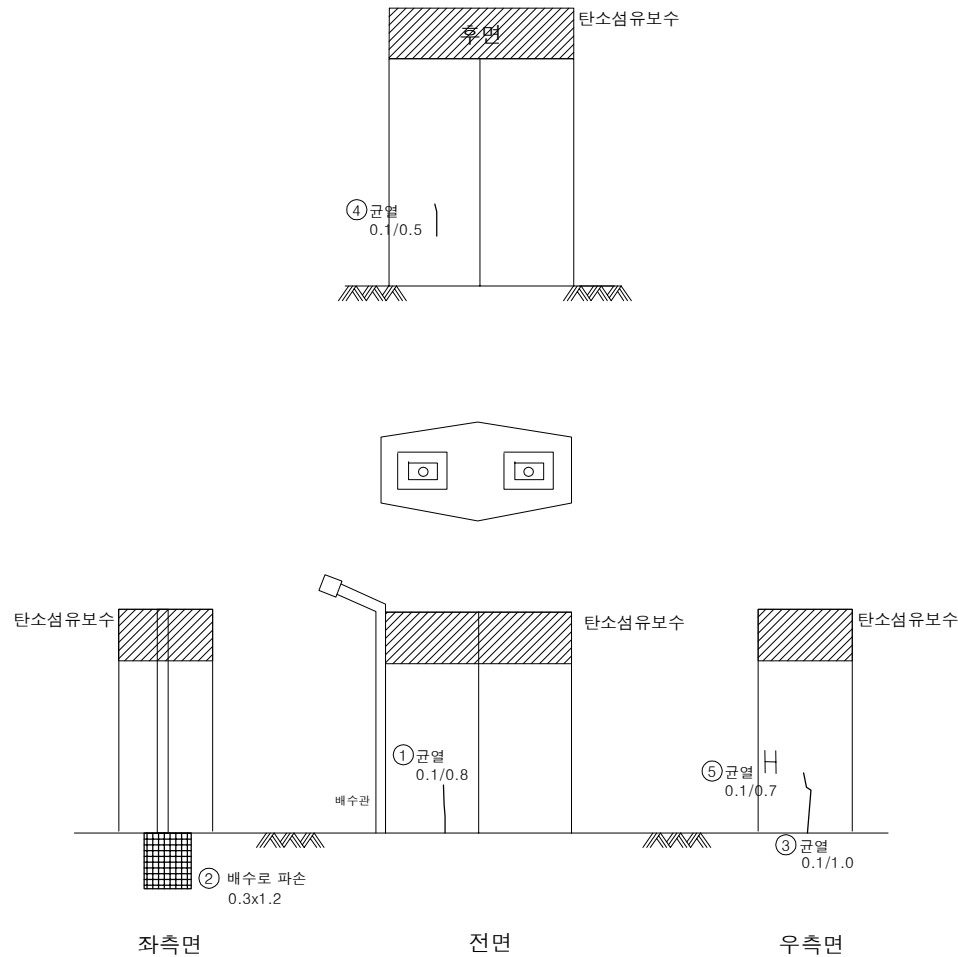

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 아물물떨림	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타				도면번호

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P17)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수로 파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

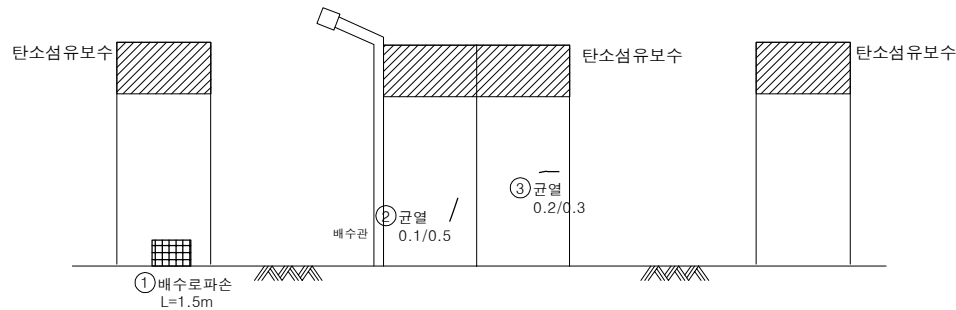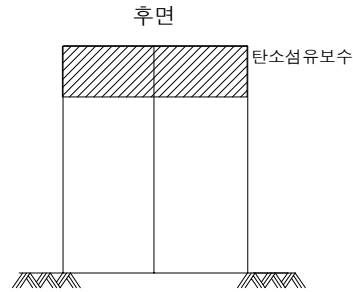



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P18)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	배수로 파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

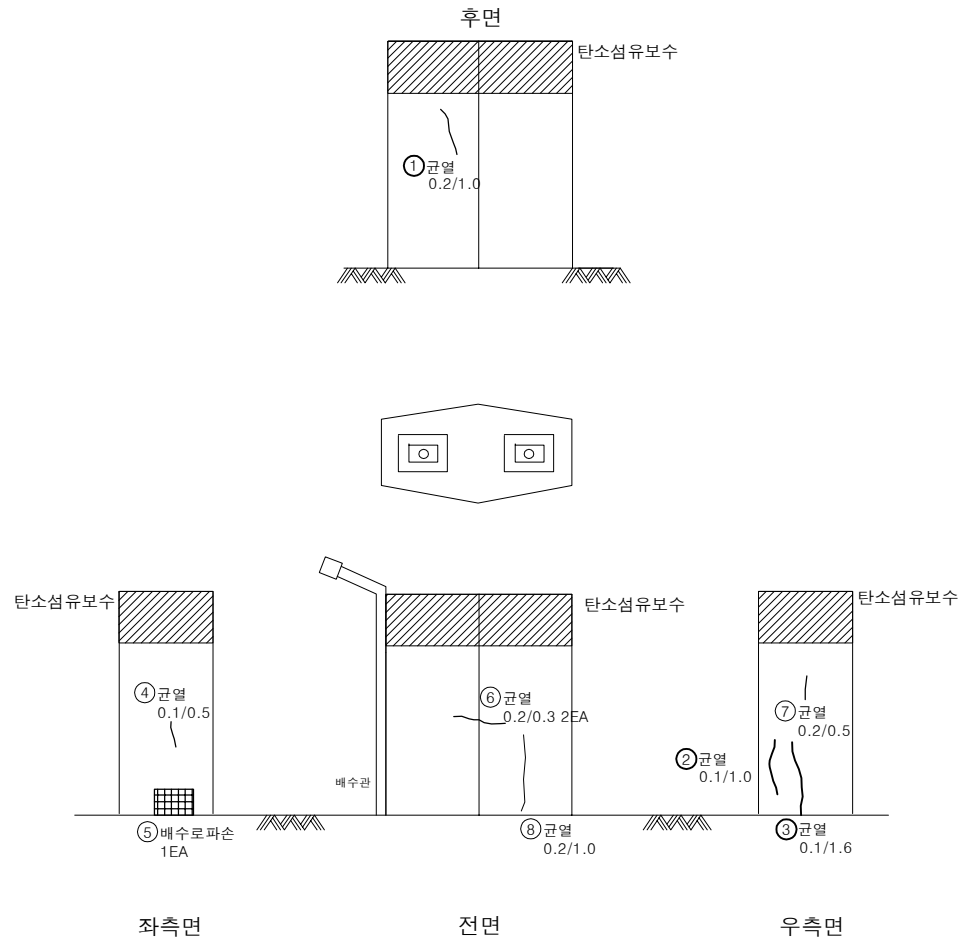

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P19)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	1.5	8.0	48.00	m ²	4	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

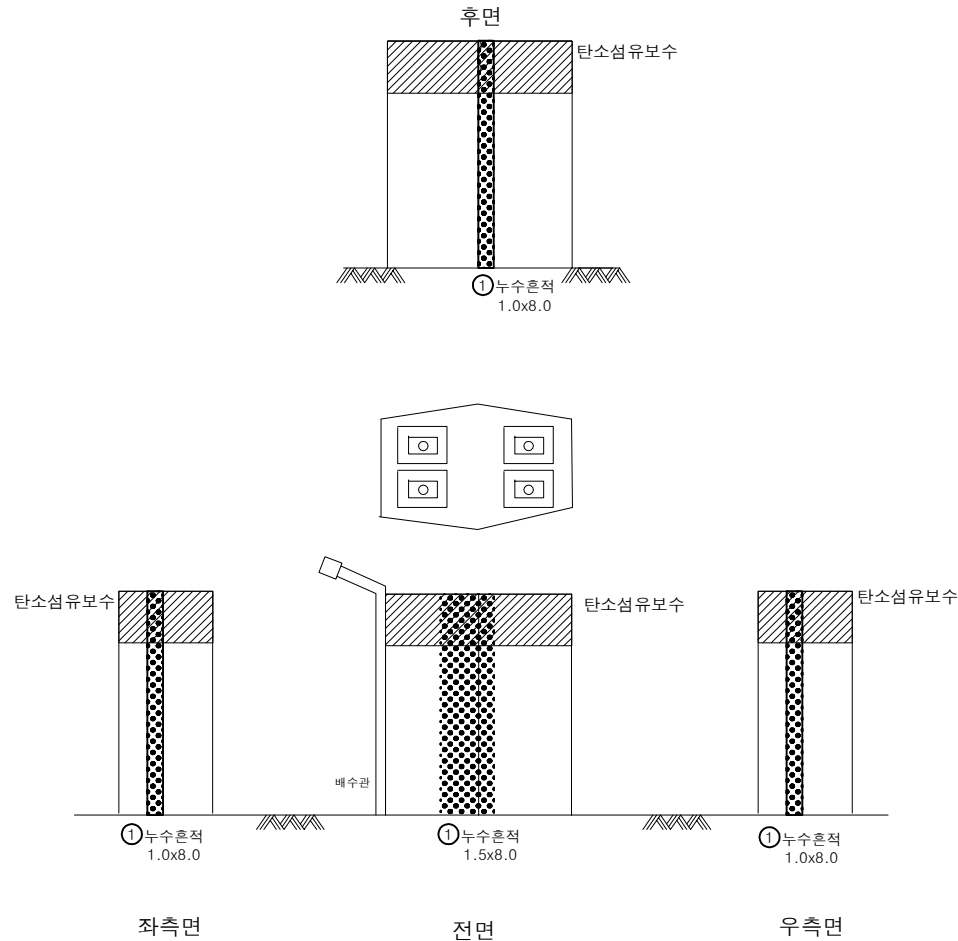

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P20)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	3.0	4.0	12.00	m ²	1	
2	망상균열	2.0	2.0	4.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
4	망상균열	4.0	1.5	6.00	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	망상균열	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
9	배수로 파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

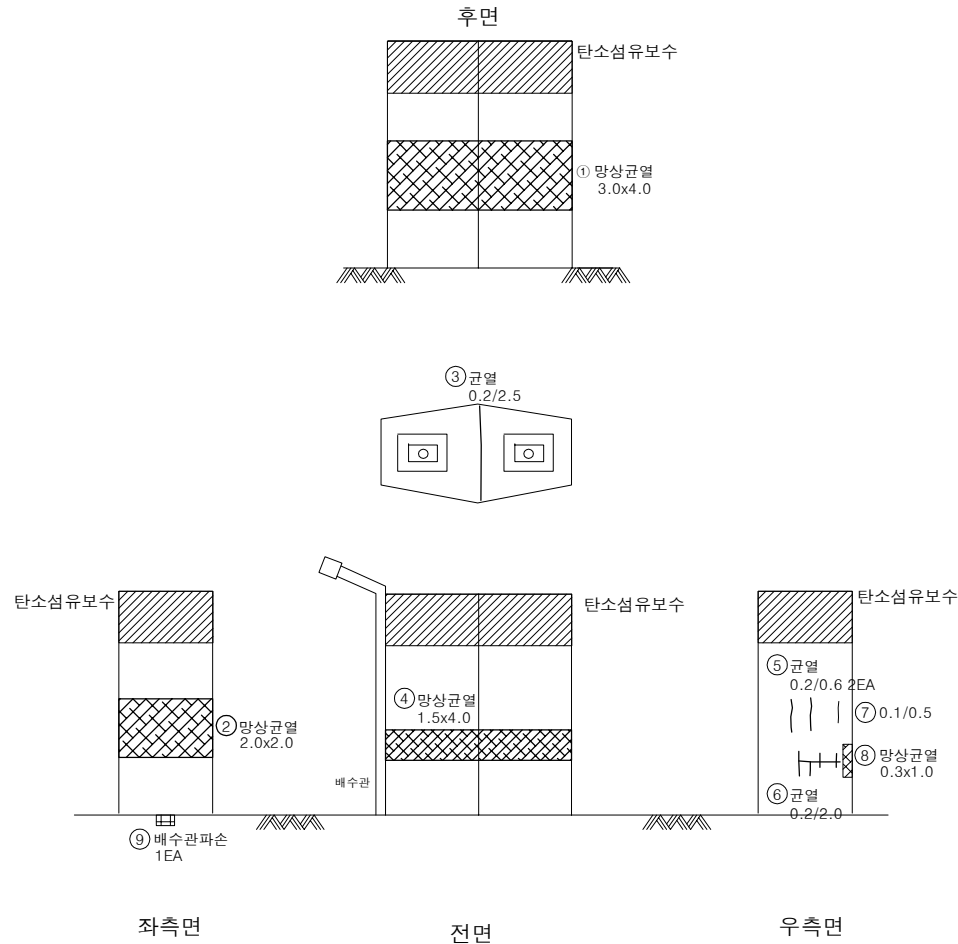

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 박대	 편광, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 파열	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P21)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

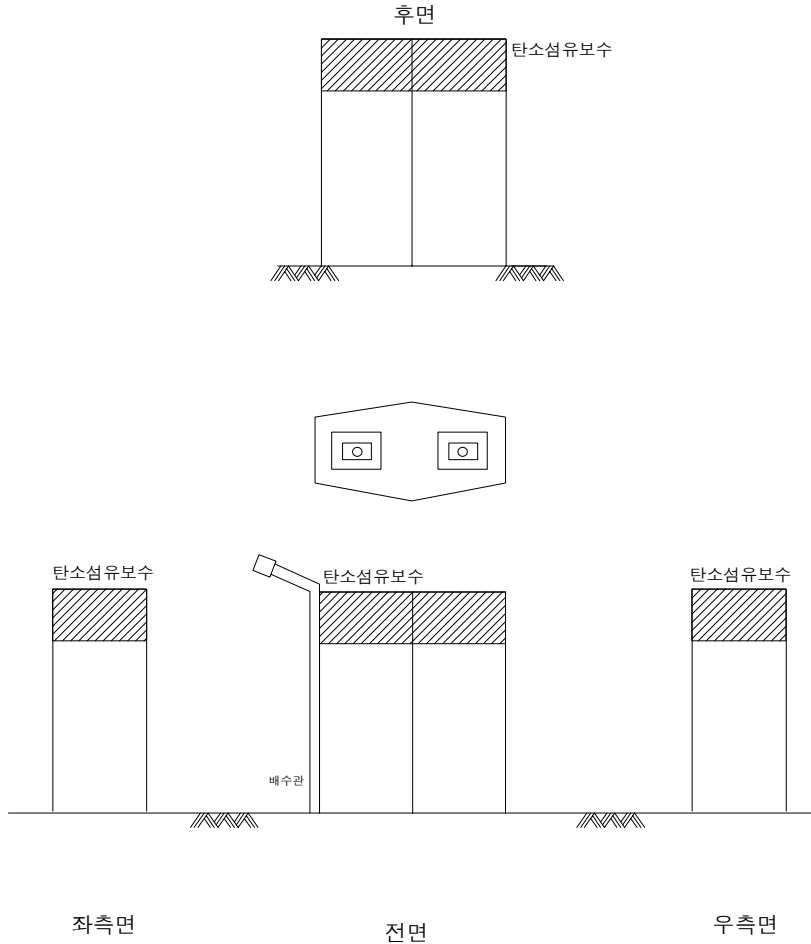

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	022	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P22)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

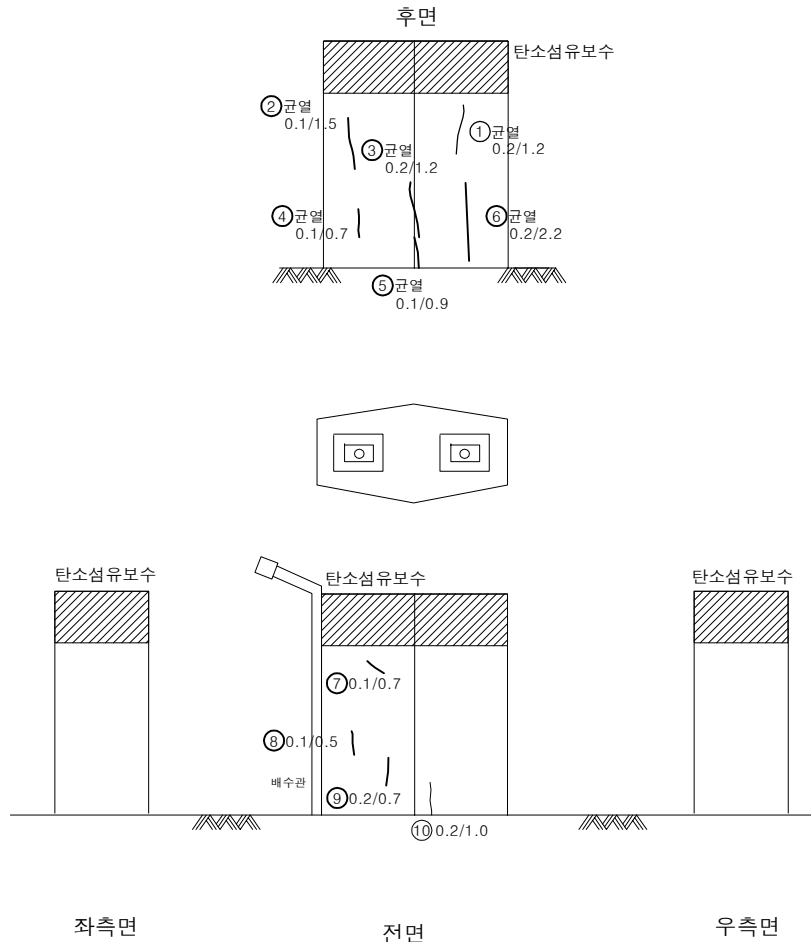

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	023	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P23)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

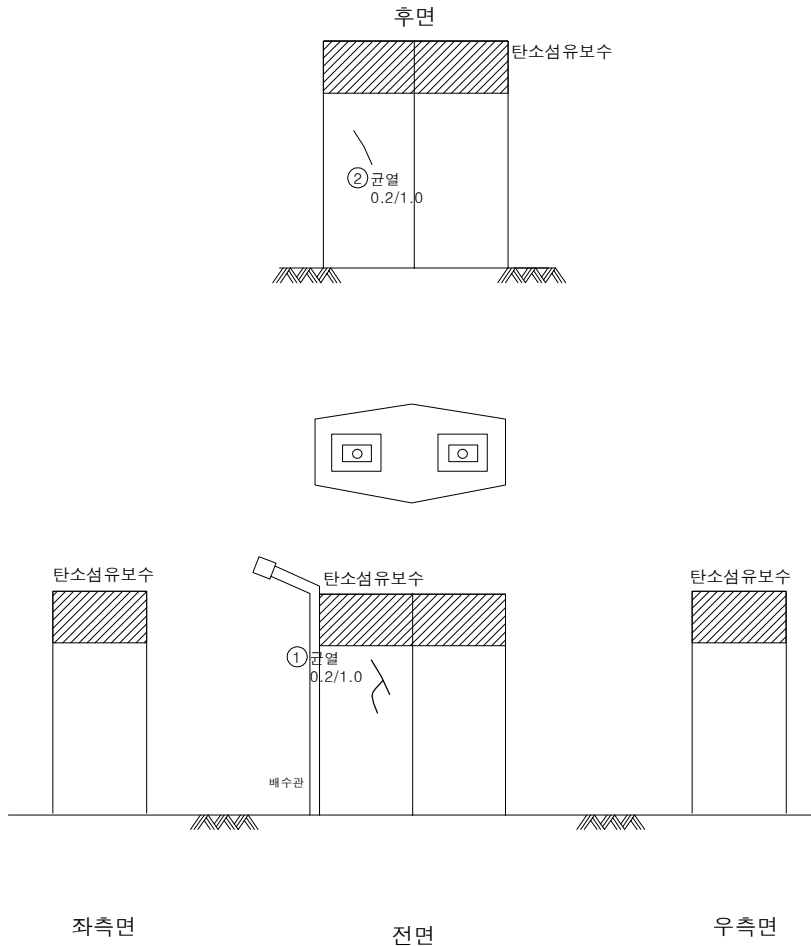

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	024	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P24)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.6	4.0	2.40	m ²	1	
2	백태	0.5	6.0	3.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
6	표면오염(누수흔적)	1.0	9.5	19.00	m ²	2	
7	표면오염(누수흔적)	1.0	9.5	9.50	m ²	1	
8	표면오염(누수흔적)	1.0	7.5	7.50	m ²	1	
9	받침플레이트부식			1.00	EA	1	
10	배수로파손(m)		1.5	1.00	EA	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
12	실링재탈락		0.8	0.80	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

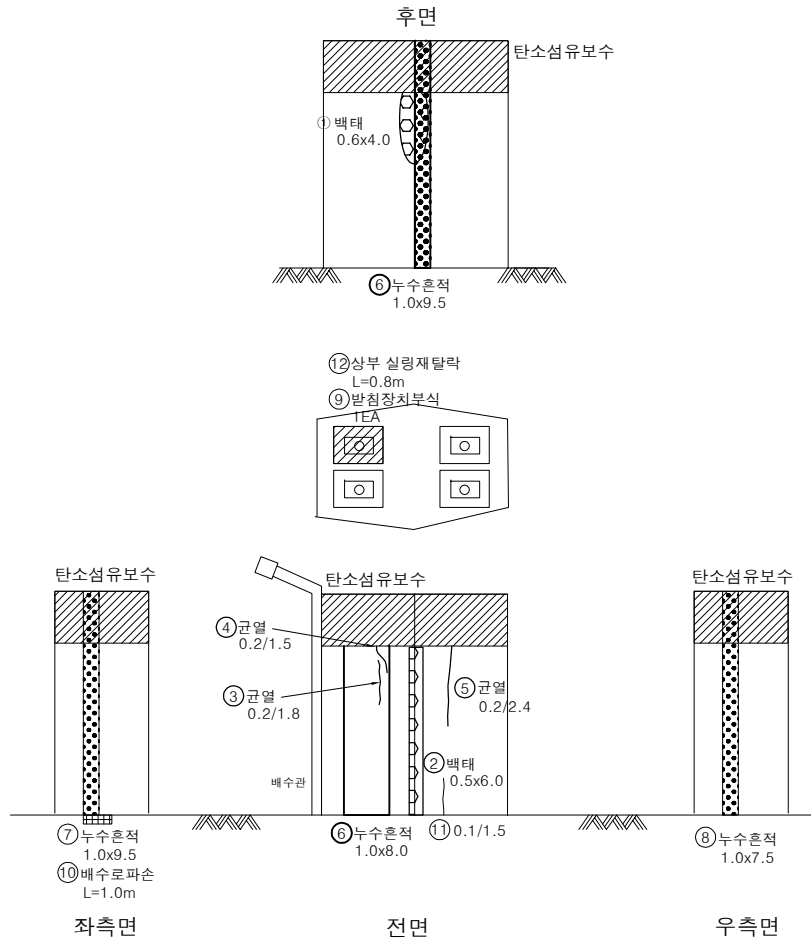

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사업시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	025	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P25)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.3	1.20	m	4	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

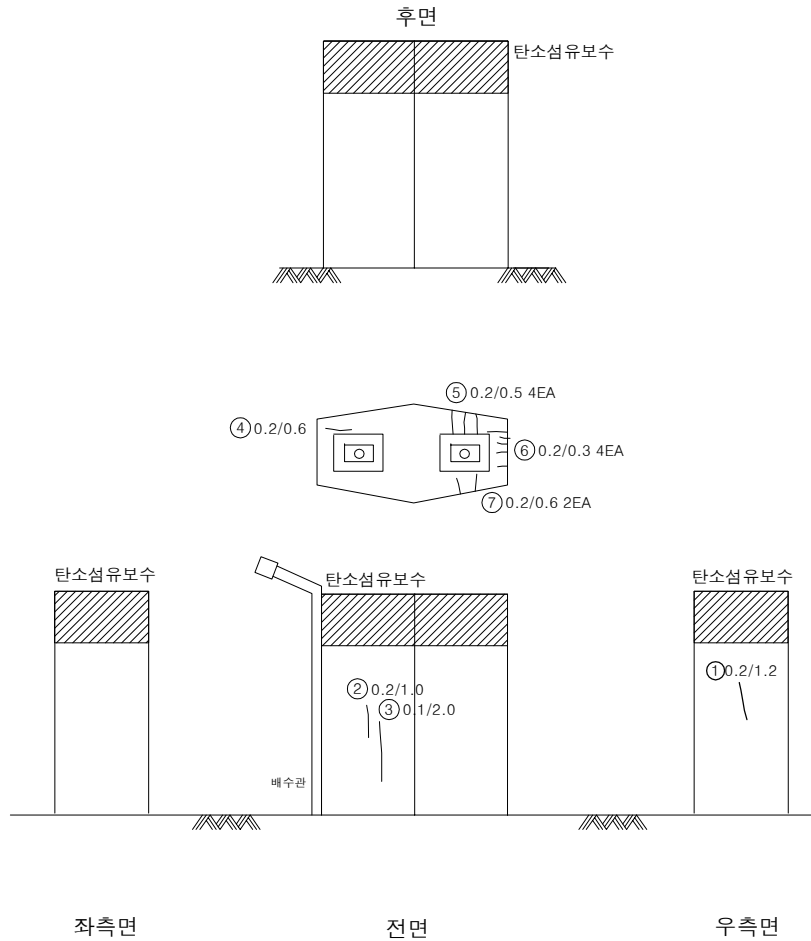

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 레	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사업시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴 및	 기타	도면번호		

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P26)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	신축이음유도배수판탈락			1.00	EA	1	
5	받침플레이트부식			1.00	EA	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

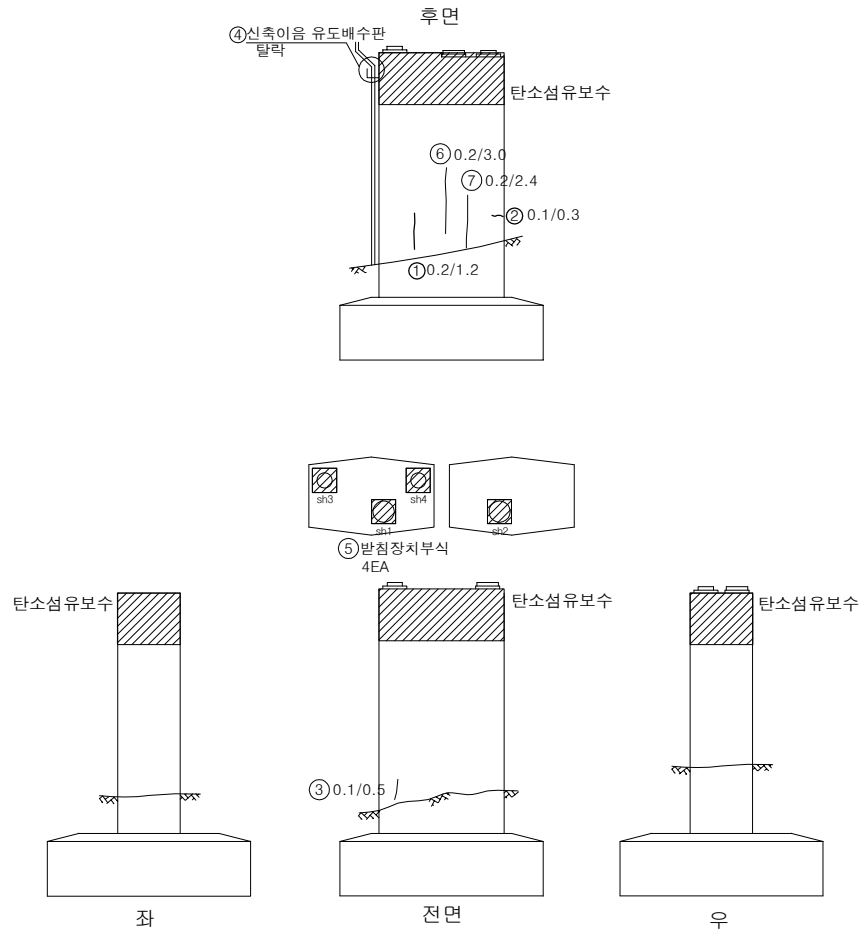

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	배수관물침			1.00	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

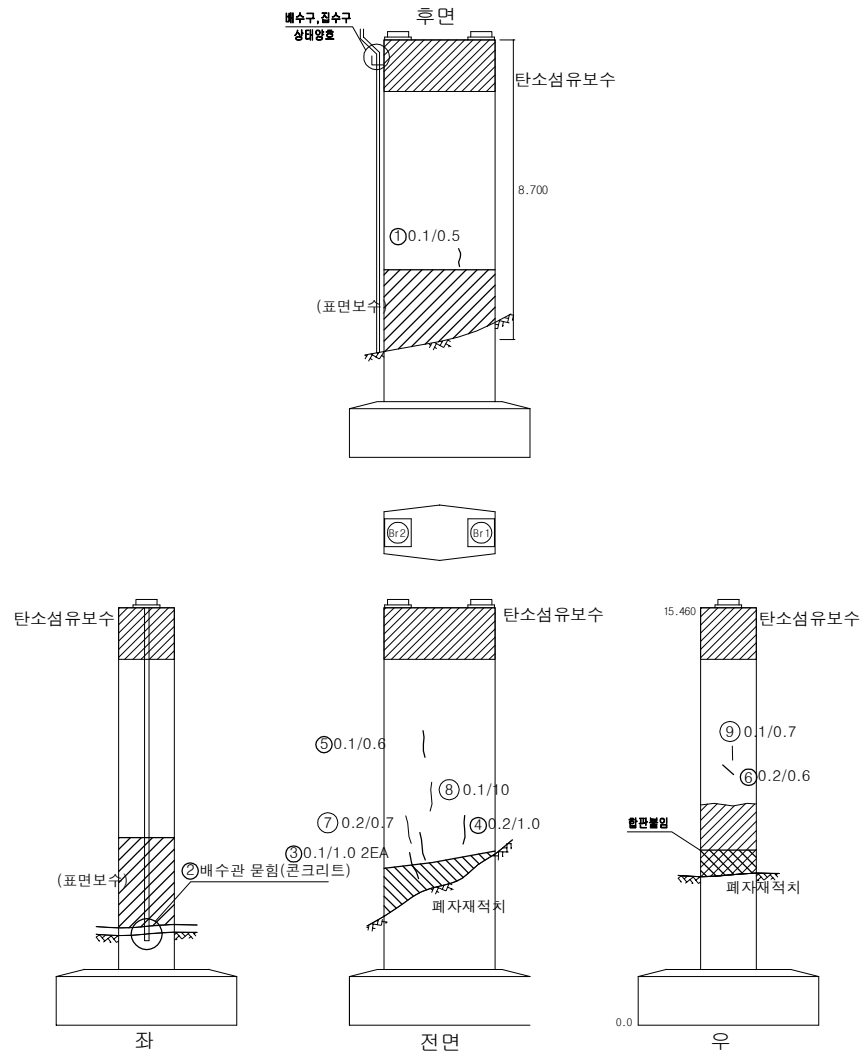

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물유입방지	 신속이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	028		

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P28)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근미제거	0.1	0.03	0.01	m ²	4	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

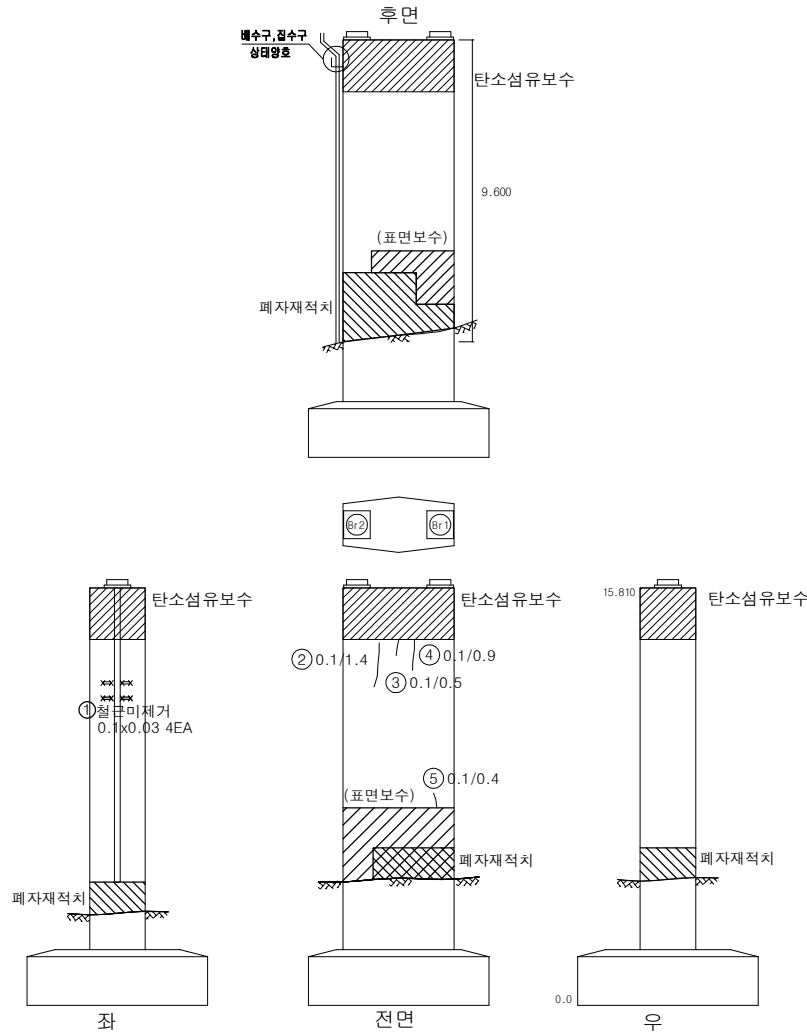

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신속여름 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P29)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
12	망상균열	1.5	10.0	15.00	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	4.0	4.00	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

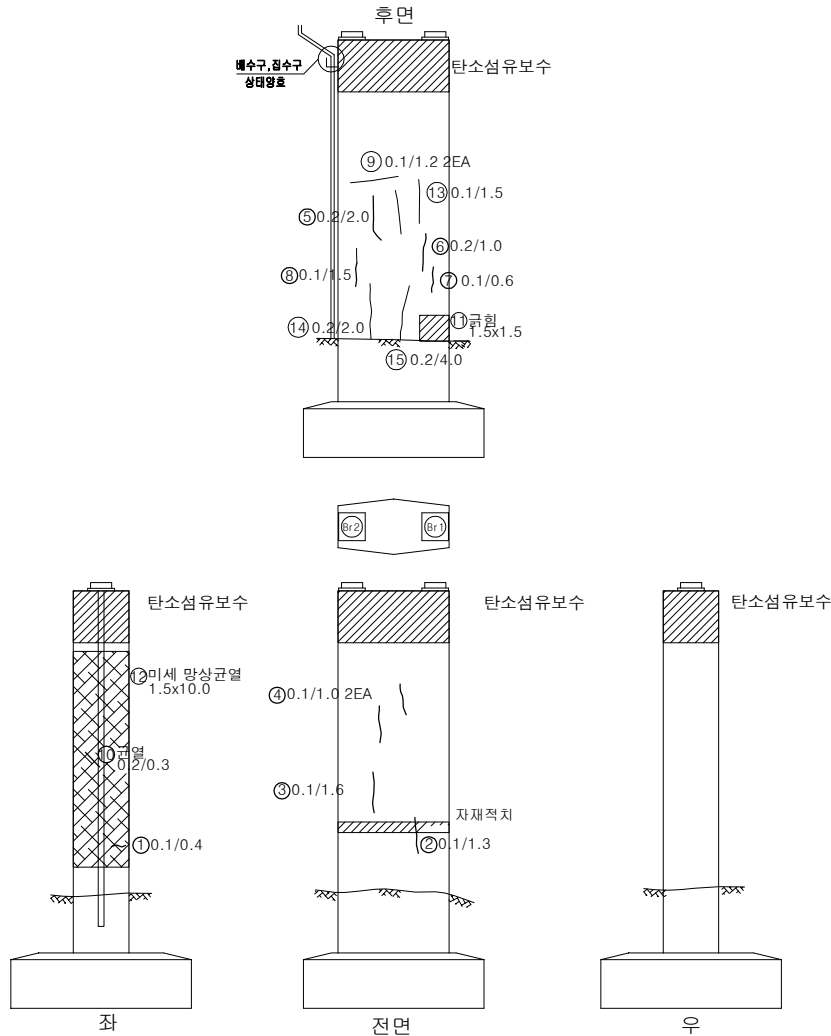

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역								
면 례		균열		망상균열		벽체		변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바리, 파손		시공이음분리, 송분리		이물침투력		신축이음 본체	도면번호	030
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P30)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	배수관길이부족		0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.7	2.10	m	3	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
8	망상균열	1.5	2.0	3.00	m ²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

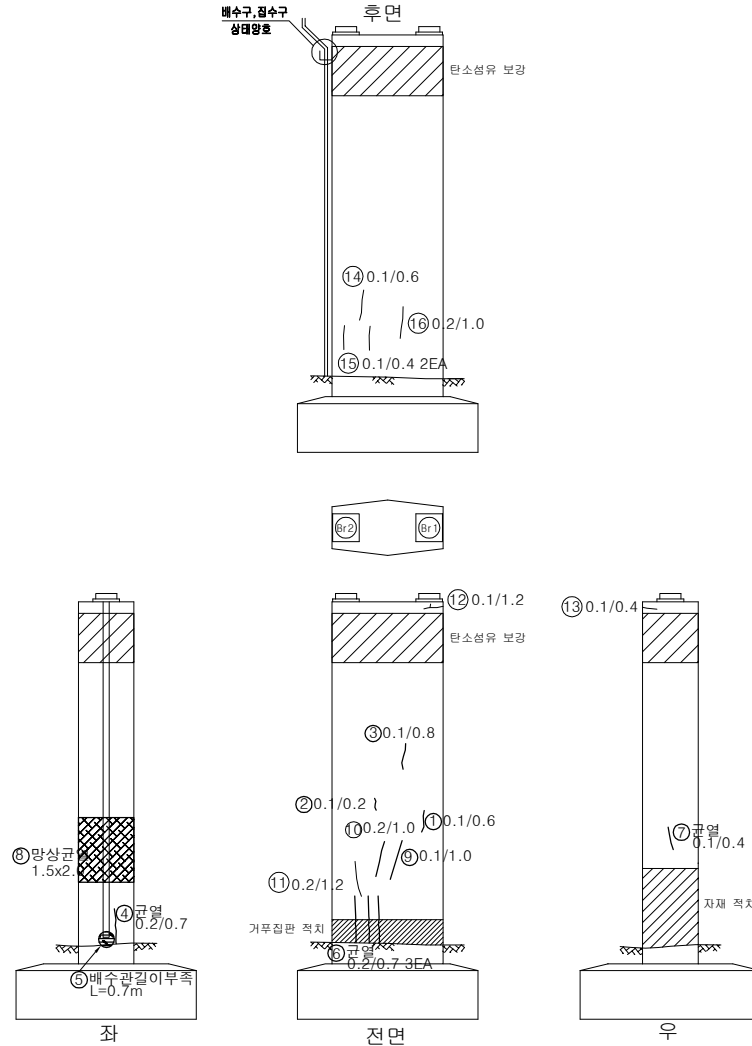

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	 균열	 망상균열	 백태	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
면	레	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인		
		 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호	031

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P31)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
16	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

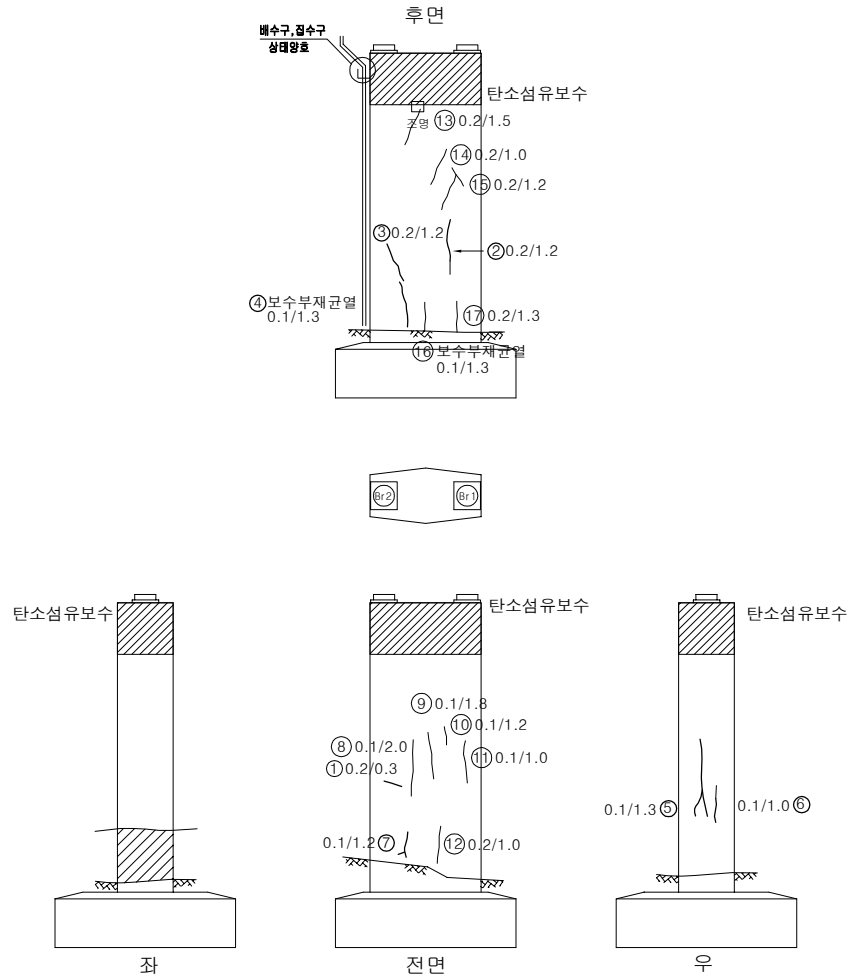

KEY PLAN






SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사업시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P32)



손 상 물 량 표

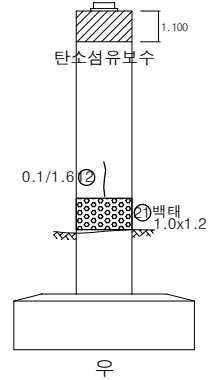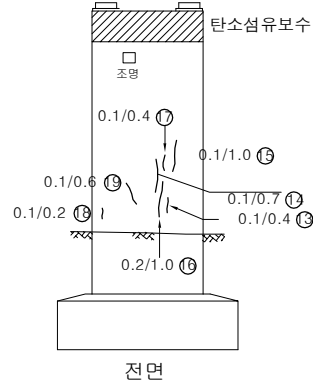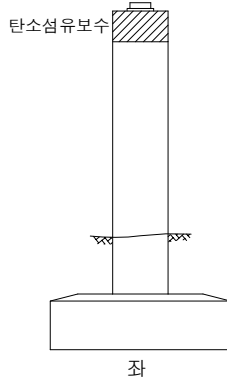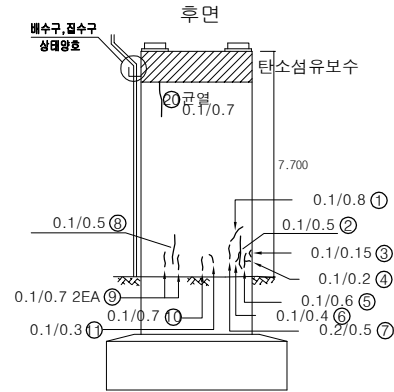

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
21	백태	1.0	1.2	1.20	m ²	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면 례	 균열	 광상균열	 백태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판구	 이물침투력	 신축이음 분해	조사자	이상훈 외 3인		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	033		

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P33)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

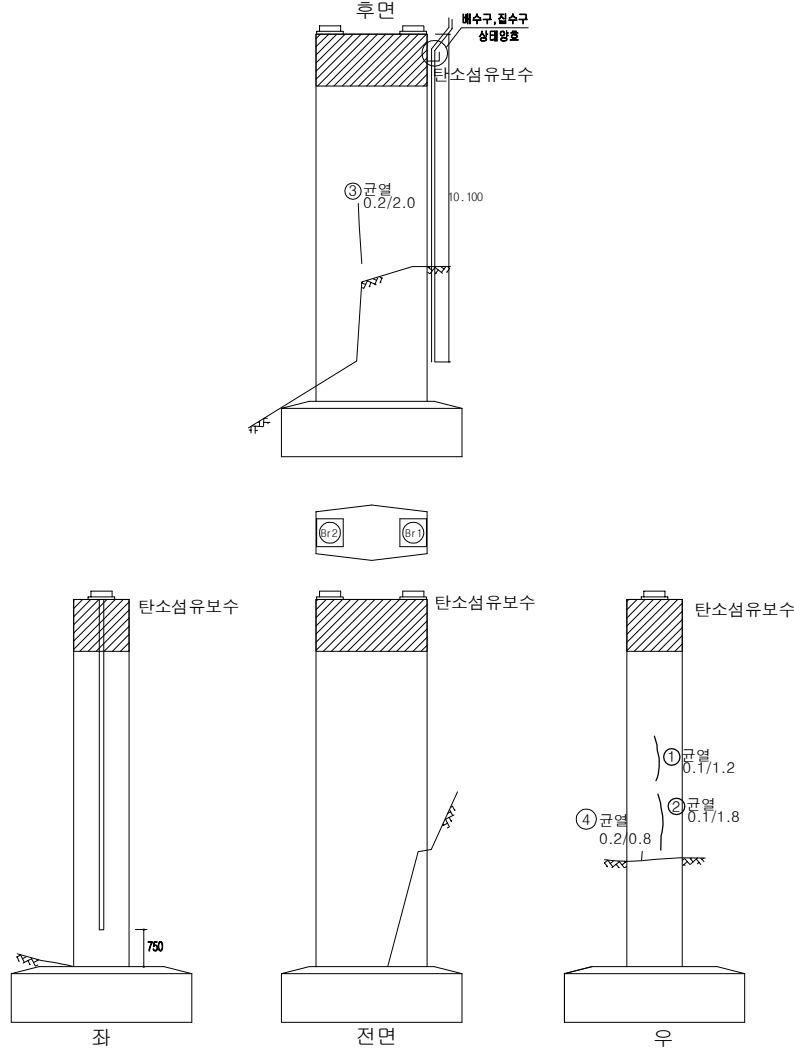

KEY PLAN






SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신속이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P34)



손 상 물 량 표

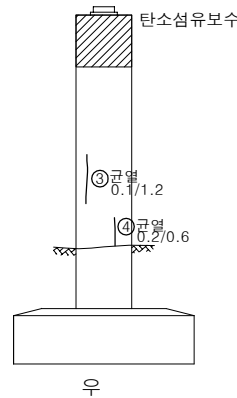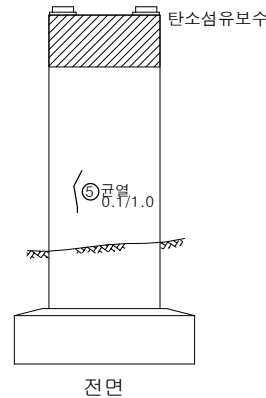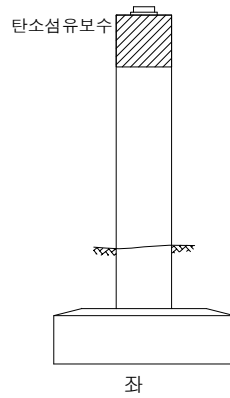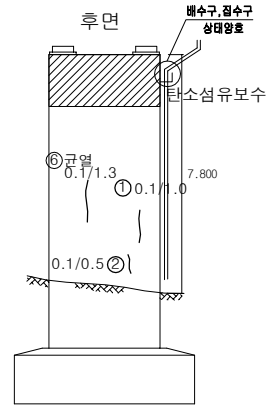

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 백태	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

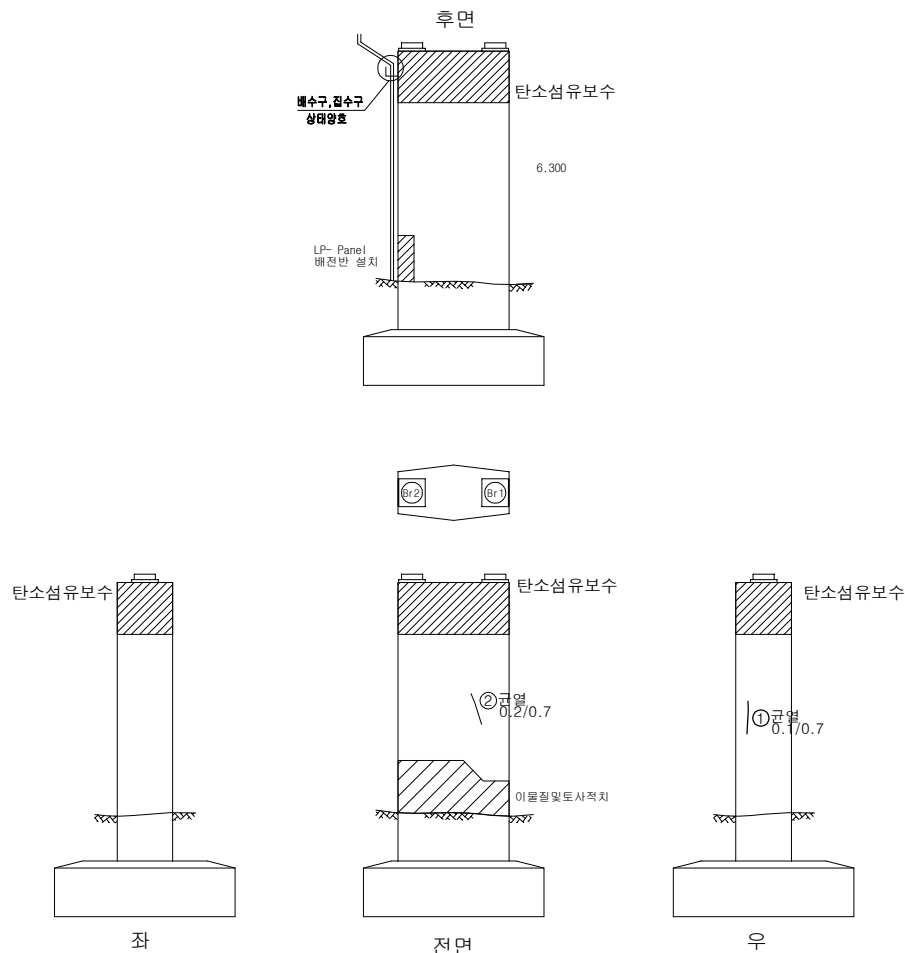

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 박리	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질및토사	 신속여유 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P36)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	자재적치	3.0	1.2	3.60	m ³	1	
2	자재적치	3.0	1.2	3.60	m ³	1	
3	토사적치	3.0	1.2	3.60	m ³	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

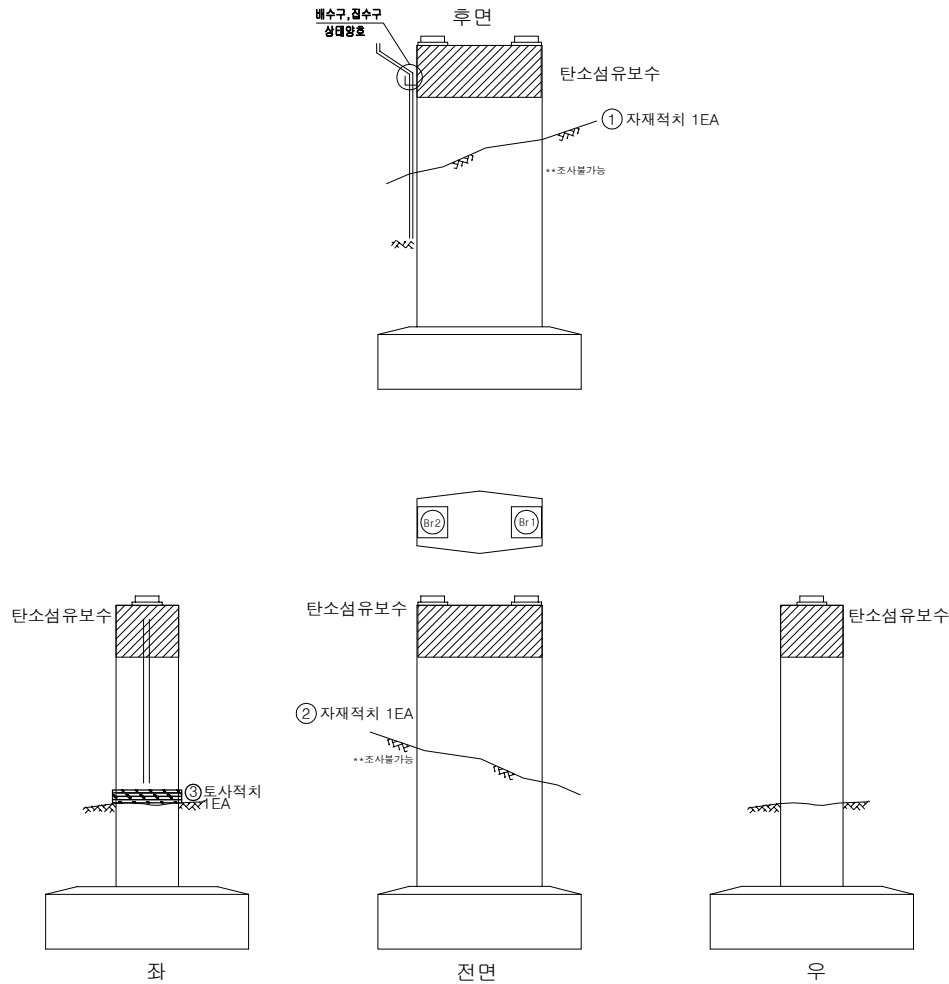

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P37)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.4	7.0	2.80	m ²	1	
2	백태	0.5	2.5	1.25	m ²	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
4	표면오염(누수흔적)	0.4	8.0	6.40	m ²	2	
5	열화	1.0	2.0	2.00	m ²	1	
6	표면오염(누수흔적)	0.4	1.5	0.60	m ²	1	
7	점검로콘크리트퇴적	1.2	1.0	2.40	m ²	2	
8	콘크리트퇴적	4.0	0.5	2.00	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

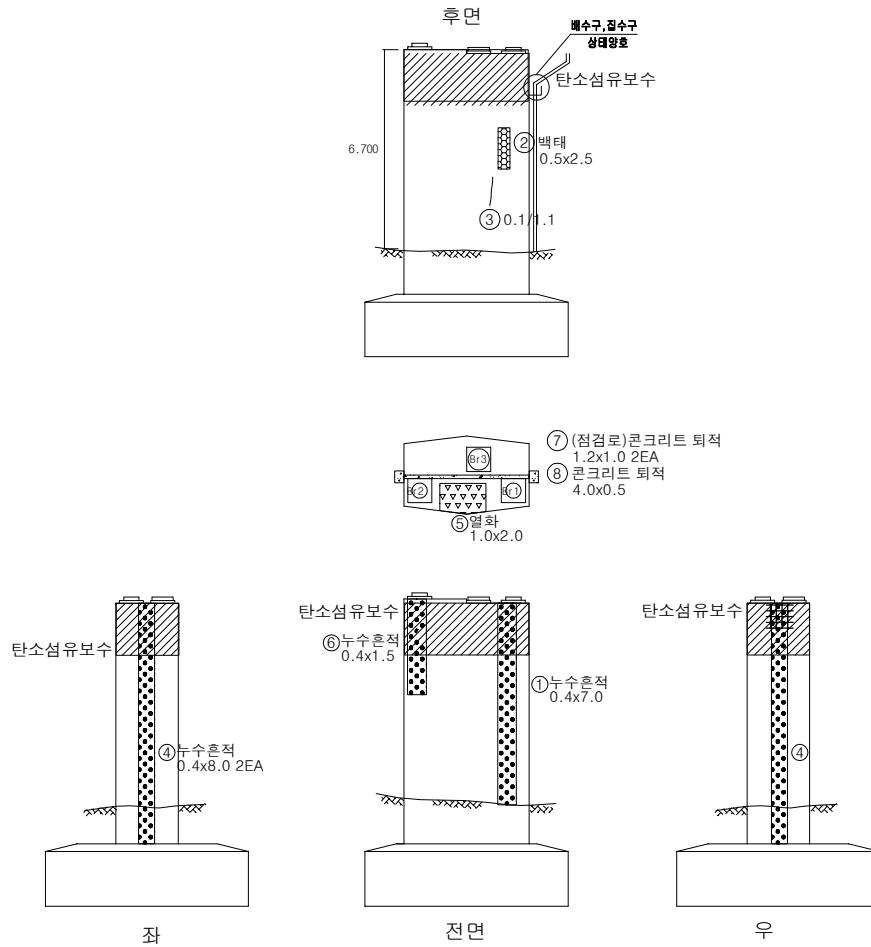

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시		2025년 06월
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자		이상훈 외 3인
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속이음 본체	도면번호		038
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P38)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

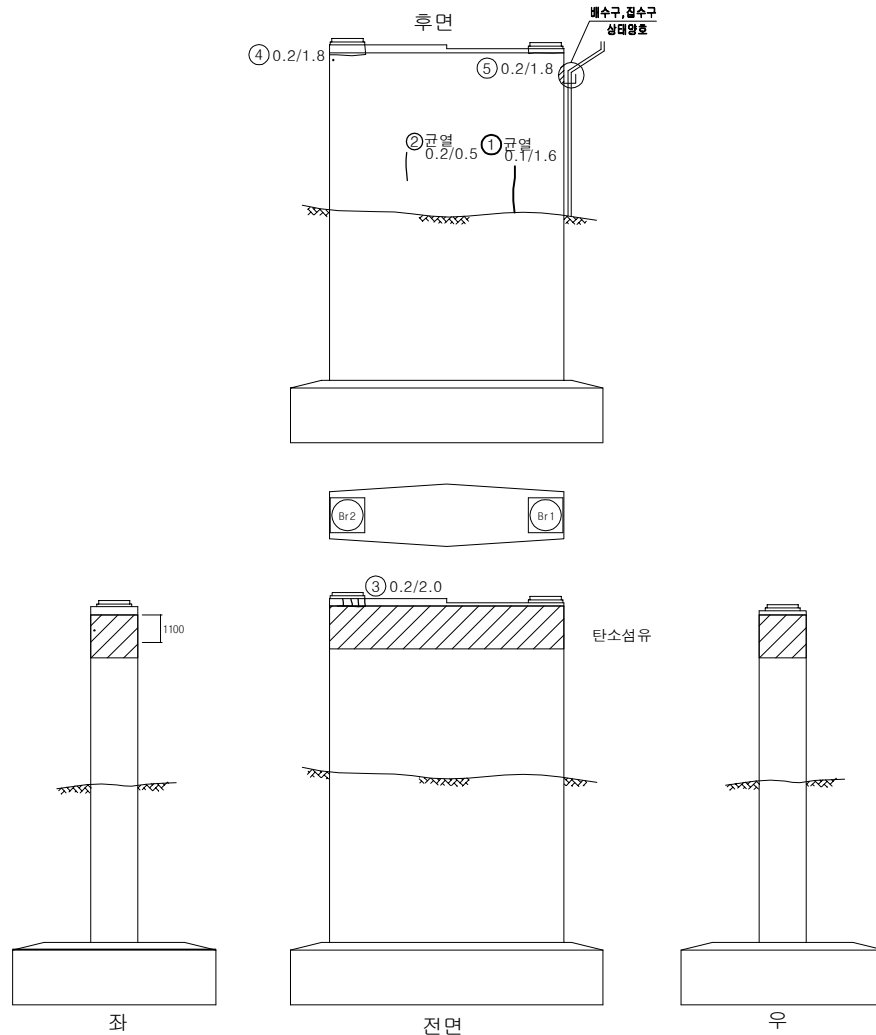

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 박대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P39)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	점검통로변형			1.00	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

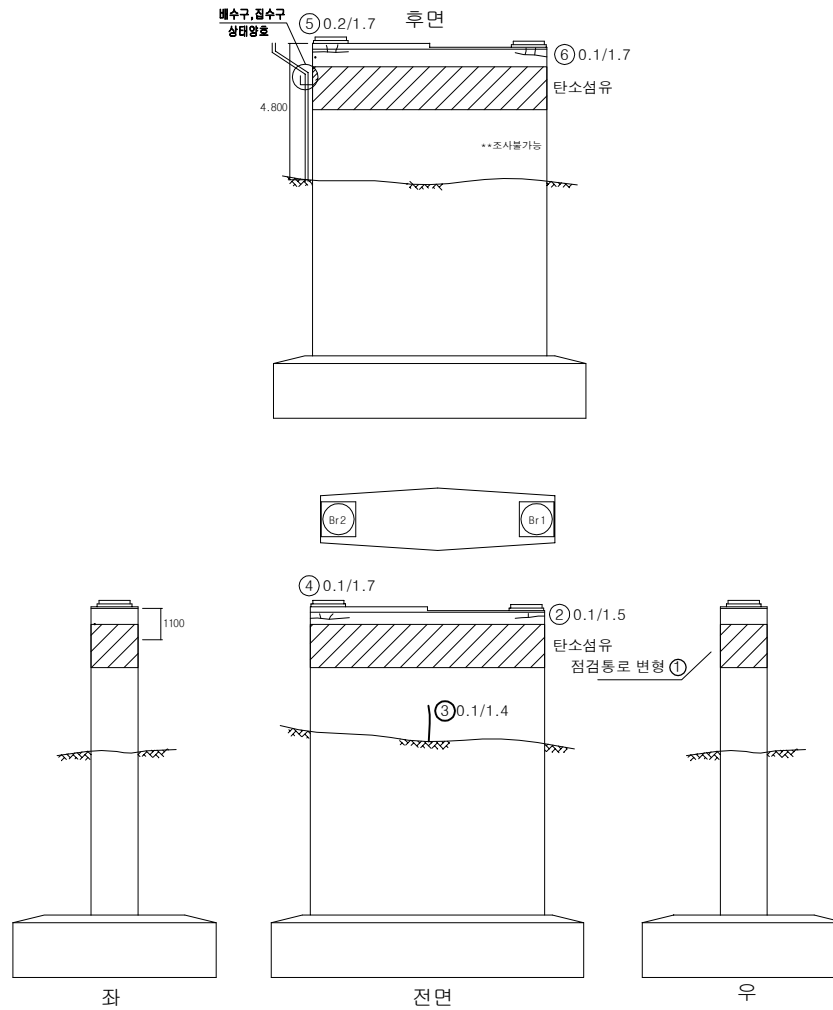

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례		 망상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판구	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	040	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A2)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	15.0	1.5	22.50	m ²	1	
2	호안블럭함몰	2.0	0.8	1.60	m ²	1	
3	호안블럭함몰	5.0	2.0	10.00	m ²	1	
4	토사퇴적	6.0	1.5	9.00	m ²	1	
5	토사유입	0.3	3.5	1.05	m ²	1	
6	철근노출	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

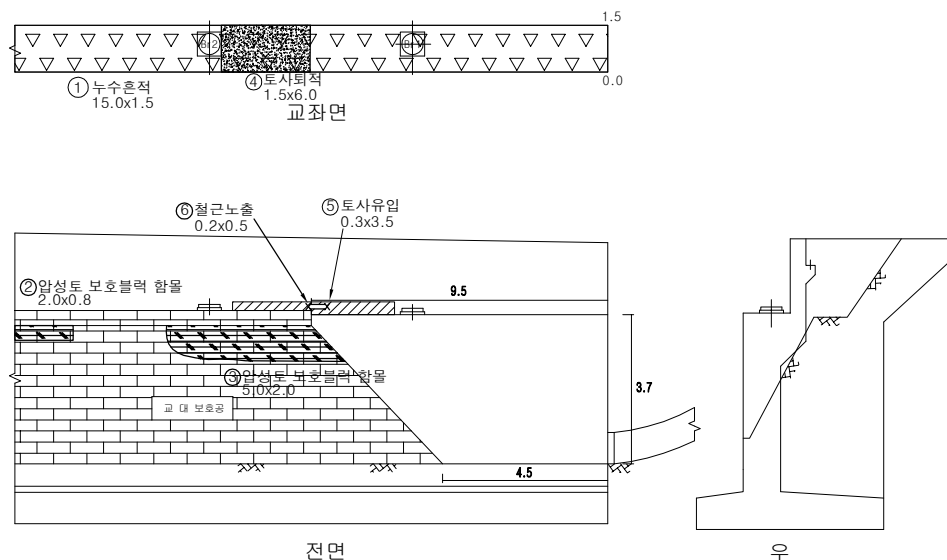

KEY PLAN

SECTION

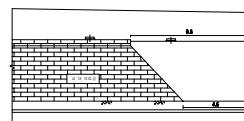


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	041	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	1.0	14.0	14.00	m ²	1	
4	박리	5.0	1.5	7.50	m ²	1	
5	누수,백태	2.0	0.5	1.00	m ²	1	
6	망상균열부백태	1.0	1.0	1.00	m ²	1	
7	누수,백태	1.0	0.5	0.50	m ²	1	
8	백태	1.0	0.4	0.40	m ²	1	
9	체수흔적	10.0	1.3	13.00	m ²	1	
10	페콘크리트퇴적	1.0	1.0	1.00	m ²	1	
11	균열부백태	0.1	1.0	2.00	m	2	
12	백태	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
14	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
16	망상균열	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

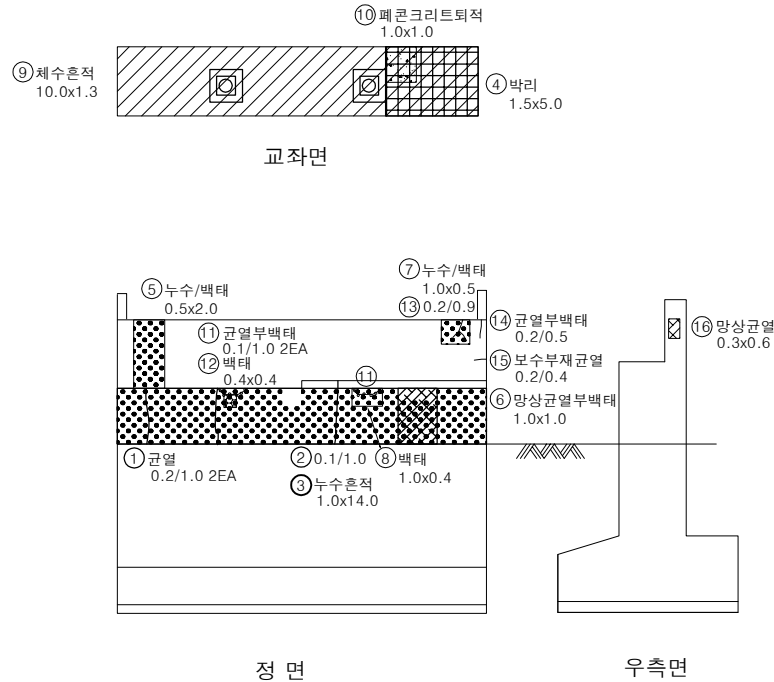

KEY PLAN



SECTION



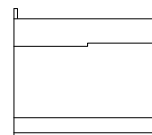


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
면 레	① 균열	② 망상균열	③ 백태	④ 편향, 공동	조사일시
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	2025년 06월
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	조 사 자
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	이상훈 외 3인
					도면번호
					042

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P1)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

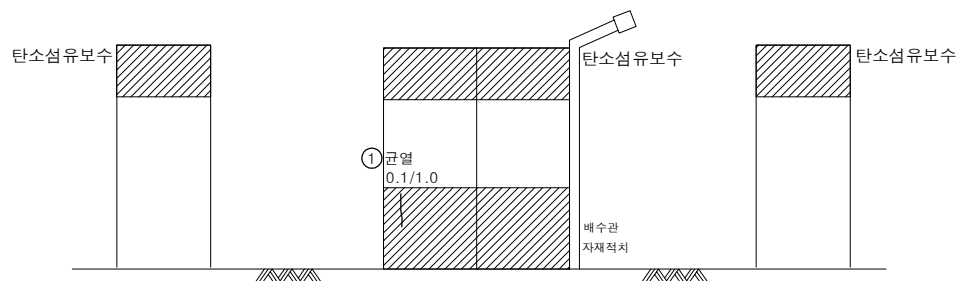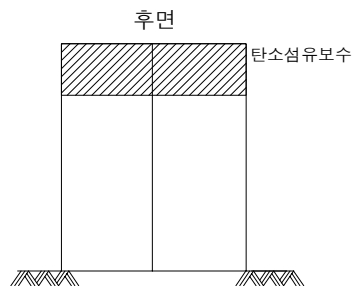


좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽대	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
				도면번호	043		

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P2)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

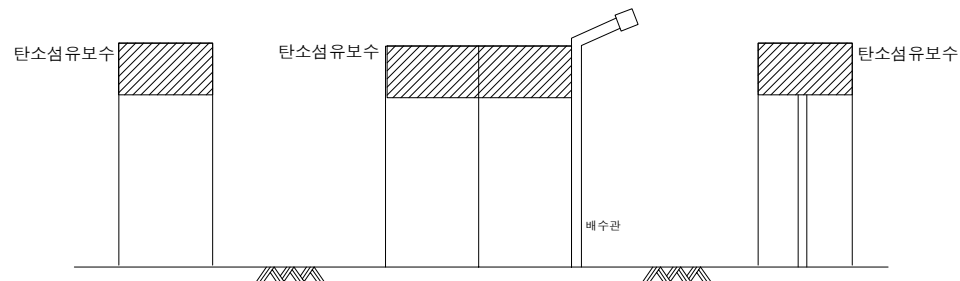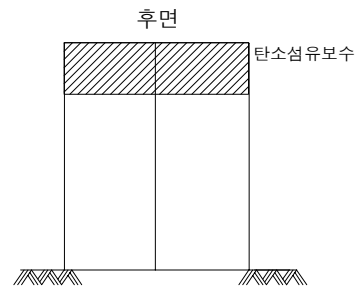

좌측면


전면

우측면

KEY PLAN



SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P3)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

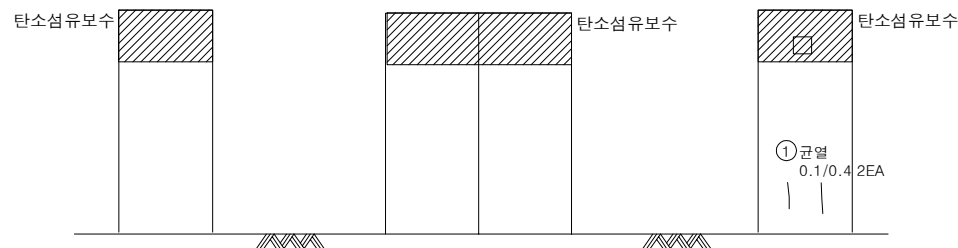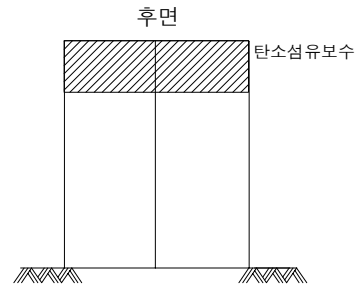



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 레	 균열	 평상균열	 벽대	 편침, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질침투	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P4)

손 상 물 량 표

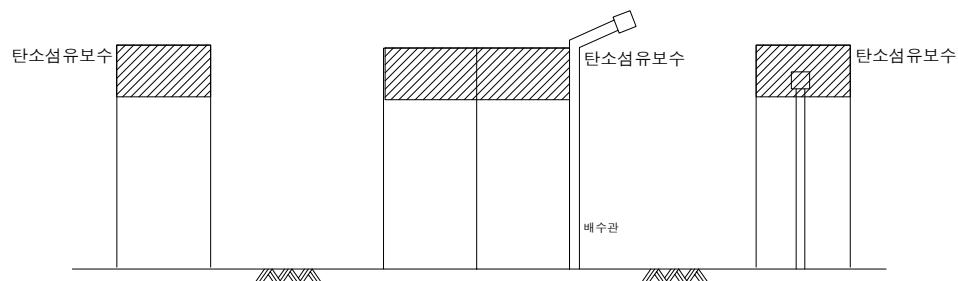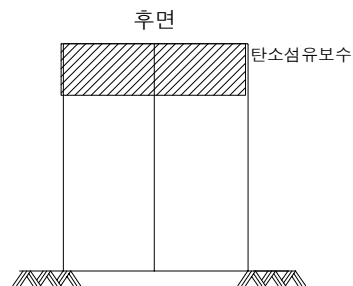

좌측면


전면

우측면

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례					조사일시		2025년 06월
					조 사 자		이상훈 외 3인
					도면번호		046

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P5)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
5	점검사다리변형			1.00	EA	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

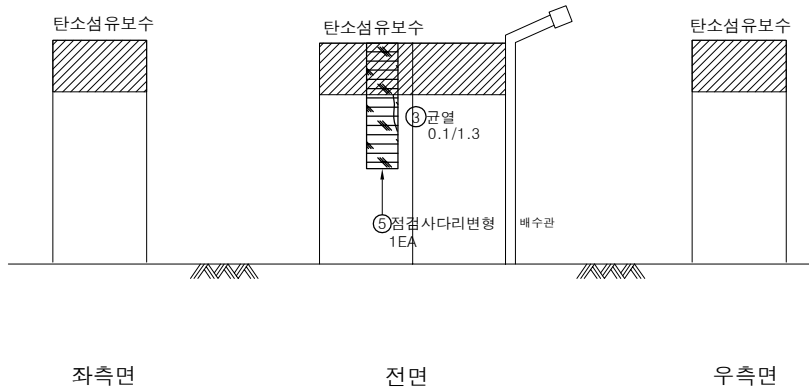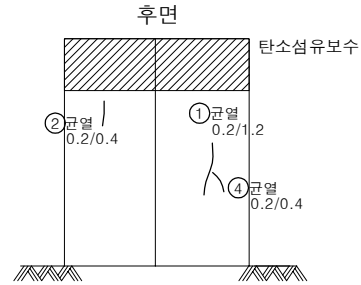

KEY PLAN




SECTION

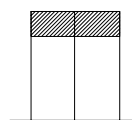

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P6)



손 상 물 량 표

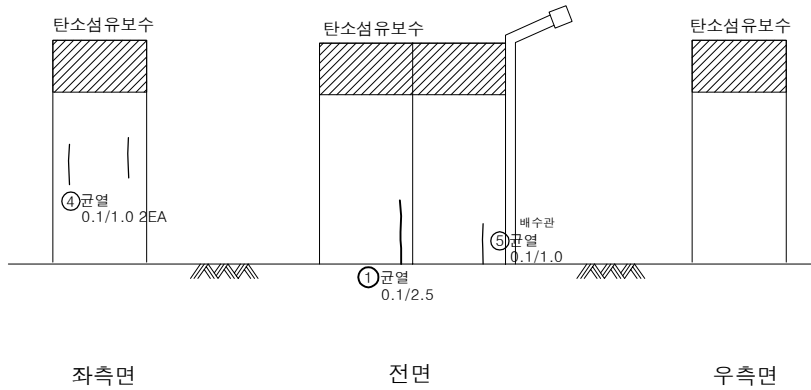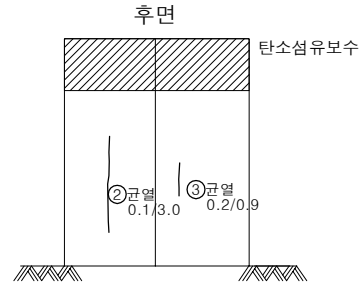

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION


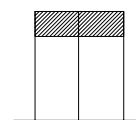



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	048	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P7)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	배수관물침			1.00	EA	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

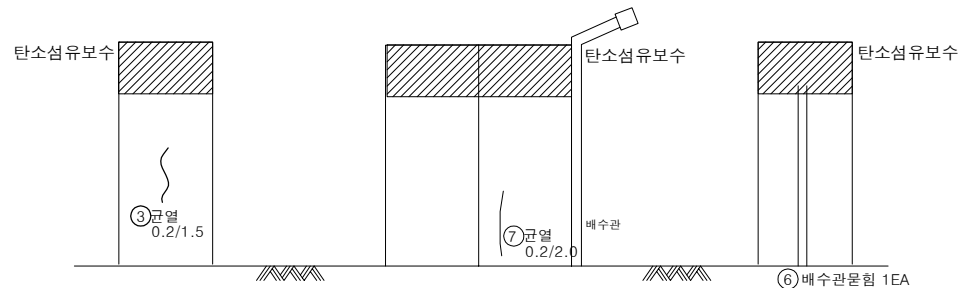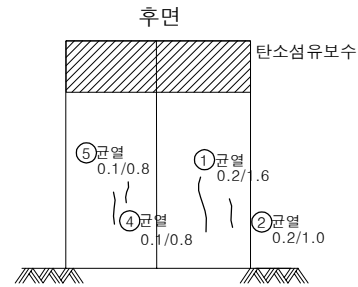



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION


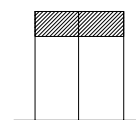



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P8)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.7	1.40	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

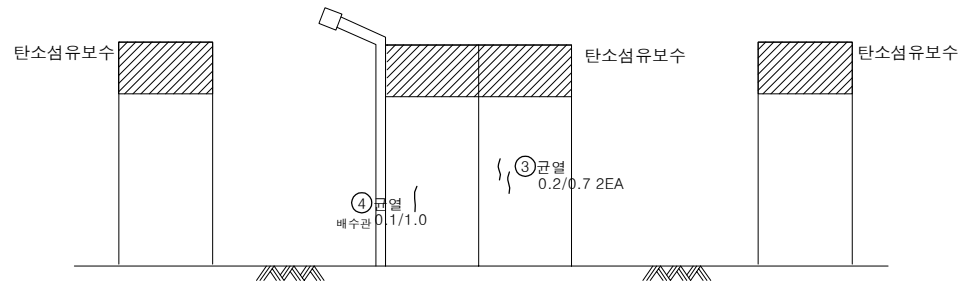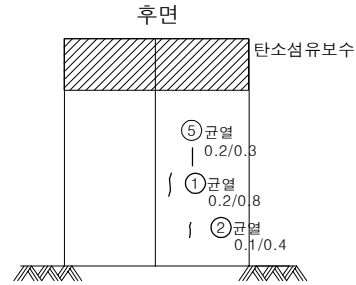



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION


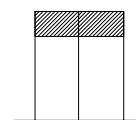



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	 균열	 광상균열	 벽면	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	050	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

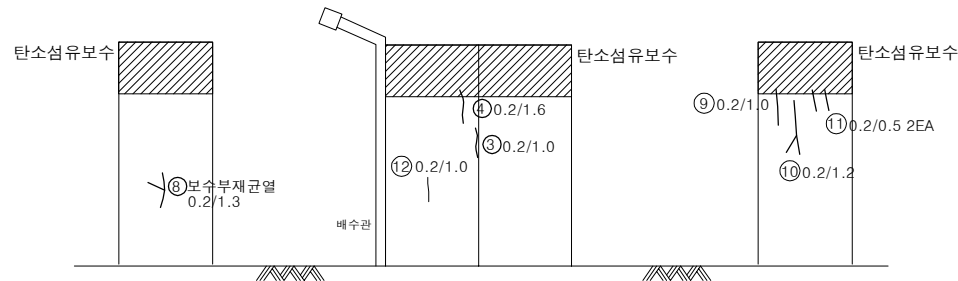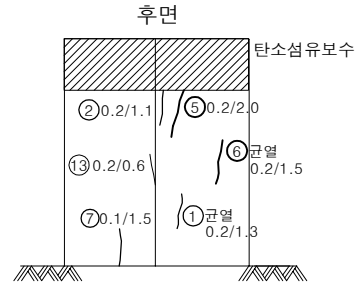



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION






용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		조 사 자	이상훈 외 3인		
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	도면번호		051		
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴 및	 기타					

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P10)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	2.0	8.0	16.00	m²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	백태	0.4	0.3	0.12	m²	1	
6	백태	0.3	0.3	0.09	m²	1	
7	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
8	채수	2.5	3.5	8.75	m²	1	
9	표면오염(누수흔적)	1.0	8.0	8.00	m²	1	
10	점검계단덮개파손			1.00	EA	1	
11	표면오염(누수흔적)	0.3	8.0	4.80	m²	2	
12	망상균열	1.0	0.5	0.50	m²	1	
13	표면오염(누수흔적)	0.5	8.0	4.00	m²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

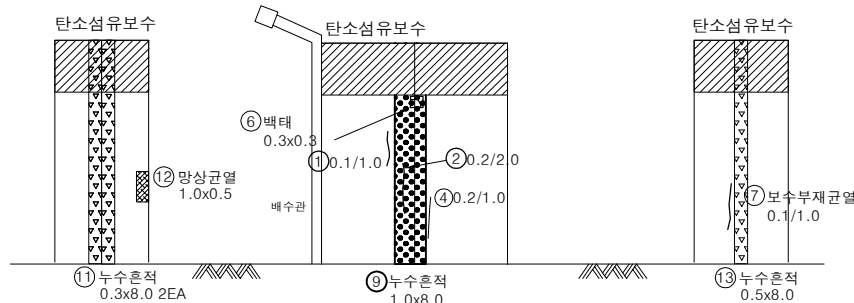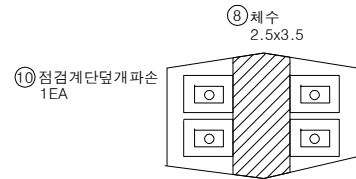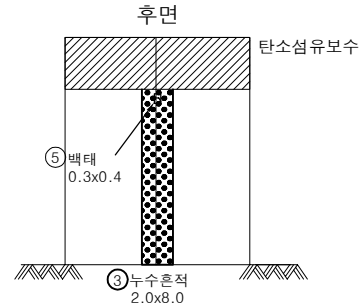



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN




SECTION

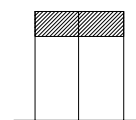

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사업시	2025년 06월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인			
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물유입력	신축이음 본체	도면번호	052			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타					

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P11)

손 상 물 량 표

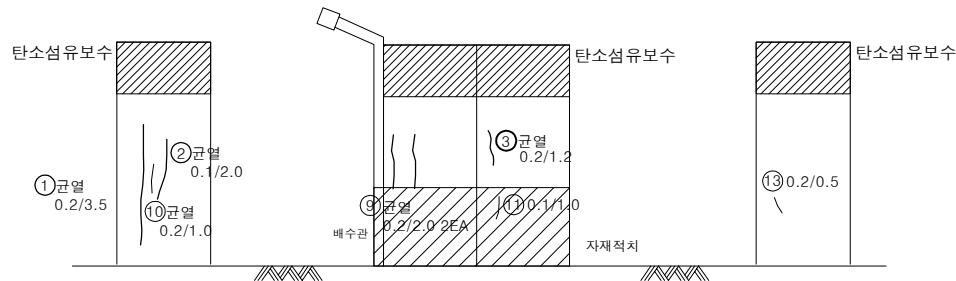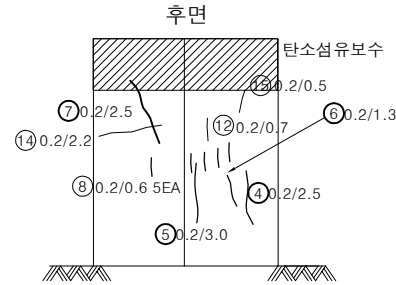

좌측면



전면

우측면

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	3.5	3.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	3.00	m	5	
9	균열(0.2mm)	0.2	2.0	4.00	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

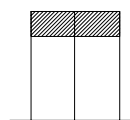


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P12)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
3	균형	0.1	0.2	0.02	m²	1	
4	균형	0.1	0.3	0.03	m²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

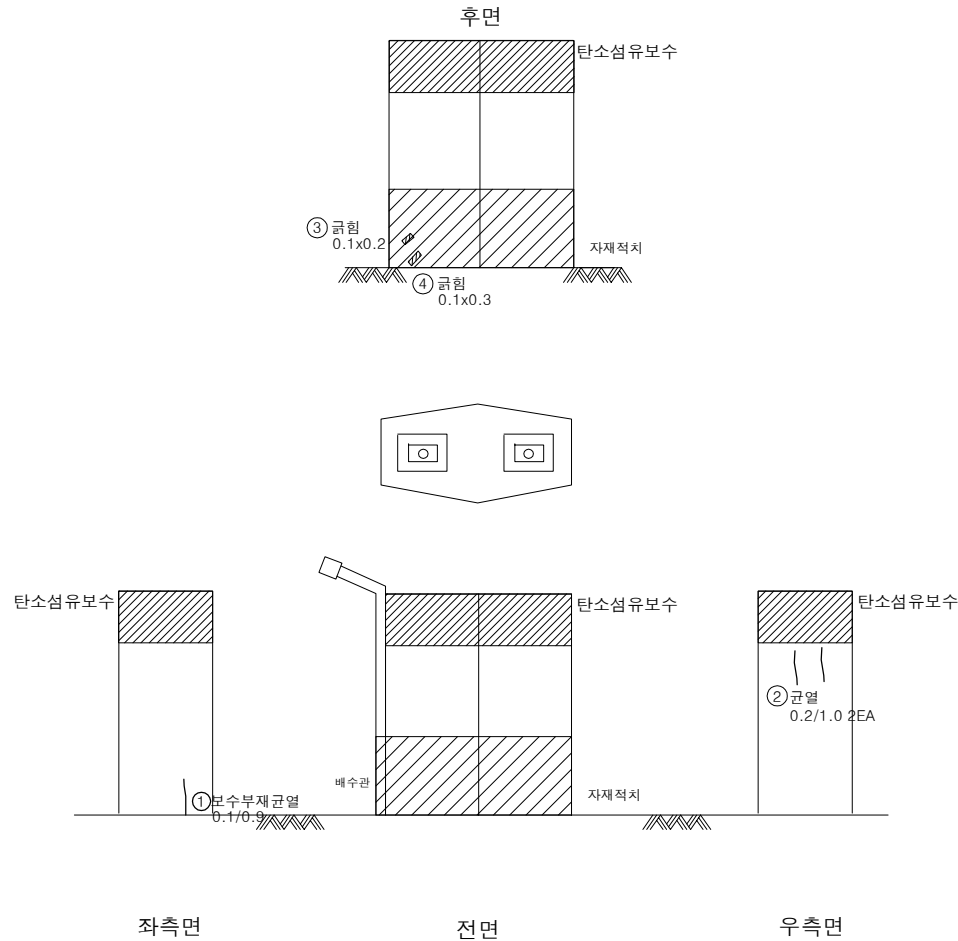

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P13)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	3.0	8.0	24.00	m²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

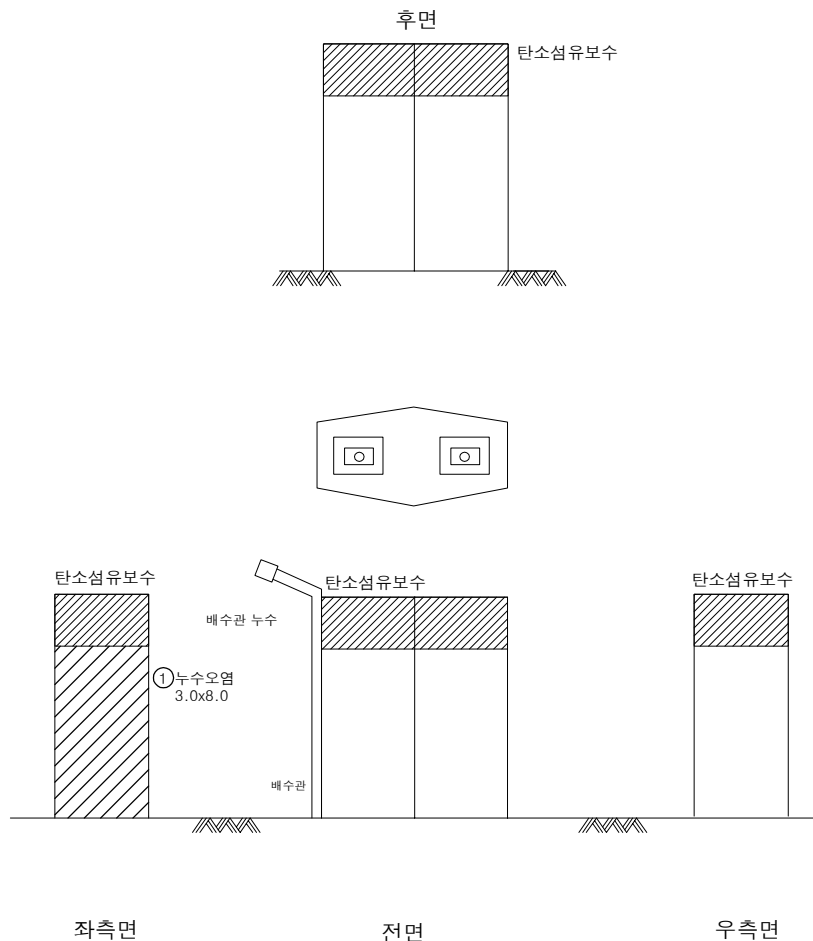

KEY PLAN

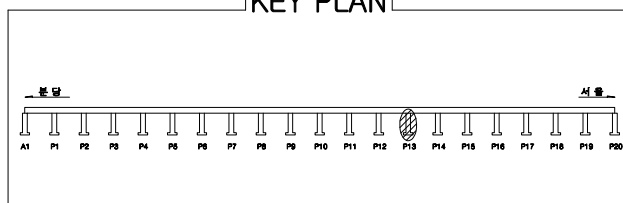

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역								
면역		균열		광상균열		벽대		변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인
		바라, 파손		시공이음분리, 송분리		이물침투력		신축이음 본체		
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타	도면번호	055

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P14)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
9	표면오염(누수흔적)	3.0	2.0	6.00	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

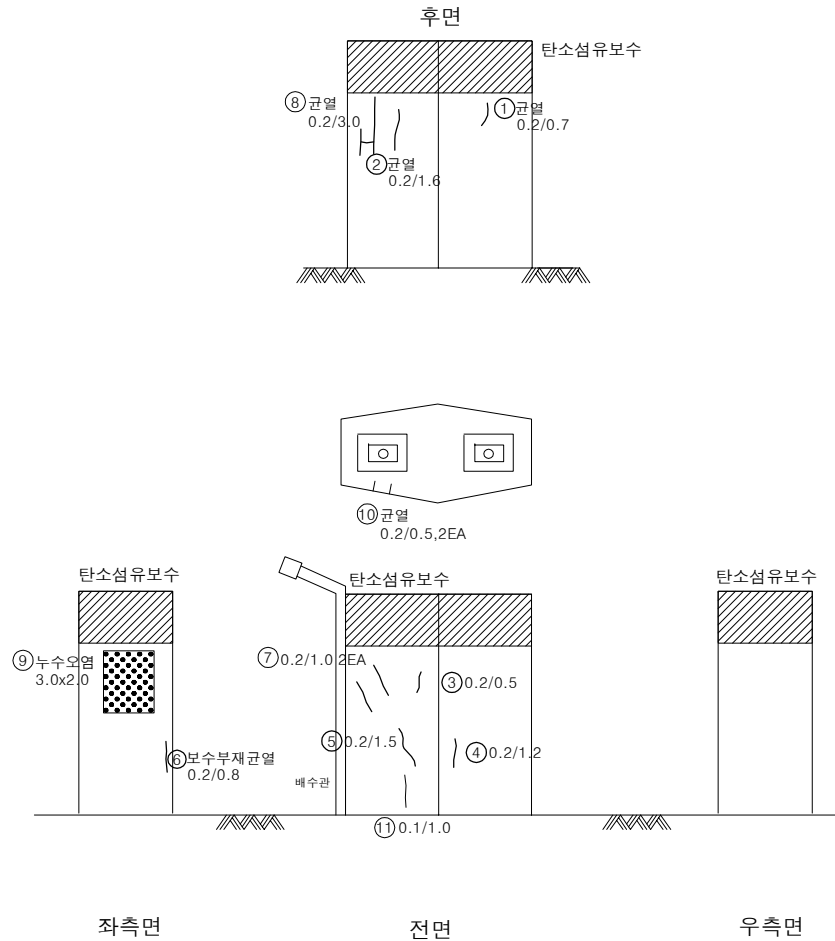

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면 레	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시		2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자		이상훈 외 3인	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축아암 본체	도면번호		056	
	 누수, 변색	 배수구	 포장외 요철	 기타				

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P15)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

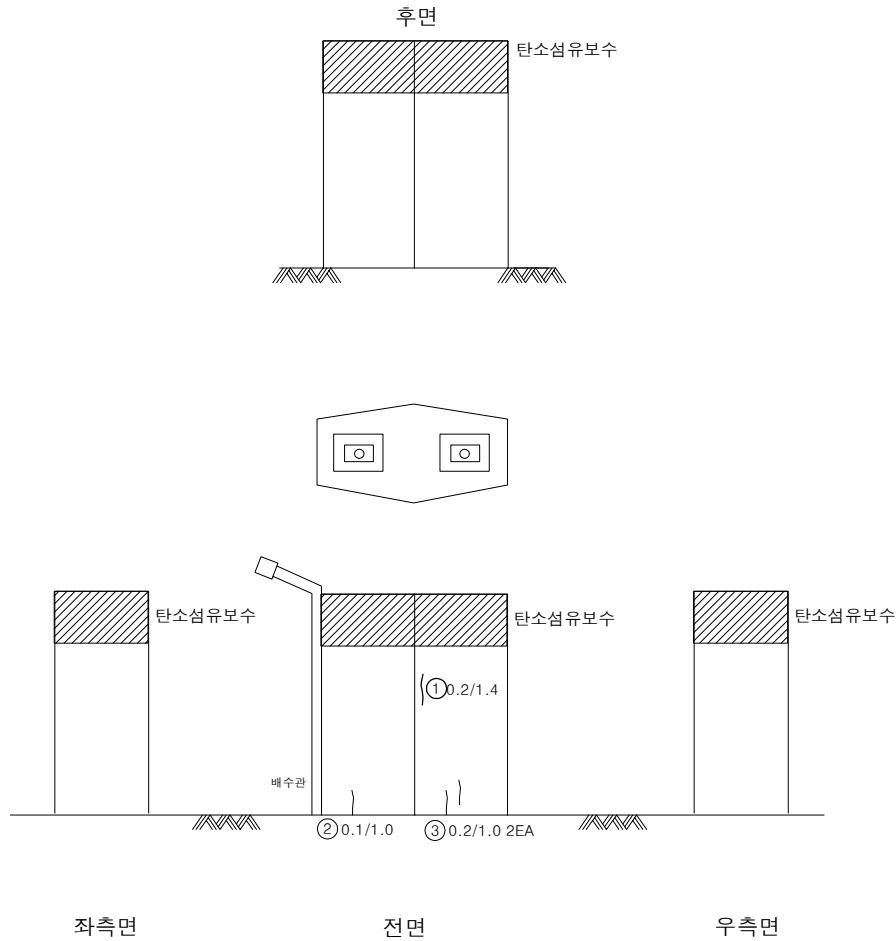

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P16)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	망상균열	1.5	2.0	3.00	m²	1	
6	망상균열	0.7	0.8	0.56	m²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

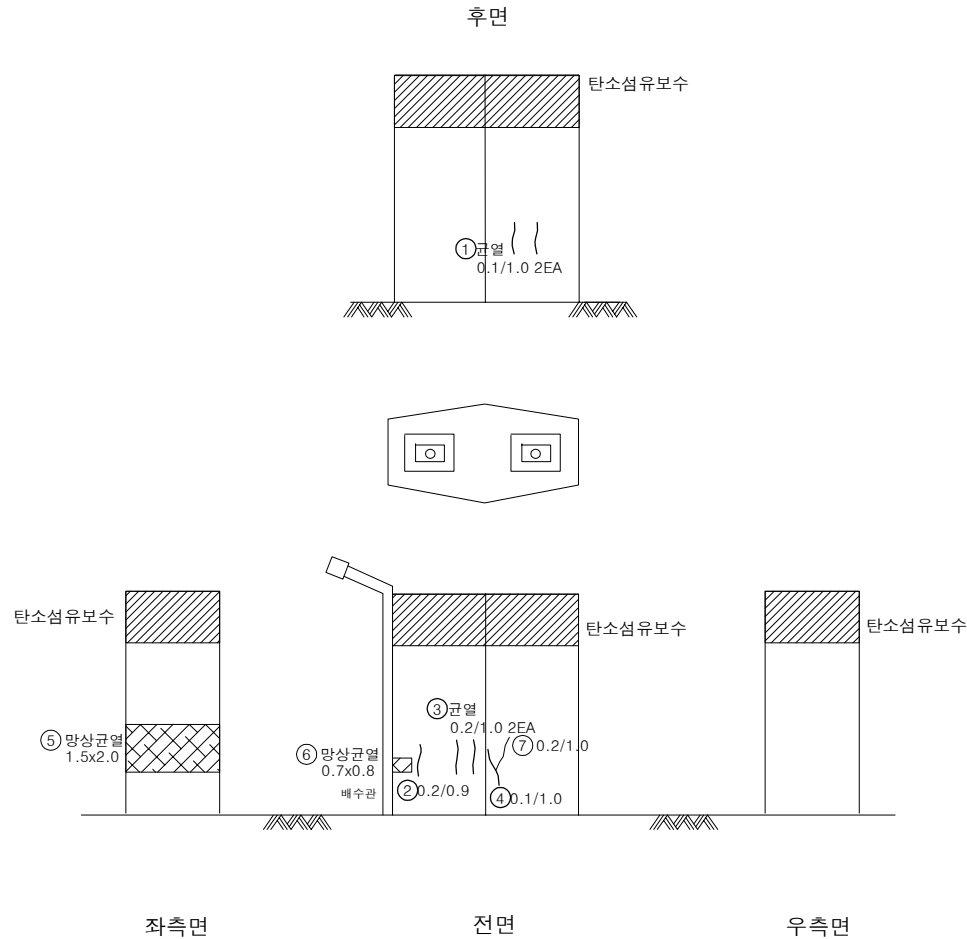

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 박대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P17)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
6	망상균열	2.0	1.5	3.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.0	11.00	m	11	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

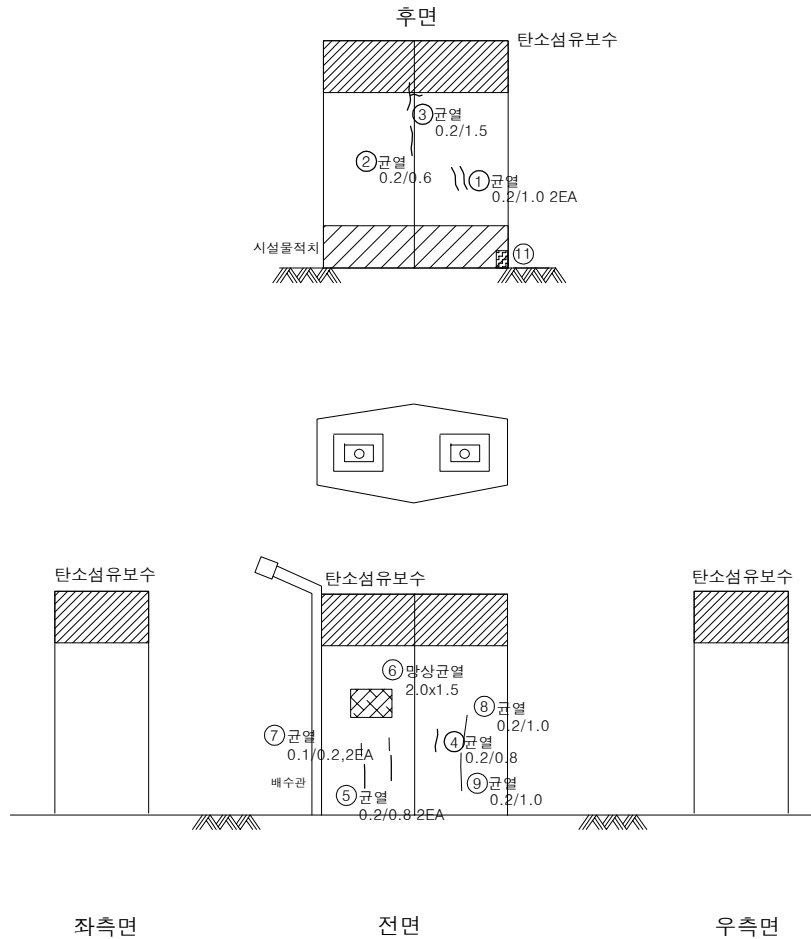

KEY PLAN

SECTION

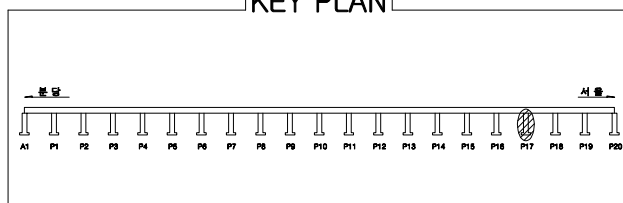


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역								
면 예		균열		망상균열		벽체		편향, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바라, 파손		시공이음분리, 송판리		이물침투력		신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P18)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
4	망상균열	1.0	6.0	6.00	m²	1	
5	망상균열	6.0	3.0	18.00	m²	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
9	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.0	3.00	m	3	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
18	망상균열	0.5	1.0	0.50	m²	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

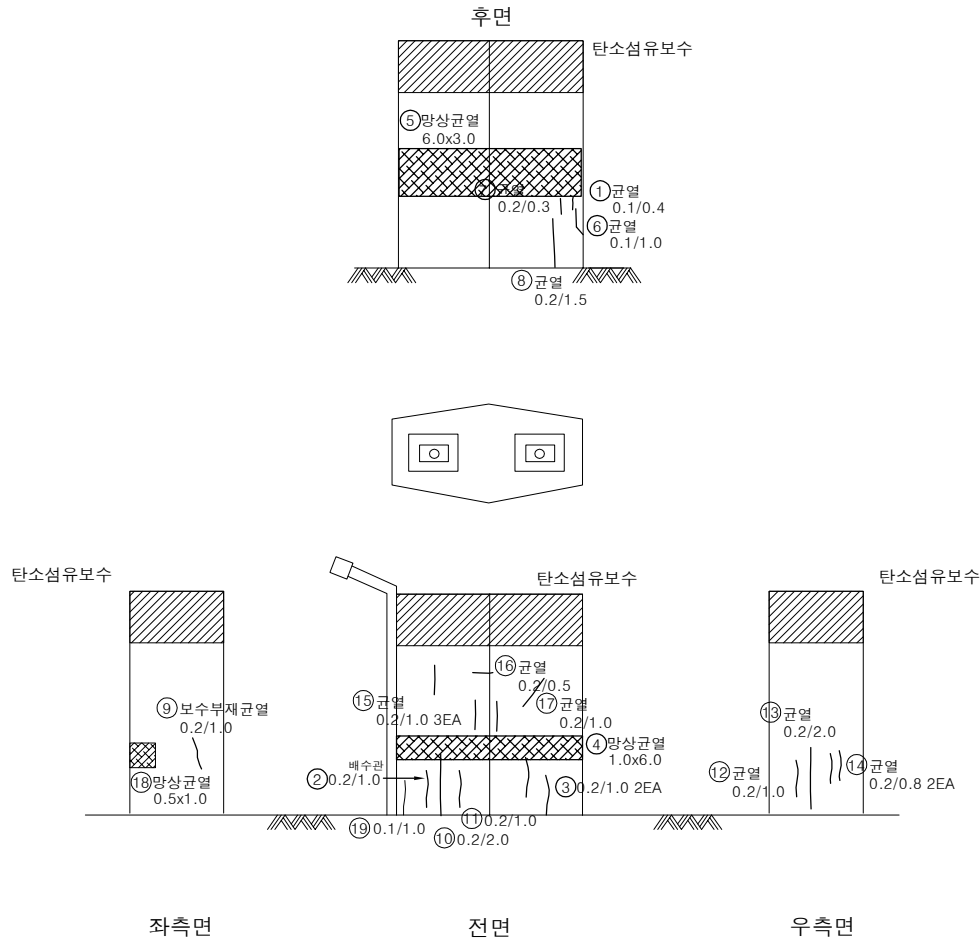

KEY PLAN

SECTION

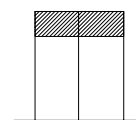


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 망상균열	 백화	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물물림력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
비	 누수, 변색	 배수구	 포장의 파열	 기타	도면번호	060	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P19)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2.5	5.00	m	2	
2	표면오염(누수흔적)	0.3	8.0	2.40	m ²	1	
3	망상균열	3.0	4.0	12.00	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	3.3	3.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.80	m	4	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.6	3.20	m	2	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
16	표면오염(누수흔적)	1.0	8.0	8.00	m ²	1	
17	콘구멍부식			2.00	EA	2	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
19	콘구멍부식,철재미제거부부식			2.00	EA	2	
20	보수재박리	1.2	0.2	0.24	m ²	1	
21	방침장치부식	0.1	2.0	2.00	EA	2	
22	방침장치부식	0.1	2.0	2.00	EA	2	
23	폐기물적치			2	EA	1	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

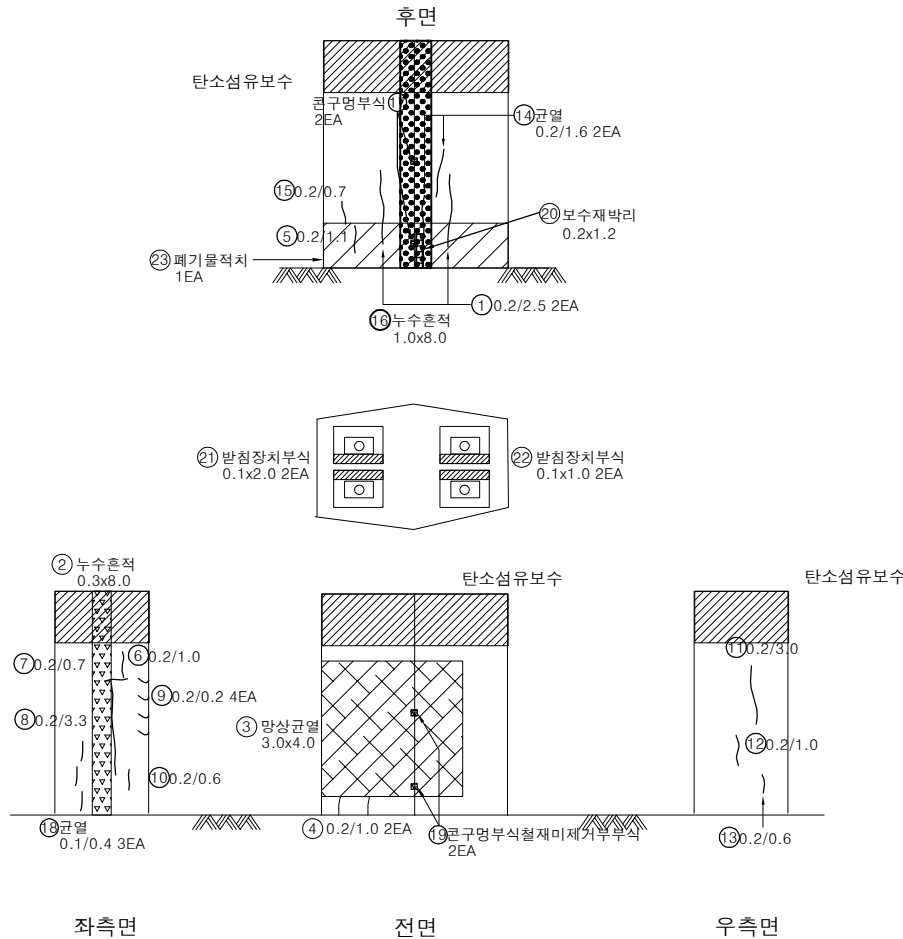

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이용분리, 송분리	 이물열매력	 신속이물 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P20)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	철근마감불량		0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

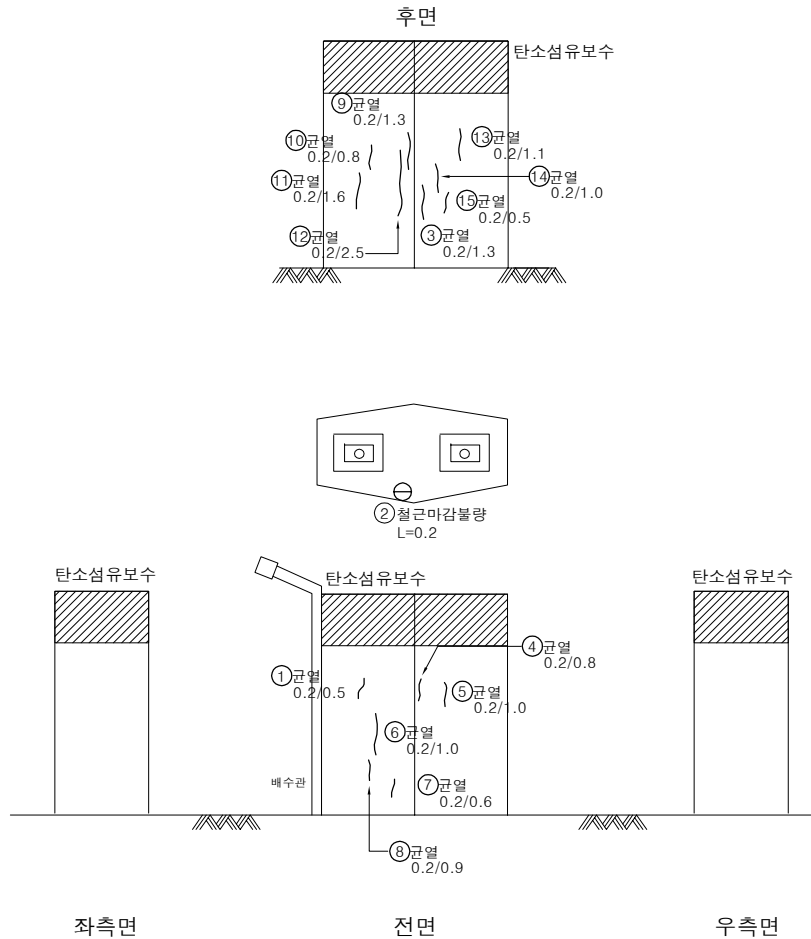

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		조 사 자	이상훈 외 3인
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	도면번호		
기 타	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P21)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	7.0	7.00	m	1	
3	망상균열	0.6	1.0	0.60	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8	망상균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	1.5	3.00	m	2	
23	망상균열	3.0	1.5	4.50	m ²	1	
24	철근미제거		0.2	0.40	m	2	
25	균열(0.2mm)	0.2	5.0	5.00	m	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

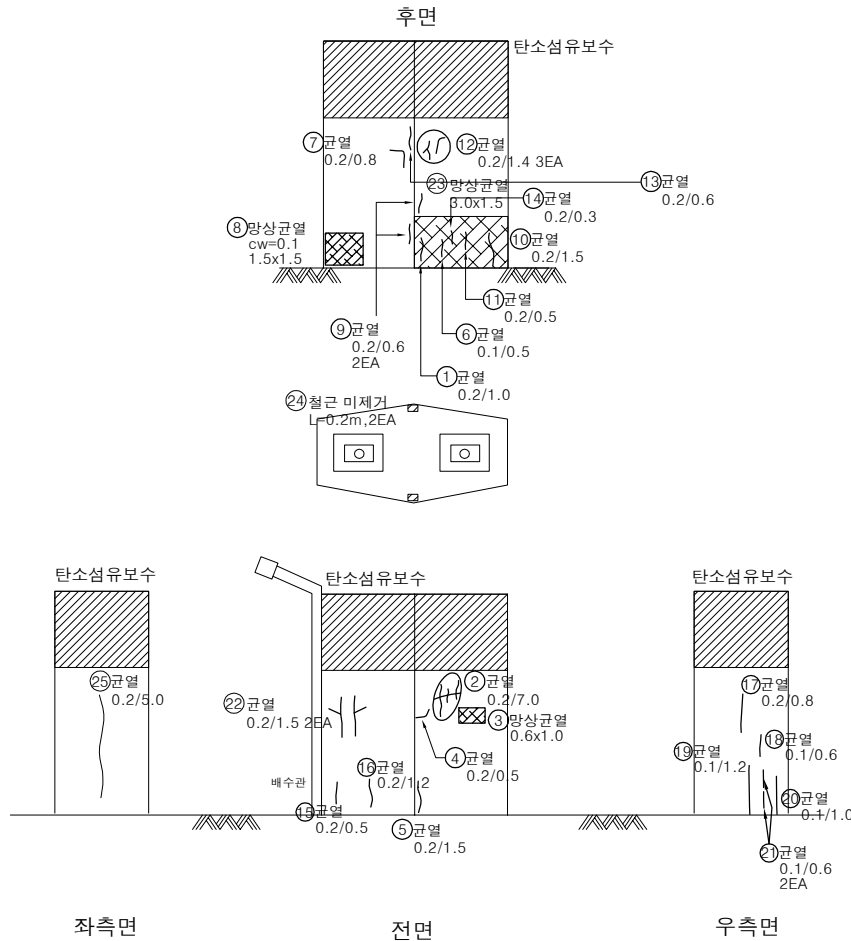

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시		2025년 06월
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자		이상훈 외 3인
	바라, 파손	시공이용분리, 송분리	이물열매력	신축아물 본체	도면번호		063
레	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P22)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.7	6.0	4.20	m ²	1	
2	표면오염(누수흔적)	3.0	4.0	12.00	m ²	1	
3	망상균열 및 백태	5.0	2.5	12.50	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
6	백태	4.0	2.5	10.00	m ²	1	
7	표면오염(누수흔적)	0.4	7.0	2.80	m ²	1	
8	받침장치부식			4.00	EA	4	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
10	표면오염(누수흔적)	4.0	6.0	24.00	m ²	1	
11	백태	0.4	5.0	2.00	m ²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

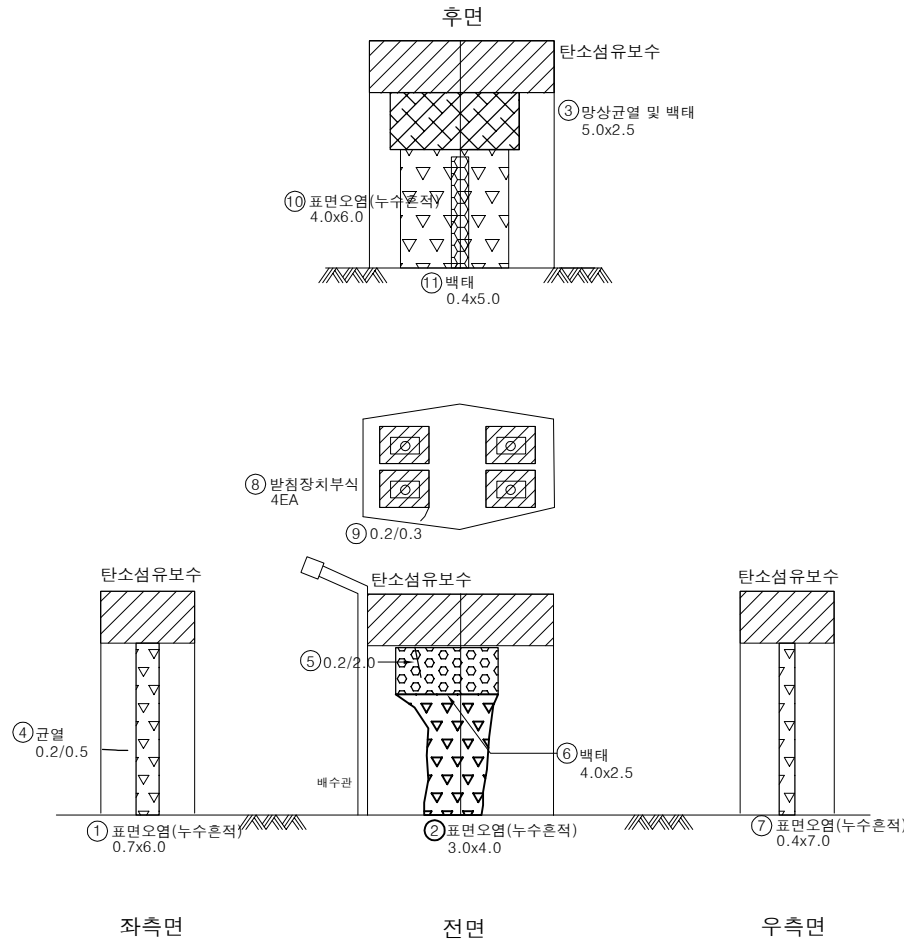

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열 재료분리 바리, 파손 누수, 변색	망상균열 철근노출 시공이음분리, 송분리 배수구	백태 철근부식 이물물질의존 포장외 요철	변형, 공동 좌굴, 변형 신축이음 본체 기타	조사일시	2025년 06월	
					조사자	이상훈 외 3인	
					도면번호	064	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P23)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

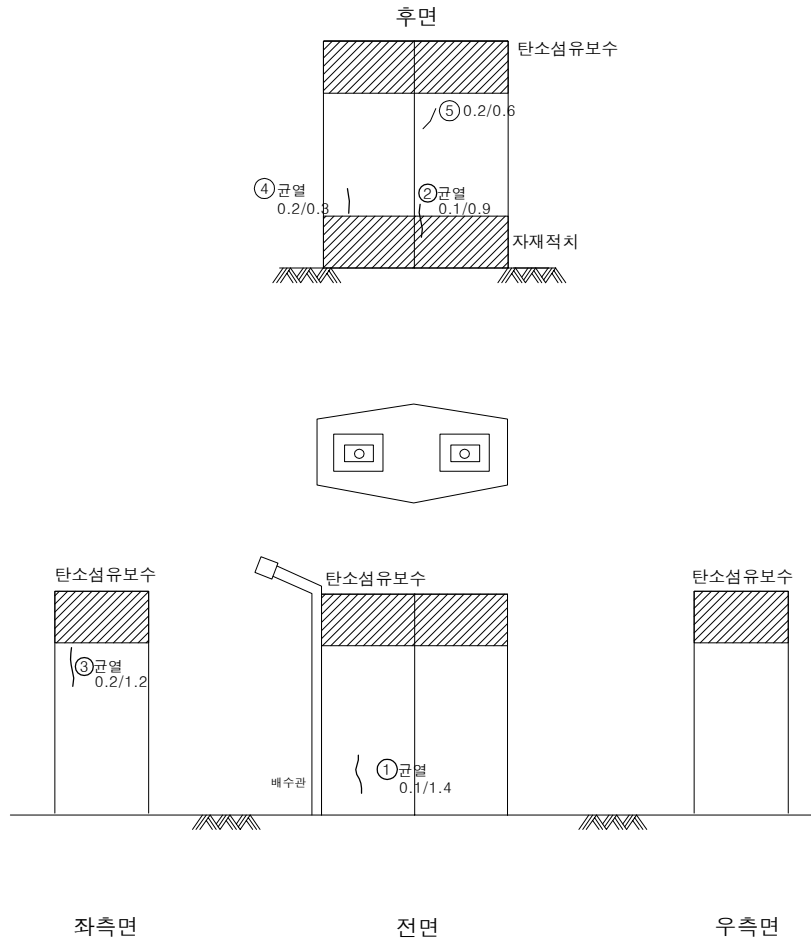

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역						
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타				도면번호

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P24)

손상물량표

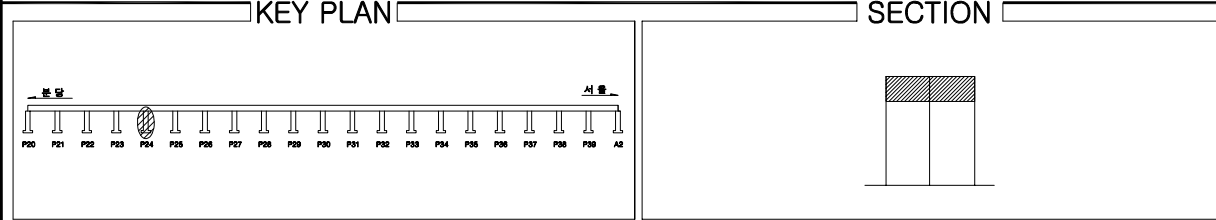


용역명		2025년 상반기 복정고가고 정기안전점검 용역					
과 래	 근별	 망상근별	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공미흡분리, 용문기	 이물잡힘과	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P25)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
3	폐자재적치			4.00	EA	4	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
10	균열	0.1	0.6	0.06	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

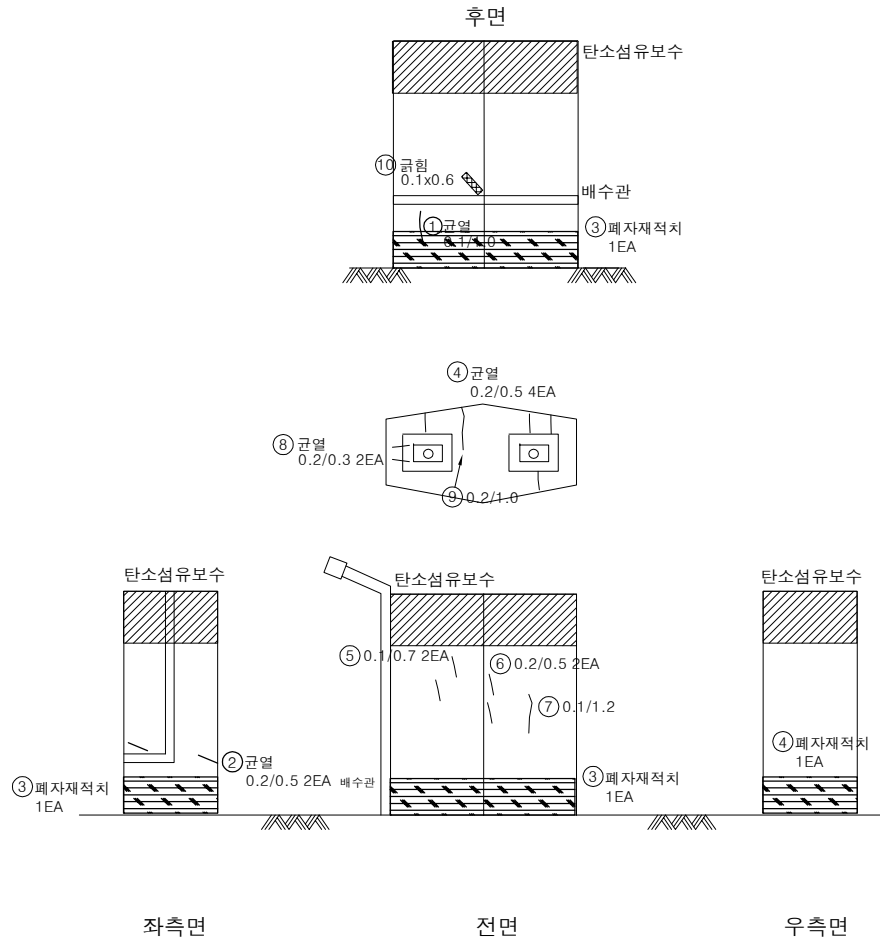

KEY PLAN

SECTION








용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽면	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P26)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2.5	7.50	m	3	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

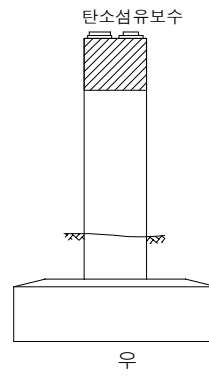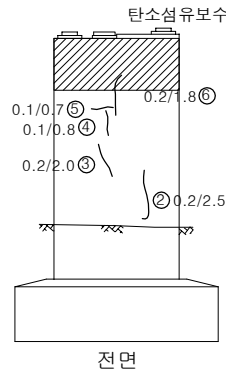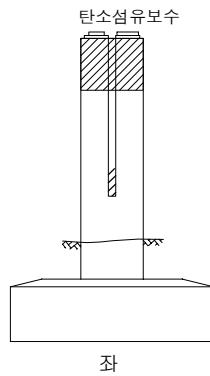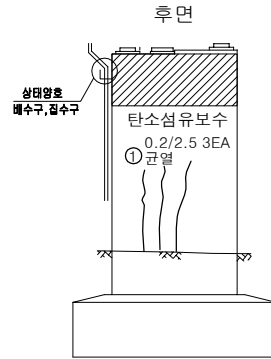

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	068	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P27)

손상물량표

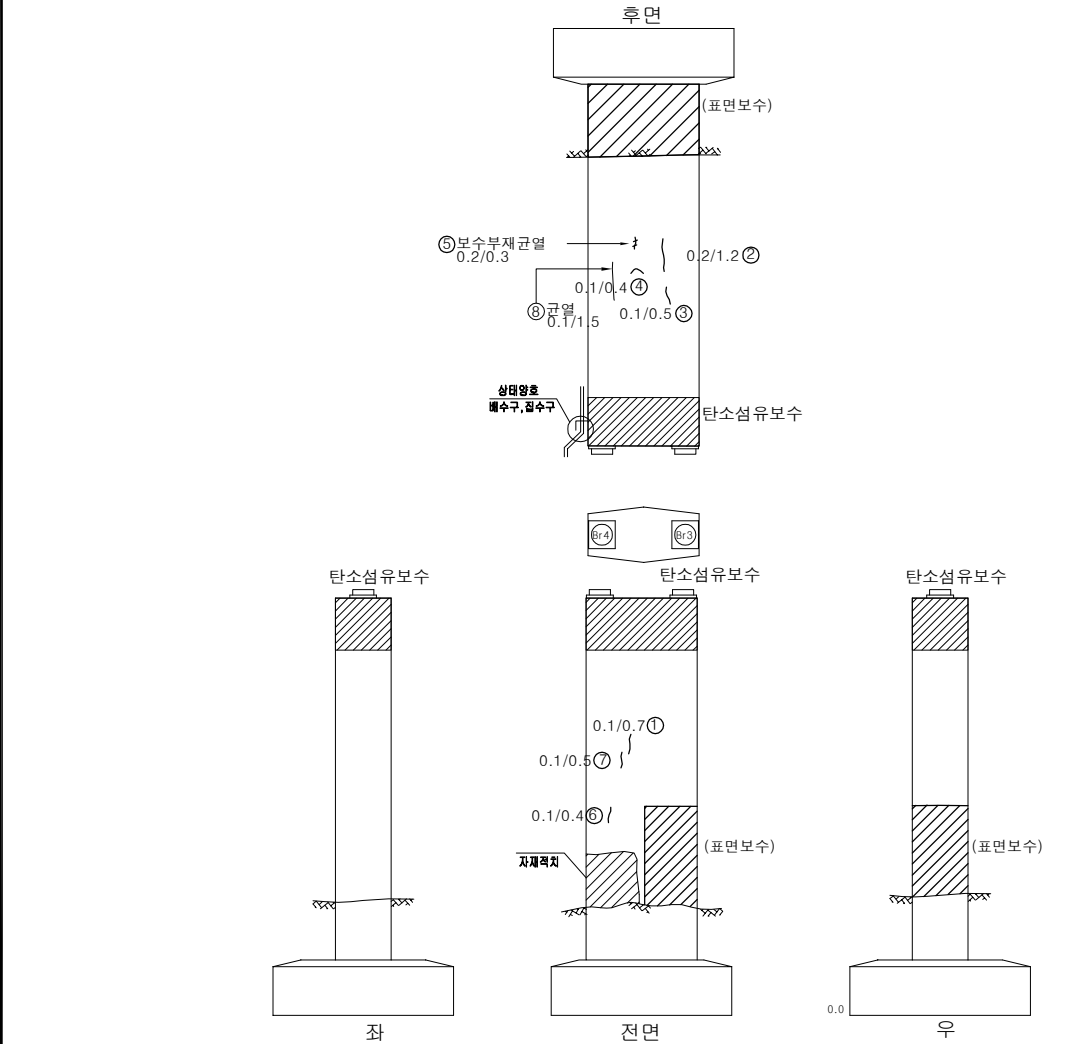


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열 (0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열 (0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열 (0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열 (0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	균열 (0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 특정고가교 정기안전점검 용역								
제 례		교열		양상교열		벽대		편향, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바리, 파손		시공이음분리, 용접부		이음결합력		신축이음 분열	조 사 자	이상훈 외 3인
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P28)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

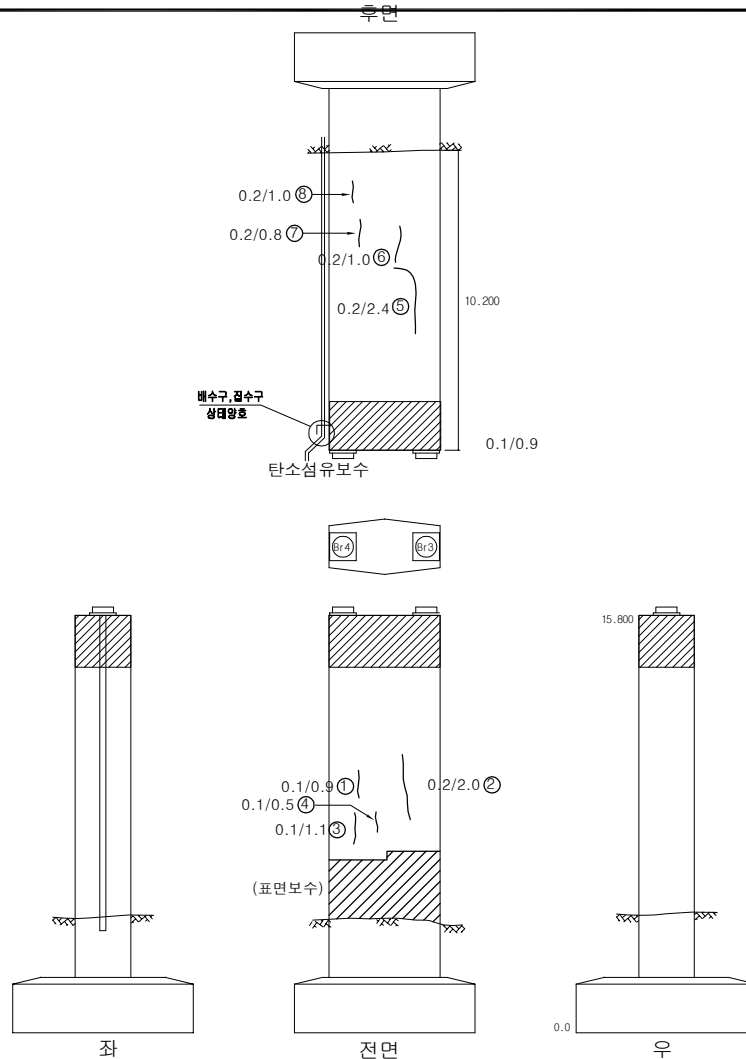

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편형, 공동	조사업시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴 및	 기타	도면번호		

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P29)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관물침			1.00	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.4	2.40	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

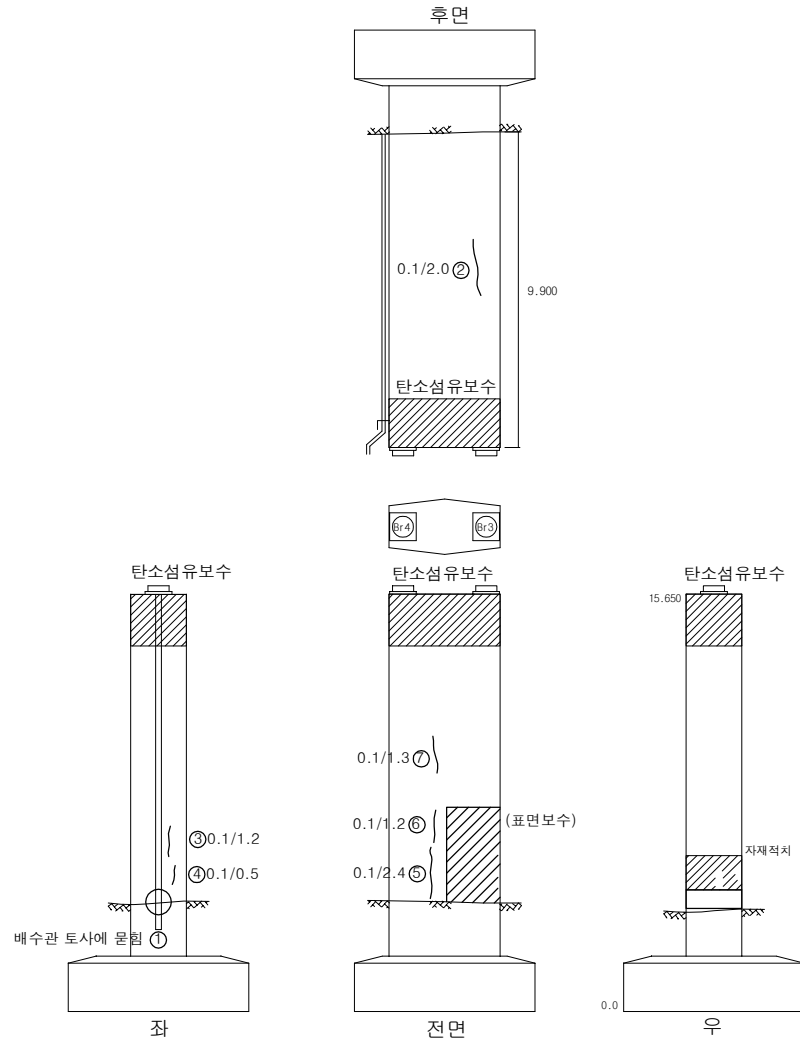

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P30)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그늘음	1.2	1.2	1.44	m²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

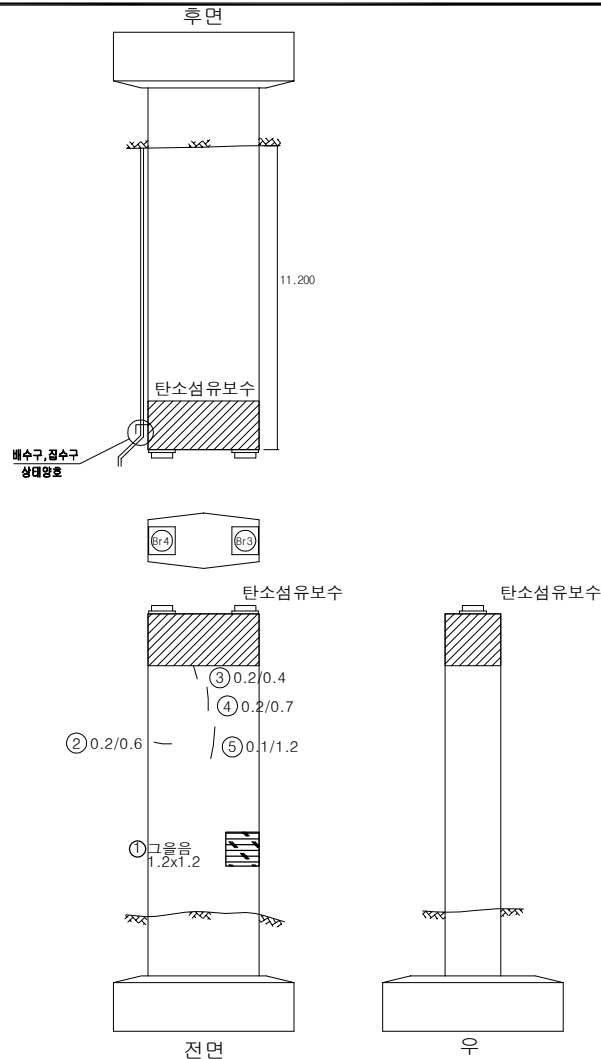

KEY PLAN



SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
예	 균열	 망상균열	 박리	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P31)



손 상 물 량 표

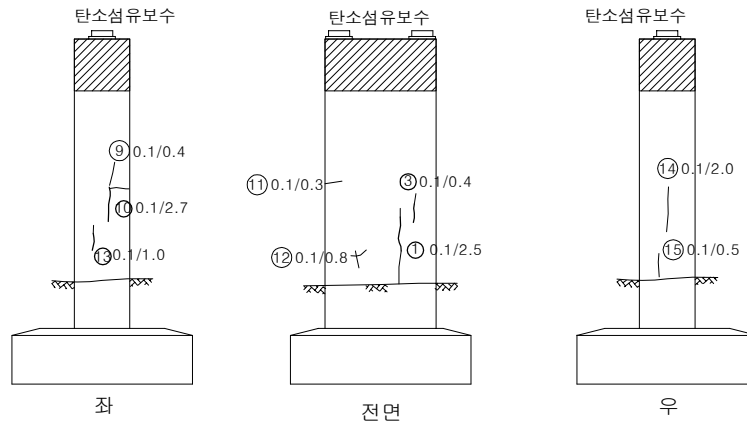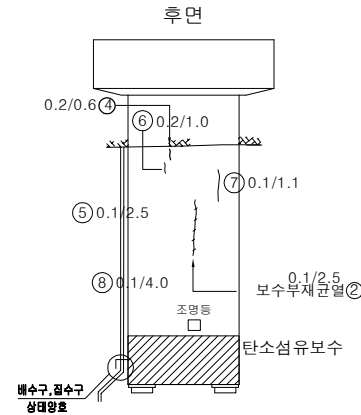

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	2.3	2.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2.7	2.70	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION





용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	 균열	 양상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P32)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	망상균열	1.0	0.5	0.50	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.90	m	3	
6	망상균열	0.3	1.0	0.30	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

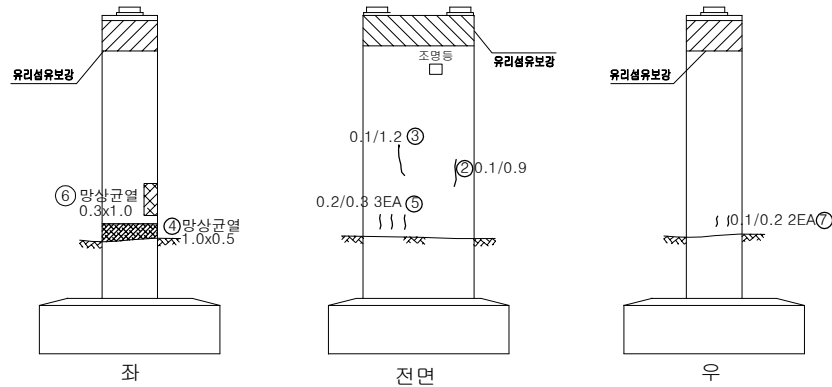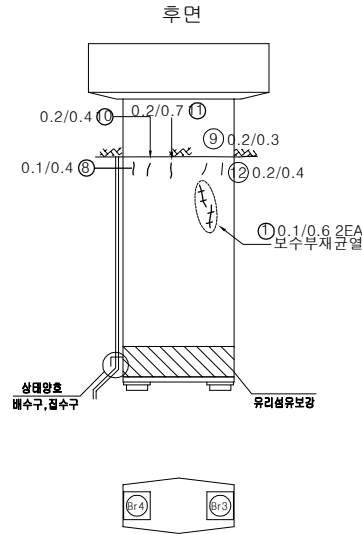

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 예	 균열	 망상균열	 백태	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신속이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

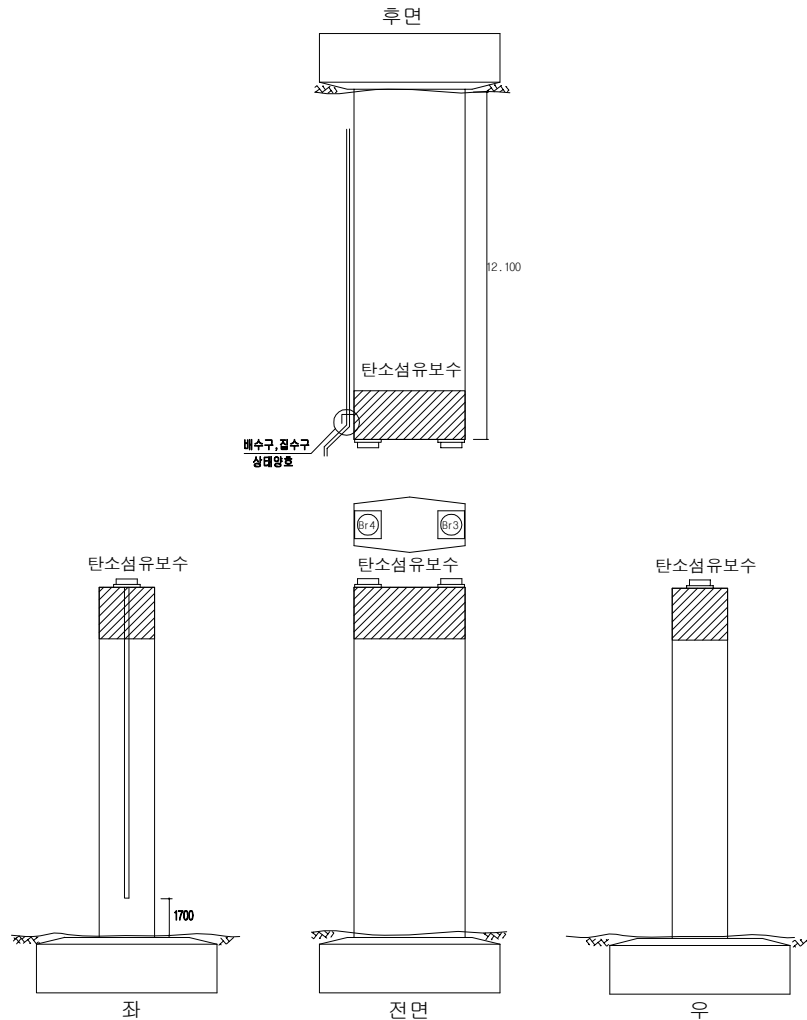

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		조 사 자	이상훈 외 3인
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	도면번호		
기 타	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P34)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	망상균열	1.0	1.0	1.00	m'	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

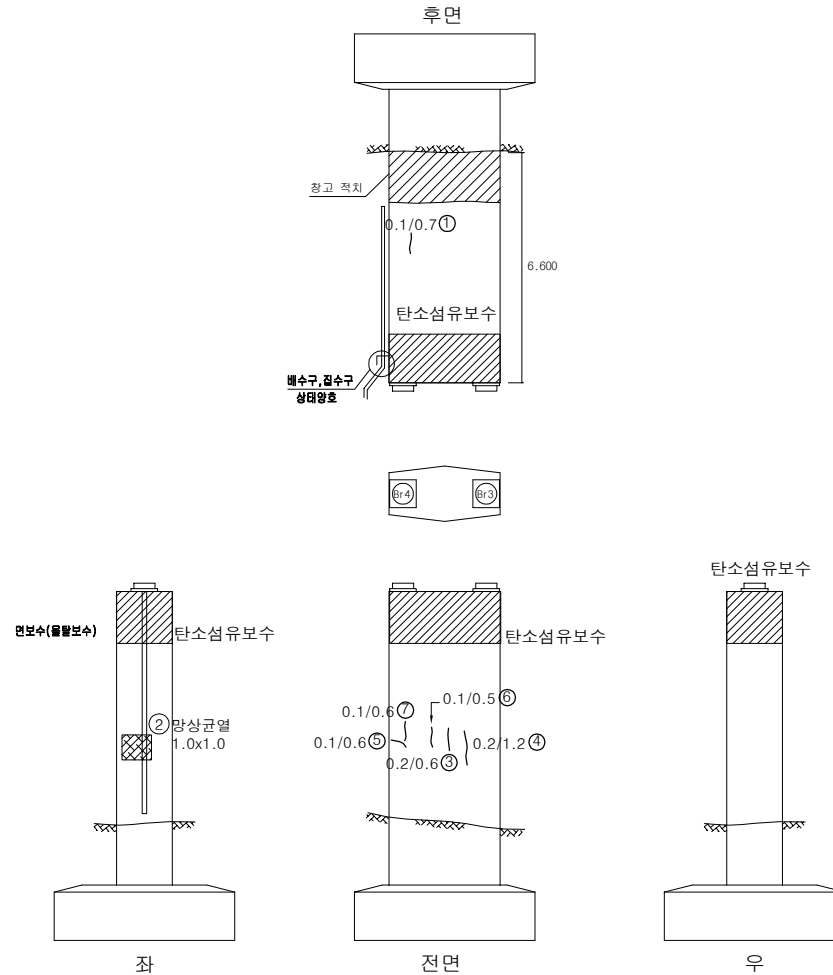

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	3.00	m	3	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	3.1	3.10	m	1	
6	폐자재적치			1.00	EA	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

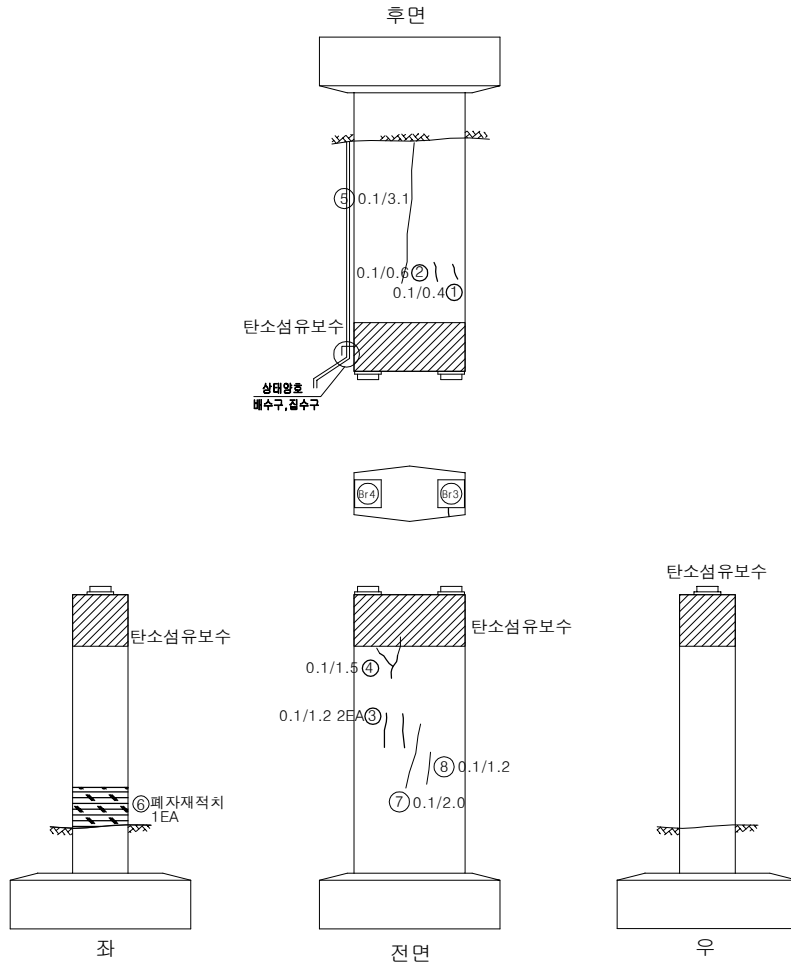

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사업시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P36)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	점검로난간변형			1.00	EA	1	
2	점검로발판변형			1.00	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

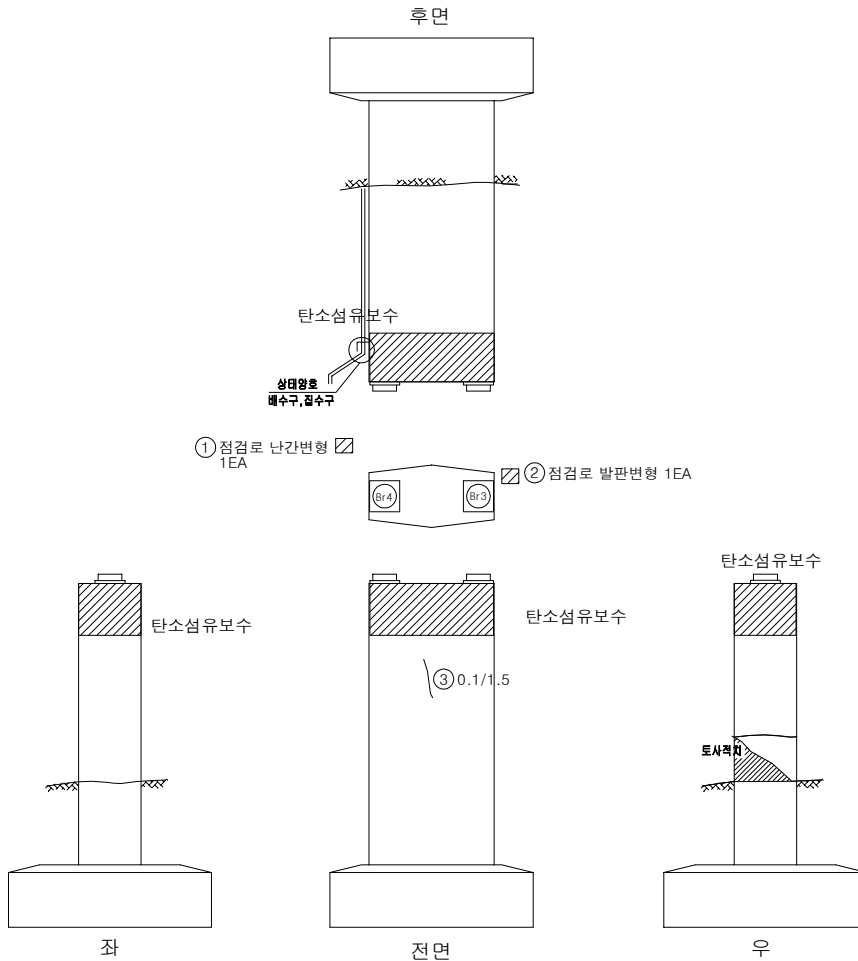

KEY PLAN

SECTION

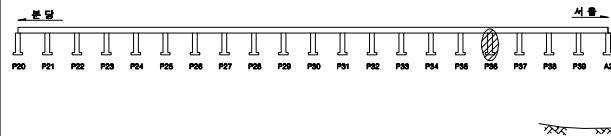


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P37)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수오염)	8.0	2.0	16.00	m²	1	
2	집수정폐콘크리트퇴적			2.00	EA	2	
3	받침장치부식			2.00	EA	2	
4	점검로폐콘크리트퇴적			1.00	EA	1	
5	폐콘크리트퇴적	4.0	0.6	2.40	m²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

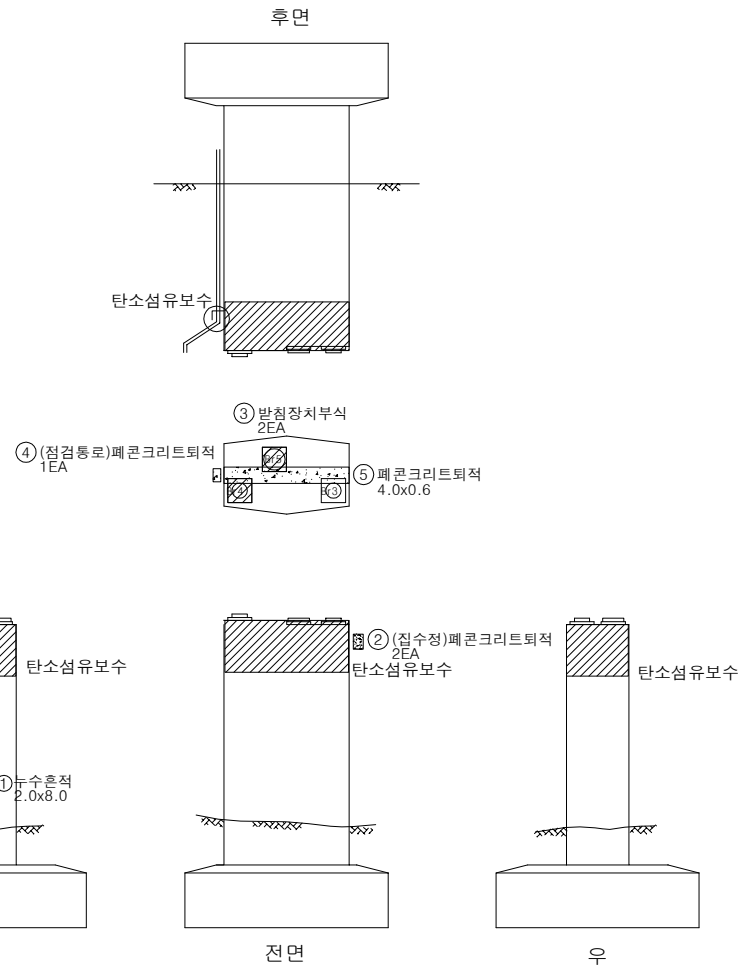

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴 및 결	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P38)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
2	시공불량	1.5	0.1	0.30	m'	2	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
8	시공불량	0.2	0.3	0.06	m'	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
10	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

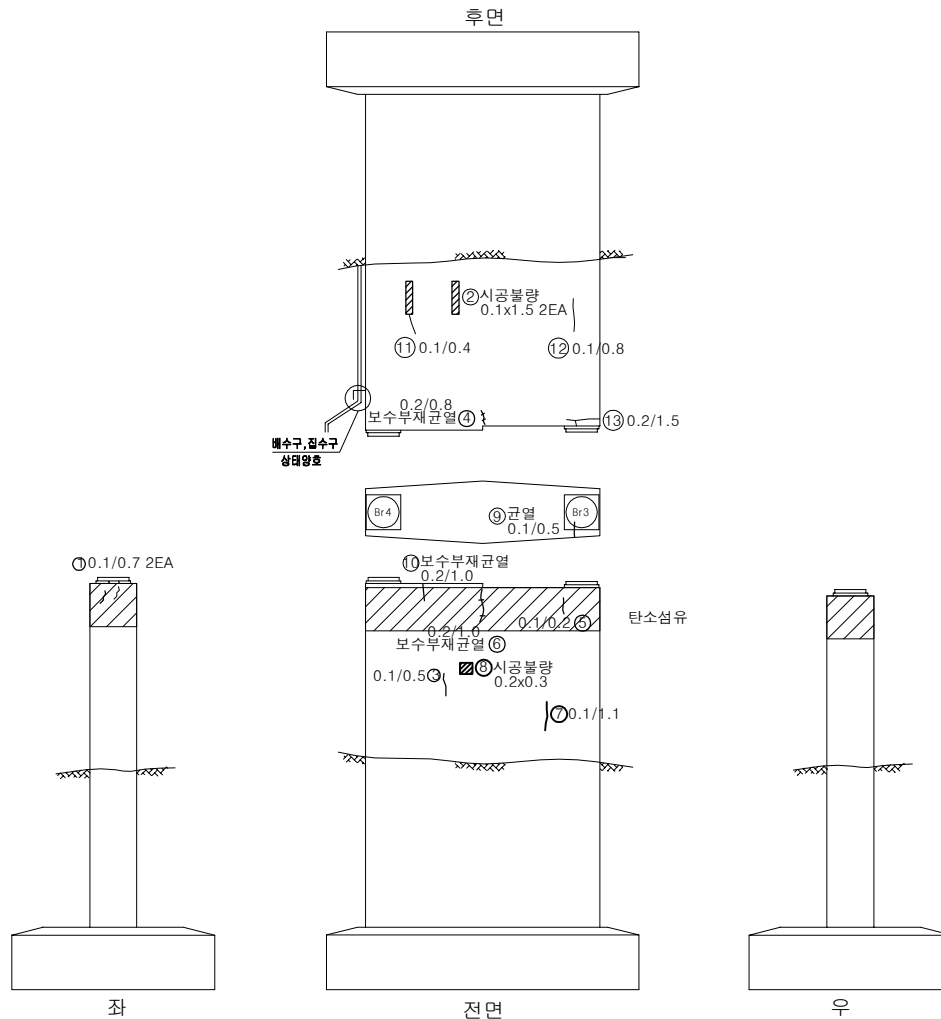

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 파열	 기타			

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P39)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열 (0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

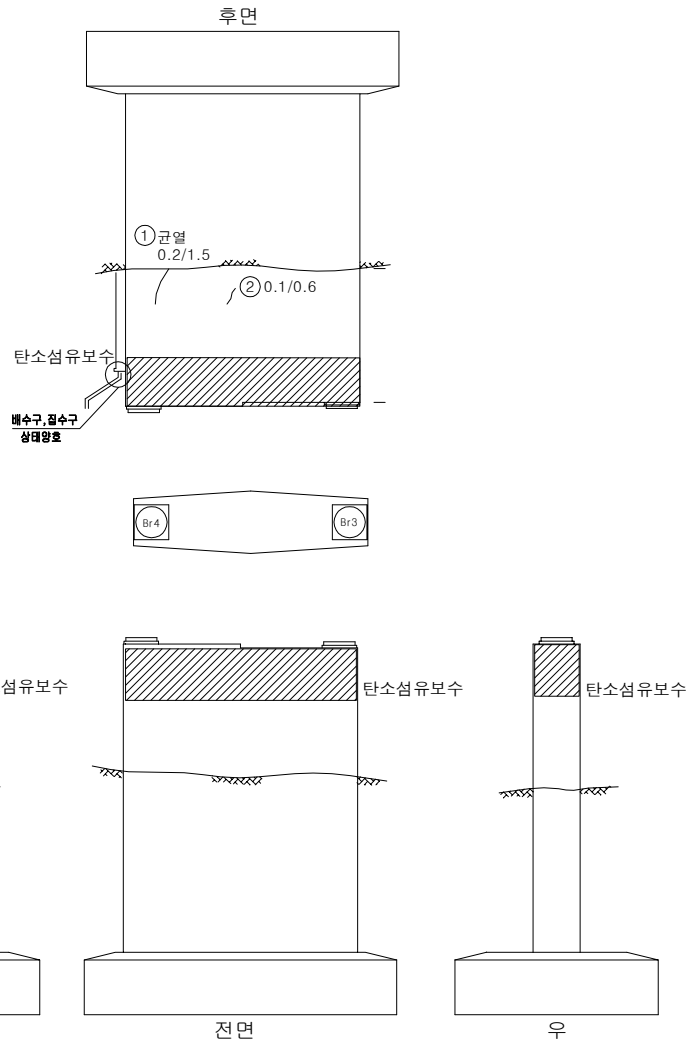

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A2)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	토사퇴적	2.3	1.5	3.45	m ³	1	
2	균열부백태	0.2	0.2	0.20	m	1	
3	호안블럭이격			1.00	EA	1	
4	토사퇴적	1.0	2.0	2.00	m ³	1	
5	토사퇴적	0.5	4.0	2.00	m ³	1	
6	받침장치부식			1.00	EA	1	
7	충분리	0.2	0.8	0.16	m ³	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							




상면

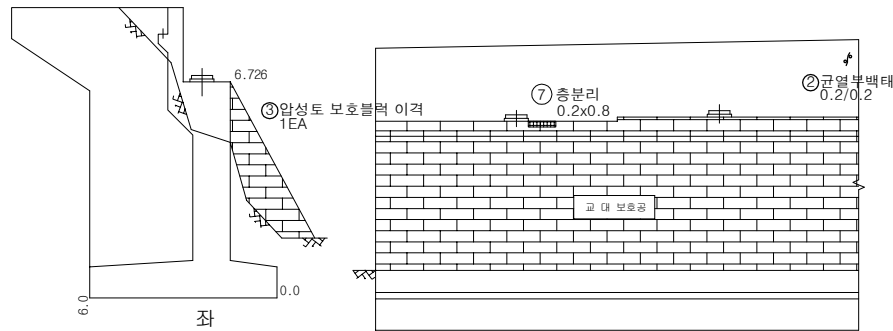


전면

KEY PLAN



SECTION

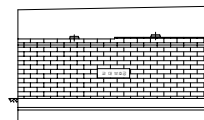

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 양상균열	 벽체	 편광, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 충분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호