


ID : 북정고가교 램프A-바닥판상면(S1)



손 상 물 량 표

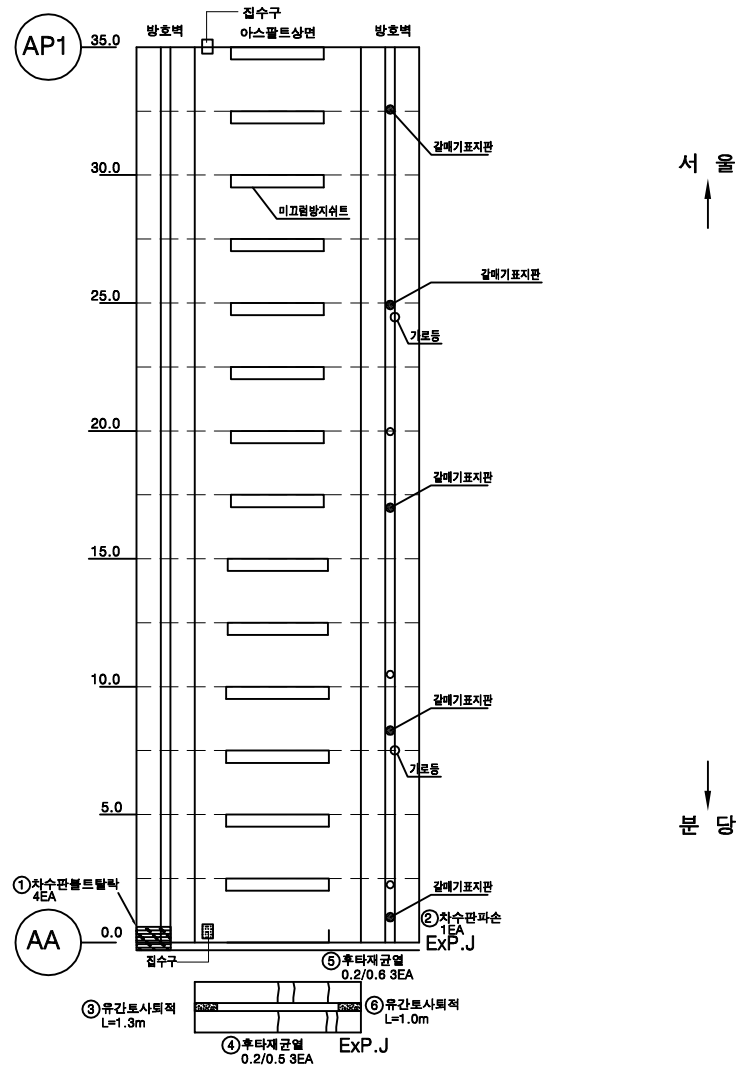

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	차수판 볼트탈락			1.00	EA	1	
2	차수판 파손			1.00	EA	1	
3	유간토사퇴적		1.3	1.30	m	1	
4	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.50	m	3	
5	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.80	m	3	
6	유간토사퇴적		1.0	1.00	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

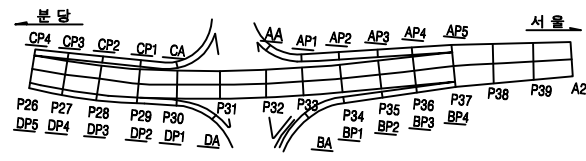

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	001		
		누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타				


ID : 북정고가교 램프A-바닥판상면[S2]

손상물량표

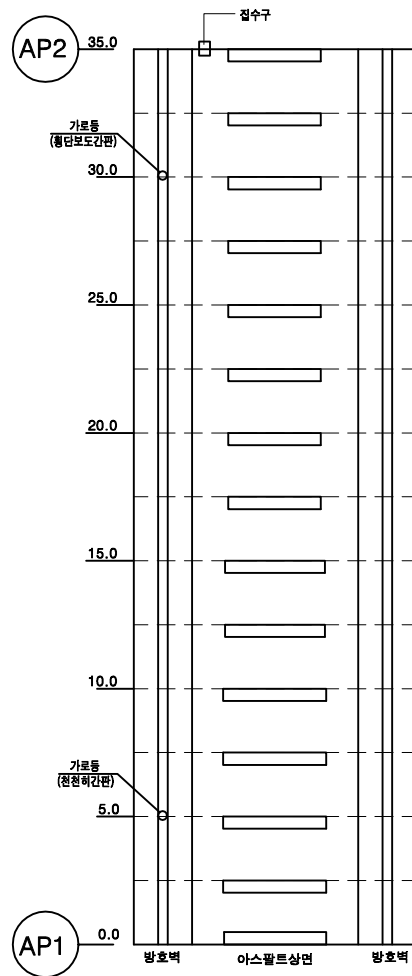

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

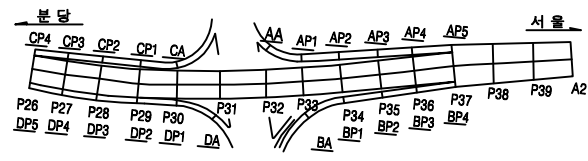


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽면	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 북정고가교 램프A-바닥판상면(S3)

손상물량표

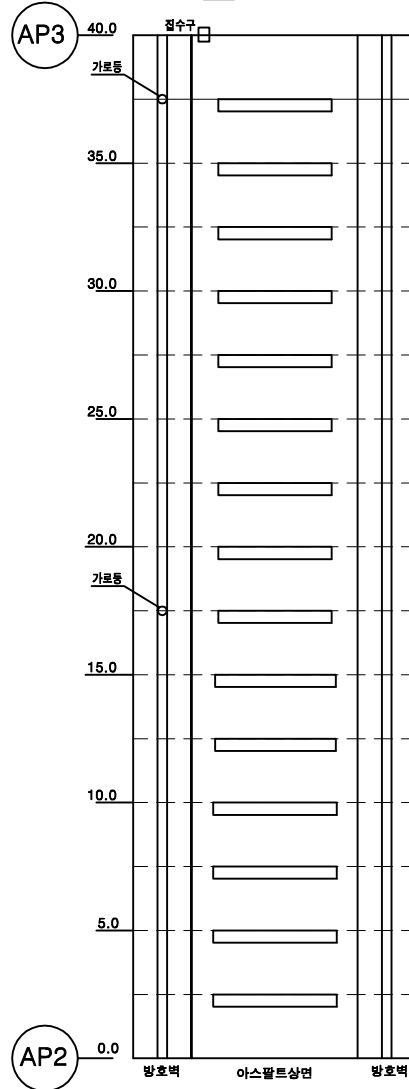


서울


북

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

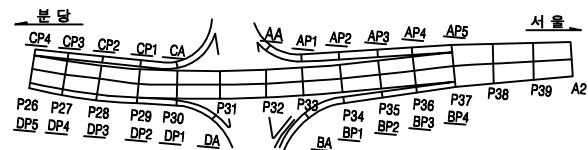


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	003
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		


ID : 북정고가교 램프A-바닥판상면(S4)

손상물량표

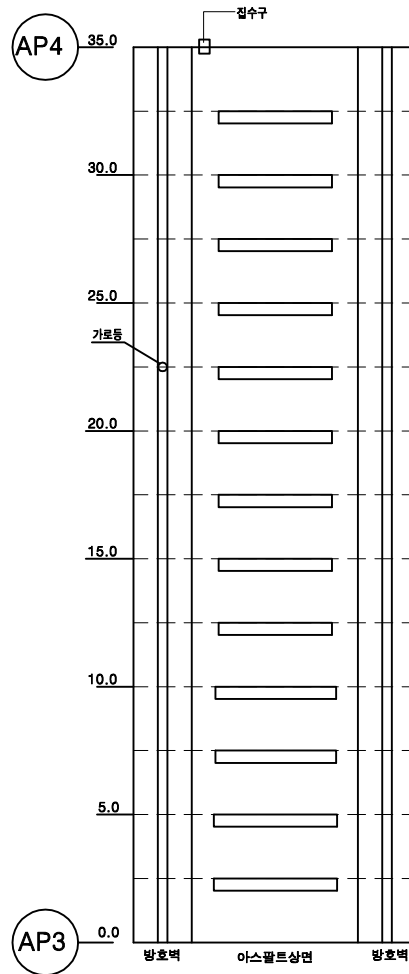

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

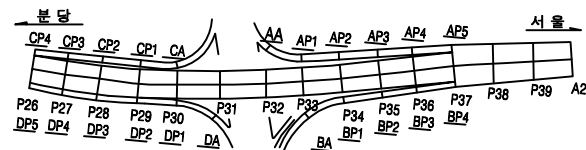


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역								
면 예		균열		광상균열		벽체		편형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바라, 파손		시공이음분리, 송판리		이물침투력		신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		


ID : 북정고가교 램프A-바닥판상면(S5)

손상물량표

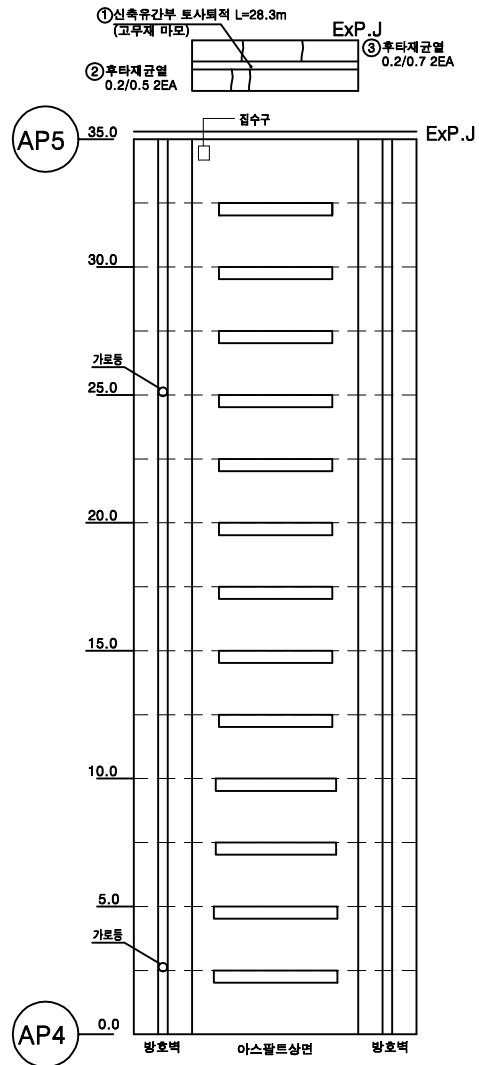

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사퇴적		28.3	28.30	m	1	
2	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
3	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.7	1.40	m	2	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

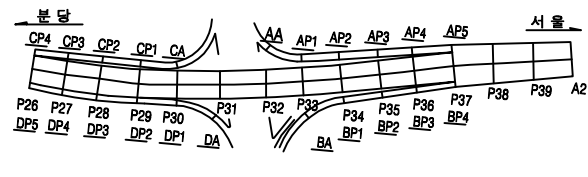


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 북정고가교 램프A-box내부(S1) (1)

손상물량표

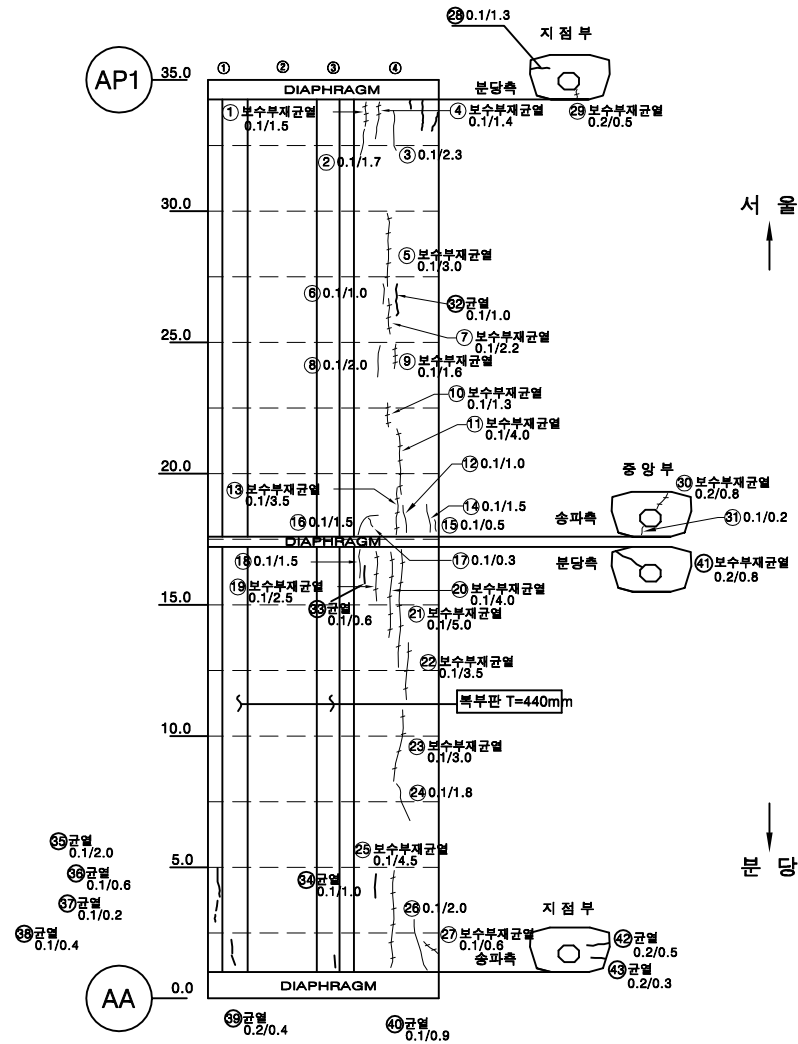


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2.3	2.30	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
5	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
19	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
20	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
21	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	5.0	5.00	m	1	
22	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
23	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
25	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.5	4.50	m	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
27	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
29	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
30	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
31	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
35	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
37	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
38	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
39	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
40	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	

KEY PLAN

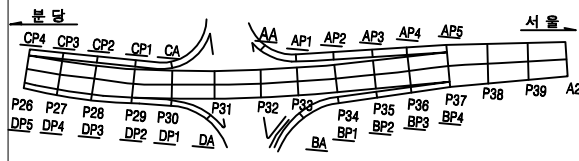

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	 균열	 광상균열	 벽체	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
범 례	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물물면적	 신축이음 분해			도면번호
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 북정고가교 램프A-box내부(S1) (2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
41	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
42	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
43	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

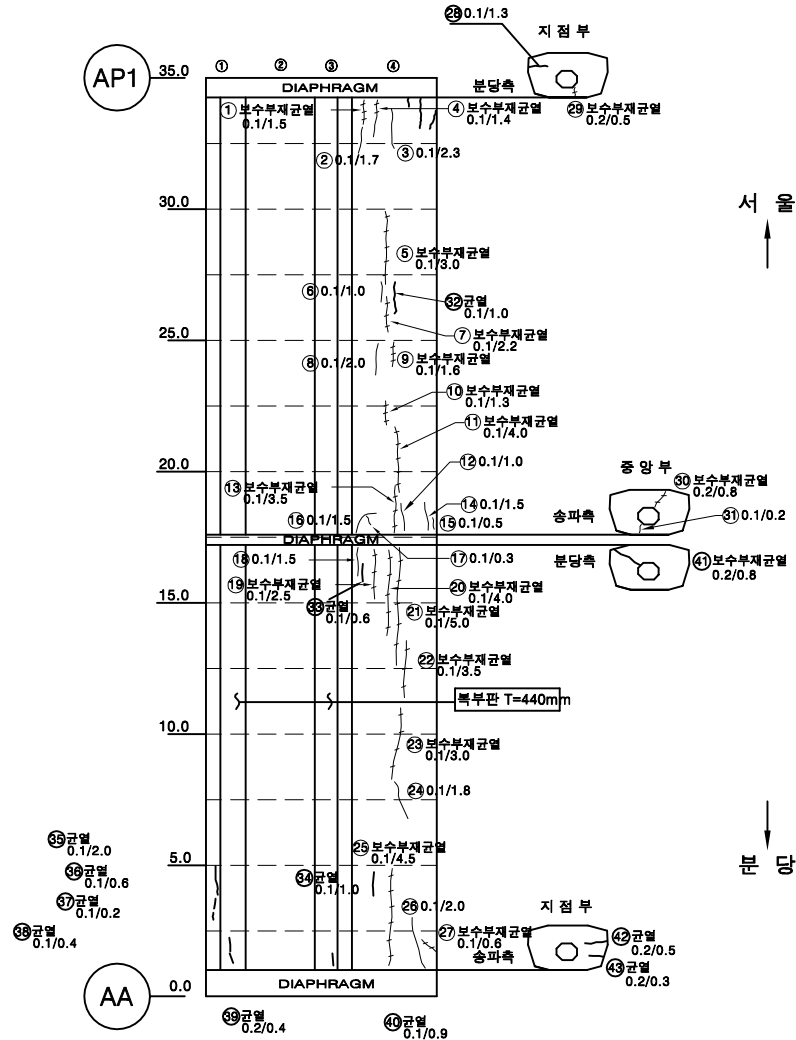

KEY PLAN

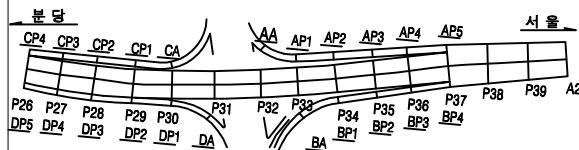


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사업시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3인
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열외력	신축이음 본체	도면번호	007
		누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타		

ID : 복정고가교 램프A-box내부(S3) (1)



손상물량표

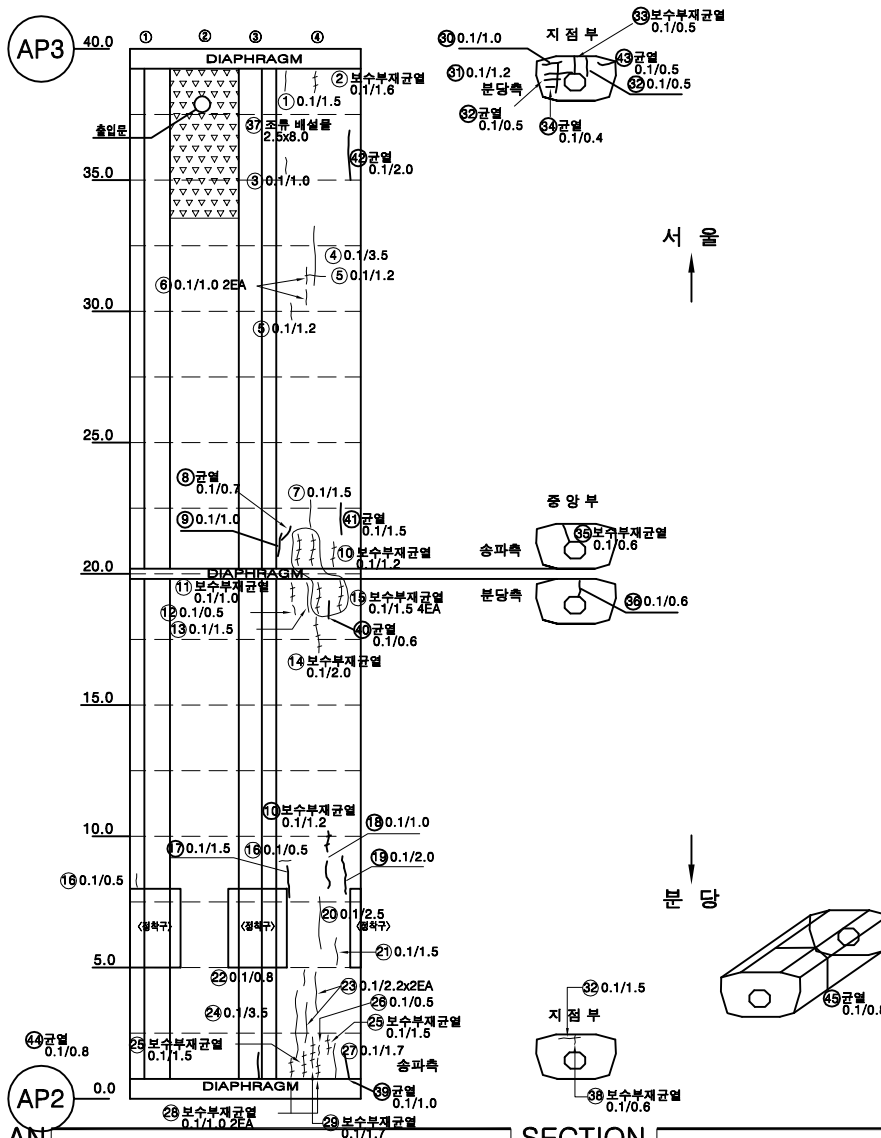

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	6.00	m	4	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	2.2	4.40	m	2	
24	균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
25	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
28	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
29	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
31	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.50	m	3	
33	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
35	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
37	이물질퇴적	2.5	8.0	20.00	m ²	1	
38	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
39	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
40	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	


KEY PLAN

SECTION

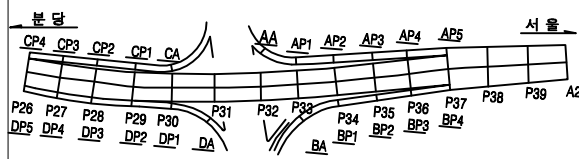

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역	
범	균열 재료분리 바라, 파손 누수, 변색	평상균열 철근노출 시공이음분리, 송판구 배수구	벽체 철근부식 이물질퇴적 포장파괴
	변형, 공동 좌굴, 변형 신축이음 분해 기타	조사업시 조사자 도면번호	2025년 06월 이상훈 외 3명 009



손 상 물 량 표

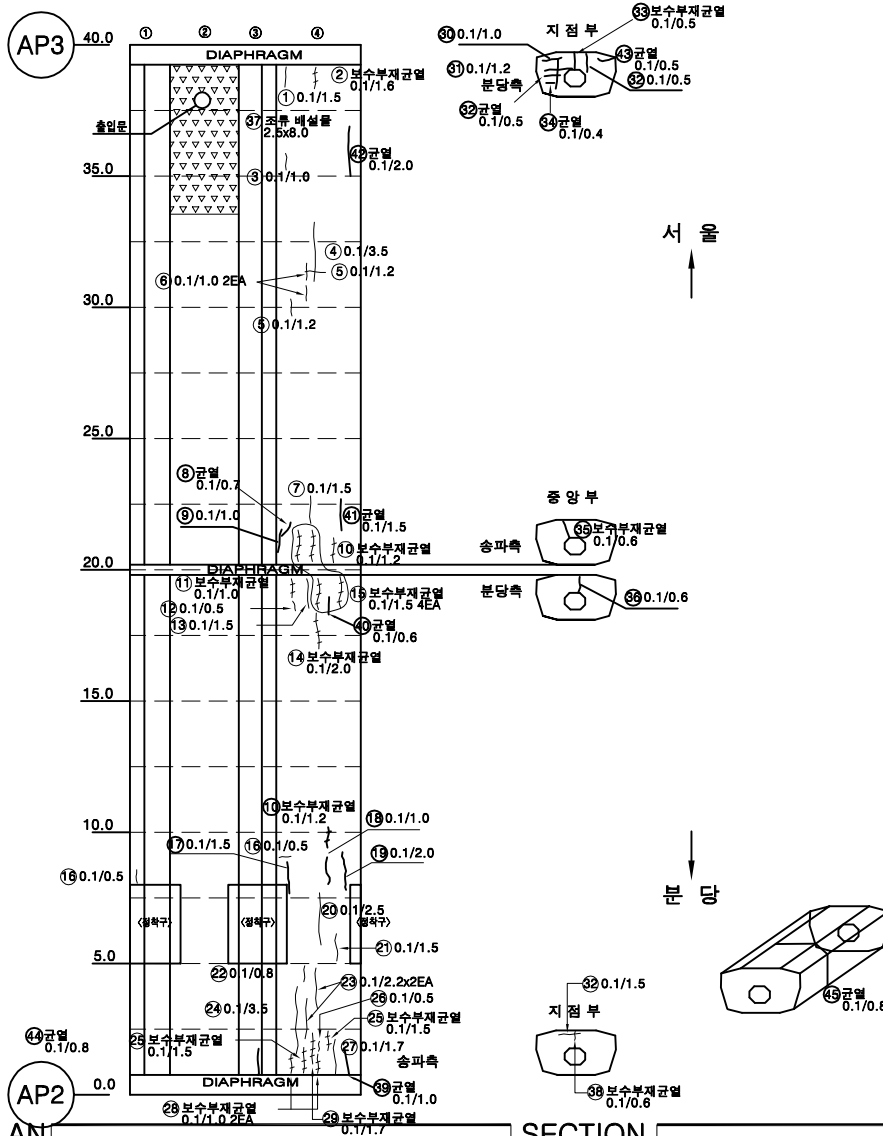

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
41	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
42	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
43	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
44	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
45	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

KEY PLAN


SECTION

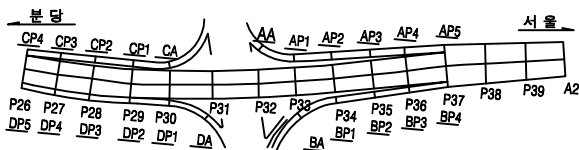

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	010	


ID : 북정고가교 램프A-box내부(S4)

손 상 물 량 표

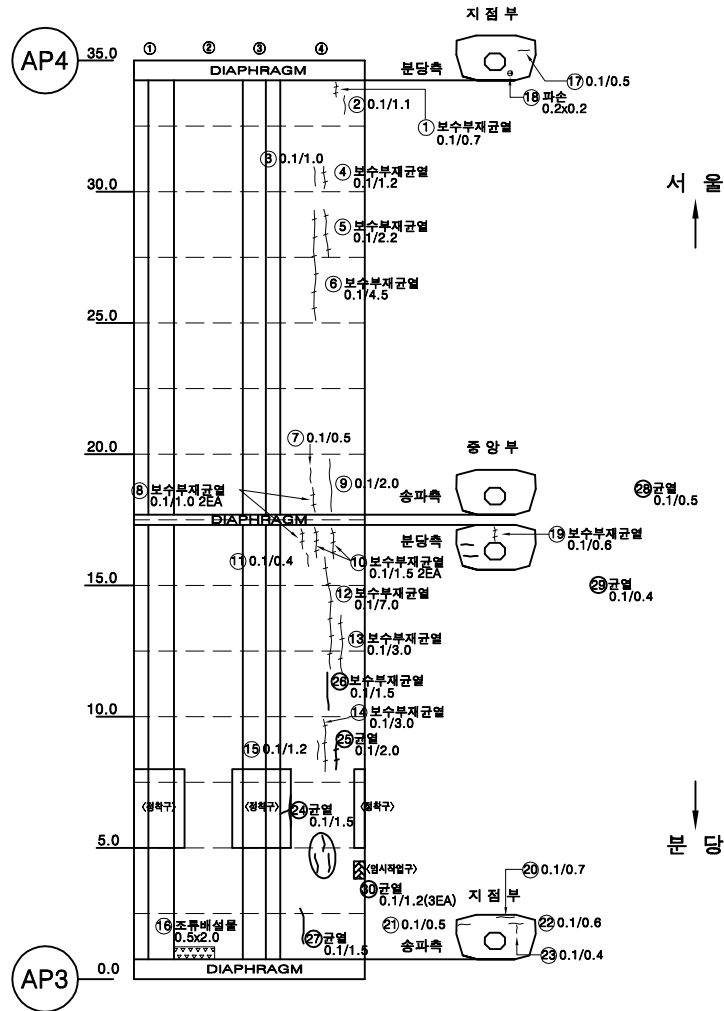


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
5	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.5	4.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
9	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	7.0	7.00	m	1	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
16	이물질퇴적	2.0	0.5	1.00	m ²	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
18	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
19	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
26	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
29	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	1.2	3.60	m	3	
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

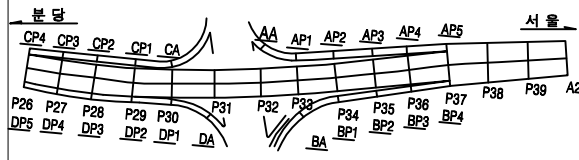


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	 균열	 광상균열	 벽체	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
범 례	 바리, 파손	 시공이용분리, 송판리	 이물질퇴적	 신축이음 본체			도면번호
	 누수, 변색	 배수구	 포장외 요철	 기타			


ID : 북정고가교 램프A-box내부(S5) (1)

손 상 물 량 표

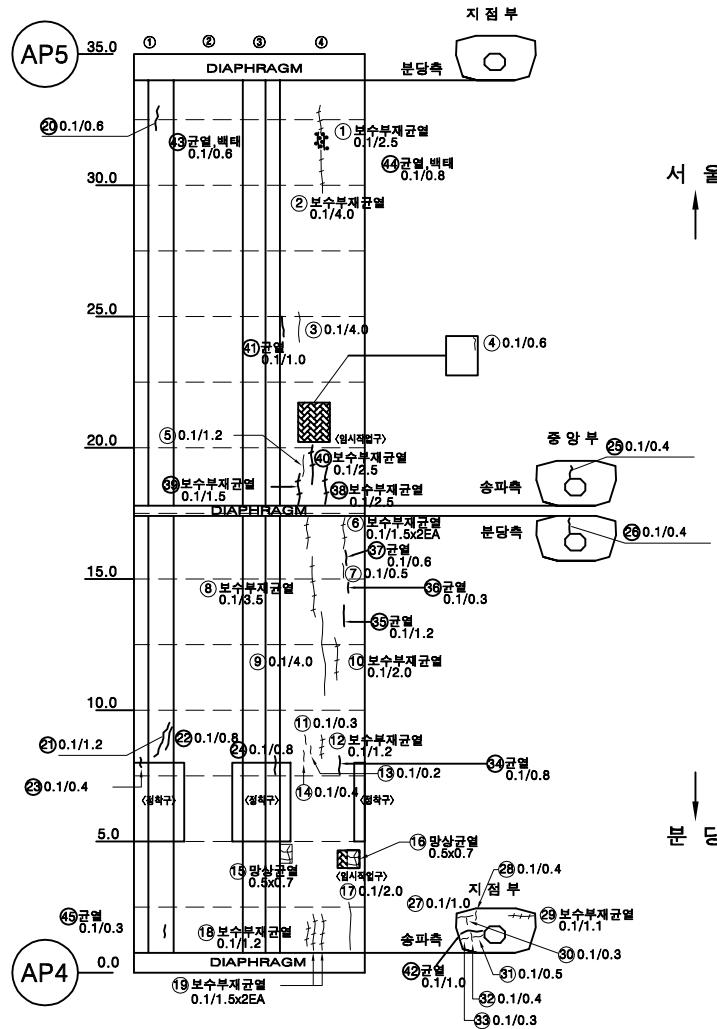


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	망상균열	0.5	0.7	0.35	m²	1	
16	망상균열	0.5	0.7	0.35	m²	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
18	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
19	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
29	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
31	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
35	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
37	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
38	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
39	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
40	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	

KEY PLAN

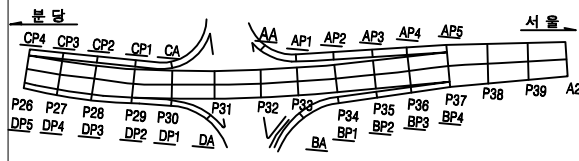

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 망상균열	 벽대	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판구	 이물물면적	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	012	


ID : 북정고가교 램프A-box내부(S5) (2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
41	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
42	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
43	균열부 백태	0.1	0.6	0.60	m	1	
44	균열부 백태	0.1	0.8	0.80	m	1	
45	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

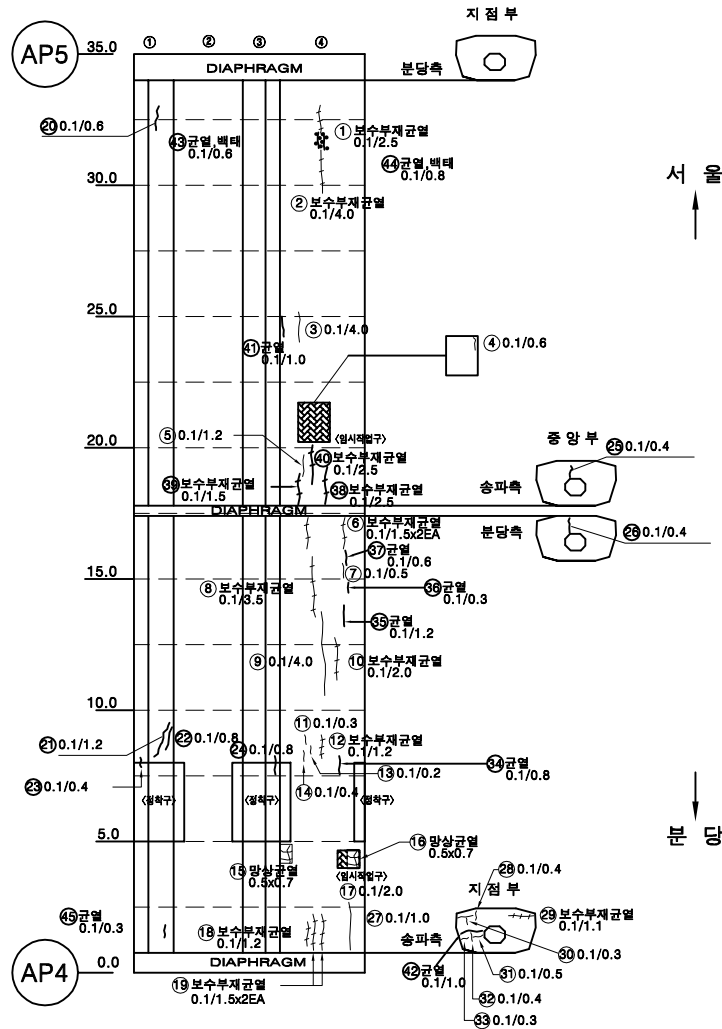

KEY PLAN

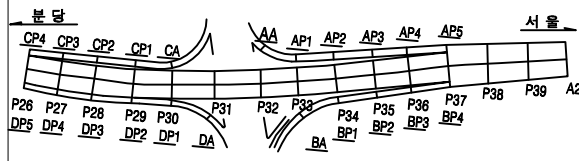


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사업시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인
면	레	바리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본래	도면번호	013
		누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타		

ID : 북정고가교 램프A-box외부(S1)

손상물량표

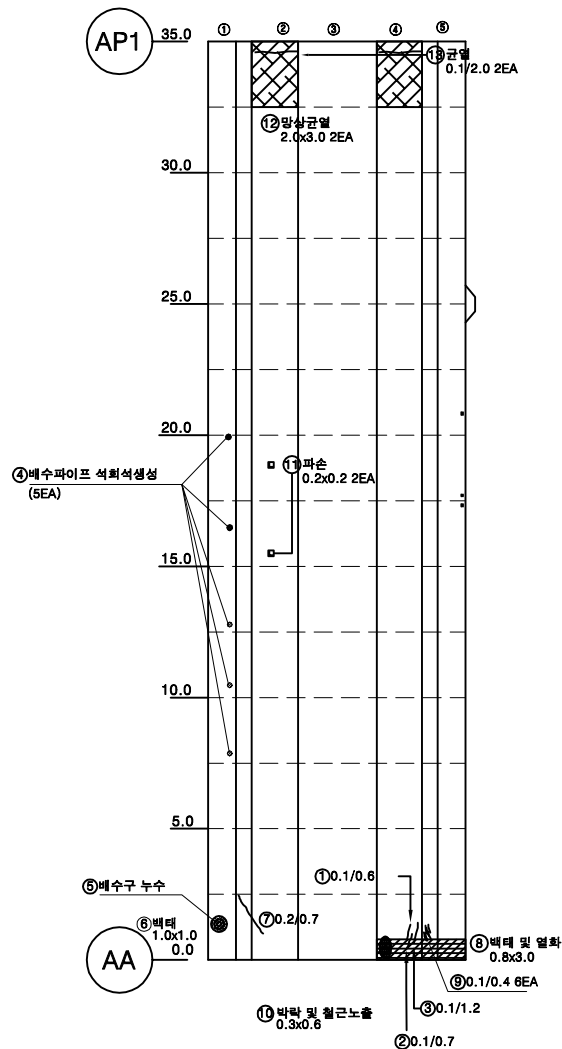


서 울


분 당

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	배수파이프석회석생성			5.00	EA	5	
5	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
6	백태	1.0	1.0	1.00	m²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	백태 및 열화	0.8	3.0	2.40	m²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.4	2.40	m	6	
10	박락 및 철근노출	0.3	0.2	0.06	m²	1	
11	파손	0.2	0.2	0.08	m²	2	
12	망상균열	2.0	3.0	12.00	m²	2	
13	균열(0.1mm)	0.1	2.0	4.00	m	2	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

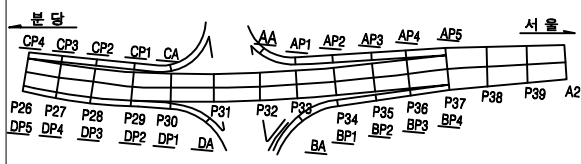

SECTION

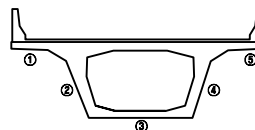


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 망상균열	 박태	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 램프A-box외부(S2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 망상균열	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
2	보수부 박리	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
3	보수부 망상균열	0.1	2.0	0.20	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
5	파손	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
6	보수부 망상균열	0.6	0.8	0.48	m ²	1	
7	재료분리	1.0	0.5	0.50	m ²	1	
8	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

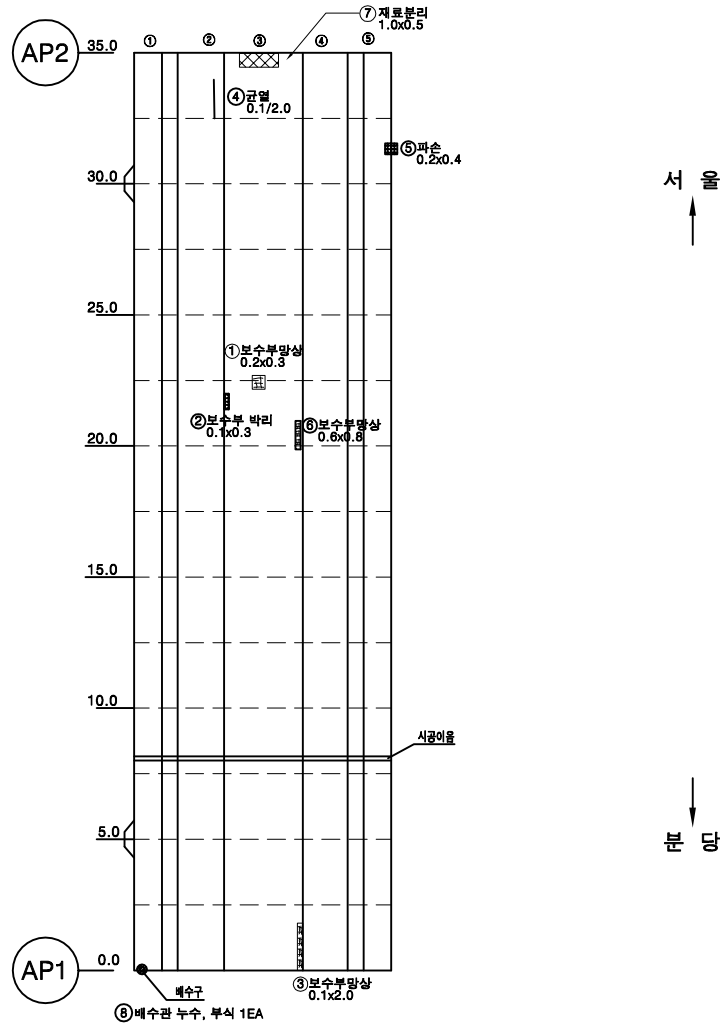

KEY PLAN

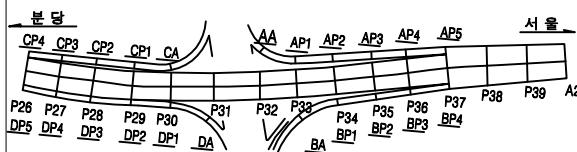


SECTION


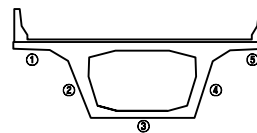


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역			
면 례	균열	망상균열	벽체	변형, 공동	조사일시
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	015

ID : 복정고가교 램프A-box외부[S3]

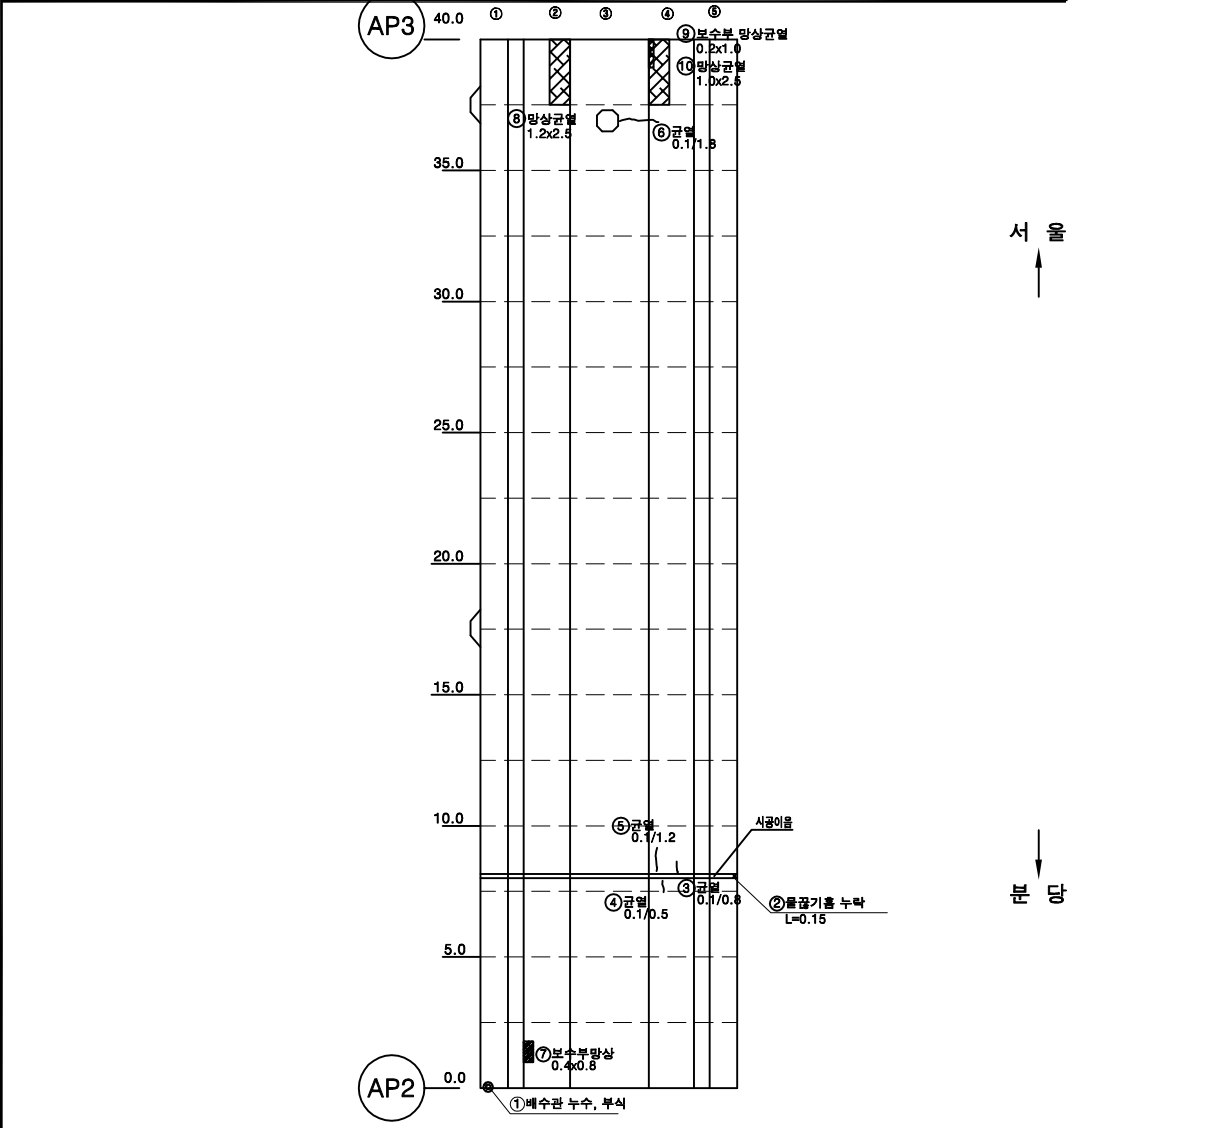

KEY PLAN

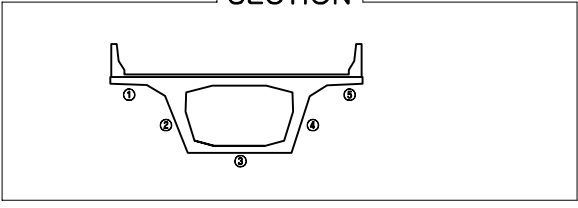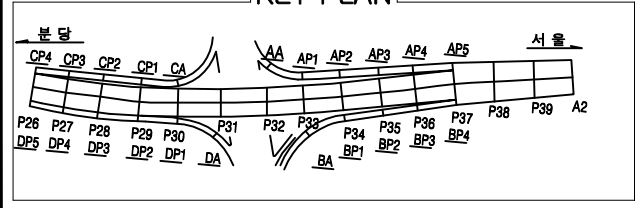SECTION 

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
2	물받기흙 누락		0.15	0.15	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
7	보수부 망상균열	0.4	0.8	0.32	m ²	1	
8	망상균열	1.2	2.5	3.00	m ²	1	
9	보수부 망상균열	0.2	1.0	0.20	m ²	1	
10	망상균열	1.0	2.5	2.50	m ²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


용역명	2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역
-----	---------------------------

표 례		강, 열		양상강열		백대		편청, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료보리		절근노을		절근부식		좌굴, 변형		
		바리, 파손		사공(을)보리, 송문진		이슬알떨어		선색여름 분해	조 사 자	이상훈 외 3명
		누수, 변색		매수구		포장의 요철		기타		

ID : 복정고가교 램프A-box외부(S4)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
2	물받기틀 누락		0.1	0.10	m	1	
3	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
4	재료분리	0.8	0.5	0.40	m²	1	
5	보수부 박리	0.1	0.4	0.04	m²	1	
6	백태	0.2	0.4	0.08	m²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

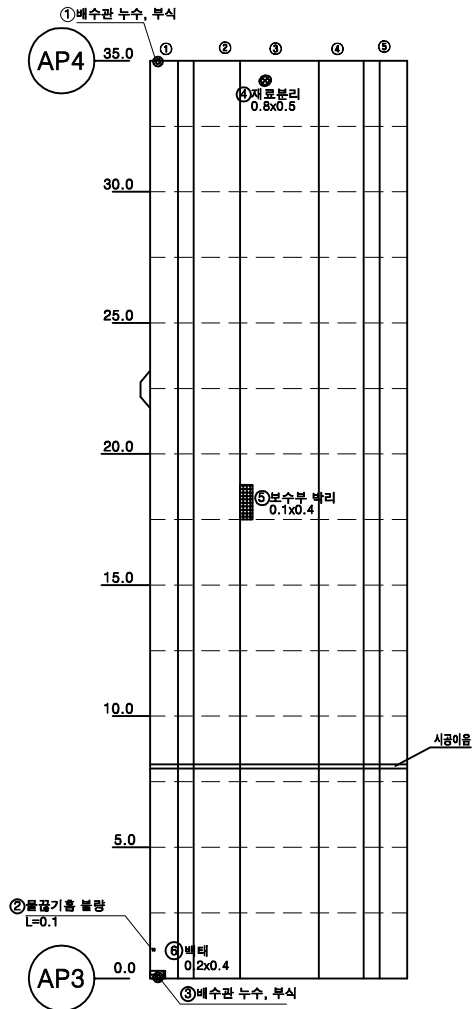


서울

부산

KEY PLAN

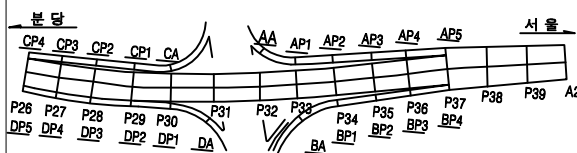

SECTION

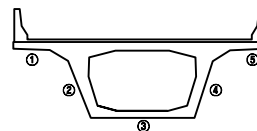


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 복정고가교 램프A-box외부(S5)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
2	집수정 막힘			1.00	EA	1	
3	벽대	0.3	0.3	0.09	m²	1	
4	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	박락	0.1	0.4	0.04	m²	1	
6	박락	0.1	0.6	0.06	m²	1	
7	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	박락	0.2	0.2	0.04	m²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

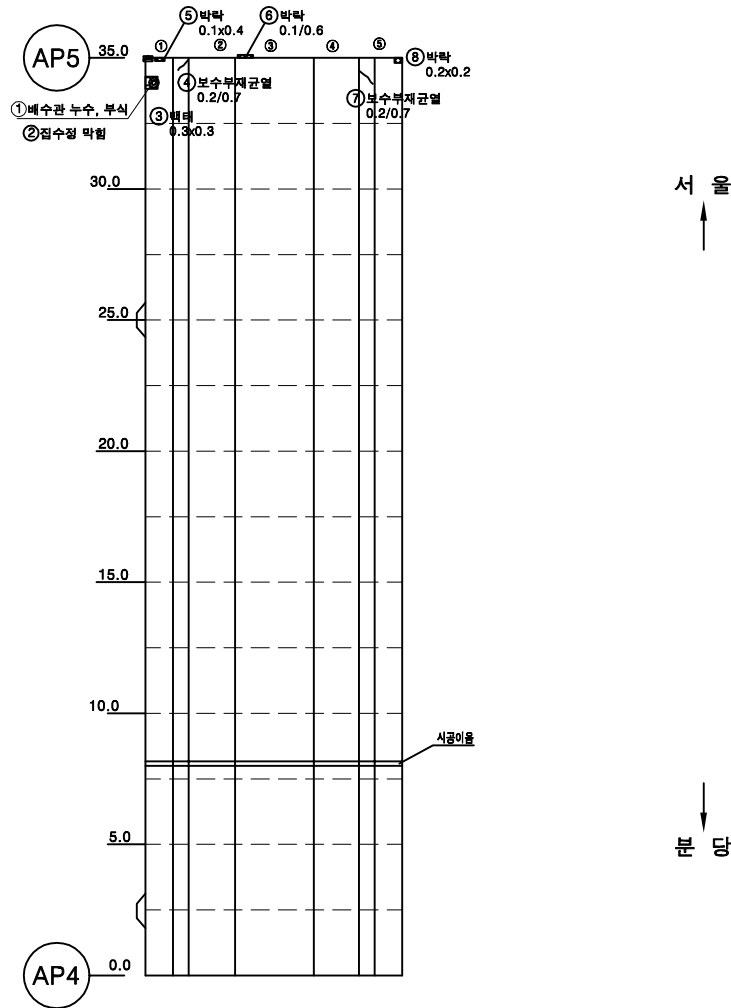

KEY PLAN

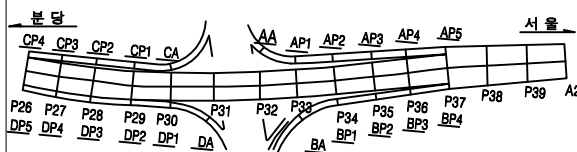

SECTION

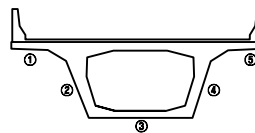


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물유입력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 북정고가교 램프A-하부구조(A)


손 상 물 량 표

① 돌, 폐자재 적치
1.7x0.7




② 페콘크리트 퇴적
1.0x1.0


반침면

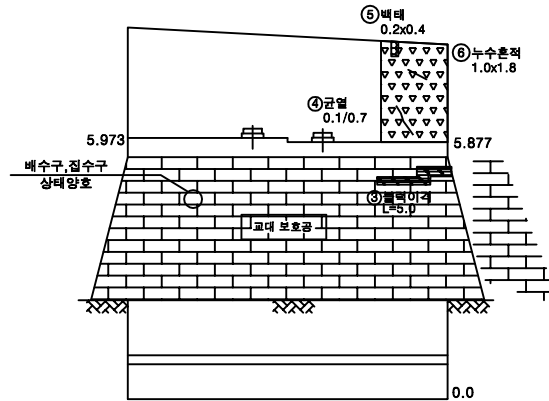

전면

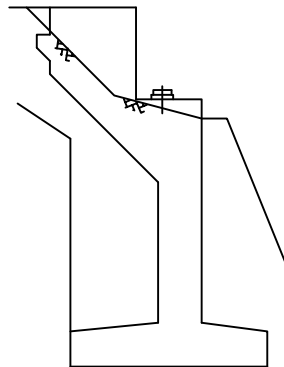


좌

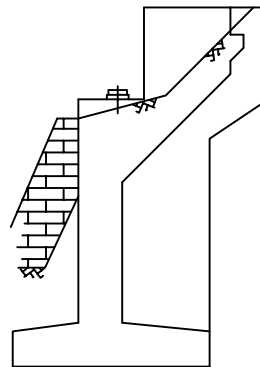


우

KEY PLAN



SECTION

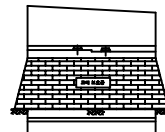


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	이물질퇴적	0.7	1.7	1.19	m ²	1	
2	이물질퇴적	1.0	1.0	1.00	m ²	1	
3	불력이격		5.0	5.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	백태	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
6	누수흔적	1.0	1.8	1.80	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역						
면 례	 균열	 광상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형				
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질퇴적	 신축이음 분해	조사자	이상훈 외 3명		
 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타	도면번호	019			


ID : 복정고가교 램프A-하부구조(P1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 길이부족			1.00	EA	1	
2	표면오염	3.0	1.5	4.50	m ²	1	
3	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

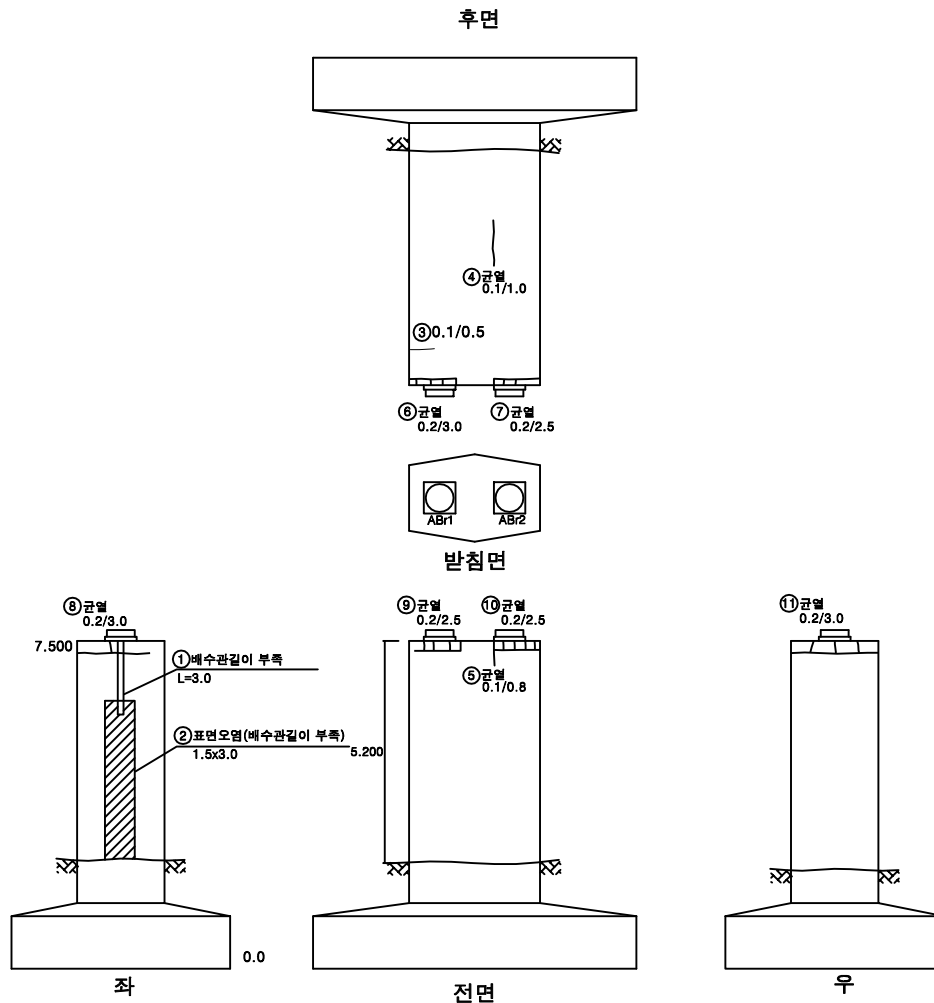

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	평상균열	벽대	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	020		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				


ID : 북정고가교 램프A-하부구조(P2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
2	표면오염	1.0	0.4	0.40	m²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
5	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

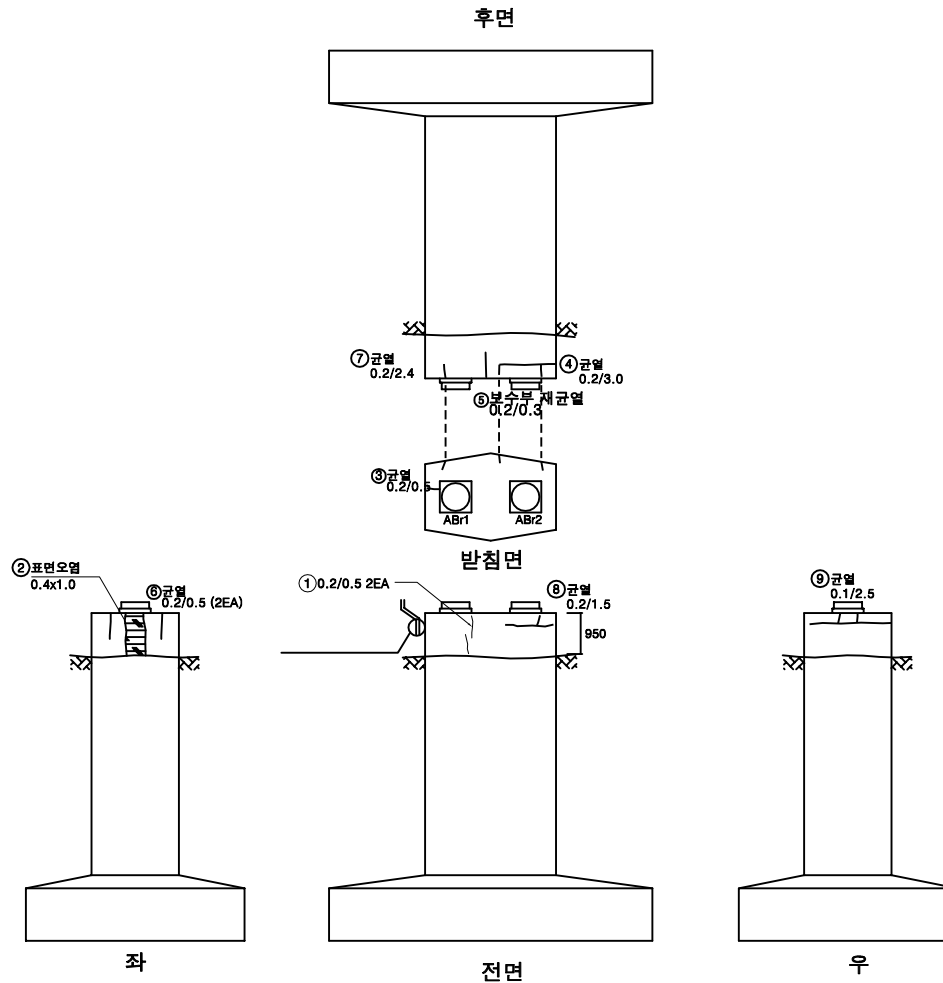

KEY PLAN



SECTION








용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면 레	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타					도면번호

ID : 복정고가교 램프A-하부구조(P3)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.3	2.30	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

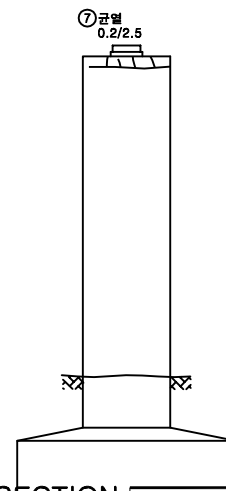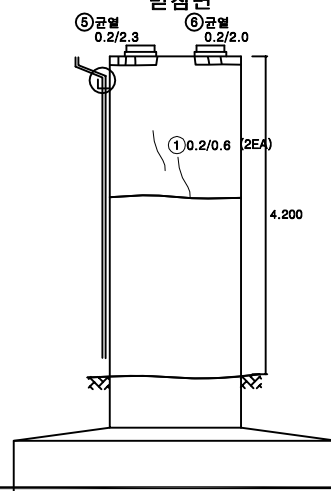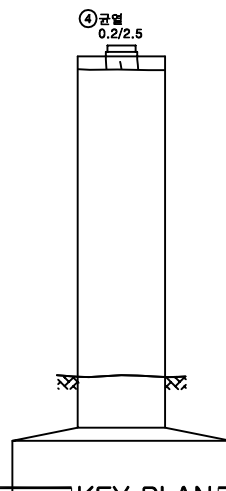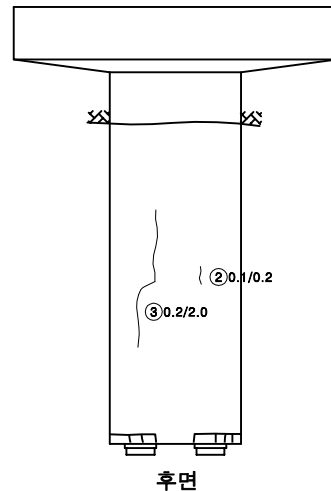


KEY PLAN


SECTION

분 당

서 울







전면



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	022	

ID : 복정고가교 램프A-하부구조(P4)


손상물량표

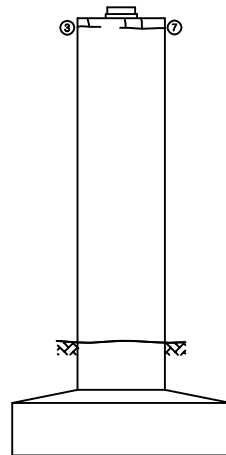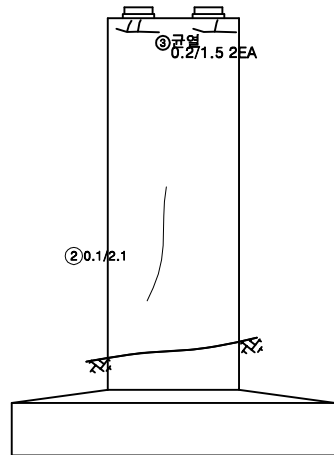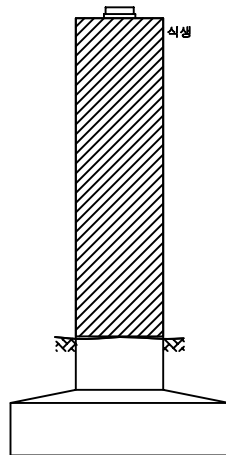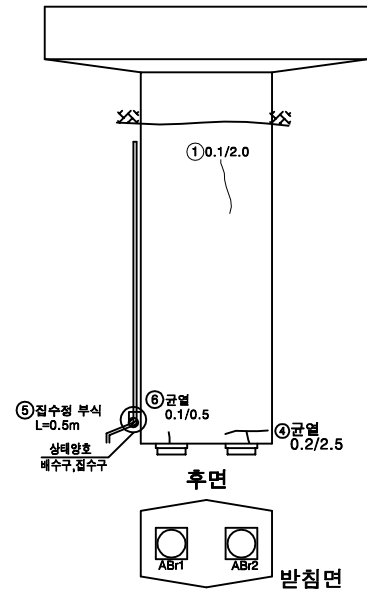

KEY PLAN

전면

SECTION






번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2.1	2.10	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	3.00	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	집수정 부식			1.00	EA	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 례		광상균열		벽면		변형, 공동	조사일시		2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		표면, 변형	
		바라, 판손		시공이음분리, 송판리		마모, 침식		누수, 침투	
		누수, 변색		배수구		포장파괴, 요철		기타	
							조사자	이상훈 외 3명	
							도면번호	023	

ID : 복정고가교 램프A-하부구조(P5)

손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수흔적	5.7	2.0	11.40	m ²	1	
2	누수흔적	5.7	1.0	5.70	m ²	1	
3	발침장치 부식			1.00	EA	1	
4	배수관 고정볼트 탈락			1.00	EA	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

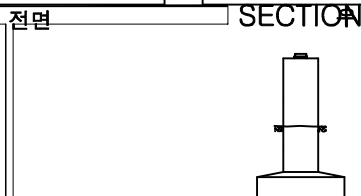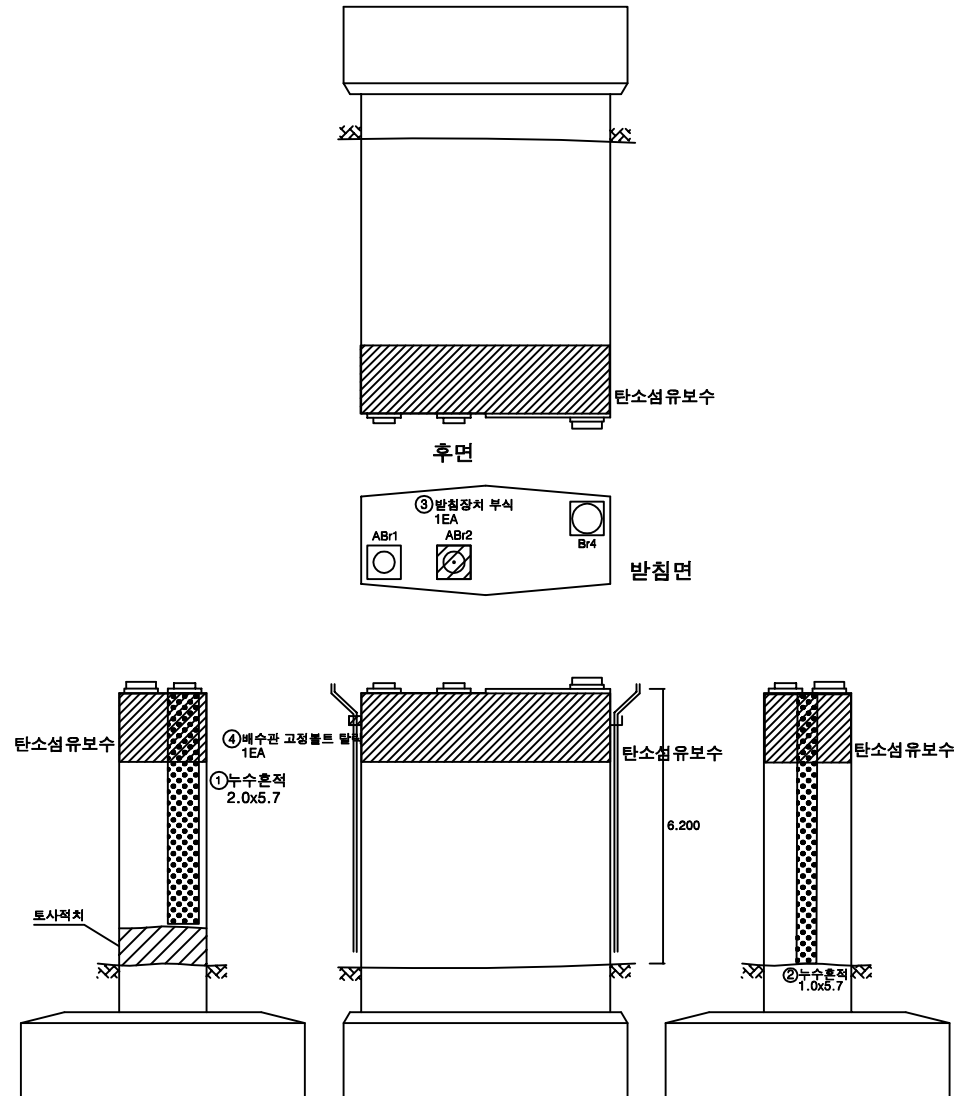


용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명			
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	024			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타					

ID : 북정고가교 램프B-바닥판상면(S1)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.0	2.00	m	2	
3	아스콘 패임	0.1	0.1	0.01	m²	1	
4	아스콘 균열		35.0	35.00	m	1	
5	아스콘 균열		22.0	22.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
7	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	1.0	6.00	m	6	
8	유간토사퇴적		3.0	3.00	m	1	
9	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
10	(접속부)포장파손	0.3	0.9	0.27	m²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

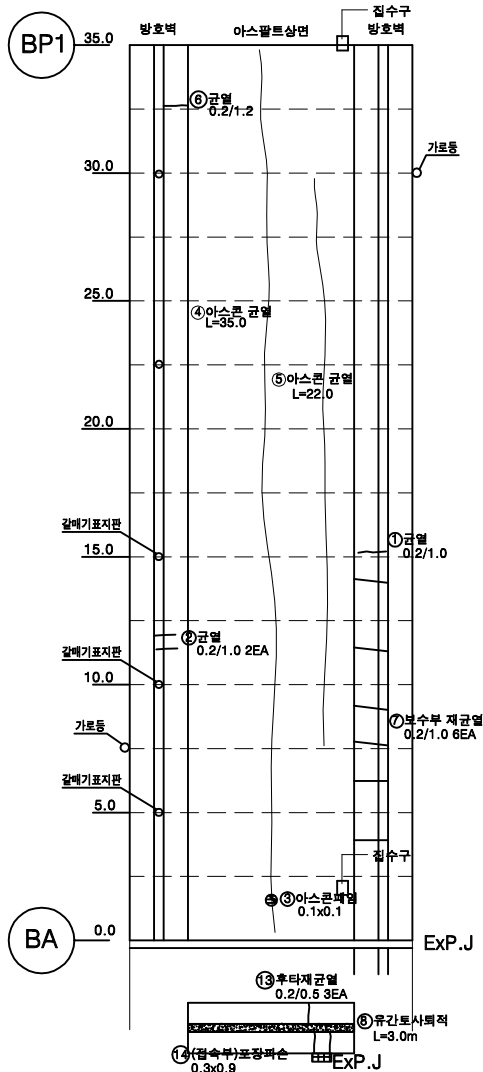


서울

남

KEY PLAN


SECTION

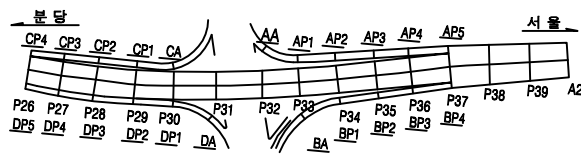

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	평상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본래	도면번호	025		
		누수, 변색	배수구	포장파손	기타				

ID : 북정고가교 램프B-바닥판상면(S2)


손상물량표

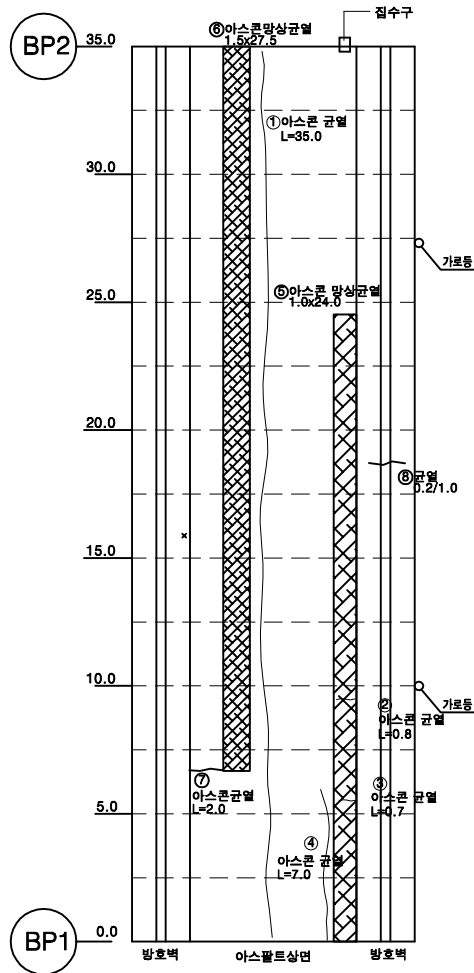

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	아스콘 균열		35.0	35.00	m	1	
2	아스콘 균열		0.8	0.80	m	1	
3	아스콘 균열		0.7	0.70	m	1	
4	아스콘 균열		7.0	7.00	m	1	
5	아스콘 망상균열	1.0	24.0	24.00	m ²	1	
6	아스콘 망상균열	1.5	27.5	41.25	m ²	1	
7	아스콘 균열		2.0	2.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

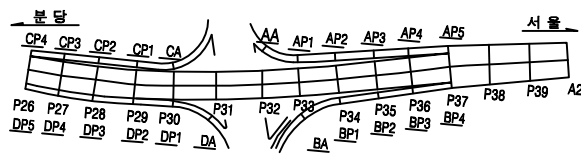

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	망상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	026
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		

ID : 북정고가교 램프B-바닥판상면(S3)

손상물량표

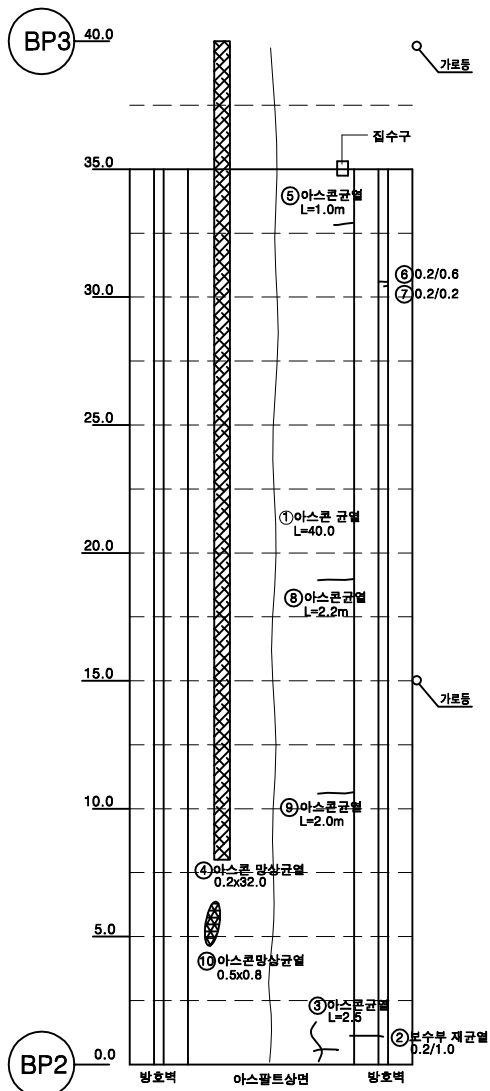


서울

남

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	아스콘 균열		40.0	40.00	m	1	
2	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
3	아스콘 균열		2.5	2.50	m	1	
4	아스콘 망상균열	32.0	0.2	6.40	m²	1	
5	아스콘 균열		1.0	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
8	아스콘 균열		2.2	2.20	m	1	
9	아스콘 균열		2.0	2.00	m	1	
10	아스콘 망상균열	0.5	0.8	0.40	m²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

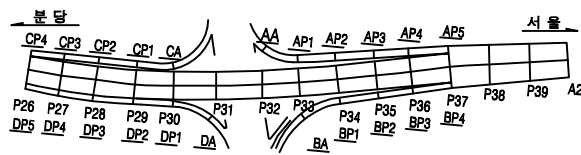


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열외력	신축이음 본체	도면번호	027
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		


ID : 복정고가교 램프B-box내부(S1) -1

손 상 물 량 표

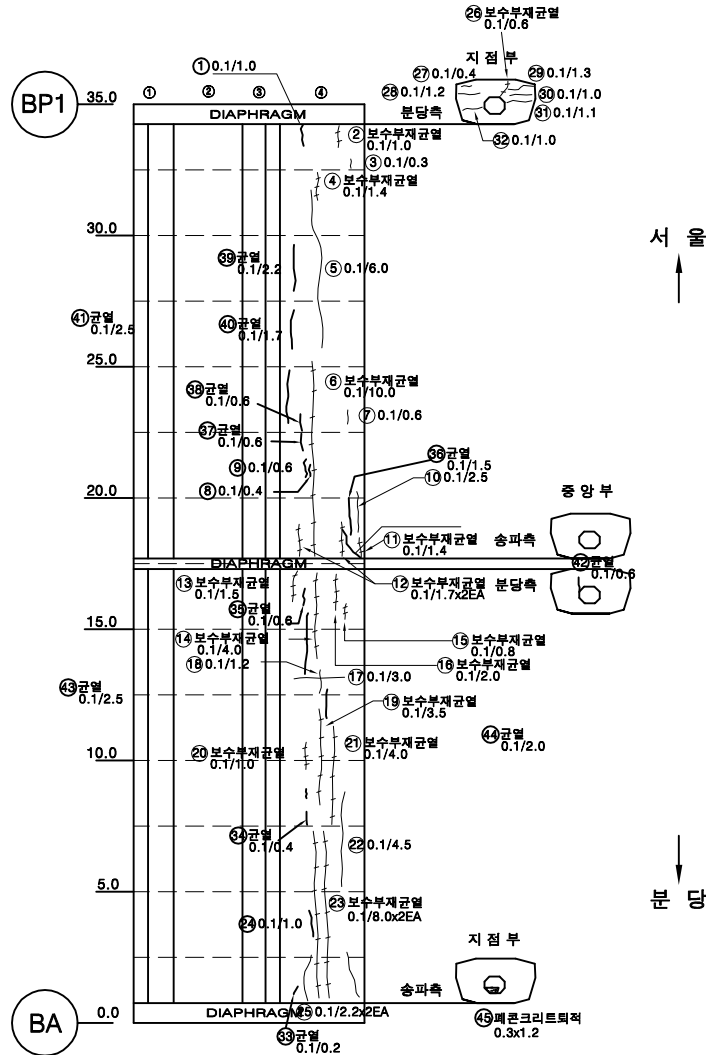


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	6.0	6.00	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	10.0	10.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	3.40	m	2	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
16	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
19	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
20	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
21	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	4.5	4.50	m	1	
23	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	8.0	16.00	m	2	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	2.2	4.40	m	2	
26	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
29	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
31	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
35	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
37	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
38	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
39	균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
40	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	

KEY PLAN

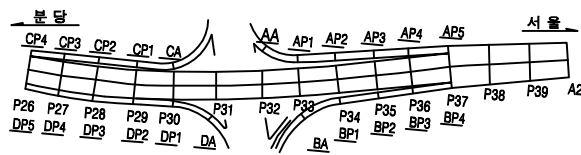


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 평상균열	 벽체	 편광, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판구	 이물열외력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	029	

ID : 북정고가교 램프B-box내부(S1) -2

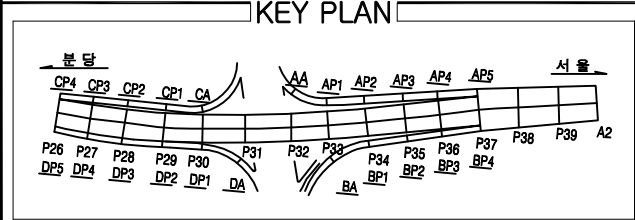


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
41	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
42	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
43	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
44	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
45	이물질퇴적	0.3	1.2	0.36	m³	1	
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

용 의 명		2025년 상반기 복정고교 정기안전점검 용의					
제 번	 간 열	 명상간열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이완분리, 용탈등	 이물침몰력	 신축이완 분해	조 사 자	이상훈 외 3인	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 오일	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 램프B-box내부(S2) (1)



손 상 물 량 표

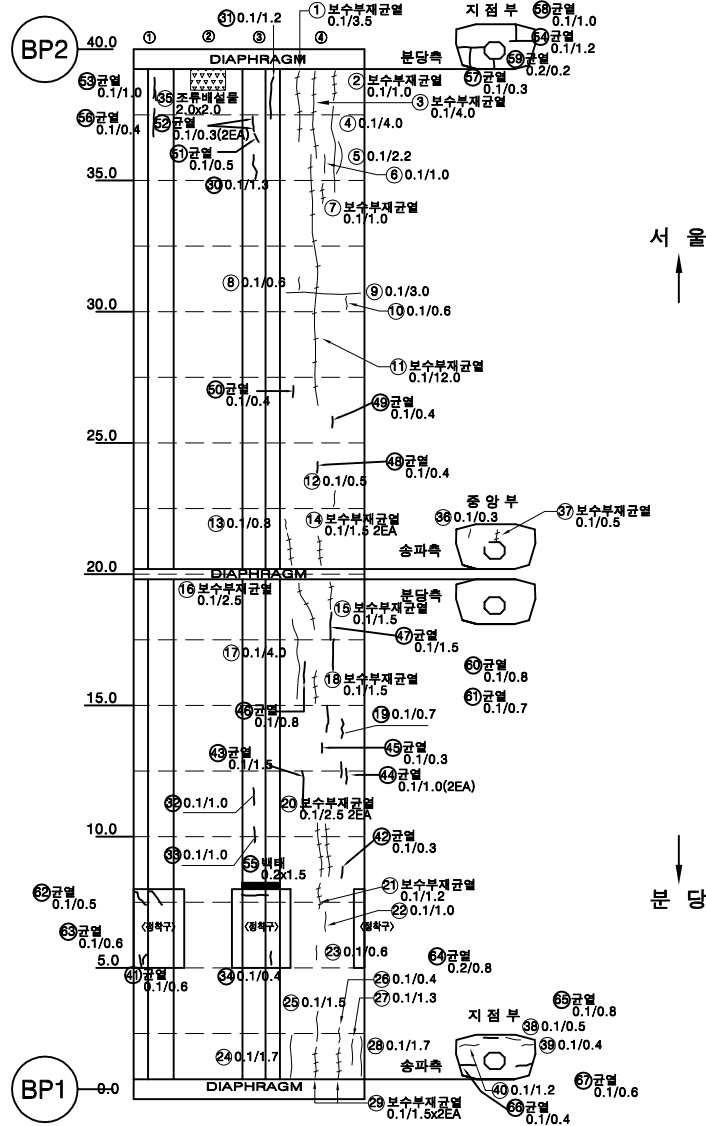

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	12.0	12.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
16	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
18	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
20	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	5.00	m	2	
21	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
29	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
30	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
31	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
35	이물질퇴적	2.0	2.0	4.00	m ²	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
37	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
38	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
39	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
40	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	

KEY PLAN


SECTION

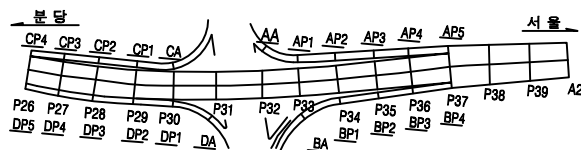

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
범	 균열	 양상균열	 박대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
레	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물질퇴적	 신축이음 분쇄	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			도면번호

ID : 복정고가교 램프B-box내부(S2) (2)



손상물량표

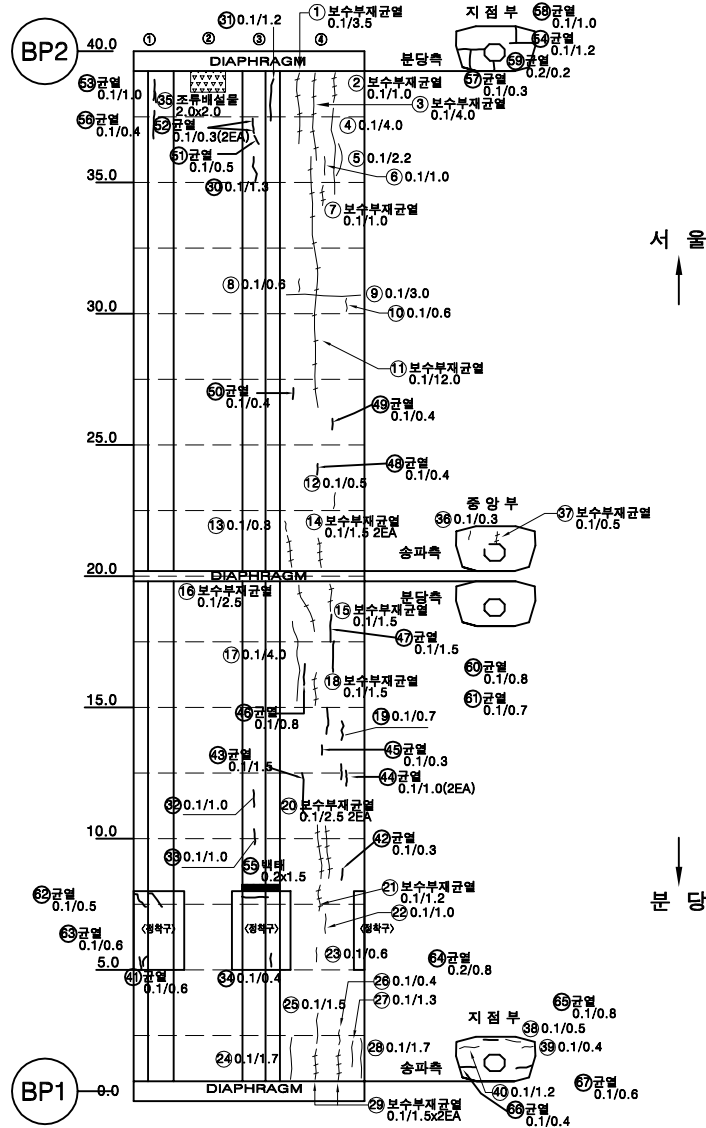

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
41	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
42	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
43	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
44	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
45	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
46	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
47	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
48	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
49	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
50	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
51	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
52	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.60	m	2	
53	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
54	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
55	벽태	0.2	1.5	0.30	m²	1	
56	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
57	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
58	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
59	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
60	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
61	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
62	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
63	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
64	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
65	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
66	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
67	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

KEY PLAN


SECTION

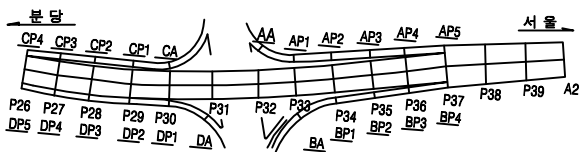

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역								
면 별		균열		평상균열		벽태		변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3인
		바라, 파손		시공이음분리, 송파측		이물열매력		신속여음 분해		
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		


ID : 북정고가교 램프B-box내부(S3)

손 상 물 량 표

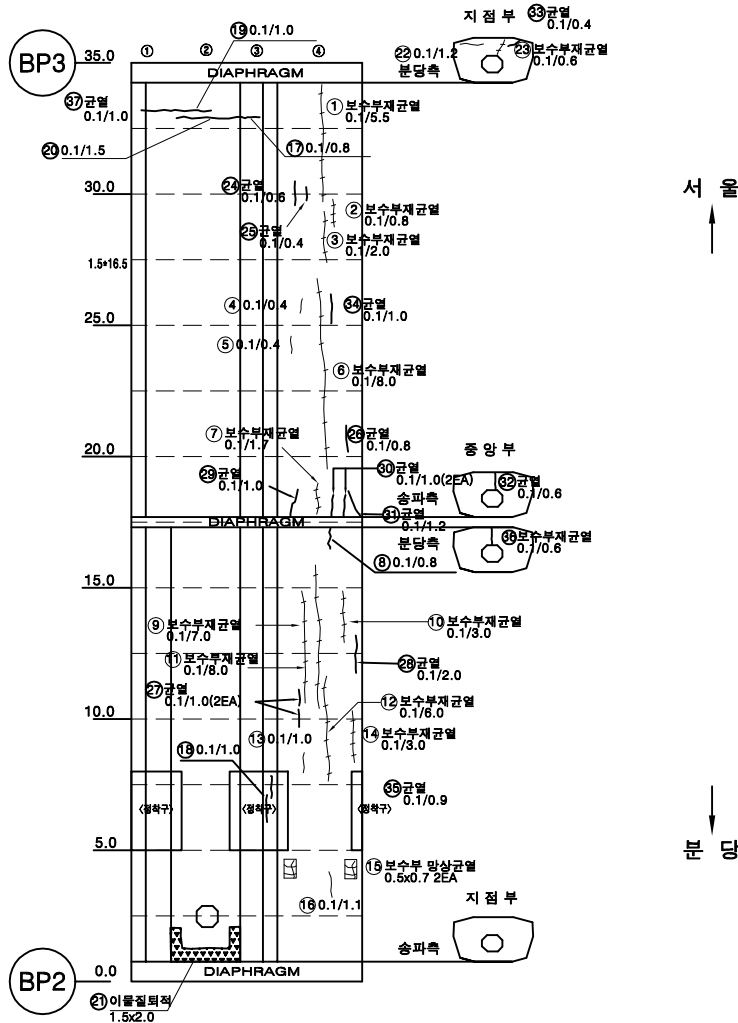


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	5.5	5.50	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
3	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	8.0	8.00	m	1	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	7.0	7.00	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	8.0	8.00	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	6.0	6.00	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
15	망상균열	0.5	0.7	0.70	m ²	2	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
21	이물질퇴적	1.5	2.0	3.00	m ²	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
23	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
28	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
29	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
31	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
32	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
35	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
36	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
37	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
38							
39							
40							

KEY PLAN

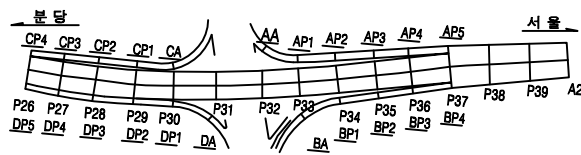


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 망상균열	 박락	 썩짐, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 바리, 파손	 시공이용분리, 송판구	 이물질퇴적	 신속이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	033	


ID : 북정고가교 램프B-box내부(S4)

손 상 물 량 표

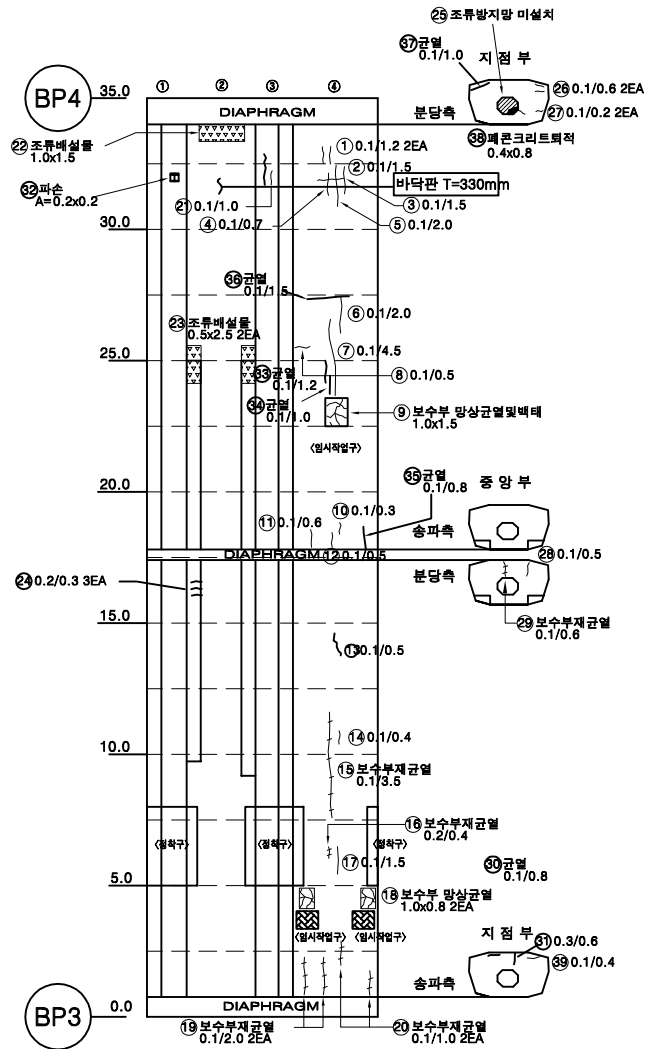


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	4.5	4.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	보수부 망상균열, 백태	1.0	1.5	1.50	m²	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
16	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
18	망상균열	1.0	0.8	1.60	m²	2	
19	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	4.00	m	2	
20	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
22	이물질퇴적	1.0	1.5	1.50	m²	1	
23	이물질퇴적	0.5	2.5	2.50	m²	2	
24	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.90	m	3	
25	조류방지망미설치			1.00	EA	1	
26	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
27	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
28	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
29	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
30	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
31	균열(0.3mm)	0.3	0.6	0.60	m	1	
32	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
33	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
34	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
35	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
36	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
37	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
38	이물질퇴적	0.4	0.8	0.32	m²	1	
39	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
40							

KEY PLAN

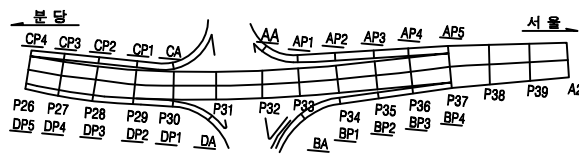

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역				
면	 균열	 망상균열	 백태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		
면	 바리, 파손	 시공이용분리, 송판구	 이물질퇴적	 신축아암 본체	조 사 자	이상훈 외 3명
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타		
					도면번호	034


ID : 북정고가교 램프B-box외부(S1)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구 누수 및 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

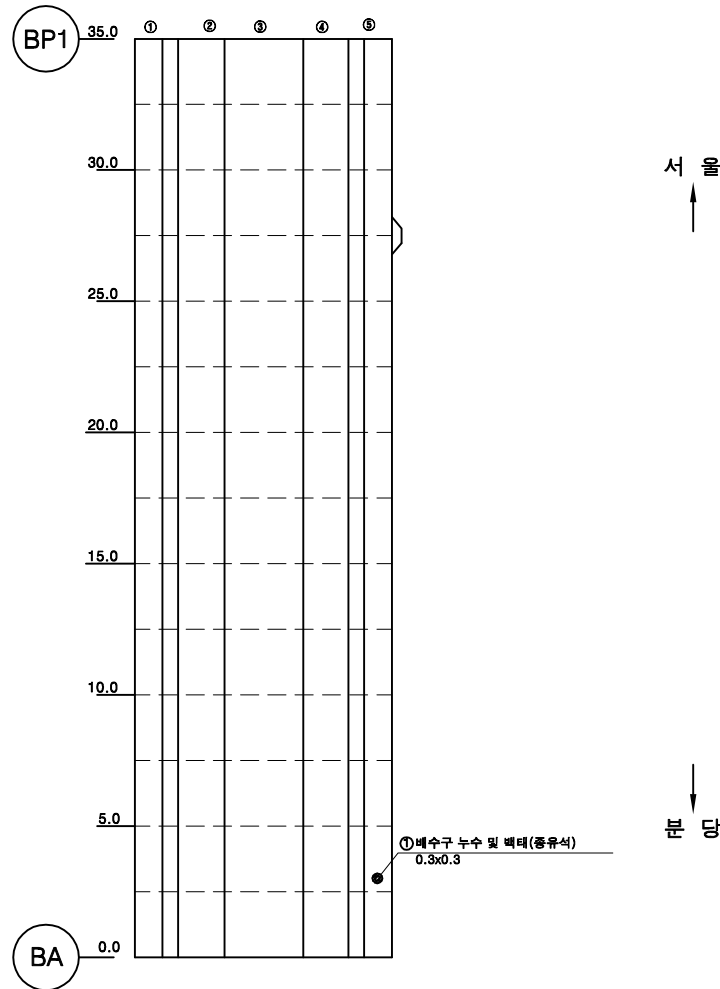

KEY PLAN

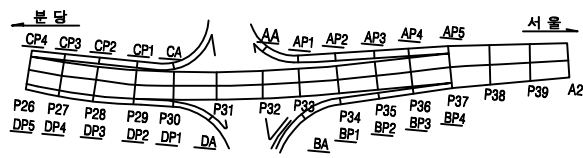


SECTION

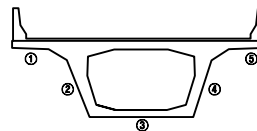

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
범 례	 균열	 광상균열	 백태	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질물림	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 북정고가교 램프B-box외부(S2)



손상물량표

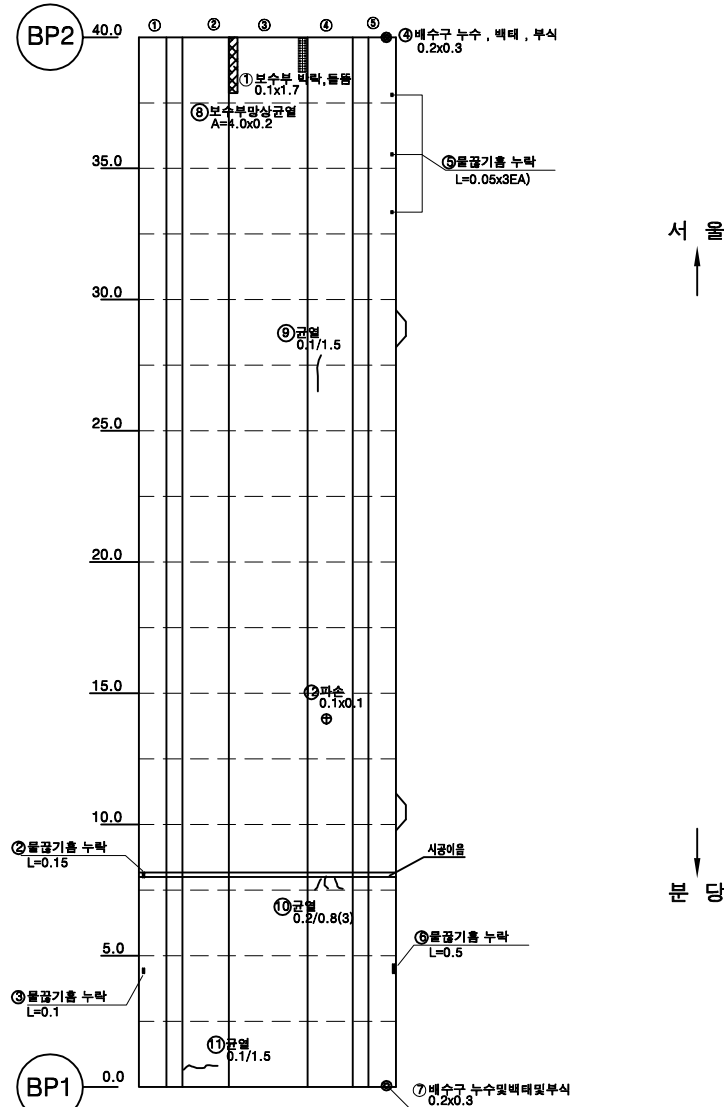

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 박락, 들뜸	1.7	0.1	0.17	m²	1	
2	물길기울 누락		0.1	0.10	m	1	
3	물길기울 누락		0.2	0.20	m	1	
4	배수구 누수, 백태, 부식	0.3	0.2	0.06	m²	1	
5	물길기울 누락		0.1	0.30	m	3	
6	물길기울 누락		0.5	0.50	m	1	
7	배수구 누수, 백태, 부식	0.3	0.2	0.06	m²	1	
8	보수부 망상균열	0.2	4.0	0.80	m²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	2.40	m	3	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
12	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

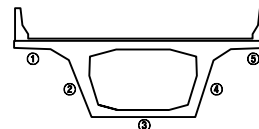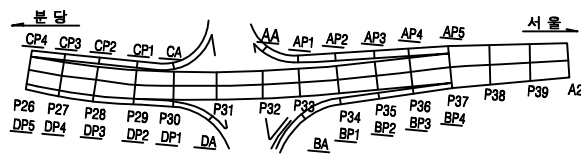


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역									
면	레	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2025년 06월				
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명				
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	036				
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타						


ID : 북정고가교 램프B-box외부(S3)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	3.5	7.00	m	2	
2	보수부 들뜸	0.8	0.1	0.08	m ²	1	
3	물길기름 누락		0.05	0.25	m	5	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
5	배수관 누수,부식			5.00	EA	5	
6	백태	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
7	파손	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

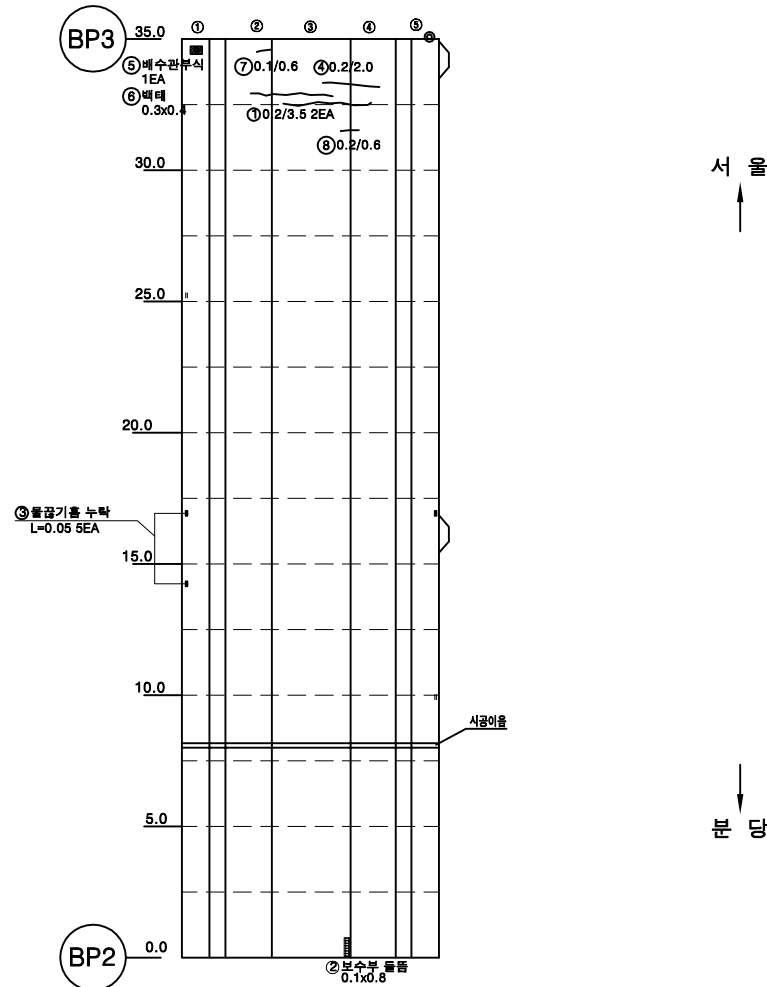

KEY PLAN

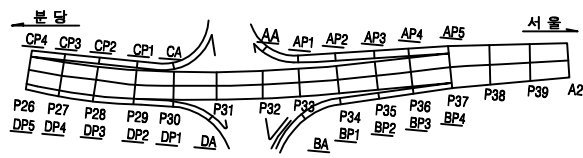


SECTION

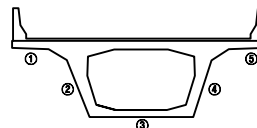

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			


ID : 북정고가교 램프B-box외부(S4)

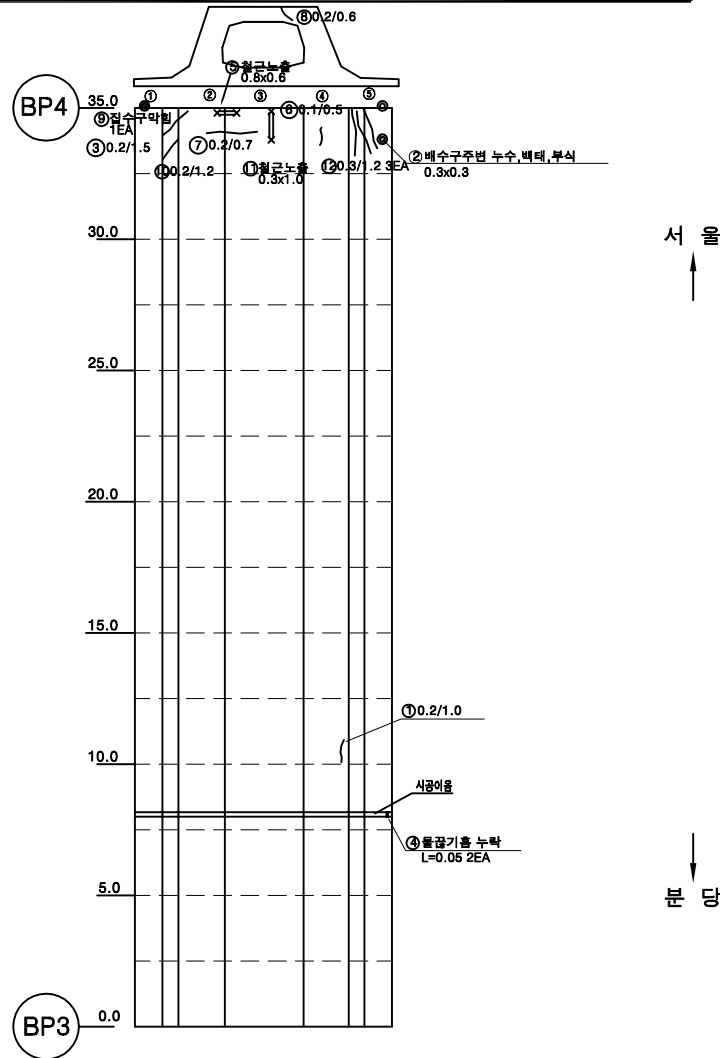


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
2	배수구 주변 누수, 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	물길기름 누락		0.05	0.10	m	2	
5	철근노출	0.8	0.6	0.48	m ²	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
9	집수구 막힘			1.00	EA	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	철근노출	1.0	0.3	0.30	m ²	1	
12	균열(0.3mm)	0.3	1.2	3.60	m	3	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

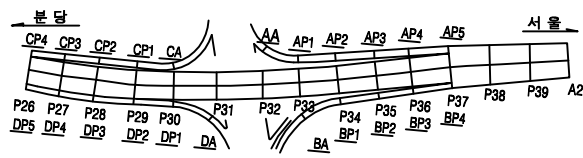

SECTION

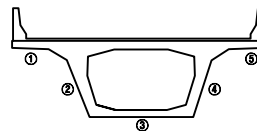


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	038	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			


ID : 북정고가교 램프B-하부구조(A)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수흔적, 백태	3.0	1.0	3.00	m ²	1	
2	지작물적치			1.00	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							




받침면

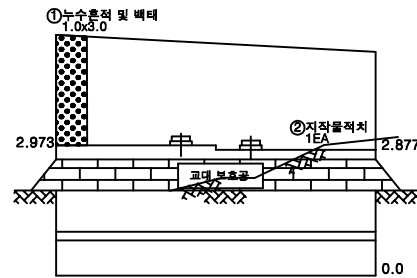

전면

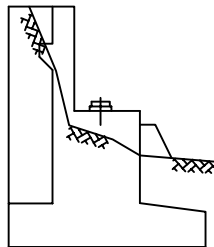


좌

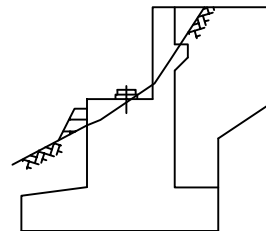


우

KEY PLAN



SECTION





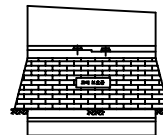


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 례							조사일시
							2025년 06월
							조사자
							이상훈 외 3명
							도면번호
							039


ID : 북정고가교 램프B-하부구조(P1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
11	배수관 고정철물탈락			1.00	EA	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

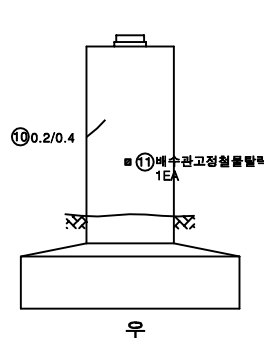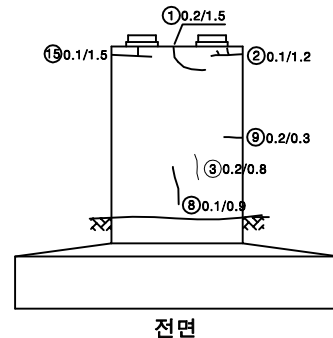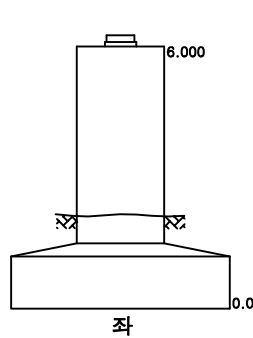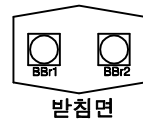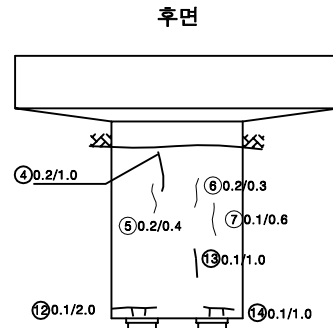

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	040		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				


ID : 북정고가교 램프B-하부구조(P2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
18	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
19	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

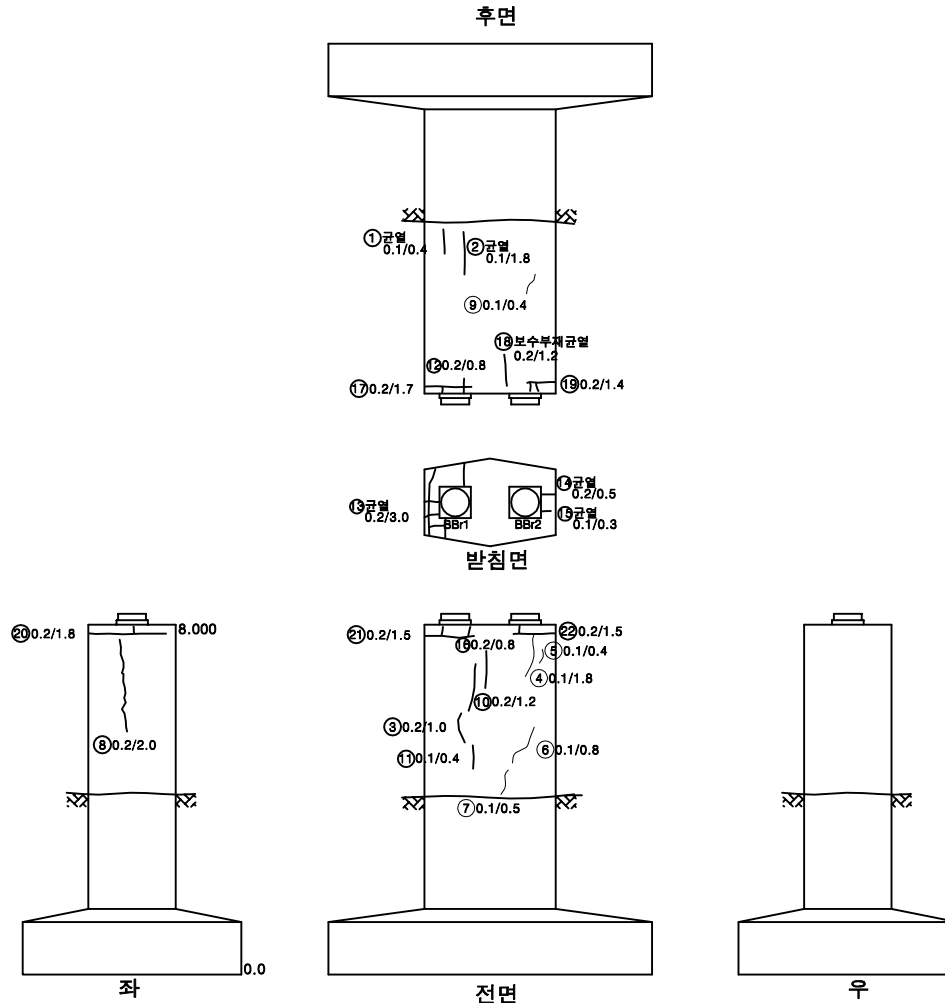

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본래	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호

ID : 북정고가교 램프B-하부구조(P3)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.90	m	3	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	1.60	m	2	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.3	1.20	m	4	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.60	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.60	m	2	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

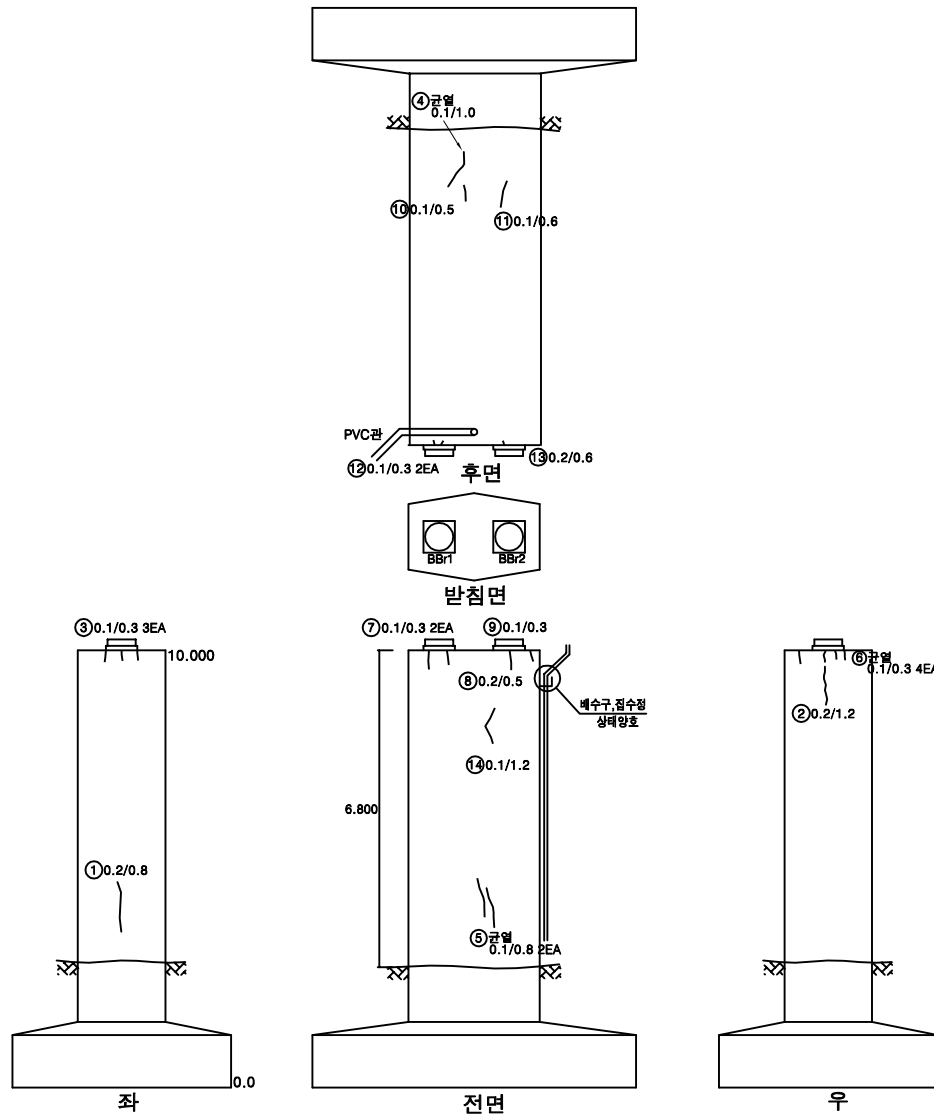

KEY PLAN


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	 균열	 광상균열	 박락	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본래			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
						도면번호	042


ID : 북정고가교 램프B-하부구조(P4)

손 상 물 량 표

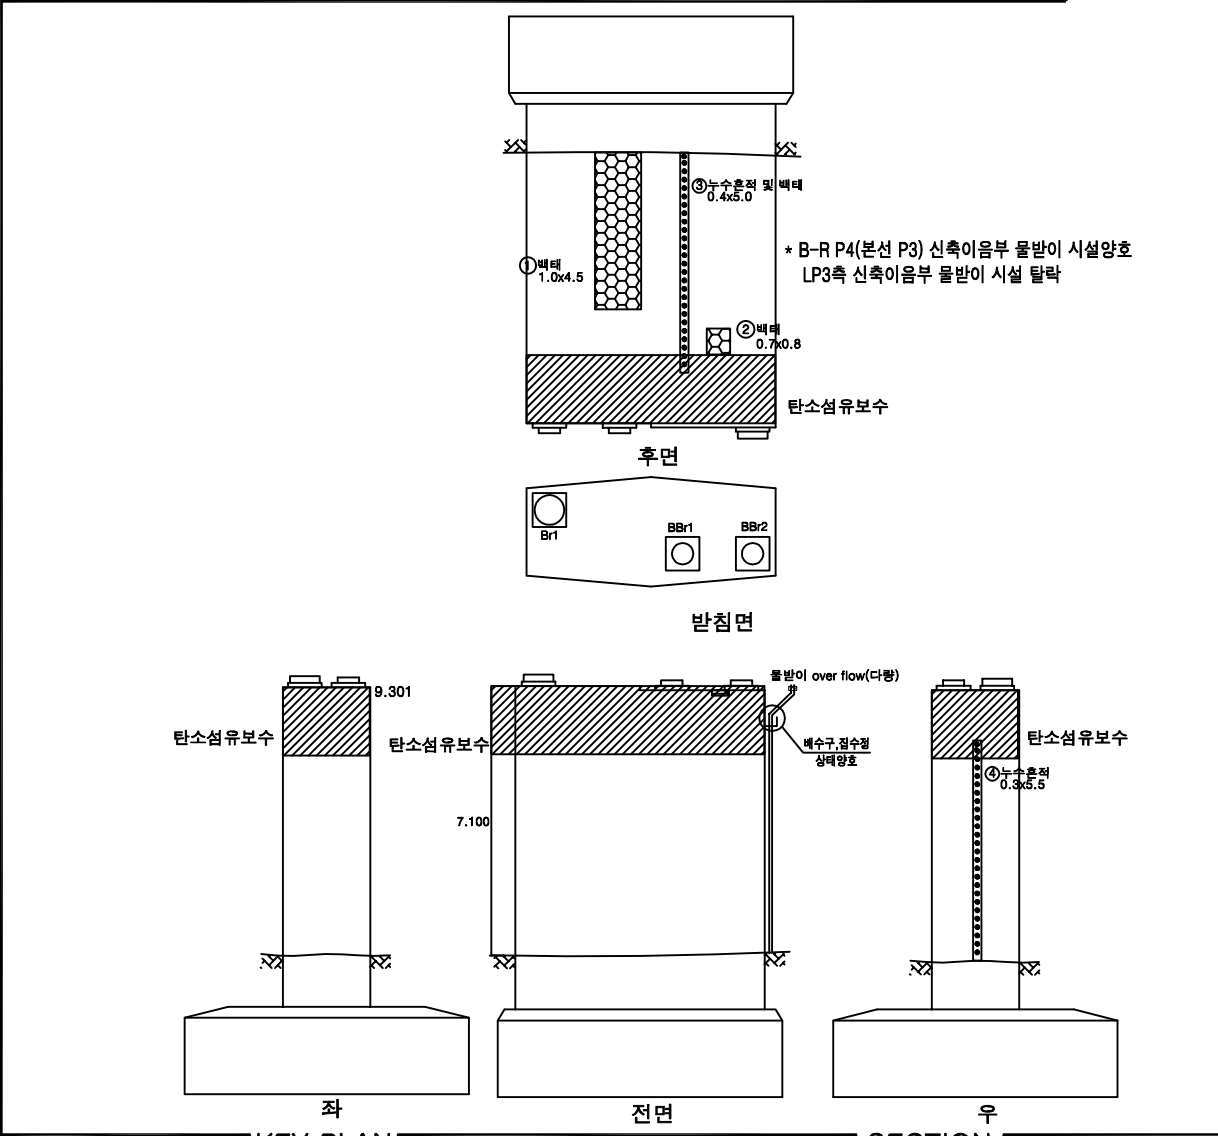


용역명		2025년 상반기 북정고가고 정기안전점검 용역								
제 례		교열		양상교열		벽대		썩짐, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료변리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		박리, 파손		시공이음변리, 송분리		이물질유입		신축이음 변형	조 사 자	이상훈 외 3명
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		

SECTION



ID : 북정고가교 램프C-바닥판상면(S1)

손 상 물 량 표

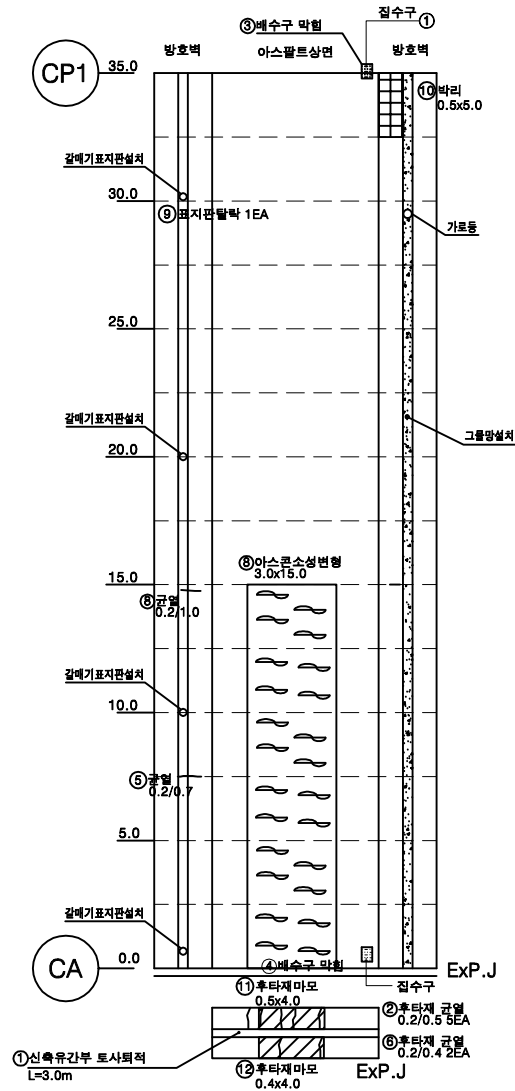


서울

남

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사되적		3.0	3.00	m	1	
2	후타재 균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.50	m	5	
3	배수구 막힘			1.00	EA	1	
4	배수구 막힘			1.00	EA	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
6	후타재 균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.80	m	2	
7	아스콘 소성변형	3.0	15.0	45.00	m²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
9	표지판 탈락			1.00	EA	1	
10	박리	0.5	5.0	2.50	m²	1	
11	후타재 마모	0.5	4.0	2.00	m²	1	
12	후타재 마모	0.4	4.0	1.60	m²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

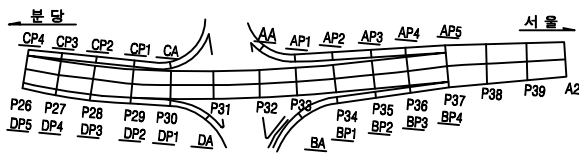

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 양상균열	 박락	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 박리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물유입력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	044	

ID : 북정고가교 램프C-바닥판상면(S2)

손 상 물 량 표

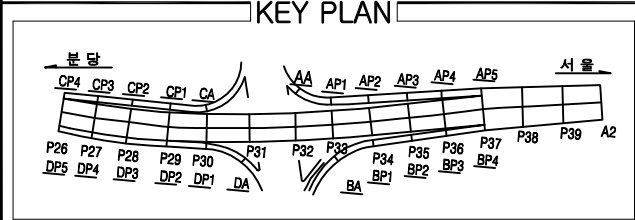

SECTION




A technical cross-section diagram of a wide-flange beam. The beam has a central rectangular hole. The top flange is relatively thin and wide. The web is thicker and tapers outwards from the hole. The bottom flange is wider than the top flange. The entire section is symmetrical about a vertical centerline.

용 의 명		2025년 상반기 북경고가고 정기안전점검 용역					
편 례	 관 일	 양성관일	 벽태	 병형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물결착력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 표경의 요철	 기타			도면번호

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	배수구 막힘			1.00	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

ID : 북정고가교 램프C-바닥판상면(S3)

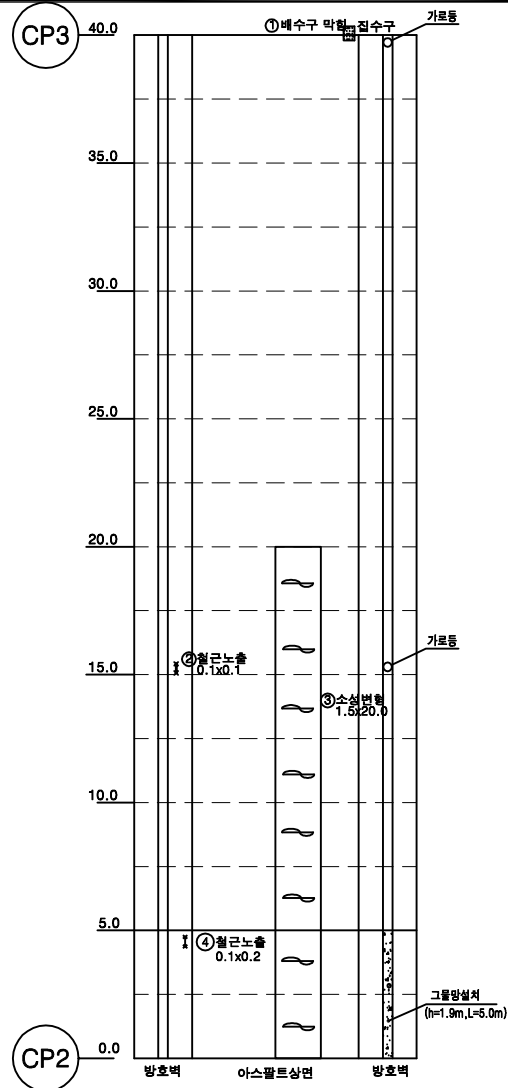


서울

남

손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구 막힘			1.00	EA	1	
2	철근노출	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	아스콘 소성변형	20.0	1.5	30.00	m ²	1	
4	철근노출	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

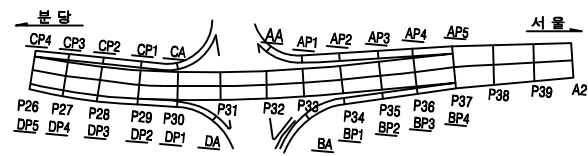


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사업시	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	조사업시	이상훈 외 3명		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	046		

ID : 복정고가교 램프C-바닥판상면(S4)

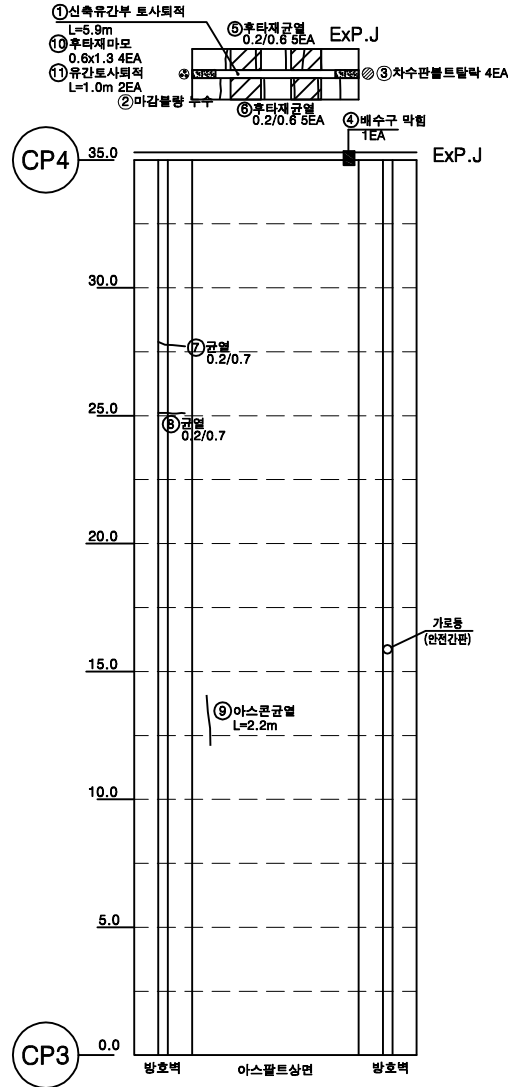


서울

방

손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사퇴적		5.9	5.90	m	1	
2	마감불량/누수			1.00	EA	1	
3	차수판 볼트탈락			4.00	EA	4	
4	배수구 막힘			1.00	EA	1	
5	후타재 균열(0.2mm)	0.2	0.6	3.00	m	5	
6	후타재 균열(0.2mm)	0.2	0.6	3.00	m	5	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
9	아스콘 균열		2.2	2.20	m	1	
10	후타재 마모	0.6	1.3	3.12	m ²	4	
11	유간토사퇴적		1.0	2.00	m	2	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

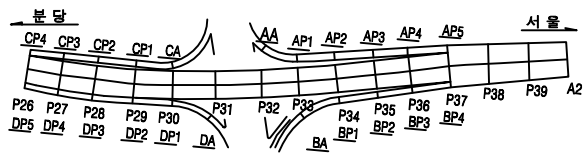


SECTION



용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	평상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신속이음 본래	도면번호	047
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		


ID : 북정고가교 램프C-box내부(S1)

손 상 물 량 표

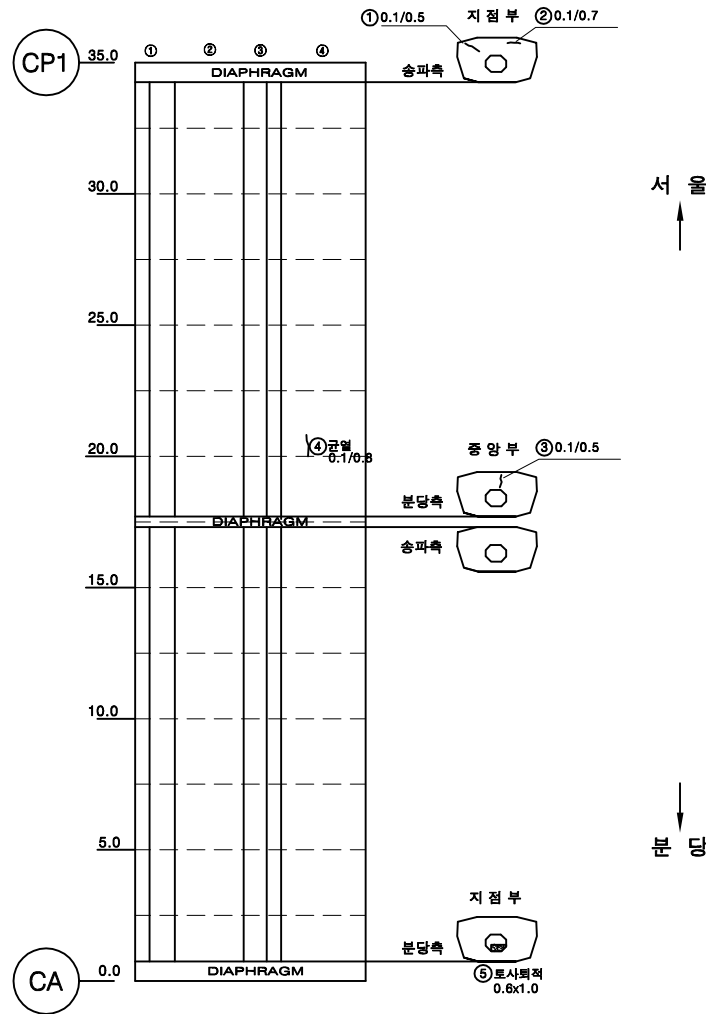


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
5	토사퇴적	0.6	1.0	0.60	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

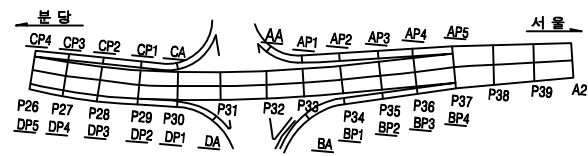


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송파측	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	048
		누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타		

ID : 북정고가교 램프C-box내부(S3)



손 상 물 량 표

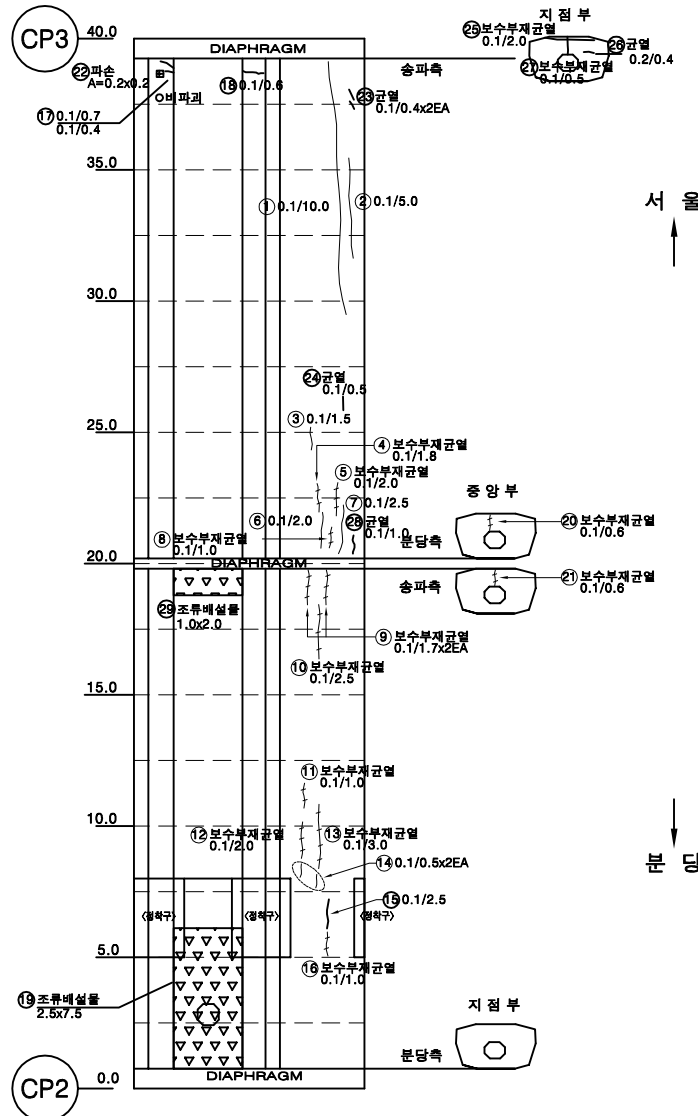

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	10.0	10.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	5.0	5.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
5	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	3.40	m	2	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
15	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
16	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
19	이물질퇴적	2.5	7.5	18.75	m ²	1	
20	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
21	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
22	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
24	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
25	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
26	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
27	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
28	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
29	이물질퇴적	1.0	2.0	2.00	m ²	1	
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

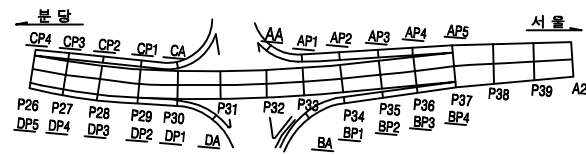

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	평상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이용분리, 송판리	이물질퇴적	신축이음 본래	도면번호	050		
		누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타				


ID : 북정고가교 램프C-box내부(S4)

손 상 물 량 표

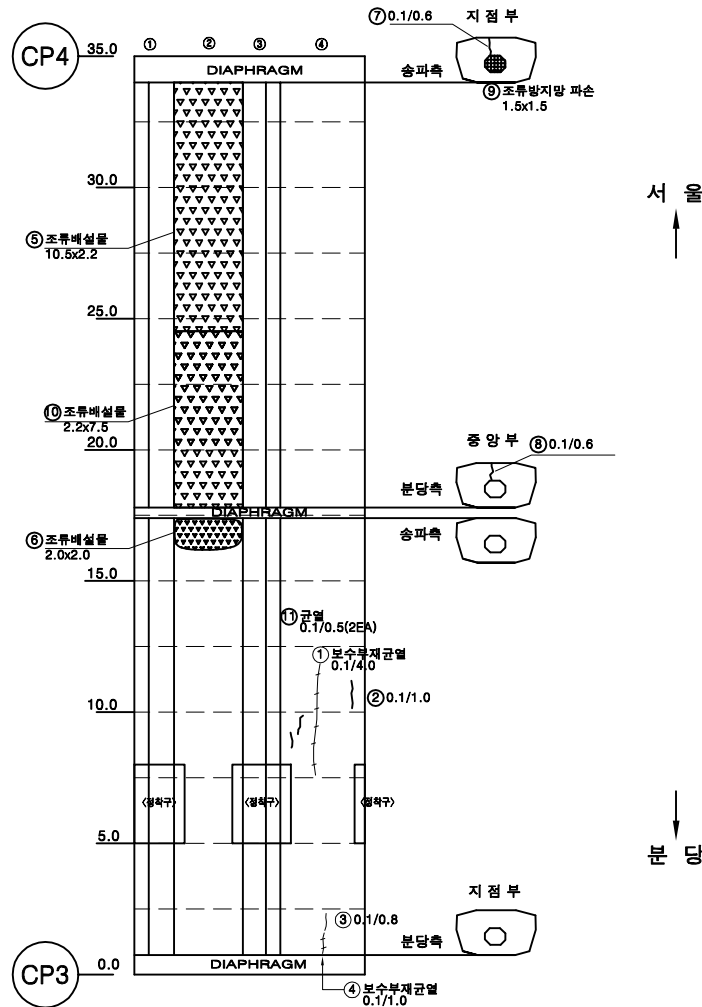


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	4.0	4.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	이물질퇴적	10.5	2.2	23.10	m ²	1	
6	이물질퇴적	2.0	2.0	4.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
9	조류방지망 파손	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
10	이물질퇴적	2.2	7.5	16.50	m ²	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

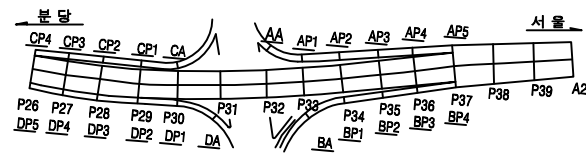

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물질퇴적	신축이음 본체	도면번호	051
		누수, 변색	배수구	포장파괴, 요철	기타		


ID : 북정고가교 램프C-box외부(S1)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
2	재료분리	0.2	0.2	0.04	m²	1	
3	보수부 재료분리	0.1	0.4	0.08	m²	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.80	m	3	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
8	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.90	m	3	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.0	4.00	m	4	
14	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

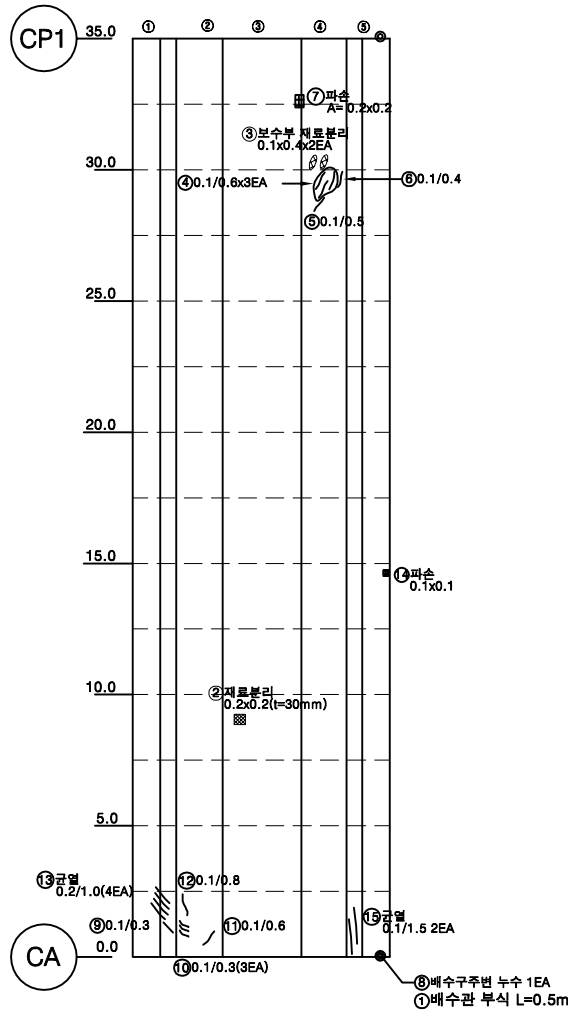

KEY PLAN

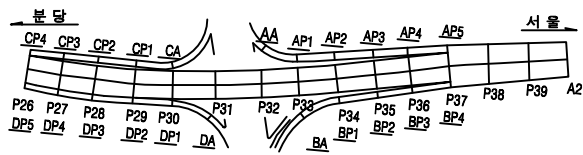

SECTION

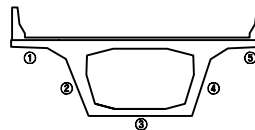


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 본체	도면번호	052	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타			


ID : 북정고가교 램프C-box외부(S2)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
2	재료분리	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
3	재료분리	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

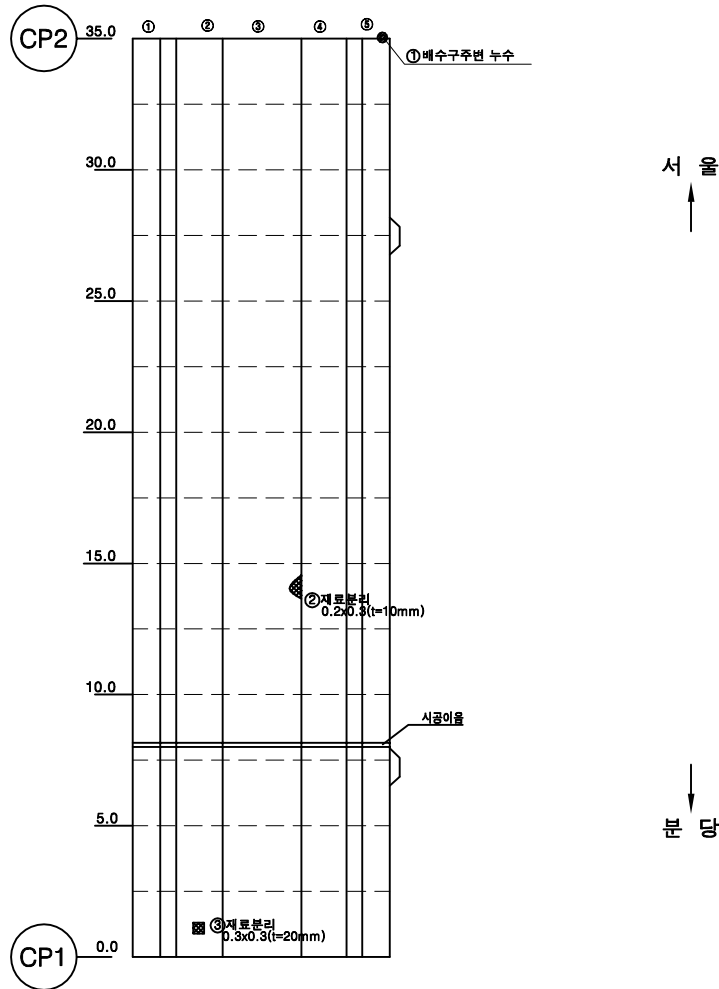

KEY PLAN

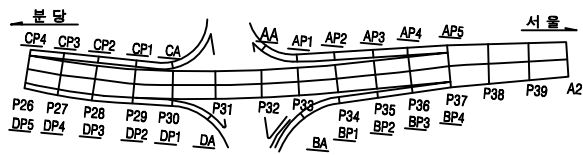


SECTION

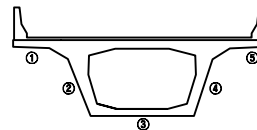

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 북정고가교 램프C-box외부(S3)



손상물량표

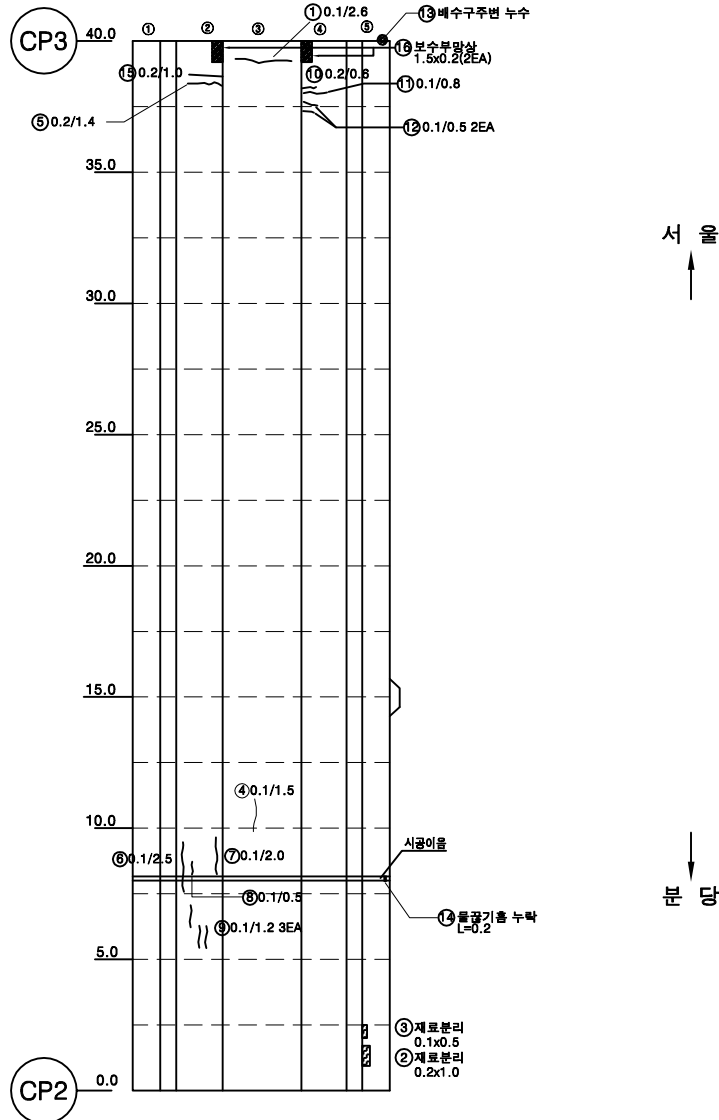

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.6	2.60	m	1	
2	재료분리	0.2	1.0	0.20	m ²	1	
3	재료분리	0.1	0.5	0.05	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	3.60	m	3	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
13	배수관 누수, 부식			1.00	EA	1	
14	물공기 흡 누락		0.2	0.20	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
16	보수부 망상균열	0.2	1.5	0.60	m ²	2	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

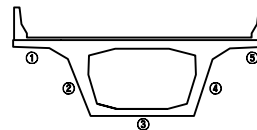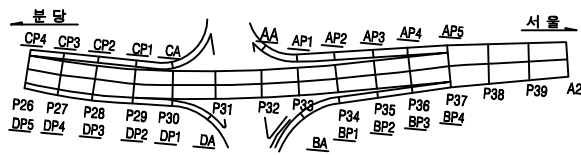

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역								
면 레		균열		광상균열		변위		침하, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바리, 판손		시공이음분리, 송분리		이물질유입		신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명
		누수, 변색		배수구		포광의 요철		기타		

ID : 북정고가교 램프C-하부구조(A)


손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
2	토사적치	1.0	2.0	2.00	m ³	1	
3	균열부 백태	0.1	0.2	0.60	m	3	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


②자갈 적치
1.0x2.0




반침면

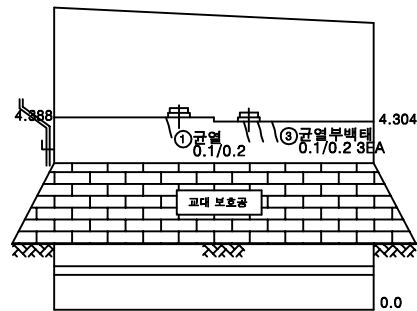

전면

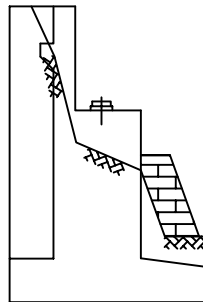


좌

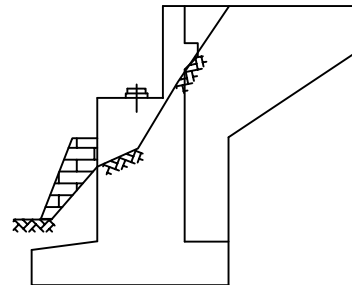


우

KEY PLAN



SECTION

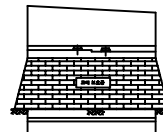


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면 레	 균열	 광상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타					도면번호


ID : 북정고가교 램프C-하부구조(P1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.1	0.60	m	6	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	보수부 재균열(0.20mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
7	보수부 재균열(0.20mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
9	보수부 재균열(0.20mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.0	2.00	m	2	
13	보수부 재균열(0.20mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	2.3	2.30	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
22	배수구 막힘	0.1		1.00	EA	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

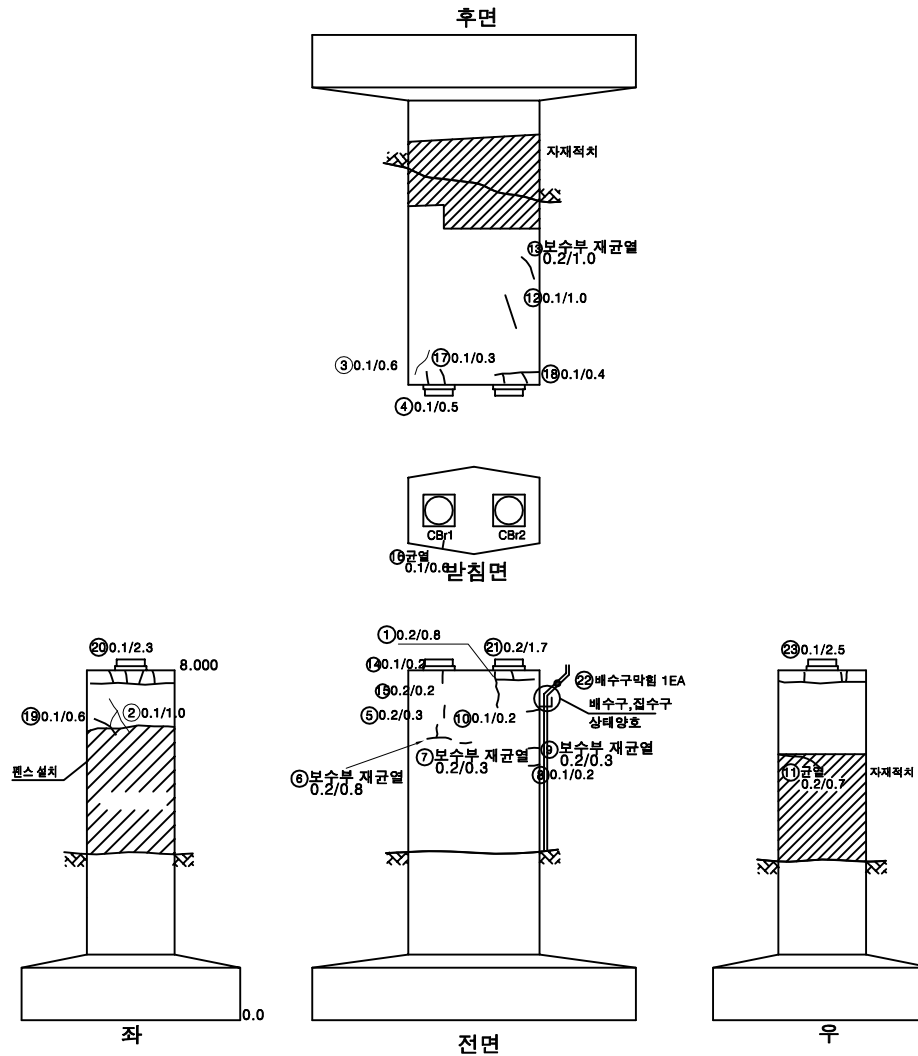

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물유입력	신속여름 본래	도면번호	057		
		누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타				

ID : 북정고가교 램프C-하부구조(P2)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2.1	2.10	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

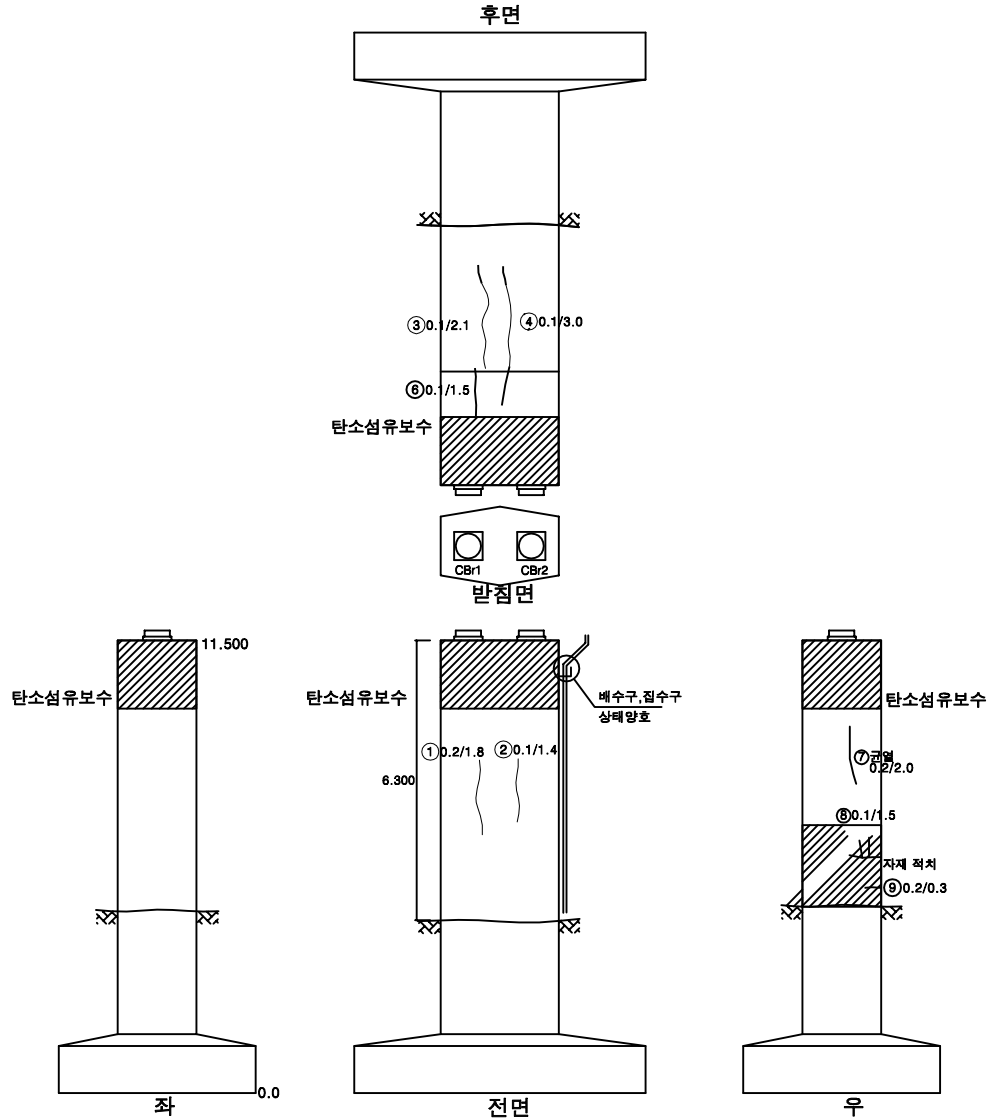

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 레	 균열	 광상균열	 벽대	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신속이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			

ID : 북정고가교 램프C-하부구조(P3)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
7	망상균열	0.6	1.0	0.60	m²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.1	0.10	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
19	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.60	m	3	
25	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
26	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

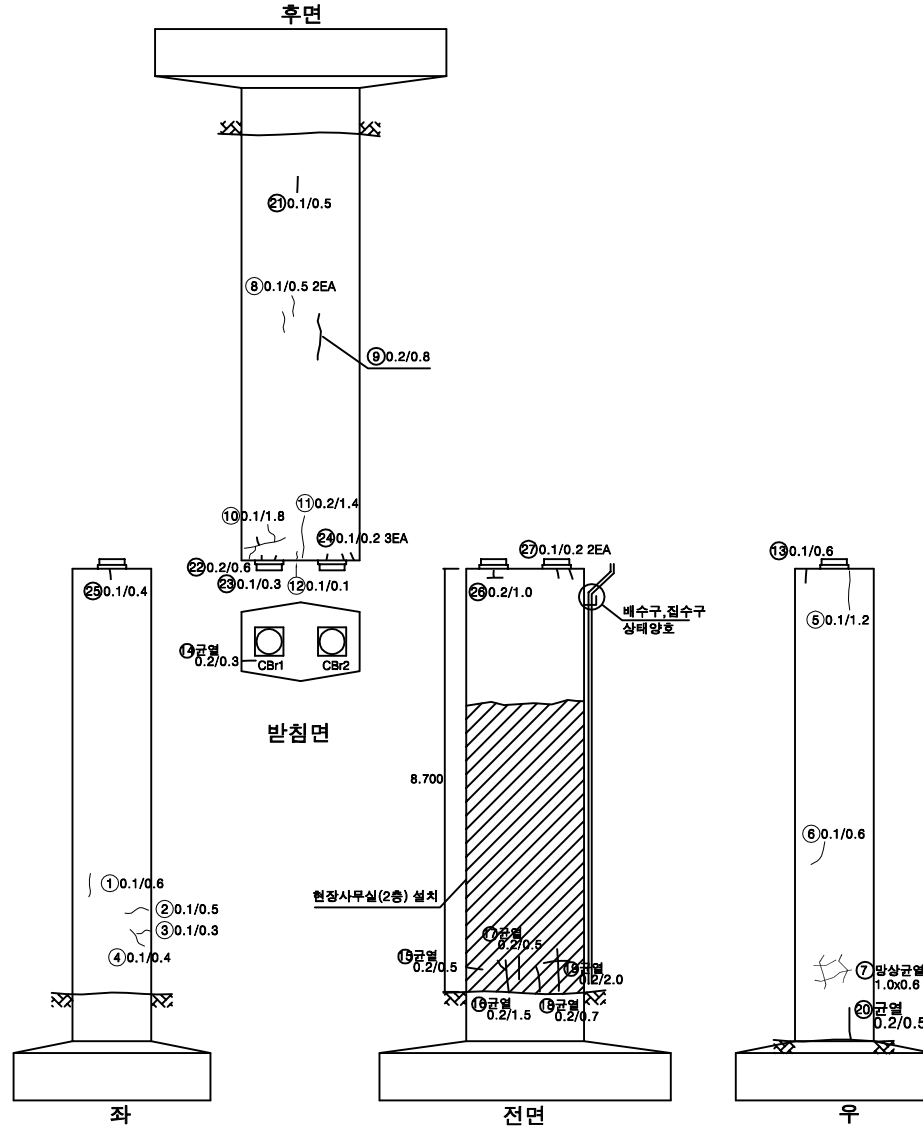

KEY PLAN

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사업시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본래	도면번호	059		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				


ID : 북정고가교 램프C-하부구조(P4)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	이물질퇴적	2.2	5.7	12.54	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	백태	3.0	0.3	0.90	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	3.0	9.00	m	3	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	백태	3.0	0.5	1.50	m ²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
9	발침부식			3.00	EA	3	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	망상균열	1.5	3.0	4.50	m ²	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

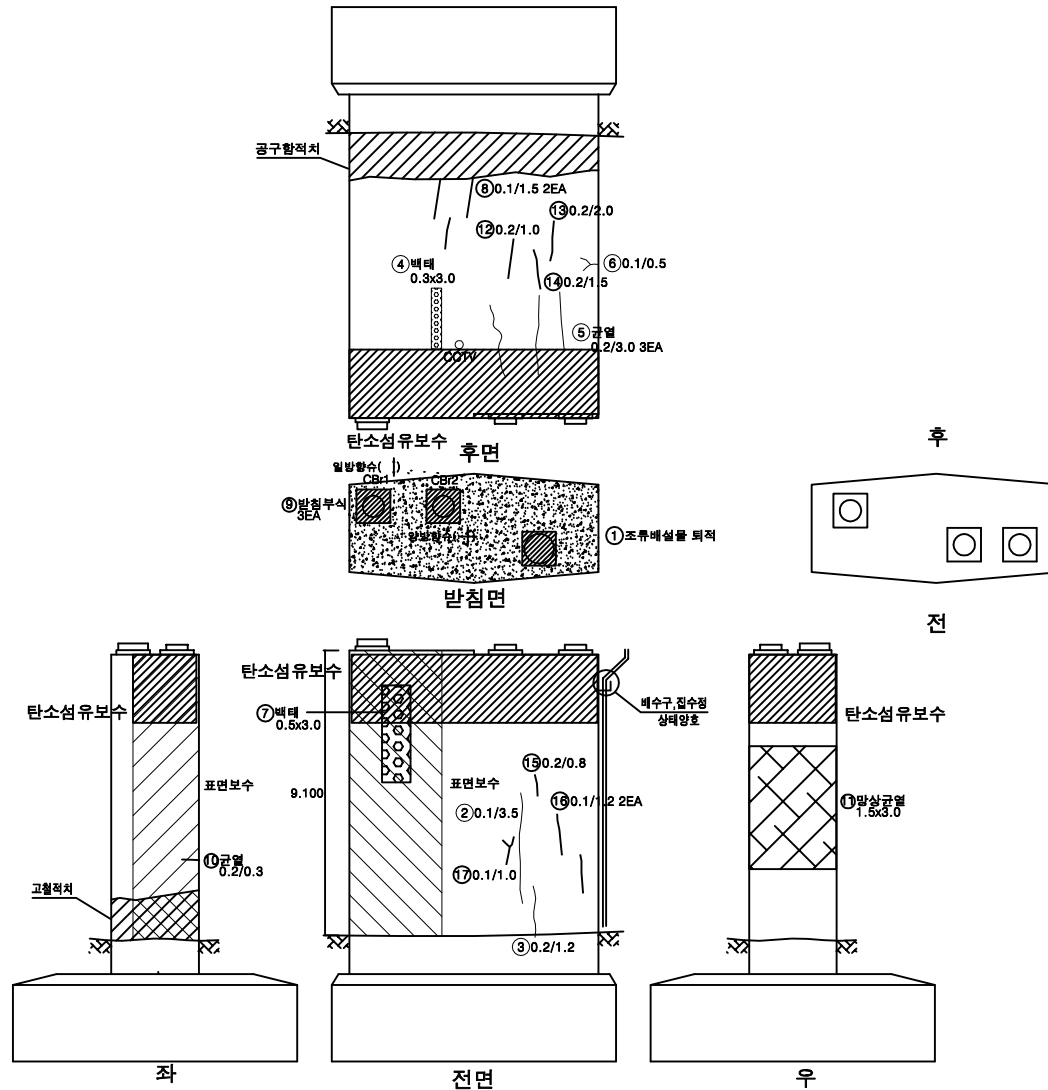

KEY PLAN




SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
부 레	 균열	 망상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물질퇴적	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호

ID : 북정고가교 램프D-바닥판상면(S1)


손 상 물 량 표

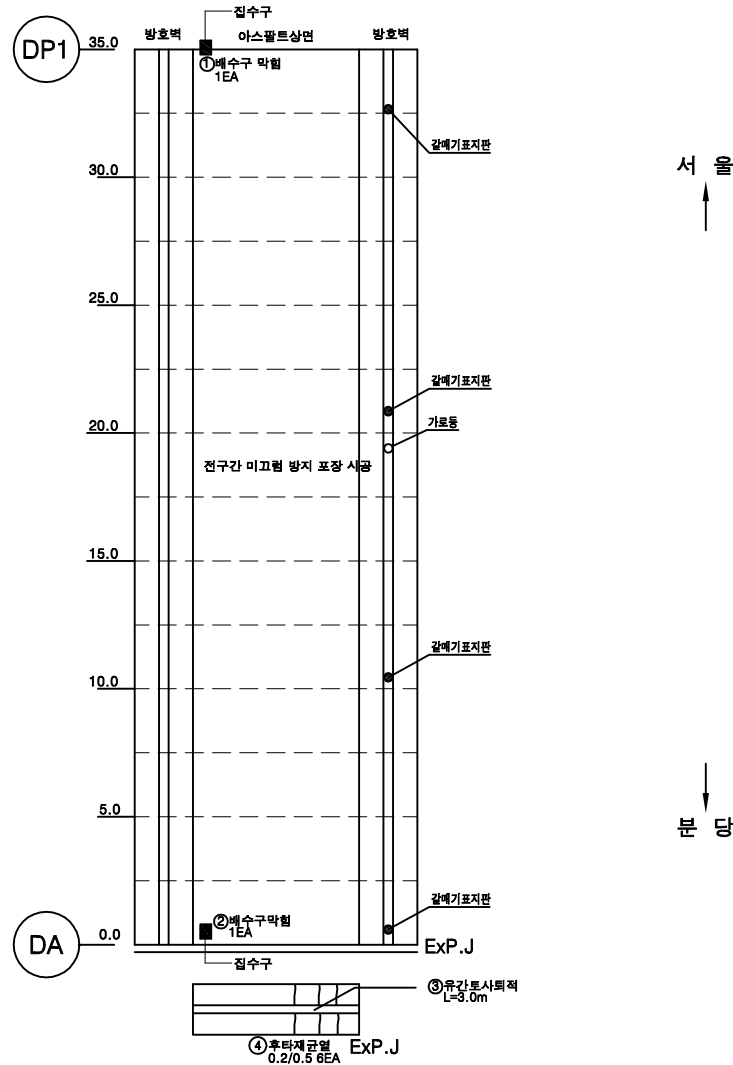

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구 막힘			1.00	EA	1	
2	배수구 막힘			1.00	EA	1	
3	유간토사퇴적		3.0	3.00	m	1	
4	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.5	3.00	m	6	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

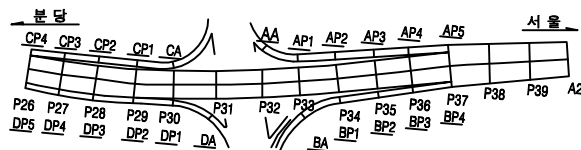

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타			

ID : 북정고가교 램프D-바닥판상면(S2)



손상물량표

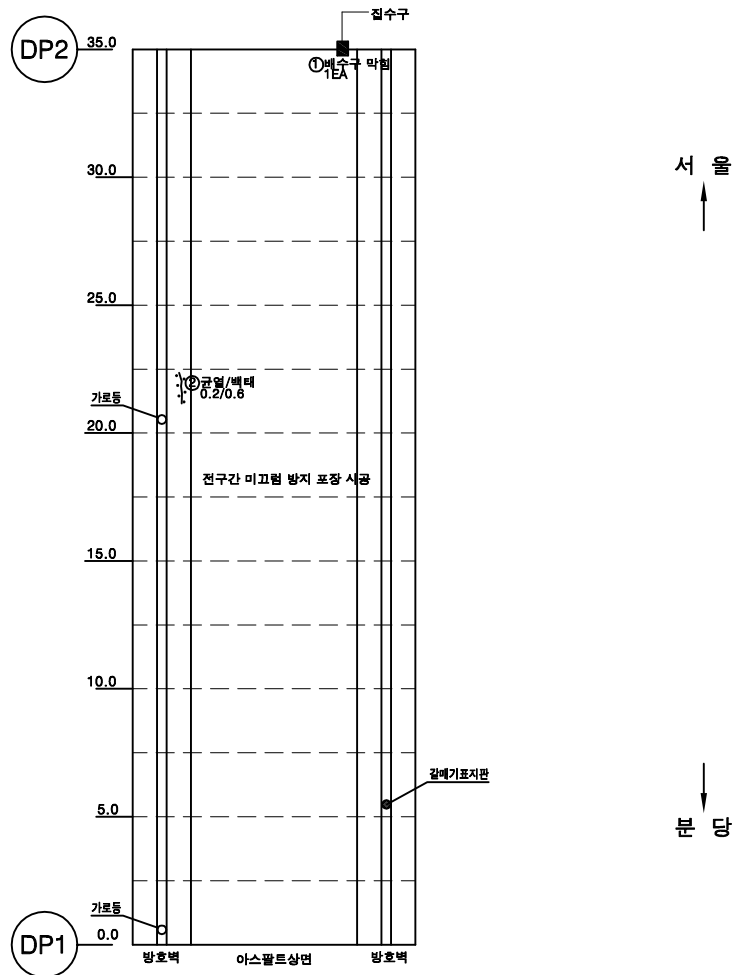

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구 막힘			1.00	EA	1	
2	균열/백태	0.2	0.6	0.60	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

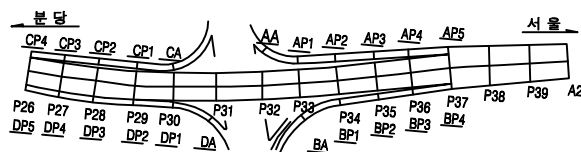


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
		박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	062
		누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타		

ID : 북정고가교 램프D-바닥판상면(S3)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	아스콘 소성변형	1.0	0.6	0.60	m ²	1	
2	배수구 막힘			1.00	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

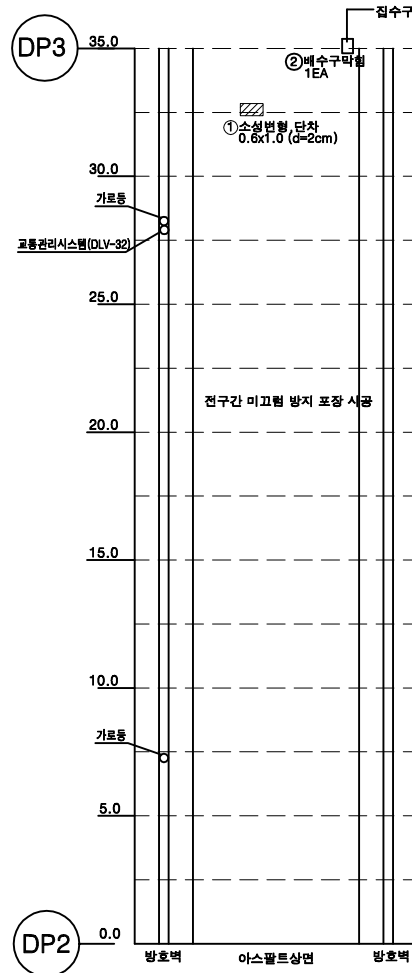

서울

남양주

KEY PLAN

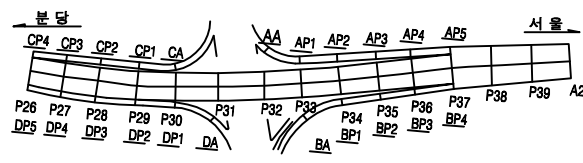

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽면	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물침투력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			


ID : 북정고가교 램프D-바닥판상면(S4)

손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

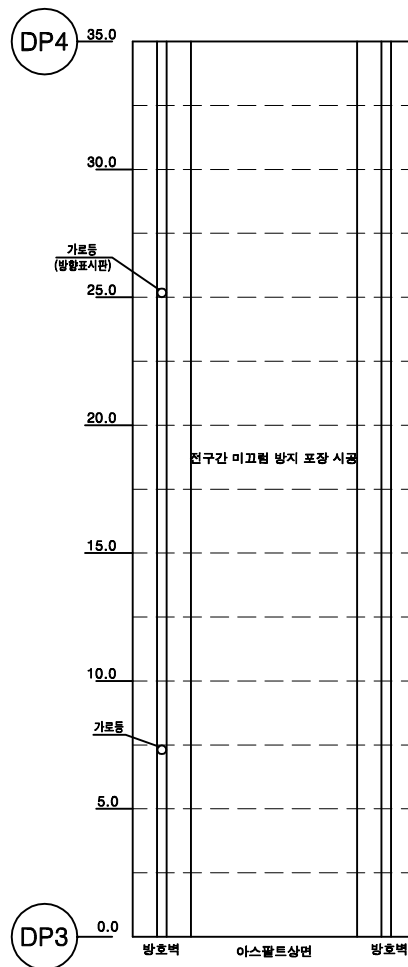

KEY PLAN

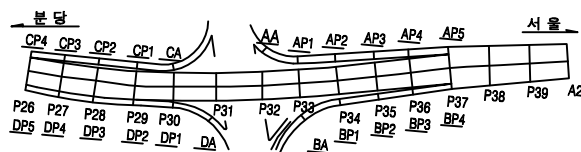


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면 례	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명			
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	도면번호	064			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타					


ID : 북정고가교 램프D-바닥판상면(S5)

손상물량표

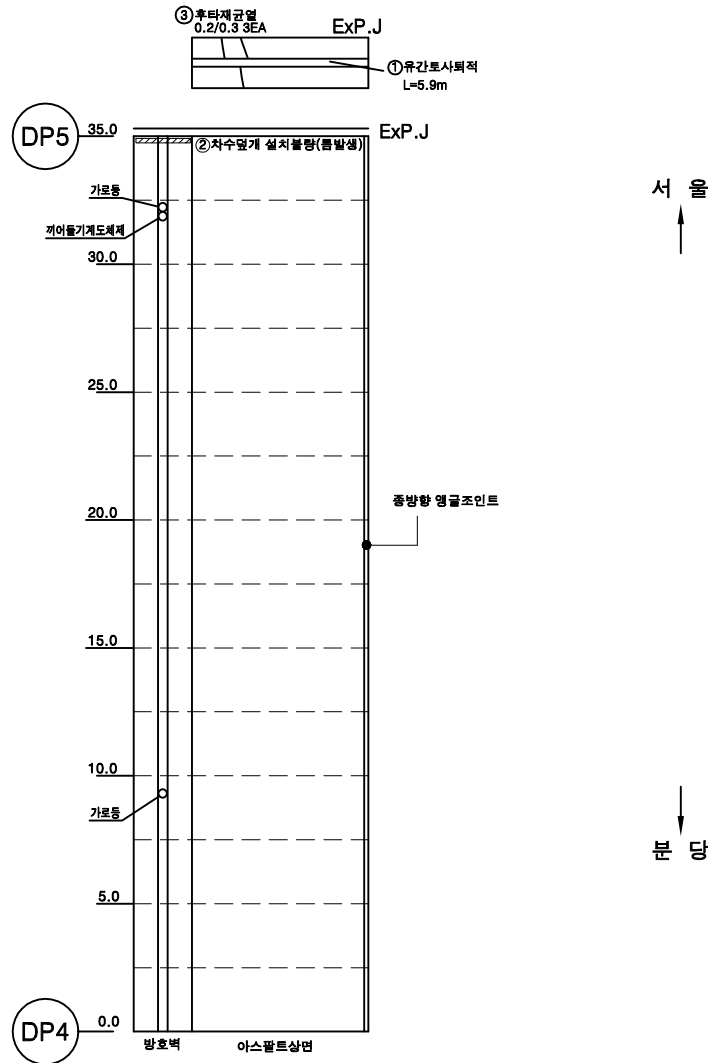


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사퇴적		5.9	5.90	m	1	
2	차수덮개 설치불량			1.00	EA	1	
3	후타재균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.90	m	3	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

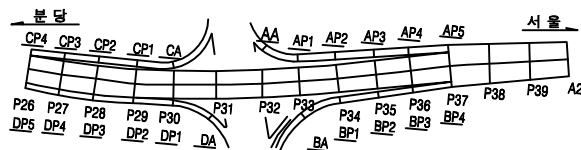


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역						
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열외력	 신축이음 본체				
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타				
					도면번호	065		


ID : 북정고가교 램프D-box내부(S2)

손상물량표

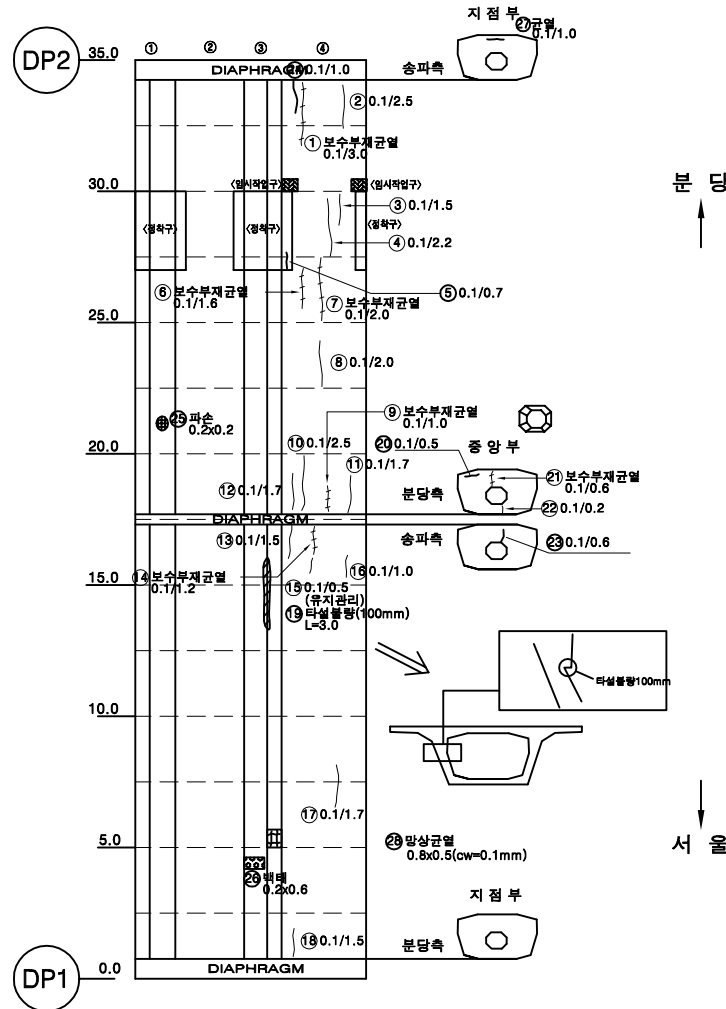


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
19	타설불량		3.0	3.00	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
21	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
25	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
26	백태	0.2	0.6	0.12	m²	1	
27	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
28	망상균열	0.5	0.8	0.40	m²	1	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

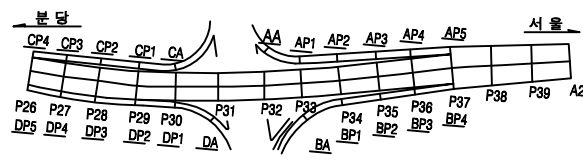


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사업시	2025년 06월
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	바리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본래	도면번호	067
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타		

ID : 북정고가교 램프D-box내부(S3)



손상물량표

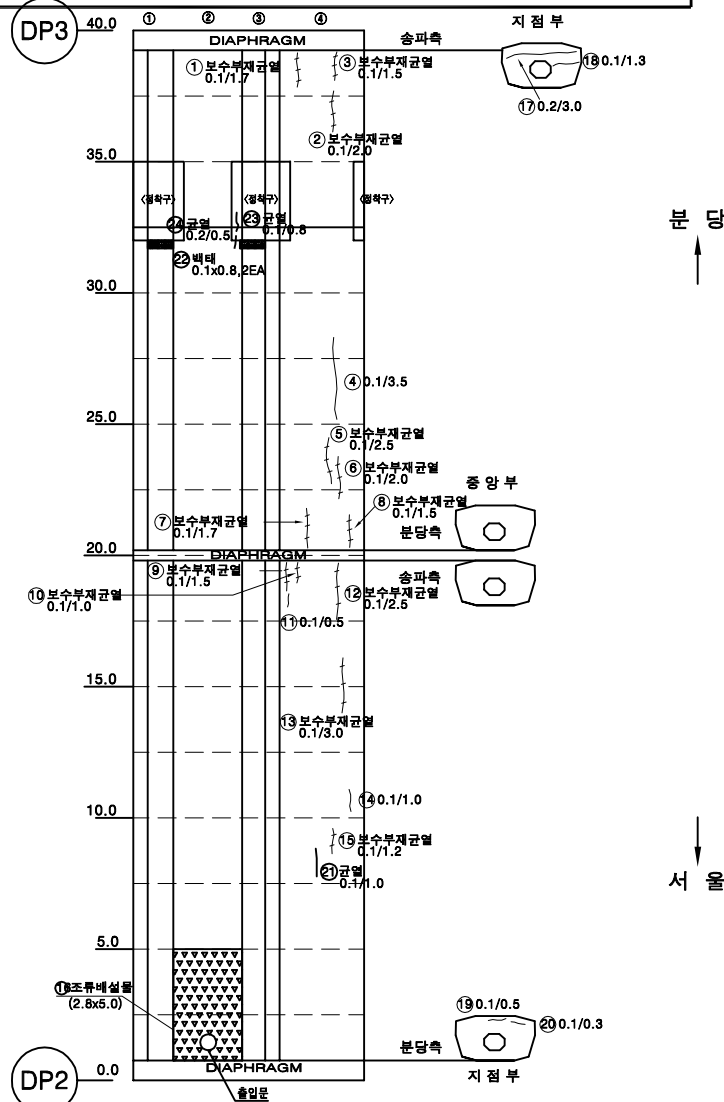

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
3	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
5	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
16	이물질퇴적	2.8	5.0	14.00	m ²	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
22	백태	0.1	0.8	0.16	m ²	2	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
24	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION

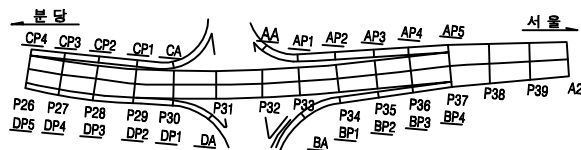

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	 균열	 평상균열	 백태	 편경, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형			
면	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물질퇴적	 신축이음 분해	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			
					도면번호	068	


ID : 북정고가교 램프D-box내부(S4)

손상물량표

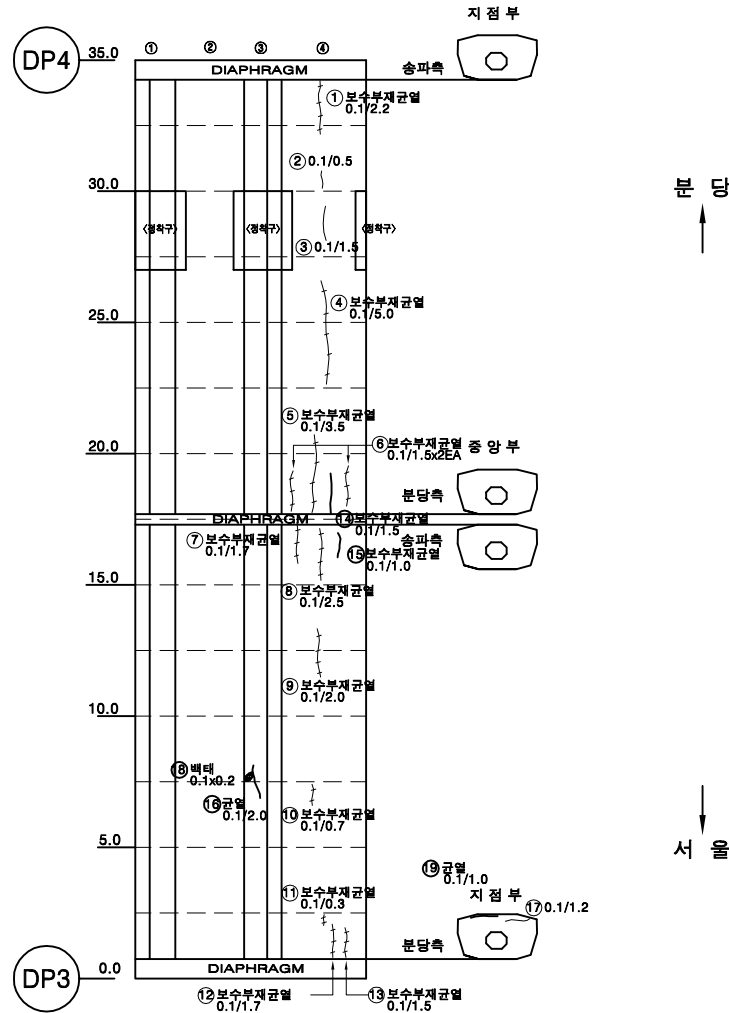


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	5.0	5.00	m	1	
5	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
6	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
7	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
13	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
15	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	2.0	2.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
18	백태	0.1	0.2	0.02	m²	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

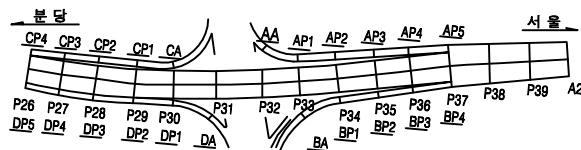


SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	 균열	 평상균열	 박태	 변형, 공동	조사일시		2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조사자		이상훈 외 3명		
면	 바라, 파손	 시공이용분리, 송파측	 이물유입력	 신축이음 본래	도면번호		069		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					


ID : 북정고가교 램프D-box내부(S5)

손상물량표

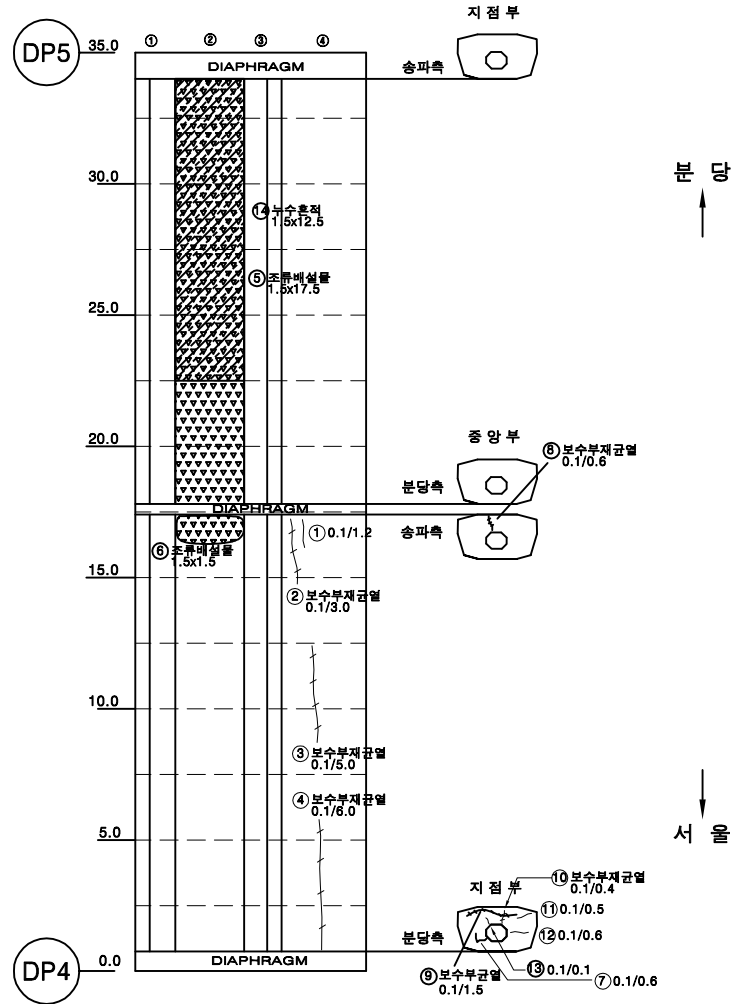


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
3	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	5.0	5.00	m	1	
4	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	6.0	6.00	m	1	
5	이물질퇴적	1.5	17.5	26.25	m ²	1	
6	이물질퇴적	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
9	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
10	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.1	0.10	m	1	
14	누수흔적	1.5	12.5	18.75	m ²	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

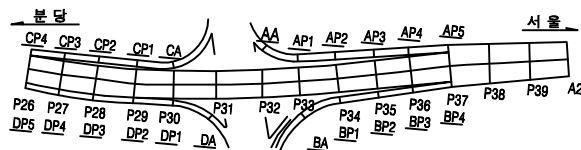

SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역									
면	레	균열	평상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월				
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명				
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송파측	이물질퇴적	신축이음 분해	도면번호	070				
		누수, 변색	배수구	포장파괴, 요철	기타						


ID : 북정고가교 램프D-box외부(S1)

손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
2	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	4.00	m	4	
4	박락	0.3	0.7	0.21	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

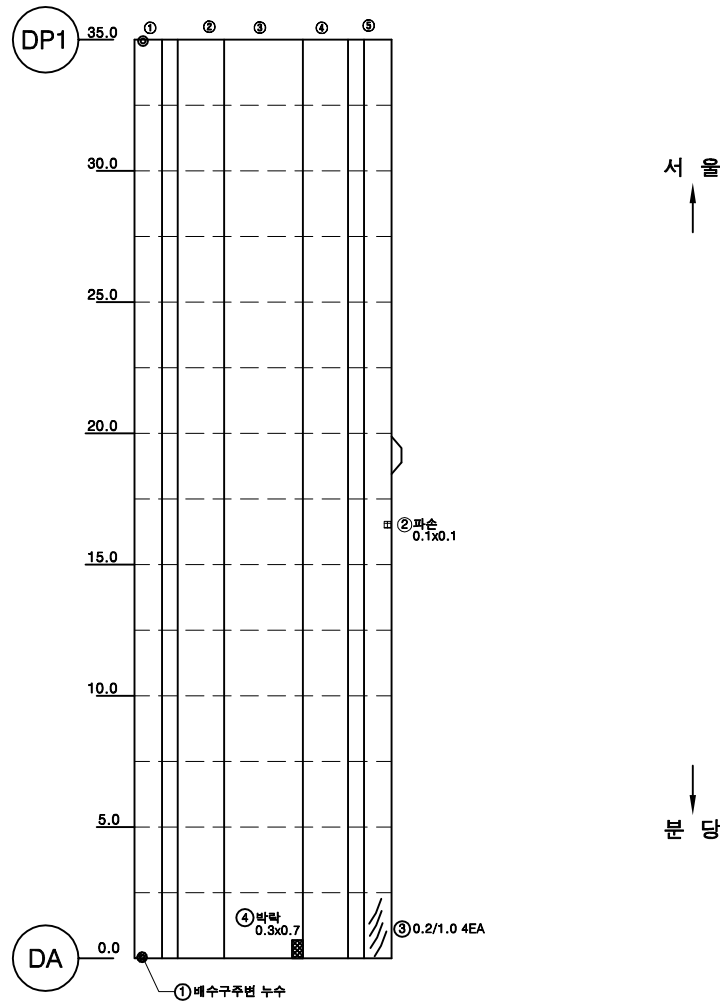


KEY PLAN

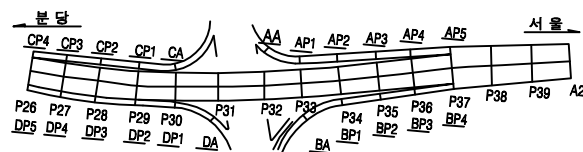


ID : 복정고가교 램프D-box외부(S2)

손상물량표

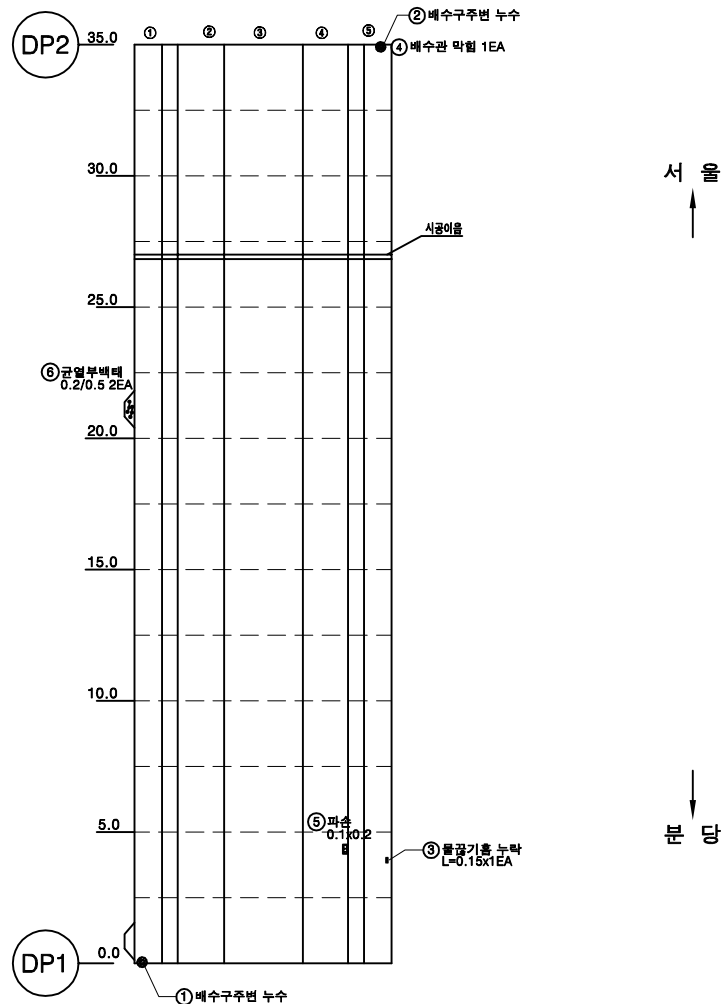


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
2	배수관 누수,부식			1.00	EA	1	
3	물받기틀 누락		0.15	0.15	m	1	
4	배수관(토사)막힘			1.00	EA	1	
5	파손	0.1	0.2	0.02	m²	1	
6	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

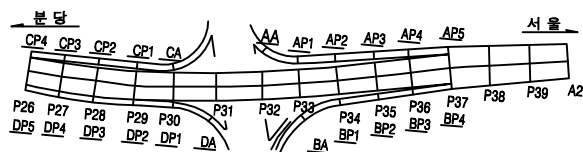


SECTION

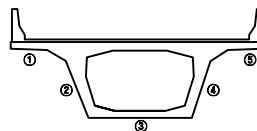

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역							
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열외력	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호


ID : 북정고가교 램프D-box외부(S3)

손 상 물 량 표

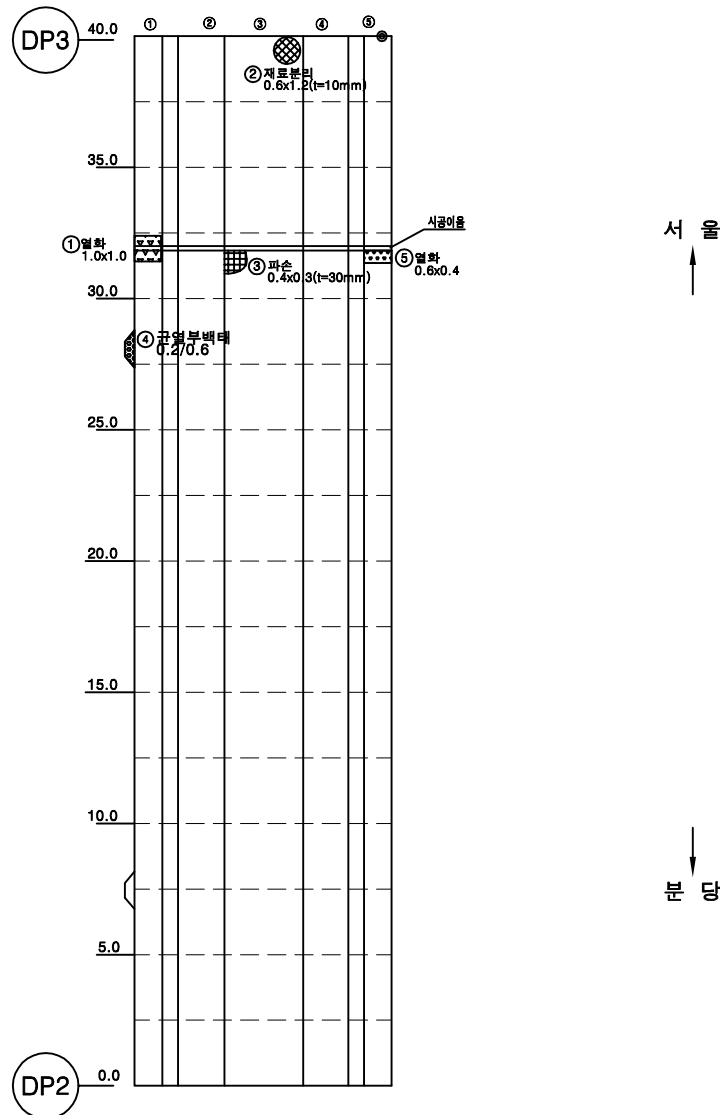


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	열화	1.0	1.0	1.00	m ²	1	
2	재료분리	1.2	0.6	0.72	m ²	1	
3	파손	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
4	균열부백태	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	열화	0.6	0.4	0.24	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

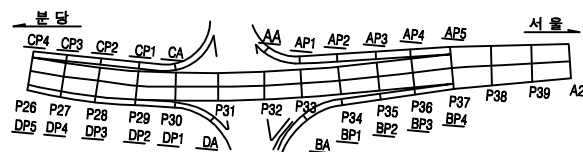


SECTION

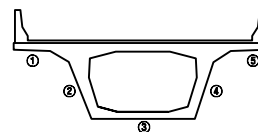

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 박대	 편위, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형	조 사 자	이상훈 외 3명	
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물열매력	 신축이음 본체			
기 타	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타	도면번호	073	


ID : 북정고가교 램프D-box외부(S4)

손상물량표

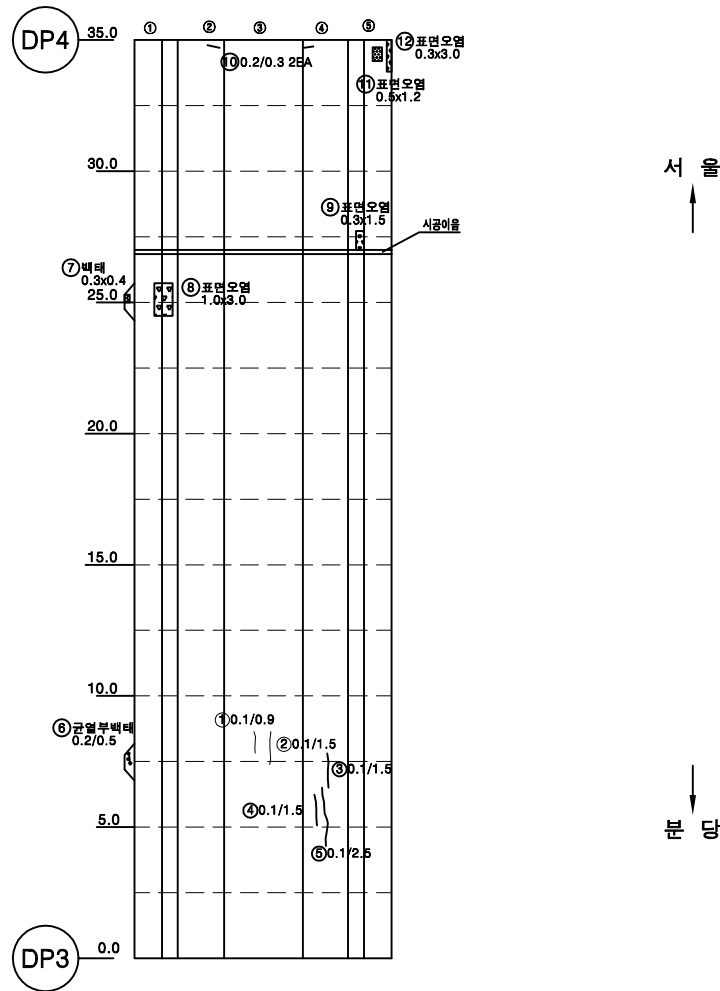


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
6	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
7	백태	0.3	0.4	0.12	m²	1	
8	표면오염	1.0	3.0	3.00	m²	1	
9	표면오염	0.3	1.5	0.45	m²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
11	표면오염	0.5	1.2	0.60	m²	1	
12	표면오염	0.3	3.0	0.90	m²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

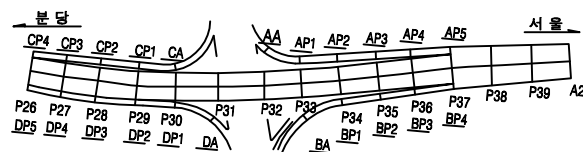

ID : 북정고가교 램프D-box외부(S5)



손상물량표

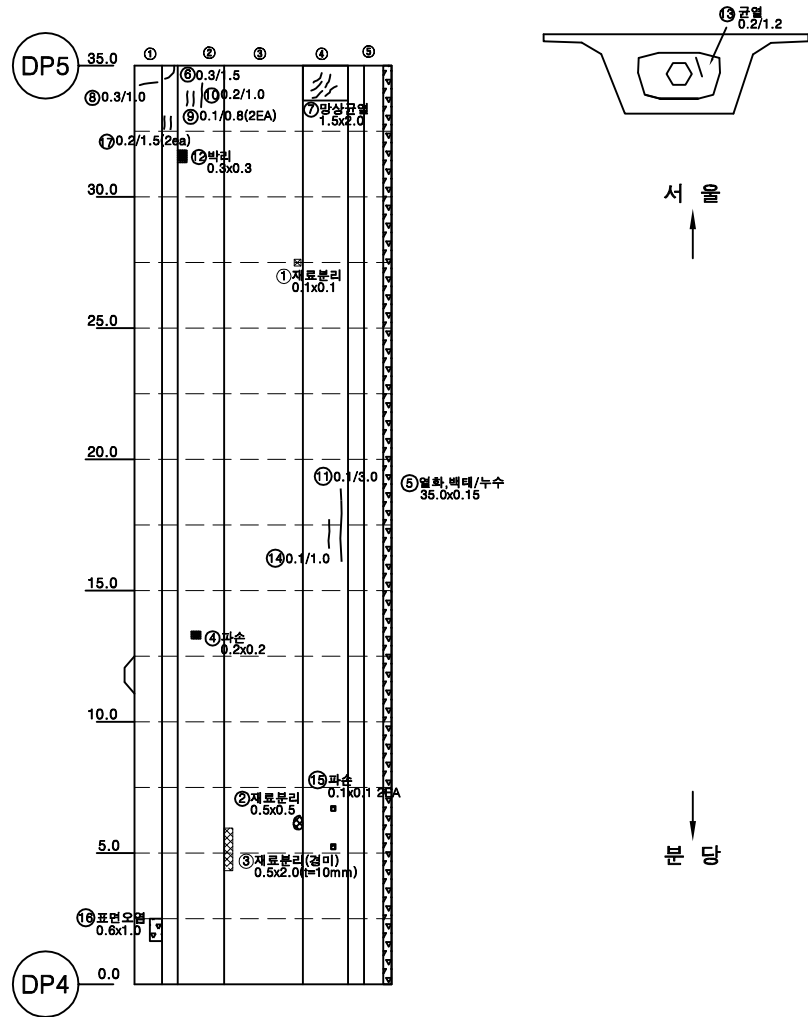

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.1	0.1	0.01	m²	1	
2	재료분리	0.5	0.5	0.25	m²	1	
3	재료분리	2.0	0.5	1.00	m²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
5	열화, 백태, 누수	0.2	35.0	7.00	m²	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	1.5	6.00	m	4	
7	망상균열	2.0	1.5	3.00	m²	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	1.0	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.8	1.60	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
12	박리	0.3	0.3	0.09	m²	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
15	파손	0.1	0.1	0.02	m²	2	
16	표면오염	0.6	1.0	0.60	m²	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.5	3.00	m	2	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN





SECTION

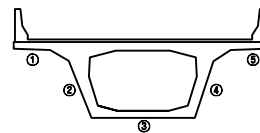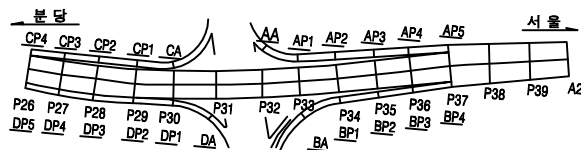

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면	레	① 균열	② 망상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2025년 06월
		⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명
면	레	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송판리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	도면번호	075
		⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타		


ID : 북정고가교 램프D-하부구조(A)

손상물량표

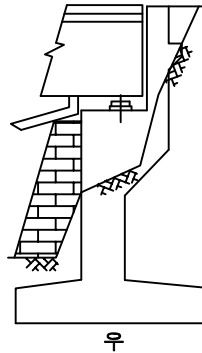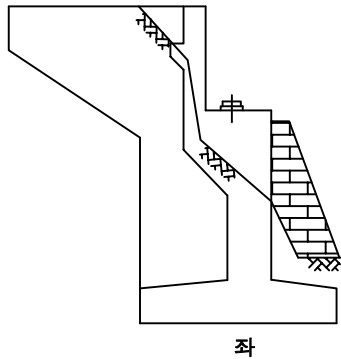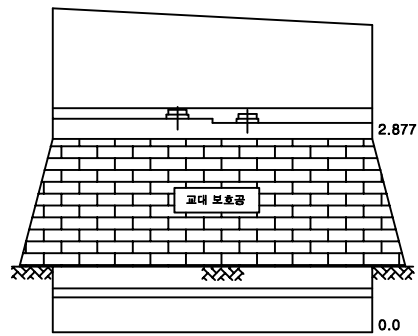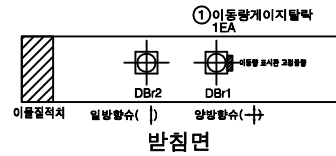


번호	손상내용	손상물량					비고
		품	길이	수량	단위	개소	
1	이동량게이지타락			1.00	EA	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

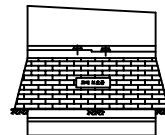


용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면 예	 균열	 광상균열	 벽체	 변형, 공동	조사일시	2025년 06월			
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송분리	 이물질침적	 신축이음 본체	조 사 자	이상훈 외 3명			
	 누수, 변색	 배수구	 포장파괴	 기타					도면번호

ID : 북정고가교 램프D-하부구조(P1)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	3.0	3.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
11	망상균열	0.8	1.5	1.20	m ²	1	
12	망상균열	1.2	1.5	1.80	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
19	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
21	균열(0.2mm)	0.2	4.5	4.50	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

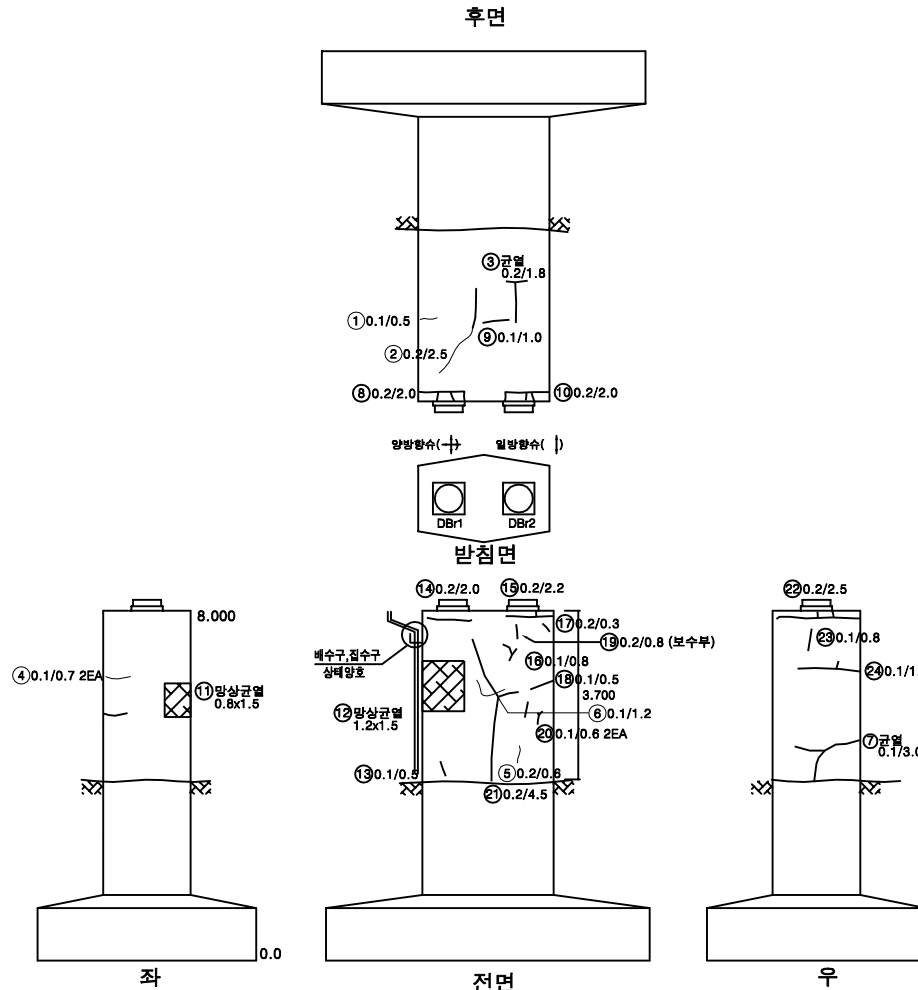

KEY PLAN


SECTION

용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역								
면 별		균열		망상균열		박대		변형, 공동	조사일시	2025년 06월
		재료분리		철근노출		철근부식		좌굴, 변형		
		바리, 파손		시공이음분리, 송판리		이물유입력		신속여름 본래	조 사 자	이상훈 외 3명
		누수, 변색		배수구		포장의 요철		기타		


ID : 북정고가교 램프D-하부구조(P2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
3	배수관(토사)막힘			1.00	EA	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	3.00	m	2	
5	누수흔적	1.5	5.0	7.50	m²	1	
6	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.80	m	2	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

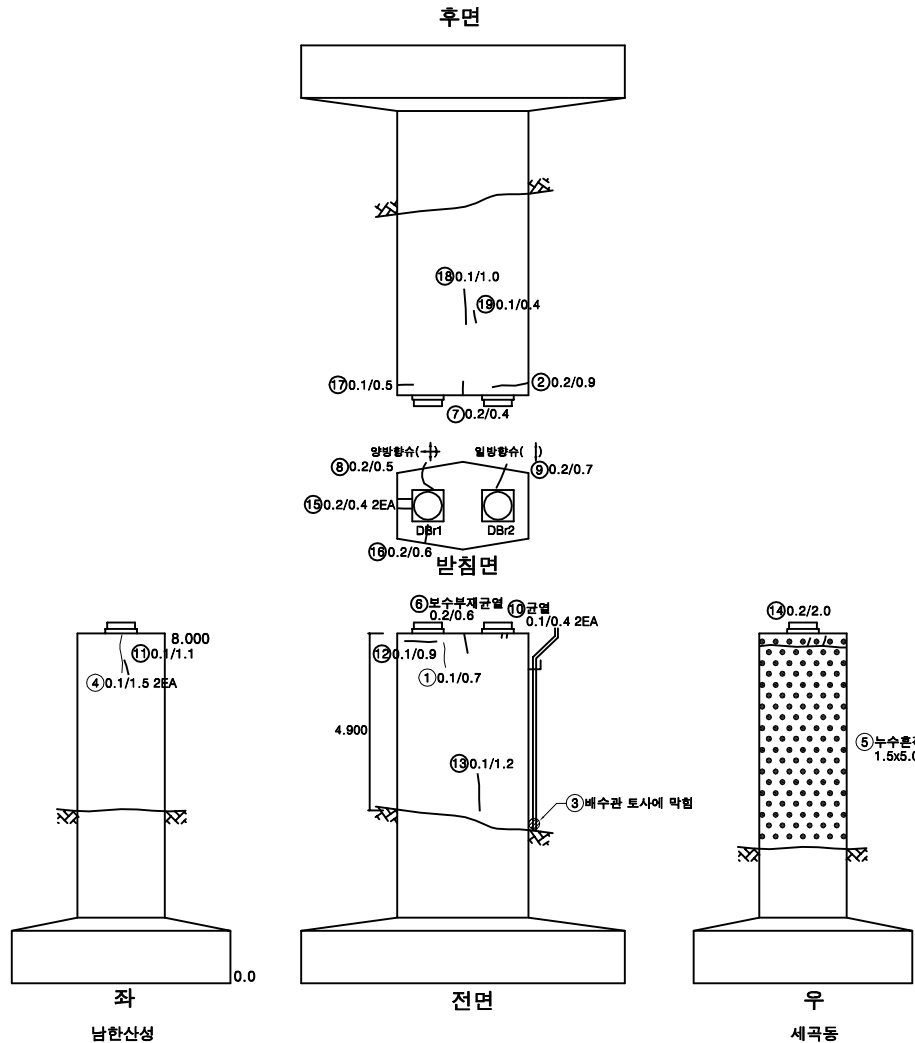

KEY PLAN



SECTION




용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시		2025년 06월		
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형					
	 바라, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물열매력	 신축이음 본체	조 사 자		이상훈 외 3명		
	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타					도면번호


ID : 북정고가교 램프D-하부구조(P3)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	3.5	3.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	3.5	3.50	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
11	보수부 재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
17	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
18	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

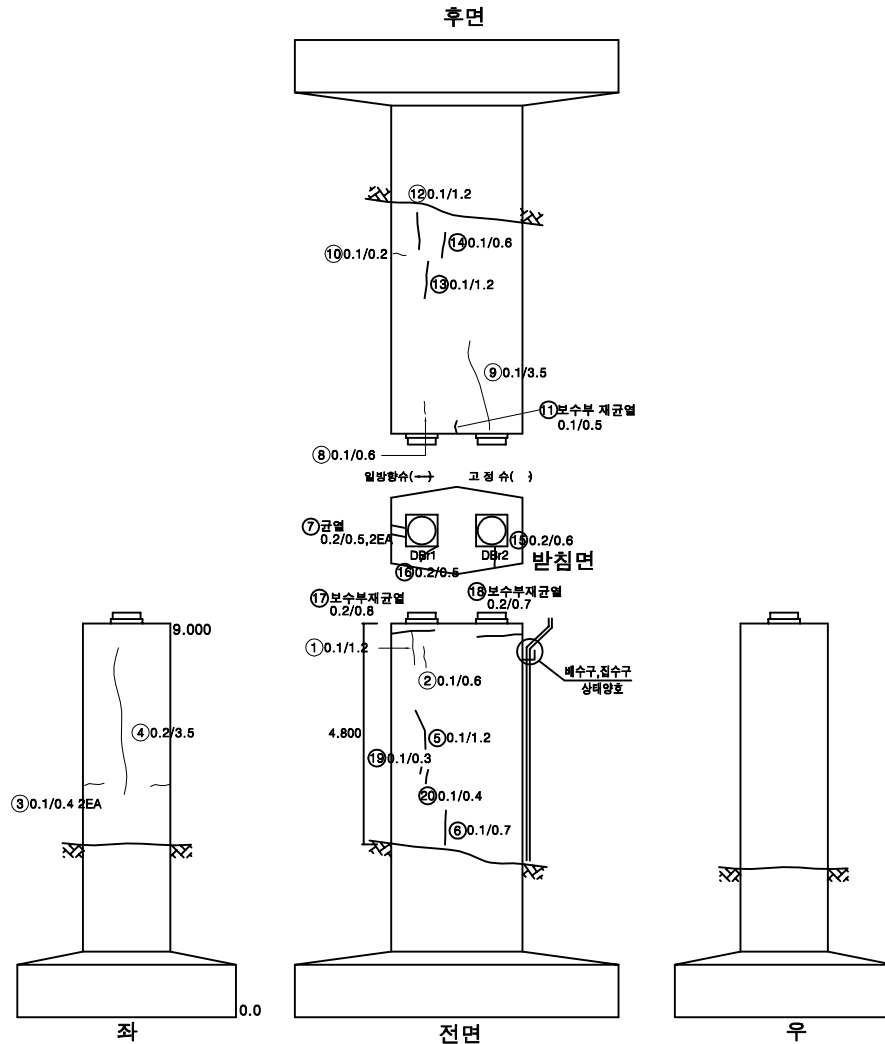

KEY PLAN



SECTION







용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역							
면	레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2025년 06월		
		재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이상훈 외 3명		
면	레	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본래	도면번호	079		
		누수, 변색	배수구	포장파괴	기타				

ID : 북정고가교 램프D-하부구조(P4)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.0	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
6	보수부 재균열(0.2mm)	0.2	1.0	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.4	1.20	m	3	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	1.40	m	2	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
22	재료분리	0.2	0.2	0.04	m²	1	
23	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
24	균열(0.1mm)	0.1	1.0	1.00	m	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

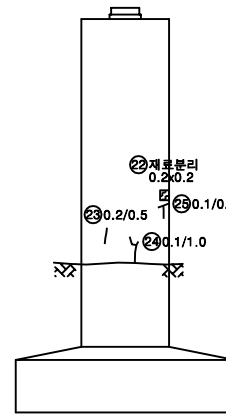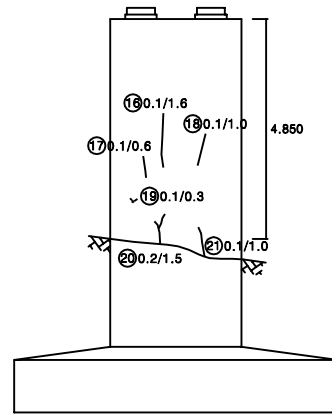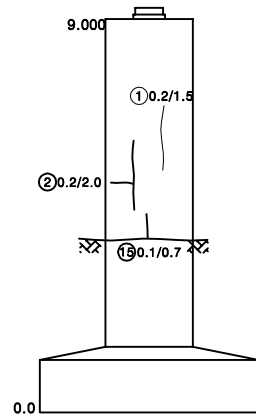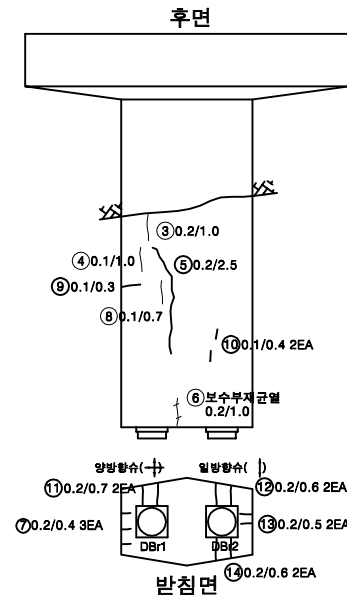


좌
남한산성


전면

우
세곡동

KEY PLAN






SECTION



용역명		2025년 상반기 북정고가교 정기안전점검 용역					
면 예	 균열	 광상균열	 벽대	 편향, 공동	조사일시	2025년 06월	
	 재료분리	 철근노출	 철근부식	 좌굴, 변형		조 사 자	이상훈 외 3명
	 바리, 파손	 시공이음분리, 송판리	 이물침투력	 신축이음 본체	도면번호		
기 타	 누수, 변색	 배수구	 포장의 요철	 기타			



ID : 복정고가교 램프D-하부구조(P5)

손 상 물 량 표

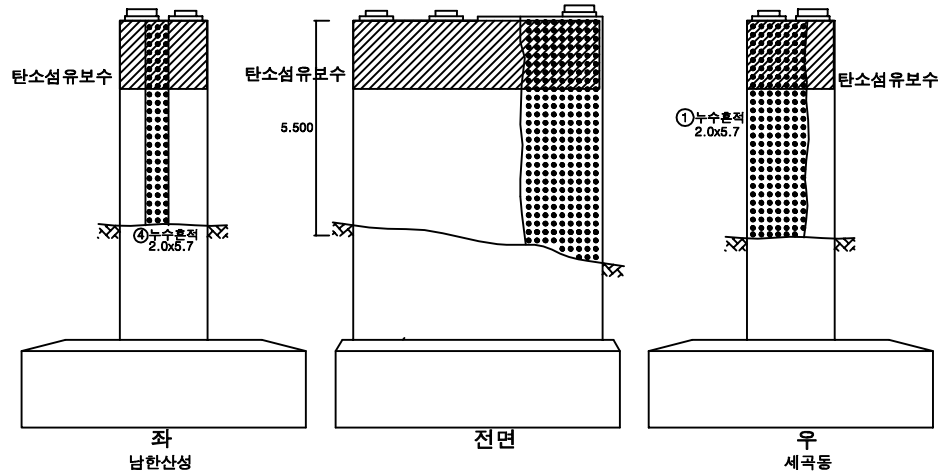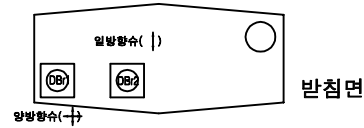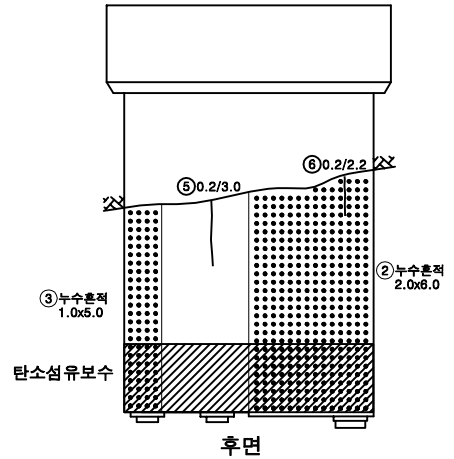

KEY PLAN

SECTION



번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수흔적	2.0	5.7	11.40	m ²	1	
2	누수흔적	2.0	6.0	12.00	m ²	1	
3	누수흔적	1.0	5.0	5.00	m ²	1	
4	누수흔적	2.0	5.7	11.40	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	3.0	3.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

용역명		2025년 상반기 복정고가교 정기안전점검 용역					
면 례		광상균열		벽면		변형, 공동	조사일시
		재료분리		철근노출		철근부식	2025년 06월
		바리, 판손		시공이음분리, 송판리		아물물면적	조사자
		누수, 변색		배수구		포장파괴	이상훈 외 3명
						기타	도면번호
							081