


No.12 영인면 월선길 64

*조사불가

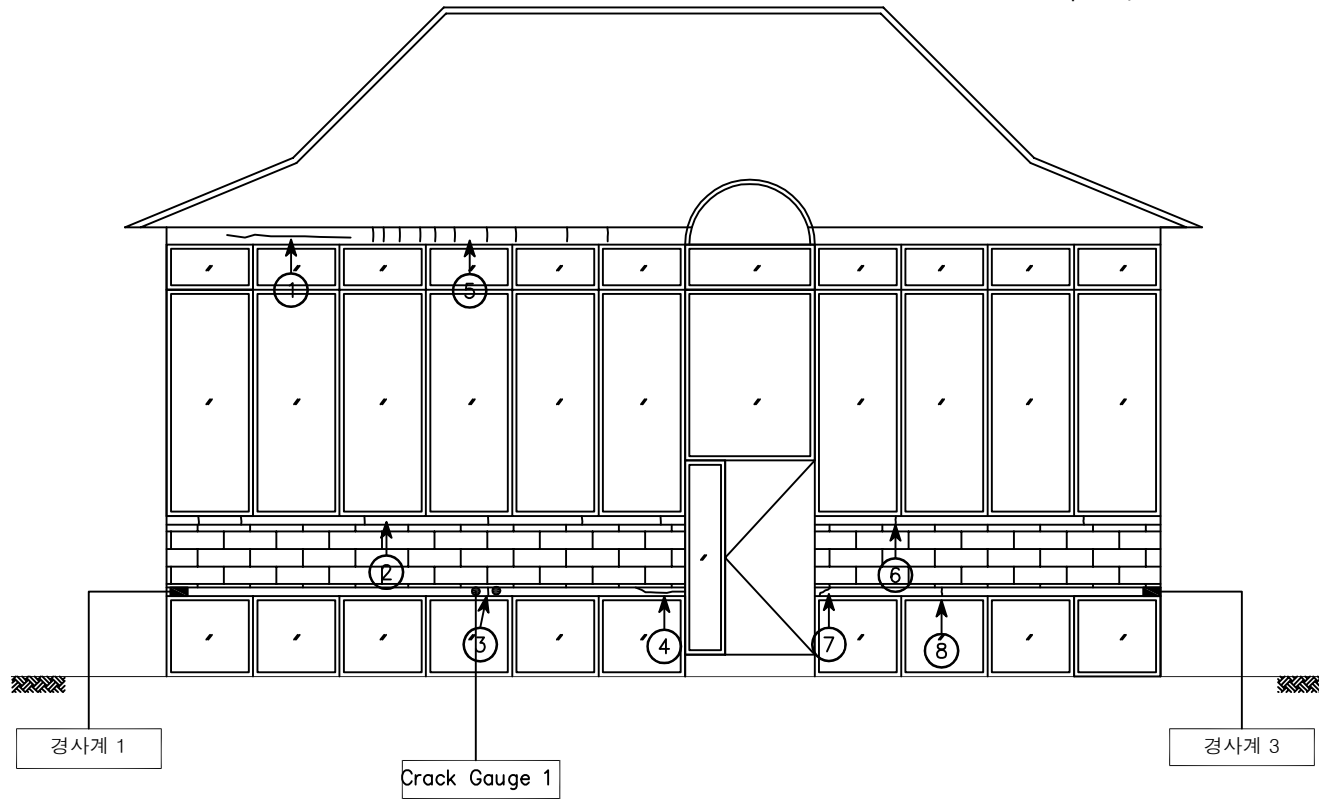

정 면

[결 함 물 량 표]


No	손상내용	결 함 규 모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수평균열	0.5	1.50	m	1	1	
2	수직균열	0.2	0.15	m	6	2	
3	수직균열	0.3	0.30	m	1	3	C.G
4	수평균열	0.1	1.00	m	1	4	
5	수직균열	0.1	1.00	m	10	5	
6	수직균열	0.1	0.20	m	7	6	
7	수직균열	0.1	0.15	m	2	7	
8	경사균열	0.2	0.30	m	1	8	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
망상균열	박리, 박락, 파손, 탈락	백태	누수

No.12 영인면 월선길 64

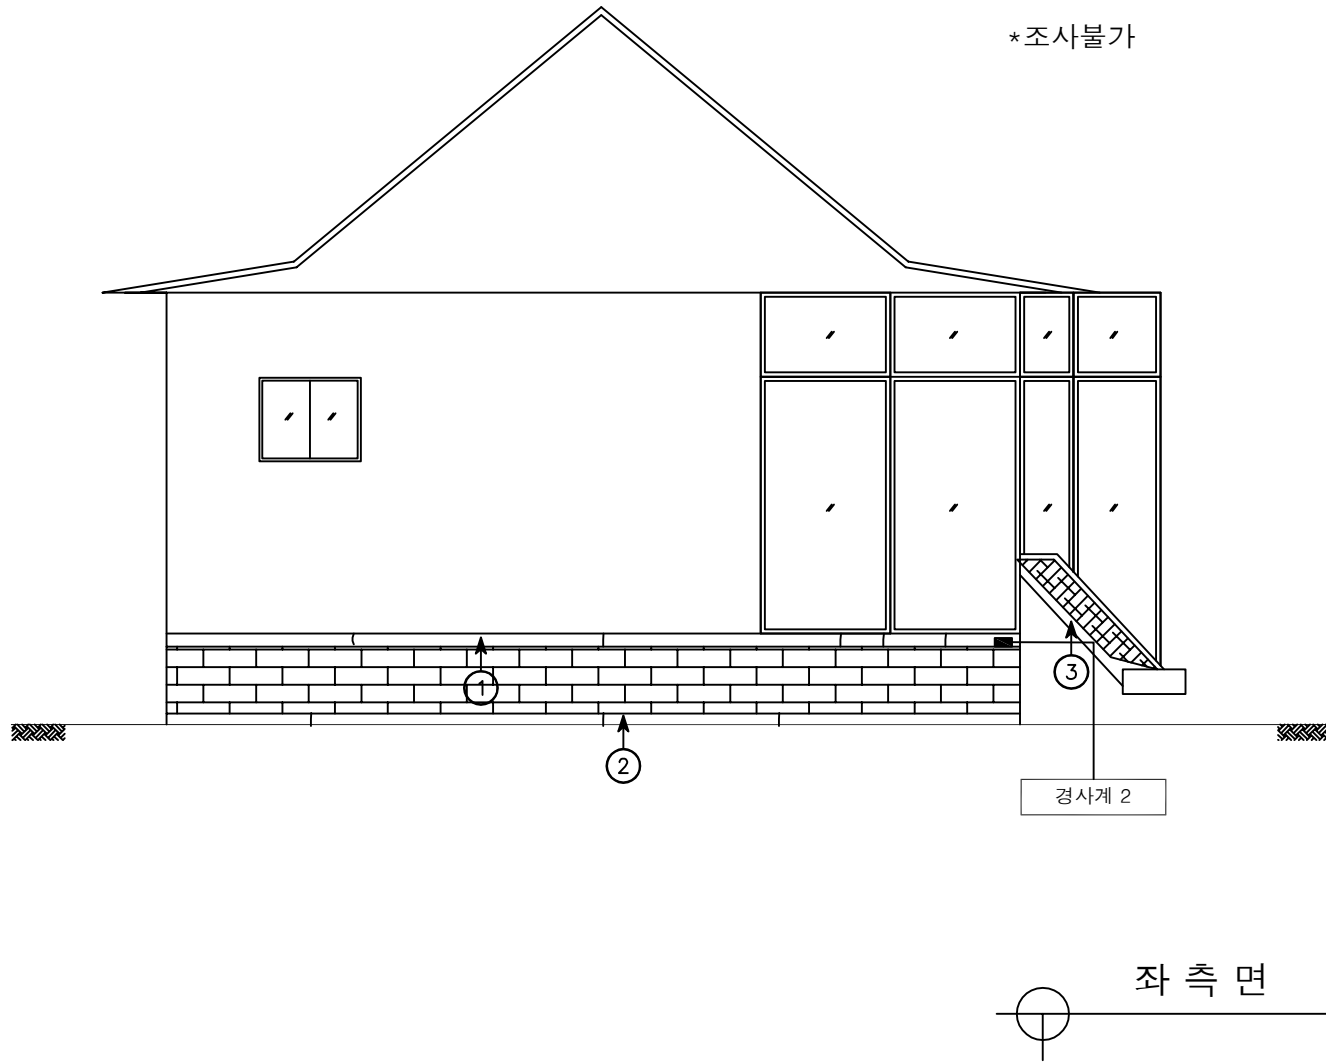

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수직균열	0.1	0.2	m	5	9	
2	수직균열	0.2	0.30	m	3	10	
3	수직수평경사균열	0.1~0.3	0.50	m	6	11	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
양상균열	박리, 박락, 파손, 탈락	백태	누수

발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사후현황 용역[공사후]

도면명



좌측면

도면번호

002

No.12 영인면 월선길 64

*조사불가

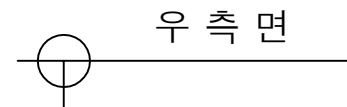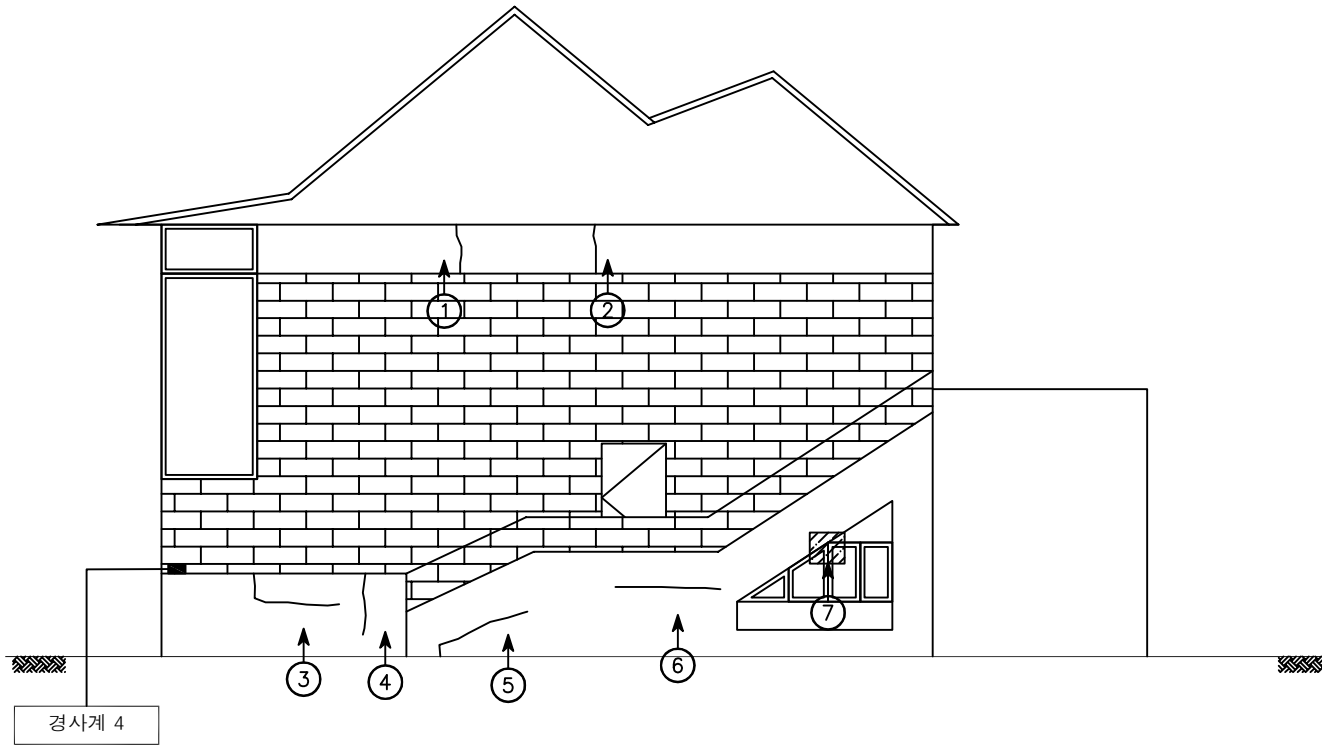

우측면

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수직균열	0.2	0.50	m	1	12	
2	수직균열	0.1	0.50	m	1	13	
3	수평균열	0.1	2.00	m	1	14	
4	수직균열	0.1	1.00	m	1	15	
5	경사균열	0.2	2.00	m	1	16	
6	수평균열	0.1	2.00	m	1	17	
7	유리파손	0.20	0.20	m ²	1	18	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

발주처

(주)대림산업

안전컨설팅기관

MS 명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사후현황 용역[공사후]

도면명


우측면

도면번호

003

No.12 영인면 월선길 64

*조사불가

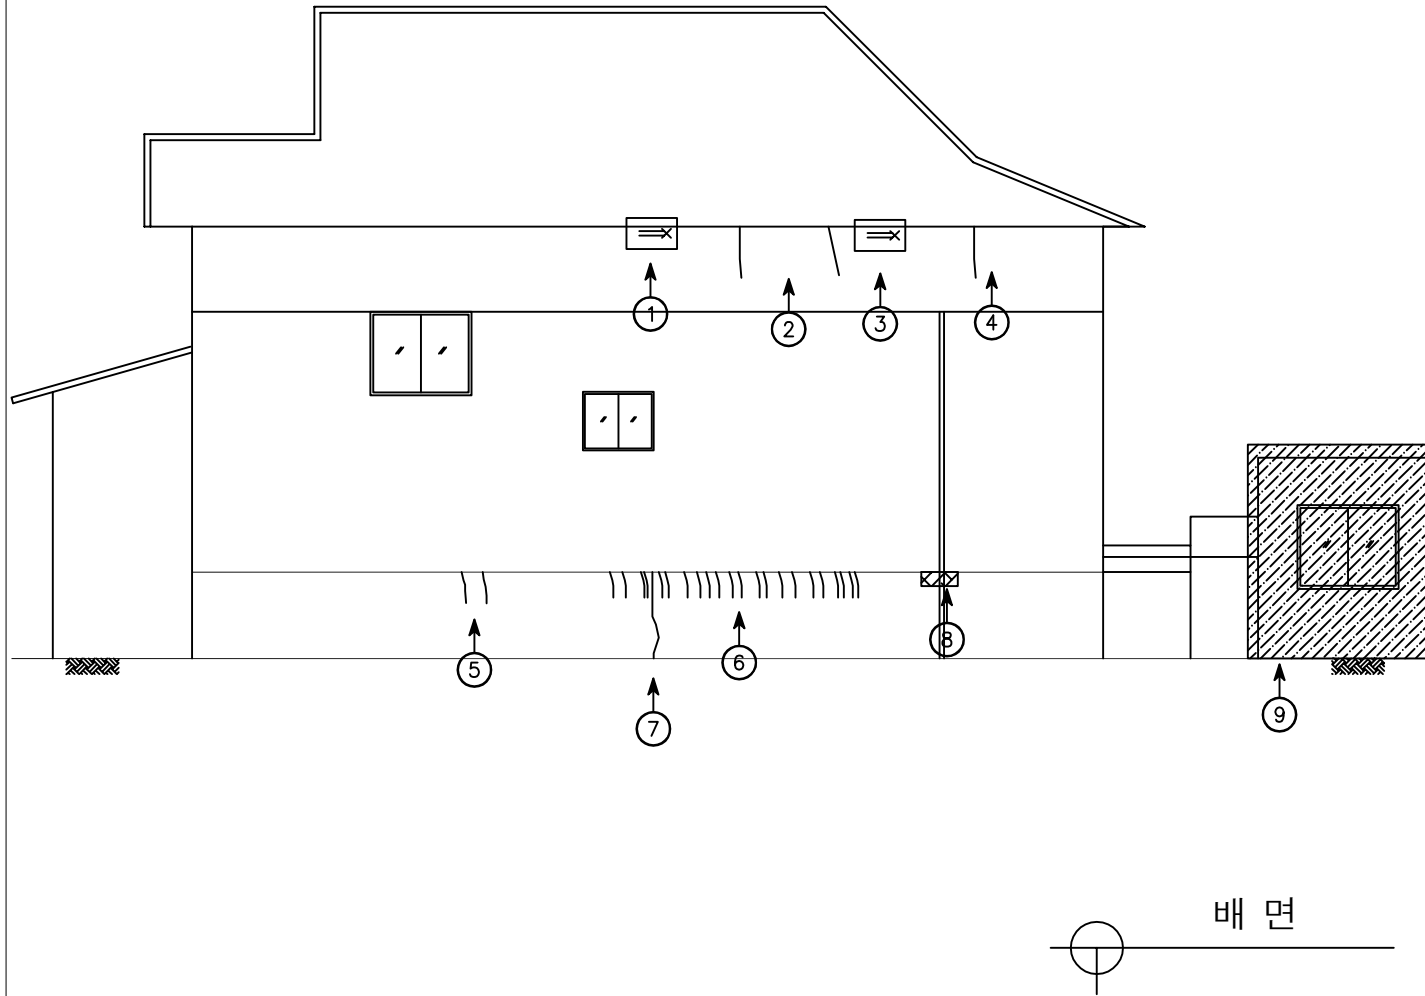

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	철근노출	0.30	0.50	m'	1	19	
2	수직균열	0.2	0.50	m	2	20	
3	철근노출	0.30	0.50	m'	1	21	
4	수직균열	0.3	0.50	m	1	22	
5	수직균열	0.1	0.50	m	2	23	
6	수직균열	0.1	0.10	m	22	24	
7	수직균열	0.2~0.3	1.00	m	1	25	
8	망상균열	0.50	0.50	m'	1	26	
9	전반적부식	3.00	1.50	m'	1	27	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
망상균열	막리, 박락, 파손, 탈락	백태	누수

배면

발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사후현황 용역[공사후]


도면명

배면

도면번호

004

No.12 영인면 월선길 64

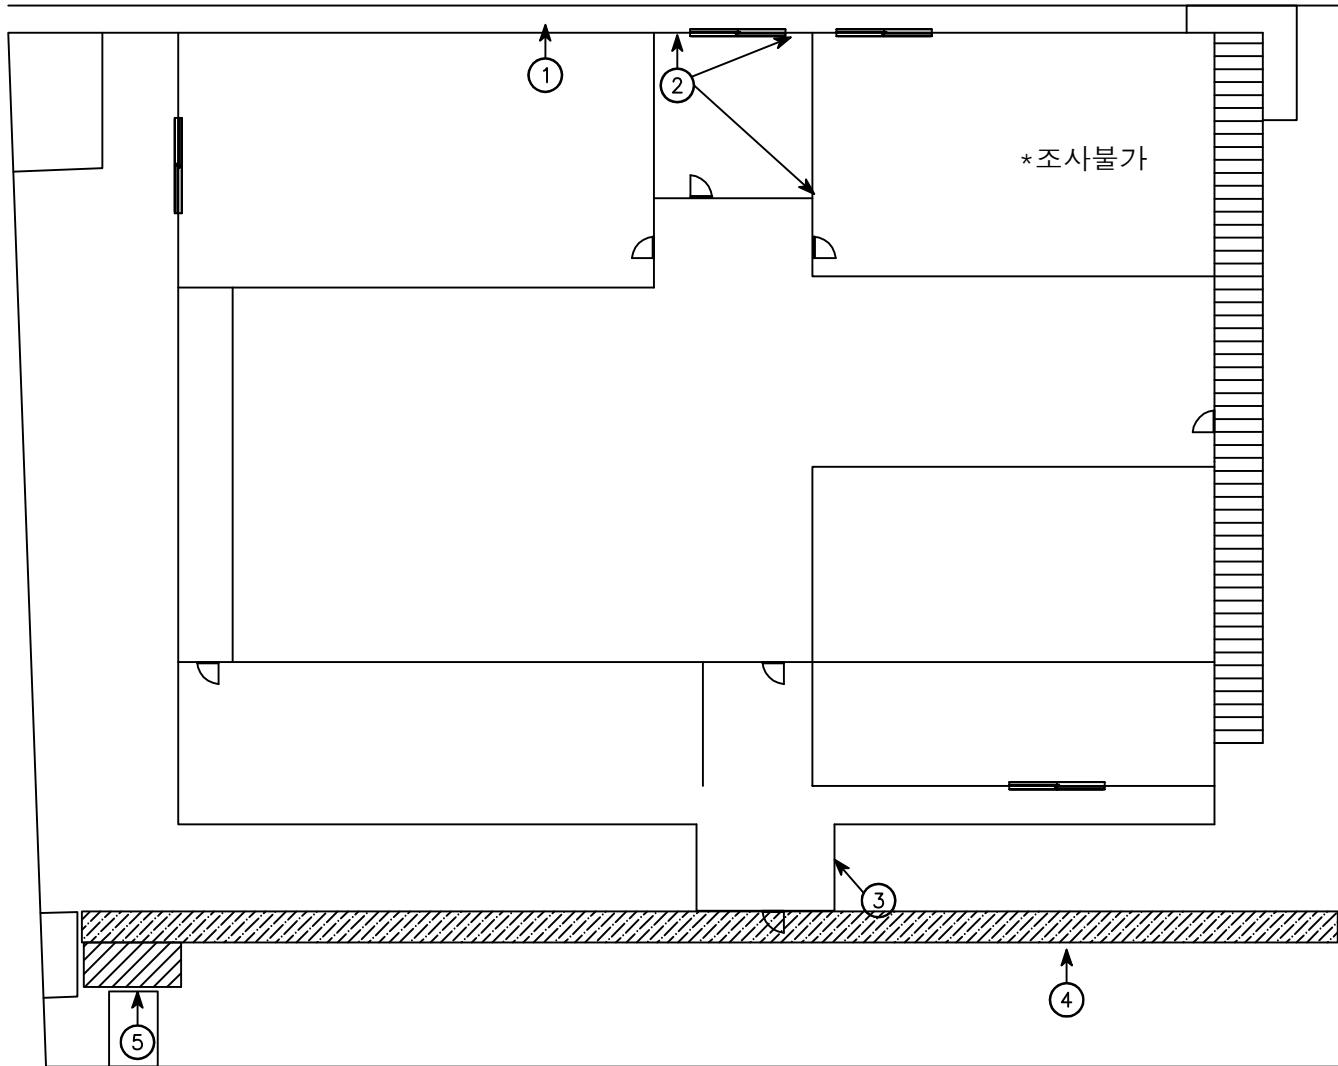

1 층 평 면 도

[결 함 물 량 표]

No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수직균열	0.1	0.30	m	1	28	
2	타일균열	-	-	ea	13	29	
3	수직균열	0.2	1.00	m	1	30	
4	마당 박리, 박락	17.0	1.50	m²	1	31	
5	마당 블록파손	1.50	1.50	m²	1	32	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
양상균열	바닥, 박락, 파손, 탈락	백태	누수