
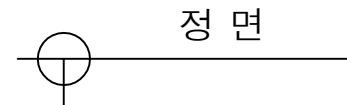


No.29 영인면 월선길 28-11

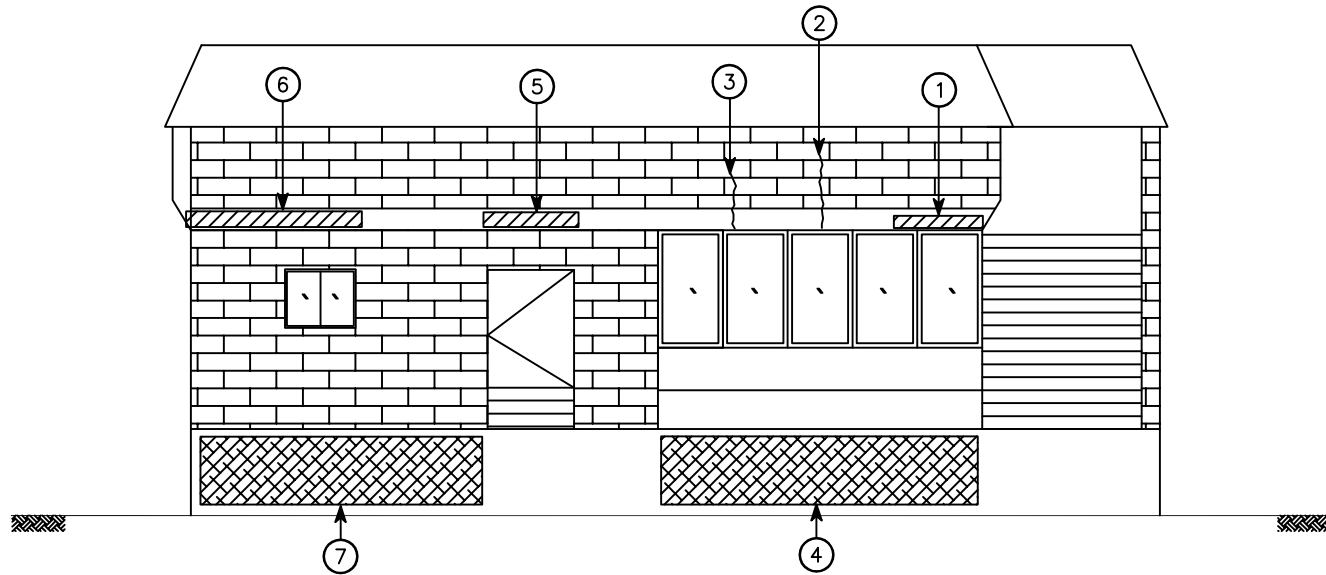

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	박리, 박락	0.20	1.50	m²	1	1	
2	수직균열	0.5	0.50	m	1	2	
3	수직균열	0.3	0.50	m	1	3	
4	망상균열	0.30	5.00	m²	1	4	
5	들뜸	0.10	2.00	m²	1	5	
6	박리, 박락	0.10	4.00	m²	1	6	
7	망상균열	0.30	3.50	m²	1	7	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
망상균열	박리, 박락, 파손, 탈락	백태	누수

발주처

(주)대림산업

안전점검기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사후현황 용역[공사후]



도면명

정면

도면번호

001

No.29 영인면 월선길 28-11

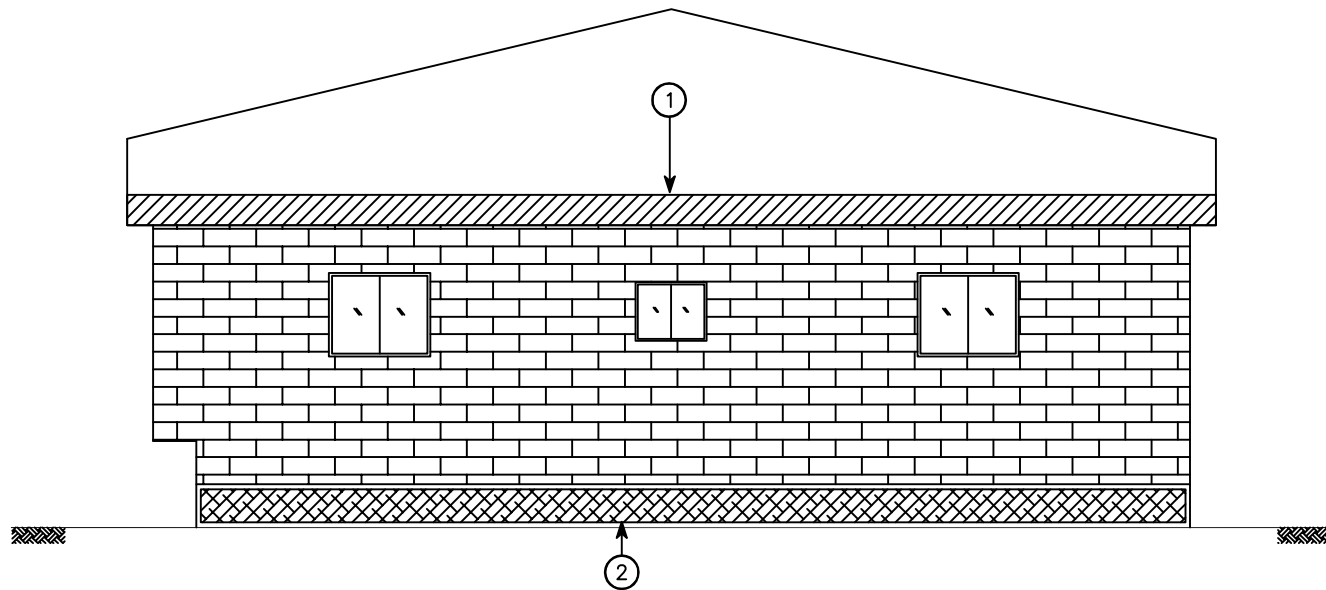


좌측면

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	들뜸 및 탈락	0.10	12.00	m²	1	8	
2	망상균열	0.50	12.00	m²	1	9	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

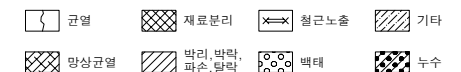


No.29 영인면 월선길 28-11

[결함 물량 표]

No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	들뜸	0.10	0.50	m'	1	10	
2	파손 및 들뜸	0.10	3.00	m'	1	11	
3	수직균열	0.2	0.30	m	6	12	
4	수직균열	0.2	0.20	m	2	13	
5	수직균열	0.3	1.00	m	1	14	
6	수직균열	0.2	0.20	m	10	15	
7	수직균열	0.2	1.50	m	6	16	
8	수직균열	0.5	1.50	m	1	17	
9	수직, 수평균열	0.3	0.50	m	1	18	
10	수직균열	0.2	0.20	m	2	19	
11	수평균열	0.2	1.00	m	1	20	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

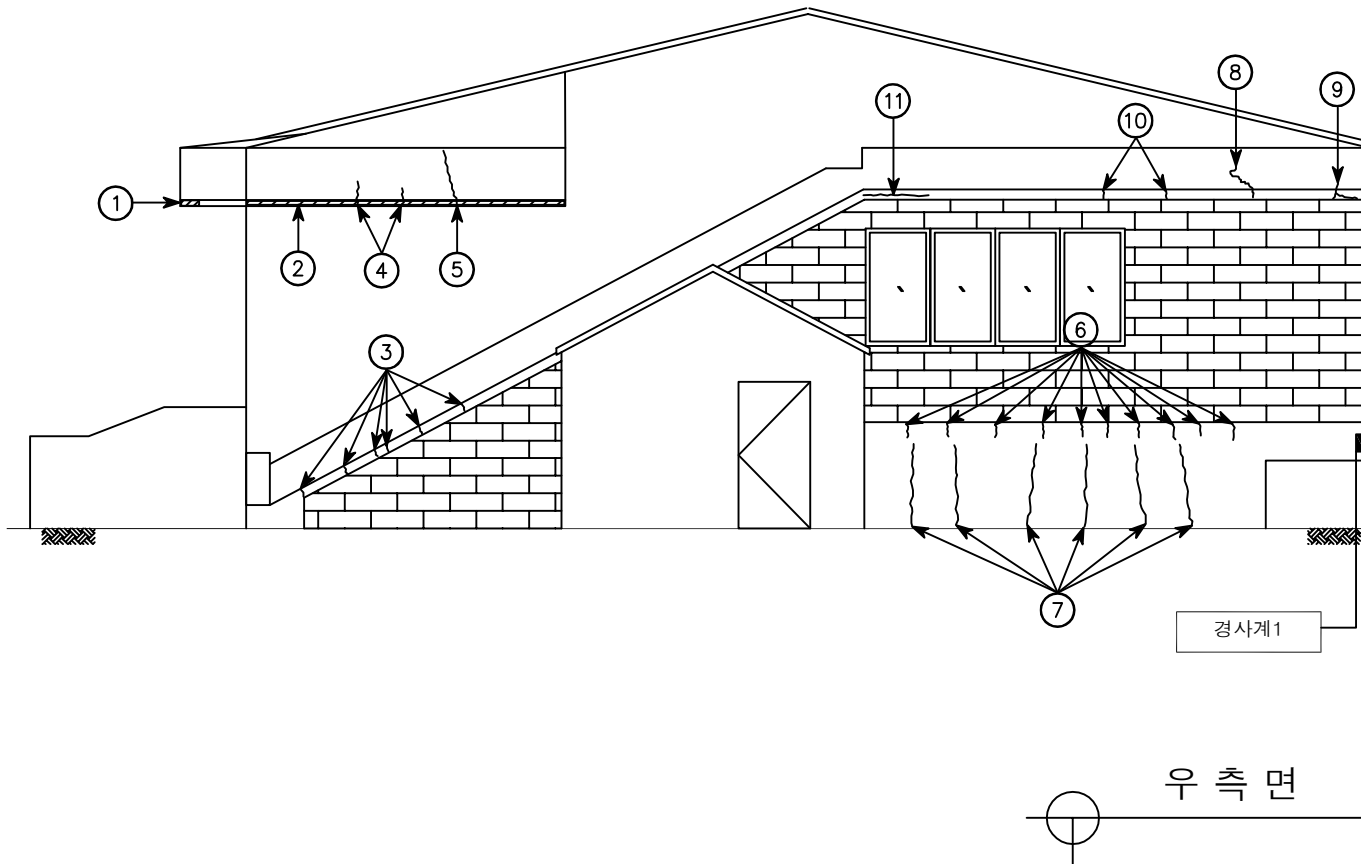

발주처

(주)대림산업

안전컨설팅기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사후현황 용역[공사후]


도면명

우 측 면

도면번호

003

No.29 영인면 월선길 28-11

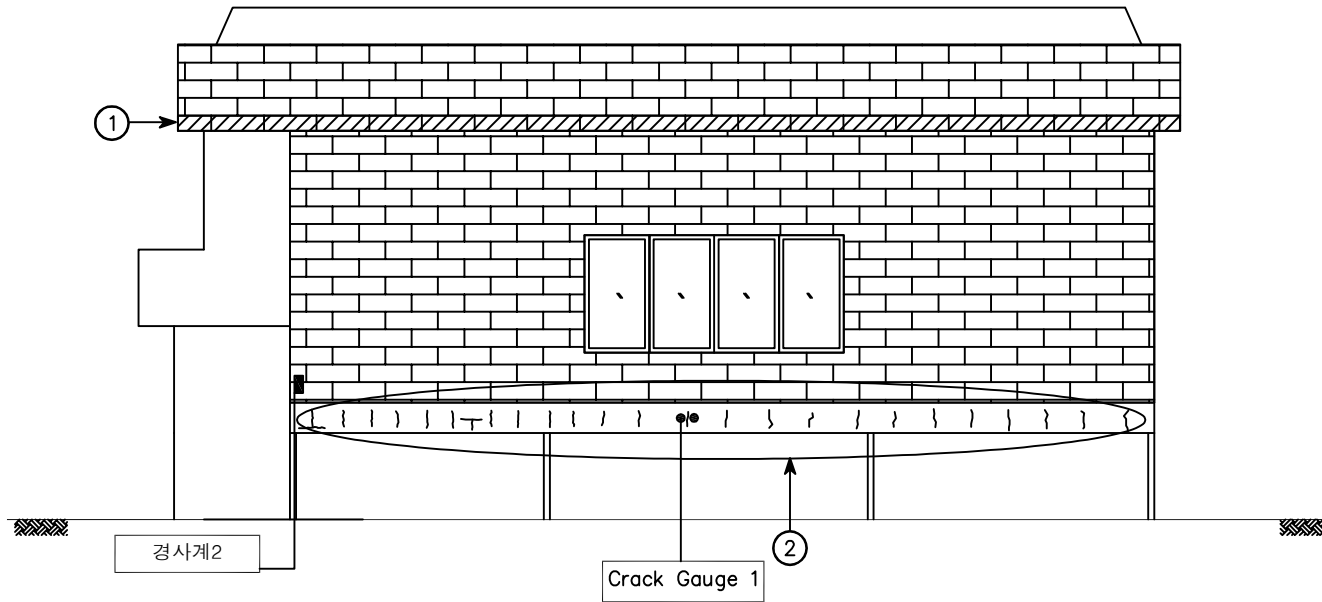

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	탈락 및 들뜸	0.10	10.00	m²	1	21	
2	수직, 수평균열	0.2	6.50	m	1	22	CG
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.


[손상범례]

균열	재료분리	철근노출	기타
수직, 수평균열	박리, 박락, 파손, 탈락	백태	누수

배면

No.29 영인면 월선길 28-11

*내부진입불가

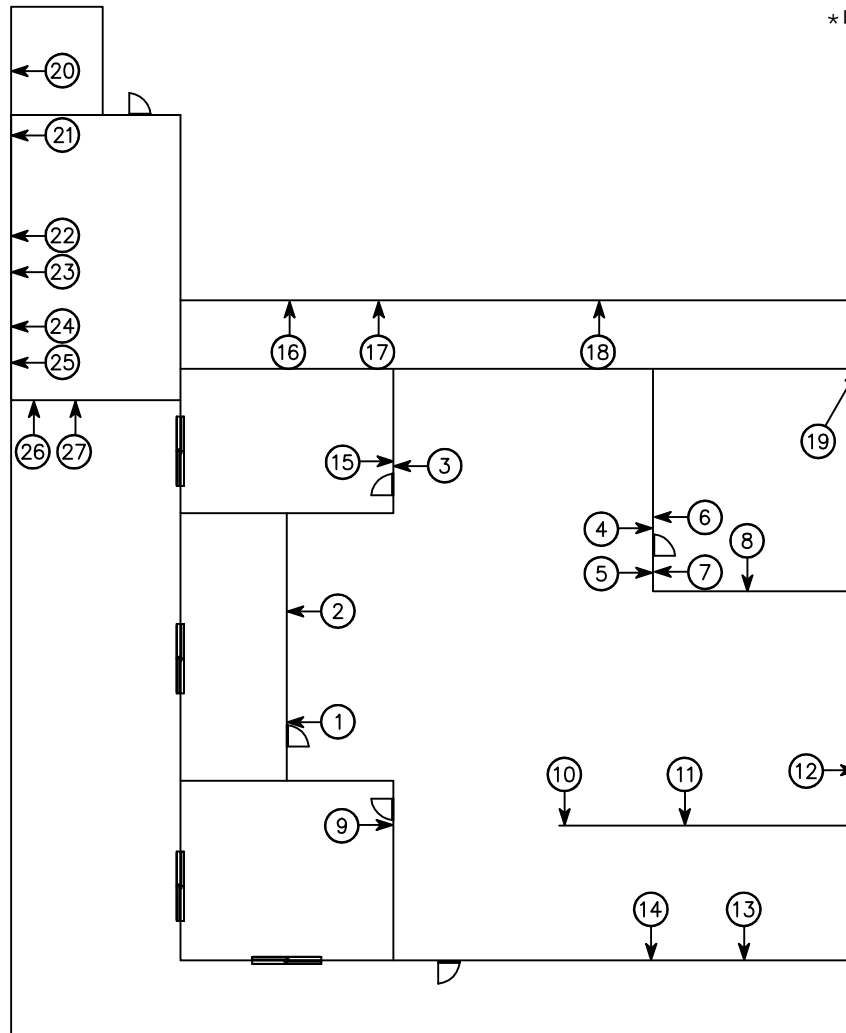

1 층 평 면 도

[결 함 물 량 표]

No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수직균열	1.4	0.50	m	1	23	
2	수평균열	0.1	2.00	m	1	24	
3	수직균열	0.3	0.50	m	1	25	
4	수직균열	0.3	0.50	m	1	26	
5	수직균열	0.2	0.50	m	1	27	
6	수직균열	0.3	0.50	m	1	28	
7	수직균열	0.3	0.50	m	1	29	
8	수직균열	0.2	0.50	m	1	30	
9	수직균열	0.3	0.50	m	1	31	
10	수직균열	0.3	0.50	m	1	32	
11	수직균열	0.4	0.30	m	1	33	
12	수직균열	0.2	1.50	m	1	34	
13	수직균열	0.2	0.30	m	9	35	
14	수직균열	0.5	0.30	m	1	36	
15	수직균열	0.3	0.50	m	1	37	
16	수평균열	0.2	4.00	m	1	38	
17	수직균열	0.2	1.00	m	1	39	
18	수직균열	0.2	1.00	m	1	40	
19	이격	-	2.00	m	1	41	T=0.4cm
20	이격	-	1.00	m	1	42	T=0.3cm
21	박리 및 박락	1.50	1.00	m²	1	43	
22	이격	-	1.00	m	1	44	T=0.4cm
23	수직균열	0.4	1.00	m	1	45	
24	이격	-	1.00	m	1	46	T=0.5cm
25	이격	-	1.00	m	1	47	T=0.4cm
26	이격	-	1.00	m	1	48	T=3.0cm
27	이격	-	1.50	m	1	49	T=0.3cm
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]
