


신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)

외관조사망도
신월여의지하도로(전기실 외)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

ID : 신월여의지하도로-인천방향 전기실 (RAMP-D)

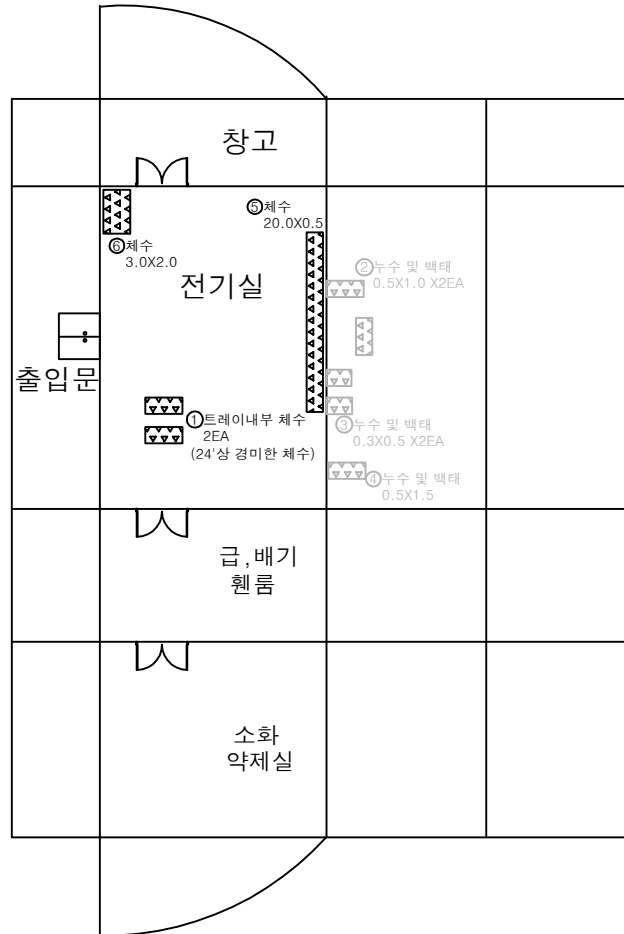


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	22상	전기실	바닥	트레이내부 체수	-	-	-	EA	2	2.00	
2	23상	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.5	1.0	m²	2	1.00	25'상 모서
3	23상	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.3	0.5	m²	2	0.30	24'상 모서
4	24상	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.5	1.5	m²	1	0.75	25'상 모서
5	24상	전기실	바닥	체수	-	20.0	0.5	m²	1	10.00	
6	25상	전기실	바닥	체수	-	3.0	2.0	m²	1	6.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

SECTION

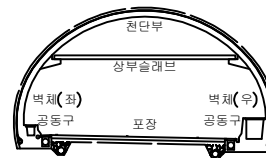



범례

	균 열		방상균열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	전치, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		백 태		피착물	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 전기실
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 소화수조 (SPAN 6)


손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	소화수조	정면	누수및백태	-	0.2	1.0	㎡	2	0.40	25'상 보수
2	22상	소화수조	좌측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	㎡	2	0.40	25'상 보수
3	22상	소화수조	우측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	㎡	3	0.60	25'상 보수
4	23상	소화수조	상부슬라브	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	25'상 보수
5	23하	소화수조	정면	백태	-	0.2	0.5	㎡	1	0.10	25'상 보수
6	24하	소화수조	상부슬라브	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

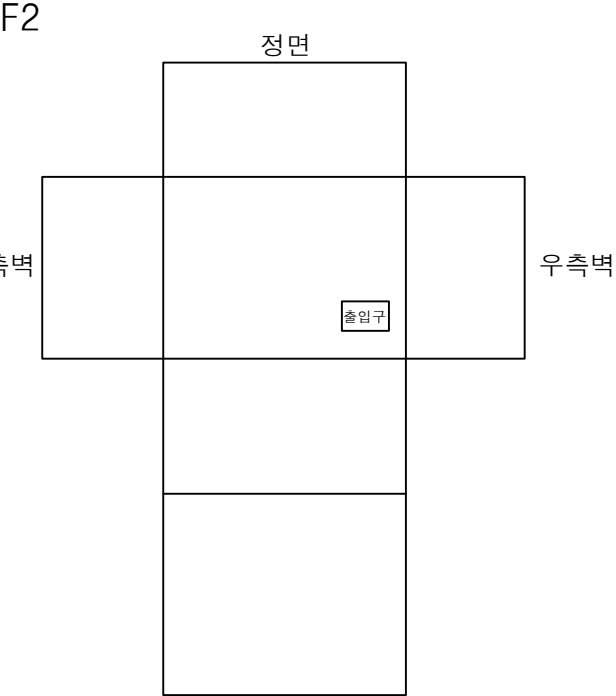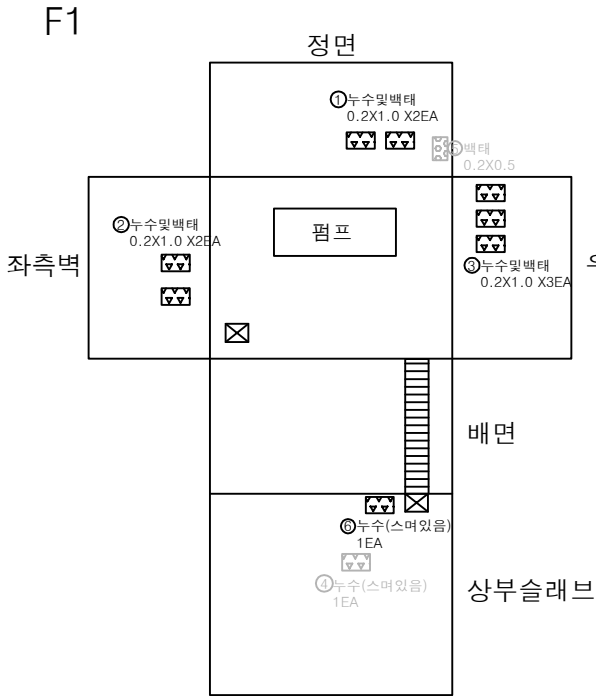

KEY
PLAN

SECTION

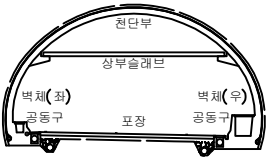


범
례


콘 열	망상균열	재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
균열, 공동	박리, 파손	세수	용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
누수, 습윤부	백태	피착물	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 소화수조
철근노출	침하	열화	도 면 번 호 02
부식	자갈, 변형	기타	

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	24상	펌프실	우측벽	벽태	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

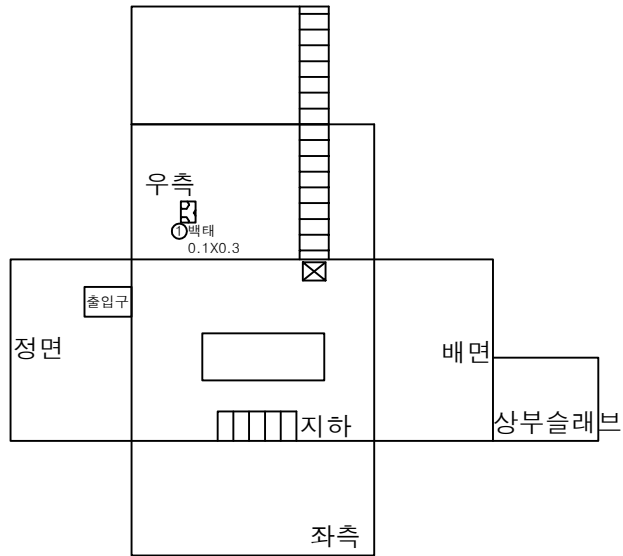


F1

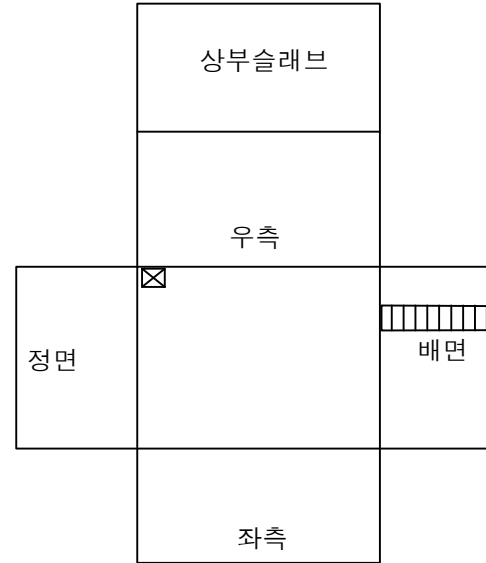

F2

KEY
PLAN

SECTION

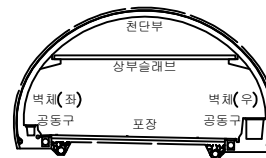범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처 서울터널주식회사
천치, 공동	박리, 파손	세수	용역명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
누수, 습윤부	벽태	바닥균열	도면명 신월여의지하도로-인천방향 펌프실
철근노출	침하	열화	도면번호 03
부식	좌굴, 변형	기타	