

남창천교(울산) 교면포장 S1

손상물량표


교면포장

S1



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	중분대	균열	0.3	0.5		1	m	0.50
2	구	중분대	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	방호벽	균열	0.3	0.5		1	m	0.50
4	구	방호벽	단차				1	EA	1.00
5	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

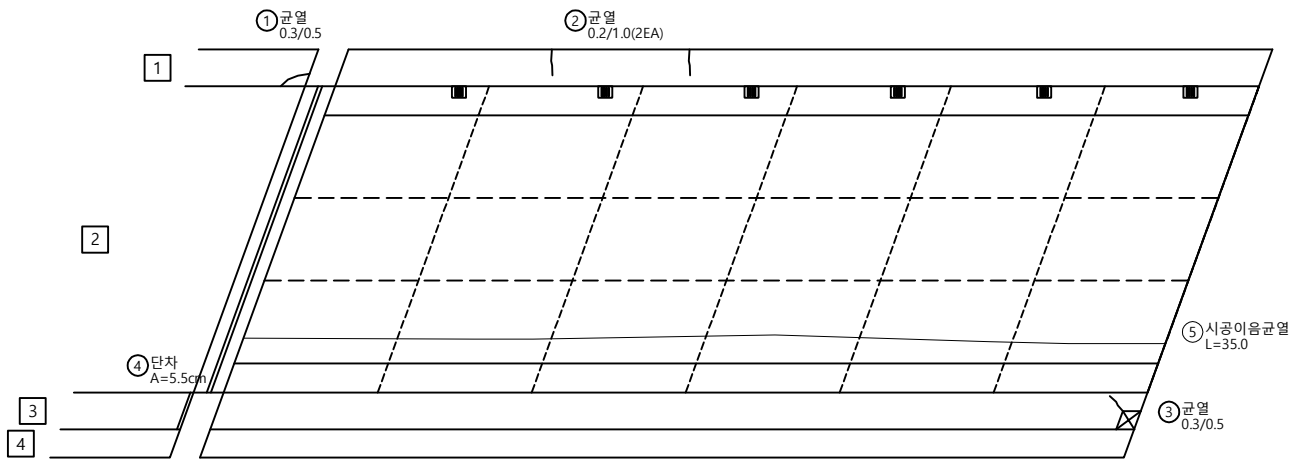

KEY
PLAN

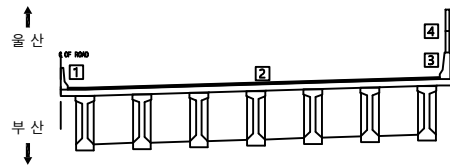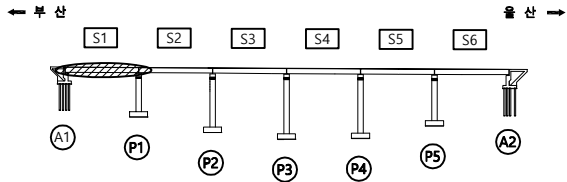

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	횡상균열	누수, 침윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 001

남창천교(울산) 교면포장 S2


손상물량표

교면포장
S2



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	균열	0.2	1.5		4	m	6.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00	
4	구	방호벽	백태		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

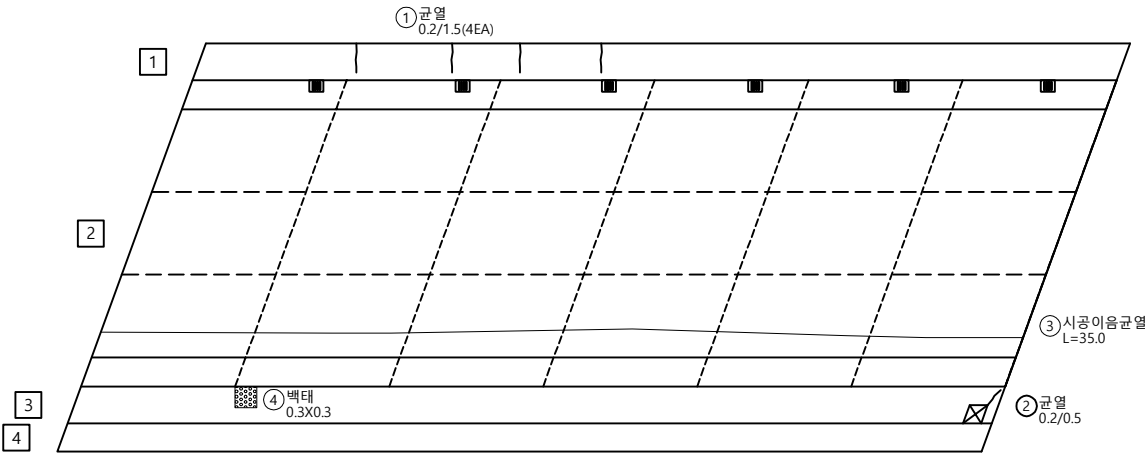

KEY
PLAN

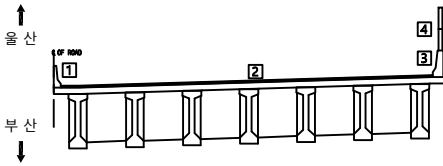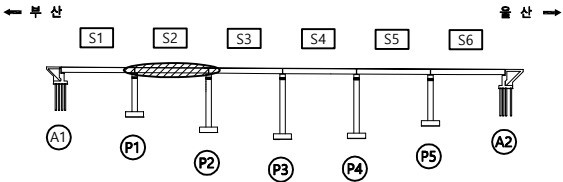

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

남창천교(울산) 교면포장 S3

손상물량표


교면포장

S3



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	중분대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	방호벽	백태		0.5	0.3	1	㎡	0.15	
4	구	중분대	균열	0.2	1.0		4	m	4.00	
5	구	방호벽	방음판 파손		2.0	1.0	1	㎡	2.00	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00	
8	구	교면포장	보수불량		0.2	0.2	3	㎡	0.12	
9	신	방호벽	망상균열	0.1~0.2	0.5	0.3	1	㎡	0.15	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

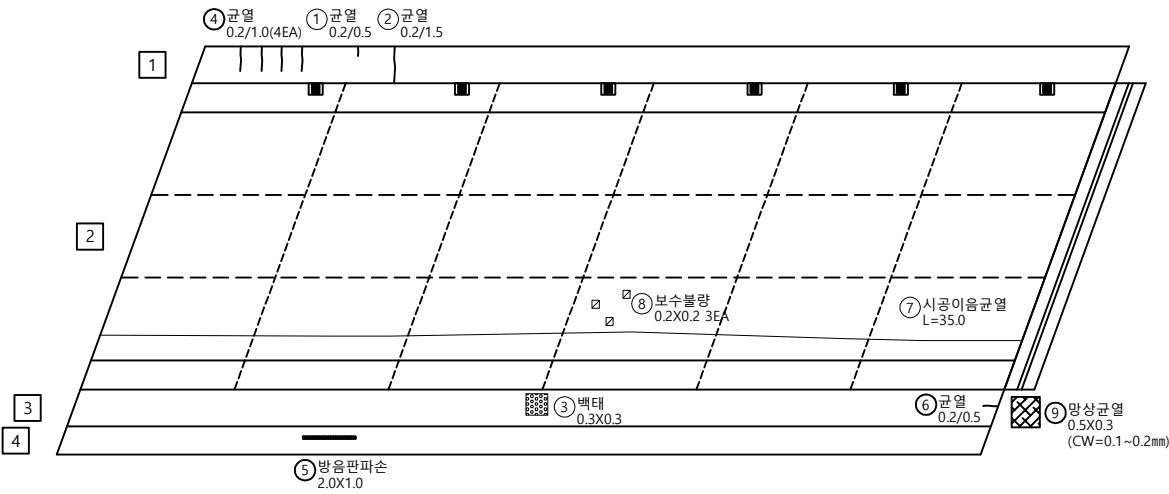

KEY
PLAN

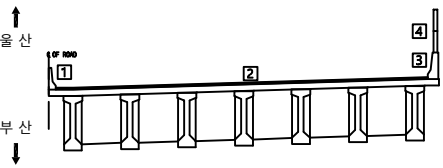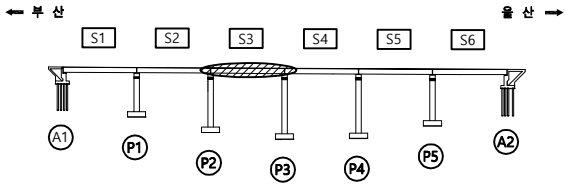

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	④ 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

남창천교(울산) 교면포장 S4

손상물량표


교면포장

S4



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.3	0.5		1	m	0.50	
2	구	방호벽	고정대 파손		0.5		1	m	0.50	
3	구	방호벽	백태		0.1	0.3	3	m²	0.09	
4	구	중분대	균열	0.2	2.0		2	m	4.00	
5	구	방호벽	균열	0.3	0.5		2	m	1.00	
6	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00	
7	신	중분대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

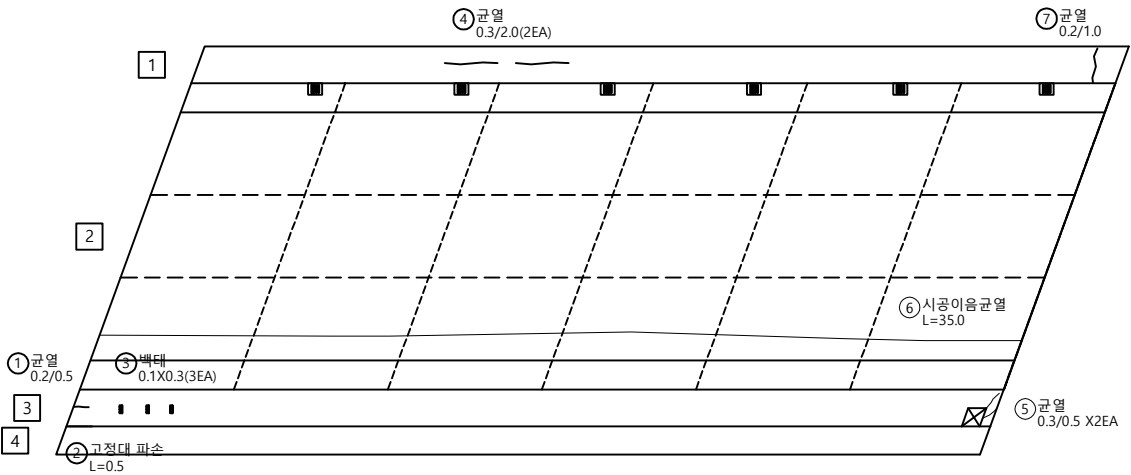

KEY
PLAN

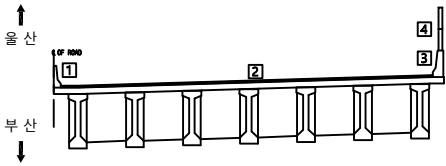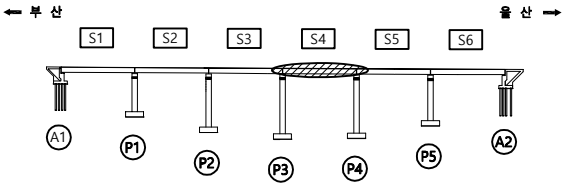

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

남창천교(울산) 교면포장 S5

손상물량표


교면포장

S5



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	중분대	균열	0.2	1.0		5	m	5.00
2	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
3	구	중분대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	중분대	균열	0.3	0.3		1	m	0.30
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

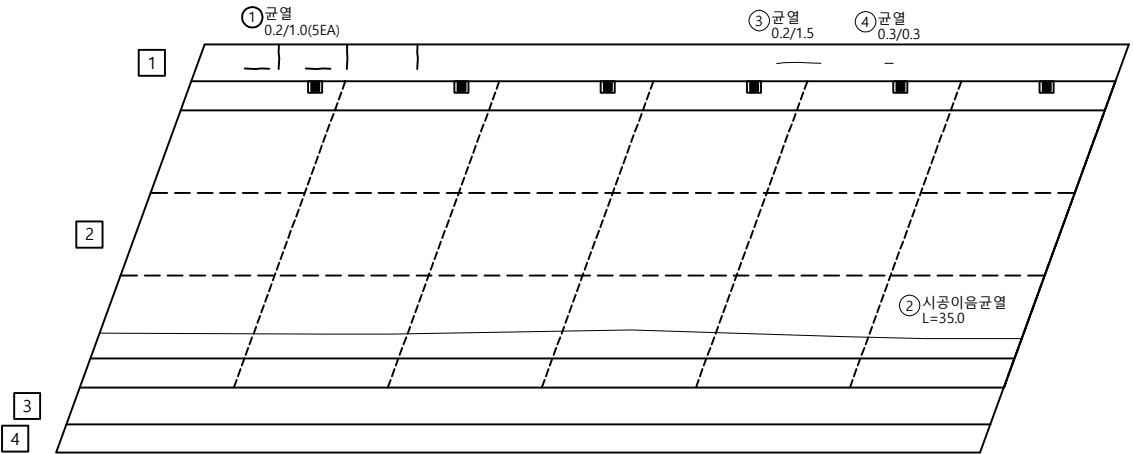

KEY
PLAN

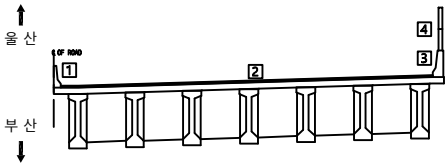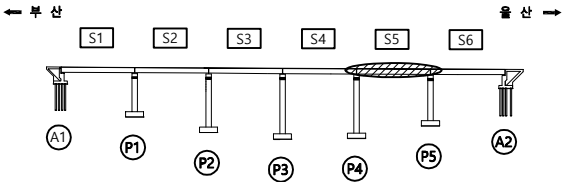

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 침윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 005

남창천교(울산) 교면포장 S6

손상물량표


교면포장

S6



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	균열	0.2	1.0		4	m	4.00	
2	구	중분대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3	구	방호벽	균열	0.3	1.0		1	m	1.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6	구	방호벽	균열	0.3	0.5		1	m	0.50	
7	구	방호벽	단차				1	EA	1.00	
8	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00	
9	신	방호벽	균열		3.0	1.0	1	m	3.00	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

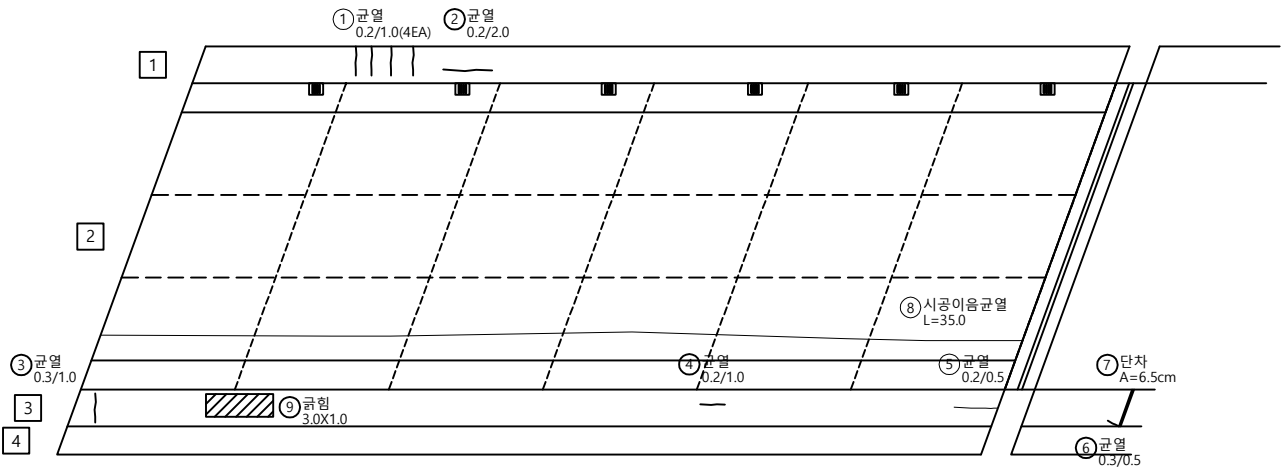

KEY
PLAN

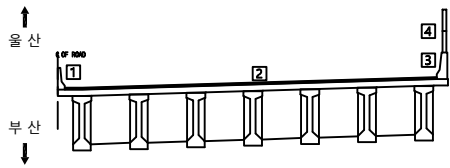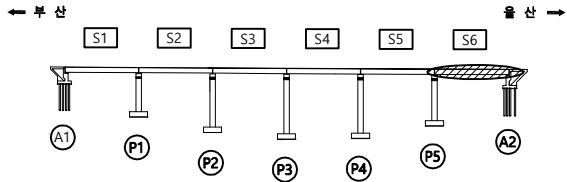


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]



면 레	① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

신축이음
A1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				1	EA	1.00
2	구	신축이음	후타재 망상균열	0.1~0.2	0.5	8.0	1	㎡	4.00
3	구	신축이음	유간토사퇴적		1.5		1	m	1.50
4	구	신축이음	유간토사퇴적		1.5		1	m	1.50
5	구	신축이음	하부누수		0.2		3	m	0.60
6	구	신축이음	하부누수		6.0		1	m	6.00
7	구	신축이음	고무재 이격		6.0		1	m	6.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

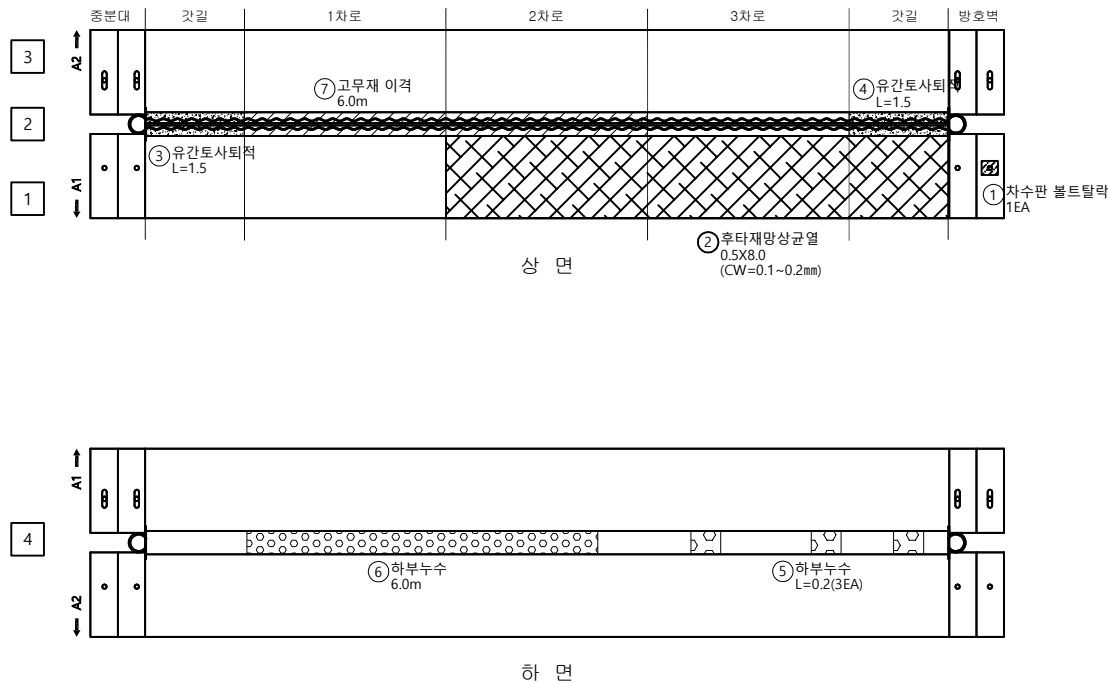

K
E
Y
P
L
A
N

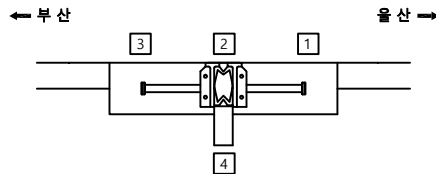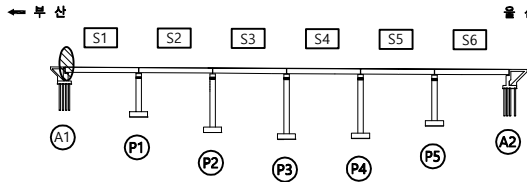

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 007


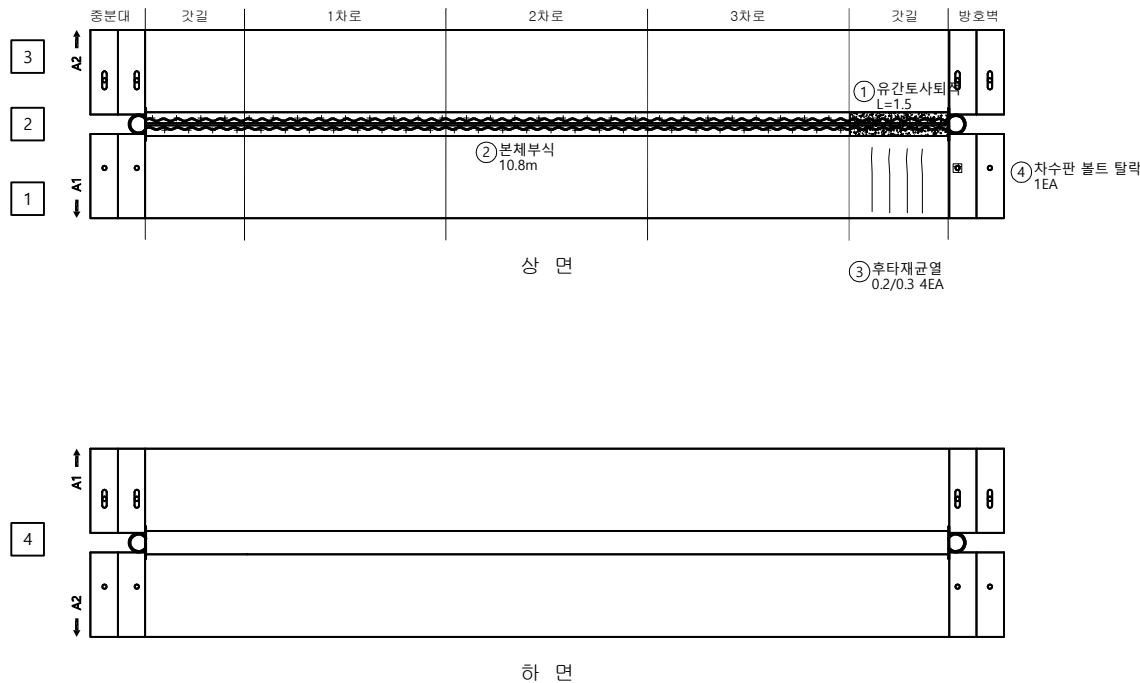


신축이음

P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.5		1	m	1.50	
2	구	신축이음	본체부식		10.8		1	m	10.80	
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
4	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				1	EA	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

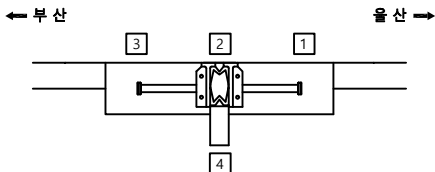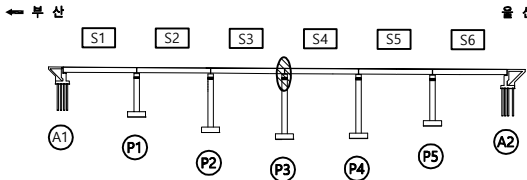

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	008



남창천교(울산) 신축이음 A2

손상물량표



신축이음

A2

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.5		1	m	1.50	
2	구	신축이음	고무재 파손		9.0		1	m	9.00	
3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				1	EA	1.00	
4	구	신축이음	하부누수		9.0		1	m	9.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

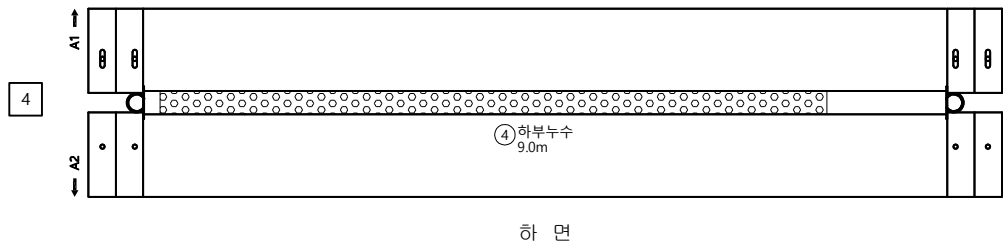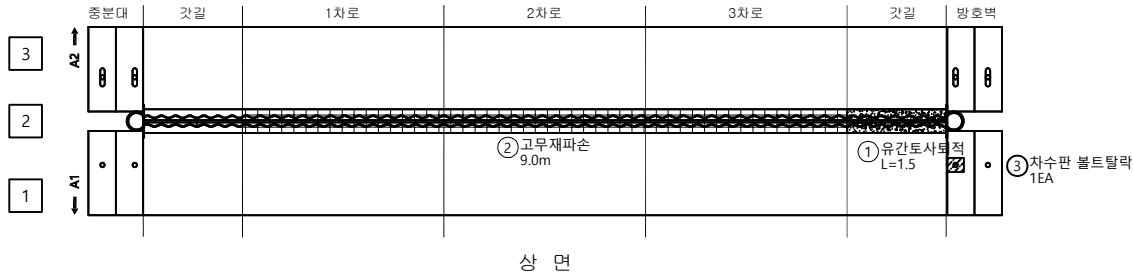

KEY PLAN

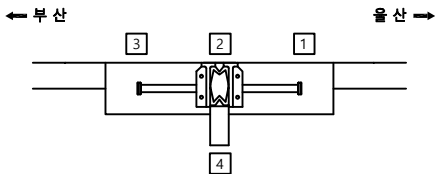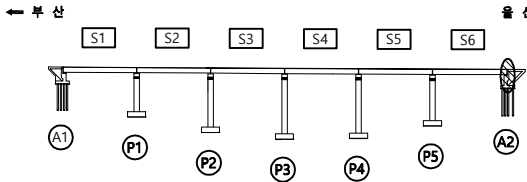

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면
레

① 02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 009

남창천교(울산) 바닥판하면 S1

← 부 산

울 산 →


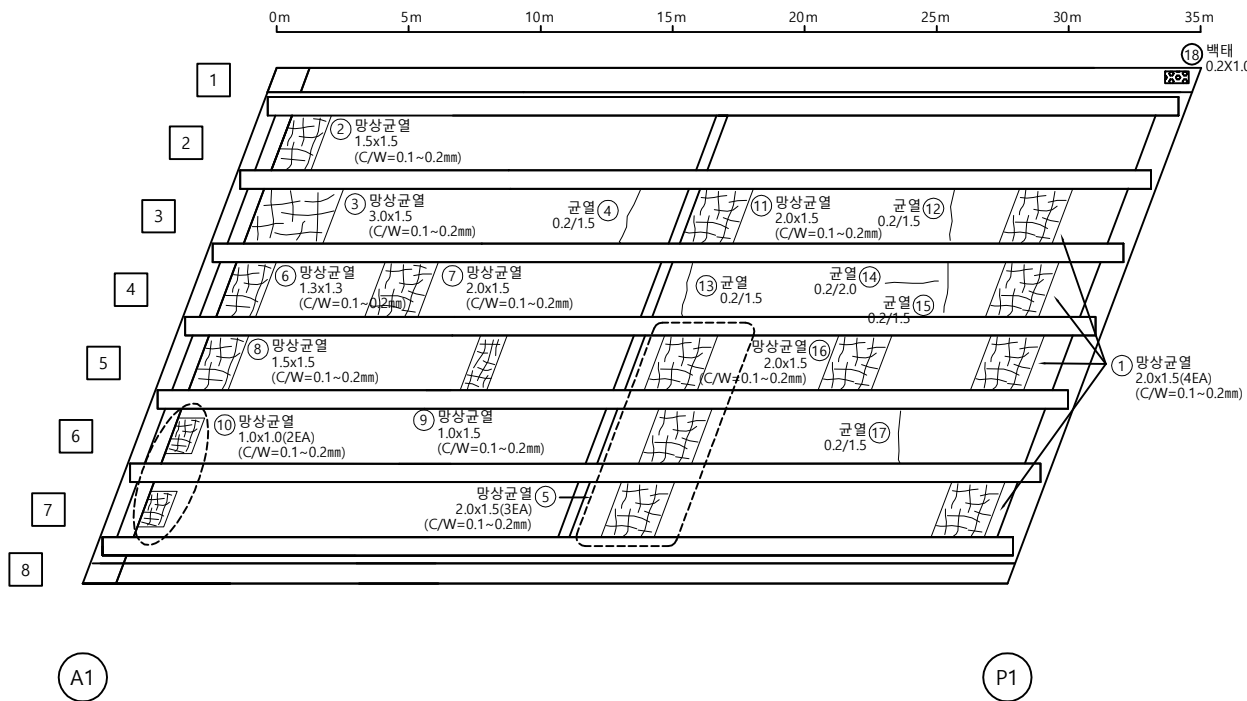


손 상 물 량 표

바닥판
S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	4	㎡	12.00
2	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.5	1.5	1	㎡	2.25
3	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	3.0	1.5	1	㎡	4.50
4	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	3	㎡	9.00
6	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.3	1.3	1	㎡	1.69
7	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	1	㎡	3.00
8	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.5	1.5	1	㎡	2.25
9	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.0	1.5	1	㎡	1.50
10	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.0	1.0	2	㎡	2.00
11	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	1	㎡	3.00
12	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
13	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
14	구	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
15	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
16	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	1	㎡	3.00
17	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
18	신	바닥판	백태		0.2	1.0	1	㎡	0.20
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

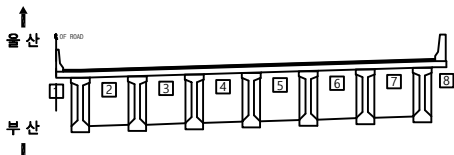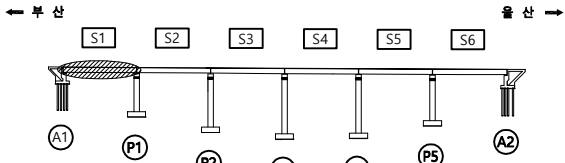

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범 례		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	010

남창천교(울산) 바닥판하면 S2

손상 물량 표


바닥판

S2



번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	15.0	1.5	5	㎡	112.50	
2	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	15.0	1.5	5	㎡	112.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

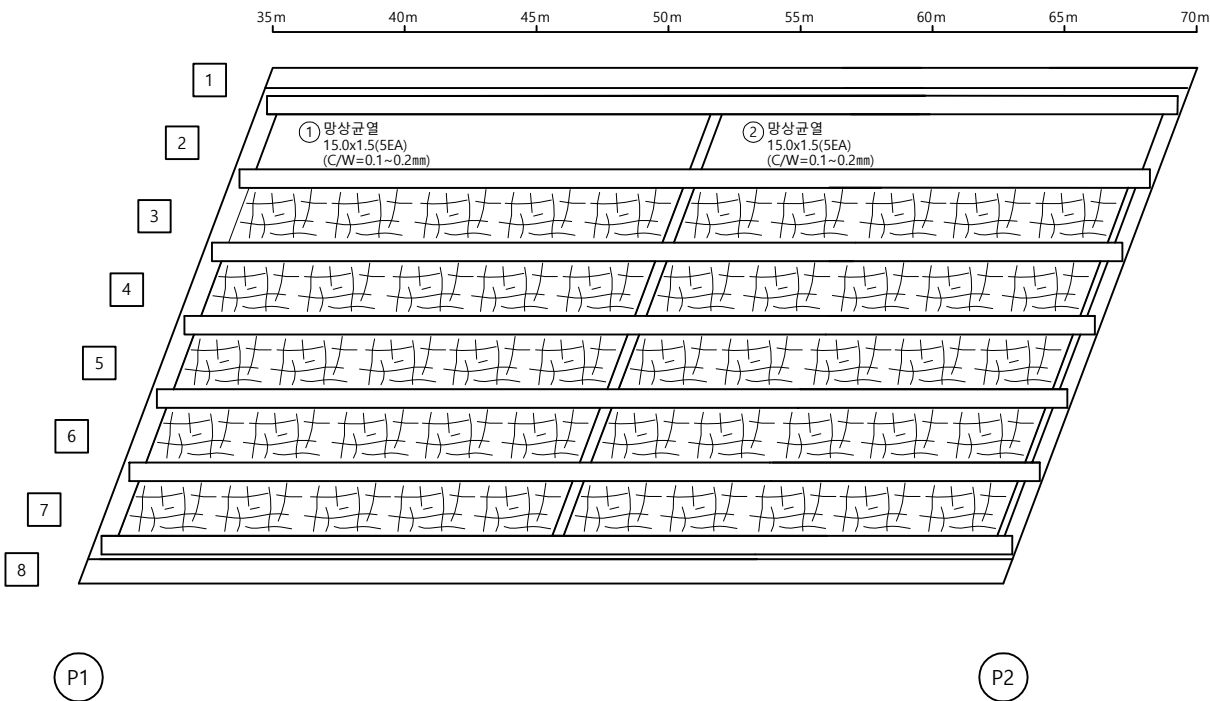

KEY PLAN

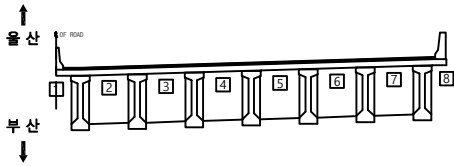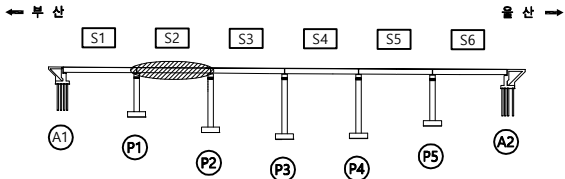

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면 레		근 결		재료분리		오염, 변색		부 식
		근 결부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	011

남창천교(울산) 바닥판하면 S3



손상물량표

바닥판
S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	5.0	1.0	1	㎡	5.00	
2	구	바닥판	균열	0.2	1.5		2	m	3.00	
3	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	6.0	1.0	3	㎡	18.00	
4	구	바닥판	백태		1.5	0.5	1	㎡	0.75	
5	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	5.0	1.0	3	㎡	15.00	
6	신	바닥판	균열부백태		0.1	0.4	1	㎡	0.04	
7	신	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.0	10.0	1	㎡	10.00	
8	신	바닥판	백태		0.5	0.6	1	㎡	0.30	
9	신	바닥판	백태		0.5	0.2	5	㎡	0.50	
10	신	바닥판	균열	0.1	0.3		24	m	7.20	
11	신	바닥판	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

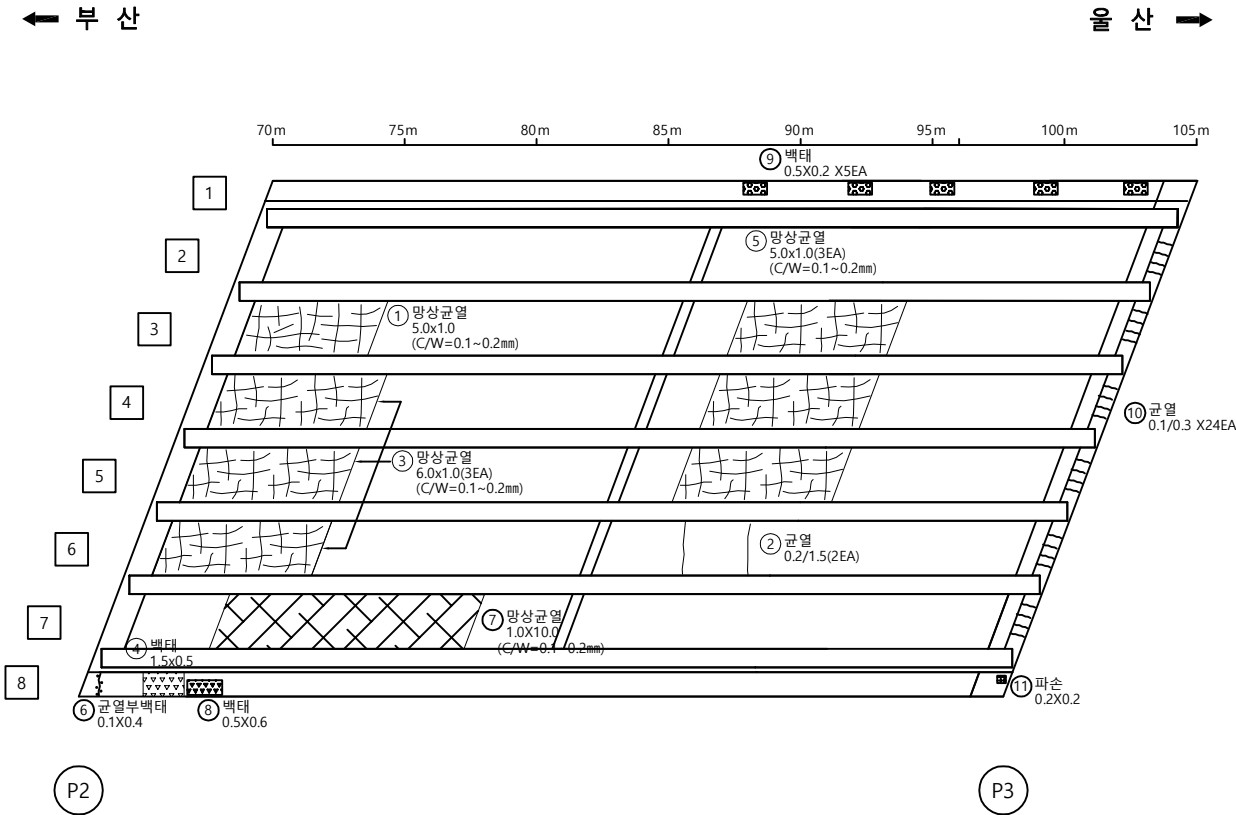

KEY
PLAN

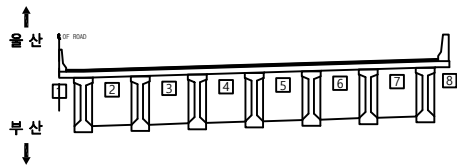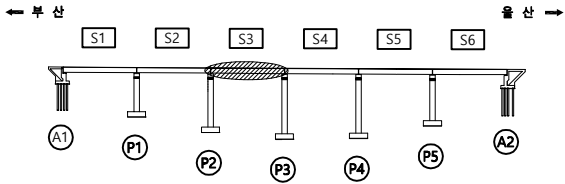

용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범 례		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	012

남창천교(울산) 바닥판하면 S4

← 부 산

울 산 →

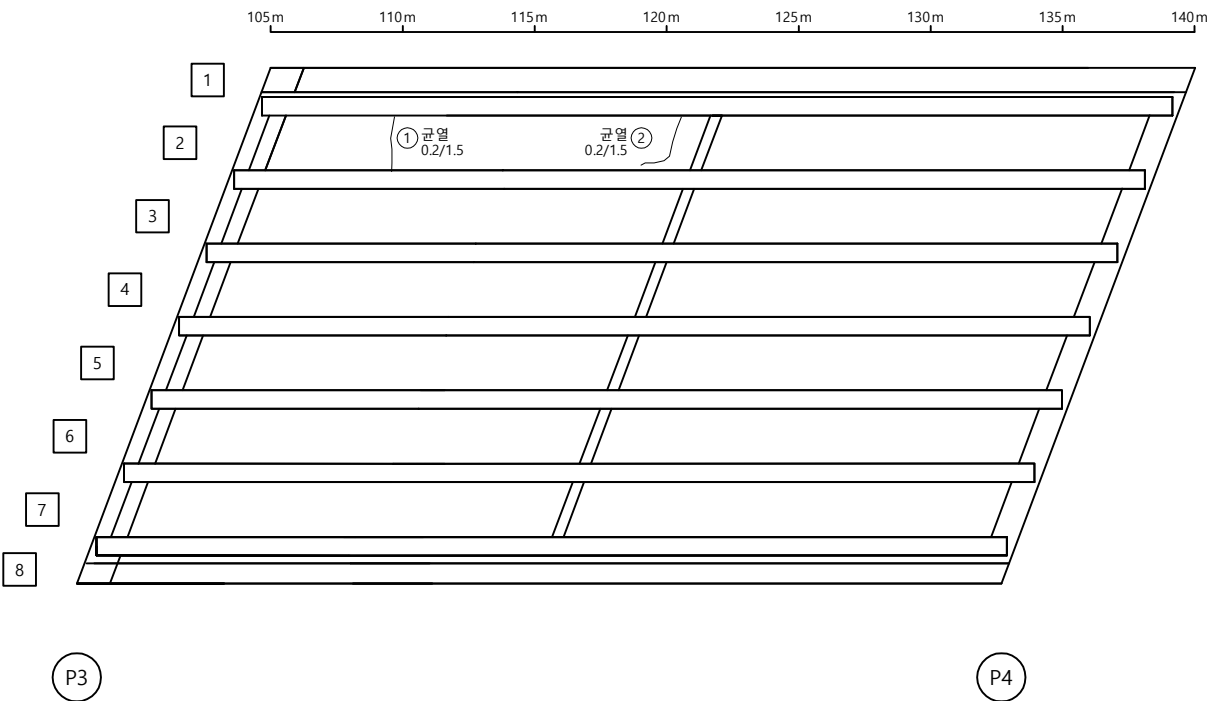



손 상 물 량 표

바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

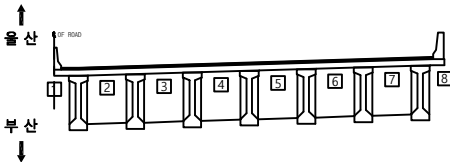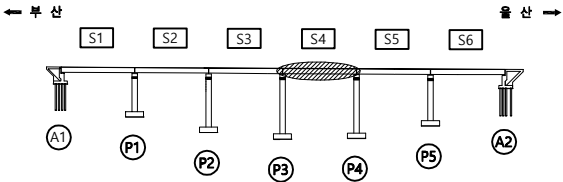

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

변 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 013

남창천교(울산) 바닥판하면 S5

손상물량표


바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	균열	0.1	0.3		3	m	0.90
2	구	바닥판	균열	0.2	0.5		4	m	2.00
3	구	바닥판	균열부백태		0.4	0.25	4	㎡	0.40
4	구	바닥판	망상균열	0.1~0.2	1.5	1.5	1	㎡	2.25
5	신	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

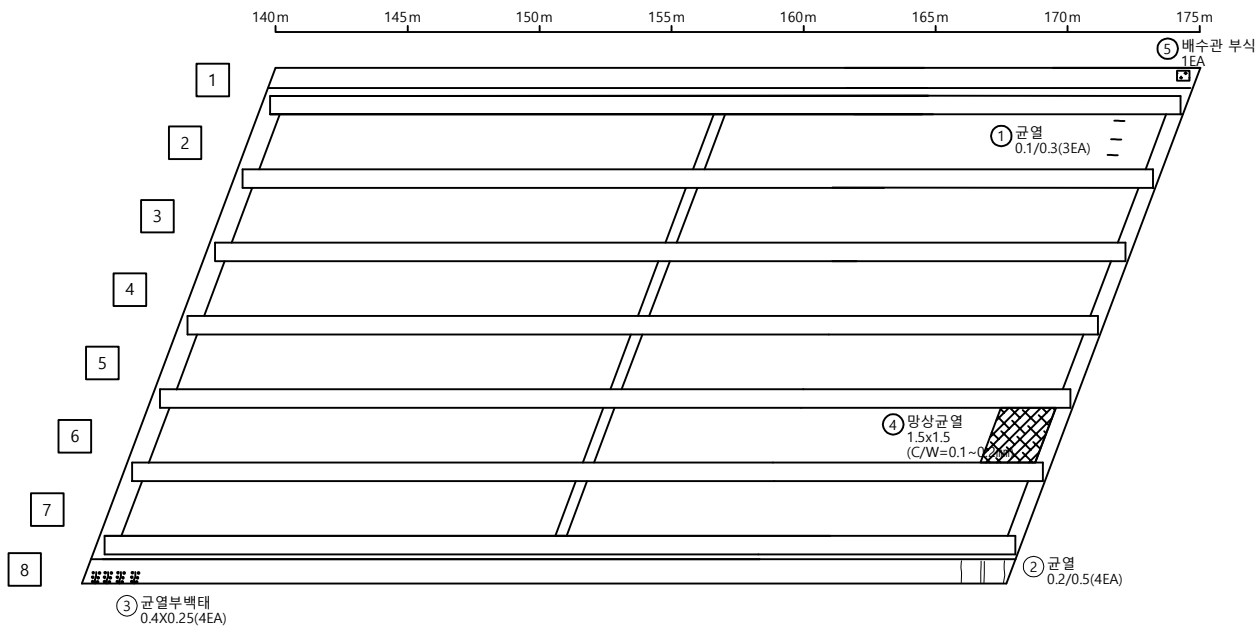

P4

P5

KEY
PLAN

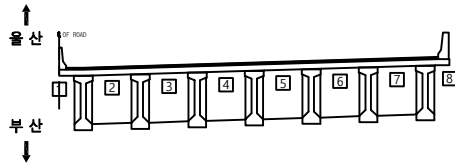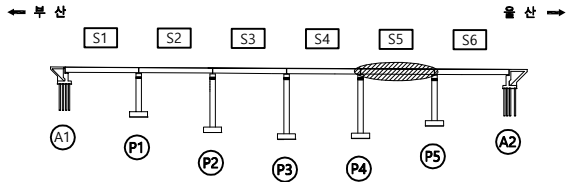

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


범 례	① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 014

남창천교(울산) 바닥판하면 S6



손상물량표

바닥판
S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.2	2.0		2	m	4.00	
2	구	바닥판	균열	0.2	0.4		2	m	0.80	
3	구	바닥판	백태		0.2	0.5	1	m ²	0.10	
4	신	바닥판	백태		0.5	1.0	1	m ²	0.50	
5	신	바닥판	백태		0.5	6.0	1	m ²	3.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

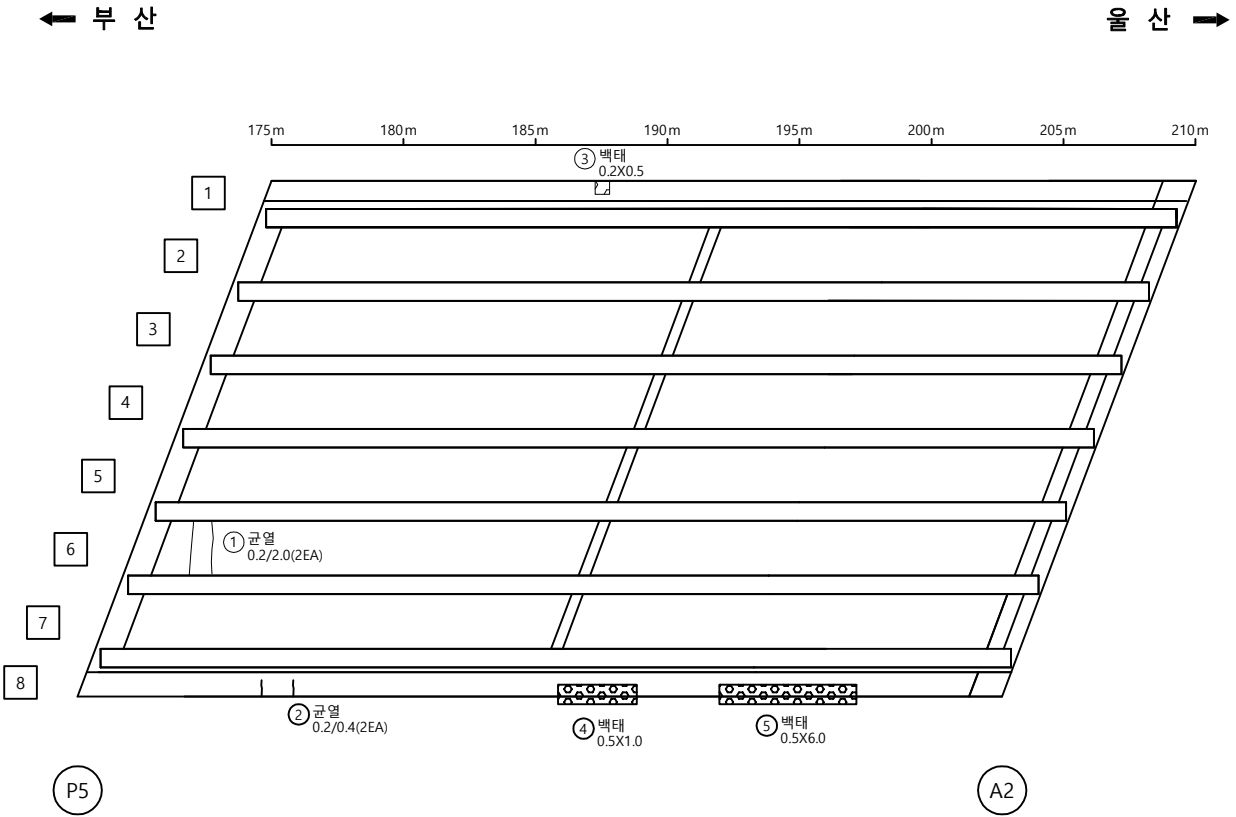

KEY
PLAN

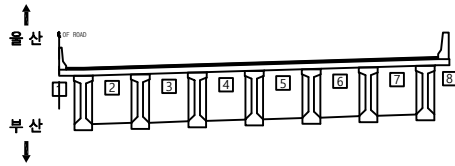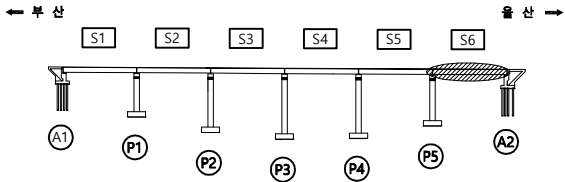

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레


0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
0.2	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
0.2	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
0.2	철근노출	소성변형	들뜸	No. 015

남창천교(울산) 거더 S1

손상물량표

← 부 산

울 산 →


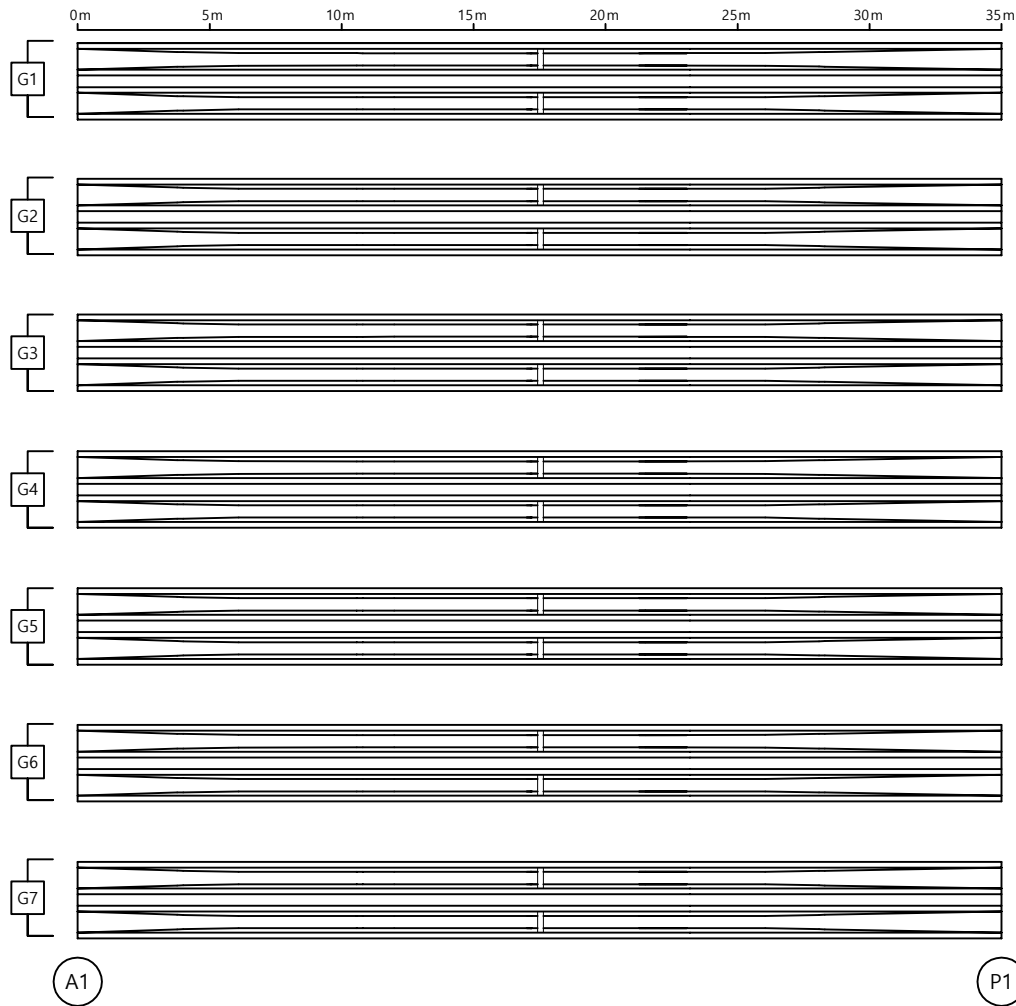


거더

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

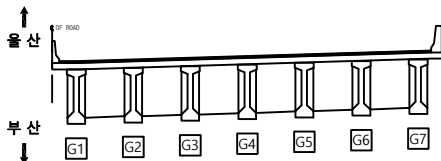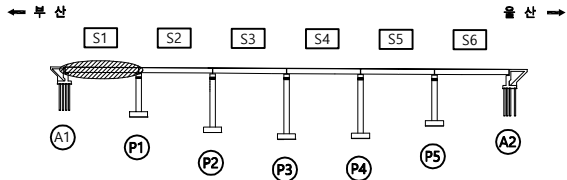

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


별 레	G2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 016	

남창천교(울산) 거더 S2

손상물량표

← 부 산

울 산 →


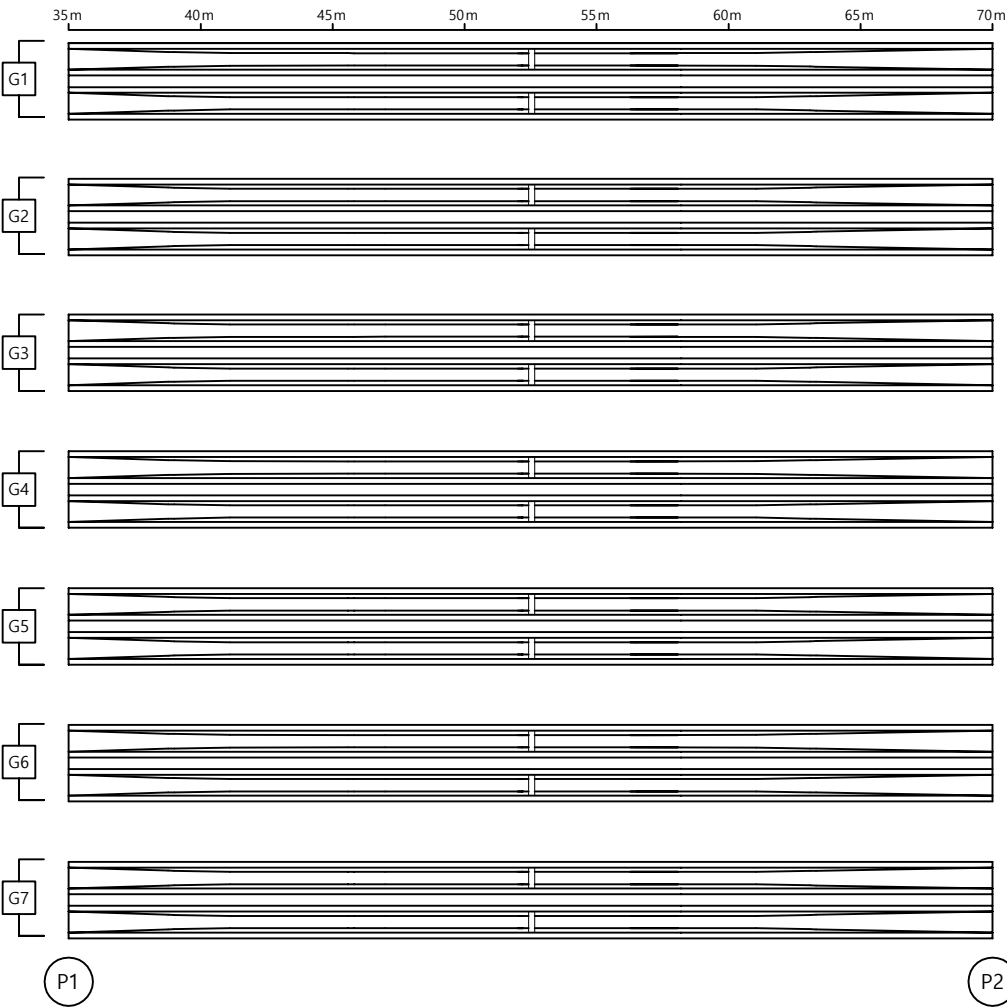


거더

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

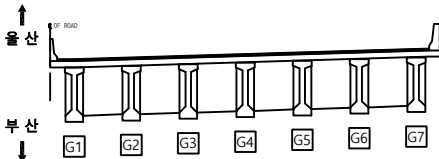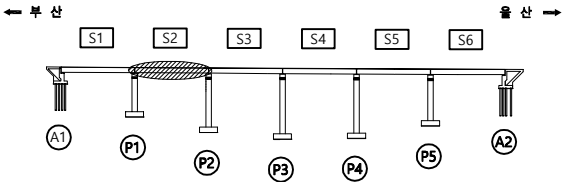


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 017

남창천교(울산) 거더 S3

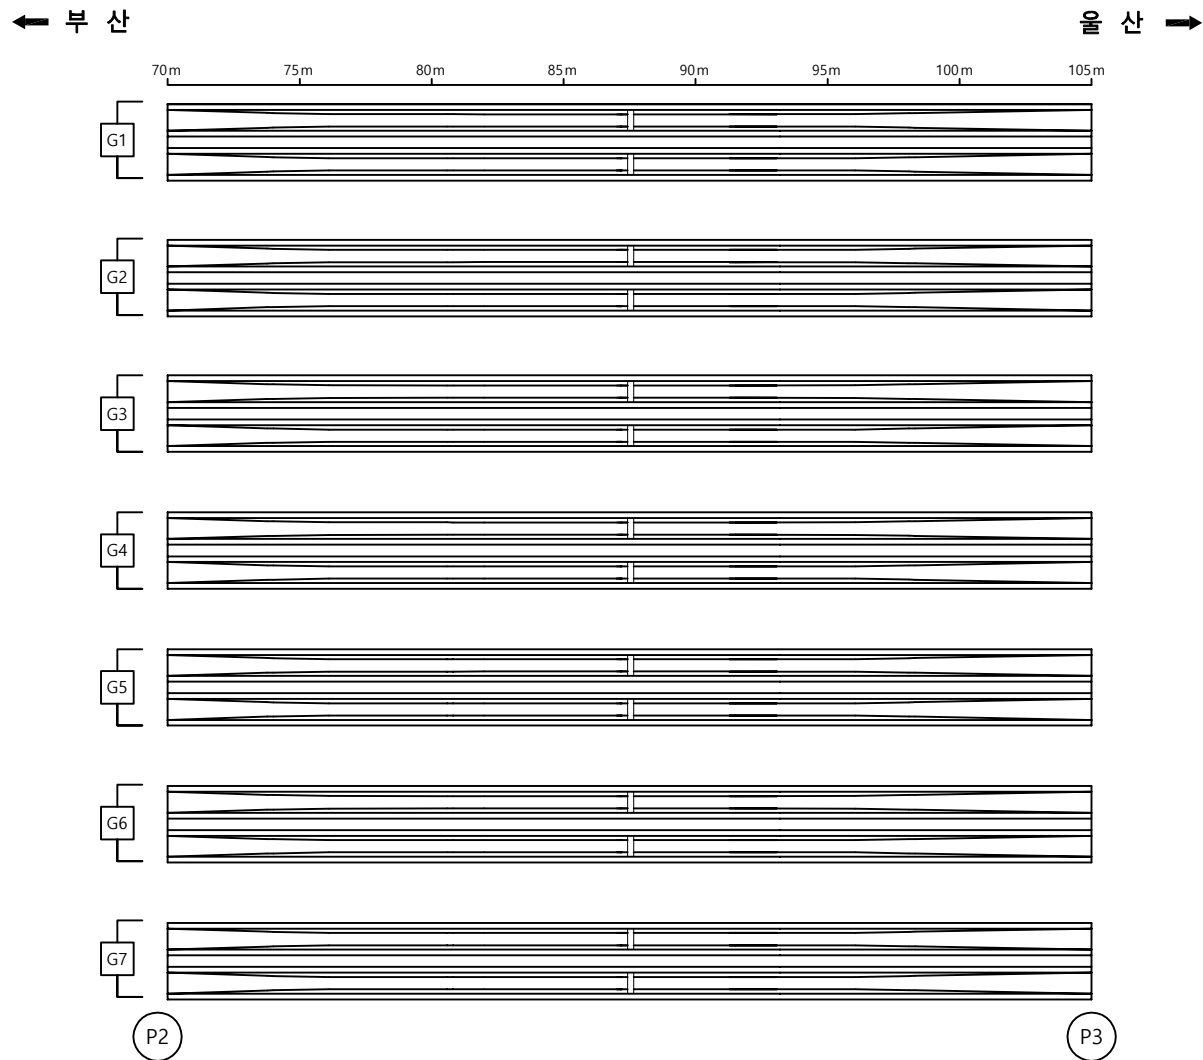



손상물량표

거더

S3

[illegible]

KEY PLAN

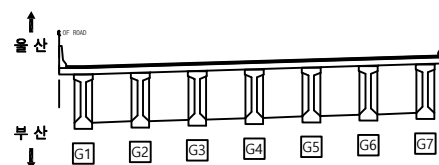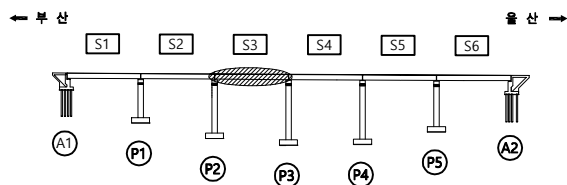

○ 〇 〇

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


표 례		단 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		리플부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뚝	No. 018	

남창천교(울산) 거더 S4

손상물량표

← 부 산

울 산 →


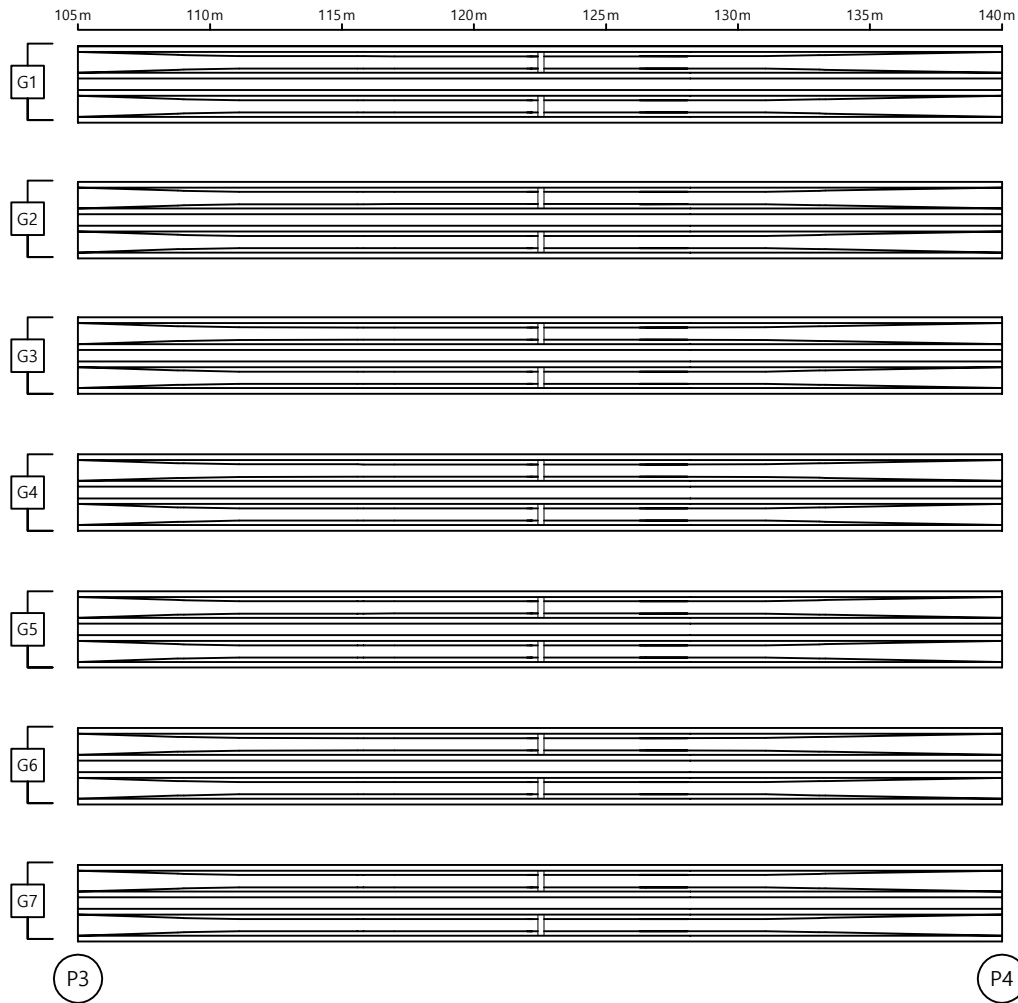


거더

S4

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

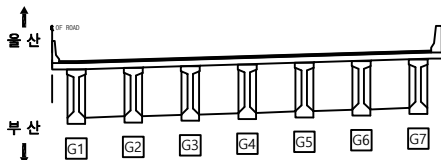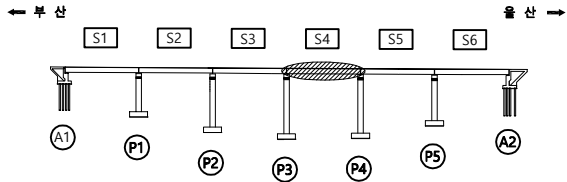


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	019

남창천교(울산) 거더 S5

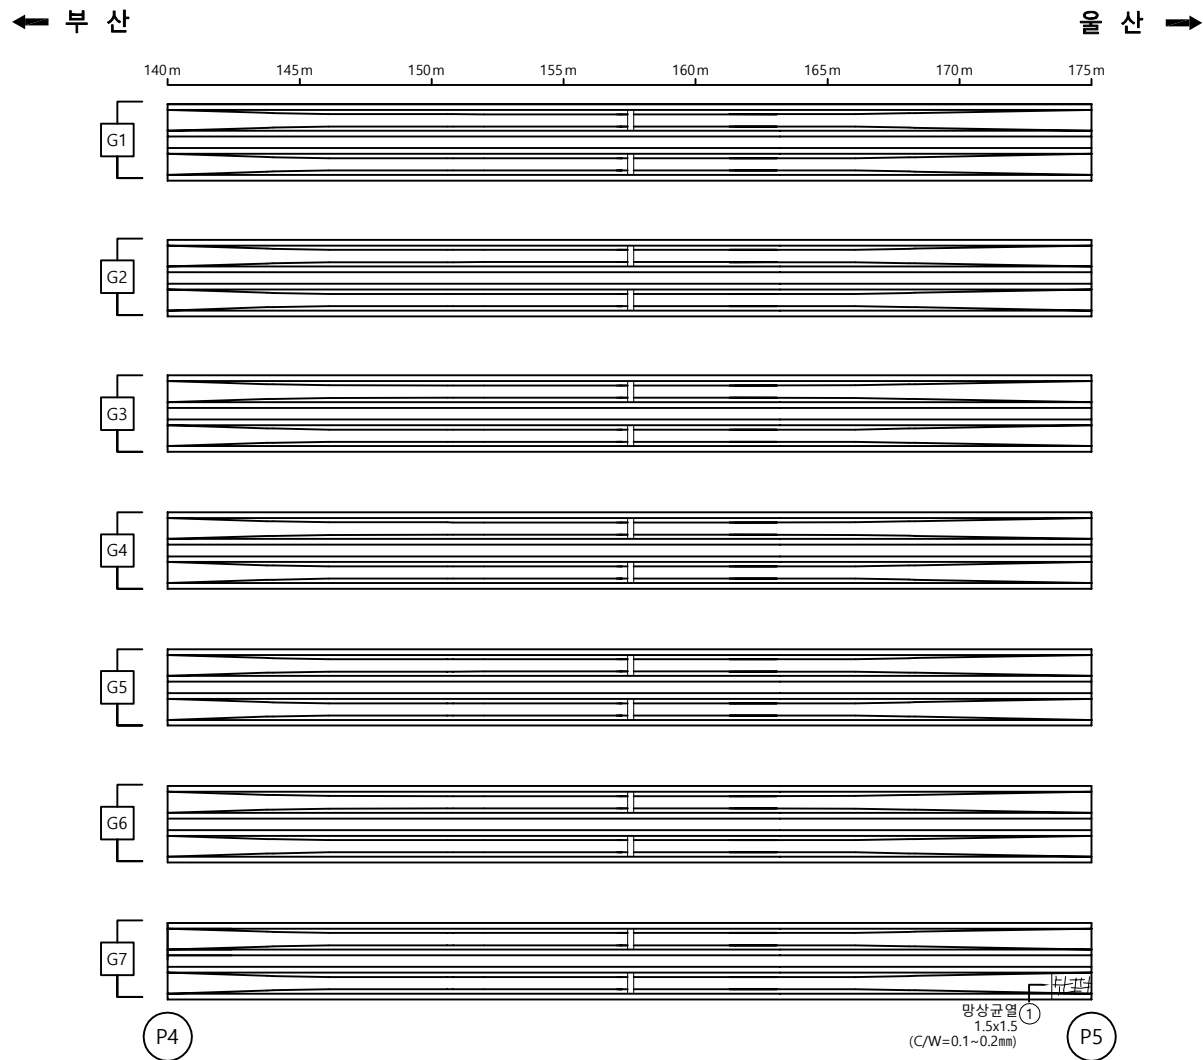



손상물량표

거더

S5

[illegible]

KEY PLAN

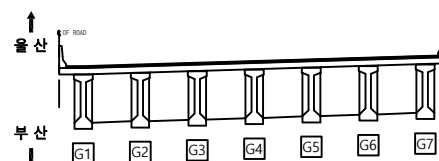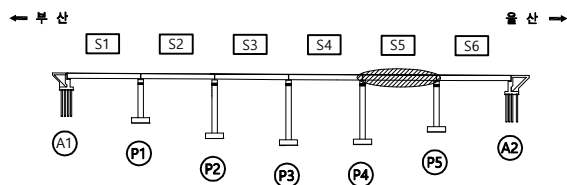

연도	장	표
----	---	---

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


표 제	 CW 0.2	 재료분리	 오염, 변색	 부식
	 리필부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기 타
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 020

남창천교(울산) 거더 S6

손상물량표

← 부 산

울 산 →


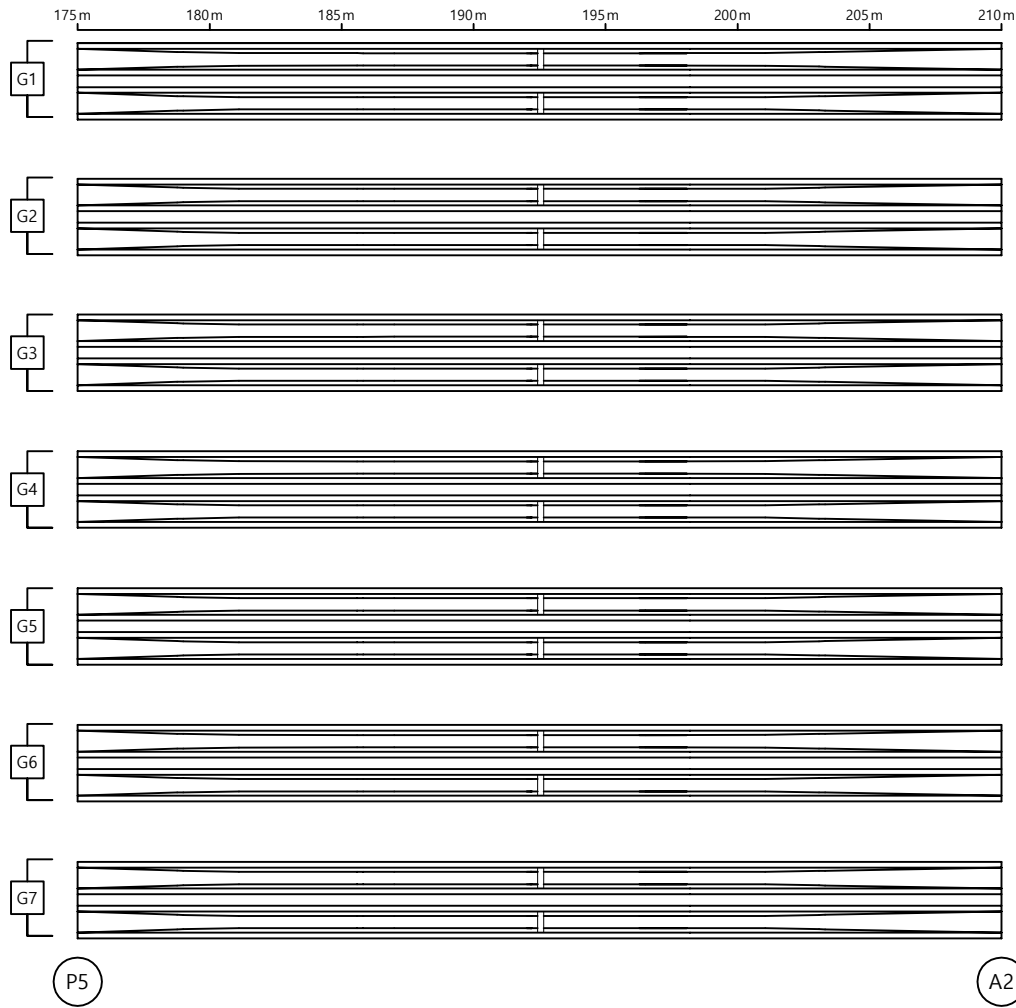


거더

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

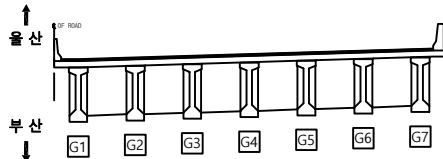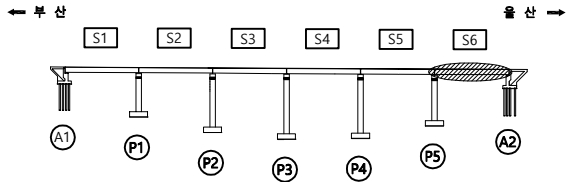

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


별 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	021

남창천교(울산) 가로보 S1

손상물량표

↑
울산

○P1

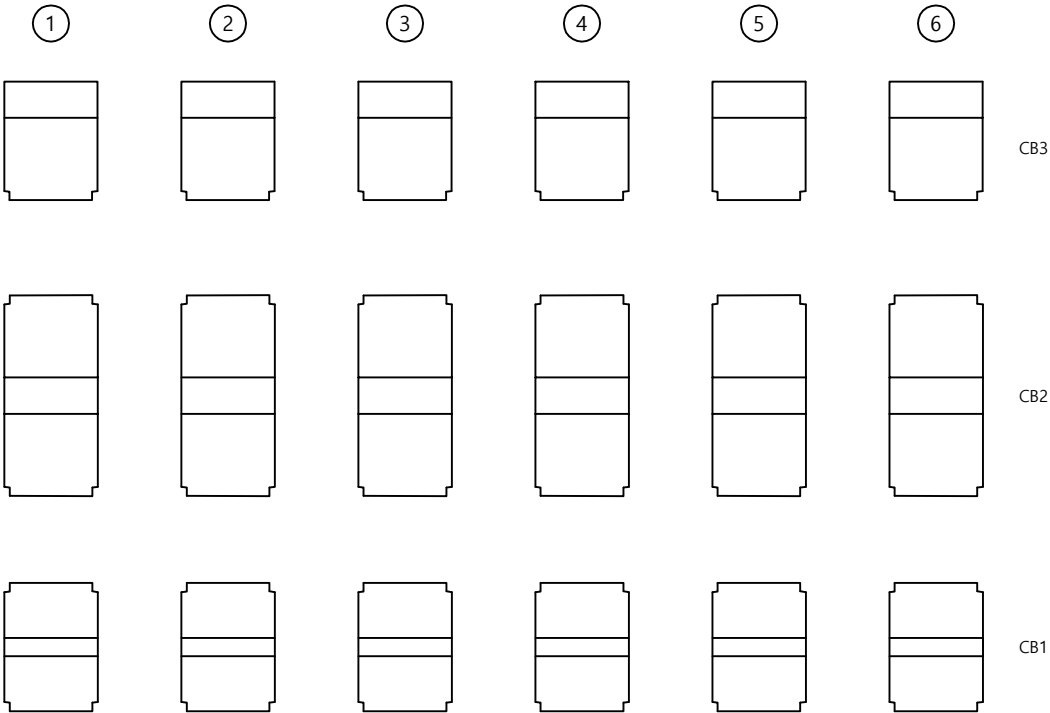



부산
↓

○A1

가로보
S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

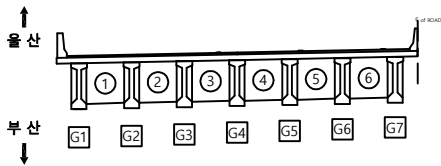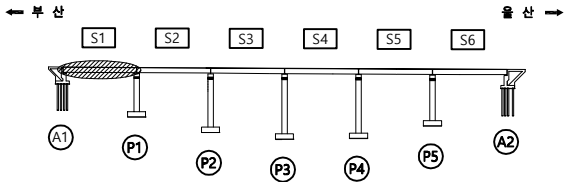

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레


02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
03	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
04	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
05	철근노출	소성변형	들뜸	No. 022

남창천교(울산) 가로보 S2



을 산

P2

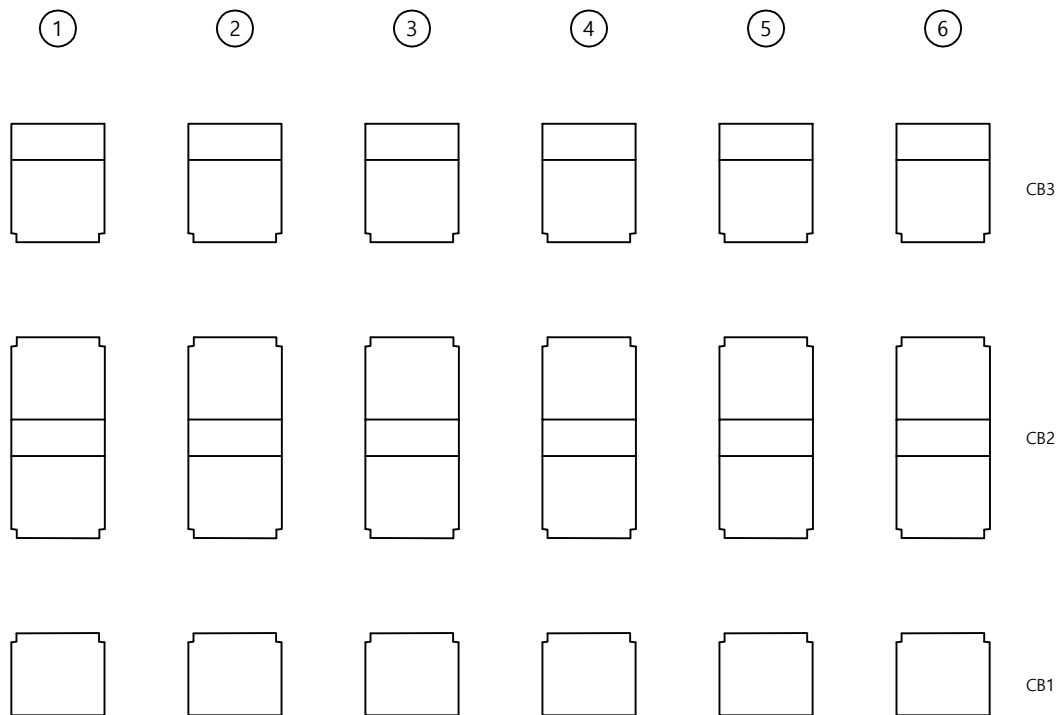

CB1

부산



P1



손상물량표

가로보

S2

[illegible]

KEY PLAN

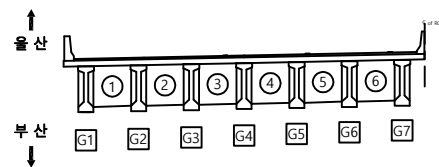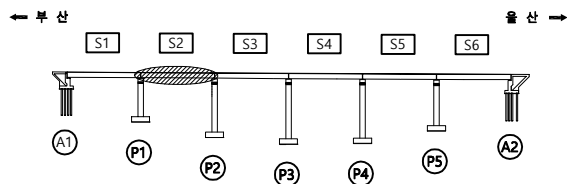

연도	인구	면적
----	----	----

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


범
려

 CW 0.2	 랜덤	 재료분리	 오염, 변색	 부식
	 랜덤부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적
	 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 023

남창천교(울산) 가로보 S3

손상 물량 표

↑
울 산

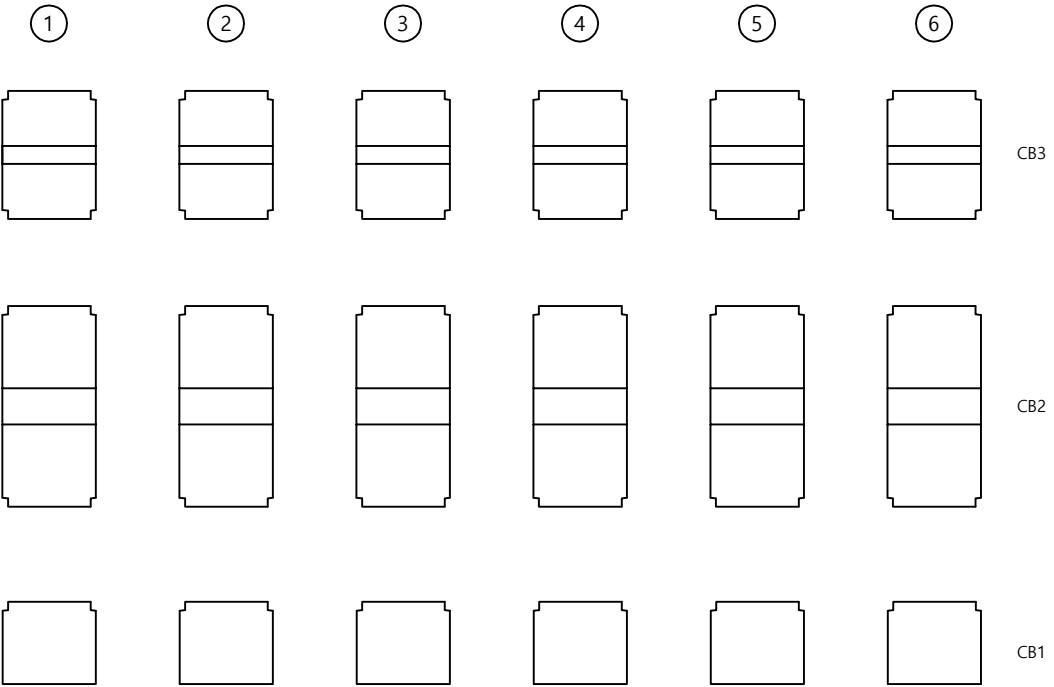



↓
부 산

가로보

S3

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

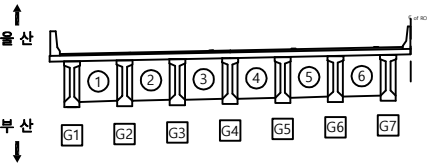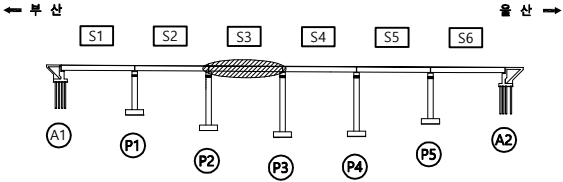

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	03	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	04	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	05	철근노출	소성변형	들뜸	No. 024


남창천교(울산) 가로보 S4

손상물량표

가로보
S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	균열부백태		0.2	0.4	1	m ²	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

↑
울산

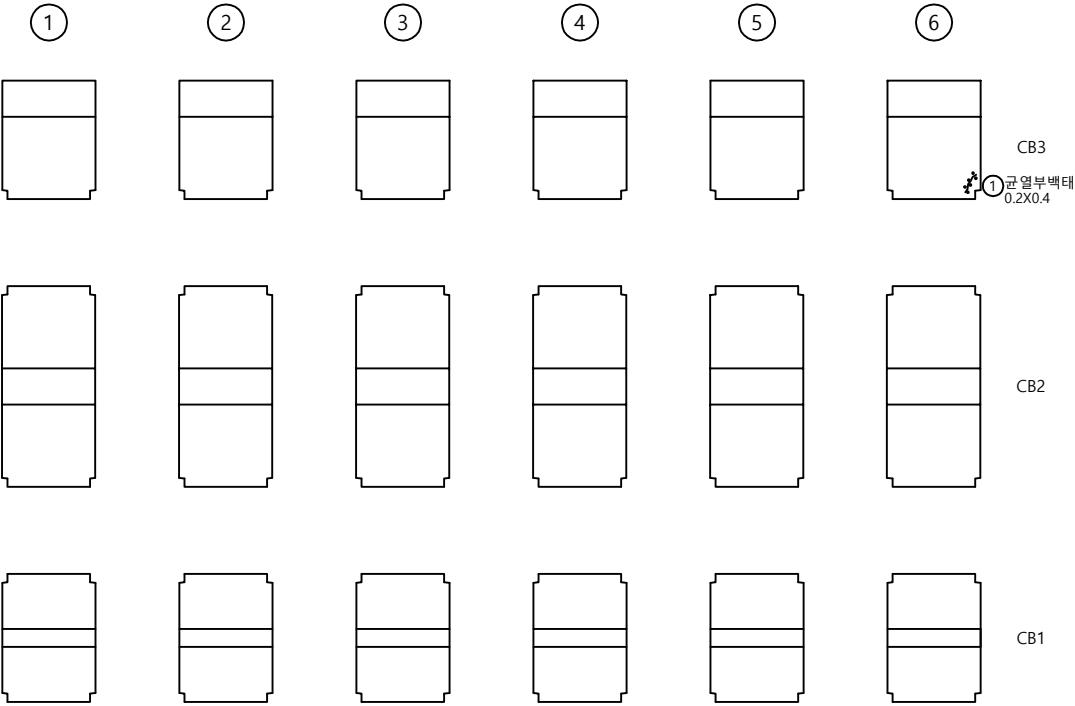

P4

CB3

① 균열부백태
0.2X0.4



CB2

CB1

P3

부산
↓

K
E
Y
P
L
A
N

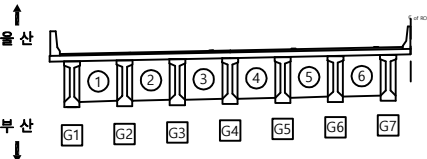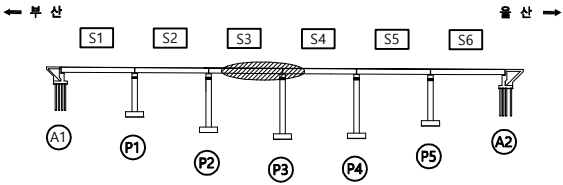


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	025

남창천교(울산) 가로보 S5

손상물량표

↑
울 산


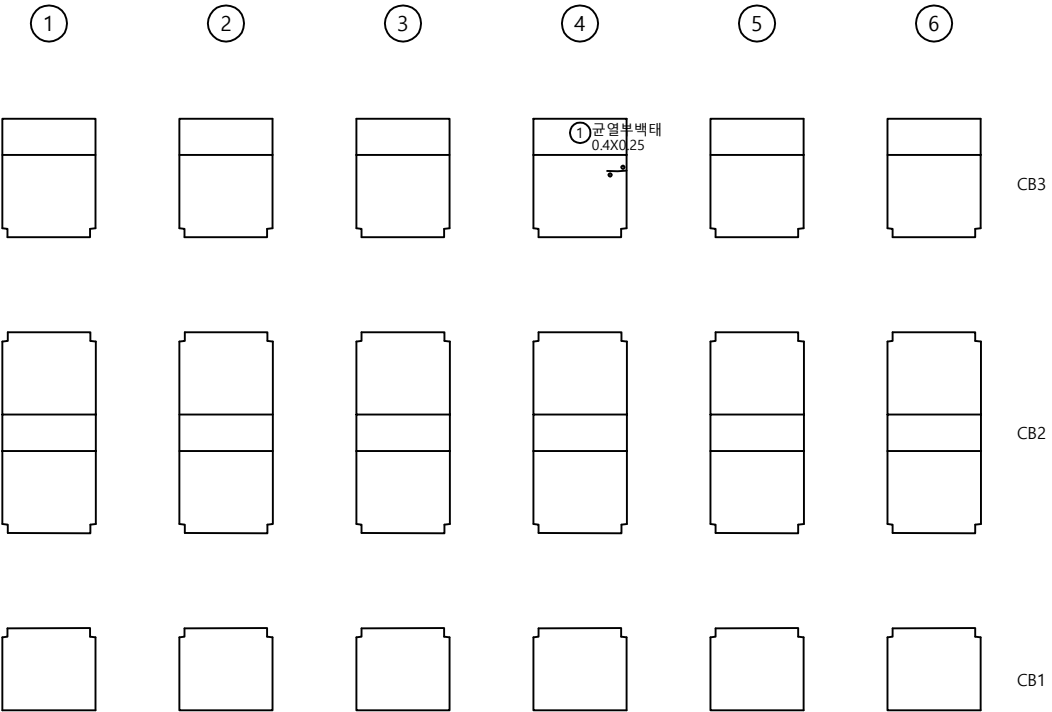


부 산
↓

가로보
S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	균열부백태		0.4	0.25	1	m ²	0.10	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

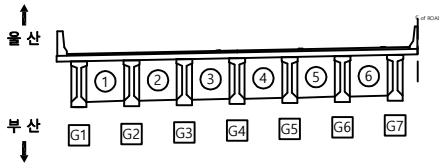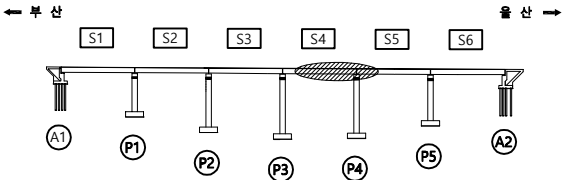


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	① ② 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	026

남창천교(울산) 가로보 S6

손상물량표

↑
울산

A2

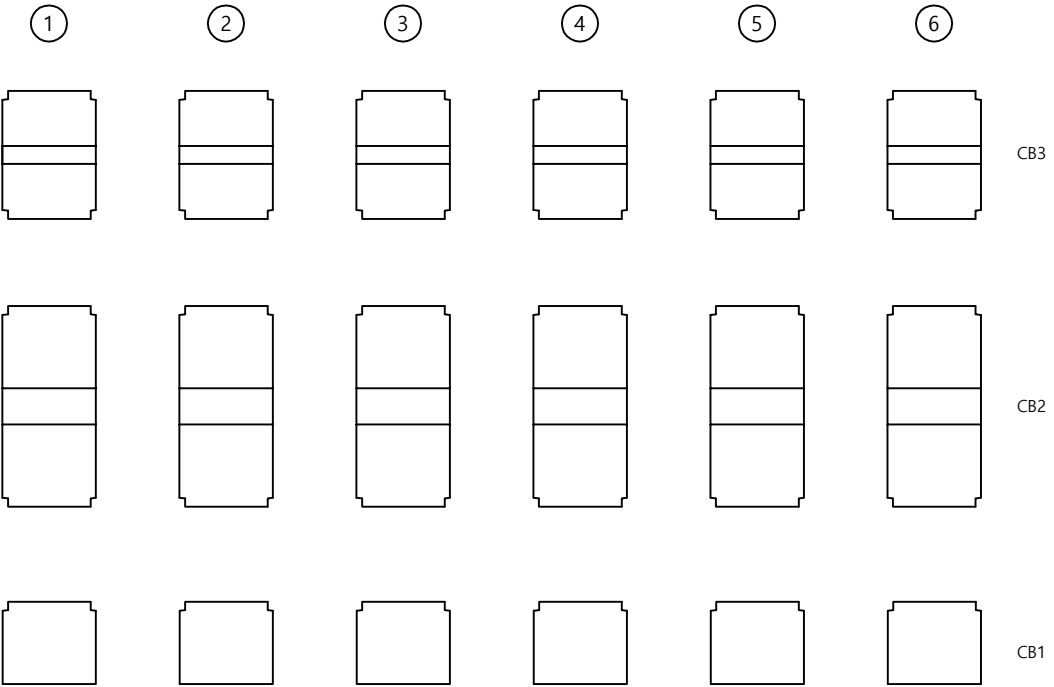



부산
↓

P5

가로보
S6



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

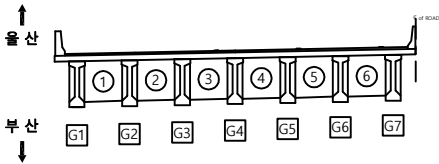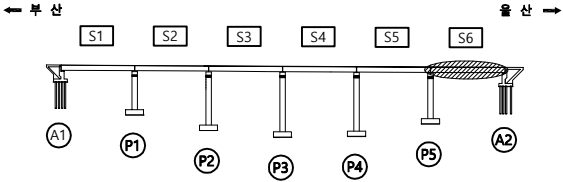


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	027

남창천교(울산) 교대 A1

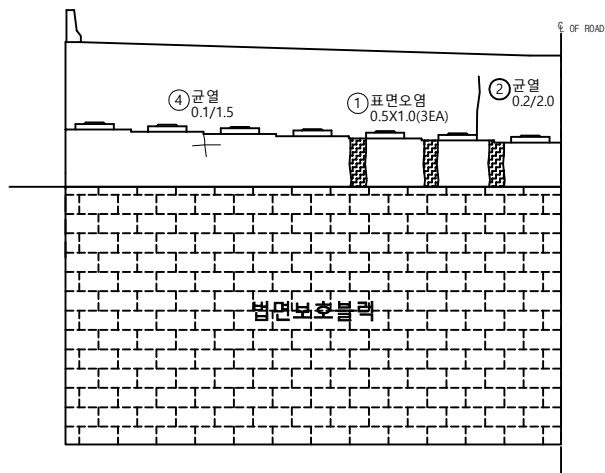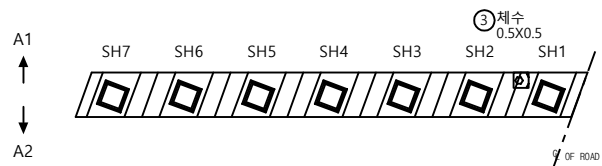

정 면 도

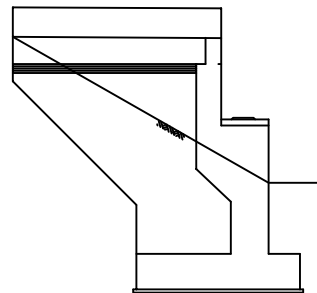


우 측 면

손 상 물 량 표

교대
A1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	표면오염		0.5	1.0	3	m ²	1.50
2	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	교대	체수		0.5	0.5	1	m ²	0.25
4	구	교대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

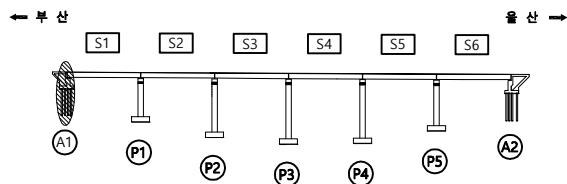

↑
울
산

↓
부
산

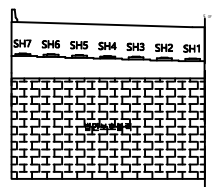

용
역
명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	① 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	③	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 028


남창천교(울산) 받침장치 A1

① plate 부식
7EA


SH1

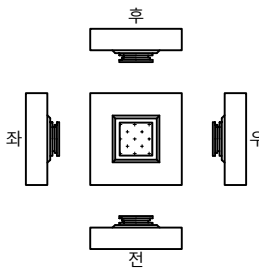


SH2

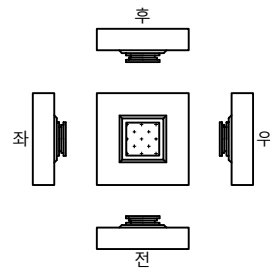


SH3

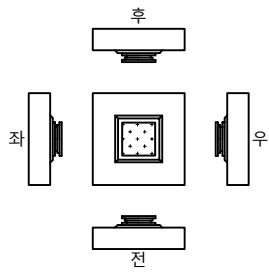


SH4

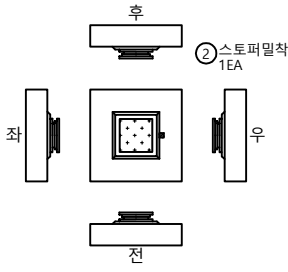


SH5

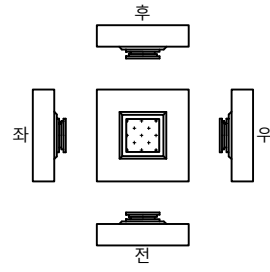

SH6

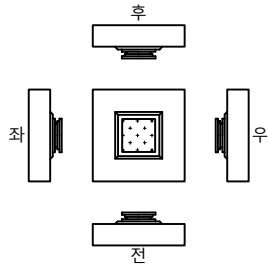

SH7

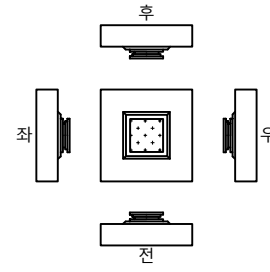


손상물량표

받침장치


A1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				7	EA	7.00
2	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

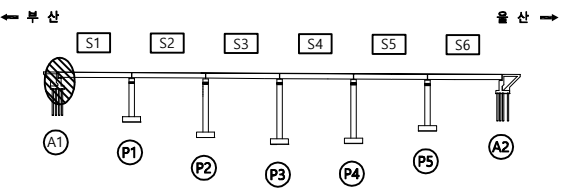


울산
부산

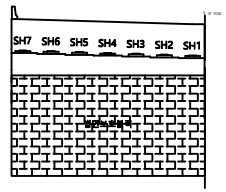

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	029

남창천교(울산) 교각 P1

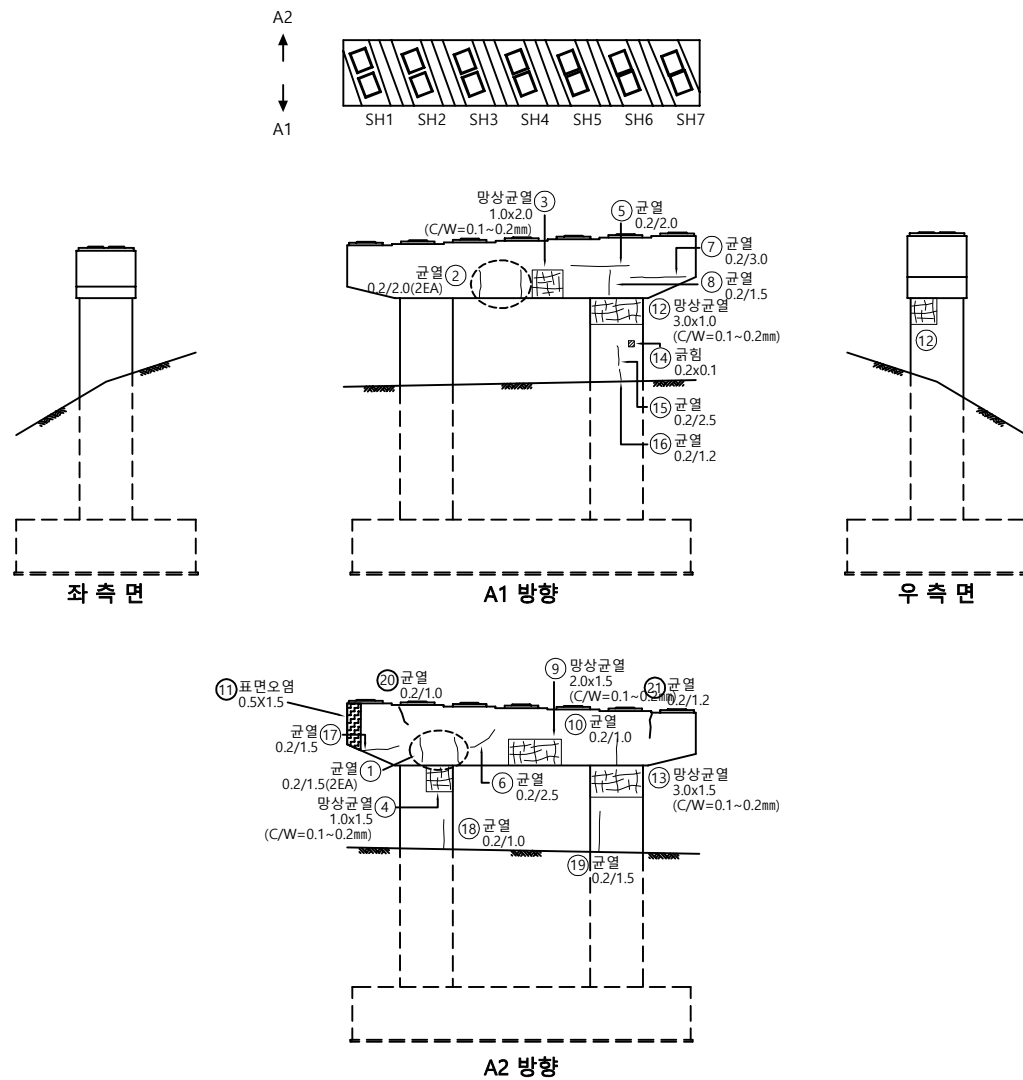


손상물량표

교각

P1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
2	구	교각	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
3	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	2.0	1	m ²	2.00
4	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	1.5	1	m ²	1.50
5	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
7	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
8	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
9	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	1	m ²	3.00
10	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	교각	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
12	구	교각	망상균열	0.1~0.2	3.0	1.0	1	m ²	3.00
13	구	교각	망상균열	0.1~0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50
14	구	교각	균열		0.2	0.1	1	m ²	0.02
15	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
16	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
17	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
18	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
19	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
20	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
21	신	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

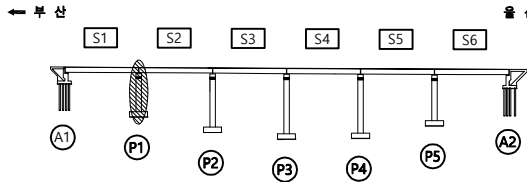

↑
울산

부산
↓

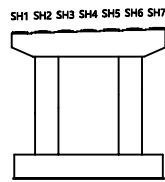

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 030


남창천교(울산) 받침장치 P1

손 상 물 량 표


받침장치

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		6	m	1.20	
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

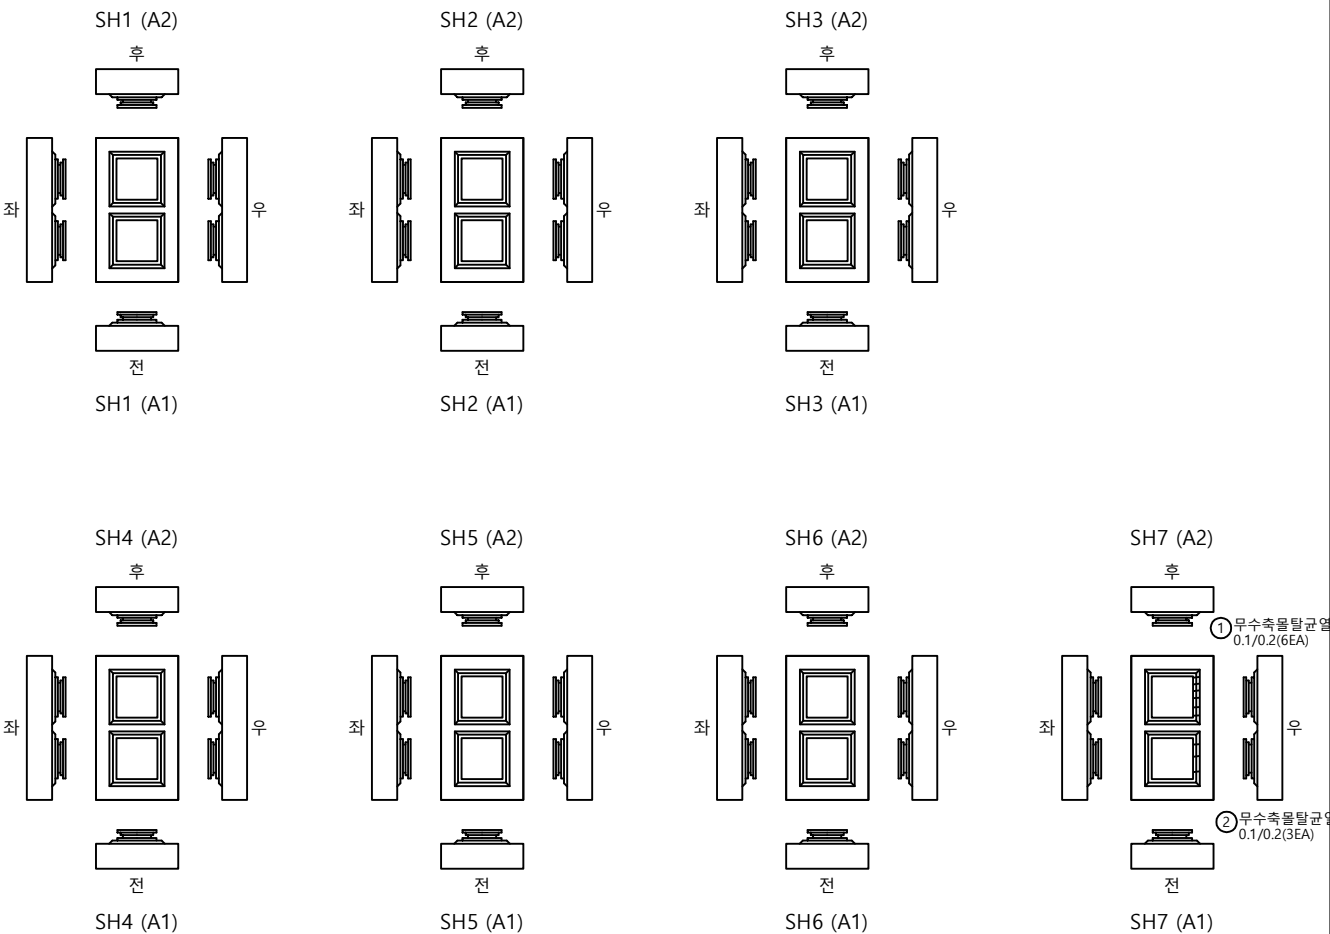

KEY PLAN

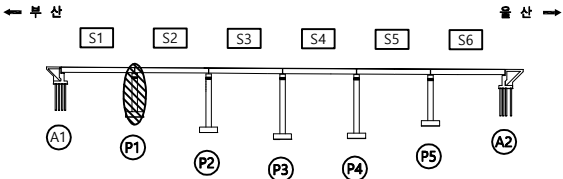

울산
부산

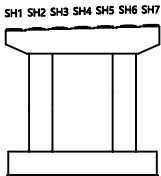


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범례


0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	031

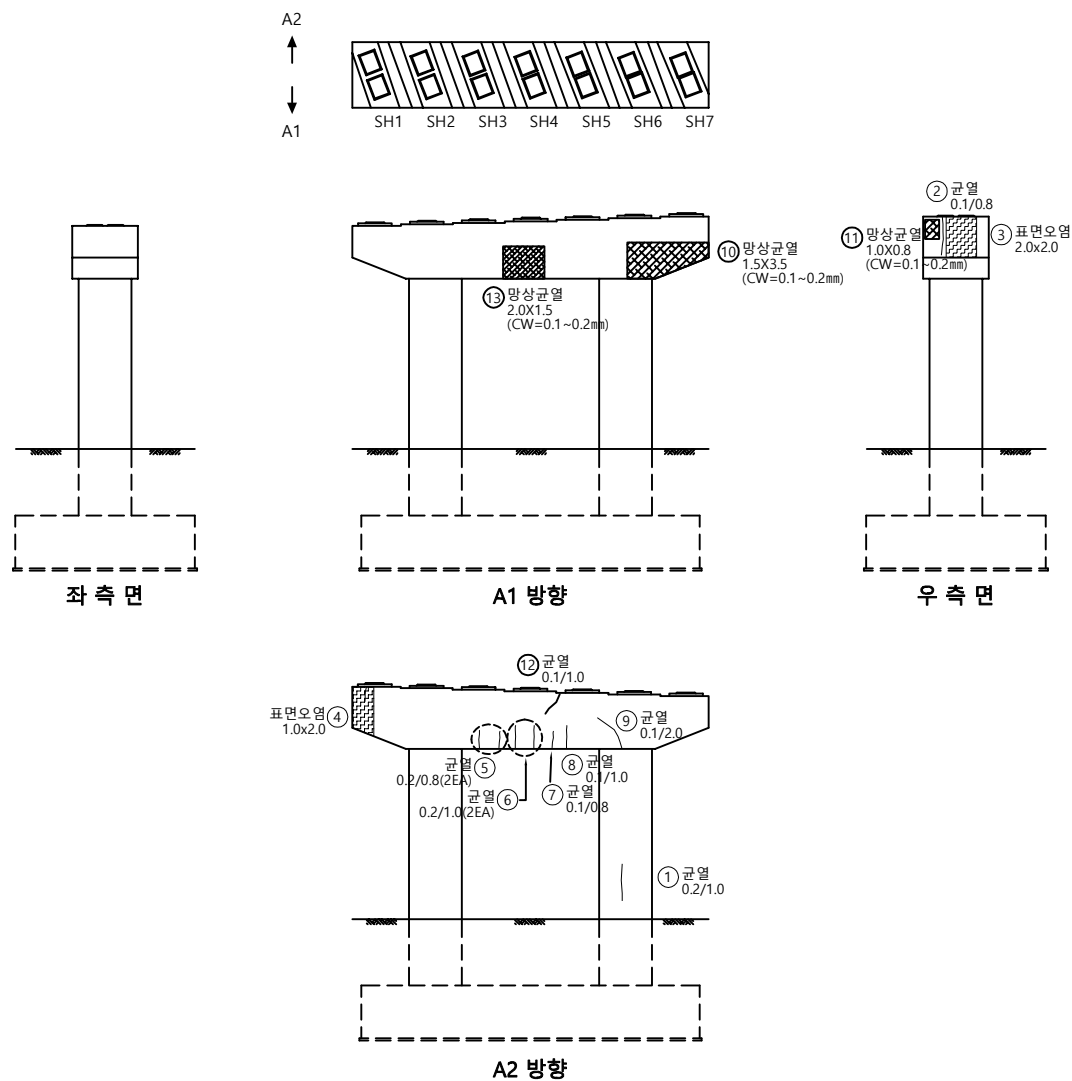


교각
P2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	교각	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
3	구	교각	표면오염		2.0	2.0	1	㎡	4.00	
4	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	㎡	2.00	
5	구	교각	균열	0.2	0.8		2	m	1.60	
6	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
7	구	교각	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
8	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
9	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
10	신	교각	망상균열	0.1~0.2	1.5	3.5	1	㎡	5.25	
11	신	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	0.8	1	㎡	0.80	
12	신	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
13	신	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.5	1	㎡	3.00	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

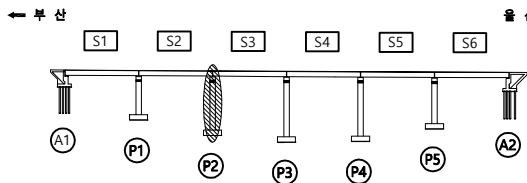


울산
부산

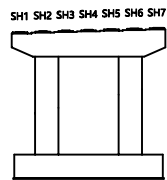

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 032

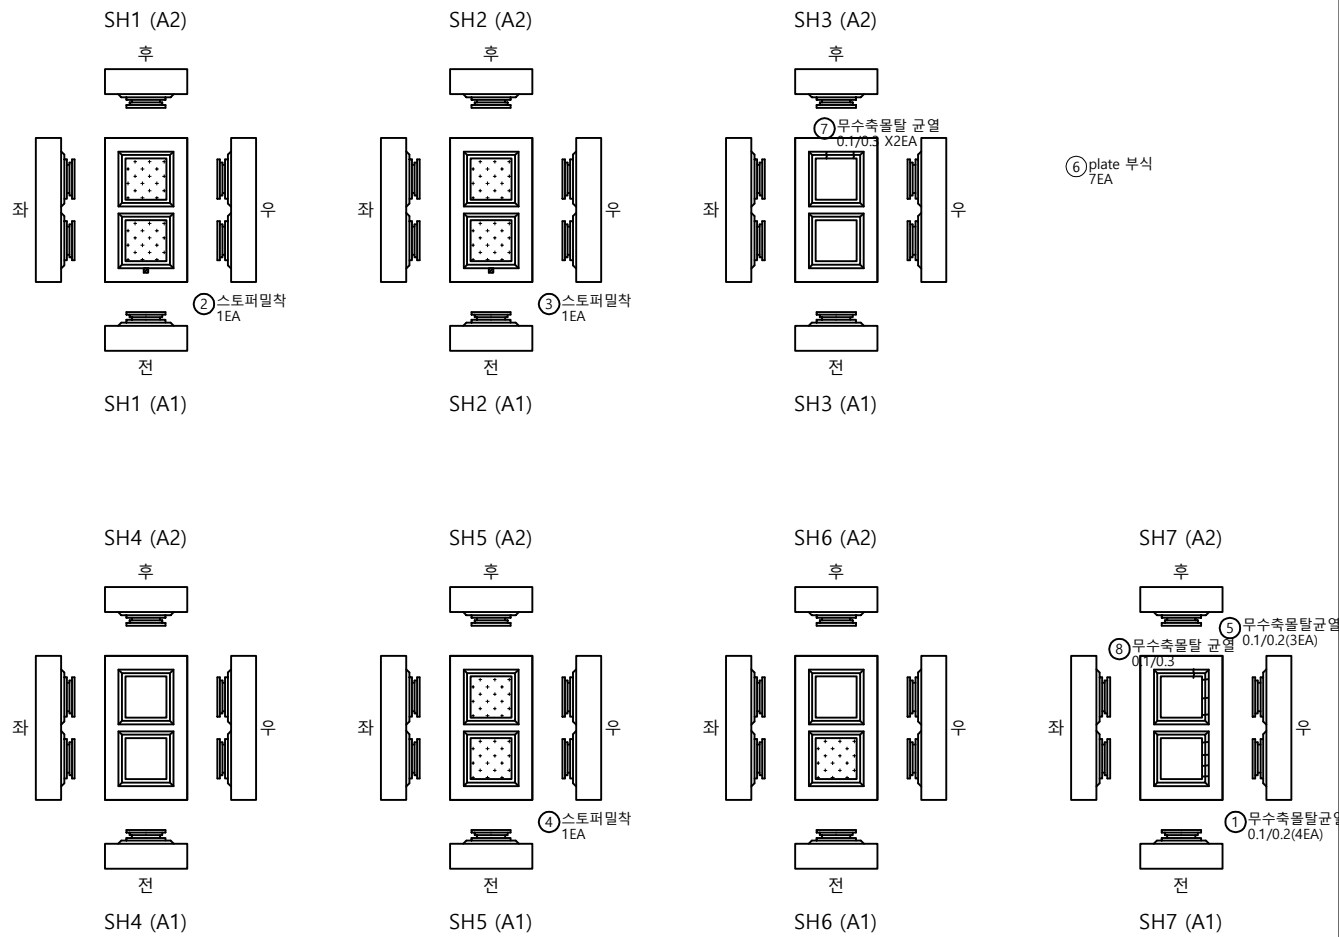


받침장치


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
2	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
3	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
4	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
5	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
6	구	교량받침	plate 부식				7	EA	7.00	
7	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
8	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

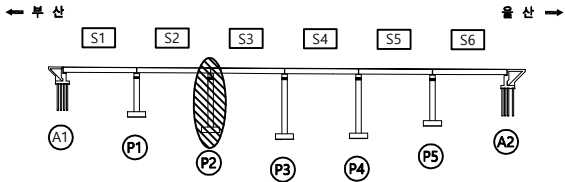

울산
부산

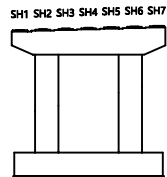


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범례

0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 033


남창천교(울산) 교각 P3

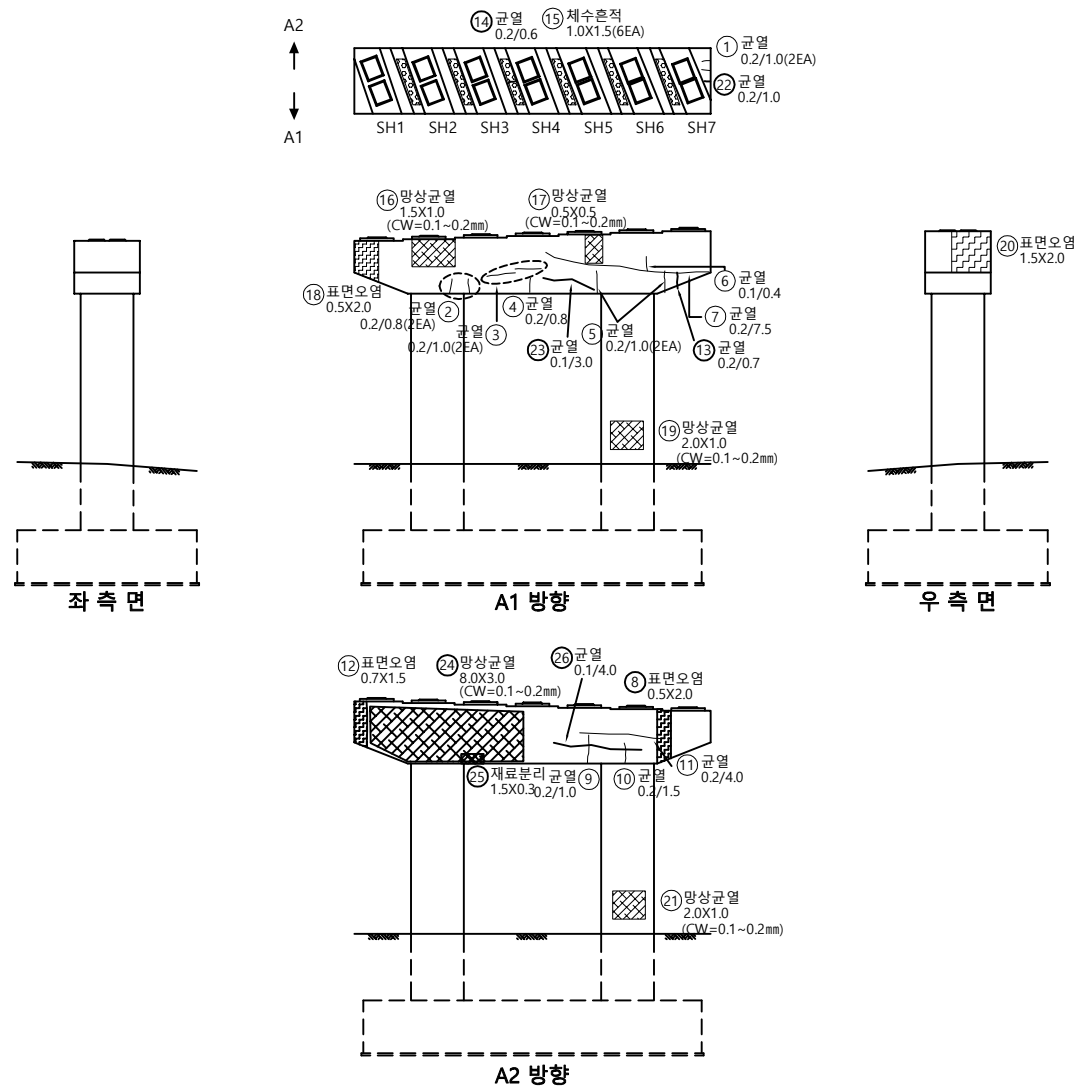


손상물량표

교각 P3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	손상증가
2	구	교각	균열	0.2	0.8		2	m	1.60	
3	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
4	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
5	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
6	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
7	구	교각	균열	0.2	7.5		1	m	7.50	
8	구	교각	표면오염		0.5	2.0	1	㎡	1.00	
9	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
10	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
11	구	교각	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
12	구	교각	표면오염		0.7	1.5	1	㎡	1.05	
13	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
14	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
15	구	교각	채수흔적		1.0	1.5	6	㎡	9.00	
16	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
17	구	교각	망상균열	0.1~0.2	0.5	0.5	1	㎡	0.25	
18	구	교각	표면오염		0.5	2.0	1	㎡	1.00	
19	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	㎡	2.00	
20	구	교각	표면오염		1.5	2.0	1	㎡	3.00	
21	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	㎡	2.00	
22	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
23	신	교각	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
24	신	교각	망상균열	0.1~0.2	8.0	3.0	1	㎡	24.00	
25	신	교각	재료분리		1.5	0.3	1	㎡	0.45	
26	신	교각	균열	0.1	4.0		1	m	4.00	
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

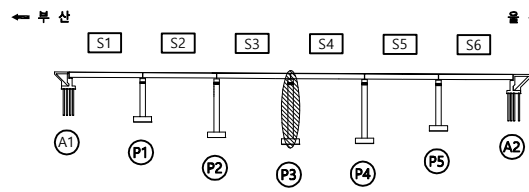

울산
부산

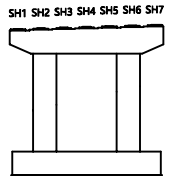


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	034

남창천교(울산) 받침장치 P3

손 상 물 량 표

① plate 부식
14EA

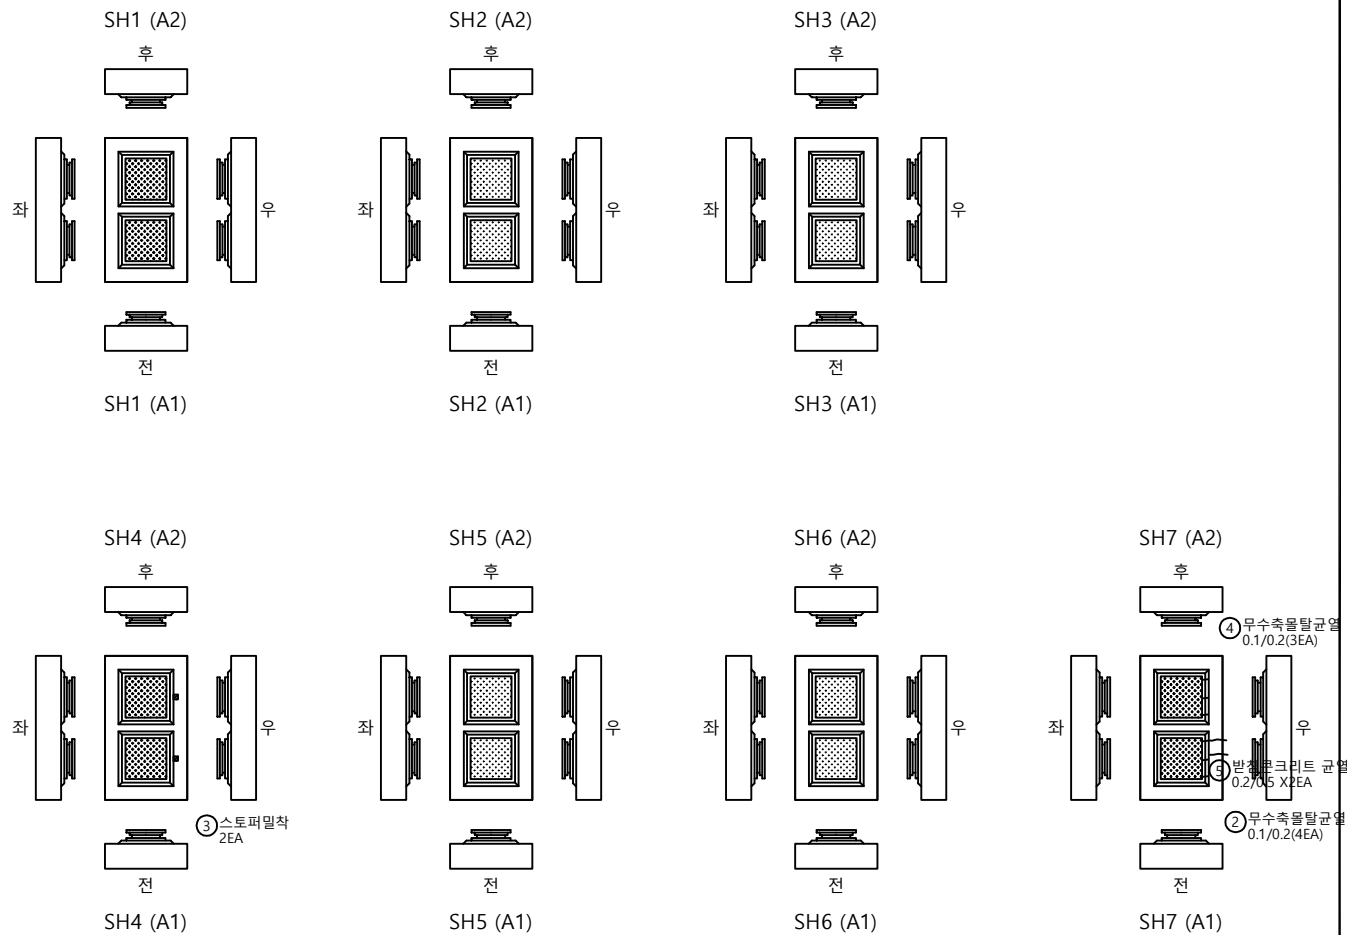


받침장치

P3


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				14	EA	14.00
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60
3	구	교량받침	스토퍼 밀착				2	EA	2.00
4	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60
5	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.5		2	m	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N





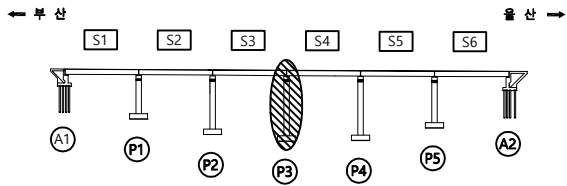


↑
울산

부산
↓

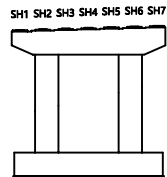


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범 례	OW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	035

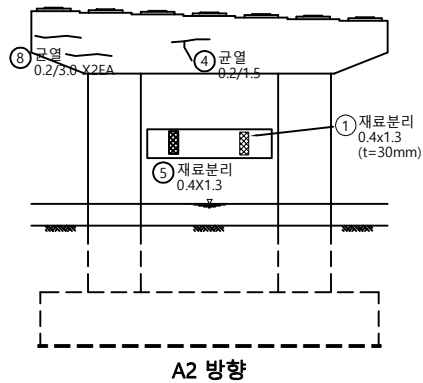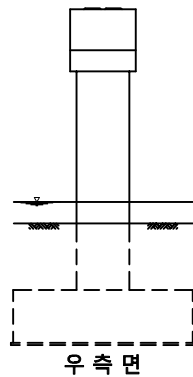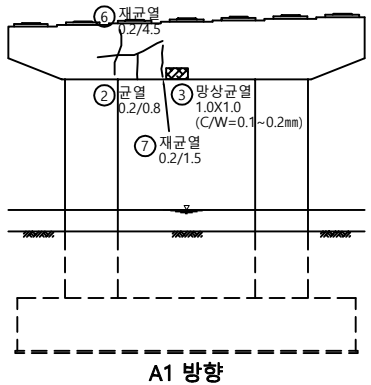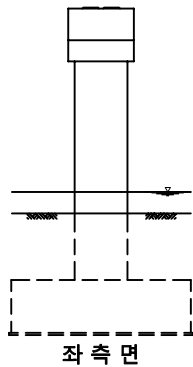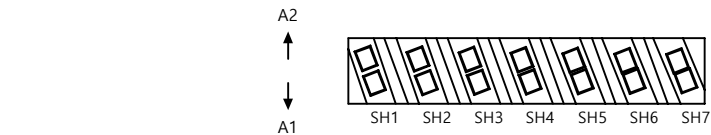


교각										
P4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	재료분리		0.4	1.3	1	㎡	0.52	
2	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
3	신	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4	신	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	신	교각	재료분리		0.4	1.3	1	㎡	0.52	
6	신	교각	균열	0.2	4.5		1	m	4.50	
7	신	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
8	신	교각	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

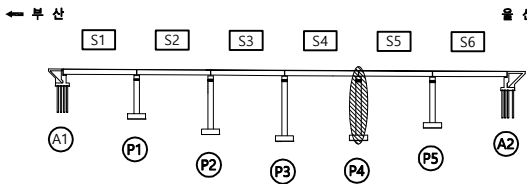

↑
울 산
↓
부 산

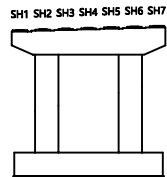

용 역 명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

② 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 036


남창천교(울산) 받침장치 P4

손 상 물 량 표


받침장치

P4


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40
3	구	교량받침	plate 부식				4	EA	4.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

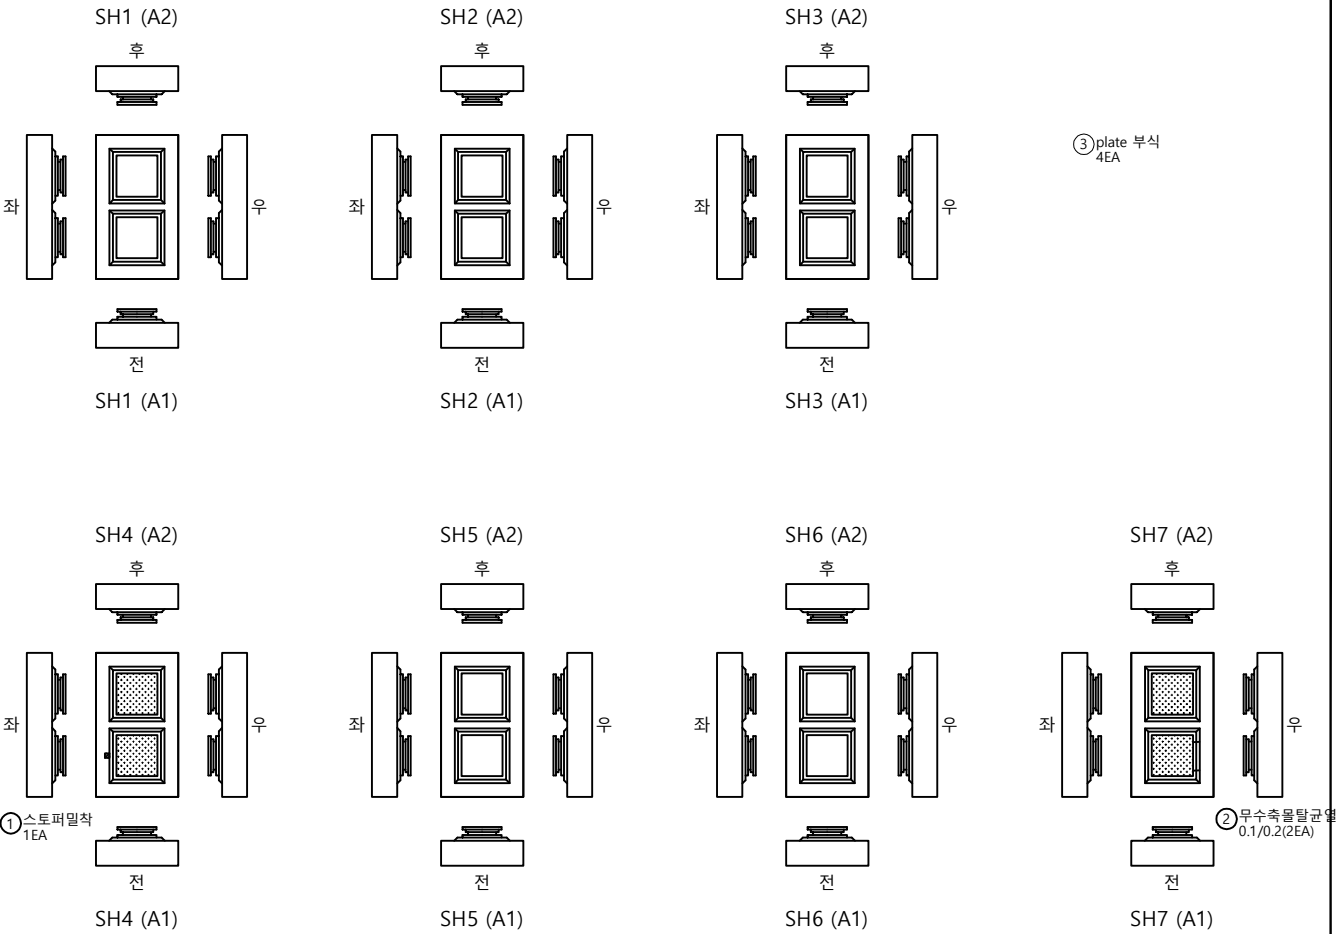

KEY
PLAN

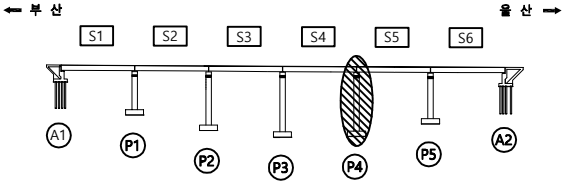


울산
부산

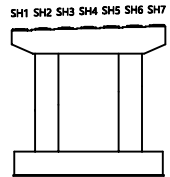

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 037

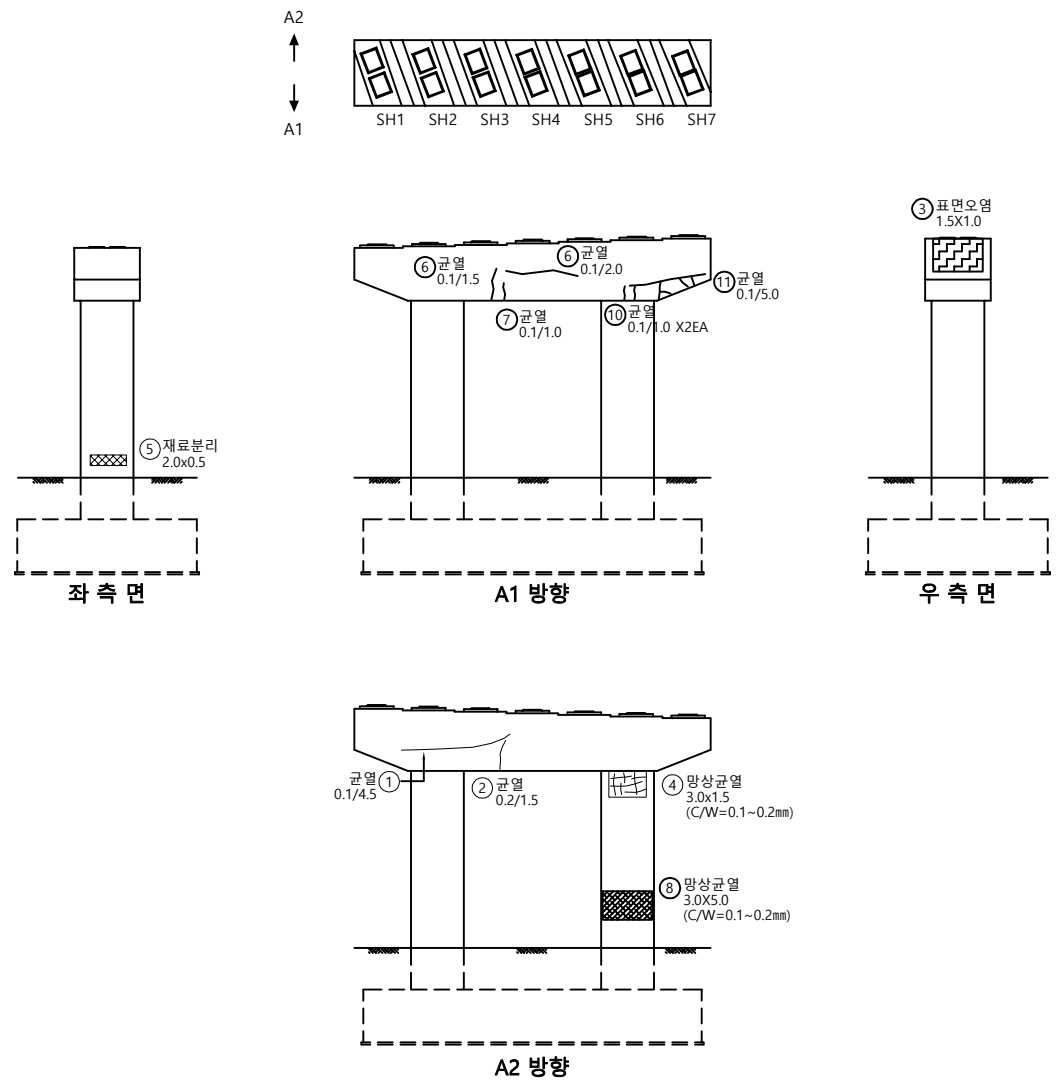

교각

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.1	4.5		1	m	4.50	
2	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	교각	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50	
4	구	교각	망상균열	0.1~0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50	
5	구	교각	재료분리		2.0	0.5	1	m ²	1.00	
6	신	교각	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
7	신	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
8	신	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
9	신	교각	망상균열	0.1~0.2	3.0	5.0	1	m ²	15.00	
10	신	교각	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
11	신	교각	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

← 부산

울산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

울산

부산

SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면

레

0.2

균열

재료분리

오염, 변색

부식

균열부백태

파손, 박리

세굴

퇴적

망상균열

누수, 습윤

백태

기타

철근노출

소성변형

들뜸


No. 038

남창천교(울산) 받침장치 P5


손상물량표

받침장치
P5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				7	EA	7.00	
2	구	교량받침	plate 부식				12	EA	12.00	
3	구	교량받침	무수축물탈 망상균열		0.8	0.2	1	m ²	0.16	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

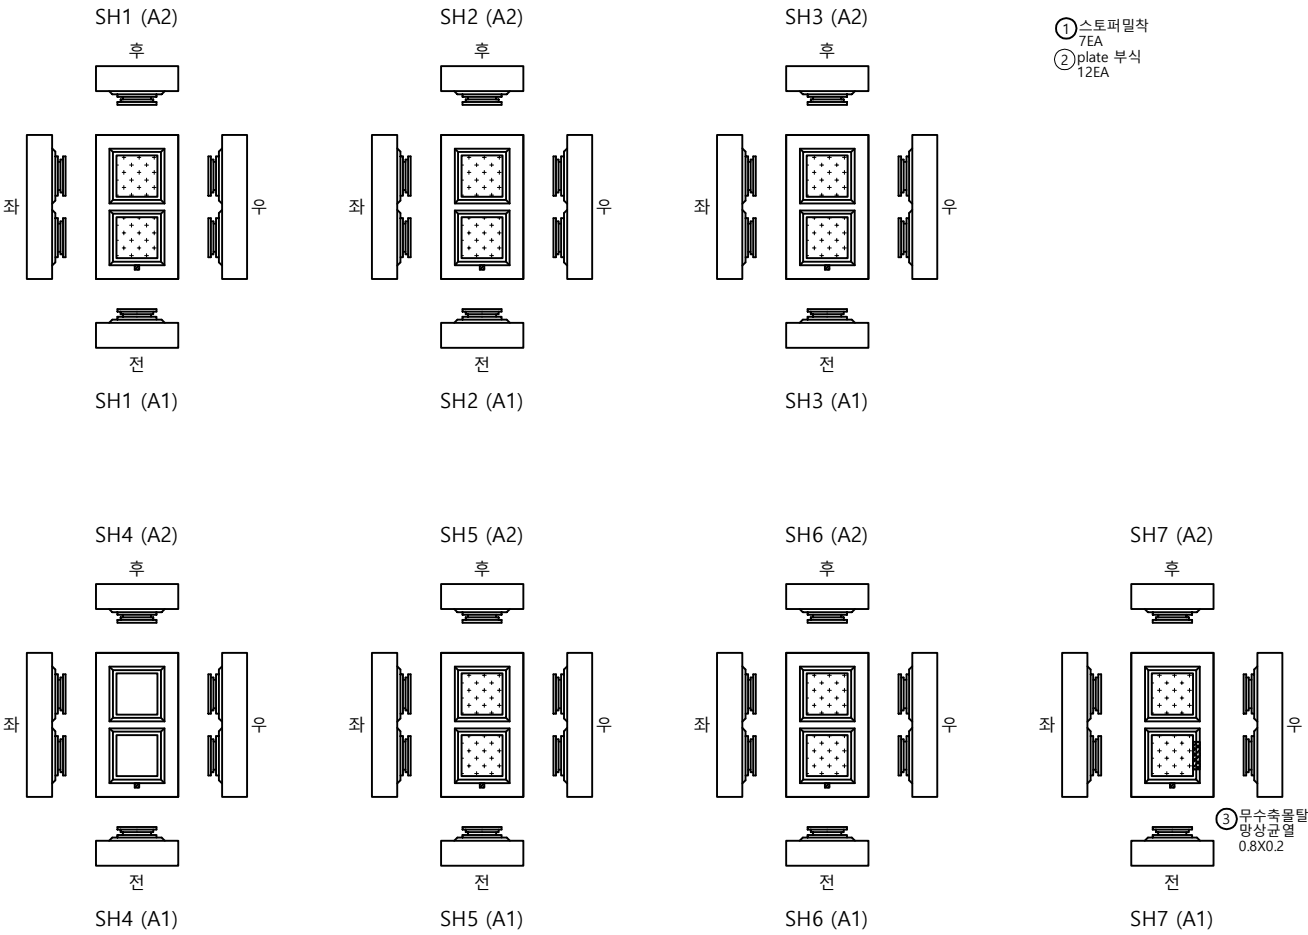


KEY
PLAN

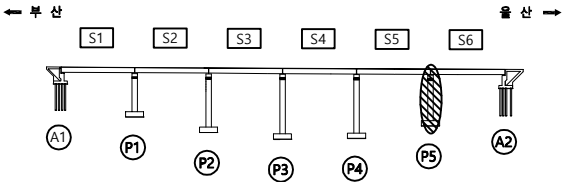



↑
울산

부산
↓

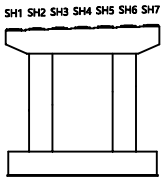


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범 례	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	039

남창천교(울산) 교대 A2

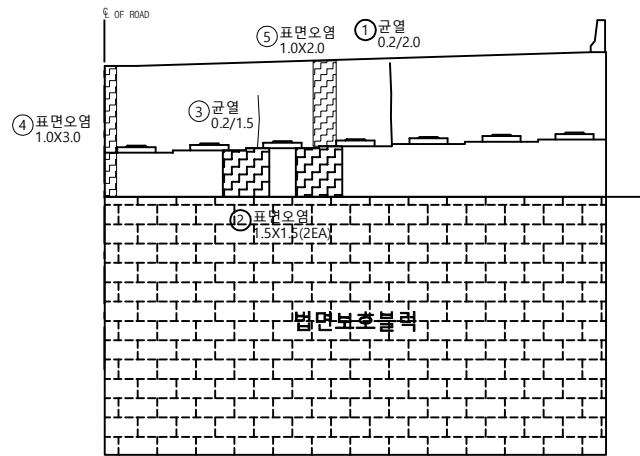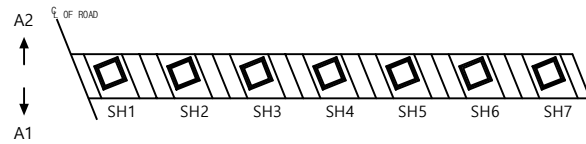

정 면 도

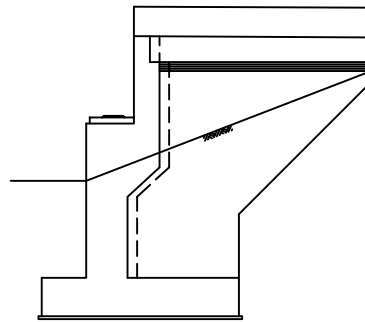


우 측 면

손 상 물 량 표


교대
A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	구	교대	표면오염		1.5	1.5	2	m ²	4.50	
3	구	교대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	교대	표면오염		1.0	3.0	1	m ²	3.00	
5	구	교대	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

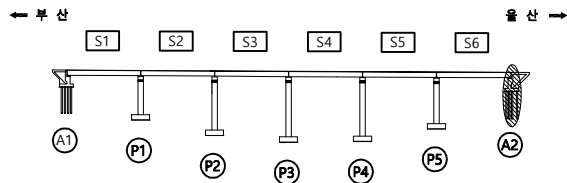

울산
부산

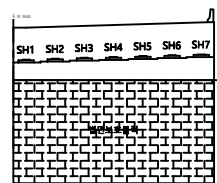

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 040


남창천교(울산) 받침장치 A2

손 상 물 량 표


받침장치

A2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				2	EA	2.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

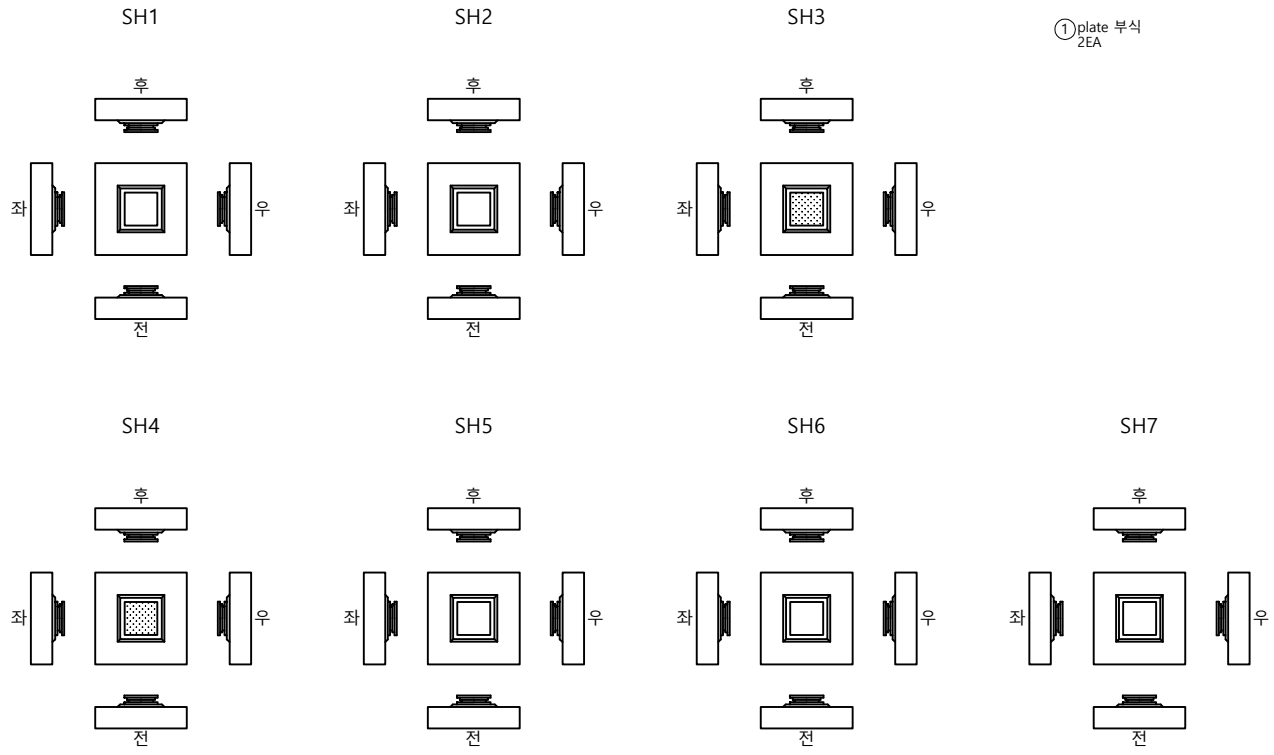

KEY
PLAN

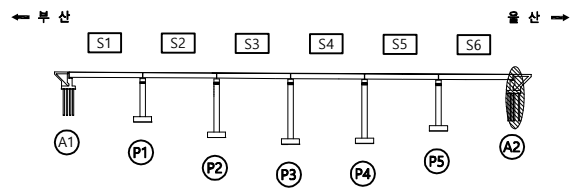

울산
부산

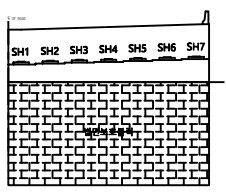

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 041