

신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)

외관조사망도



신월여의지하도로(여의도 RAMP-C)

서울터널주식회사


(주)명성엔지니어링

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 002	박락	-	0.5	0.5	m ²	1	0.25	
2	23상	공동구	S 004	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	24상	천단부	S 002	벽태	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
4	24상	공동구	S 002	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	m	1	1.50	
5	24상	천단부	S 003	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	25상	공동구	S 004	공동구 덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

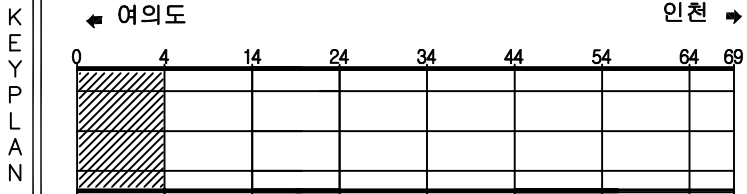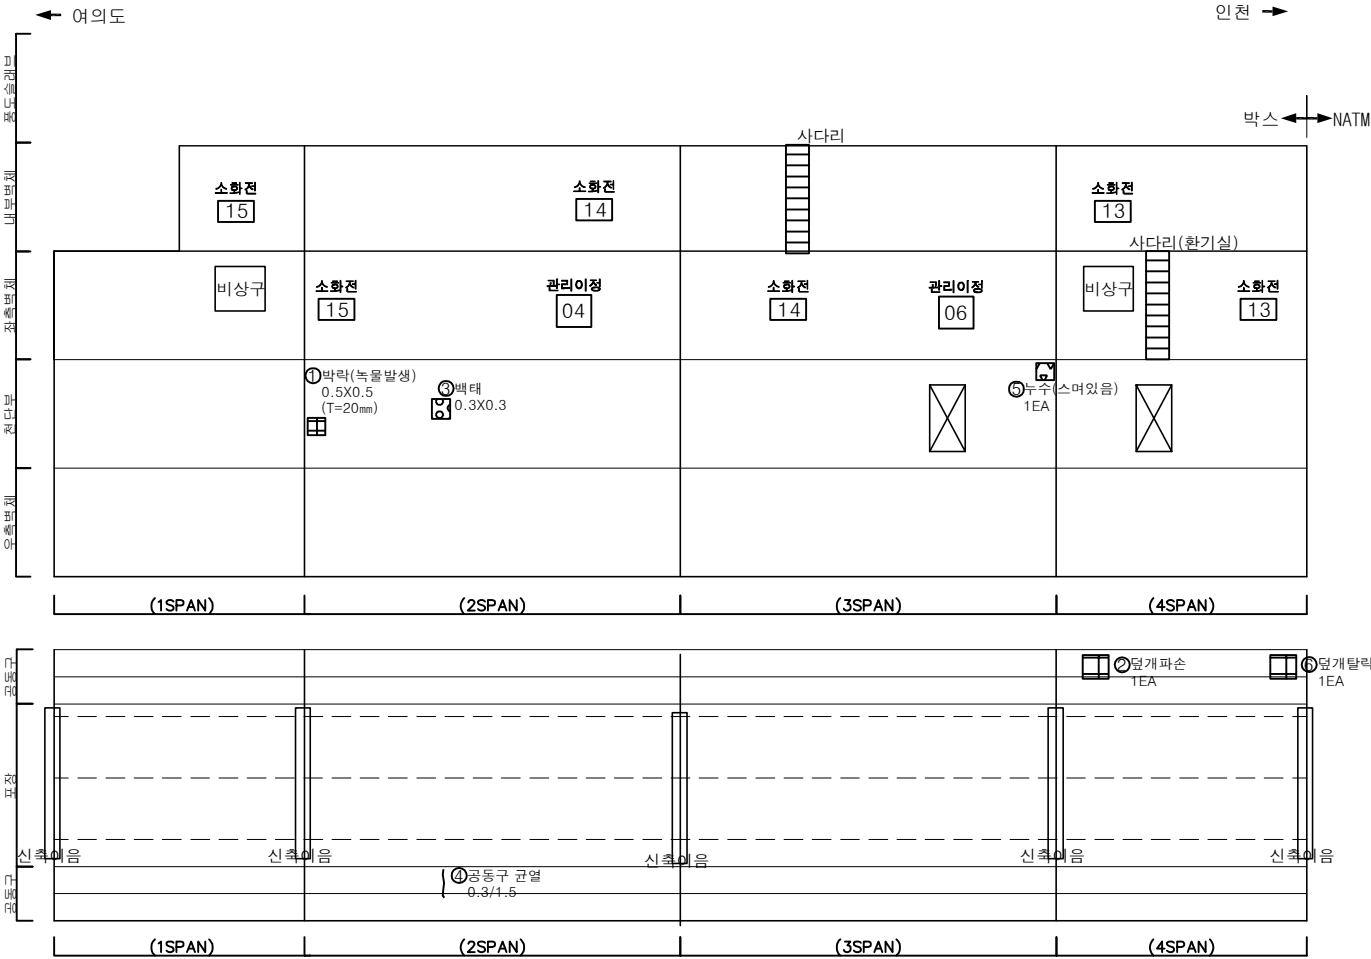


SECTION

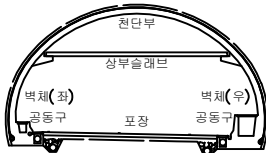


범 례				발 주 처	서울특별시
				용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
				도 면 명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 1~04구간
				도 면 번호	01

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	내부벽체	S 010	물탈막리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	정상 보수
2	22하	공동구	S 013	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23상	내부벽체	S 009	박리	-	0.3	1.0	m ²	1	0.30	정상 보수
4	23상	내부벽체	S 010	박리	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	정상 보수
5	23상	내부벽체	S 012	박리	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
6	23상	내부벽체	S 013	박리	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	정상 보수
7	23상	내부벽체	S 014	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	정상 보수
8	23상	공동구	S 012	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
9	23상	공동구	S 013	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
10	24상	내부벽체	S 009	망상균열	-	4.0	2.5	m ²	1	10.00	
11	24상	내부벽체	S 013	망상균열	-	9.0	2.5	m ²	1	22.50	
12	24상	공동구	S 005	채수(유도배수관 하부)	-	0.3	4.5	m ²	1	1.35	
13	24상	천단부	S 010	단면불량	-	0.3	5.0	m ²	1	1.50	
14	24상	천단부	S 011	단면불량	-	0.3	5.0	m ²	1	1.50	
15	24상	천단부	S 012	단면불량	-	0.3	5.0	m ²	1	1.50	
16	24상	천단부	S 013	단면불량	-	0.3	5.0	m ²	1	1.50	
17	25상	내부벽체	S 010	파손	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

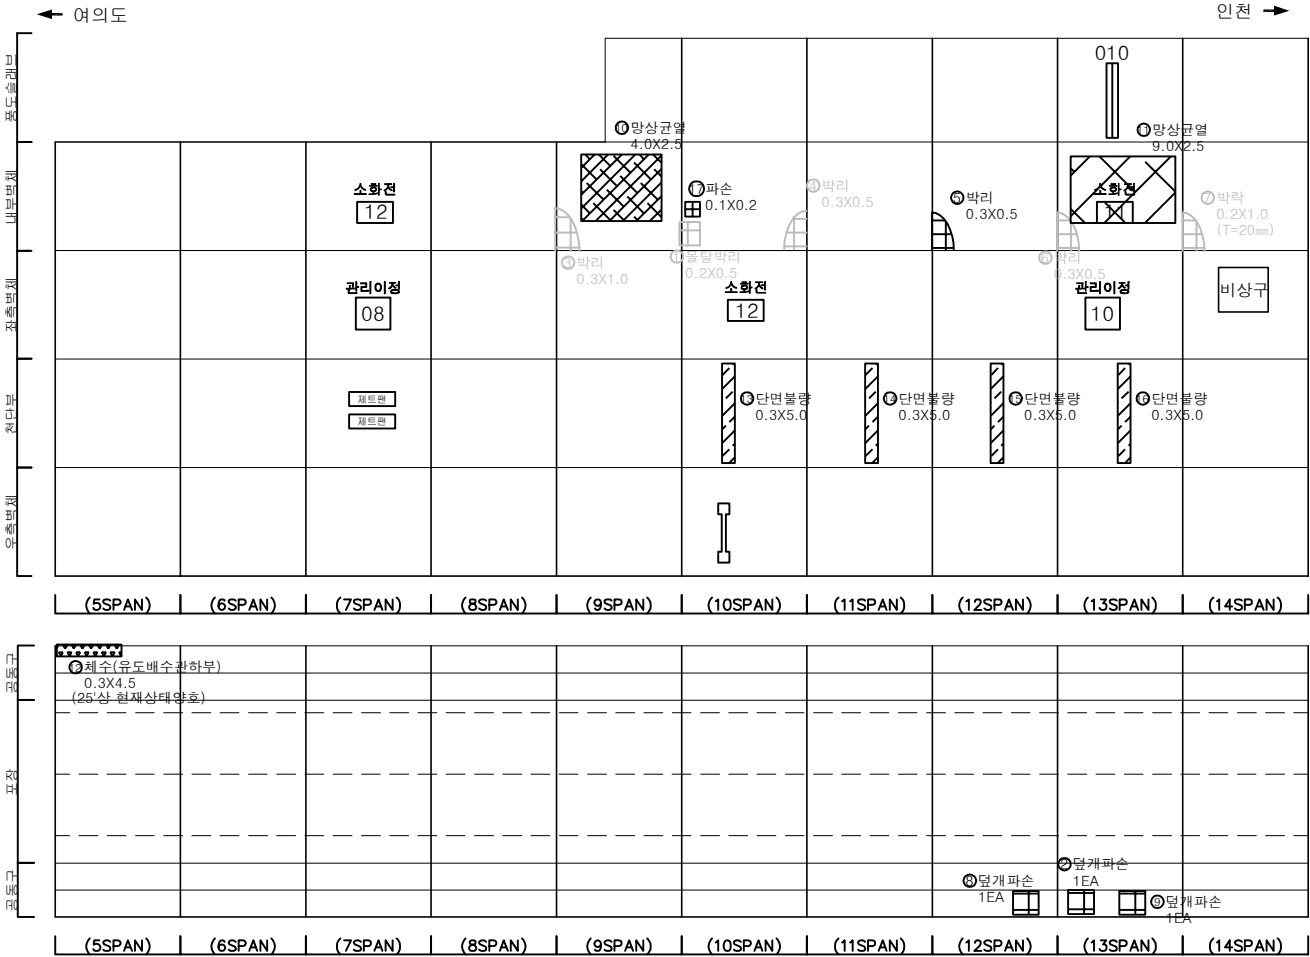

KEY PLAN

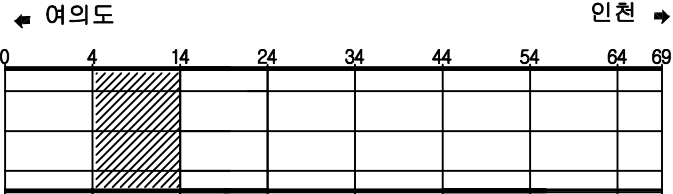

SECTION

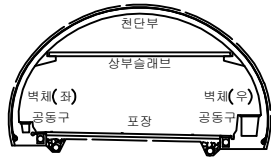



범례

	균열, 파손, 공동		망상균열		재료분리
	누수, 습윤부		박리, 파손		채수
	침하		박리		퇴적물
	부식		침하		열화
	좌굴, 변형		파괴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
도 면 명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 11~20구간
도 면 번호	02

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	내부벽체	S 017	박리	-	0.2	1.0	㎡	1	0.20	2차 보강
2	23상	내부벽체	S 018	박리	-	0.2	1.0	㎡	1	0.20	2차 보강
3	23상	내부벽체	S 019	보수부 박락	-	0.3	1.0	㎡	1	0.30	
4	23하	내부벽체	S 016	균열 (폭0.3mm미만)	0.1	4.0	-	㎝	1	4.00	2차 보강
5	24상	내부벽체	S 015	박락	-	0.3	0.5	㎡	1	0.15	
6	24상	내부벽체	S 018	박리	-	0.2	1.0	㎡	1	0.20	2차 보강
7	24상	내부벽체	S 016	균열 (폭0.3mm미만)	0.1	4.0	-	㎝	1	4.00	2차 보강
8	24상	내부벽체	S 018	망상균열	-	8.5	2.5	㎡	1	21.25	
9	24상	내부벽체	S 020	망상균열	-	8.5	2.5	㎡	1	21.25	
10	24상	내부벽체	S 021	망상균열	-	9.0	2.5	㎡	1	22.50	
11	24상	내부벽체	S 022	망상균열	-	8.0	2.5	㎡	1	20.00	
12	24상	내부벽체	S 022	파손	-	0.1	0.5	㎡	1	0.05	
13	24상	공동구	S 024	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	3	3.00	
14	24상	천단부	S 017	망상균열	-	5.0	4.0	㎡	1	20.00	
15	24상	천단부	S 018	망상균열	-	10.0	4.0	㎡	1	40.00	
16	24상	천단부	S 021	망상균열	-	10.0	4.0	㎡	1	40.00	
17	24상	천단부	S 022	망상균열	-	10.0	4.0	㎡	1	40.00	
18	24상	천단부	S 024	망상균열	-	5.0	4.0	㎡	1	20.00	
19	24하	내부벽체	S 017	균열 (폭0.3mm미만)	0.1	4.0	-	㎝	1	4.00	2차 보강
20	25하	포장부	S 021	포장 파손	-	0.5	0.2	㎡	1	0.10	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

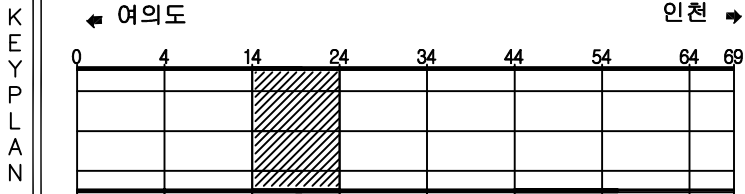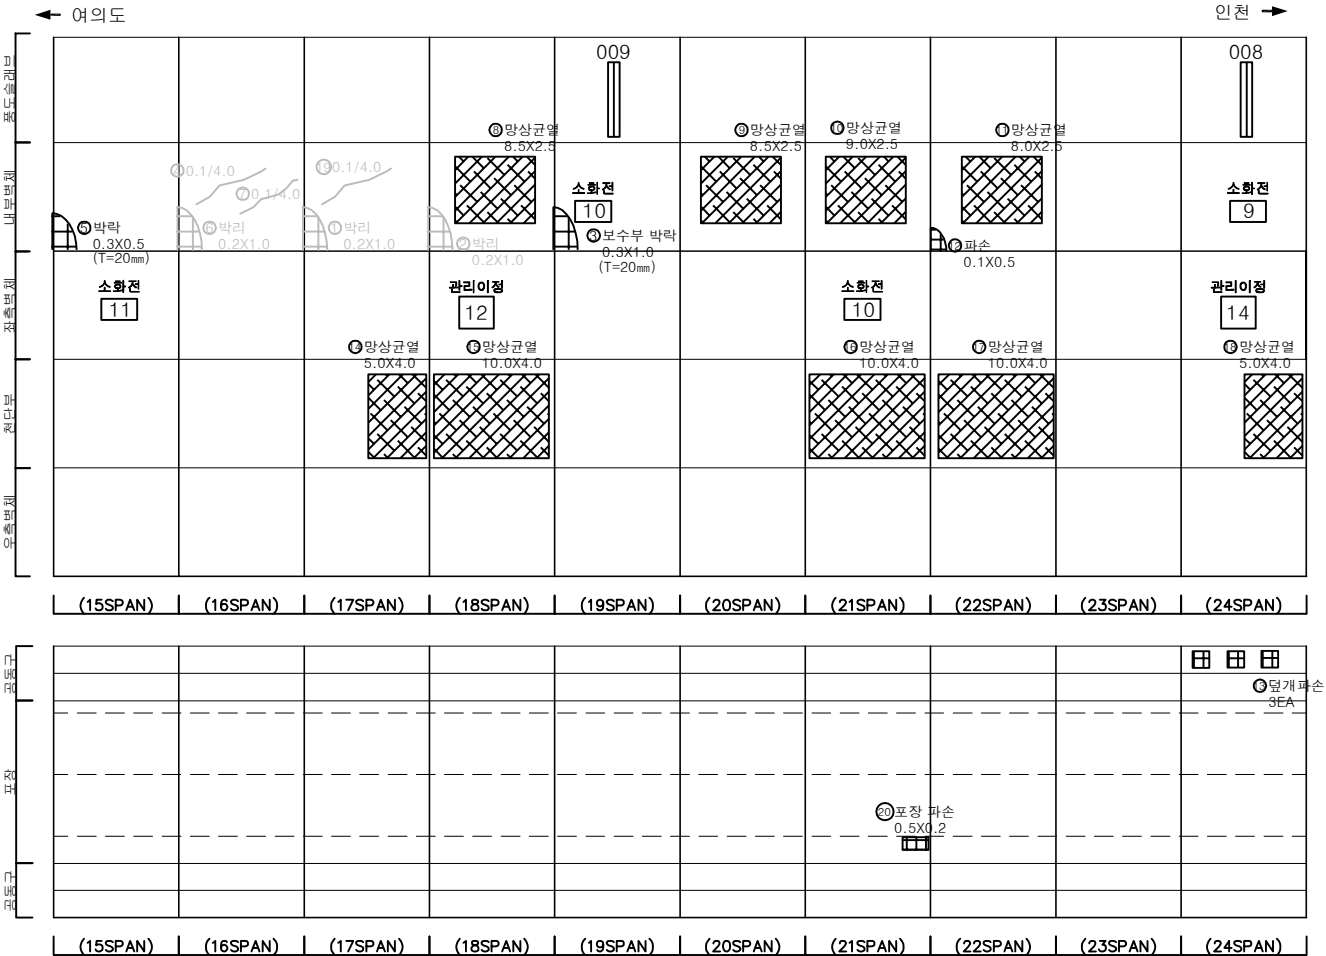




SECTION

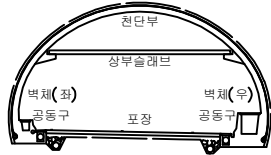

범 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
	누수, 습윤부	벽체	퇴적물	도 면 명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 21~30구간
	철근노출	침하	열화	도 면 번호	03
	부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	내부벽체	S 025	누수흔적	-	0.2	2.0	m ²	1	0.40	2차 보수
2	22하	내부벽체	S 030	박리	-	0.2	0.3	m ²	1	0.06	2차 보수
3	22하	내부벽체	S 030	벽체	-	0.2	2.5	m ²	1	0.50	2차 보수
4	23상	내부벽체	S 030	균열부벽체	-	1.5	0.2	m ²	1	0.30	2차 보수
5	23상	내부벽체	S 030	벽체	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	2차 보수
6	24상	측벽부	S 031	벽체	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	2차 보수
7	24상	측벽부	S 031	벽체	-	0.5	0.3	m ²	1	0.15	
8	24상	내부벽체	S 032	균열(폭0.3mm이상)	0.3	2.5	-	m	1	2.50	
9	24상	내부벽체	S 033	파손	-	0.2	0.2	m ²	3	0.12	
10	24상	천단부	S 025	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
11	24상	천단부	S 025	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
12	24상	측벽부	S 027	망상균열	-	3.0	4.0	m ²	1	12.00	
13	24상	측벽부	S 028	망상균열	-	3.0	4.0	m ²	1	12.00	
14	25상	측벽부	S 031	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
15	25하	측벽부	S 031	균열(폭0.3mm이상)	0.5	1.0	-	m	1	1.00	
16	25하	내부벽체	S 028	파손	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

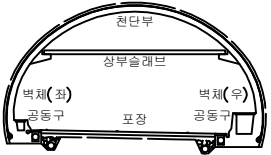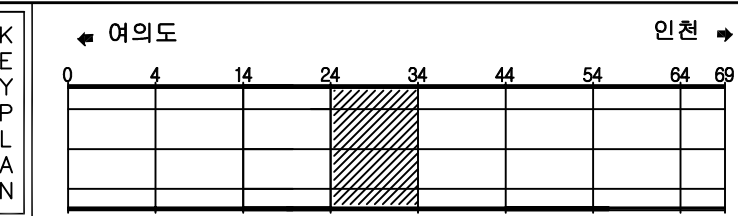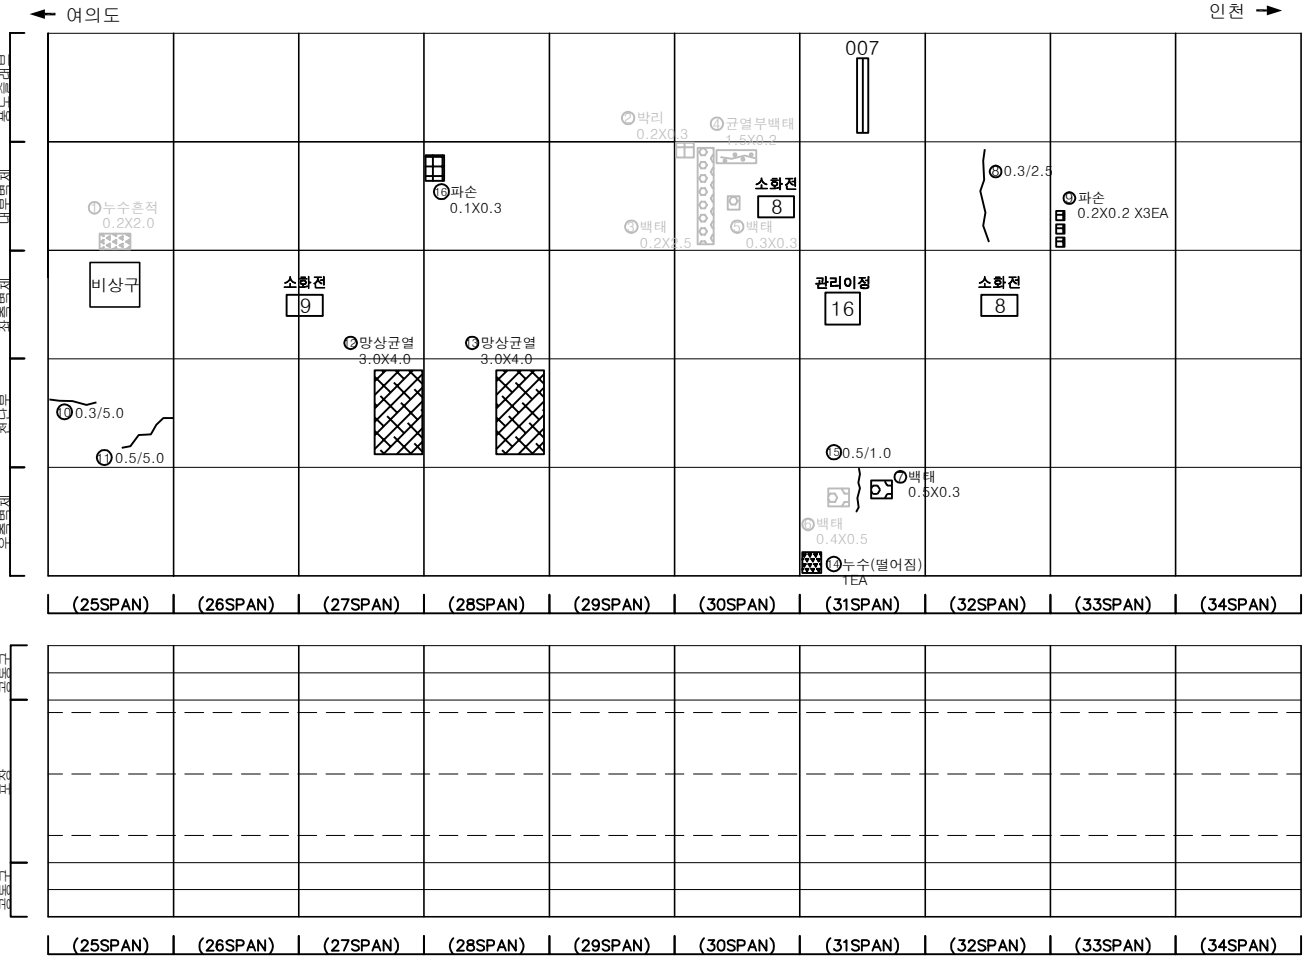



균열	망상균열	재료분리	발주처	서울터널주식회사
편지, 공동	박리, 파손	체수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	도면명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 31~40구간
철근노출	침하	열화	도면번호	04
부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22년	내부벽체	S 038	누수흔적	-	0.2	2.5	㎡	1	0.50	25% 보수
2	24년	전단부	S 042	단면불량	-	0.2	0.2	㎡	1	0.04	25% 보수
3	24년	포장부	S 040	포장 불량	-	9.0	5.0	㎡	1	45.00	25% 보수
4	24년	포장부	S 041	포장 들뜸	-	9.0	5.0	㎡	1	45.00	25% 보수
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

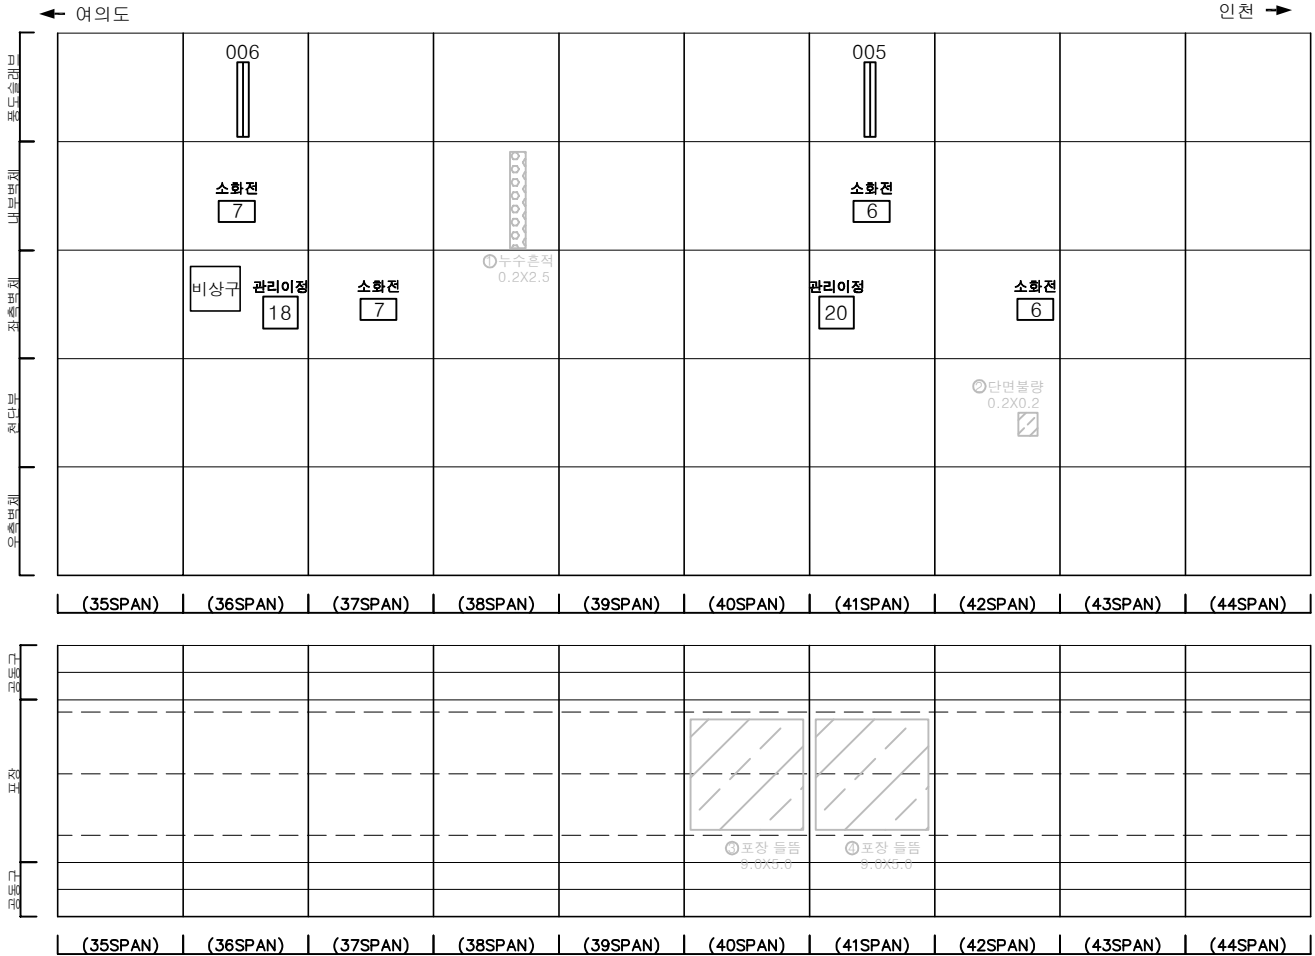

KEY PLAN

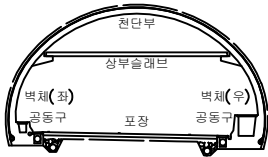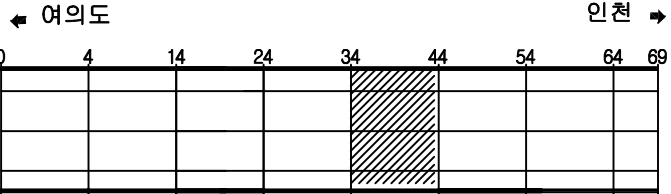

범례

균열	망상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
도면명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 41~50구간
도면번호	05

손 상 물 량 표








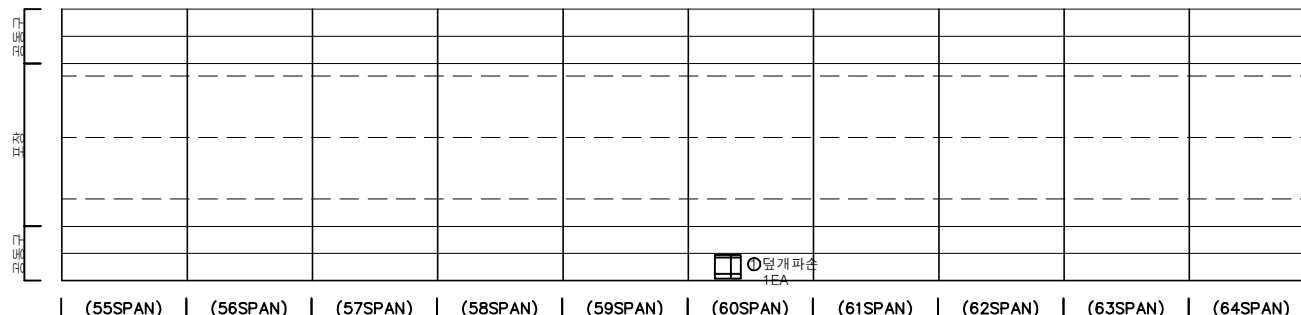
[illegible]

표 의 명		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
		편치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
		누수, 습윤부		배 터		의적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 61~70구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 호 07

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 069	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	정화 보강
2	22상	내부벽체	S 069	누수흔적	-	0.5	2.0	m ²	1	1.00	
3	22하	측벽부	S 066	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	3	3.00	정화 보강
4	22하	측벽부	S 066	백태	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
5	23상	천단부	S 065	균열(폭0.3mm이상)	0.5	7.0	-	m	1	7.00	정화 보강
6	23상	천단부	S 066	균열(폭0.3mm이상)	0.5	7.0	-	m	1	7.00	정화 보강
7	23상	천단부	S 067	균열(폭0.3mm이상)	0.5	7.0	-	m	1	7.00	정화 보강
8	23상	천단부	S 068	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	정화 보강
9	23상	천단부	S 069	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
10	24상	내부벽체	S 069	백태	-	0.5	0.5	m ²	1	0.25	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

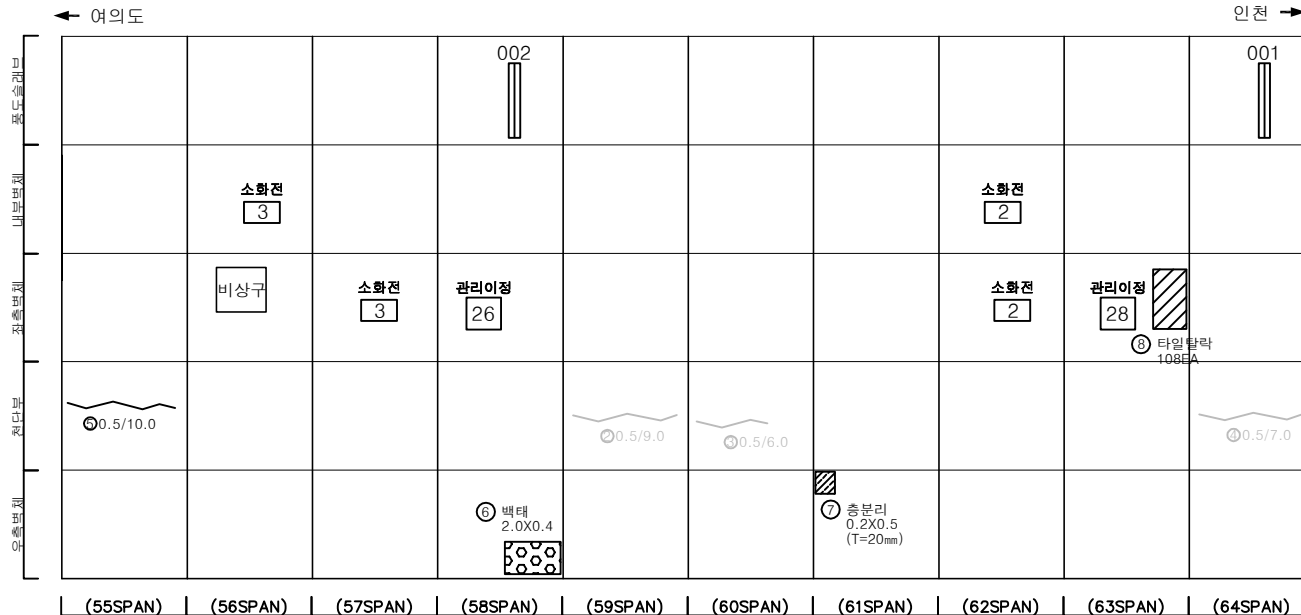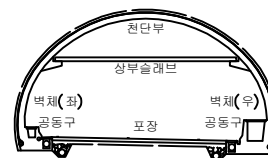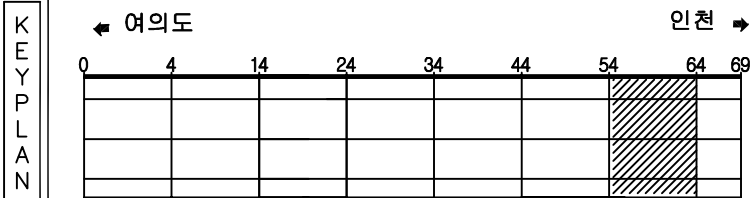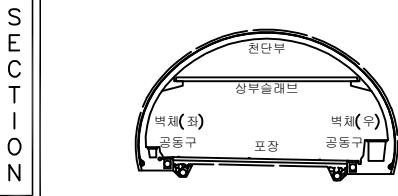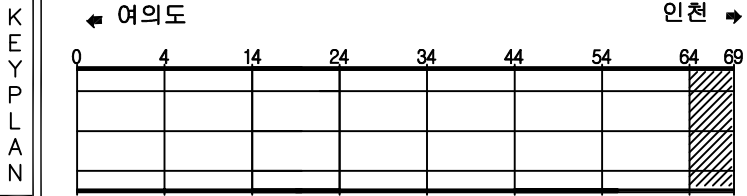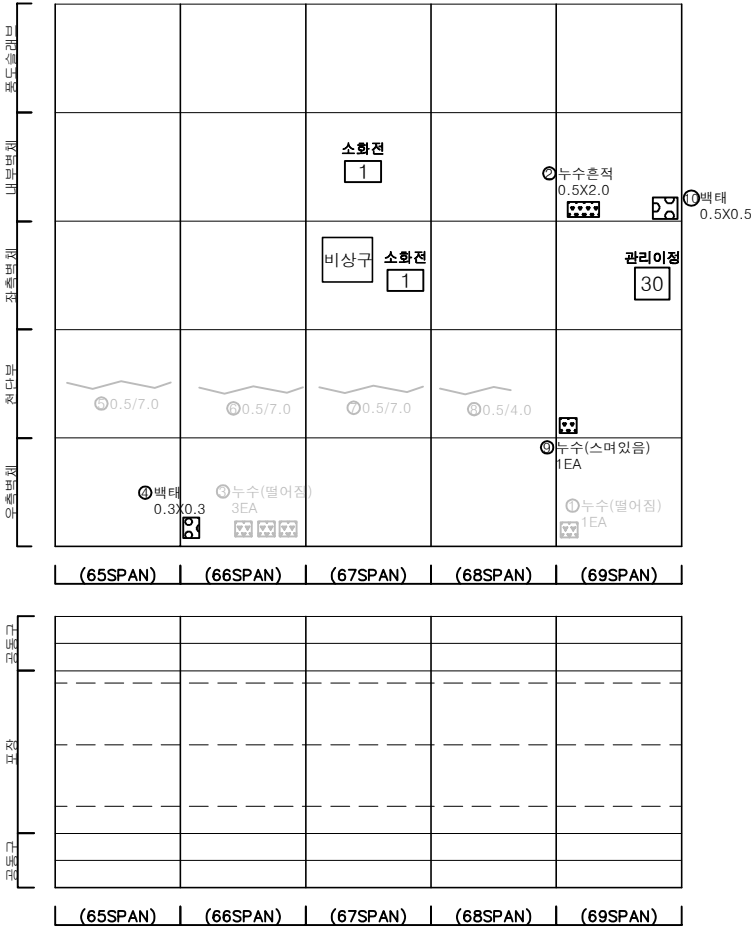

범 례	콘 열	망상균열	재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	전치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 하반기)
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	도 면 명	신월여의지하도로-여의도방향 RAMP-C NATM 71~75구간
	철근노출	침 하	열 화	도 면 번호	08
	부 식	균열, 변형	기 타		