




내리천교(울산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →

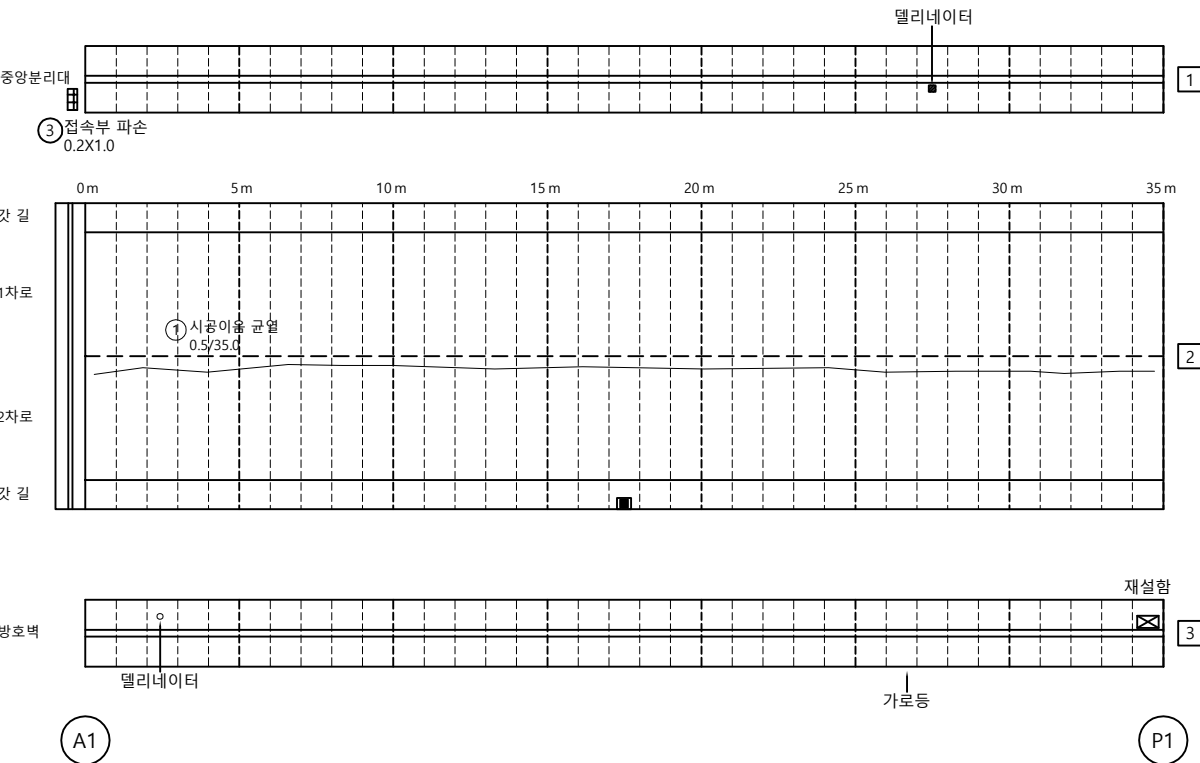

KEY
PLAN

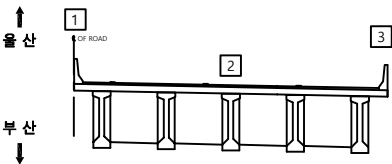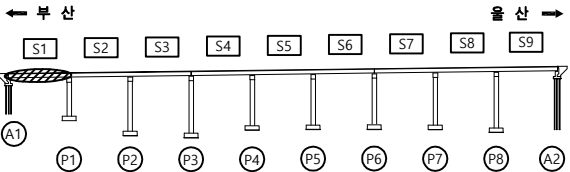

손 상 물 량 표

교면포장
S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	신	중분대	접속부 파손		0.2	1.0	1	m ²	0.20
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명 2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 001

내리천교(울산) 교면포장 S2

손상물량표


교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	구	중분대	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	중분대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	신	교면포장	포장 패임		0.2	0.3	1	m ²	0.06
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

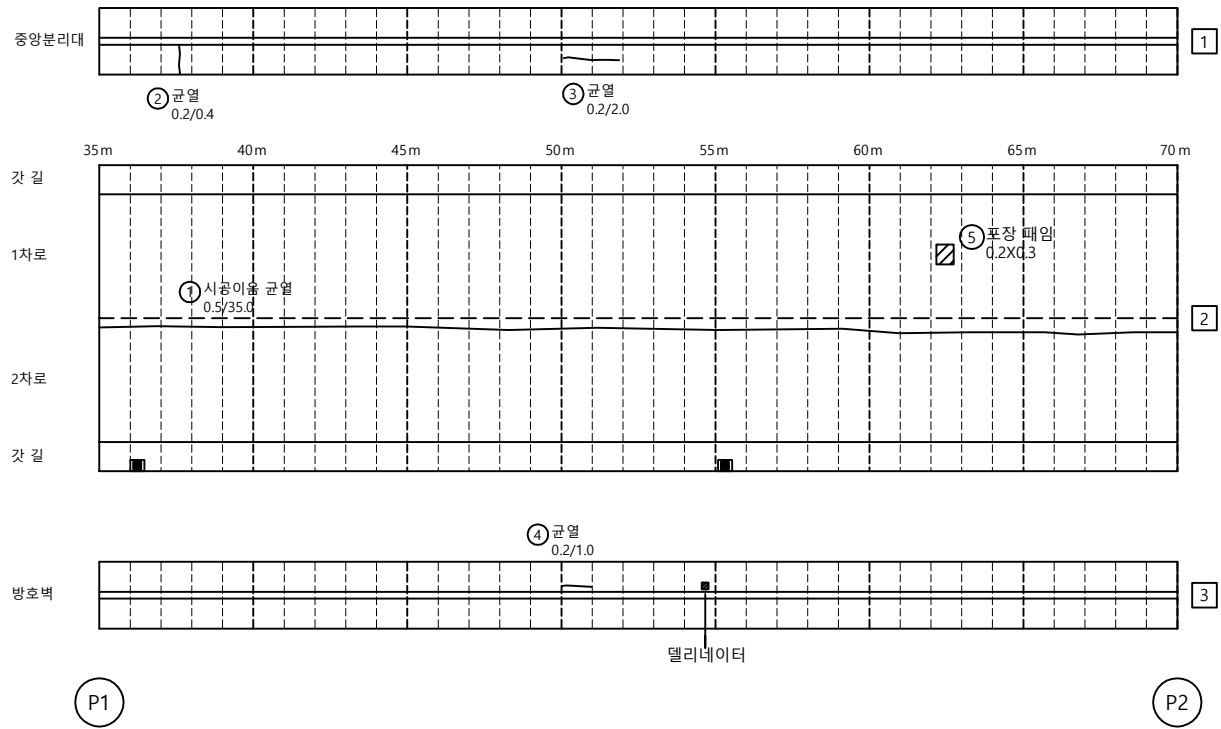


P1

P2

KEY
PLAN

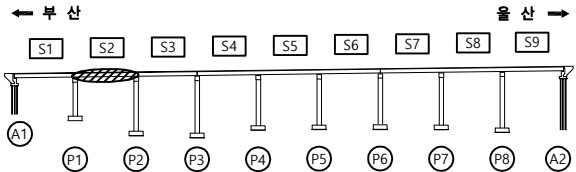

울 산
↑
부 산
↓

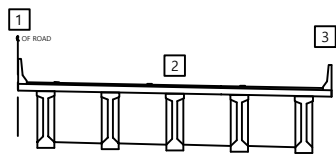

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

내리천교(울산) 교면포장 S3

손상물량표


교면포장

S3



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	구	중분대	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

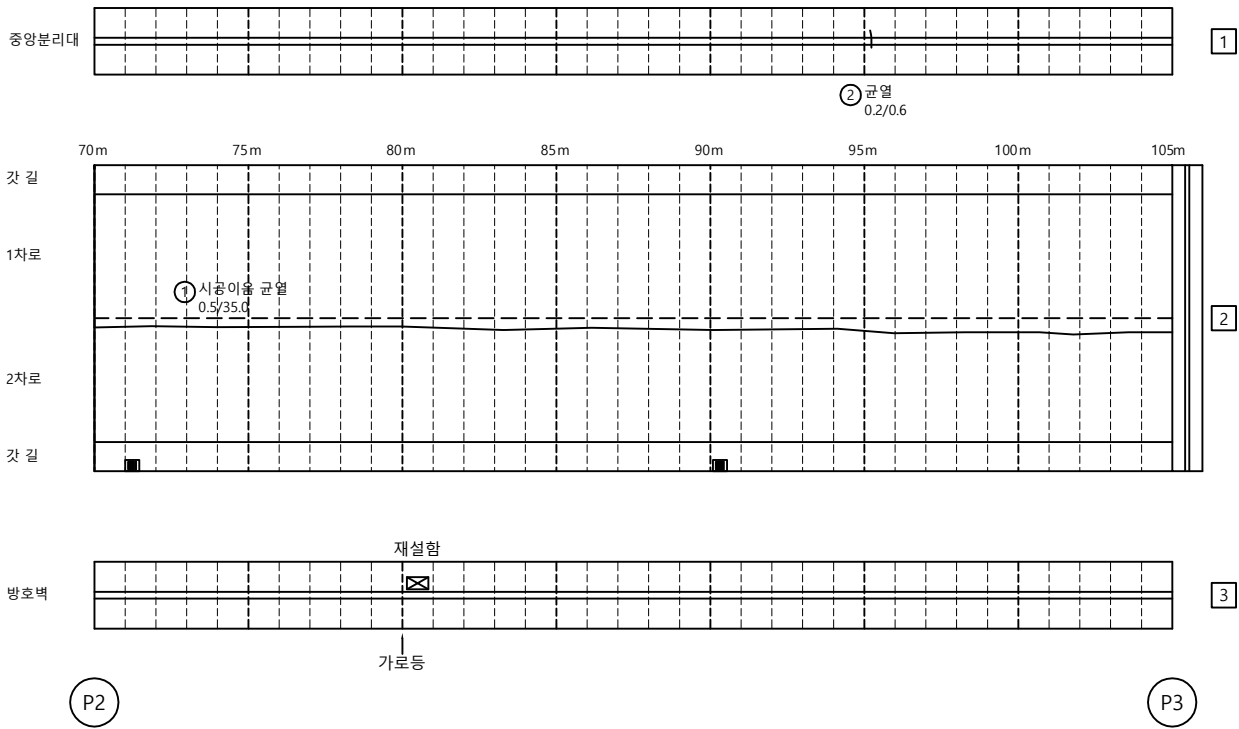

KEY
PLAN

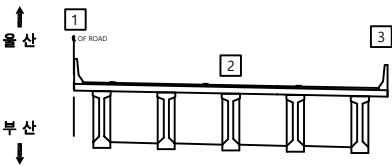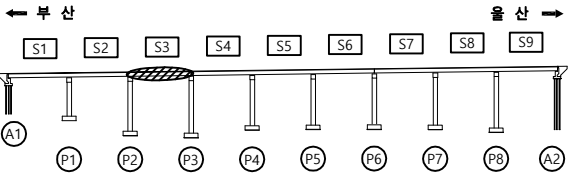

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	003

내리천교(울산) 교면포장 S4

손상물량표


교면포장

S4



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	구	중분대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

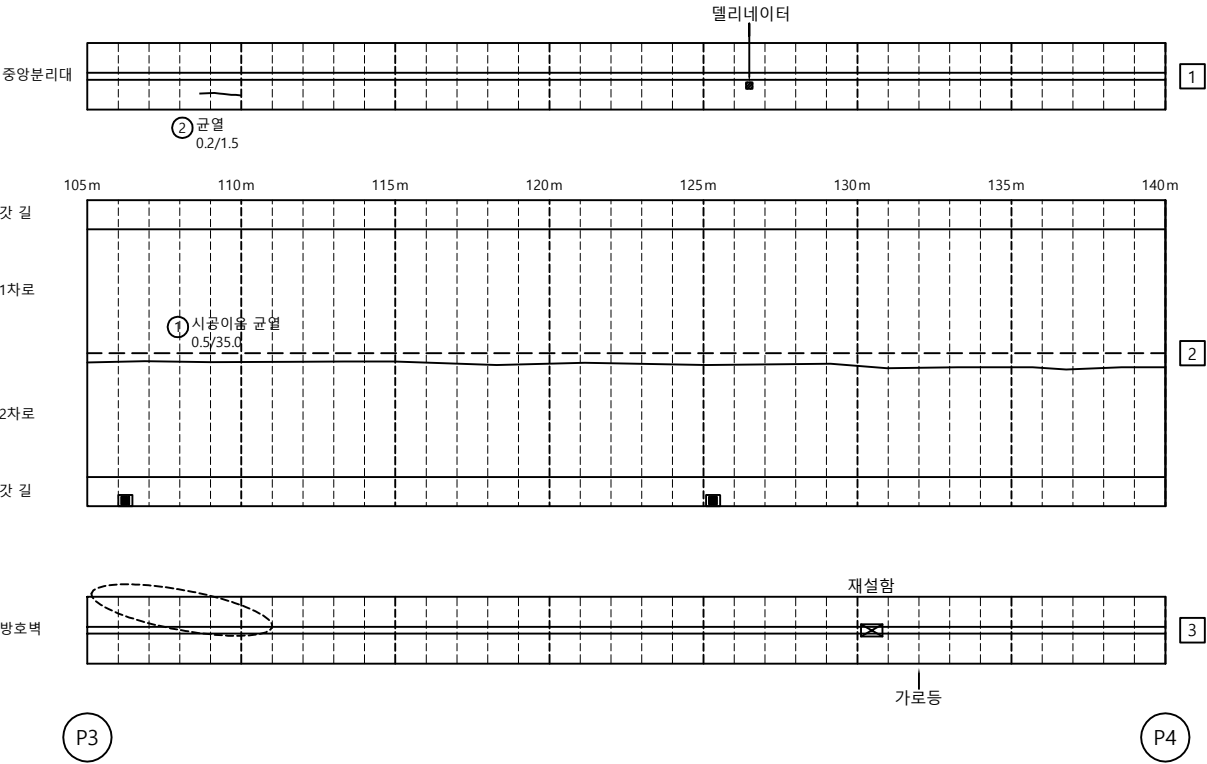

KEY
PLAN

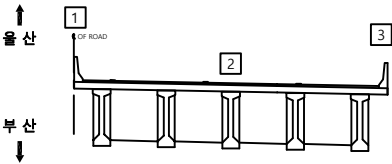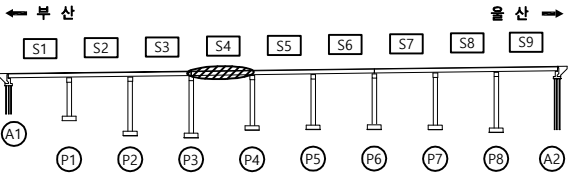

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		0.2 균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		돌뚝	No.	004

내리천교(울산) 교면포장 S5




손상물량표

교면포장
S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00	
2	구	중분대	균열	0.2	20.0		1	m	20.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

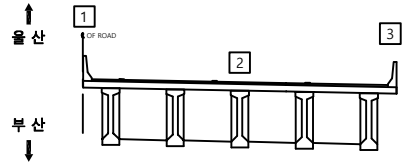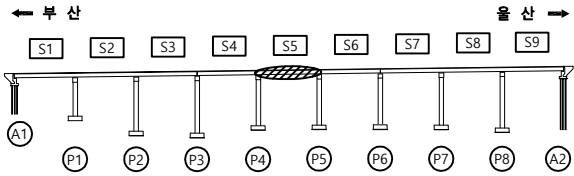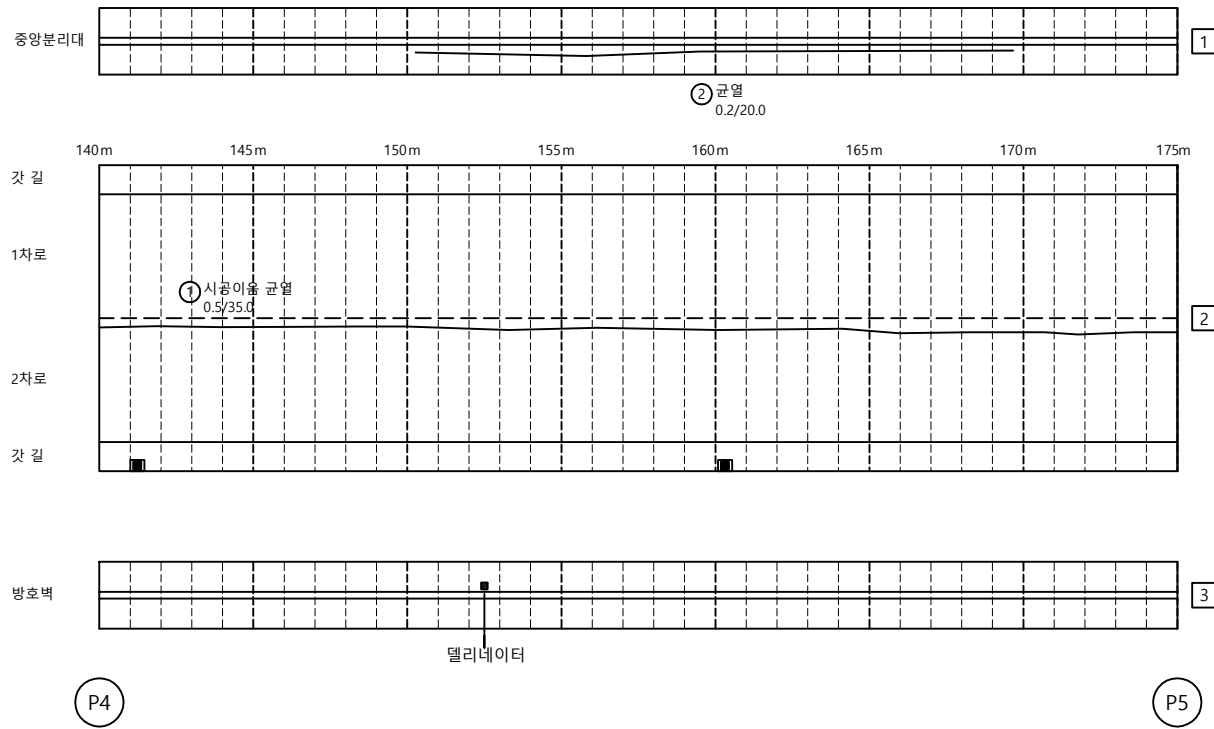

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	005

내리천교(울산) 교면포장 S6

손상물량표


교면포장

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00	
2	구	중분대	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
3	구	중분대	균열	0.2	1.0		4	m	4.00	
4	구	중분대	균열	0.2	3.0		3	m	9.00	
5	구	중분대	균열	0.2	1.0		3	m	3.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

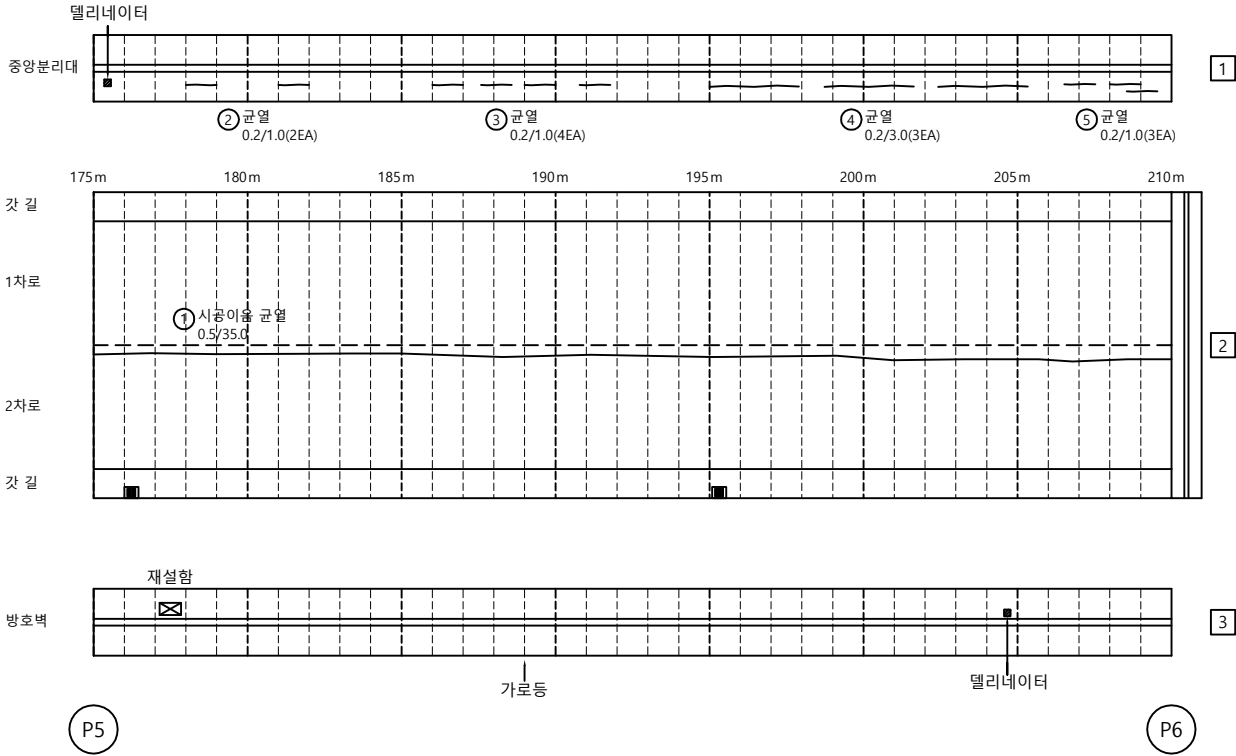

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

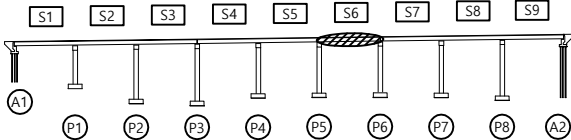

↑
울 산

↓
부 산

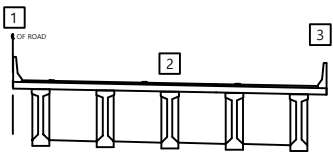

용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

내리천교(울산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →


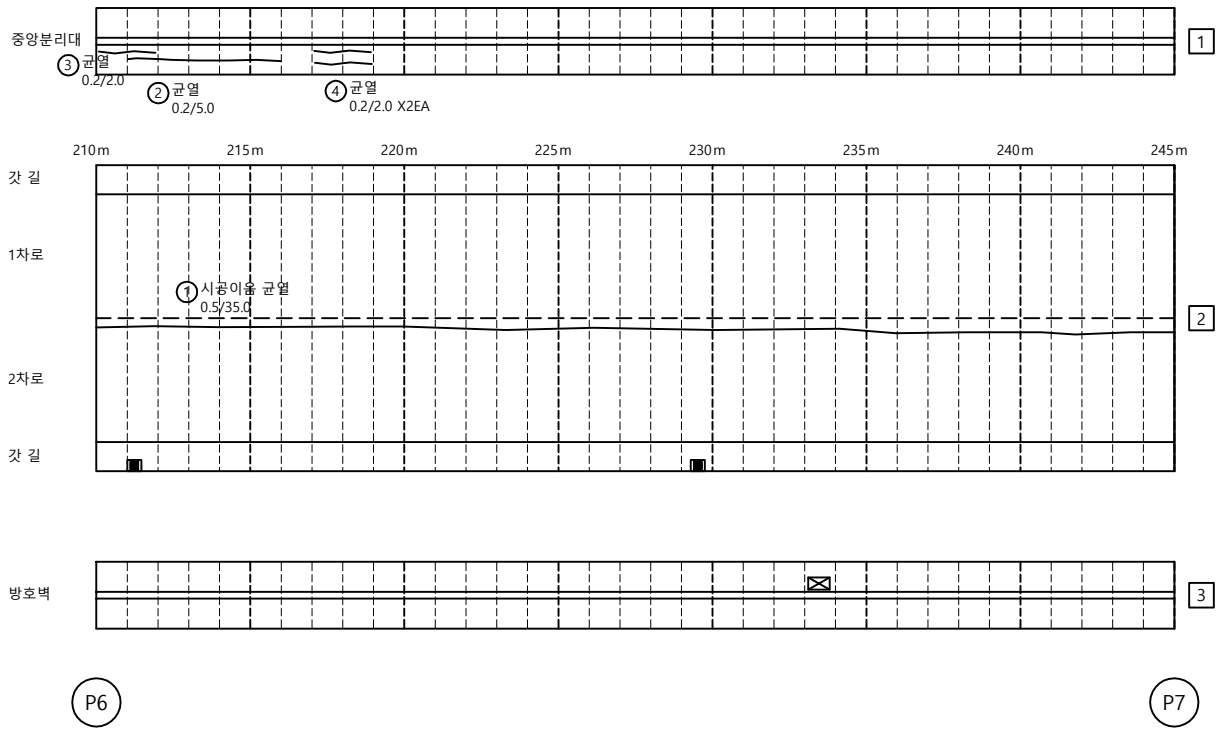


손 상 물 량 표

교면포장
S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00	
2	구	중분대	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
3	신	중분대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	신	중분대	균열	0.2	2.0		2	m	4.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

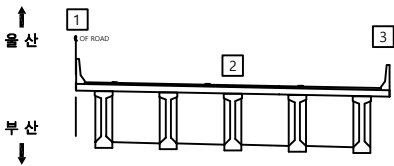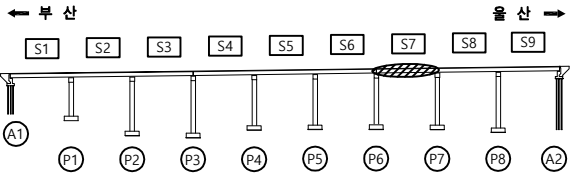

용 역 명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	007

내리천교(울산) 교면포장 S8

← 부 산

울 산 →


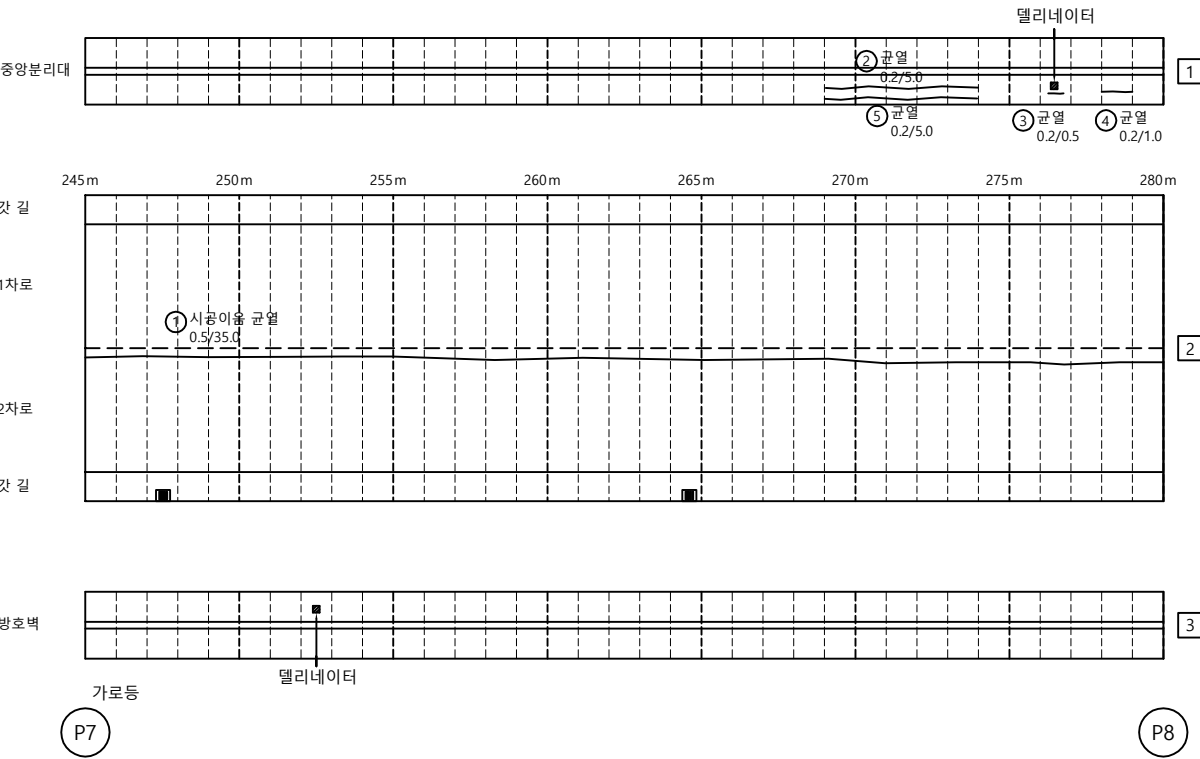


손상물량표

교면포장
S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	구	중분대	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
3	구	중분대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	중분대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	신	중분대	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

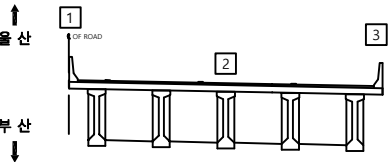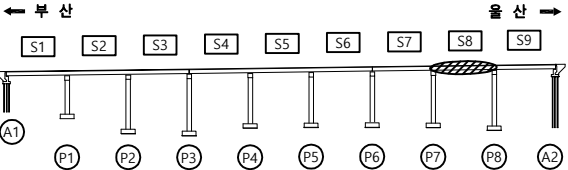

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	0.2	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	0.2	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	0.2	철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

내리천교(울산) 교면포장 S9

손상물량표


교면포장

S9



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	시공이음 균열	0.5	35.0		1	m	35.00
2	구	중분대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
3	구	중분대	백태		0.2	0.2	1	m ²	0.04
4	구	중분대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	중분대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
7	신	중분대	백태		0.1	0.1	2	m ²	0.02
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

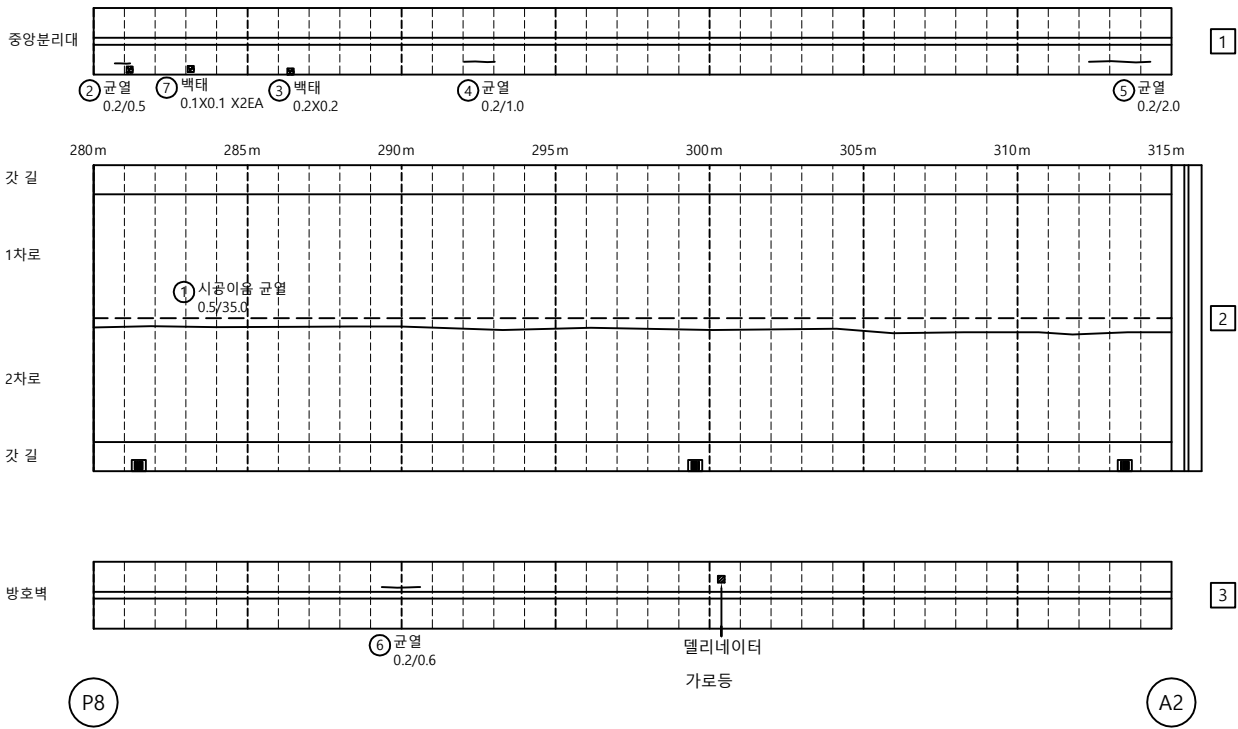

KEY
PLAN

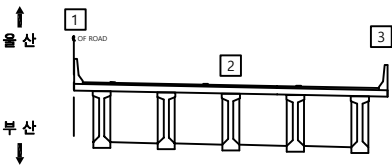
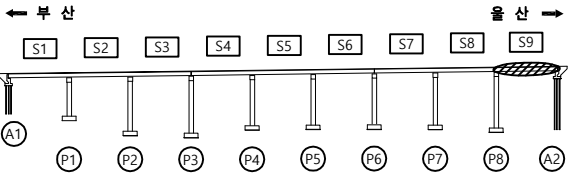


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	009

내리천교(울산) 신축이음 A1

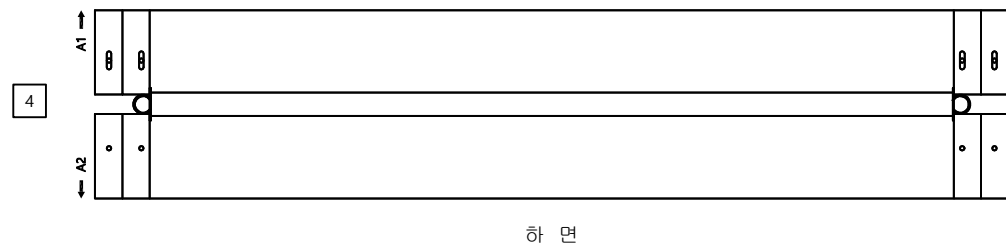
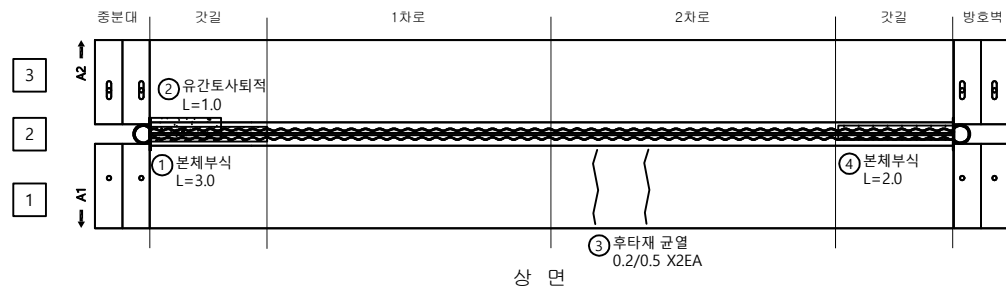


손상물량표

신축이음
A1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	본체부식		3.0		1	m	3.00
2	신	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		2	m	1.00
4	신	신축이음	본체부식		2.0		1	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

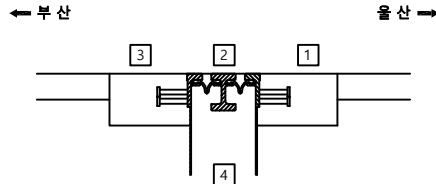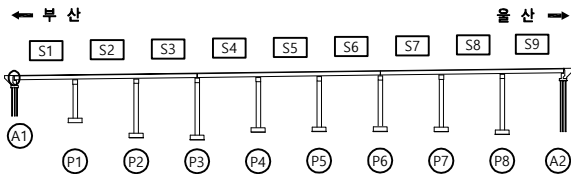

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	① 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 010


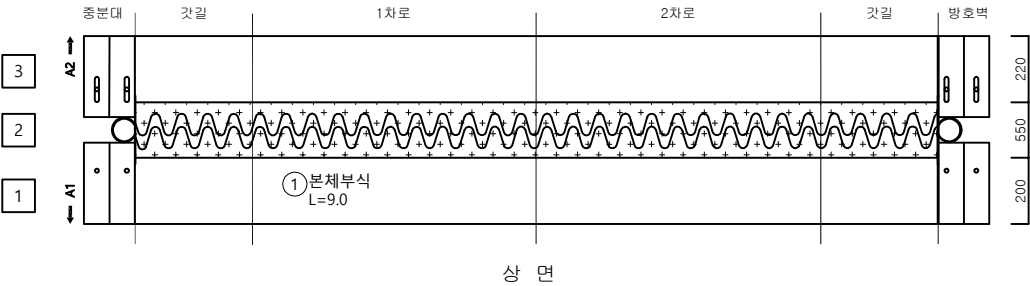


신축이음

P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	본체부식	9.0			1	m	9.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



K
E
Y
P
L
A
N

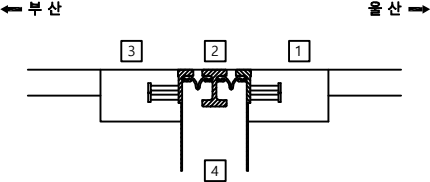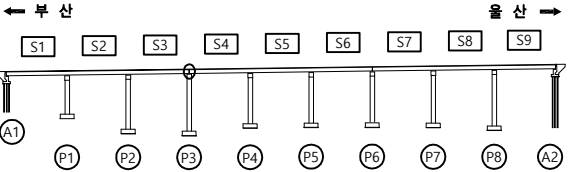

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	011

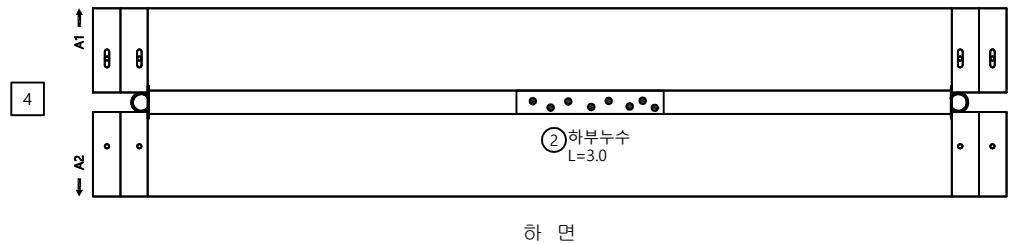
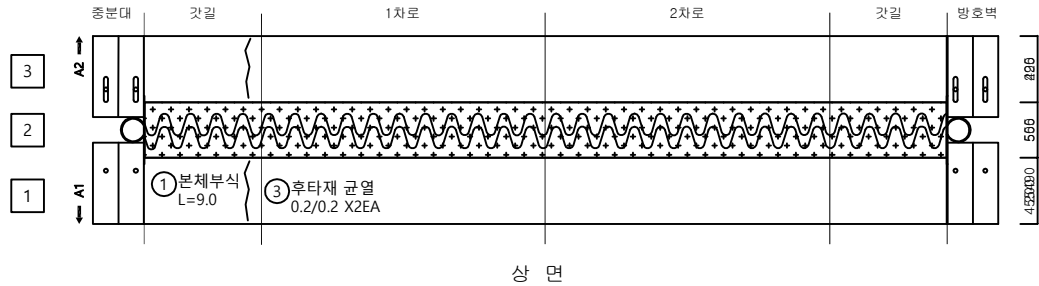


신축이음

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	본체부식		9.0		1	m	9.00	
2	구	신축이음	하부누수		3.0		1	m	3.00	
3	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.2		2	m	0.40	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

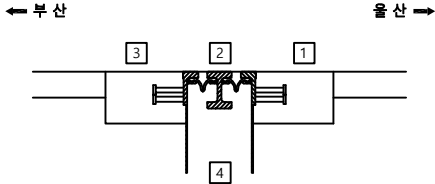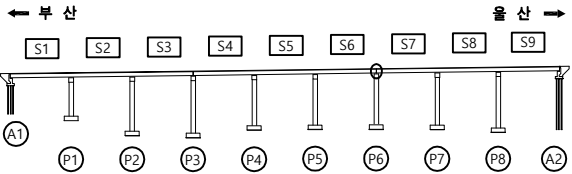

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	012

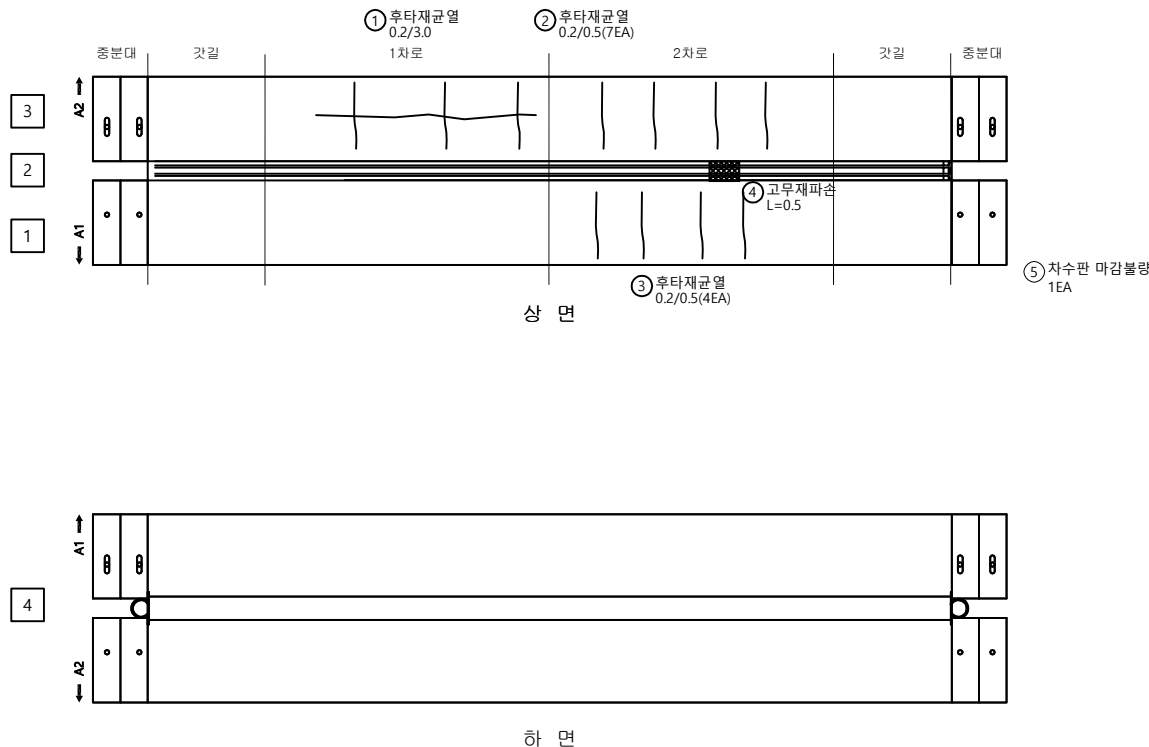

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		7	m	3.50	
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4	m	2.00	
4	구	신축이음	고무재 파손		0.5		1	m	0.50	
5	구	신축이음	차수판 마감불량				1	EA	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

← 부산

울산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A2

← 부산

울산 →

3 2 1

4

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면

0.2 균열

재료분리

오염, 변색

부식

레

균열부백태

파손,박리

세굴

퇴적

망상균열

누수,습윤

백태

기타

철근노출

소성변형

들뜸

No. 013

내리천교(울산) 바닥판하면 S1


손상물량표

바닥판
S1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

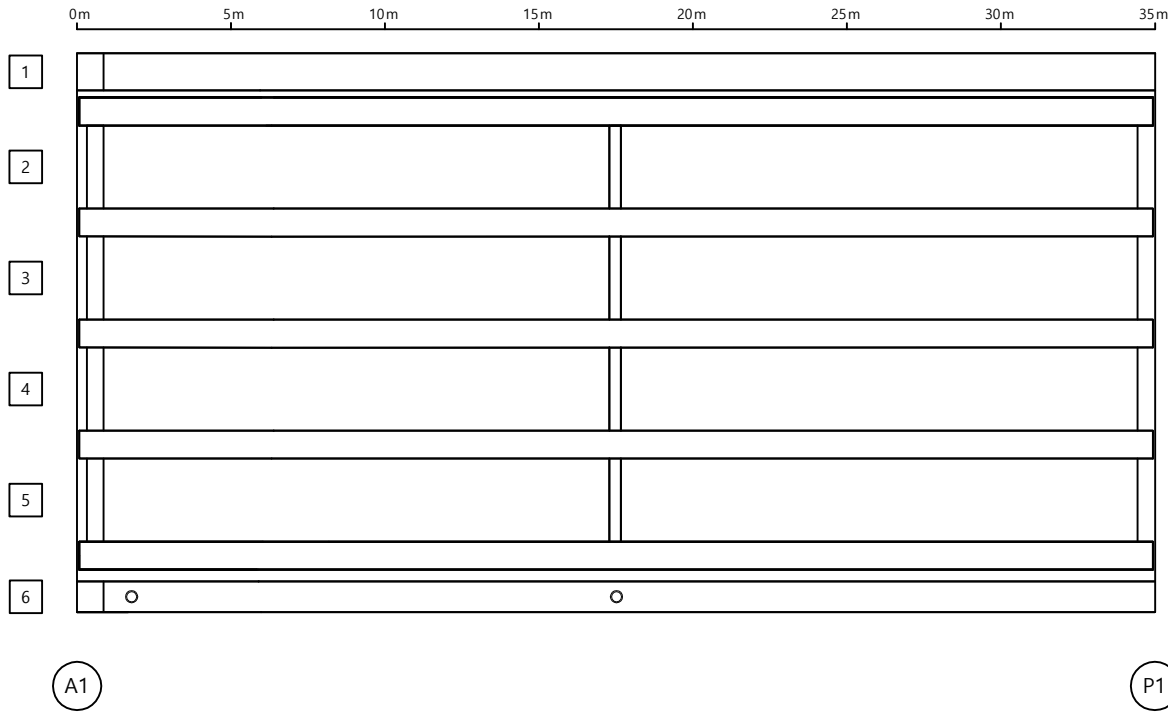

KEY
PLAN

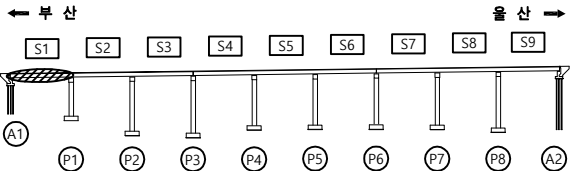

↑ 울 산
↓ 부 산

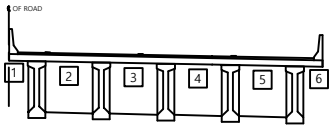

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	014

내리천교(울산) 바닥판하면 S2

손상물량표


바닥판

S2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

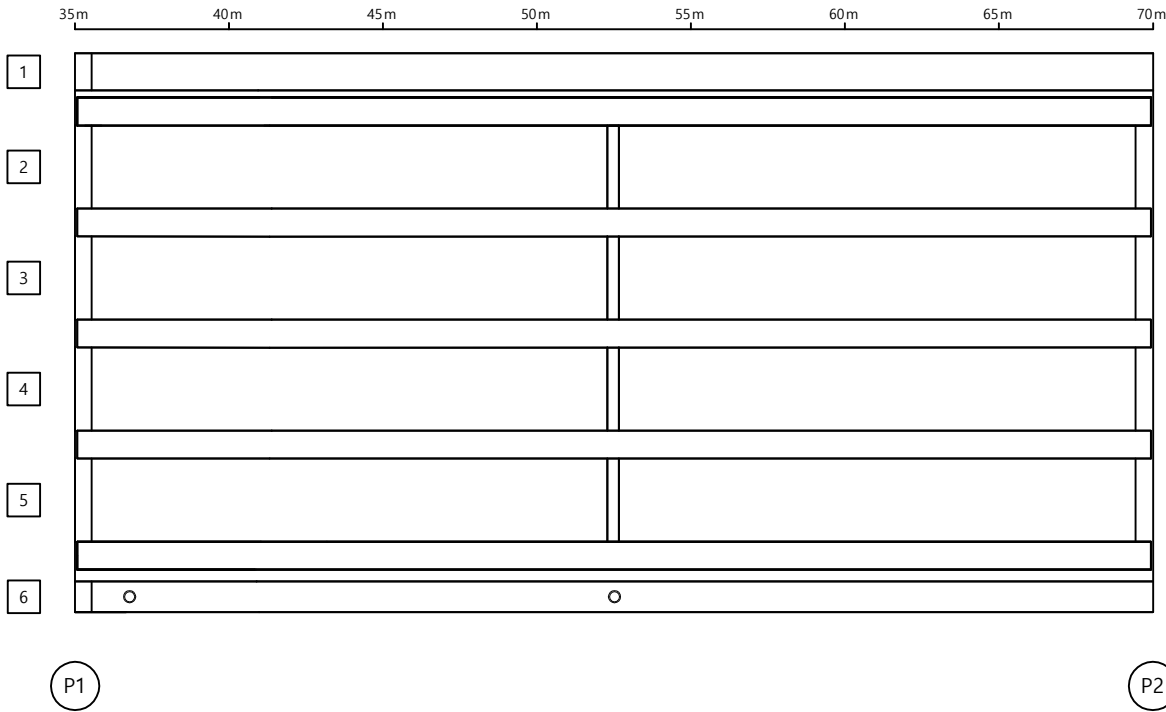

KEY
PLAN

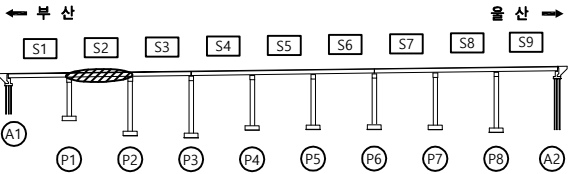

울 산
↑
부 산
↓

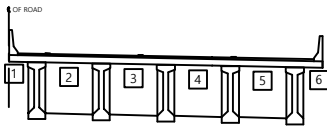

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
03	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
04	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
05	철근노출	소성변형	들뜸	No. 015

내리천교(울산) 바닥판하면 S3


손상물량표

바닥판
S3


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	유도배수관 누수				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

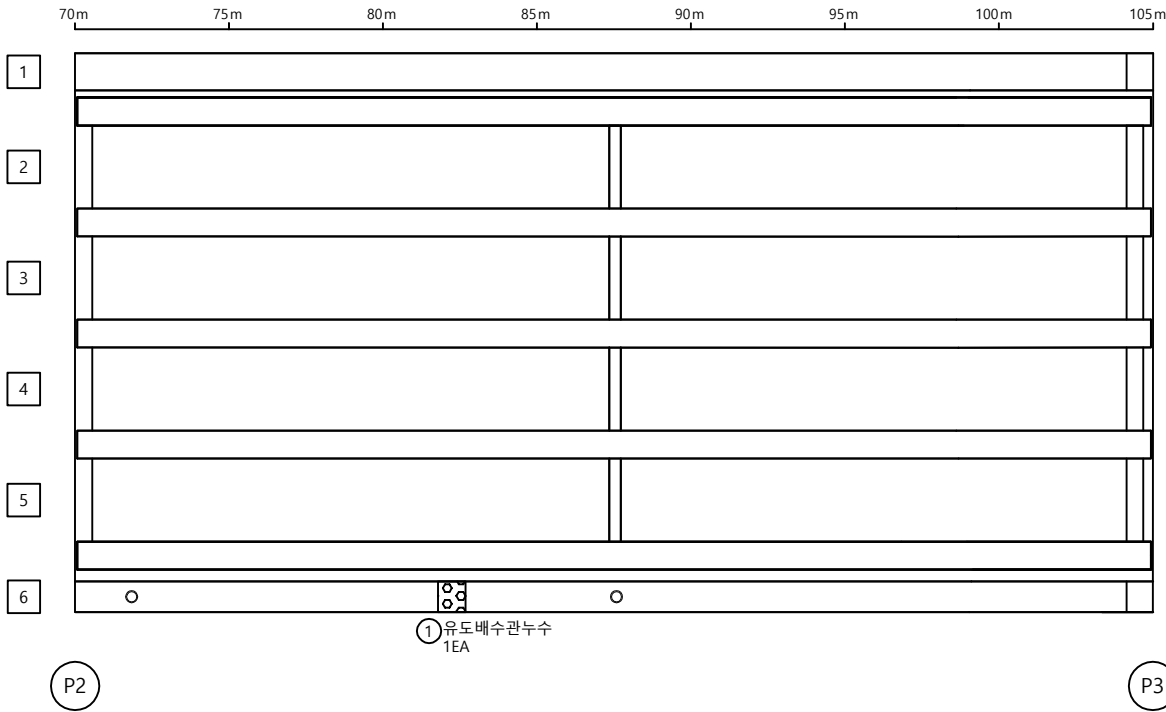

K
E
Y
P
L
A
N

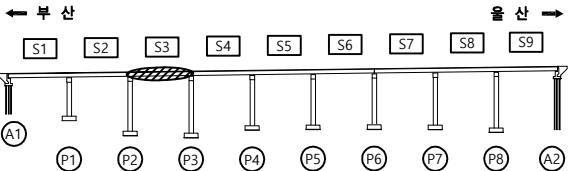

↑
울 산
↓
부 산

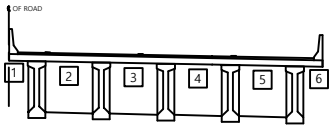

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 016

내리천교(울산) 바닥판하면 S4


손상물량표

바닥판
S4


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

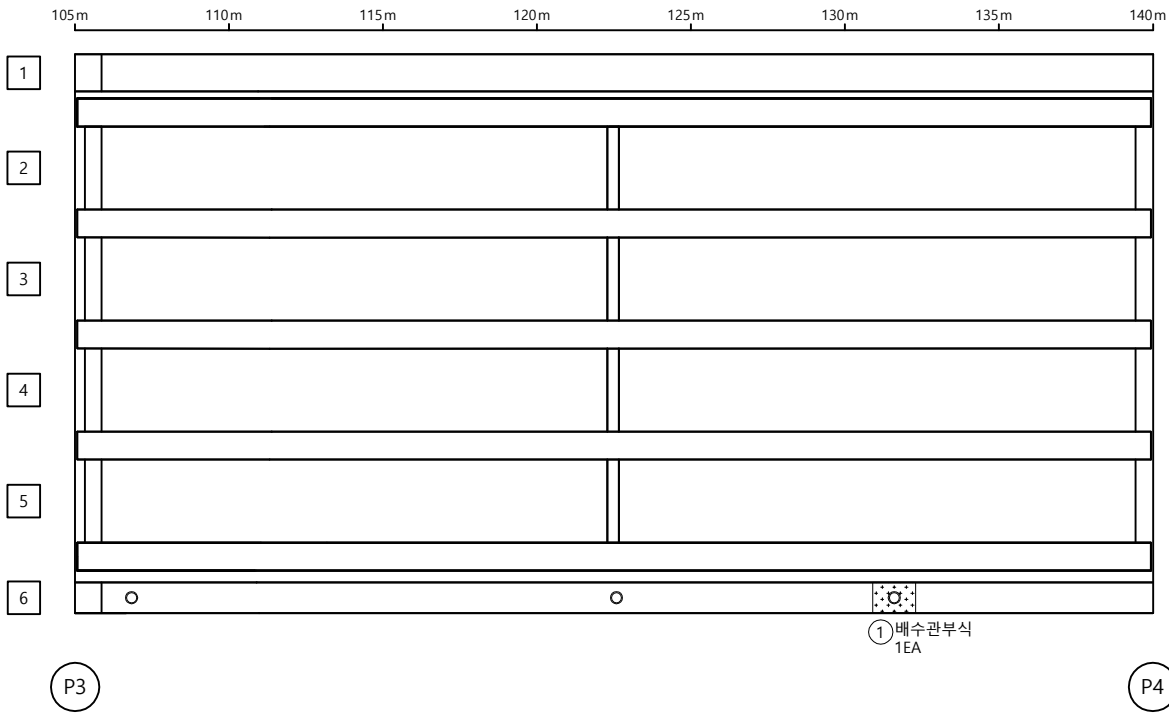

KEY
PLAN

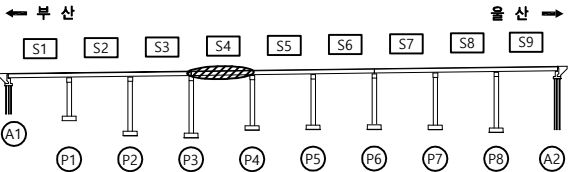

울 산
↑
부 산
↓

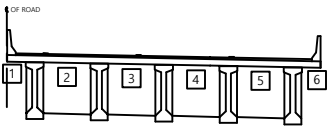

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	017

내리천교(울산) 바닥판하면 S5


손상물량표

바닥판
S5


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	표면오염		0.1	0.4	1	m ²	0.04
2	구	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

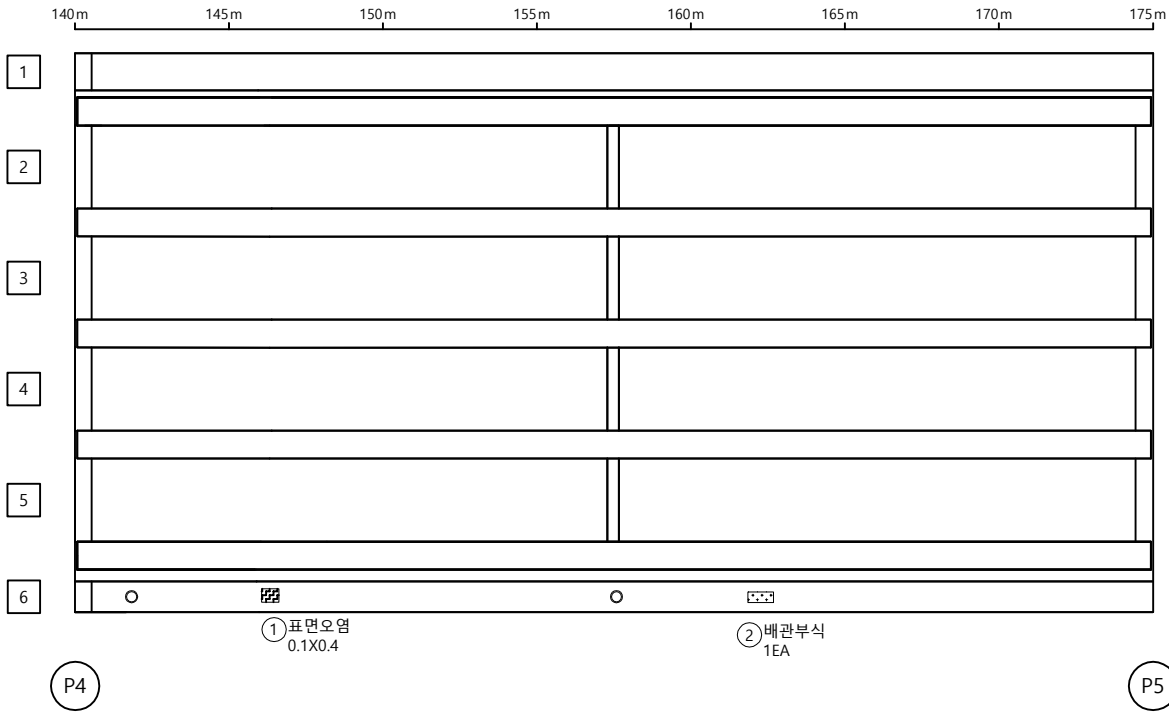

K
E
Y
P
L
A
N

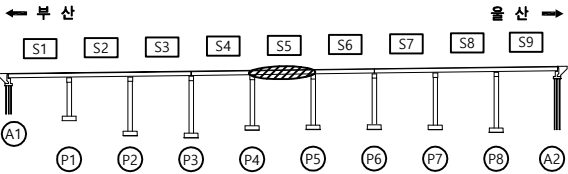

↑
울 산
↓
부 산

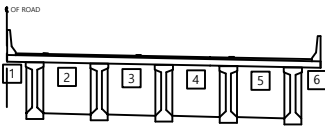

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범
례

02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

내리천교(울산) 바닥판하면 S6


손상물량표

바닥판
S6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	표면오염		0.6	0.6	2	m ²	0.72
2	구	배수시설	유도배수관 누수				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

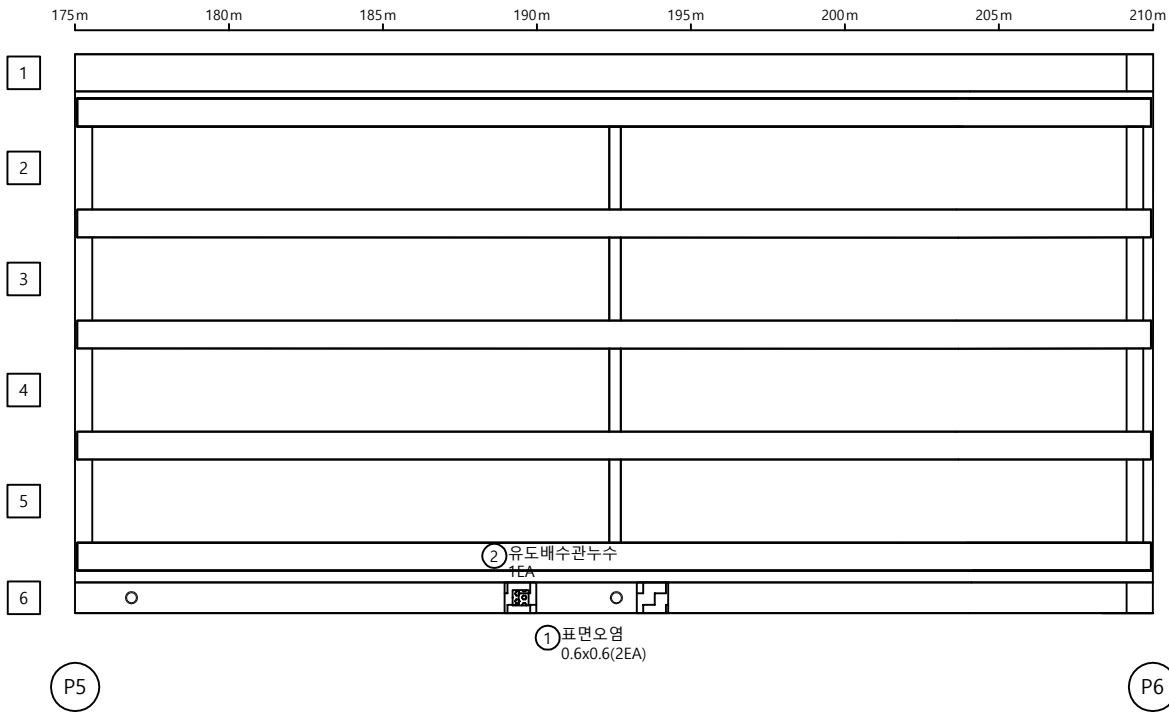

KEY
PLAN

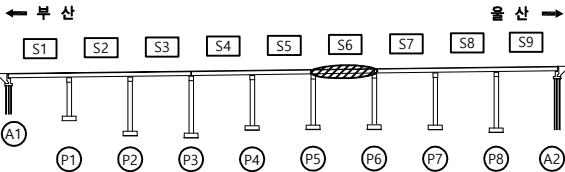

울 산
↑
부 산
↓

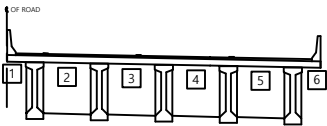

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

변 례		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	019

내리천교(울산) 바닥판하면 S7


손상물량표

바닥판
S7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유도배수관 누수				2	EA	2.00
2	구	배수시설	유도배수관 누수				1	EA	1.00
3	신	바닥판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

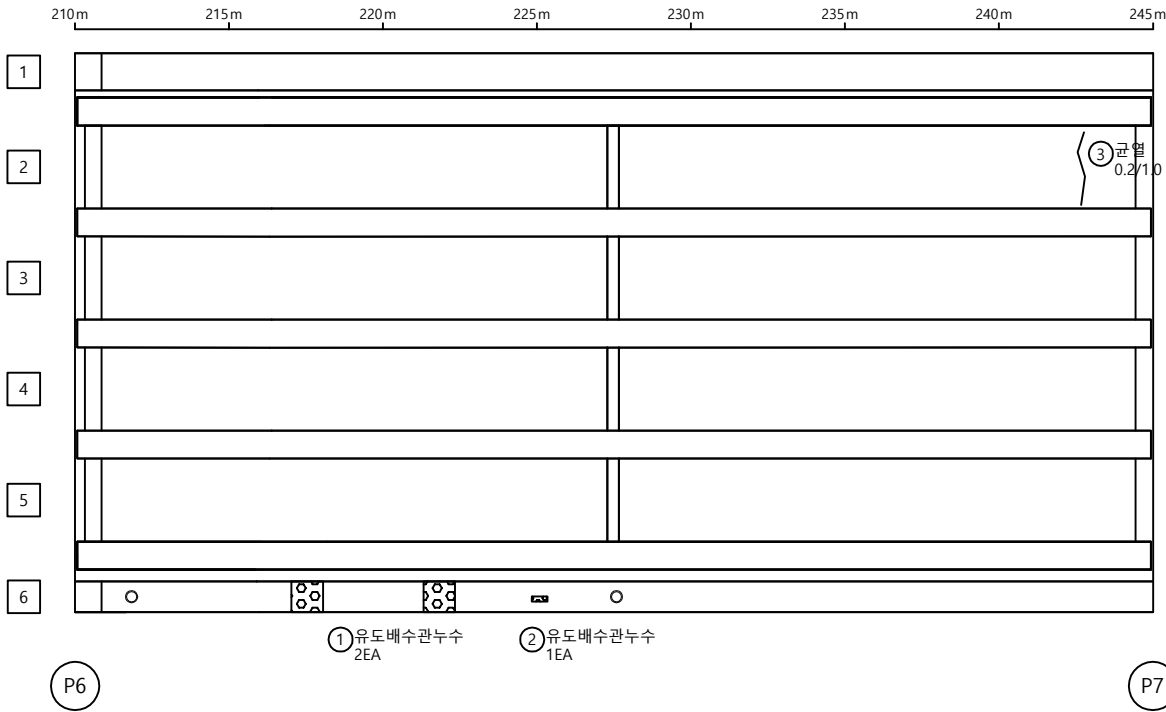

KEY
PLAN

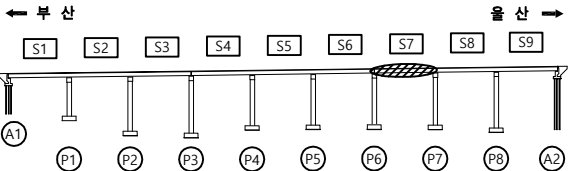

울 산
↑
부 산
↓

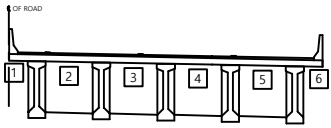

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	020

내리천교(울산) 바닥판하면 S8


손 상 물 량 표

바닥판
S8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배수시설	유도배수관 누수				1	EA	1.00	
2	구	배수시설	표면오염		0.6	0.6	2	m ²	0.72	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

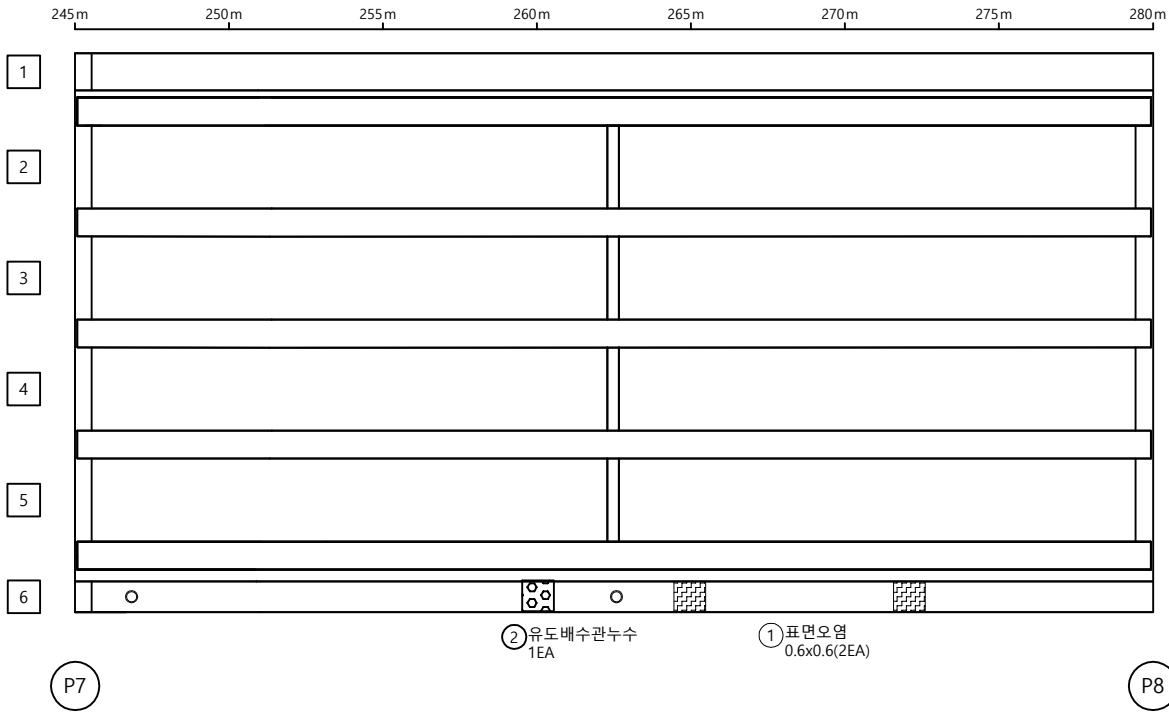

K
E
Y
P
L
A
N

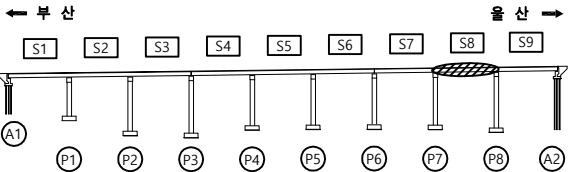

울 산
↑
부 산
↓

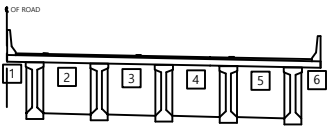

용 역 명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	021

내리천교(울산) 바닥판하면 S9

손상물량표


바닥판

S9


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	파손		0.2	0.8	1	m ²	0.16	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

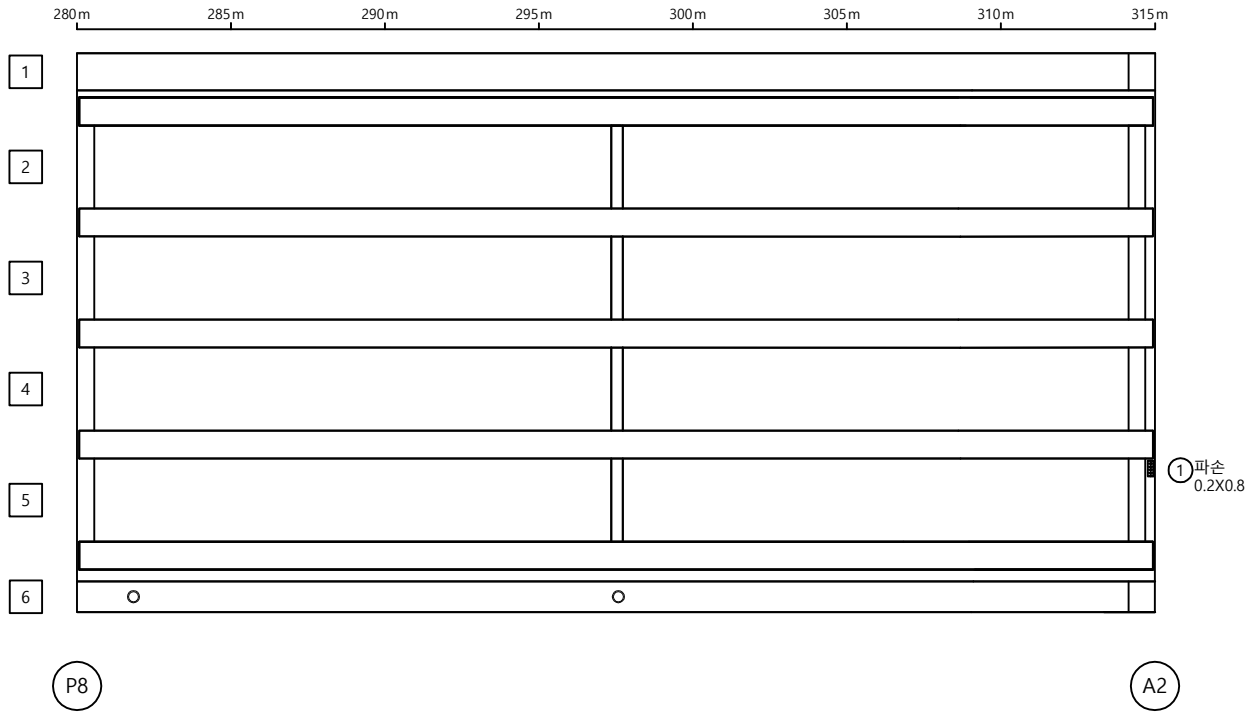

K
E
Y
P
L
A
N

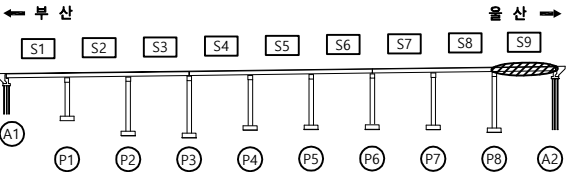

↑
울 산
↓
부 산

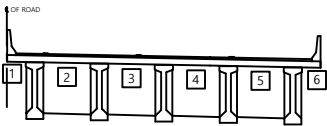

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

변 례	0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
	망상균열	누수, 습윤	백태	들뜸	No. 022
	철근노출	소성변형			

내리천교(울산) 거더 S1


손상물량표

← 부 산

울 산 →



거더

S1

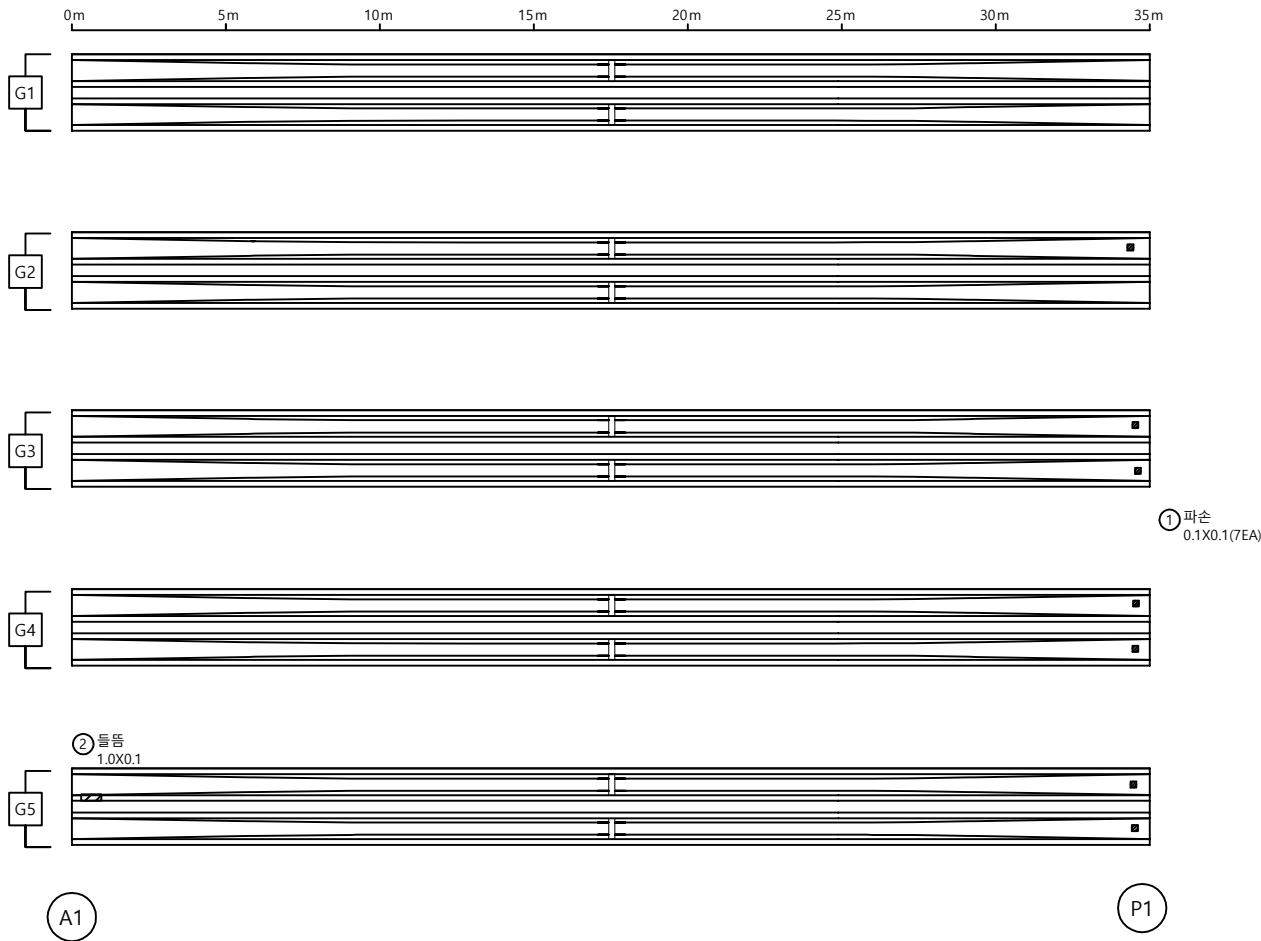

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	7	m²	0.07	
2	신	거더	들뜸		1.0	0.1	1	m²	0.10	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

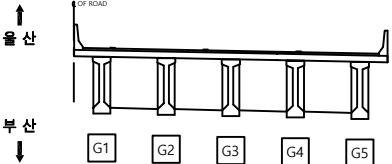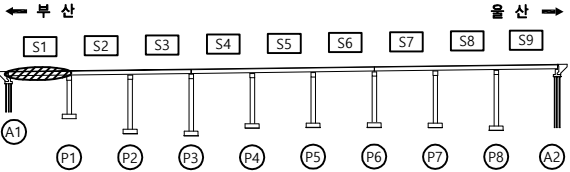


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

변 례		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	023



내리천교(울산) 거더 S2

손상물량표

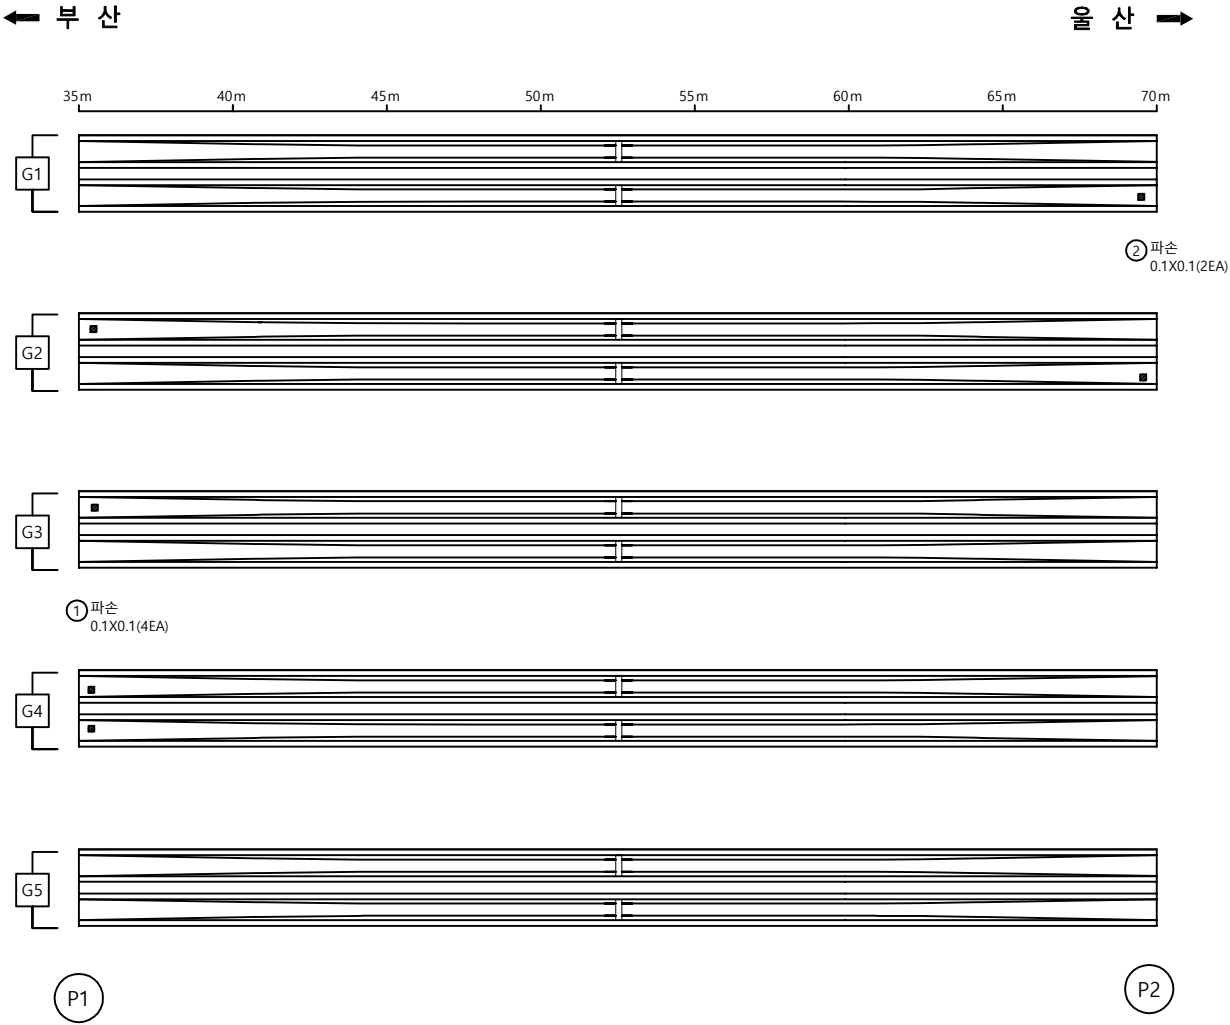


거더 S2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량
1	구	거더	파손		0.1	0.1	4	m²	0.04
2	구	거더	파손		0.1	0.1	2	m²	0.02
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

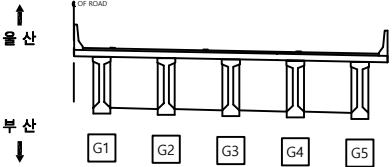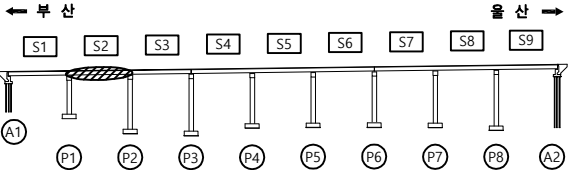

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	024

내리천교(울산) 거더 S3


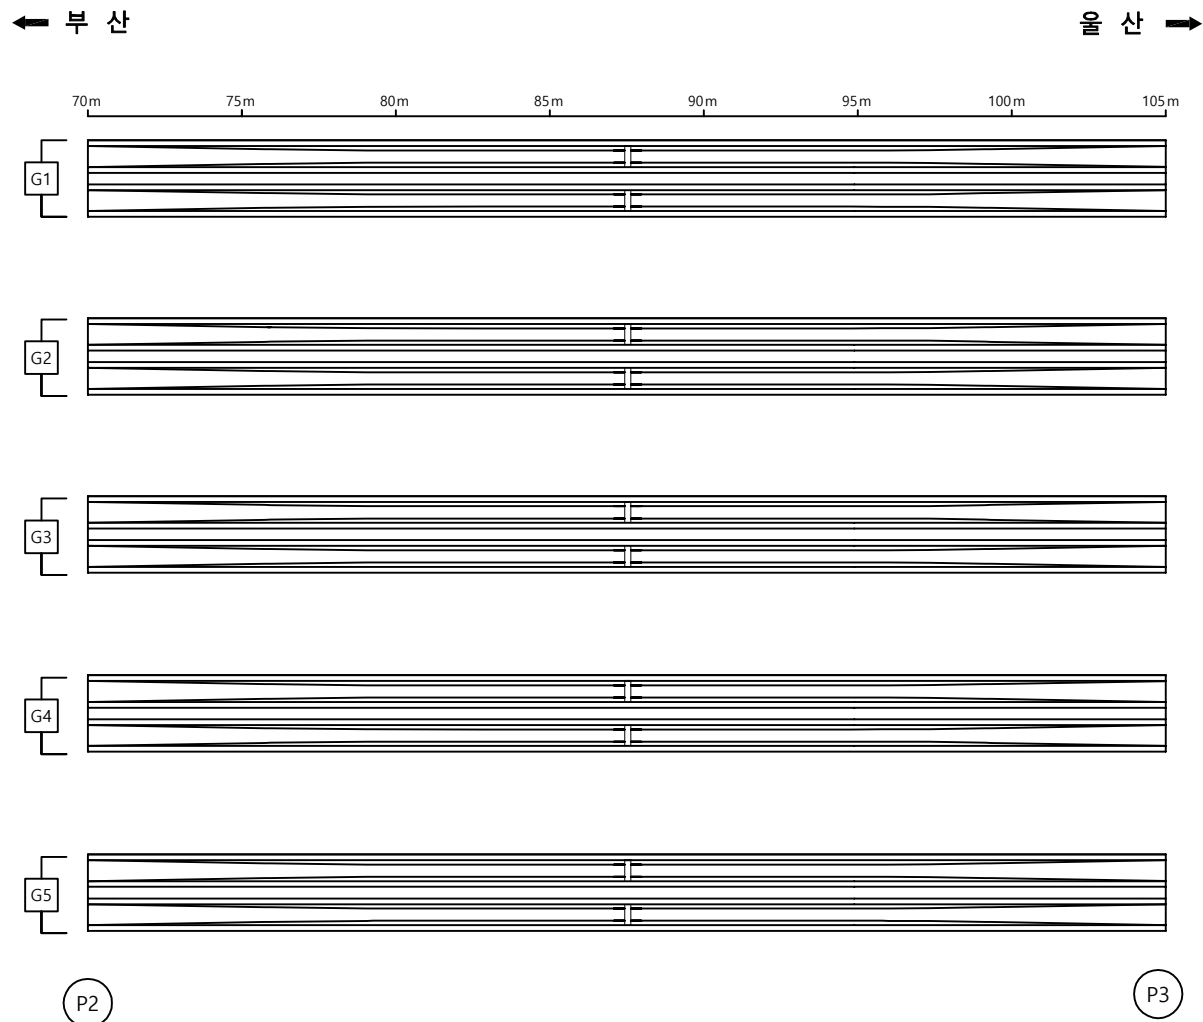


손상물량표

거더
S3

[illegible]

KEY PLAN

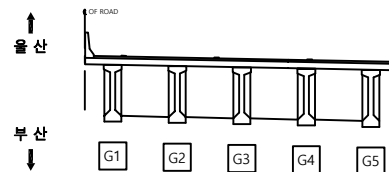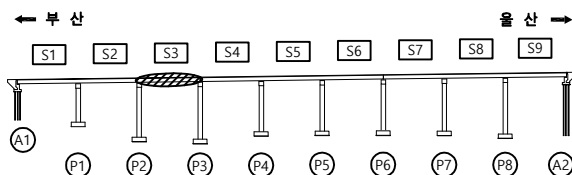


모
가
여

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

별 례		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	025

내리천교(울산) 거더 S4

손상물량표


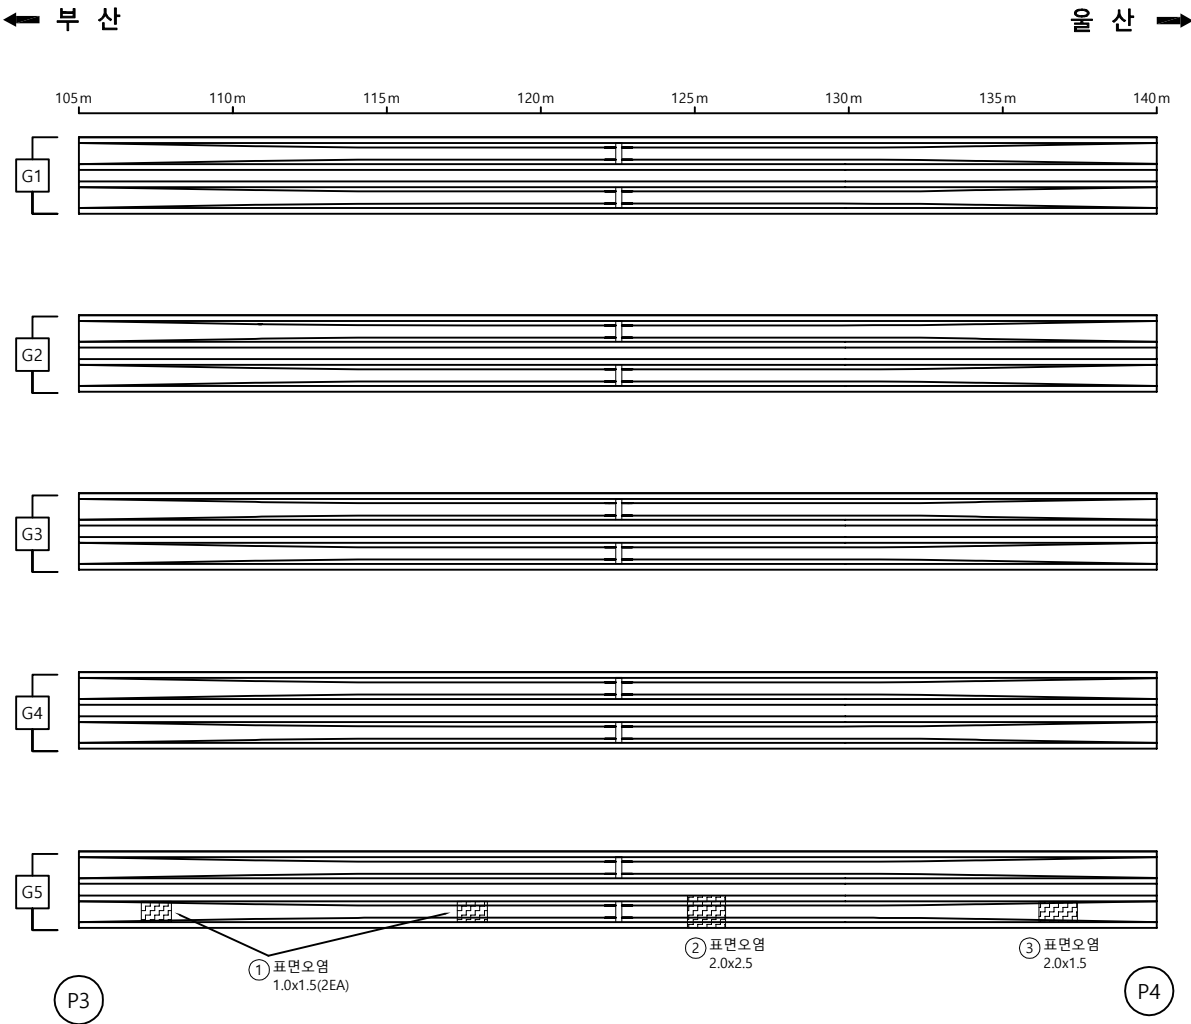


거더

S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		1.0	1.5	2	m ²	3.00	
2	구	거더	표면오염		2.0	2.5	1	m ²	5.00	
3	구	거더	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

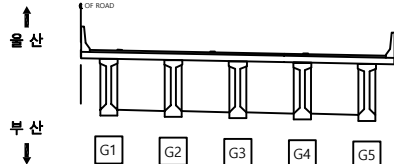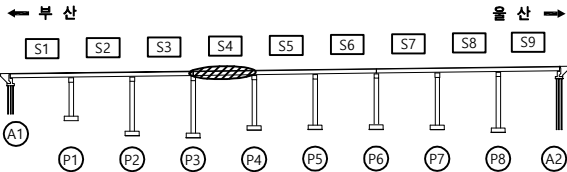


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	026

내리천교(울산) 거더 S5


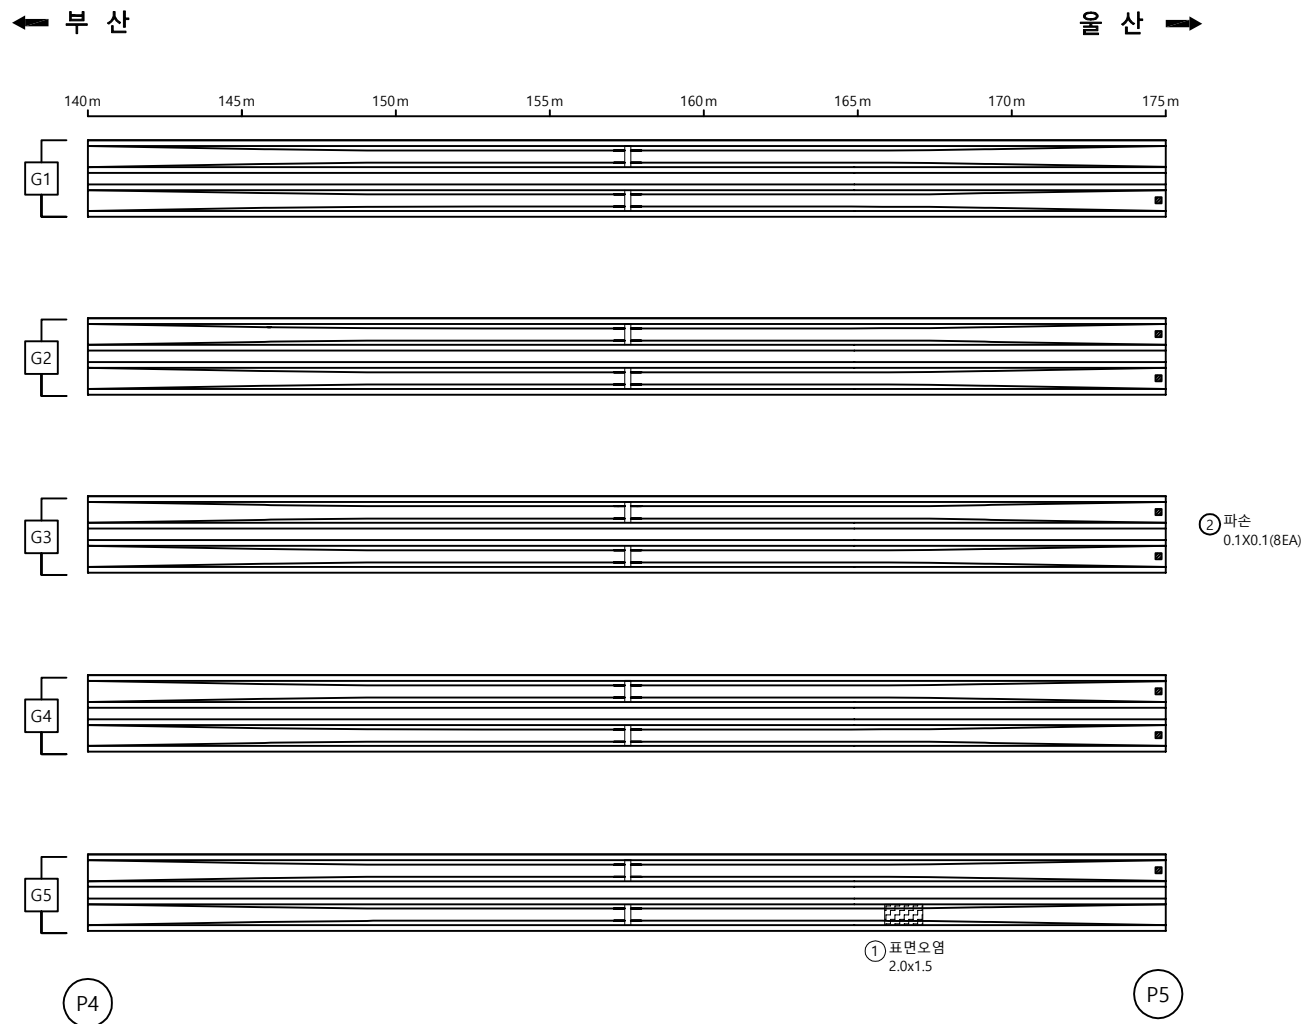


손상물량표

거더
S5

[illegible]

KEY PLAN

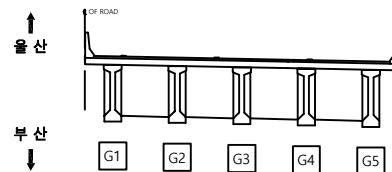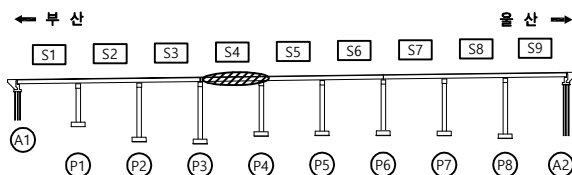

연도	87	90
----	----	----

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

표 준		단 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		리플두께배		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		양상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	027


내리천교(울산) 거더 S6

손 상 물 량 표



거더

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위	물량	
1	신	거더	충분리		1.0	0.2	1	m³	0.20
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

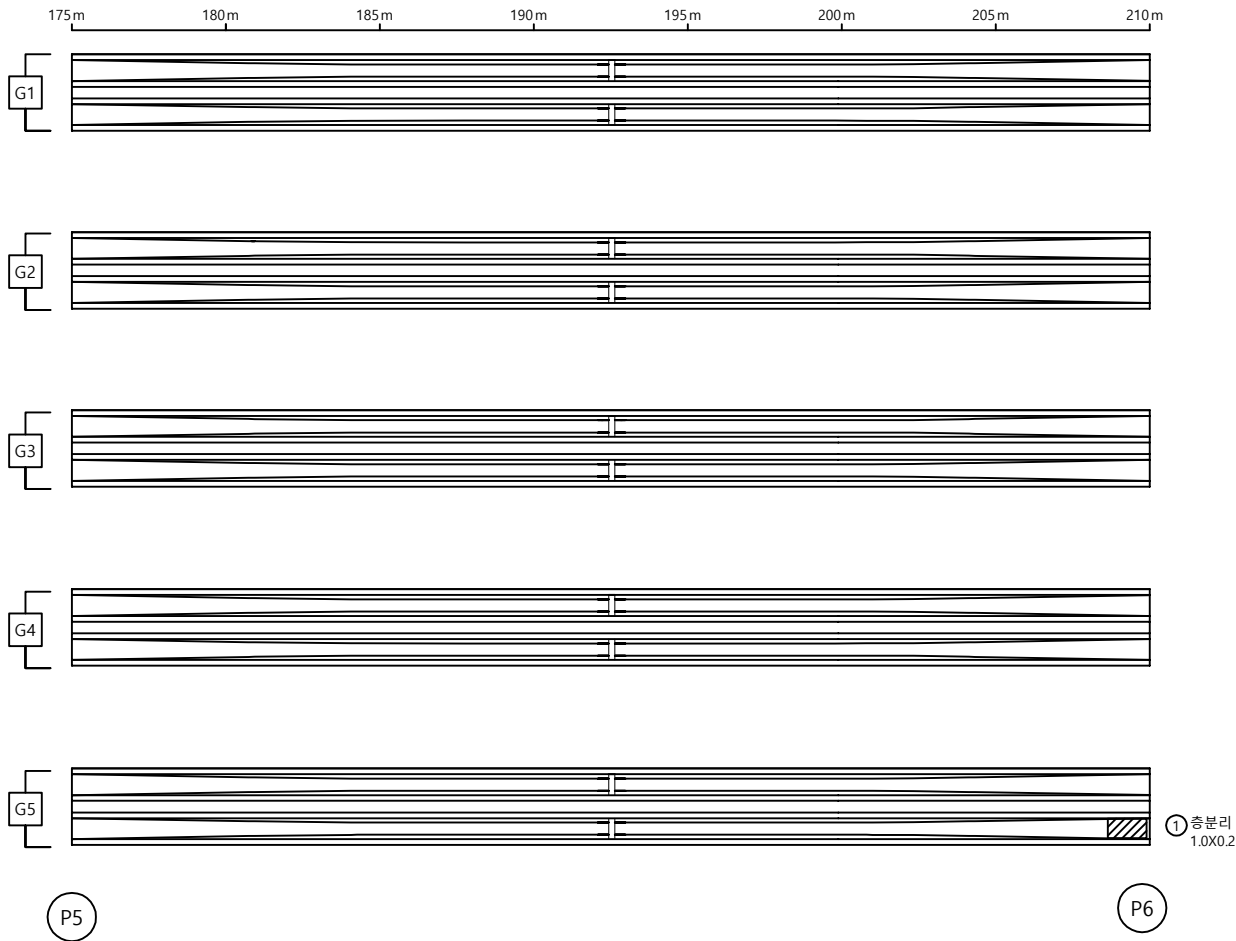

KEY
PLAN

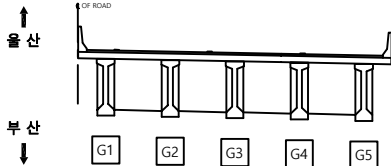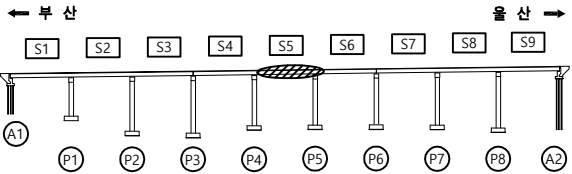

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


변 례	02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	028

내리천교(울산) 거더 S7



손 상 물 량 표

거더
S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	표면오염		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

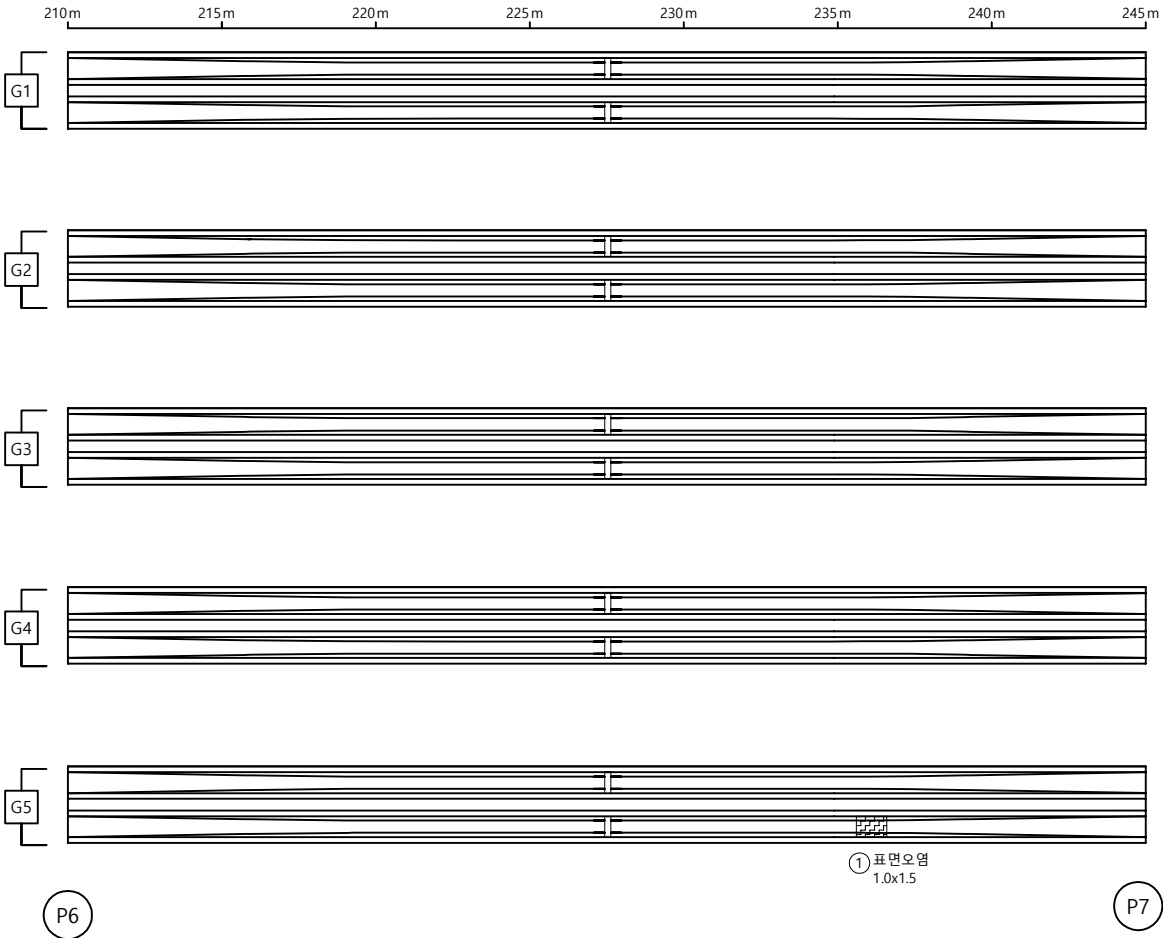

KEY
PLAN

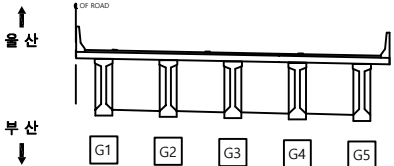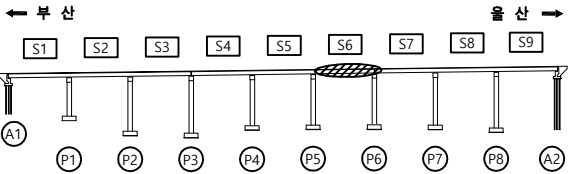


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	029



내리천교(울산) 거더 S8

손상 물량 표

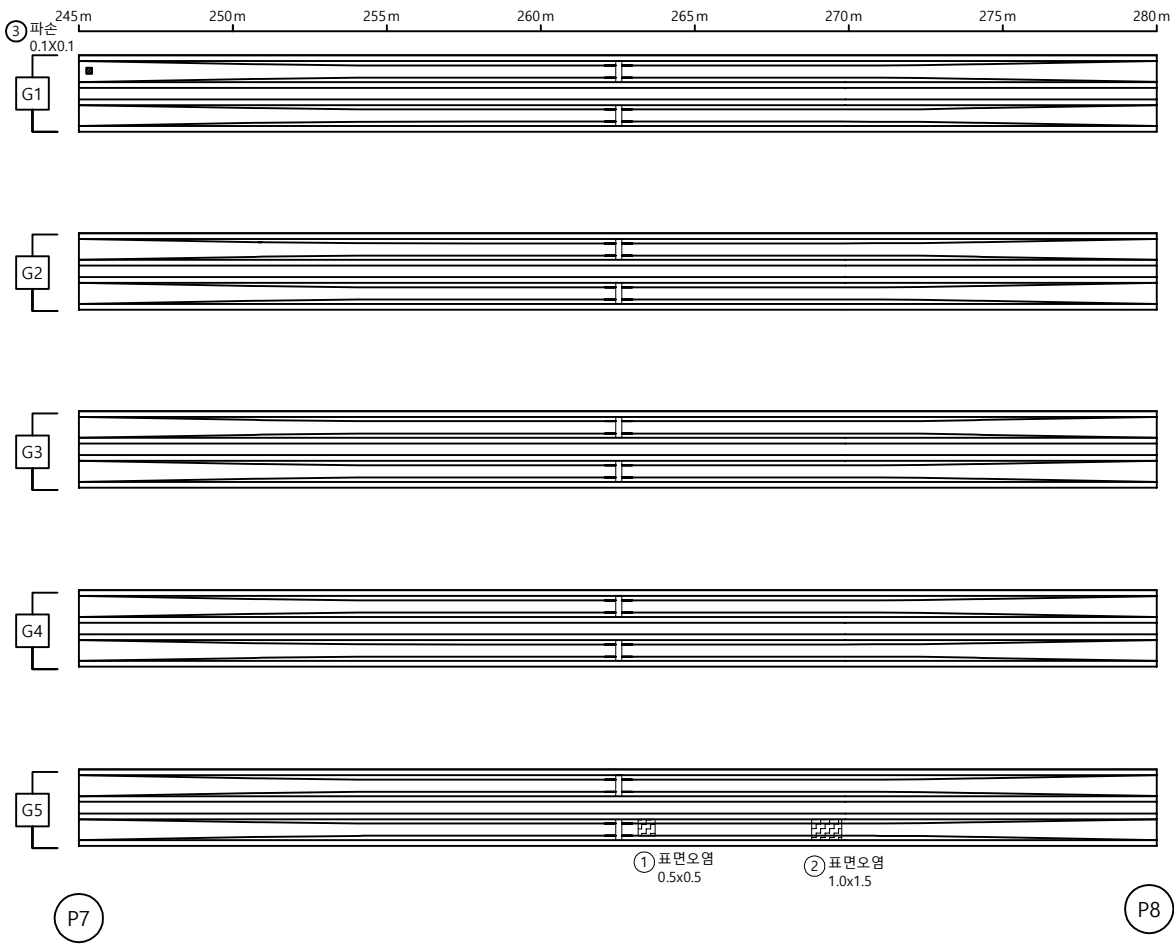

거더 S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.5	0.5	1	m²	0.25	
2	구	거더	표면오염		1.0	1.5	1	m²	1.50	
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m²	0.01	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

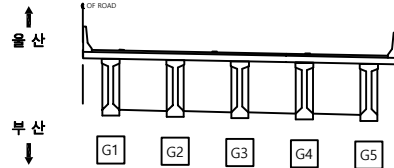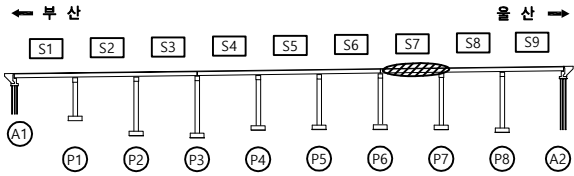

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	030


내리천교(울산) 거더 S9

손 상 물 량 표



거더

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.0	1.5	2	㎡	3.00
2	구	거더	파손		0.1	0.1	2	㎡	0.02
3	구	거더	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

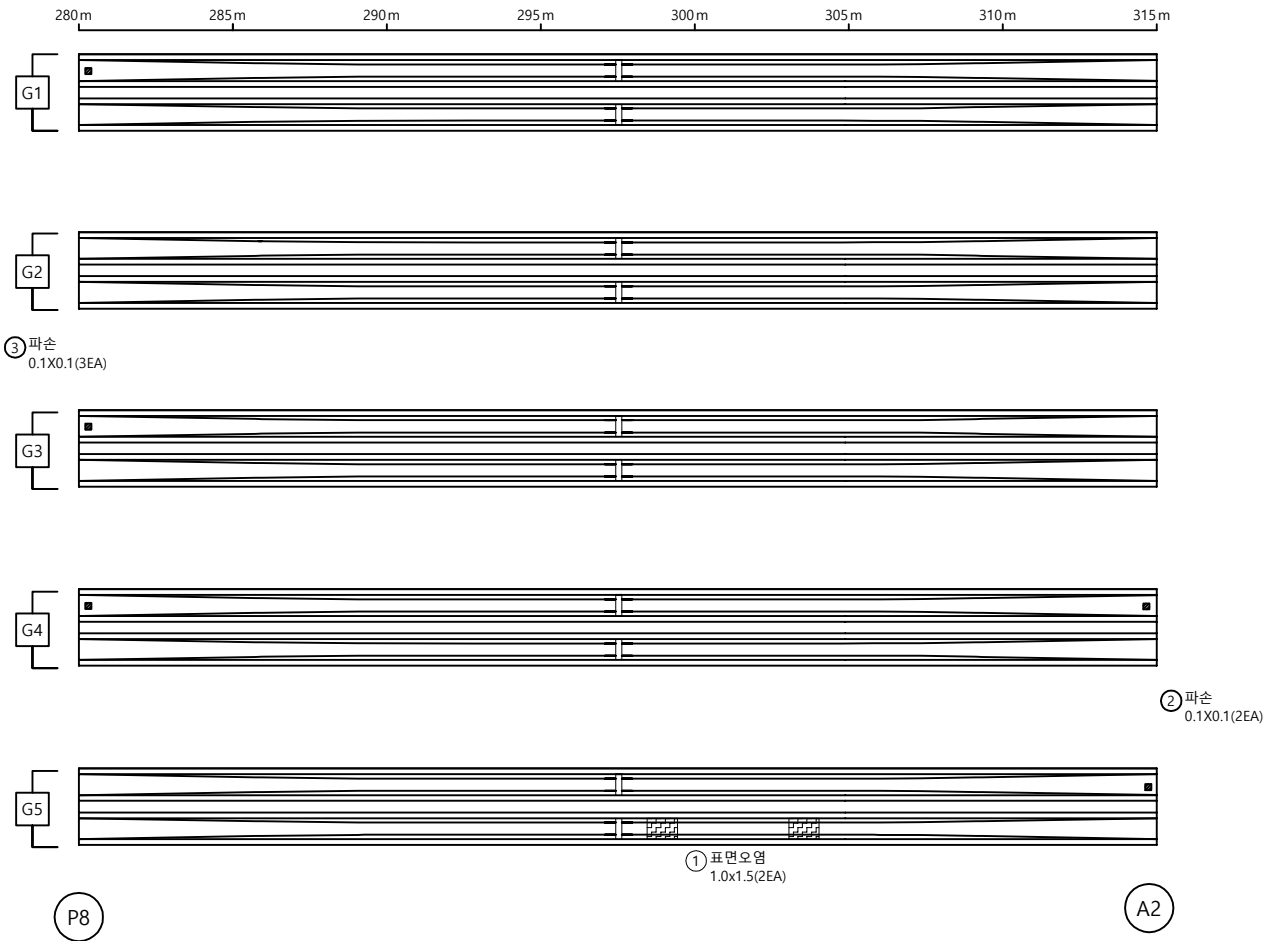

KEY
PLAN

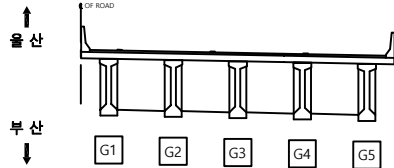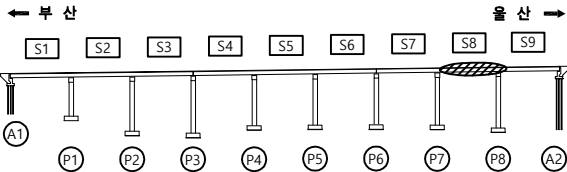

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 031

내리천교(울산) 가로보 S1

손상물량표

↑
울산

P1

①

②

③

④

CB3

CB2

CB1


부산
↓

A1

가로보
S1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

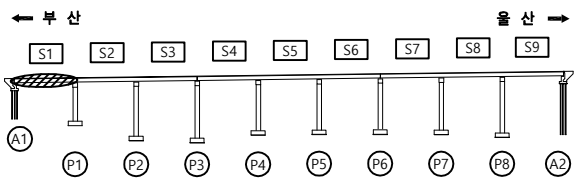

↑
울산

부산
↓

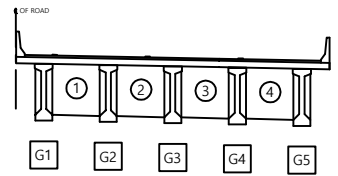

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	02	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상관열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	032

내리천교(울산) 가로보 S2

손상물량표

울산
↑

P2

①

②

③

④

CB3

CB2

CB1



부산
↓

P1

가로보
S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

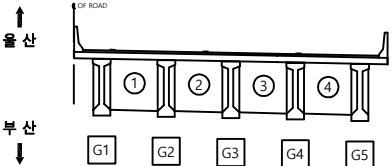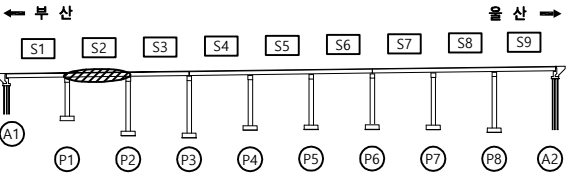

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
레

02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 033

내리천교(울산) 가로보 S3

올 산

P3

①

②

3

④

CB3

CB2

CB1

P2



부 산
↓

손상물량표

가로보
S3

[illegible]

KEY PLAN

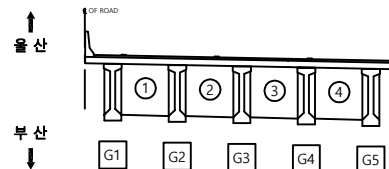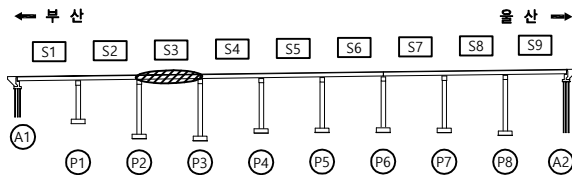

○ 〇 〇

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

폼
례


 CW02	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상관 열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	034

No. 034

내리천교(울산) 가로보 S4

손상물량표

↑
울산


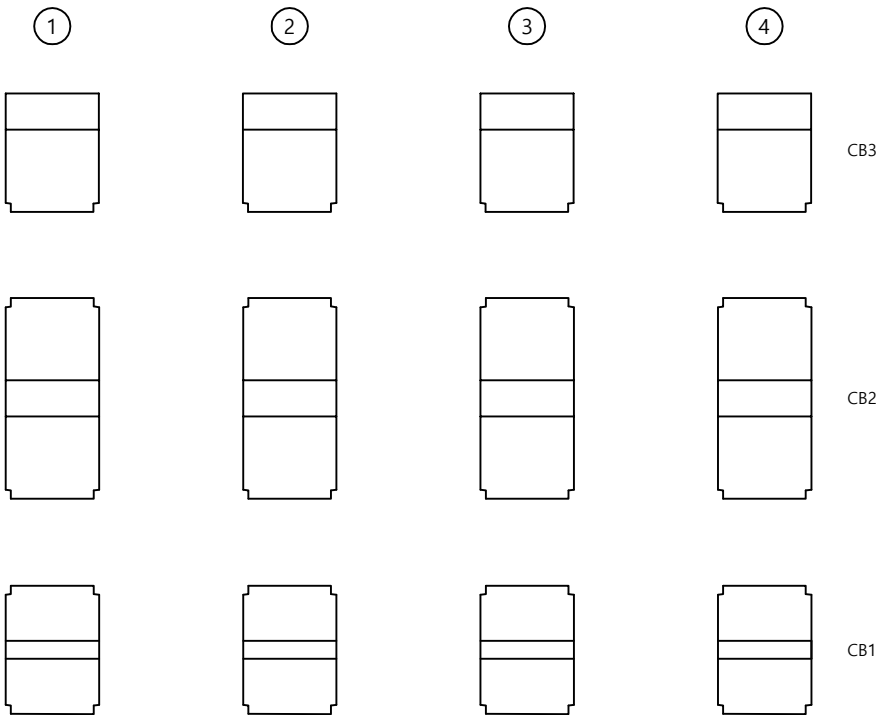


부산
↓

가로보
S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

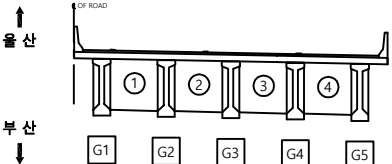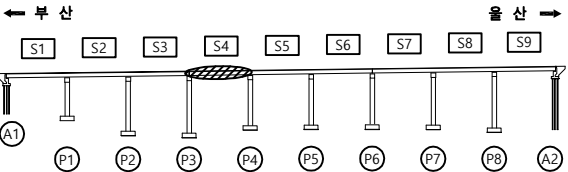

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	035

내리천교(울산) 가로보 S5

손상물량표

울산
↑

P5

①

②

③

④

CB3

CB2

CB1



부산
↓

P4

가로보
S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

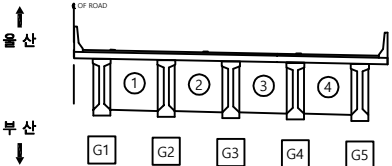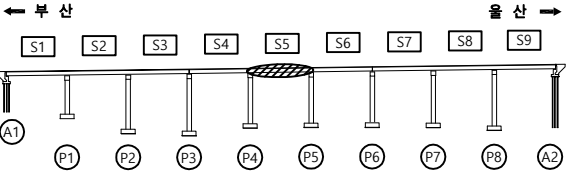

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면 레	 02	관열		재료분리		오염, 변색		부식
		관열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	036

내리천교(울산) 가로보 S6

손상물량표

울산
↑

P6

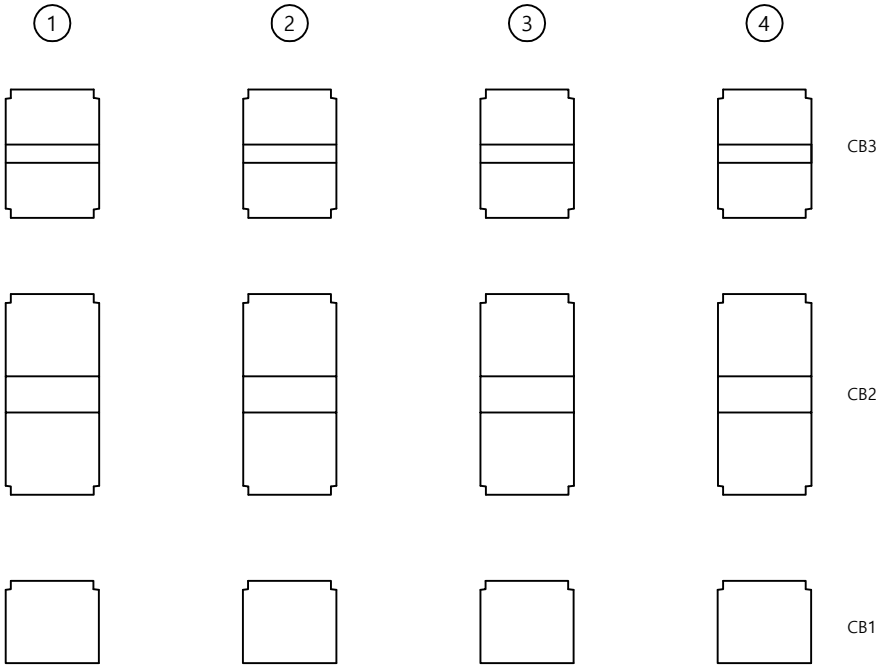



부산
↓

P5

가로보
S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

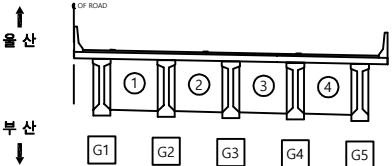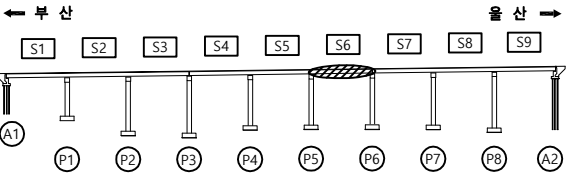

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면
레

02	관열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상관열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	037

내리천교(울산) 가로보 S7

손상물량표

울산
↑

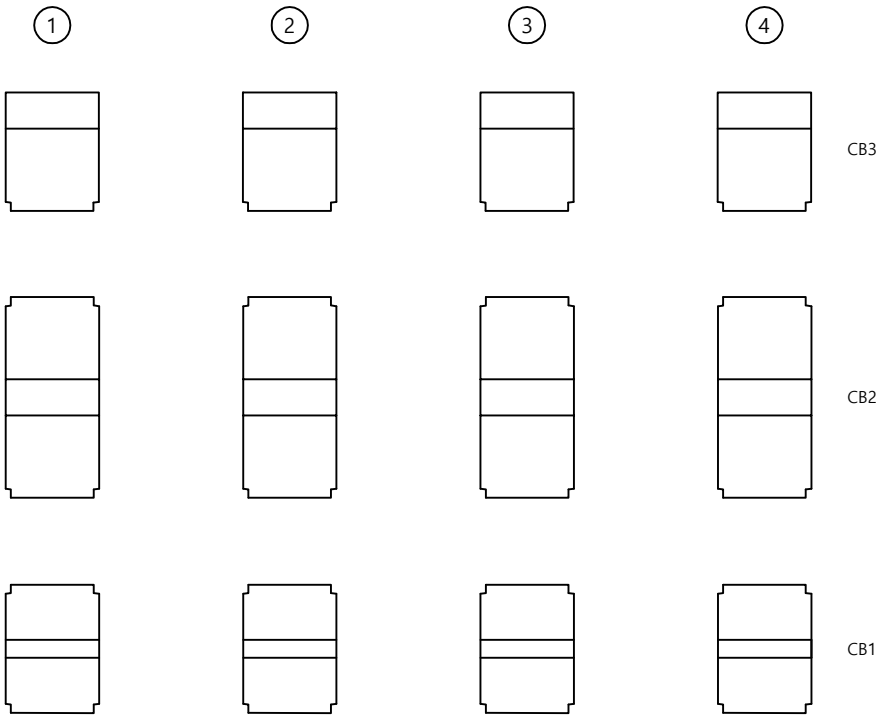

부산
↓



P7

P6

가로보
S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

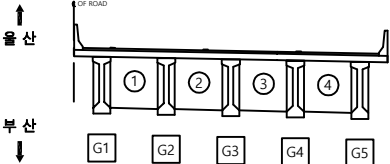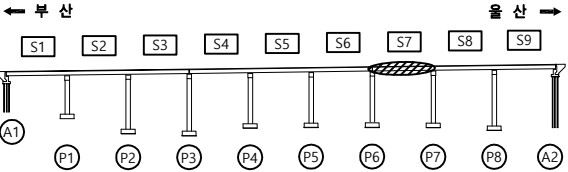

용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	038

내리천교(울산) 가로보 S8

손상 물량 표

울산
↑

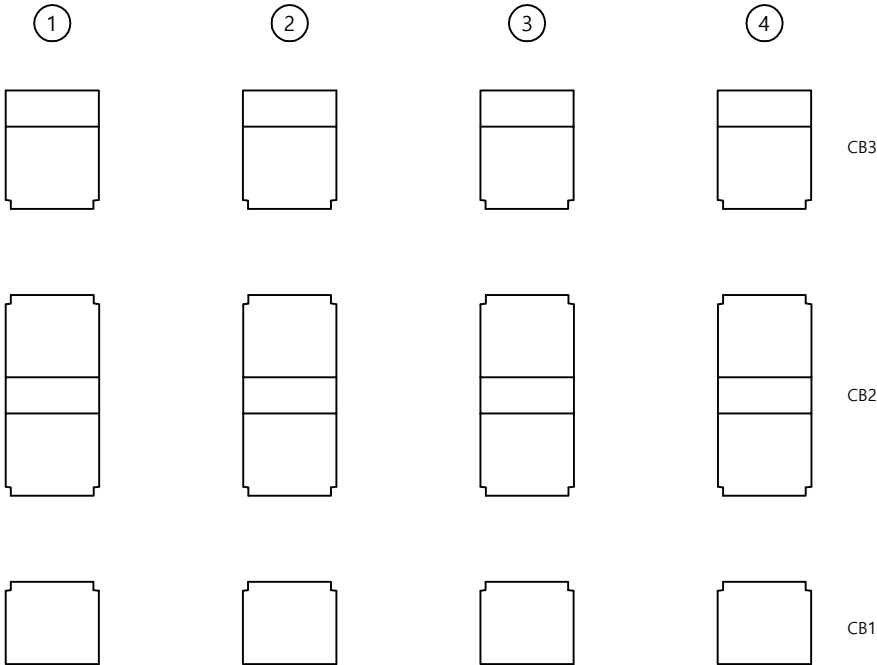

P8



P7

부산
↓

가로보
S8

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

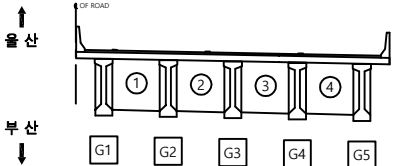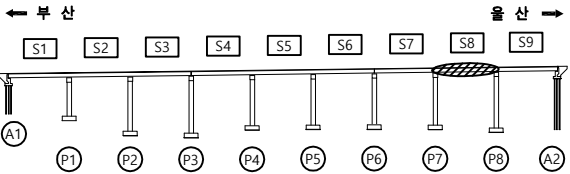

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	039

내리천교(울산) 가로보 S9

손상물량표

올 산

A2

①

②

③

④

CB3

CB2

CB1

부산
↓

P8

가로보
S9

[illegible]

KEY PLAN

← 부 산

울 산 →

The diagram shows a 9-bus power system. Buses are labeled S1 through S9 along a horizontal line. S1 is connected to A1. S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, and S9 are connected to P1 through P8 respectively. S9 is also connected to A2.

↑
울 산

부 산
↓

○ 〇 〇

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범례

	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상관 열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	040

No. 040



내리천교(울산) 교대 A1

손상물량표


교대

A1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	표면오염		0.1	2.0	1	m ²	0.20
2	구	교대	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
3	구	교대	균열	0.1	0.7		1	m	0.70
4	구	교대	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
5	구	교대	백태		0.2	0.8	1	m ²	0.16 손상변경
6	구	교대	백태		0.2	0.3	1	m ²	0.06 손상변경
7	구	교대	백태		0.2	2.0	1	m ²	0.40
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

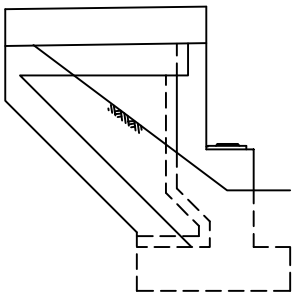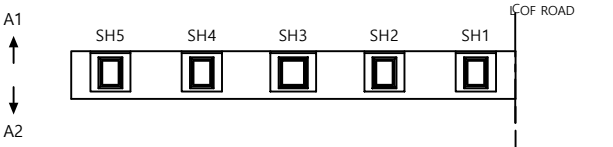


우측면

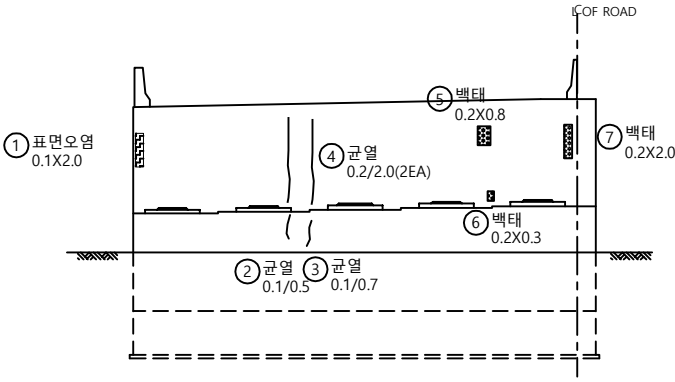


정면도

KEY
PLAN

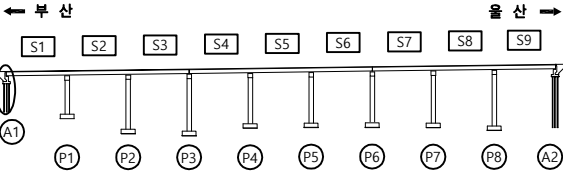

울산
↑
울산
↓

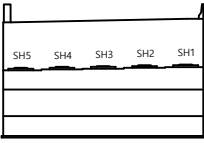

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	041


내리천교(울산) 받침장치 A1

손 상 물 량 표

받침장치


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				2	EA	2.00
2	구	교량받침	탄성패드 밀림				5	EA	5.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

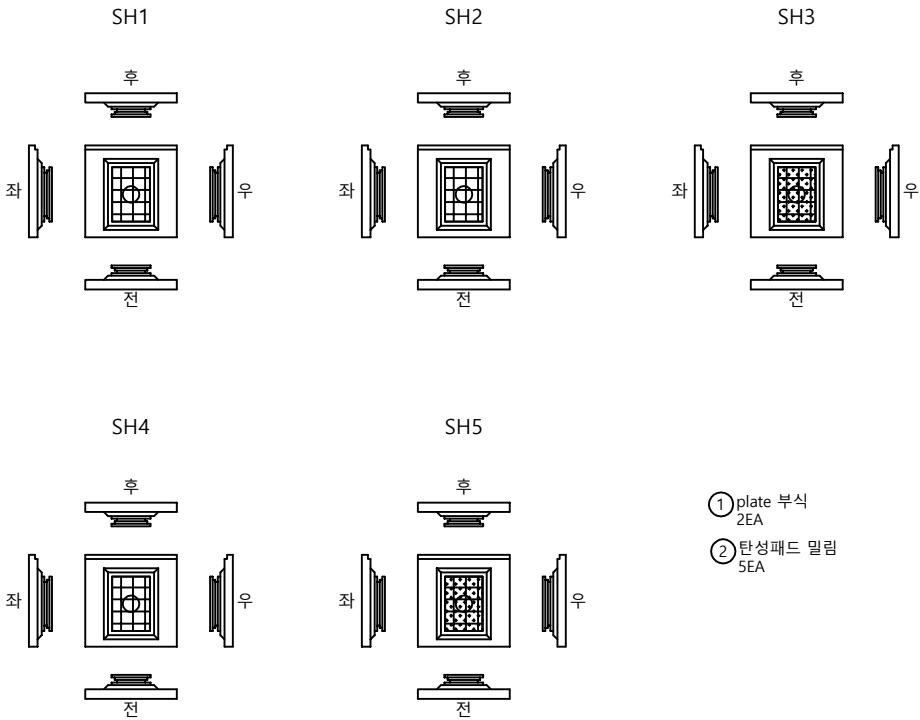


- ① plate 부식
2EA
- ② 탄성패드 밀림
5EA

K
E
Y
P
L
A
N

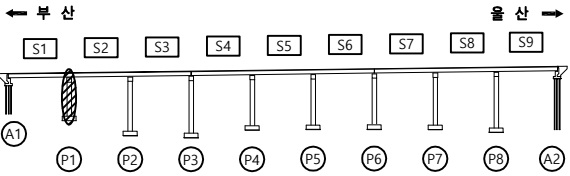


↑
울 산
↓
부 산

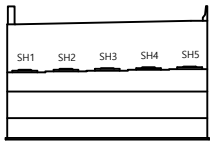

용 역 명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	042

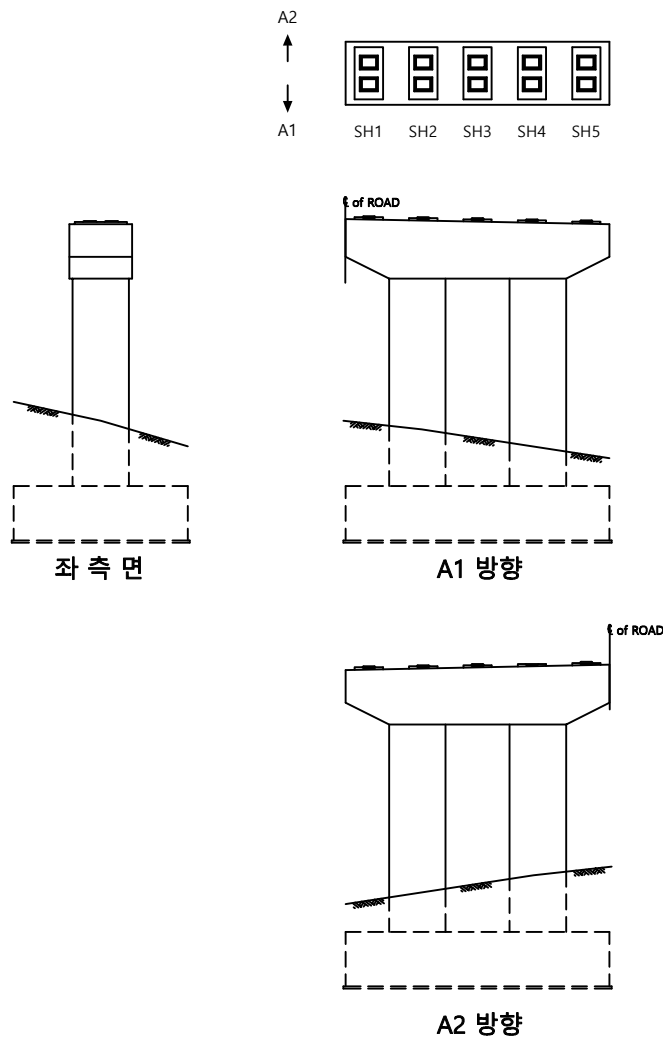


교각 P1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

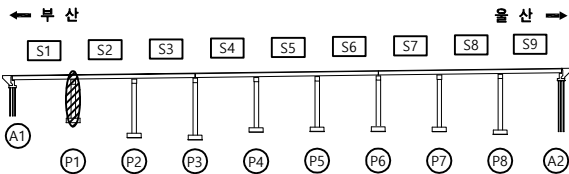

↑
울 산
↓
부 산

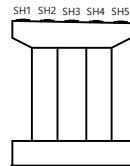


용 역 명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]



면 레		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	043

내리천교(울산) 받침장치 P1

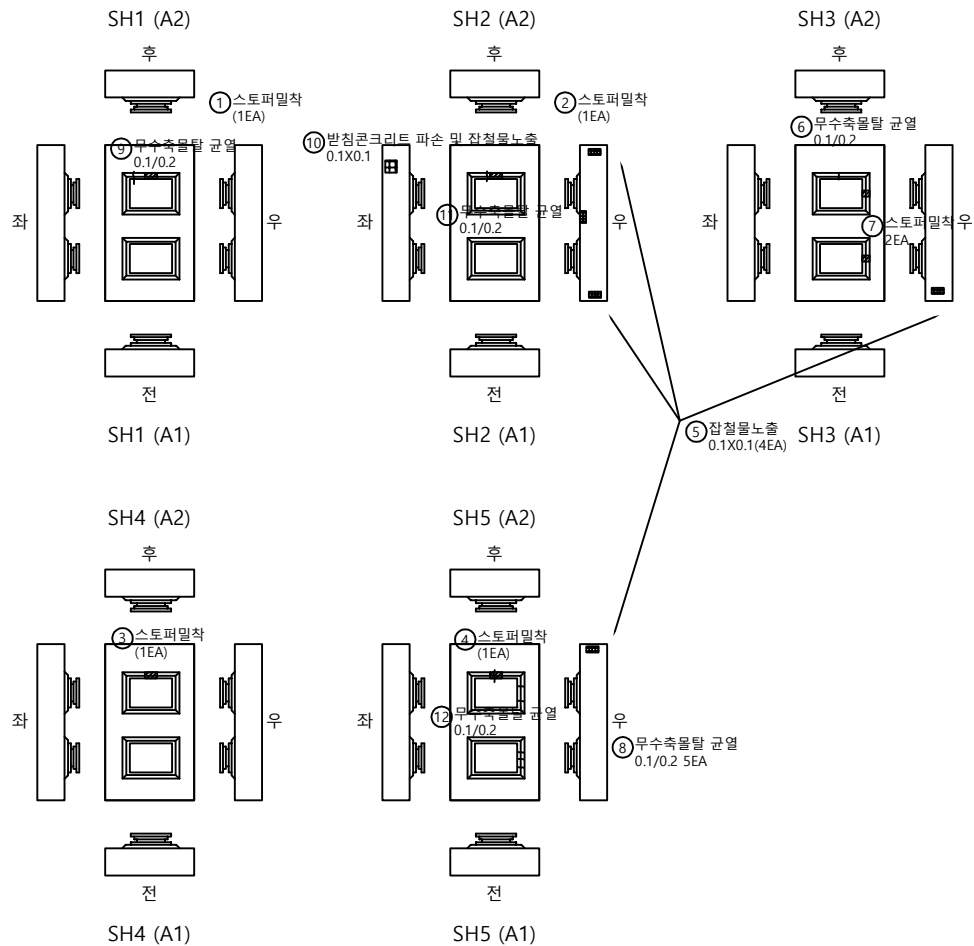


손상물량표

받침장치
P1

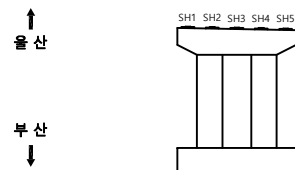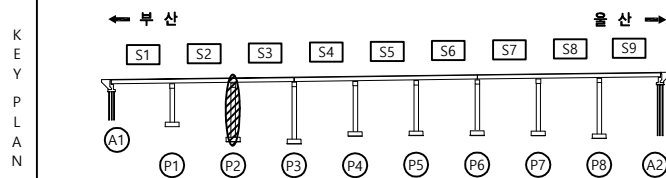
[illegible]

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 관열부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	 망상관열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 044	

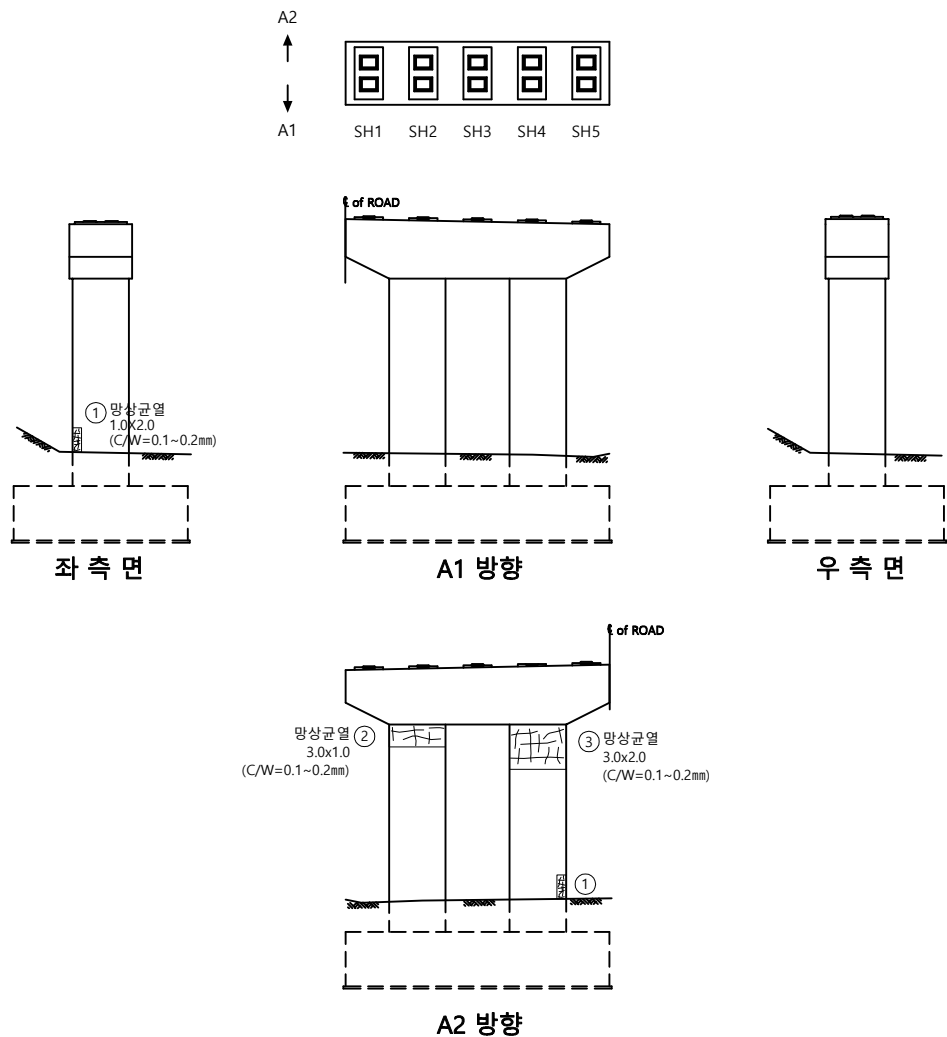


교각 P2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	2.0	1	m²	2.00	
2	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.0	3.0	1	m²	3.00	
3	구	교각	망상균열	0.1~0.2	3.0	2.0	1	m²	6.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

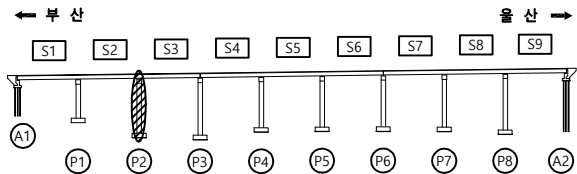

↑
울 산

부 산
↓

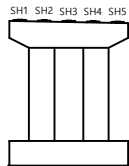


용 역 명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 045


내리천교(울산) 받침장치 P2

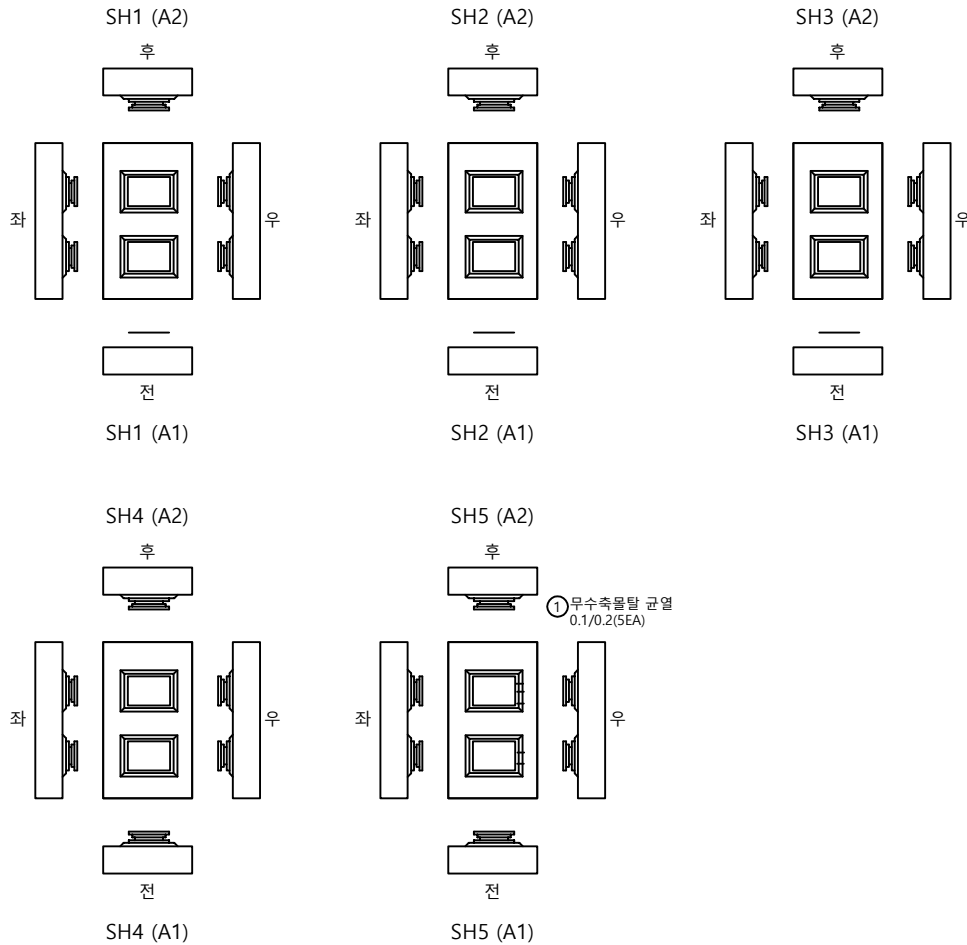


손 상 물 량 표

받침장치									
P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	교향받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		5	m	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

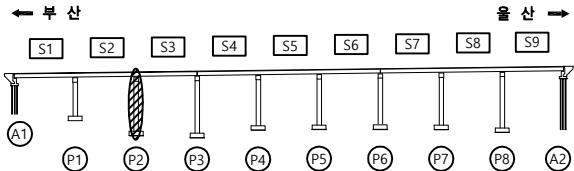


↑
울 산
↓
부 산

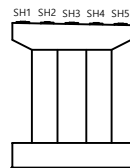

용 역 명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	046

내리천교(울산) 교각 P3

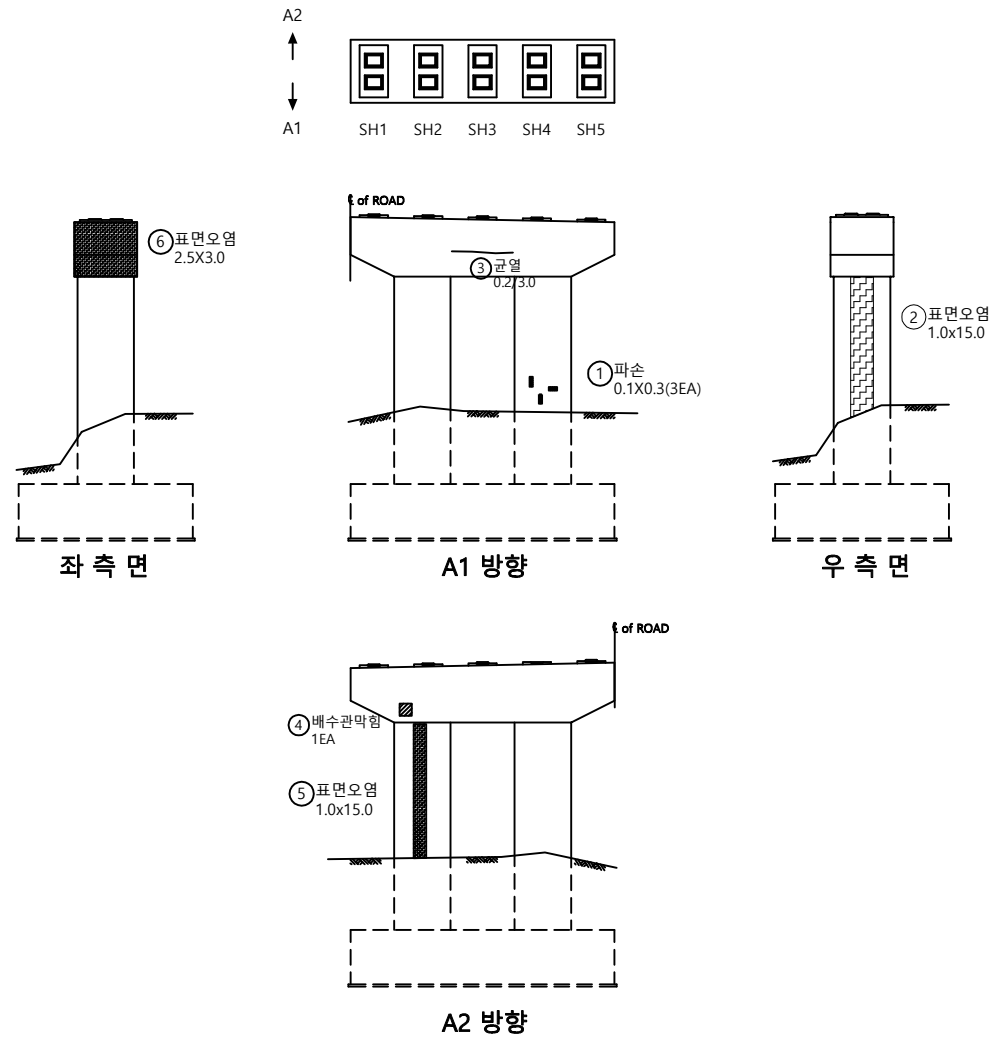


손상물량표

교각
P3


[illegible]

KEY PLAN

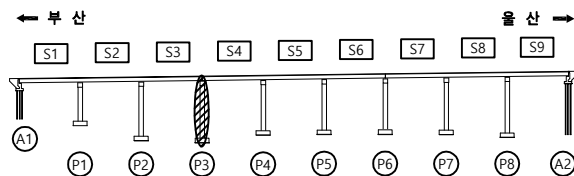

↑
울 산

부 산
↓

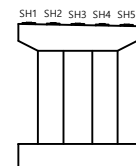


모
고
여

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

표 제		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열·부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근부식						
		소성변형					No.	047


내리천교(울산) 받침장치 P3

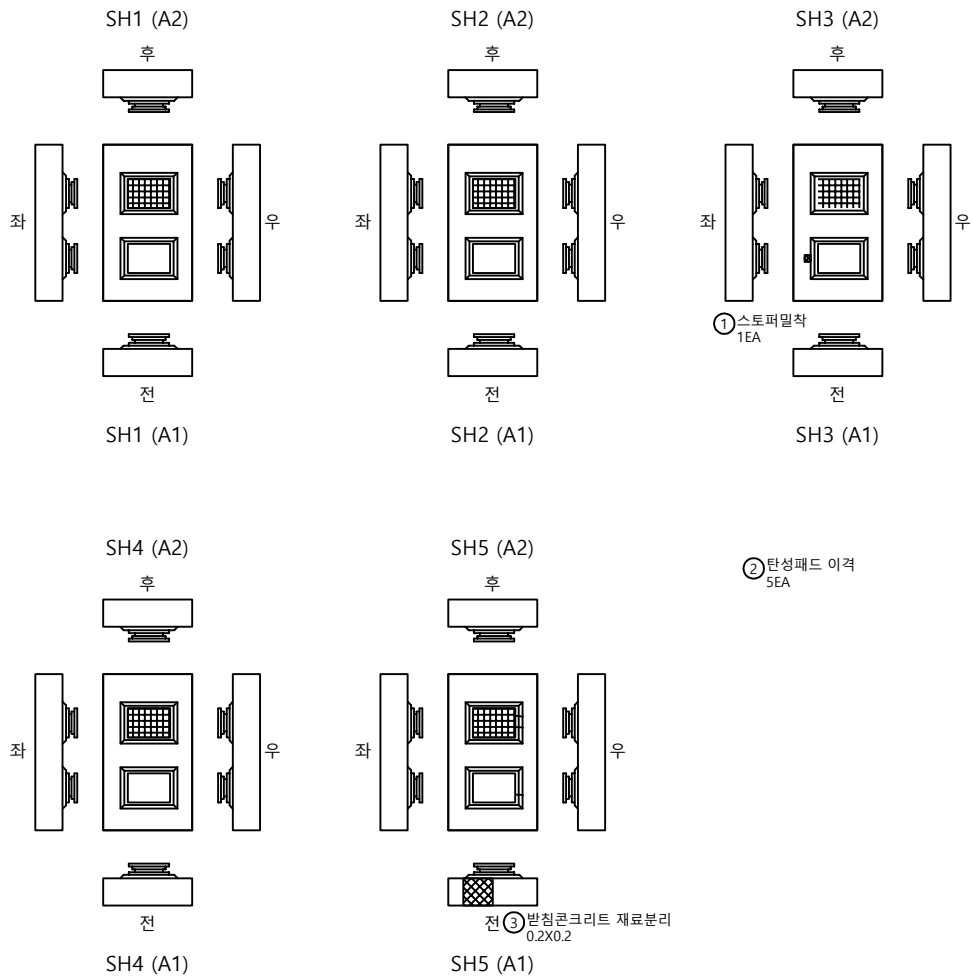

손 상 물 량 표


받침장치 P3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
2	구	교량받침	탄성패드 이격				5	EA	5.00	
3	구	교량받침	받침콘크리트 재료분리		0.2	0.2	1	m²	0.04	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

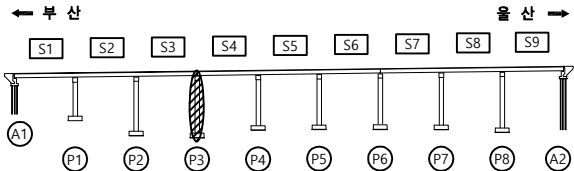

↑
울산


부산
↓

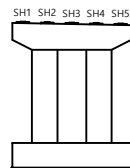

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 048

내리천교(울산) 교각 P4

손상물량표

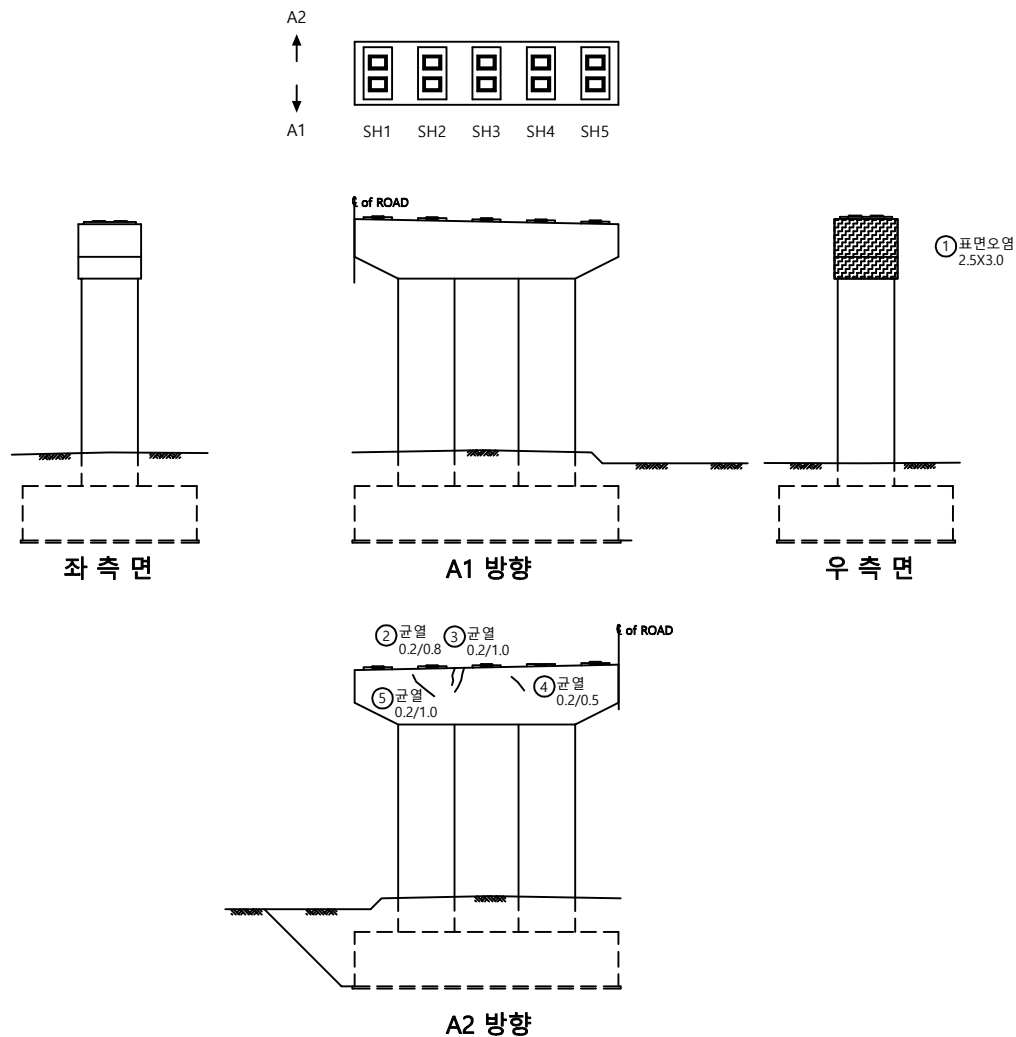


교각

P4


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	표면오염		3.0	2.5	1	m ²	7.50	
2	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
3	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

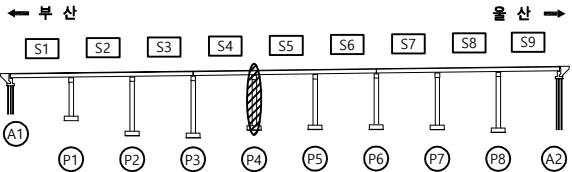

↑
울
산

↓
부
산

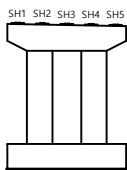

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	049

내리천교(울산) 받침장치 P4


손 상 물 량 표

받침장치
P4


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		5	m	1.00	
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	신	교량받침	plate 부식				10	EA	10.00	
4	신	교량받침	받침콘크리트 층분리		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

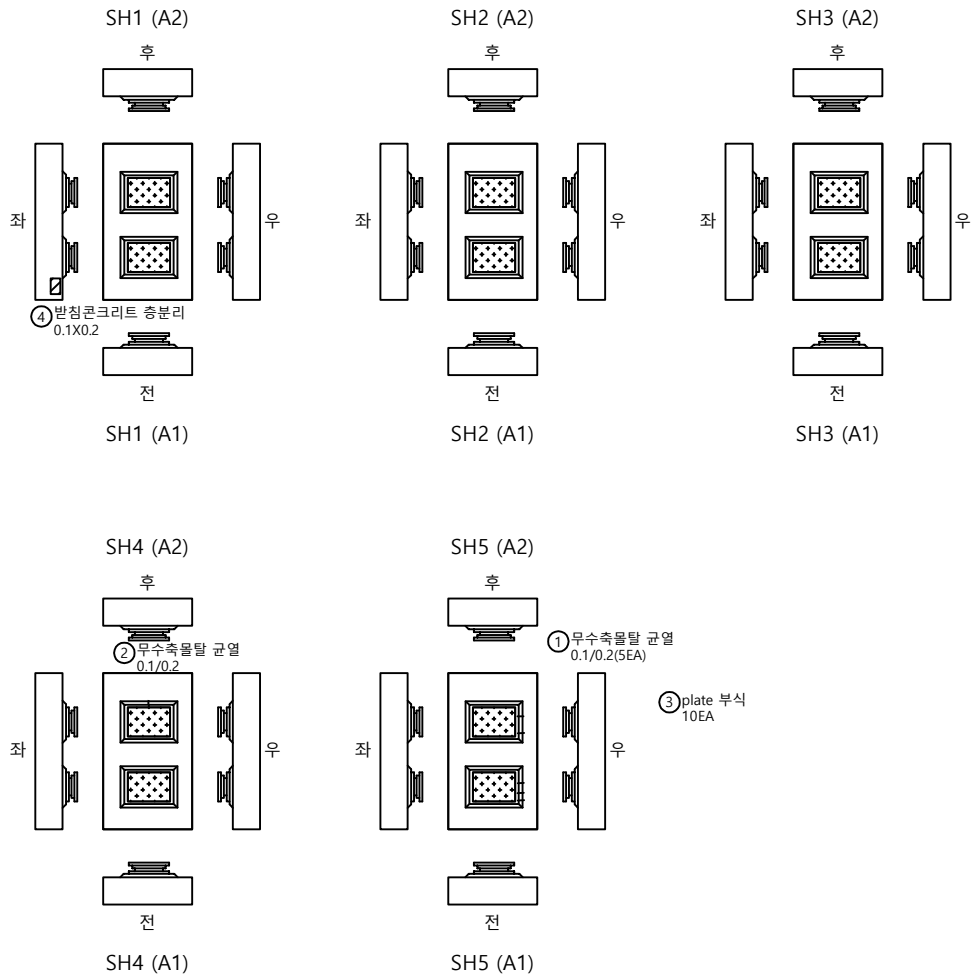

KEY
PLAN

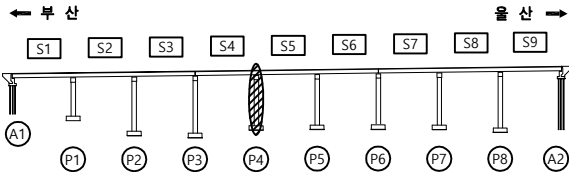


울산
부산

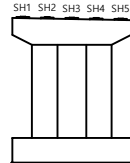

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
			균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
			망상균열		누수, 습윤		백태		기타
			철근노출		소성변형		들뜸	No.	050

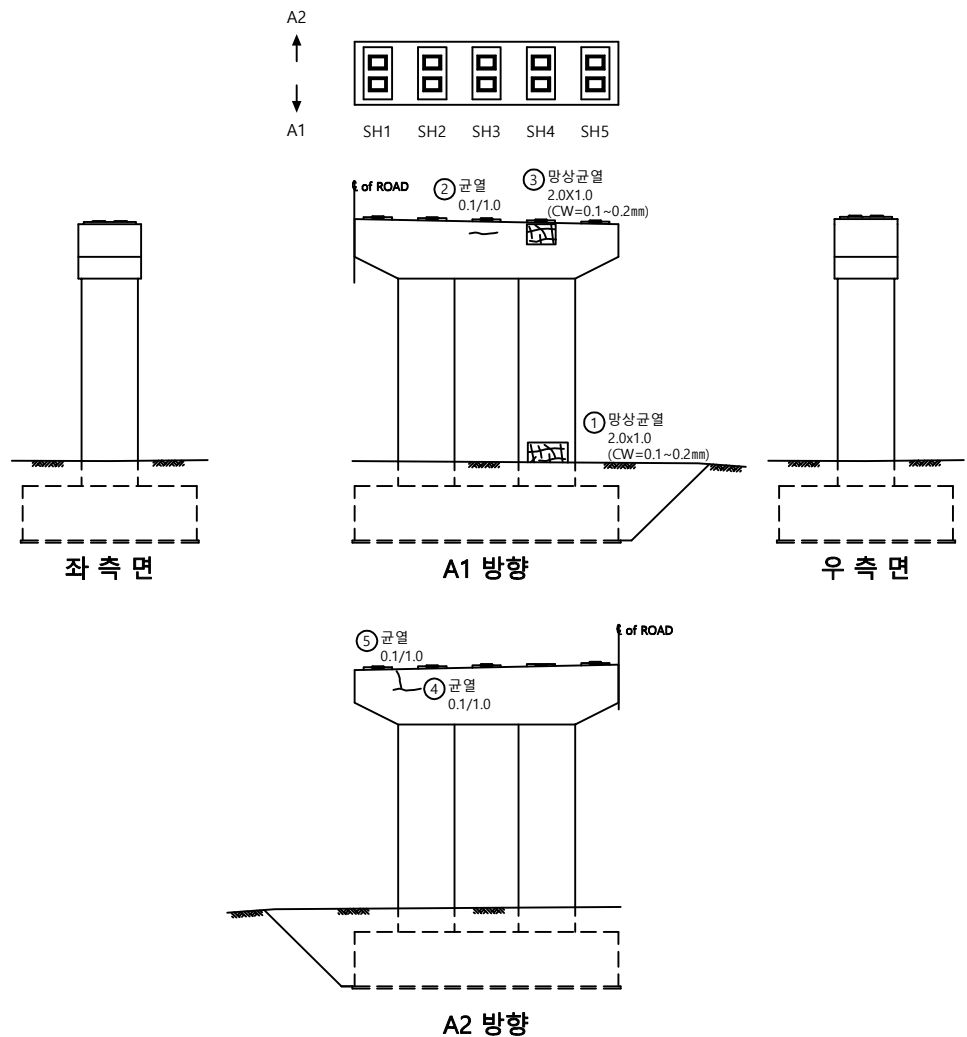


교각


P5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	m ²	2.00
2	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
3	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	m ²	2.00
4	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
5	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

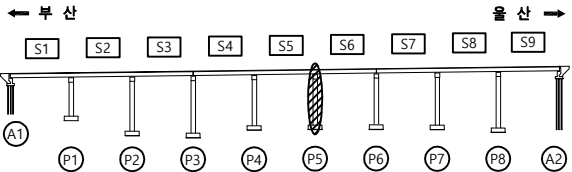

울산
↑
부산
↓

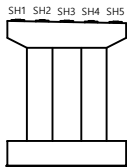


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	051

내리천교(울산) 받침장치 P5

손 상 물 량 표

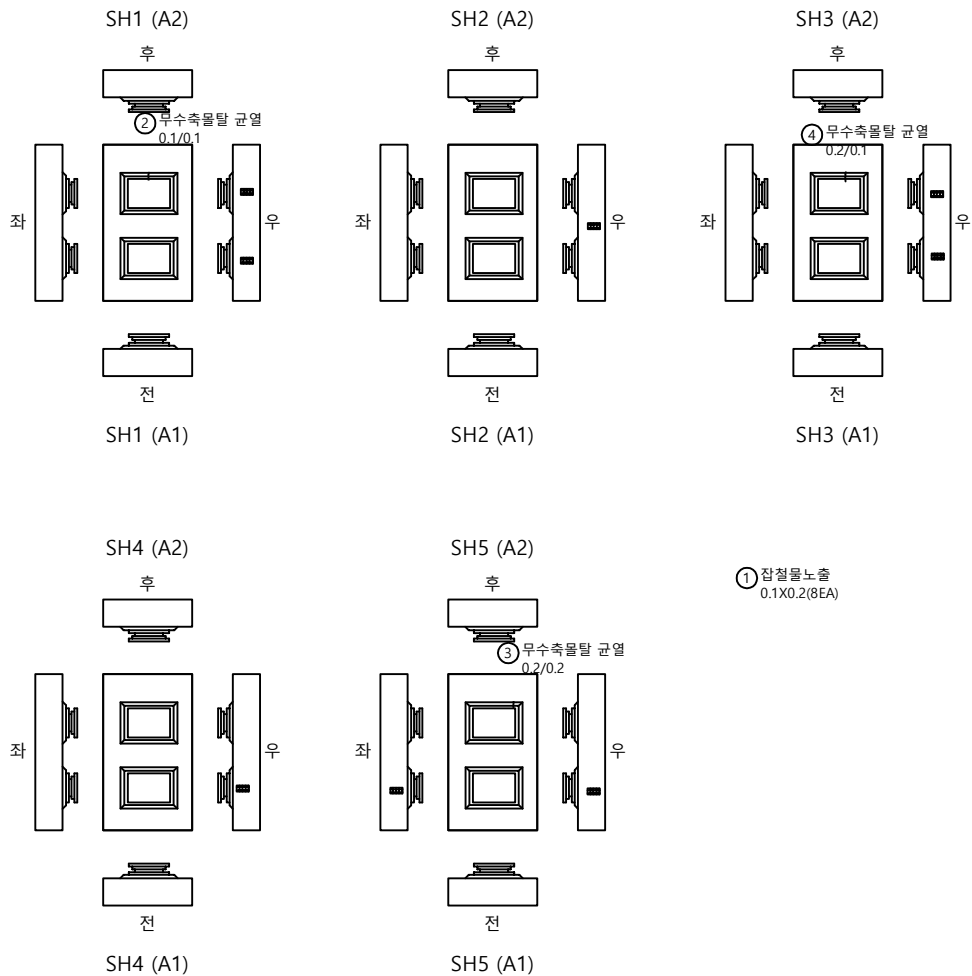


받침장치

P5


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	침철물노출		0.1	0.2	8	m ²	0.16
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10
3	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2		1	m	0.20
4	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.1		1	m	0.10
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

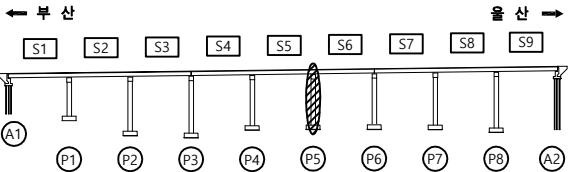

↑
울 산

부 산
↓

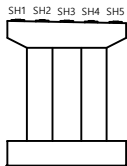


용
역
명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레	0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	052

내리천교(울산) 교각 P6

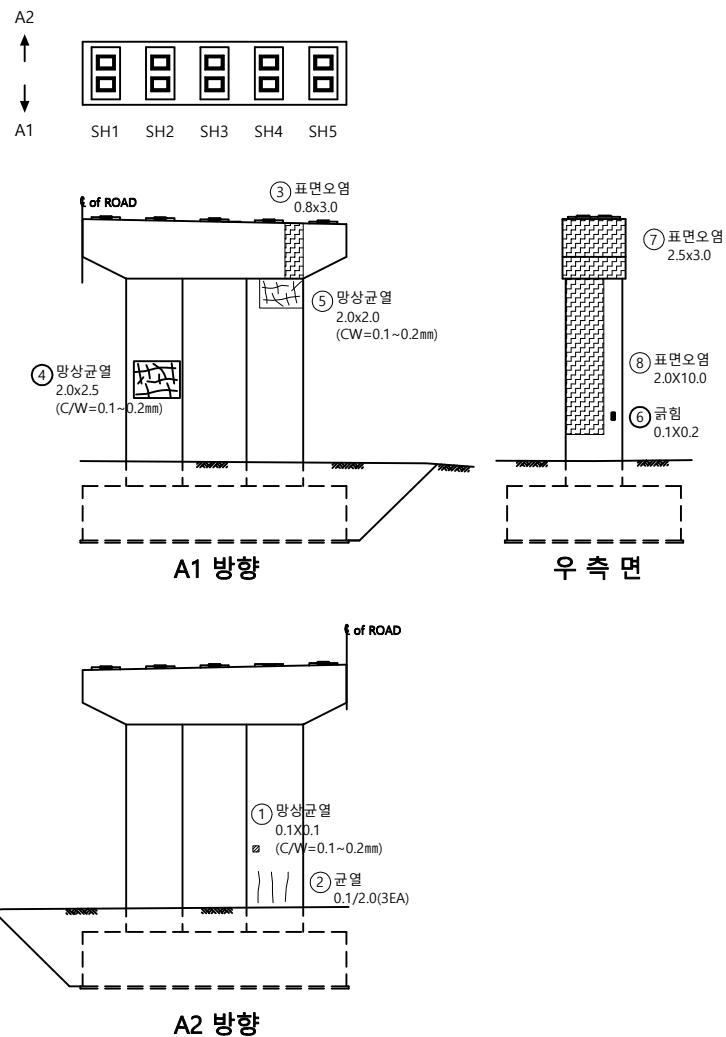


손상물량표

교각


P6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	망상균열	0.1~0.2	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	구	교각	균열	0.1	2.0		3	m	6.00	
3	구	교각	표면오염		3.0	0.8	1	m ²	2.40	
4	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.5	2.0	1	m ²	5.00	
5	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
6	구	교각	균형		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
7	구	교각	표면오염		3.0	2.5	1	m ²	7.50	
8	구	교각	표면오염		10.0	2.0	1	m ²	20.00	
9	구	교각	표면오염		3.0	2.5	1	m ²	7.50	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

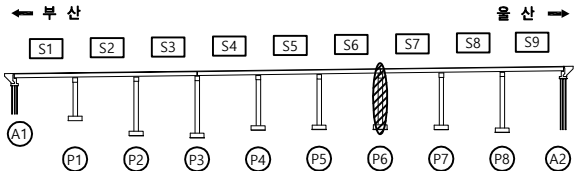


울산
부산

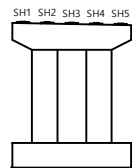

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌뜸	No.	053


내리천교(울산) 받침장치 P6

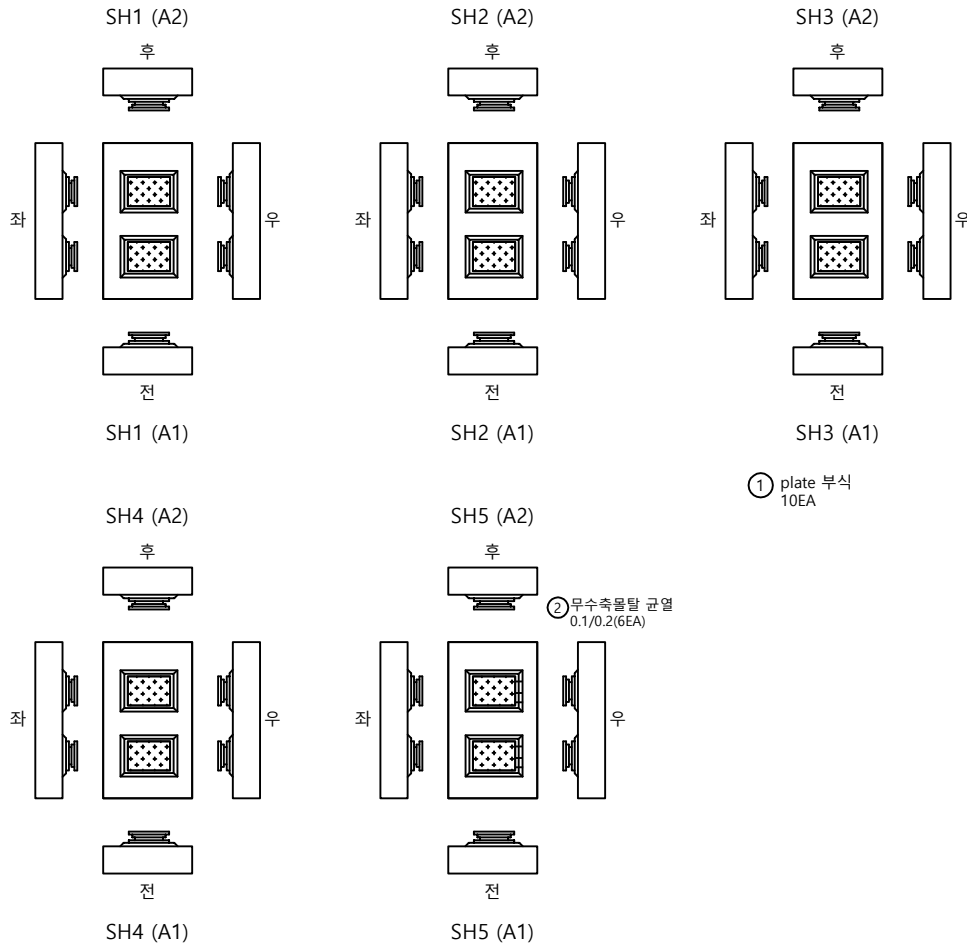


손 상 물 량 표

받침장치										
P6										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	plate 부식				10	EA	10.00	
2	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		6	m	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

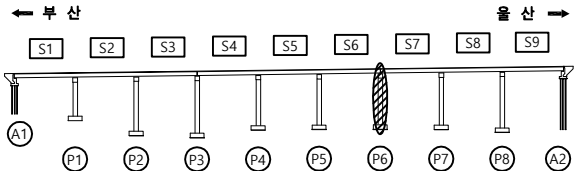

울 산
부 산

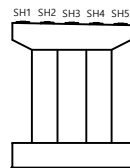

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 레	0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 054

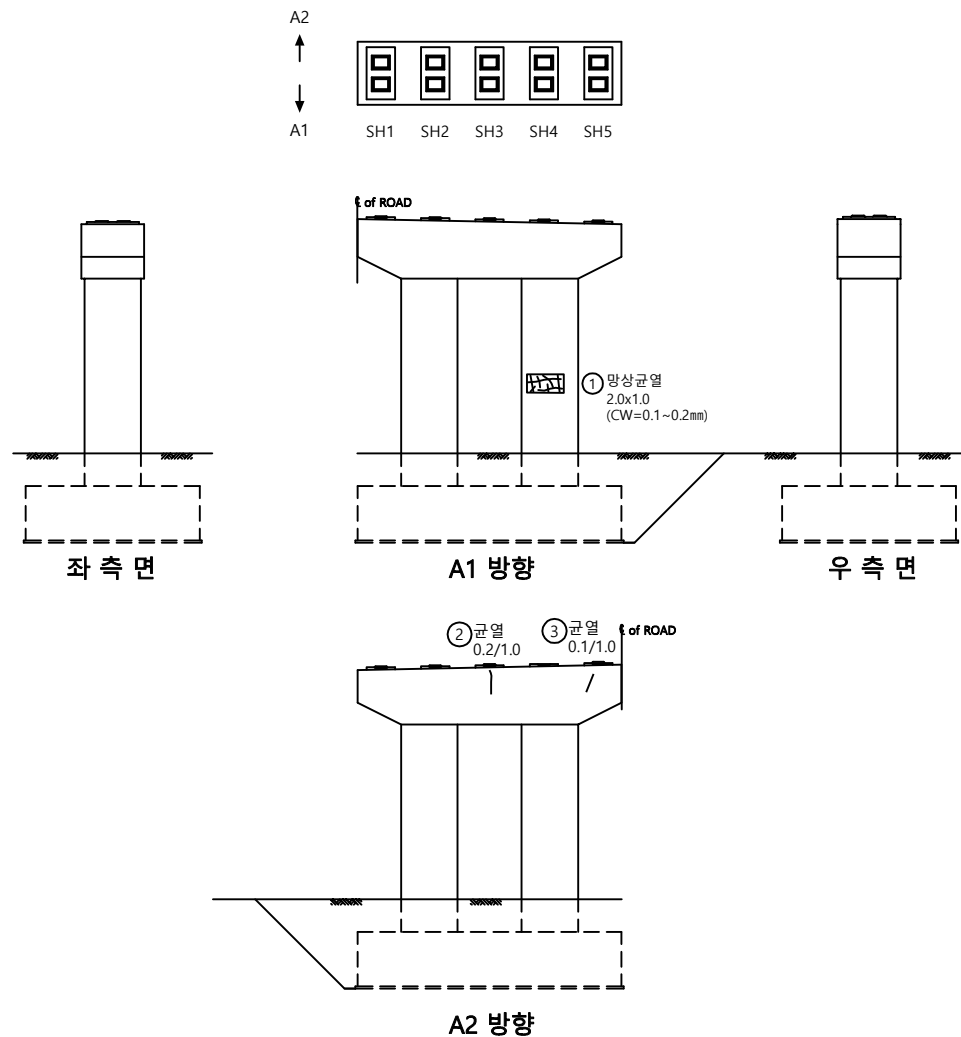


교각


P7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	m ²	2.00
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

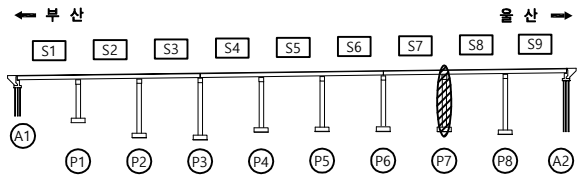

울산
부산

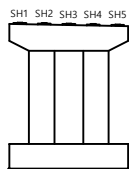


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	055


내리천교(울산) 받침장치 P7

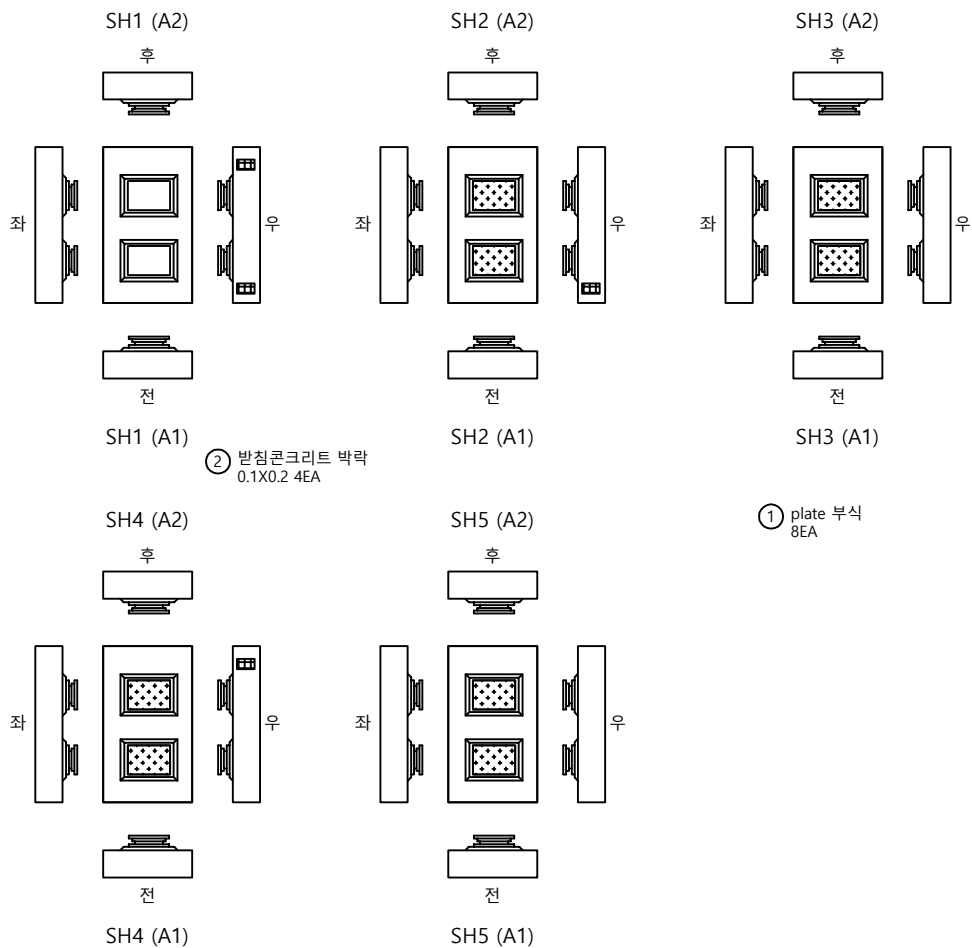

손상물량표


받침장치									
P7									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				8	EA	8.00
2	구	교량받침	받침콘크리트 박락		0.1	0.2	4	m ²	0.08
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

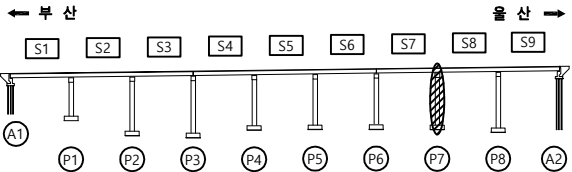

↑
울산


부산
↓

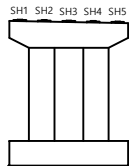

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면 레		관열		재료분리		오염, 변색		부식
		관열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	056

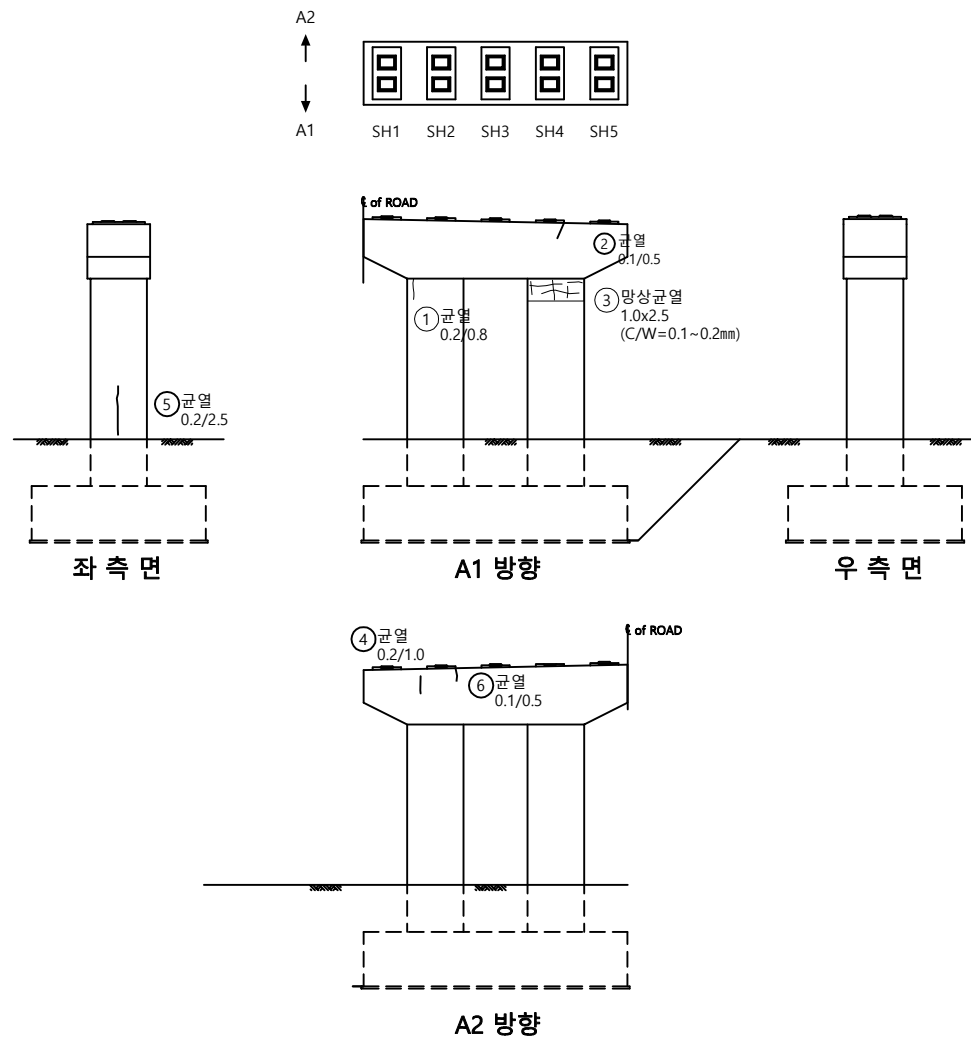


교각
P8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
2	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
3	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.5	1.0	1	m	2.50	
4	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
6	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

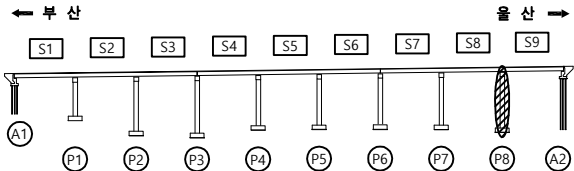

울산
부산

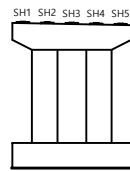


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	057

내리천교(울산) 받침장치 P8

손 상 물 량 표

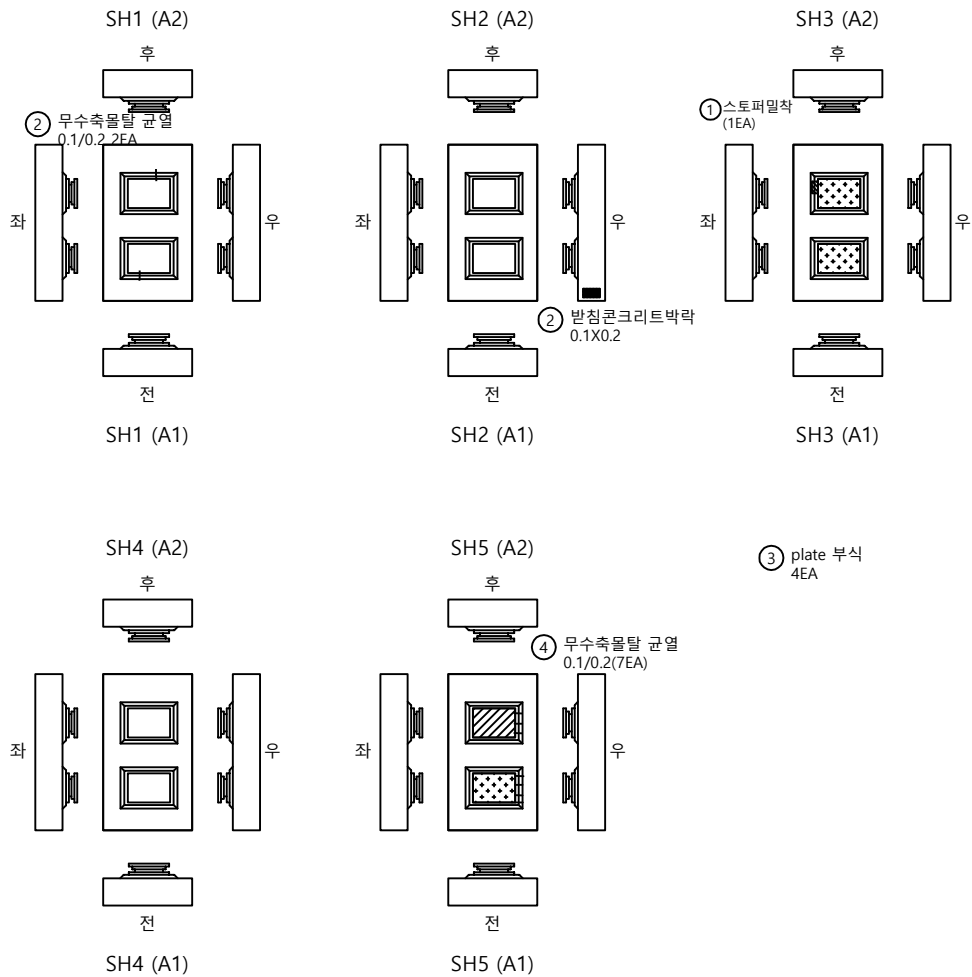


받침장치


P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
2	구	교량받침	반침콘크리트 박락		0.1	0.2	1	m²	0.02	
3	구	교량받침	plate 부식				4	EA	4.00	
4	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		7	m	1.40	
5	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

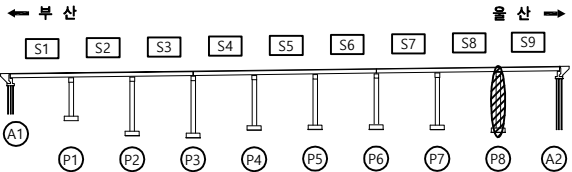

↑
울산
↓
부산


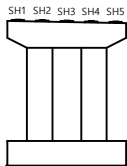


용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	058

내리천교(울산) 교대 A2

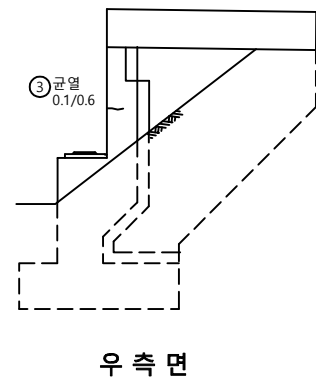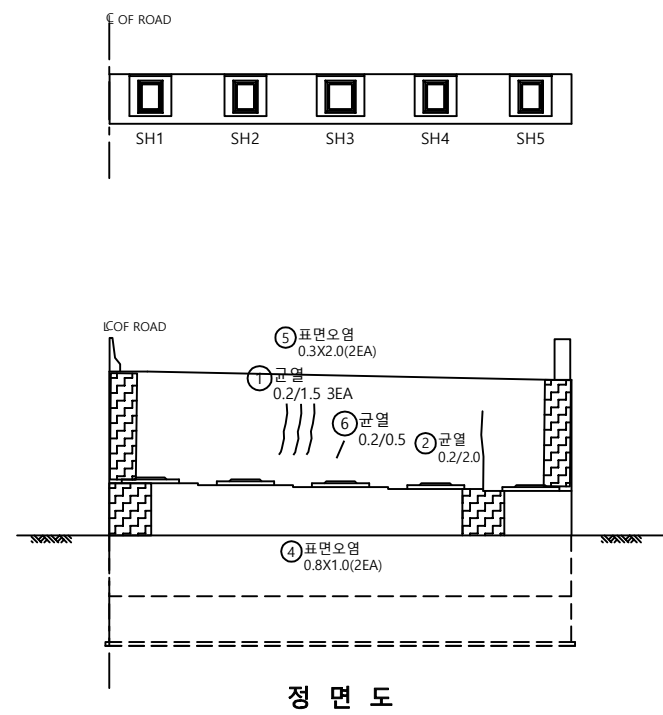

손 상 물 량 표

교대 A2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교대	균열	0.2	1.5		3	m	4.50	
2	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3	구	교대	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
4	구	교대	표면오염		0.8	1.0	2	m²	1.60	
5	구	교대	표면오염		0.3	2.0	2	m²	1.20	
6	구	교대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

← 부산

울산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A2

울산

부산

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면

레

균열

재료분리

오염, 변색

부식

균열부백태

파손, 박리

세굴

퇴적

망상균열

누수, 습윤

백태

기타

철근노출


소성변형

들뜸

No. 059

내리천교(울산) 받침장치 A2

- ① plate 부식
5EA
- ② 탄성패드 밀림
5EA

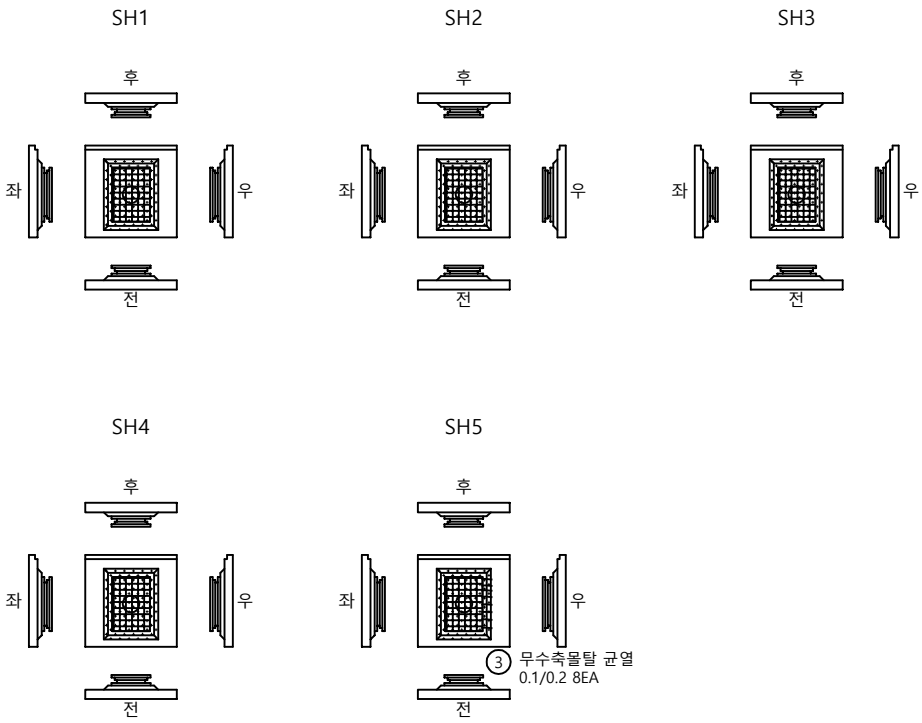


손 상 물 량 표

받침장치

A2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	plate 부식				5	EA	5.00
2	구	교량받침	탄성패드 밀림				5	EA	5.00
3	구	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		8	m	1.60
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

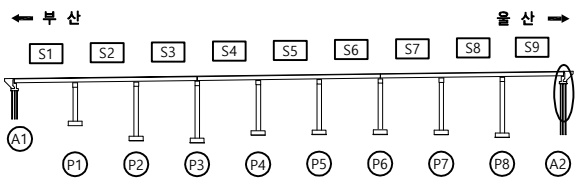

↑
울산

부산
↓

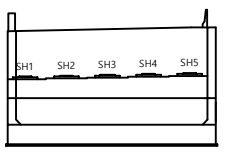

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	060