

울산JCT3교 - 바닥판상면(S1)


손상물량표

교면포장



S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
4	구	신축이음	이격		8.1		1	m	8.10
5	구	신축이음	본체부식		8.1		1	m	8.10
6	구	교면포장	포장 파손	0.1		1.0	1	m ²	0.10
7	구	교면포장	포장 파손	0.3		1.0	1	m ²	0.30
8	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
9	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
10	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
11	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
13	신	배수시설	배수구 막힘				3	EA	3.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

연양방향 ➡

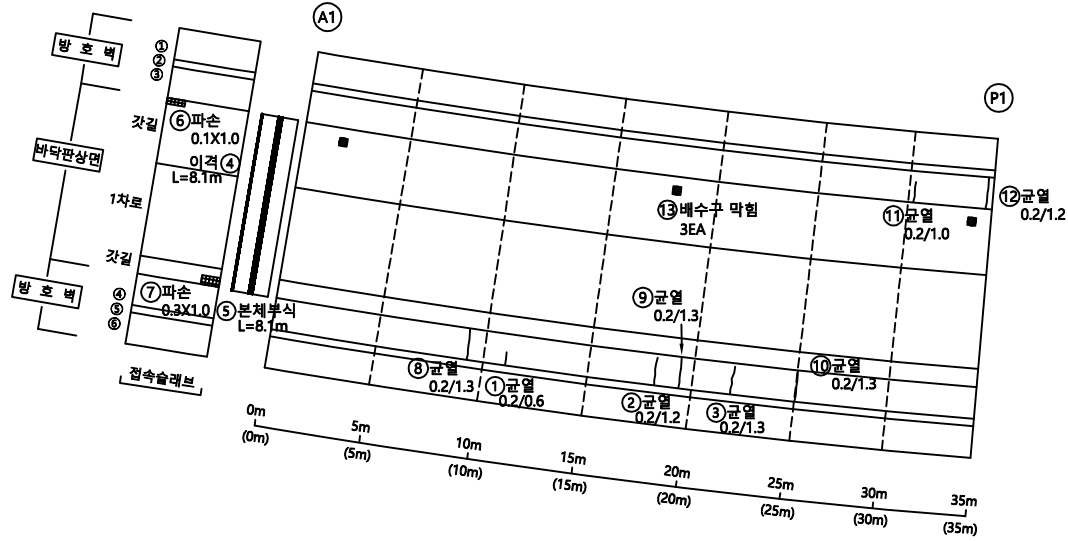


KEY
PLAN

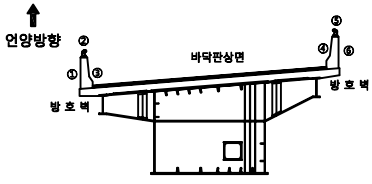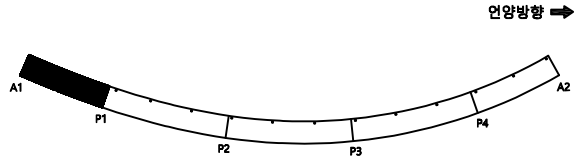

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 001

울산JCT3교 - 바닥판상면(S2)

연양방향 →


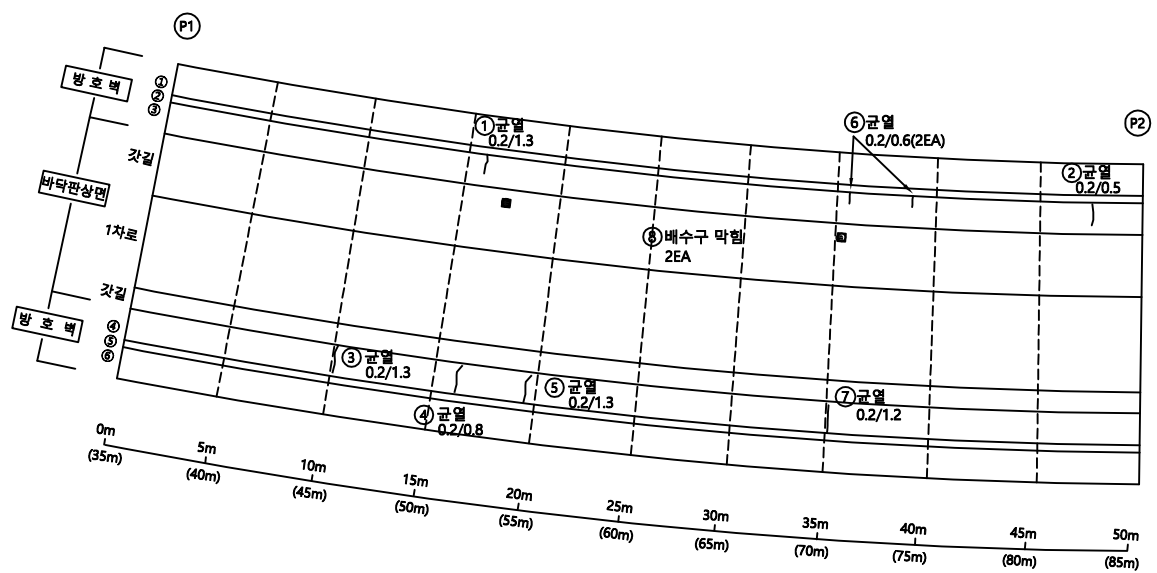


손상물량표

교면포장
S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
5	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
8	신	배수시설	배수구 막힘				2	EA	2.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


KEY
PLAN

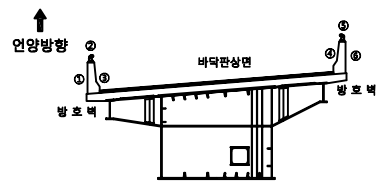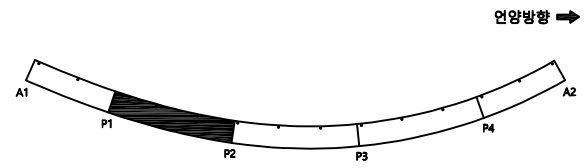

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역(터널, 교량)			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 002

울산JCT3교 - 바닥판상면(S3)

연양방향 ➡

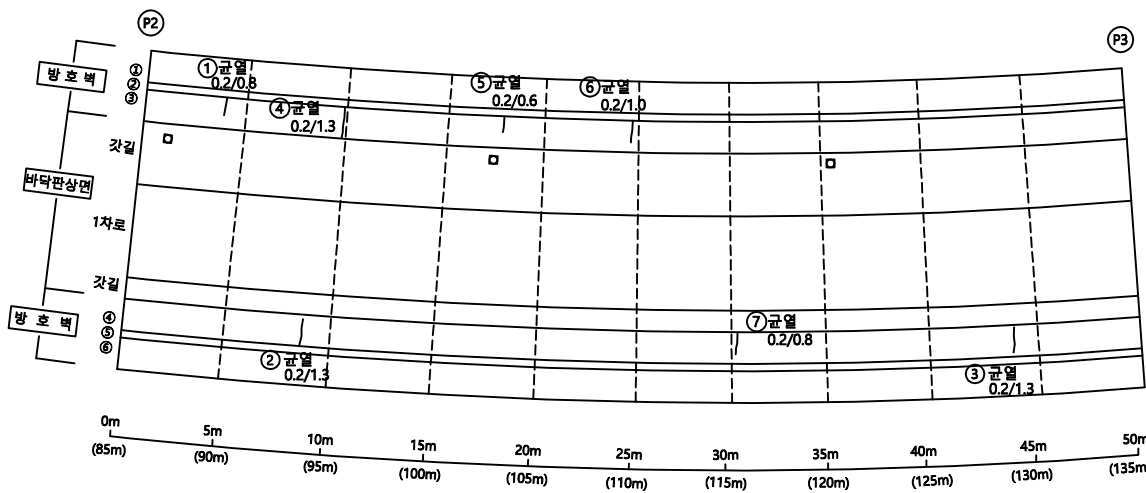



손상물량표

교면포장

S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

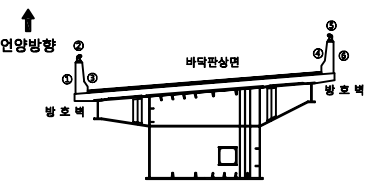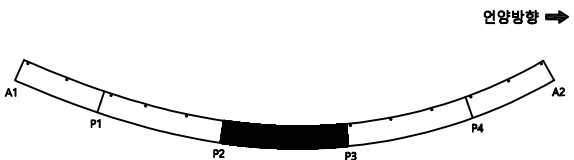




용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
내역	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 003

울산JCT3교 - 바닥판상면(S4)

손상물량표

교면포장
S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.8		2	m	1.60	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	1.3		2	m	2.60	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

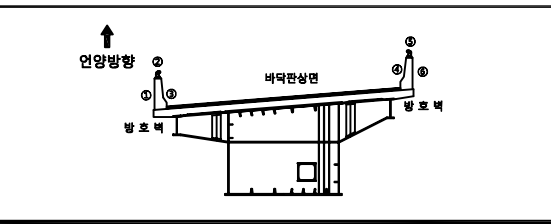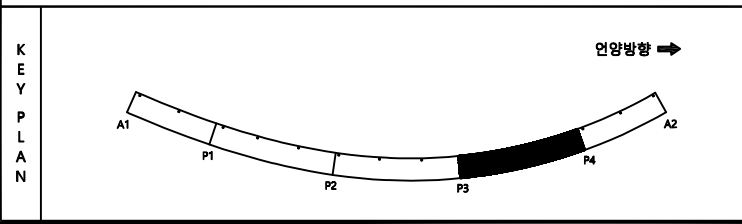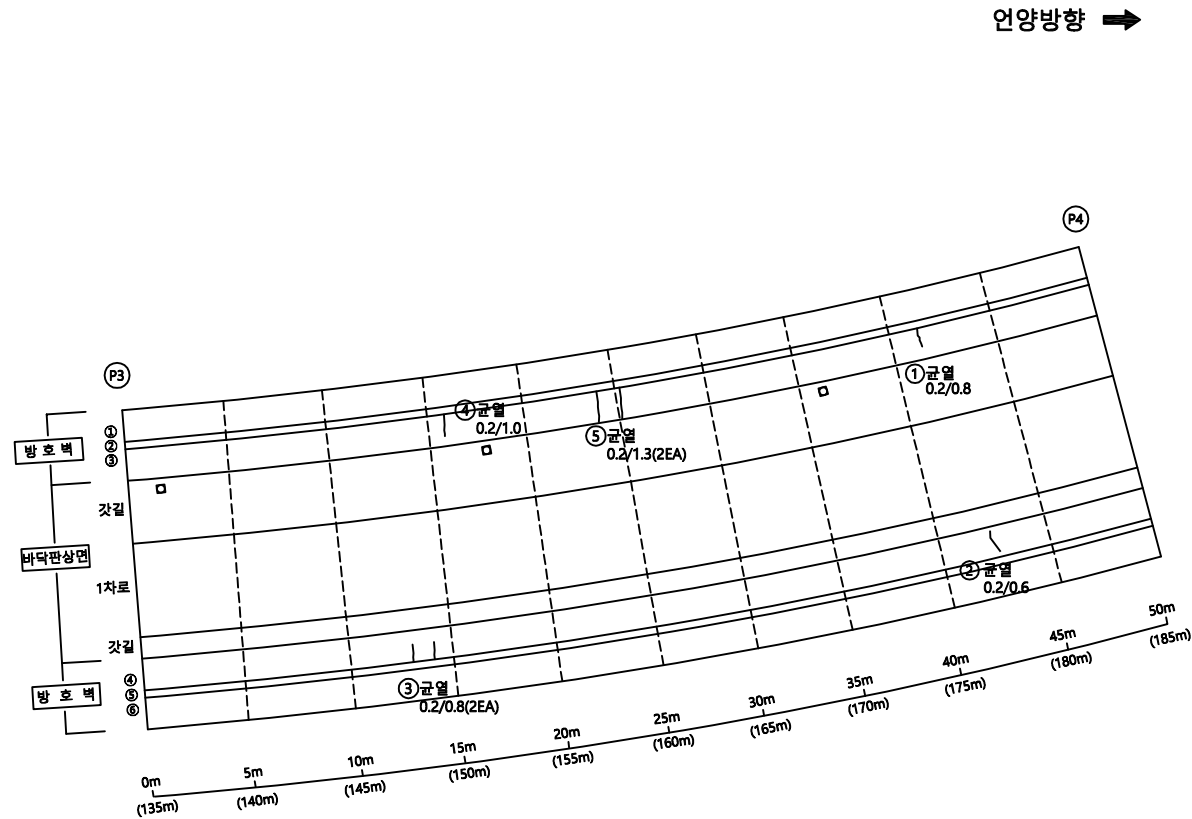

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
내역	 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 뒤틀림	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 004	


울산JCT3교 - 바닥판상면(S5)

손상물량표



교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량
1	구	신축이음	토사된적		3.0		1	m	3.00
2	구	신축이음	이격		8.1		1	m	8.10
3	구	방호벽	균열	0.2	0.8		3	m	2.40
4	구	교면포장	포장 파손		0.3	1.0	1	m ²	0.30
5	구	방호벽	파손		0.3	1.0	1	m ²	0.30
6	신	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00
7	신	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

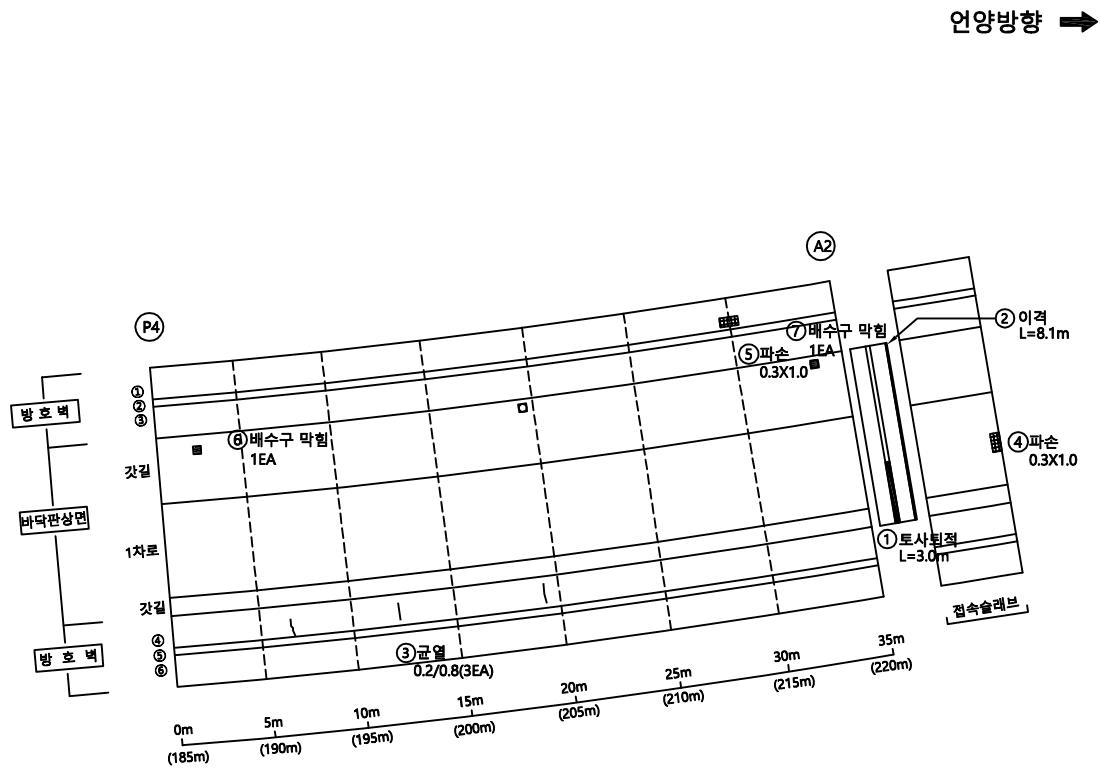

KEY
PLAN

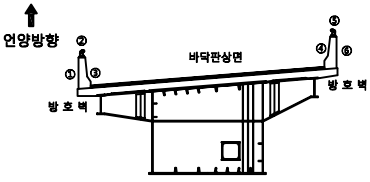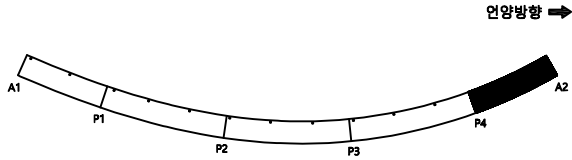


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 005



손상물량표

바닥판
S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

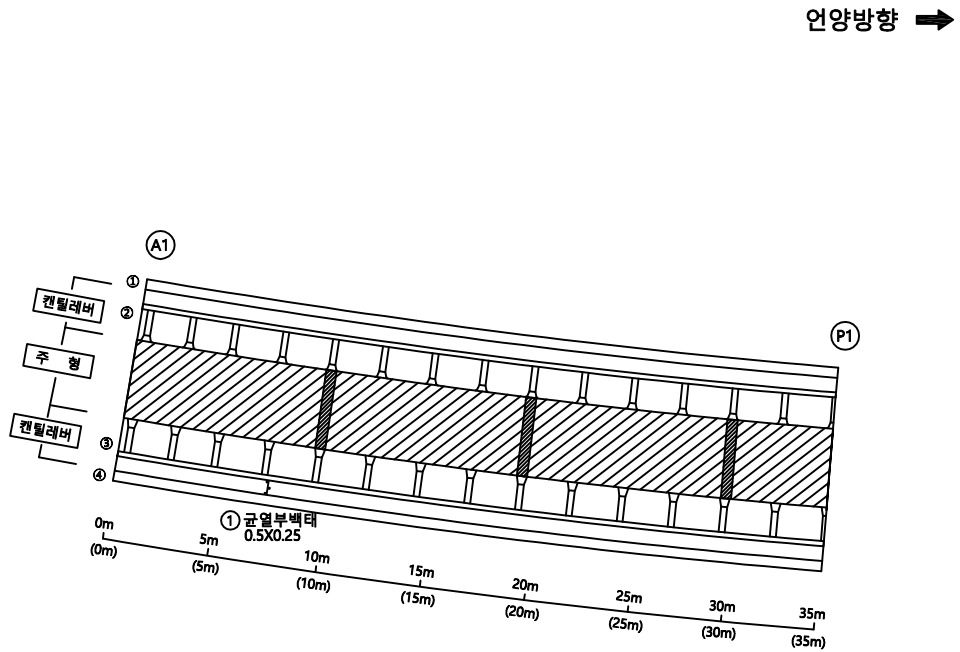

KEY
PLAN

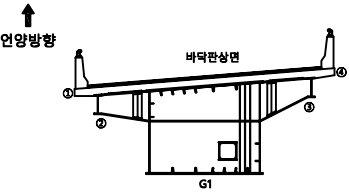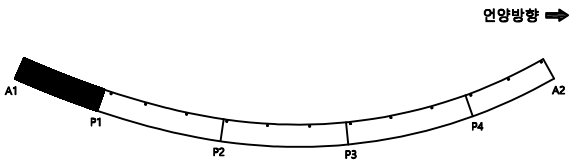

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면적	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 006

울산JCT3교 - 바닥판하면(S2)


손상물량표

바닥판



S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	5	m ²	0.63	
2	구	바닥판	균열부백태		1.5	0.25	5	m ²	1.88	
3	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
4	구	바닥판	균열	0.2	1.5		2	m	3.00	
5	구	바닥판	보수부 망상균열	0.1~0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50	
6	구	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	1	m ²	0.15	
7	구	바닥판	균열부백태		1.5	0.25	1	m ²	0.38	
8	구	바닥판	균열부백태		1.5	0.25	2	m ²	0.75	
9	구	바닥판	균열부백태		1.3	0.25	2	m ²	0.65	
10	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
11	구	바닥판	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 →

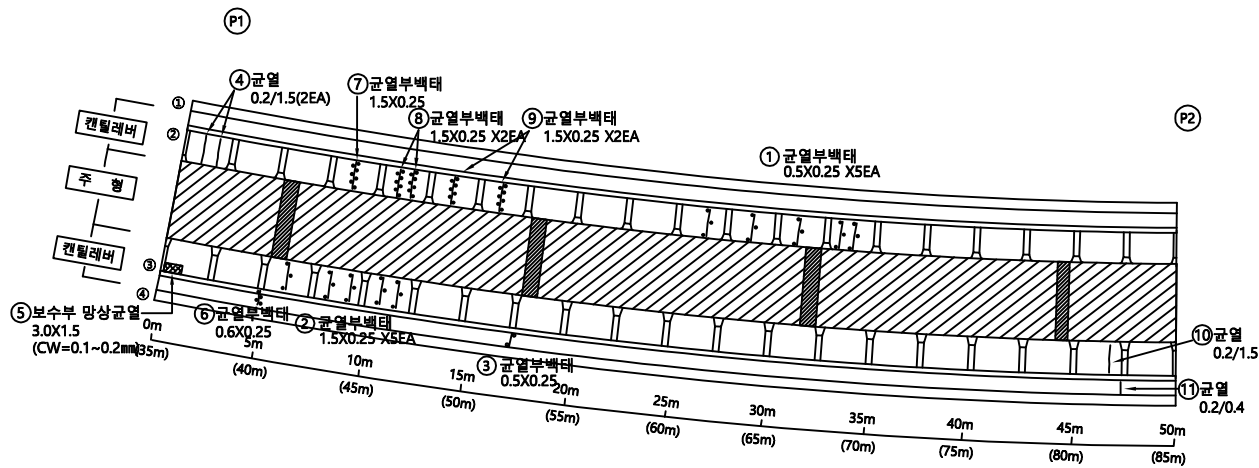

KEY PLAN

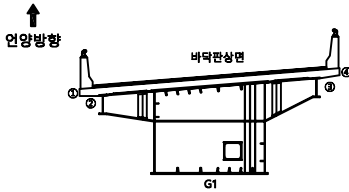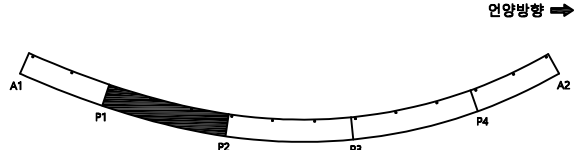


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[티널, 교량]			
면 적	④ 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	⑦ 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	⑤ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	③ 철근노출	소성변형	돌출		No. 007

울산JCT3교 - 바닥판하면(S3)



손상물량표

바닥판
S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열부백태		1.5	0.25	2	m ²	0.75	
2	구	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	1	m ²	0.15	
3	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
5	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	2	m ²	0.25	
6	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
7	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

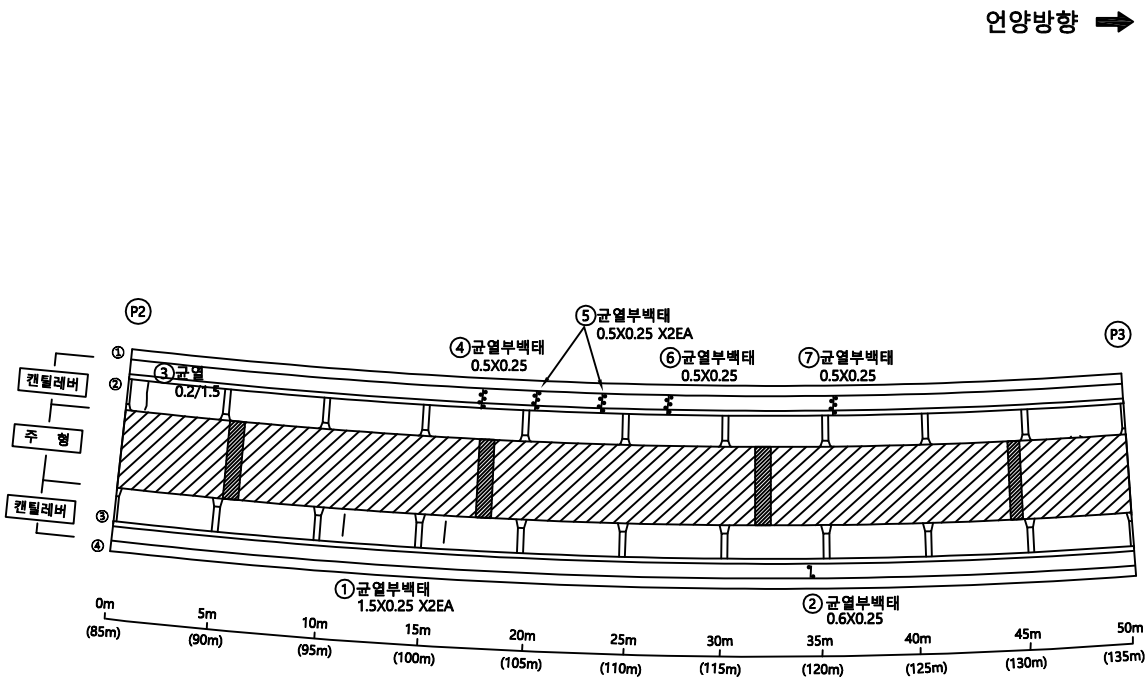

KEY
PLAN

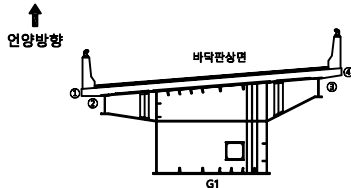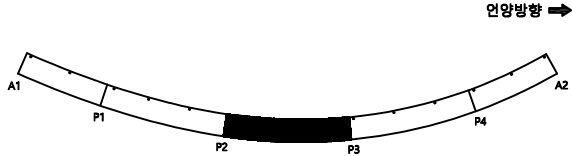

용역명 2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

매 레		균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		돌출	No. 008	


울산JCT3교 - 바닥판하면(S4)

손상물량표


바닥판
S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
2	구	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	1	m ²	0.15	
3	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	바닥판	균열부백태		0.4	0.25	2	m ²	0.20	
5	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13	
6	구	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	3	m ²	0.45	
7	구	바닥판	균열부백태		0.3	0.25	1	m ²	0.08	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


연양방향 →

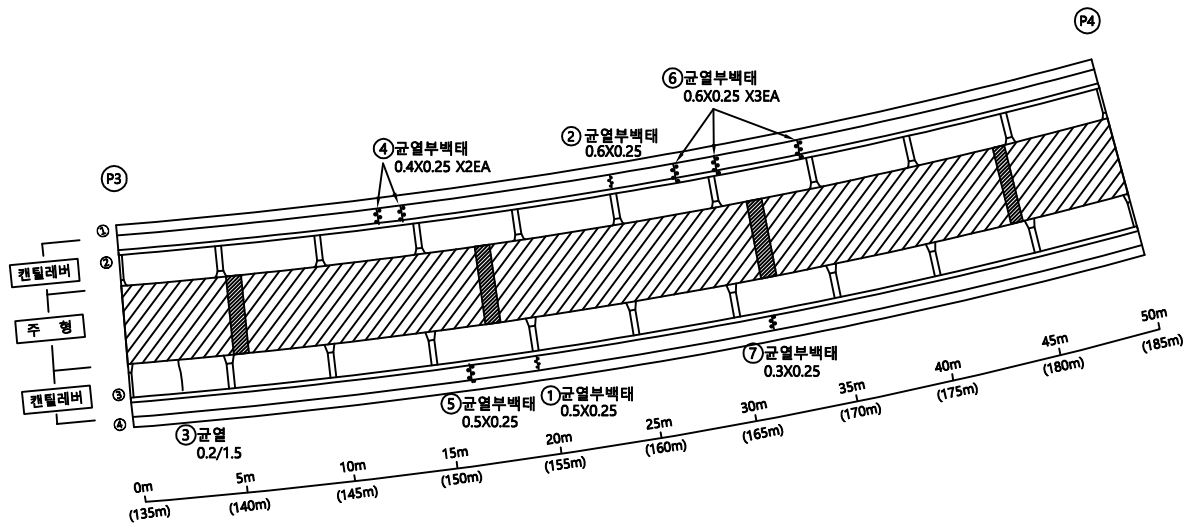

KEY
PLAN

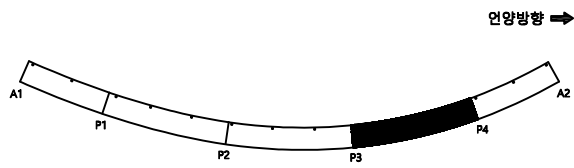

연양방향
↑

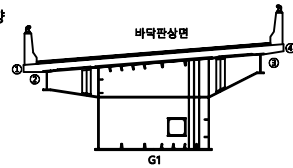

용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[티널, 교량]

면 적	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	② 균열부백태	파손, 박리	새 굴	퇴적
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	④ 철근노출	소성변형	돌출	No. 009



손상물량표

바닥판
S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	2	m ²	0.50
2	구	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	m ²	0.25
3	구	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	m ²	0.25
4	구	바닥판	균열부백태		0.5	0.25	1	m ²	0.13
5	구	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	m ²	0.25
6	구	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	m ²	0.25
7	구	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	2	m ²	0.30
8	구	바닥판	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
9	구	바닥판	균열	0.2	1.5		3	m	4.50
10	구	바닥판	균열부백태		0.4	0.25	1	m ²	0.10
11	구	바닥판	균열부백태		0.2	0.25	1	m ²	0.05
12	구	바닥판	백태		0.2	0.1	1	m ²	0.02
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

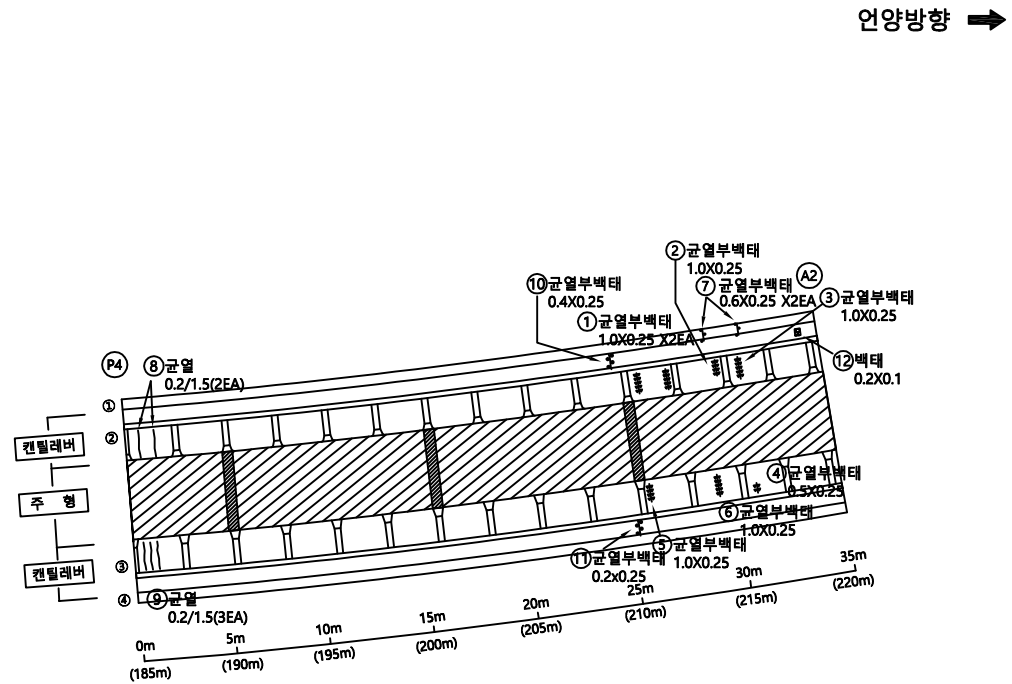

KEY
PLAN

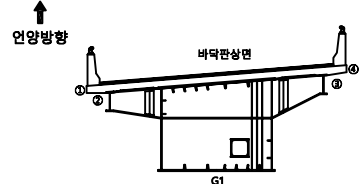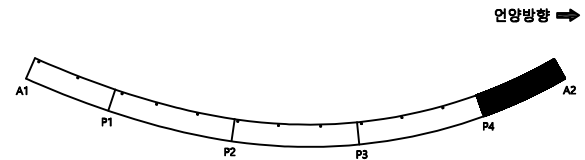


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	□ 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	□ 0.2	균열부백태	파손, 박리	세굴	휨적
	□ 0.2	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	□ 0.2	철근노출	소성변형	돌출	
					No. 010

울산JCT3교 - BOX내부(S1)

손상물량표


거더내부
S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더내부	실링미처리				18	EA	18.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

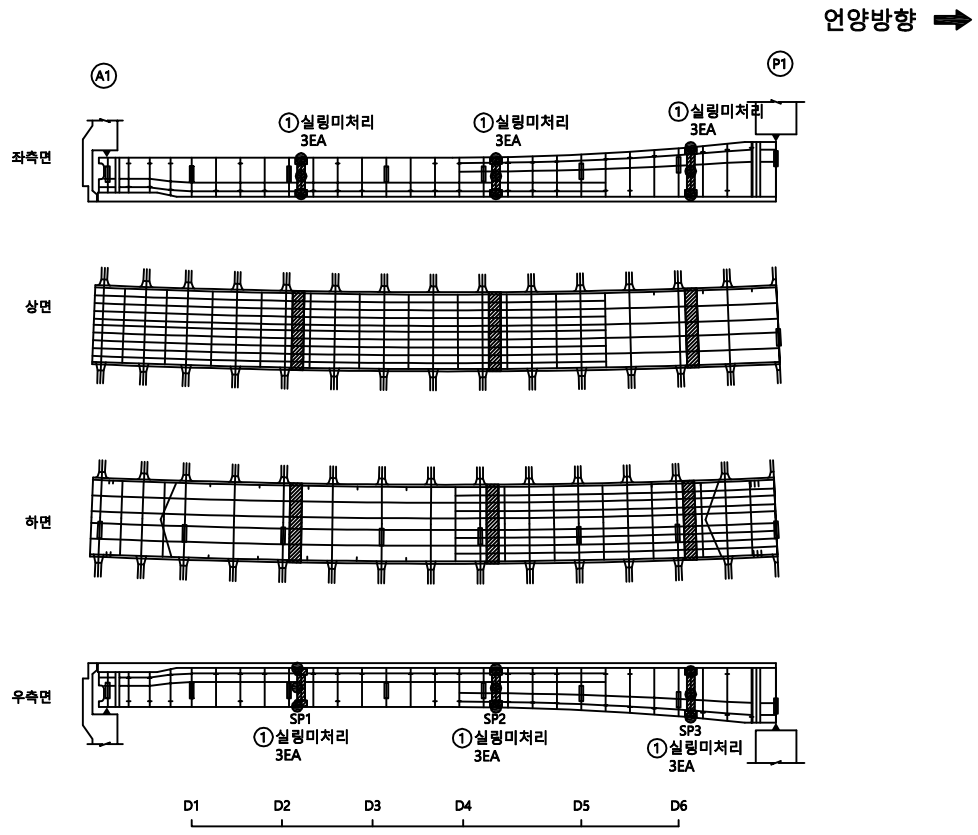


G1

KEY
PLAN

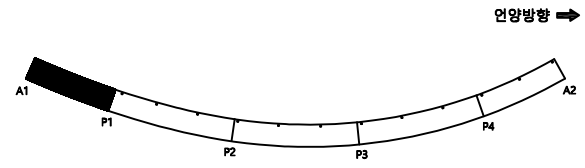

연양방향 ↑

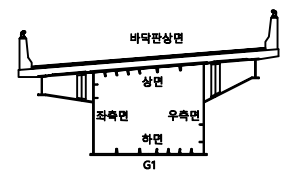

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]


면 적	C/W02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
	망상균열	누수, 습윤	백태		
	철근노출	소성변형	돌돔		No. 011

손상물량표

거터내부



S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거터내부	실링미처리				24	EA	24.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

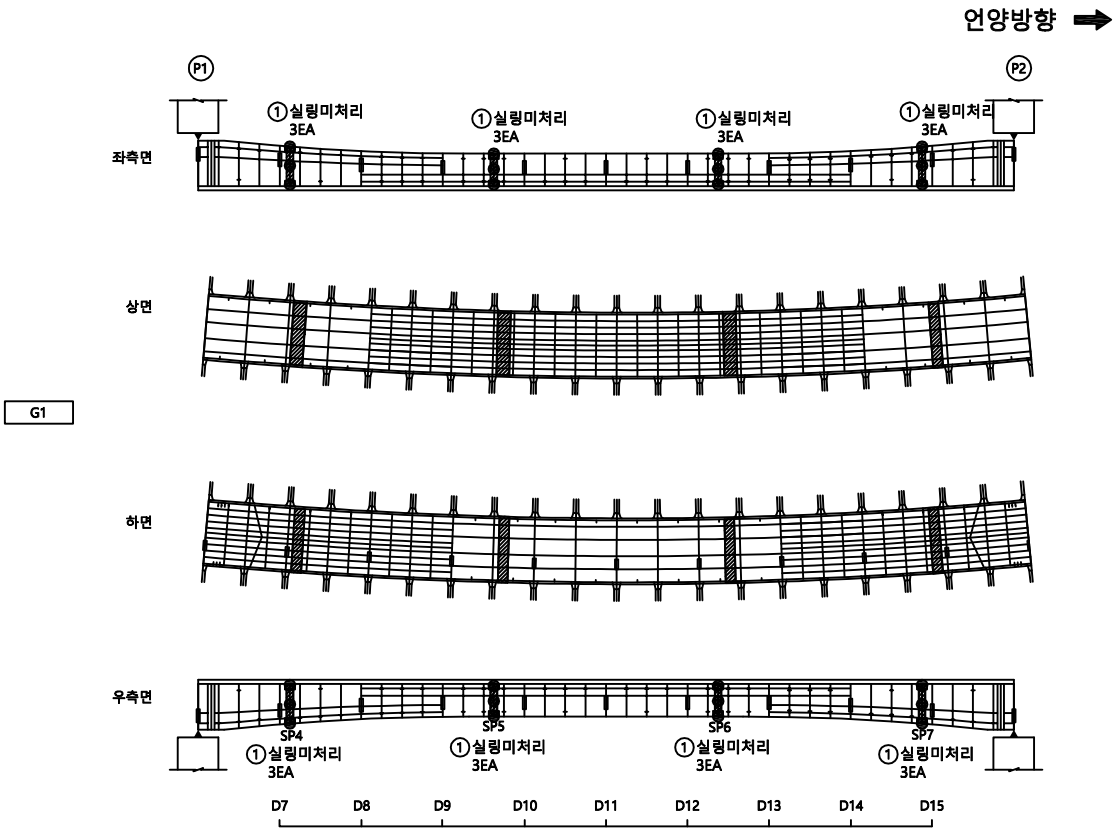

G1

KEY
PLAN

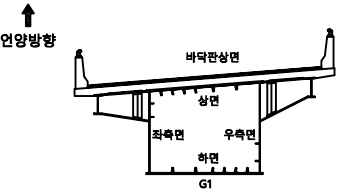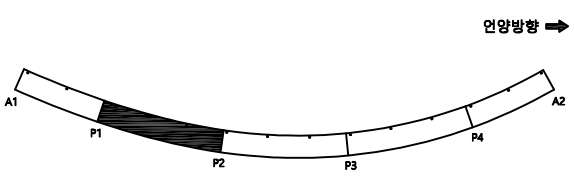

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
 CW02	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	철근노출	 소성변형	 돌출	No. 012	


울산JCT3교 - BOX내부(S3)

손상물량표

거터내부



S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거터내부	실링미처리				24	EA	24.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

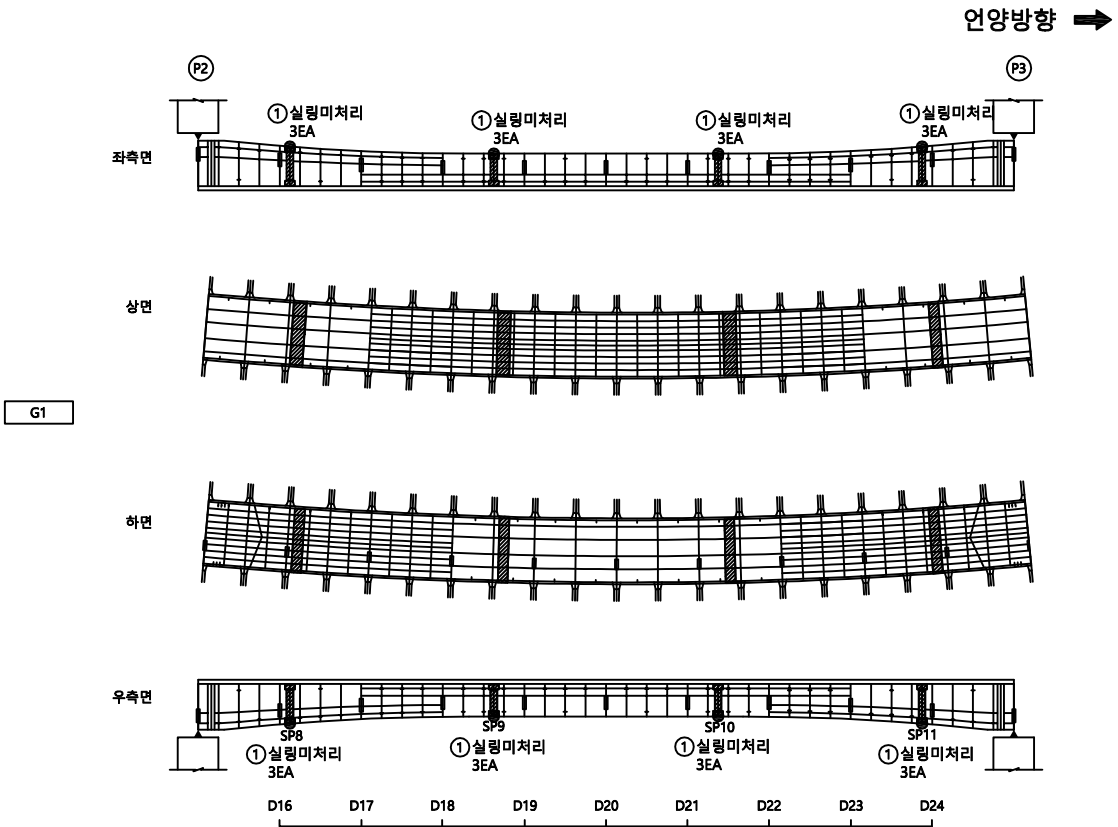

G1

KEY PLAN

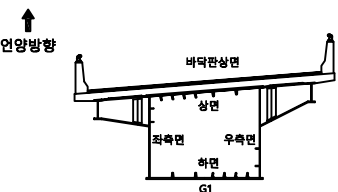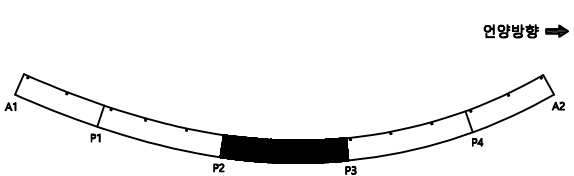

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
 GW02	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	균열부백테	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	철근노출	 소성변형	 돌돌	No. 013	


울산JCT3교 - BOX내부(S4)

손상물량표

거더내부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더내부	실링미처리				24	EA	24.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

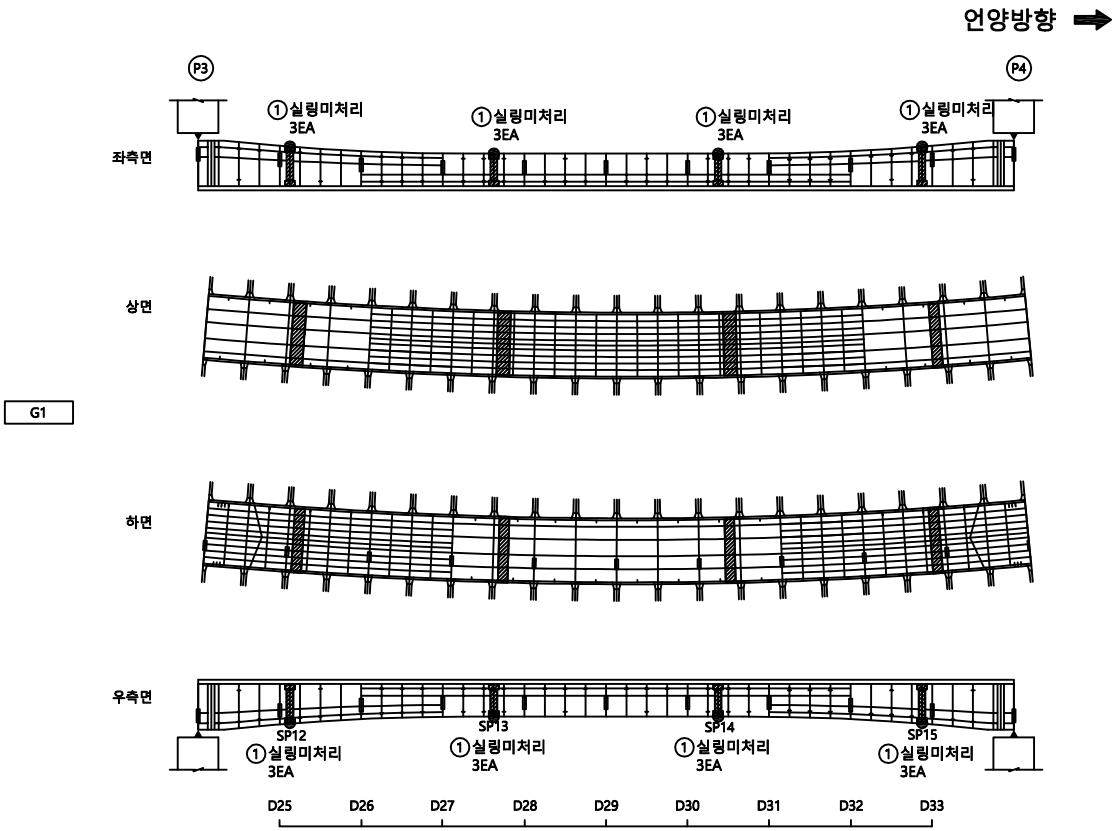


G1

KEY PLAN

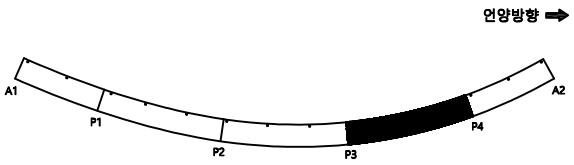

연양방향

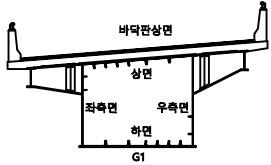

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면적

CM02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	뒤틀림	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	돌출		No. 014

손상물량표


거더내부

S5


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더내부	실링미처리				18	EA	18.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 ➡


G1

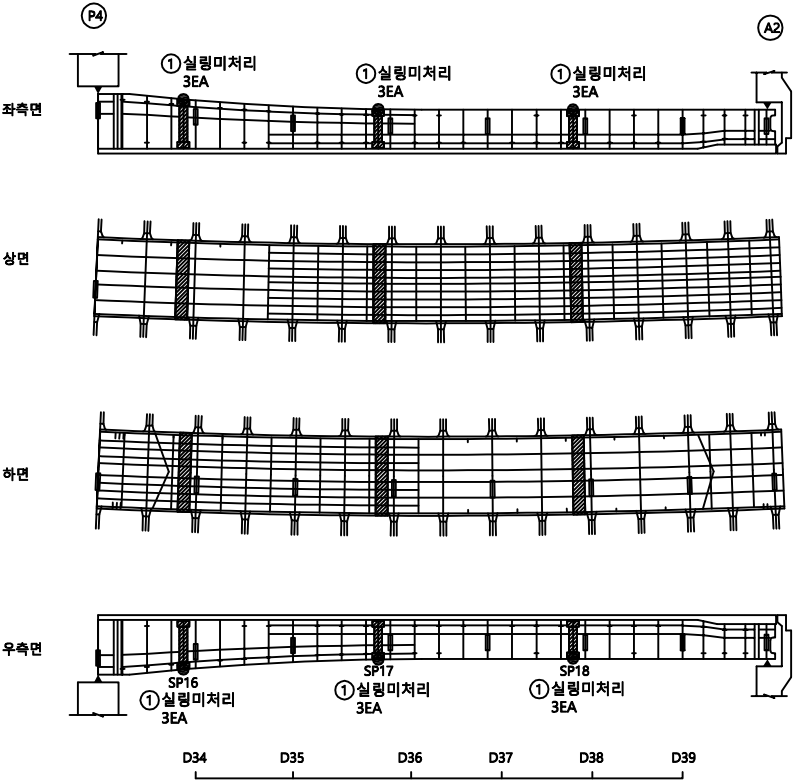

KEY PLAN

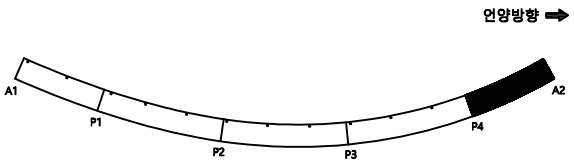

연양방향 ↑

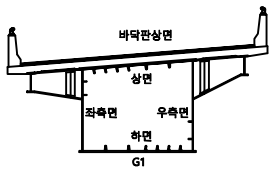

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면적

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	돌출		


No. 015

손상물량표



거더외부
S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 ➡

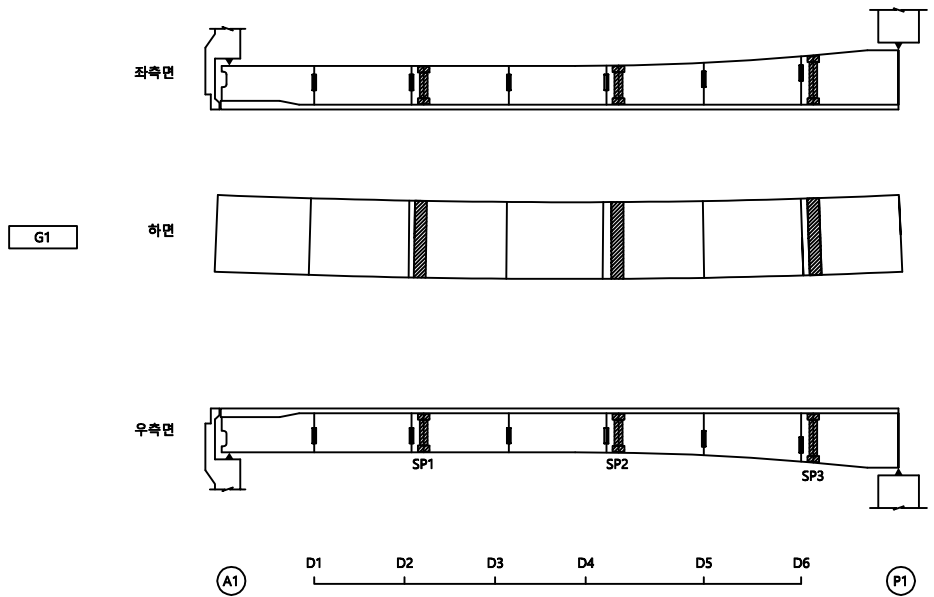

KEY
PLAN

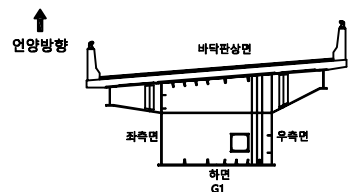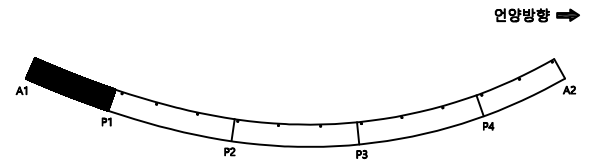

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
내 역	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	뒤틀림	기타
	망상균열	누수, 습윤	백태		
	철근노출	소성변형	돌출		
		No. 016			


손상물량표

거더외부



S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 ➡

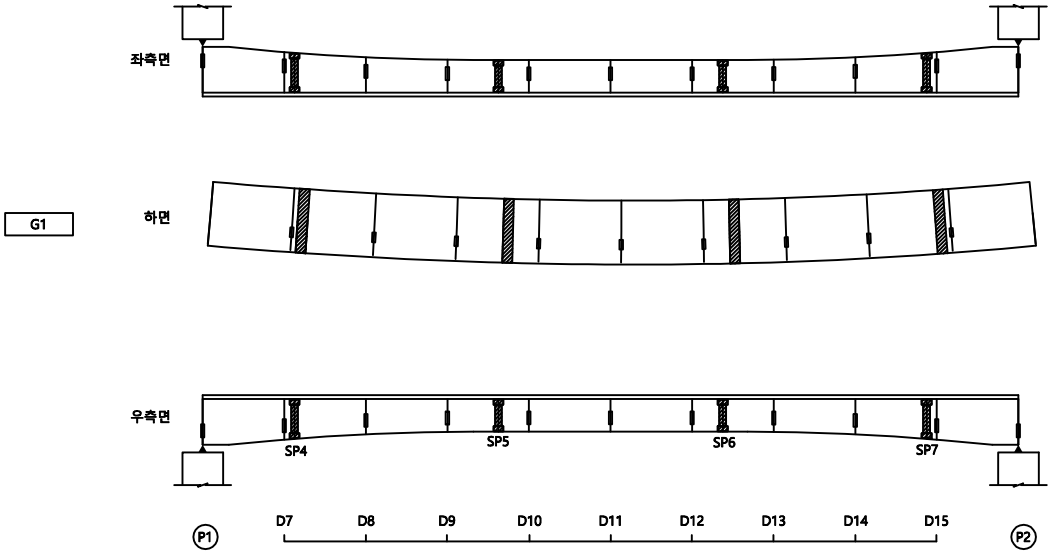

KEY PLAN

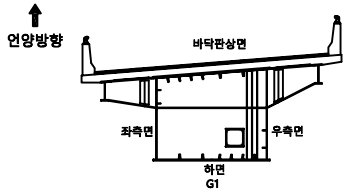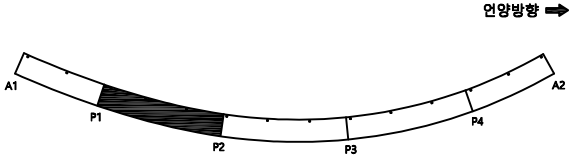

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
내 역	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	돌출	
					No. 017


손상물량표

거터외부


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량
1	신	거터외부	도장박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



연양방향 ➡

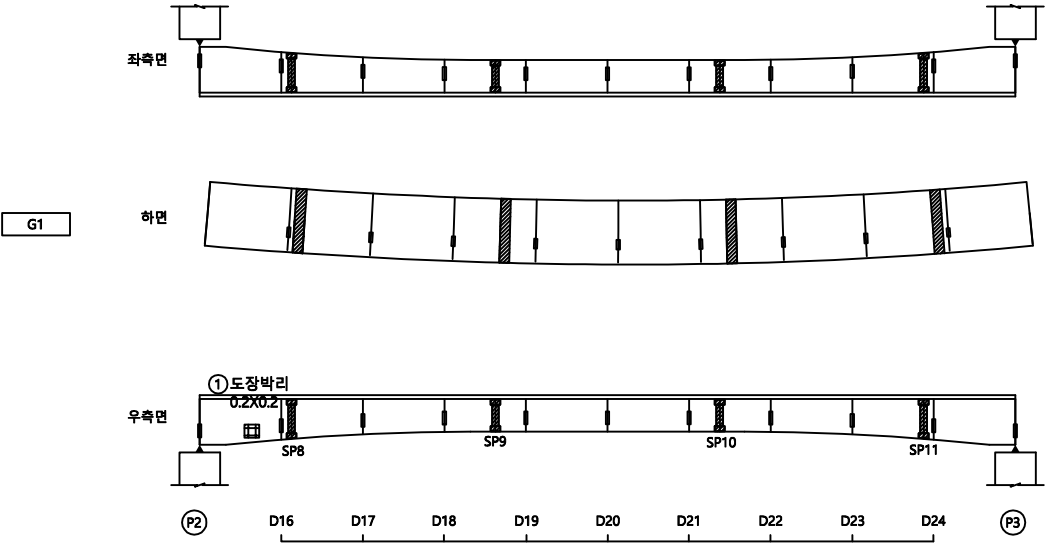

G1

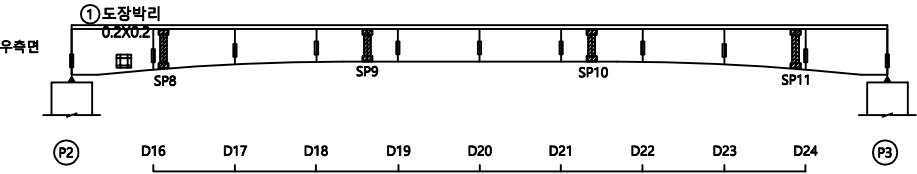

KEY
PLAN

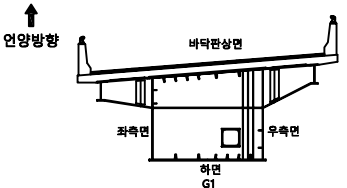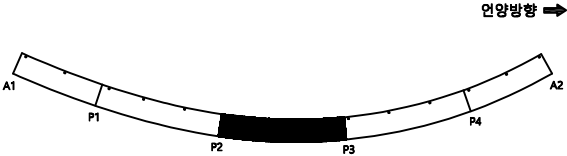

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
 GW02	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	균열부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	철근노출	 소성변형	 돌출	No. 018	


손상물량표

거더외부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


연양방향 ➡

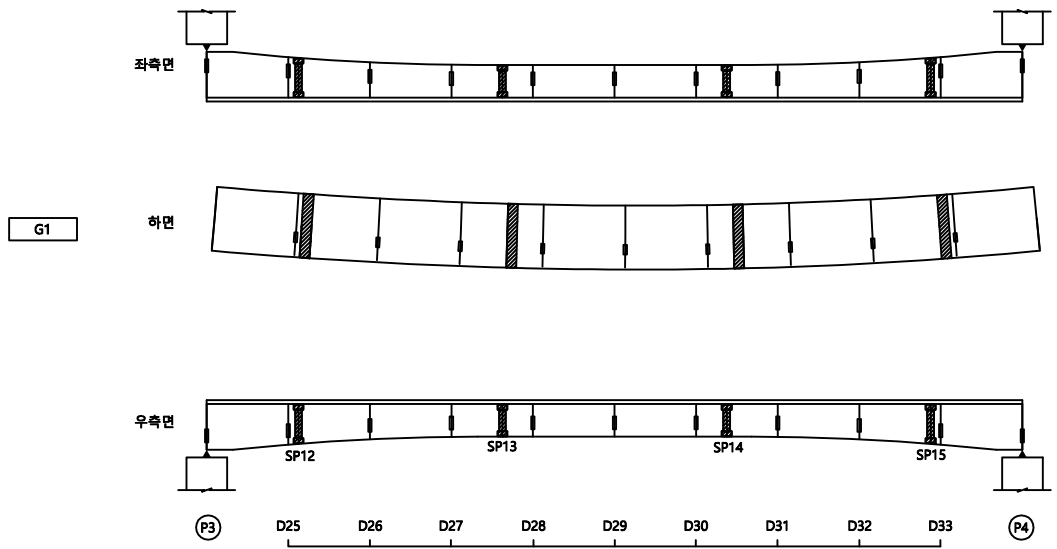

KEY PLAN

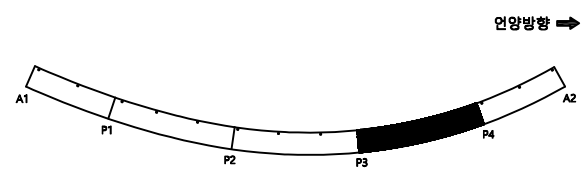

연양방향 ↑

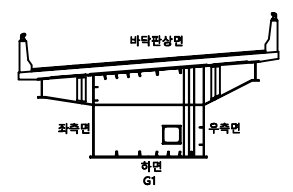

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

내 역	C20	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌 뜯		No. 019


손상물량표

거터외부



S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거터외부	부식		0.1	0.1	1	m ²	0.01
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

연양방향 ➡

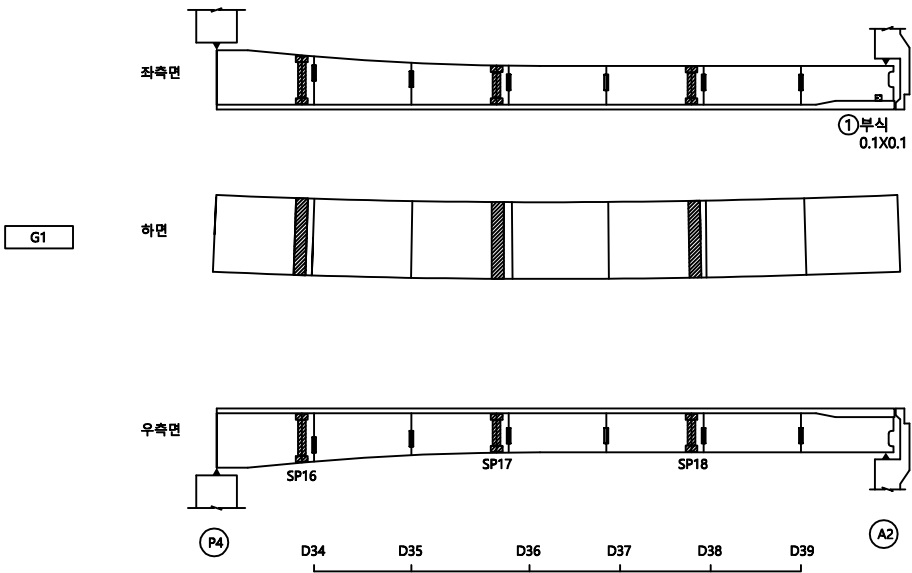

KEY
PLAN

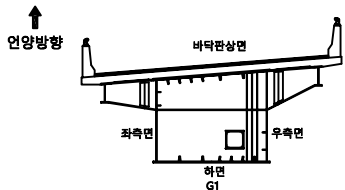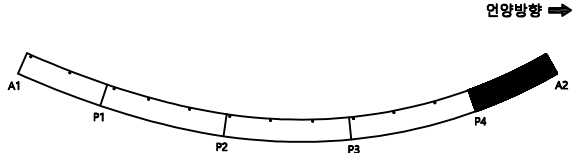

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

내 역		근 결		재료분리		오염, 변색		부식
		근 결부백태		파손, 박리		세굴		뒤틀림
		망상근 결		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		돌 뜸	No. 020	


손상물량표

교대
A1



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교대	토사퇴적		1.5	1.5	1	m ²	2.25	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
3	구	교대	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 ➡

연양방향
↓

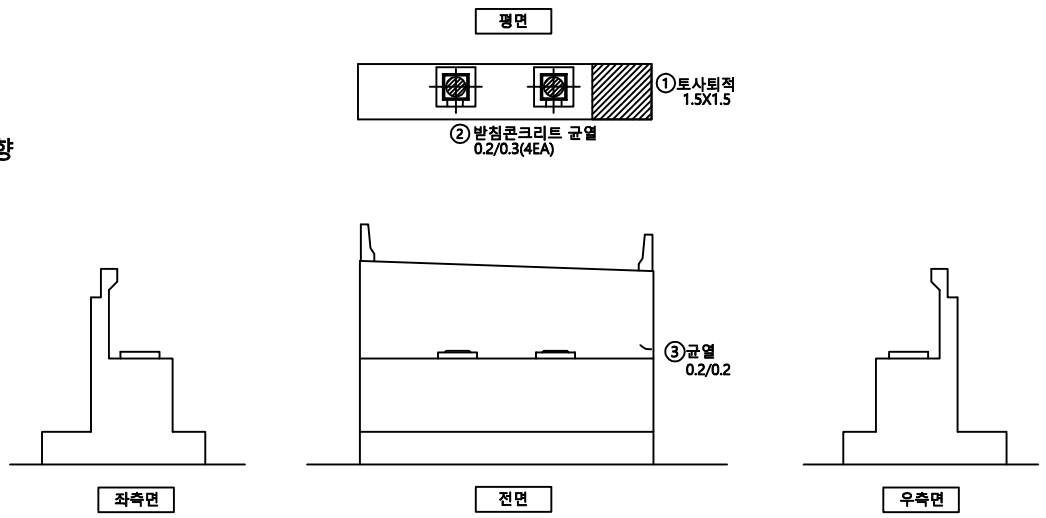

KEY
PLAN

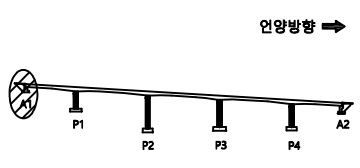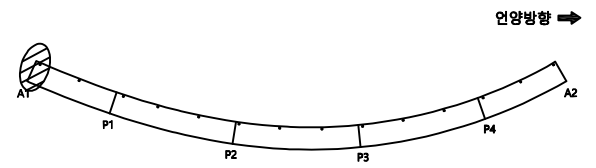

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
내 역	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 021


손상물량표

교각



P1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	전구간 식생				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

↑
연양방향

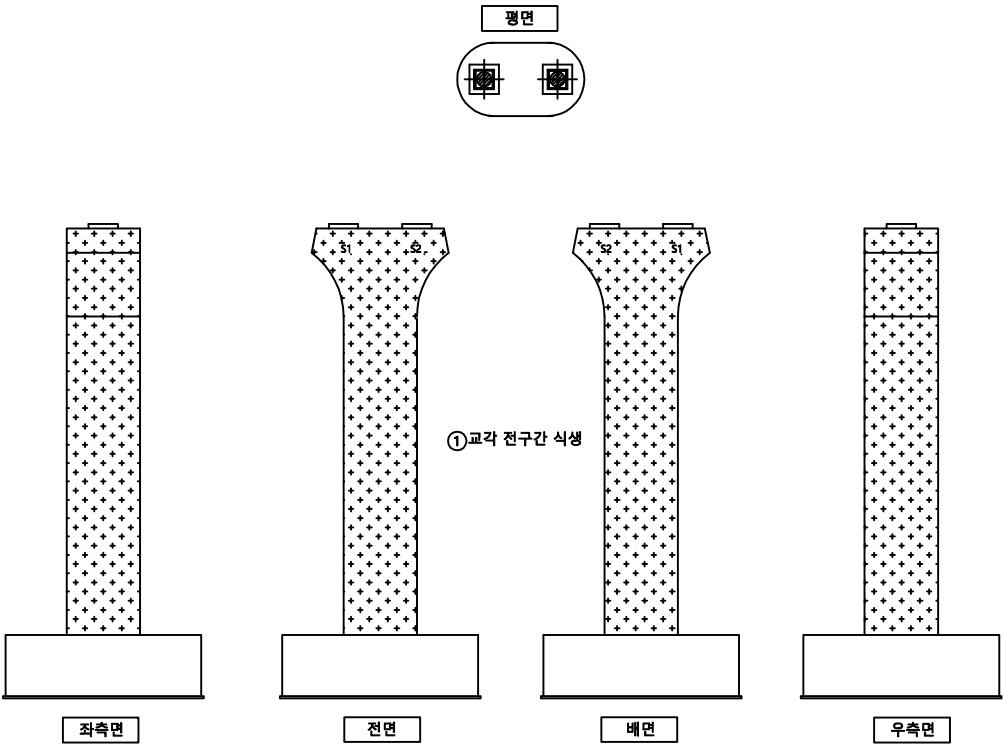

K
E
Y
P
L
A
N

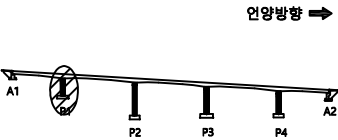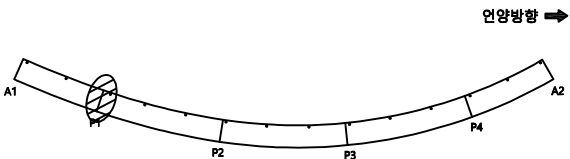

용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

면
제


CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	뒤틀림
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 022

손상물량표



교각
P2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	전구간 식생				1	EA	1.00	
2	구	교각	균형		0.3	1.2	1	m ²	0.36	
3	구	교각	균형		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	구	교각	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	1	m ²	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

↑
연양방향

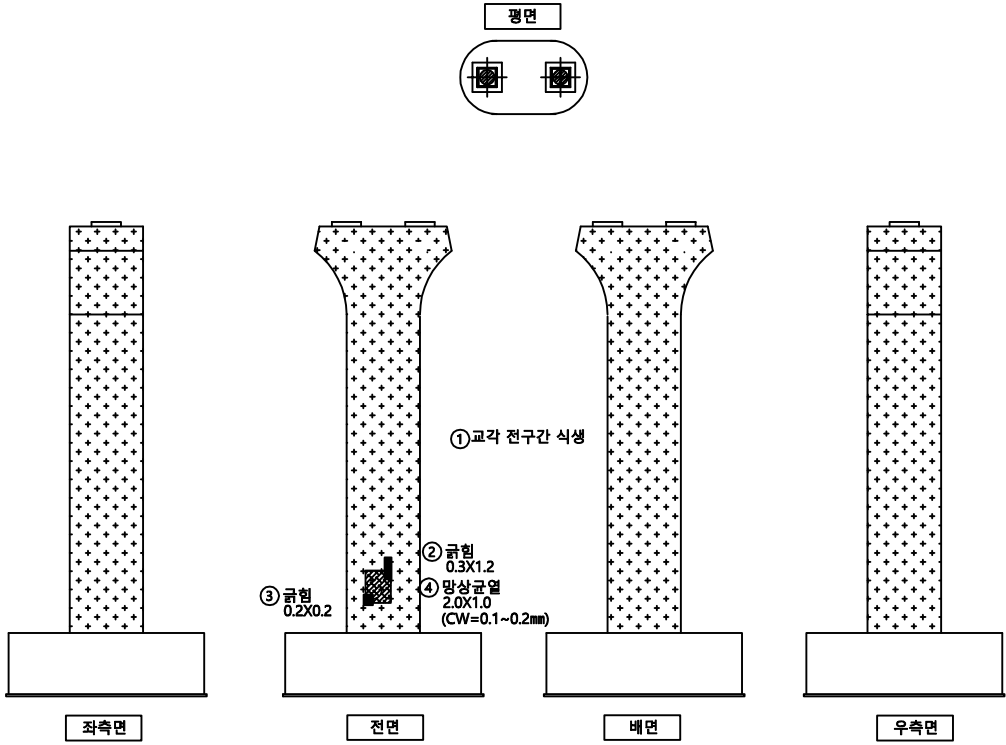

KEY
PLAN

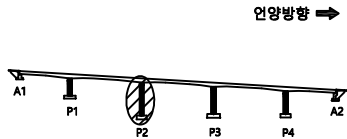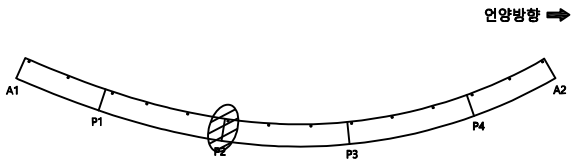


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 023



손상물량표

교각
P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	전구간 식생				1	EA	1.00
2	구	교량받침	무수축물탈 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
3	구	교각	망상균열	0.1~0.2	1.5	1.5	1	m ²	2.25
4	구	교량받침	반침콘크리트 균열	0.2	0.2		1	m	0.20
5	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2		3	m	0.60
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

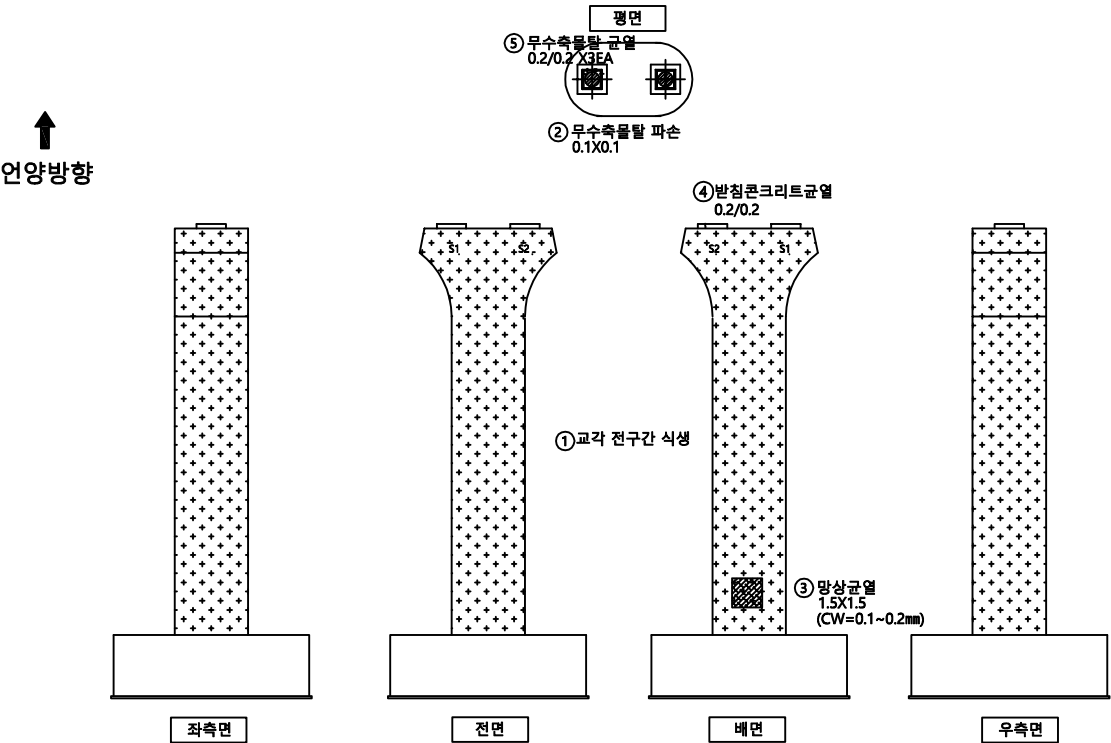

KEY
PLAN

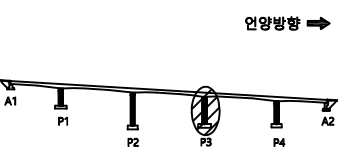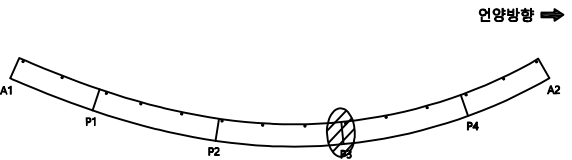


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 024

손상물량표



교각
P4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	전구간 식생				1	EA	1.00	
2	구	교각	보수부 망상균열	0.1~0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
3	신	교각	보수부 망상균열	0.1~0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

↑
언양방향

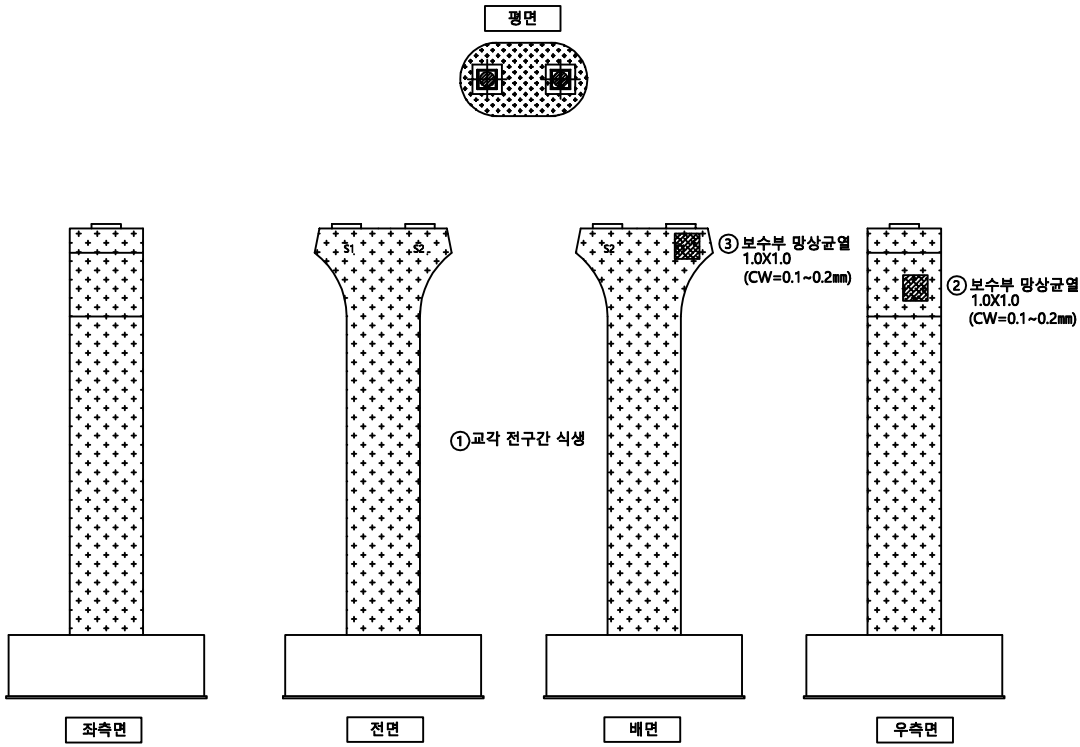

KEY
PLAN

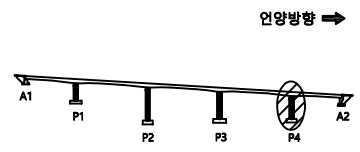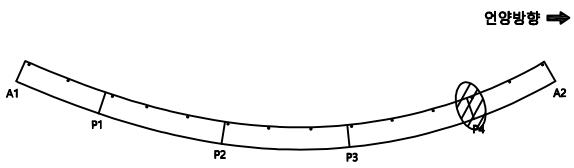


용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 제	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 025



손상물량표

교대
A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량
1	구	교대	표면오염		0.5	2.0	1	m ²	1.00
2	구	교대	보수부 박리		0.4	0.2	1	m ²	0.08
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

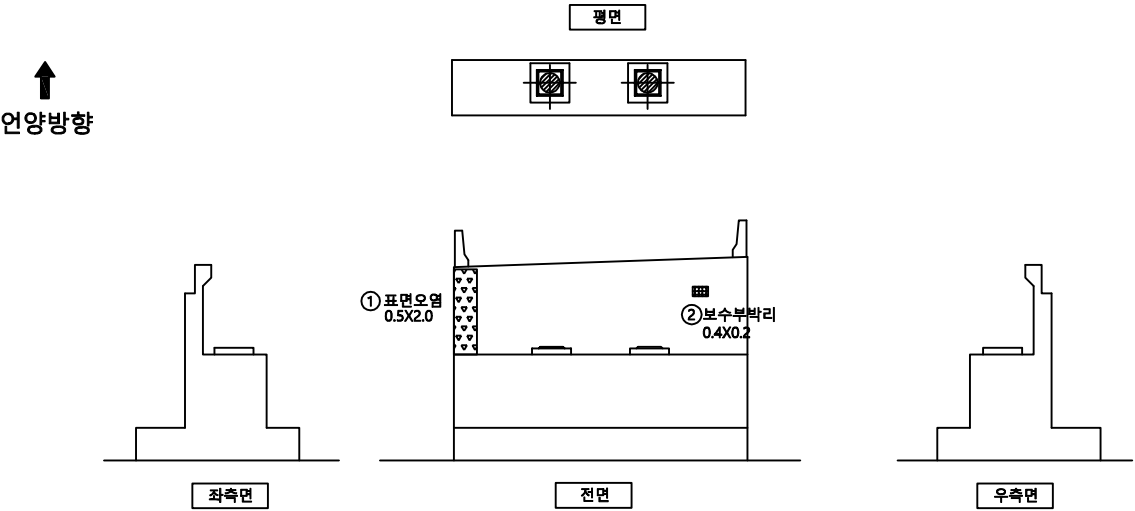

KEY
PLAN

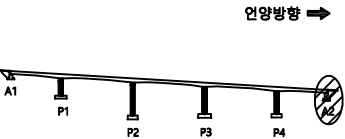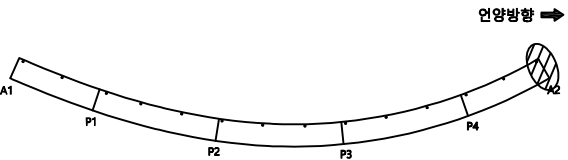

용역명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
면 적	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌출		No. 026