




교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		3.3		1	m	3.30	
2	구	신축이음	본체 부식		3.3		1	m	3.30	
3	구	신축이음	유간토사퇴적		25.0		1	m	25.00	
4	구	신축이음	본체 부식		25.0		1	m	25.00	
5	구	방음벽	볼트길이 부족				1	EA	1.00	
6	구	후타재	후타재 파손		0.3	0.5	1	m²	0.15	
7	구	방호벽	접속부 박락		0.5	0.5	1	m²	0.25	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

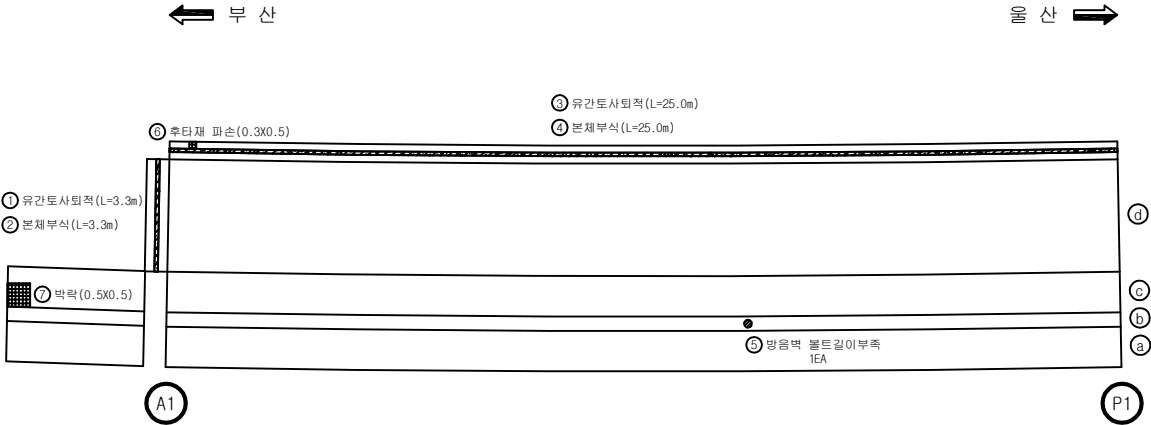

K
E
Y
P
L
A
N

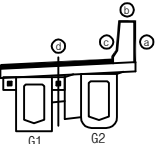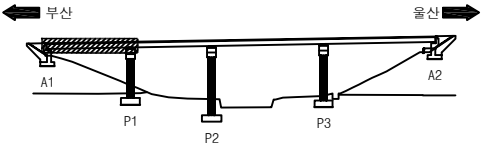

영역		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
영역	영역	영역	영역	영역
	영역	영역	영역	영역
	영역	영역	영역	영역


교면포장

S2



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사된적		25.0		1	m	25.00	
2	구	신축이음	본체 부식		25.0		1	m	25.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방음벽	볼트길이 부족				2	EA	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

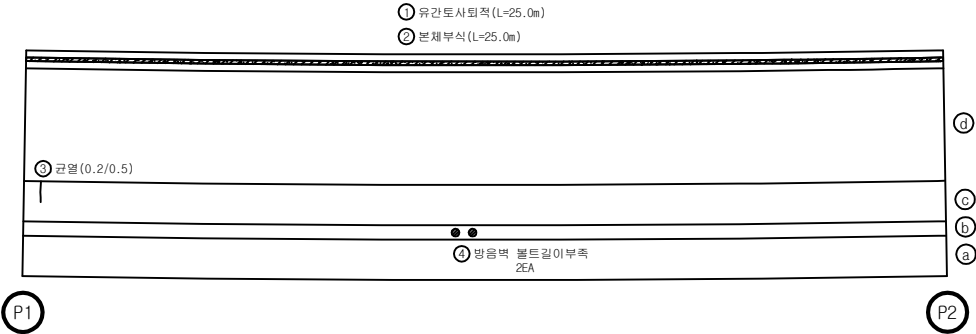

K
E
Y
P
L
A
N

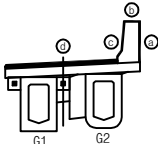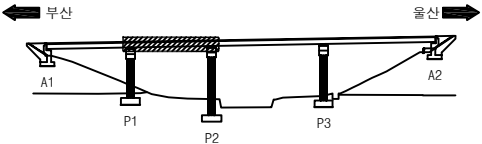

영역		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구분	 0.2m 간격	 재료분리	 오염	 돌출	
	 방향균열	 파손, 박리	 세굴	 기 타	
	 철근노출	 누수, 습윤	 백태	No. 002	

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사됨적		35.0		1	m	35.00	
2	구	신축이음	본체 부식		35.0		1	m	35.00	
3	신	방음벽	볼트길이 부족				2	EA	2.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부산

울산 →

- ① 유간토사됨적(L=35.0m)
② 본체부식(L=35.0m)


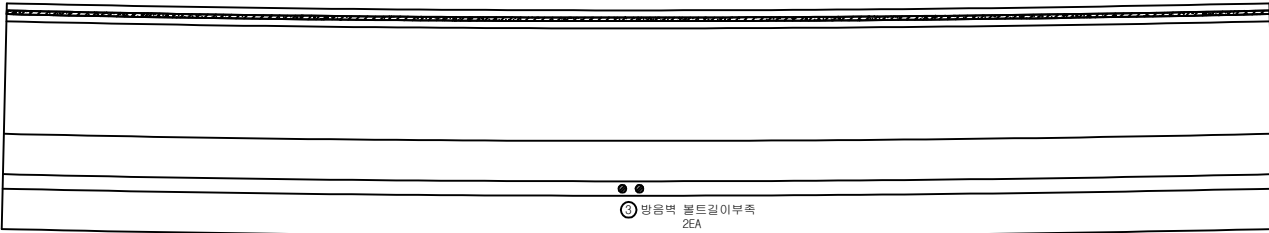


P2

P3

방음벽 볼트길이 부족
2EA

K
E
Y
P
L
A
N

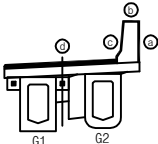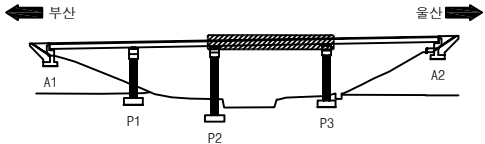


영역		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
영역	0.2m 간격	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 003



교면포장

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사됨적		35.0		1	m	35.00	
2	구	신축이음	본체 부식		35.0		1	m	35.00	
3	구	신축이음	유간토사됨적		3.3		1	m	3.30	
4	구	신축이음	본체 부식		3.3		1	m	3.30	
5	구	방음벽	볼트길이 부족				4	EA	4.00	
6	구	방음벽	마감재 변형		4.0		1	m	4.00	
7	신	방호벽	멀리내이더 탈락				1	EA	1.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

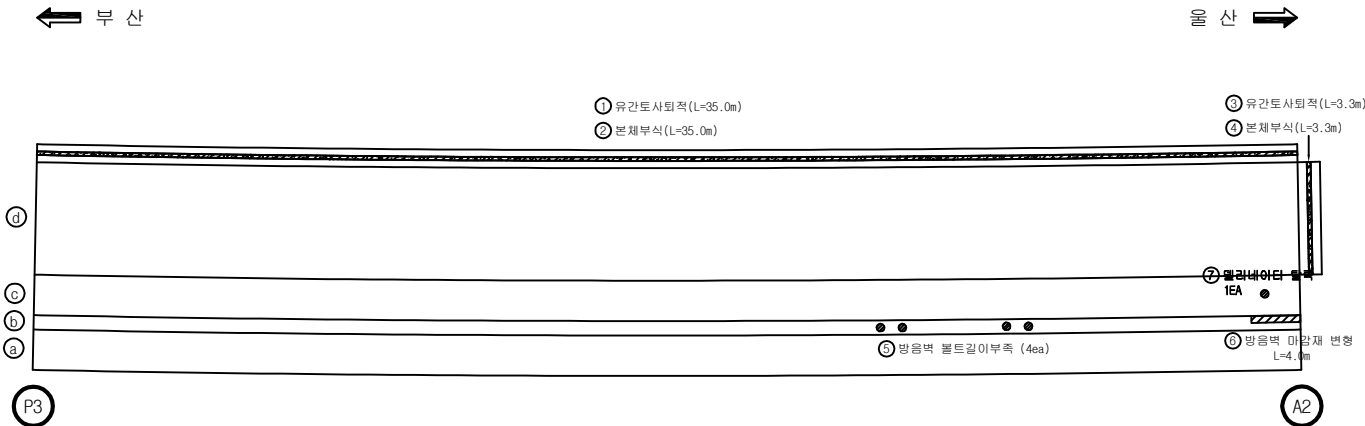

K
E
Y
P
L
A
N

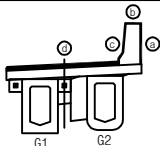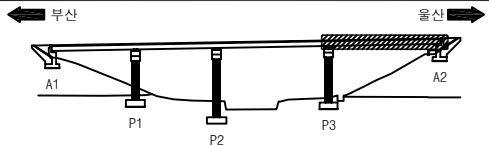


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표	0.2	간	열	재료분리	오염	돌출
표	광상균열	파손, 박리	세굴	기 타		
표	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	004	



바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

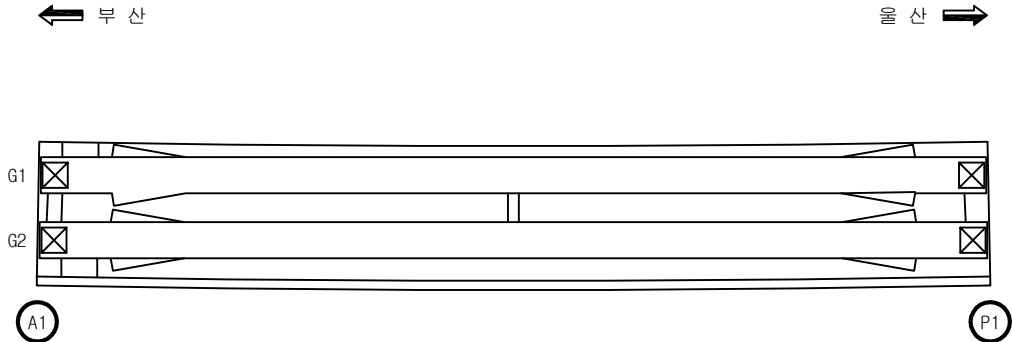

K
E
Y
P
L
A
N

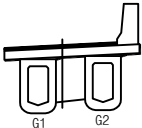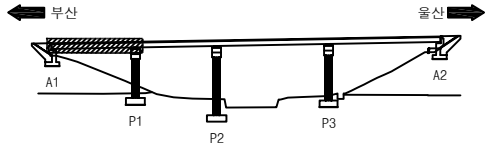


영
진
영

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



영 진 영	0.2m 간격	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 005

바닥판
S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	캔틸레버	충분리		0.2	0.3	1	㎡	0.06	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

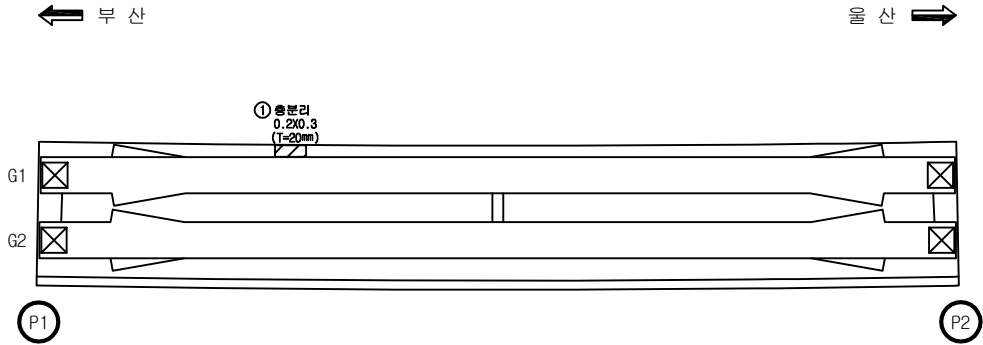

K
E
Y
P
L
A
N

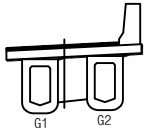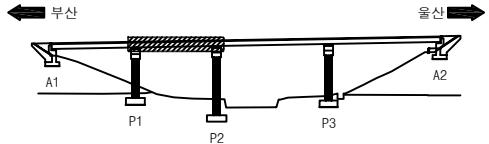


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

0.2	간격	재료분리	오염	돌출
망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
철근노출	누수, 습윤	백태	No.	006



바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

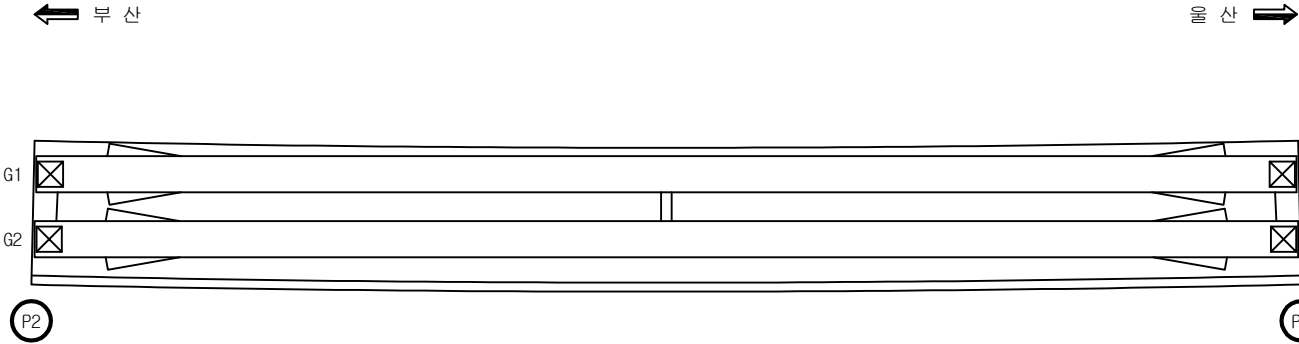

KEY
PLAN

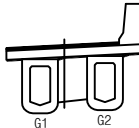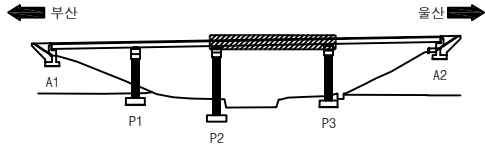


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

0.2	간격	재료분리	오염	돌출
망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
철근노출	누수, 습윤	백태	No.	007



바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	캔틸레버	보수부 박락		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

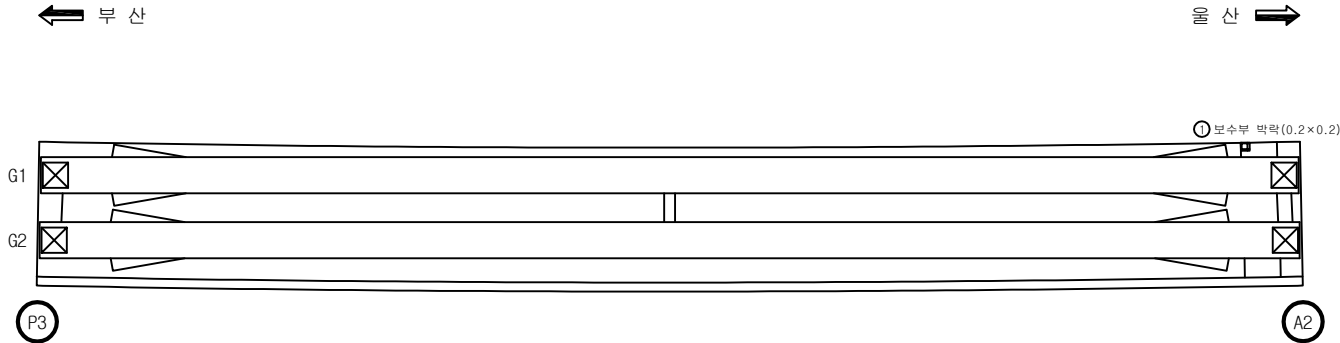

KEY
PLAN

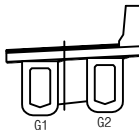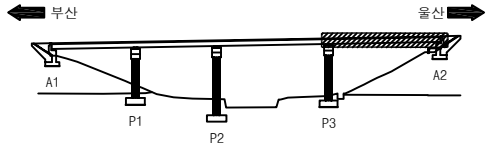

단면

단면

단면

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

재료분리, 오염, 들뜸

망상균열, 파손, 박리, 세굴, 기타

철근노출, 누수, 습윤, 백태, No. 008



거더

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	G2RW	접합부 균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N

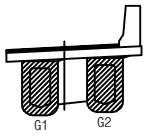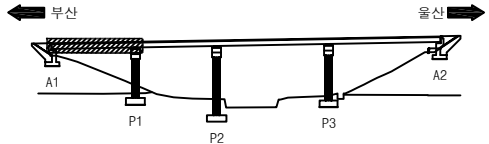

영

정

영

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

크기

단위

종류

크기

단위

종류

크기


단위

종류



 0.2	간격	 재료분리	 오염	 들뜸
 양상균열		 파손, 박리	 세굴	 기 타
 철근노출		 누수, 습윤	 백태	No. 009

거더

S2

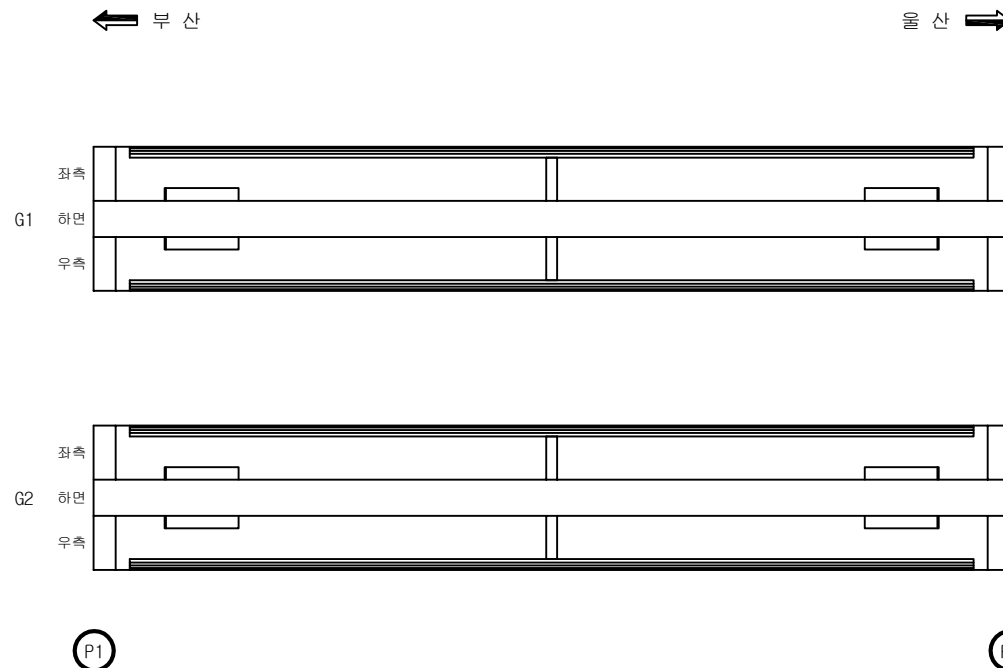[illegible]

KEY PLAN

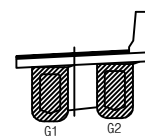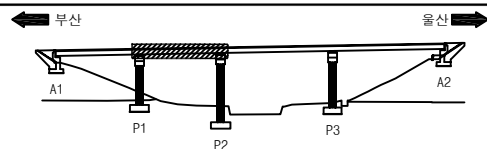

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

五	CW 0.2	五	五
---	--------	---	---

 재료분리
  재활용
  재활용

	망상균열
---	------

 파손, 박리	 세굴	 기 타
--	--	---

거더

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


← 부 산

울 산 →

G1





G2

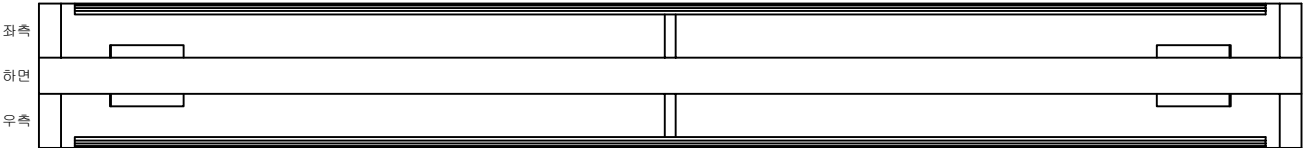

P2

P3

K
E
Y
P
L
A
N

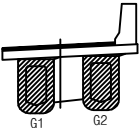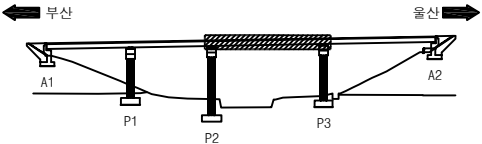

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

0.2	간격	재료분리	오염	들뜸
망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
철근노출	누수, 습윤	백태	No.	011

거더

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


← 부 산

울 산 →

G1





G2

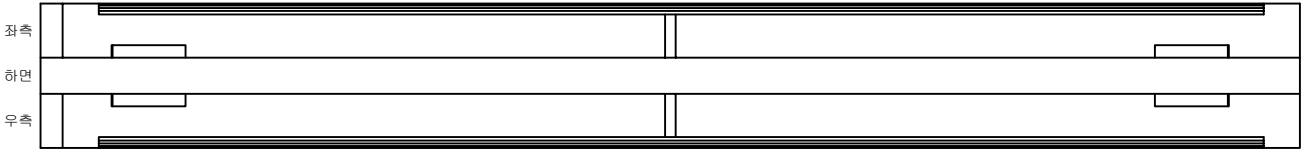

P3

A2

K
E
Y
P
L
A
N

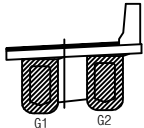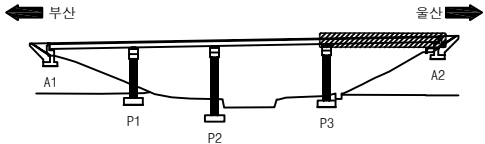

영

정

영

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

단

면

단

면

단


면

재료분리	오염	들뜸
양상균열	파손, 박리	세굴
철근노출	누수, 습윤	백태



No. 012

가로보
전체

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	S2CB3	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	m	0.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

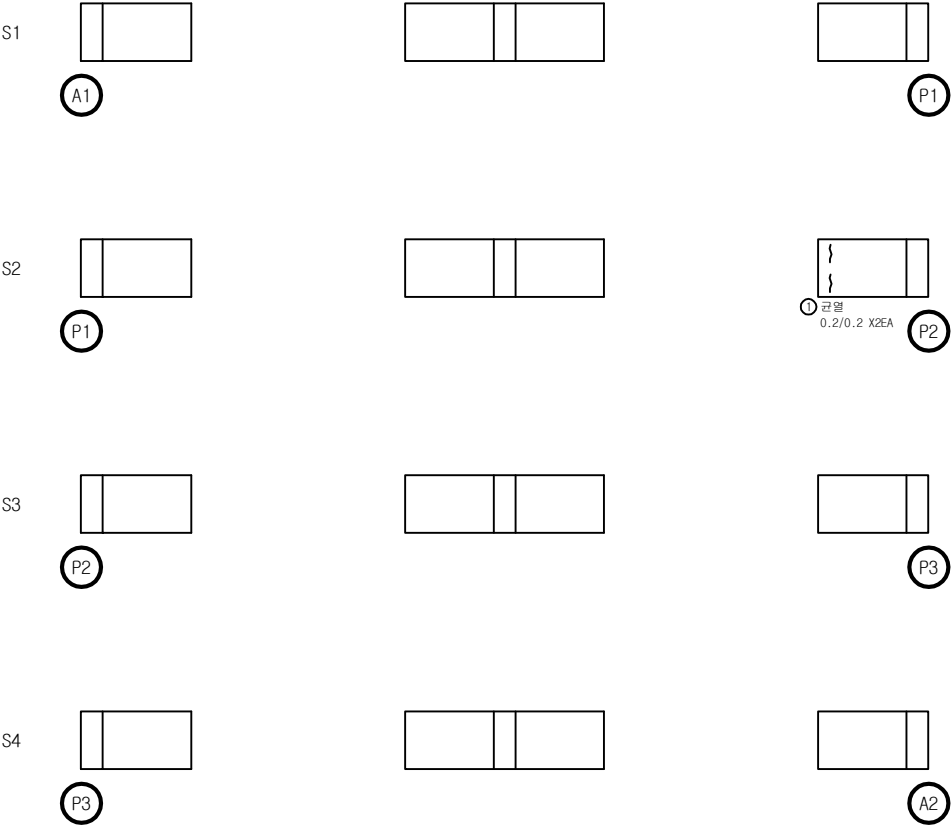

K
E
Y
P
L
A
N

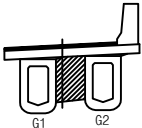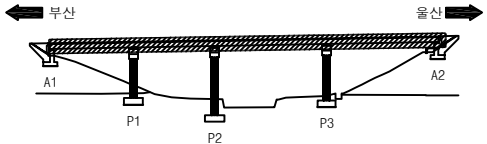


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구분	 0.2m 간격	 재료분리	 오염	 들뜸	
	 망상균열	 파손, 박리	 세굴	 기 타	
	 철근노출	 누수, 습윤	 백태	No. 013	

교대


A1,2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	A2받침	볼트부식				4	EA	4.00	손상유무
2	구	A2받침	볼트부식				4	EA	4.00	
3	구	A2받침	플레이트부식				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



<A1>

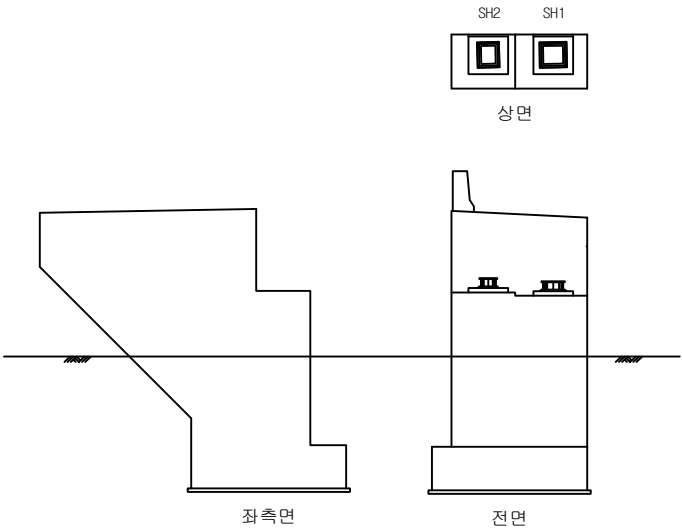

<A2>

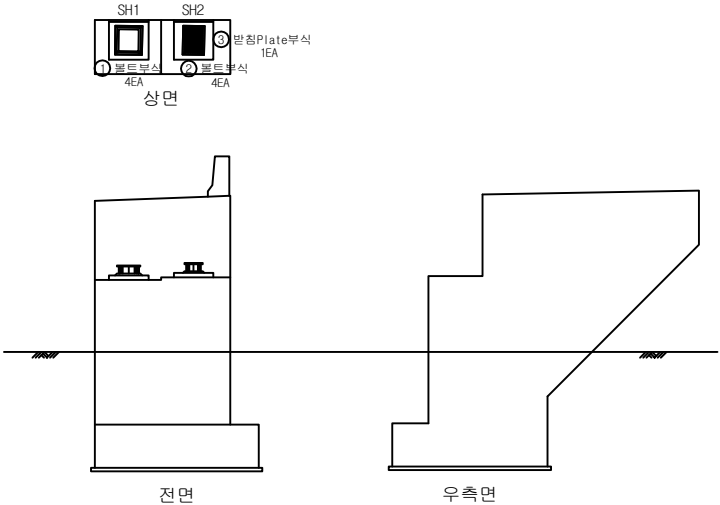

K
E
Y
P
L
A
N

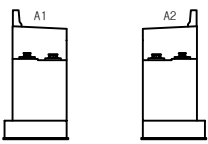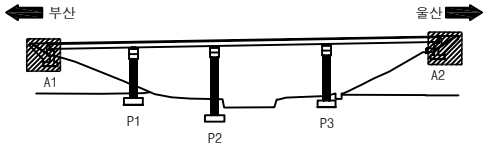

영

정

영

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

영

정

영

재료분리

오염

돌출

영

정

영

파손, 박리

세굴

기 타

영

정

영

누수, 습윤

백태

No.


014

교대


A1,2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	A2받침	볼트부식				4	EA	4.00	손상유무
2	구	A2받침	볼트부식				4	EA	4.00	
3	구	A2받침	플레이트부식				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


<A1>

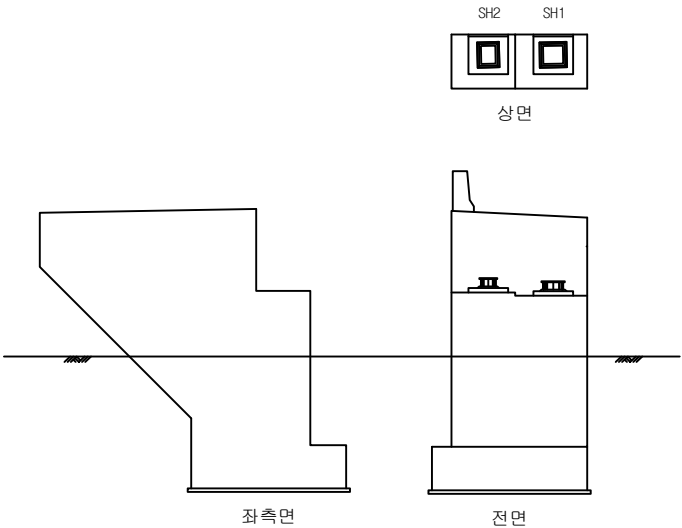



<A2>

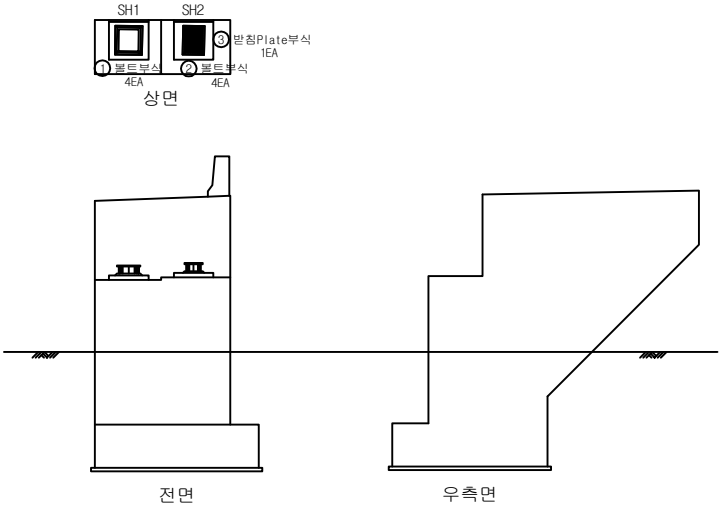


K
E
Y
P
L
A
N

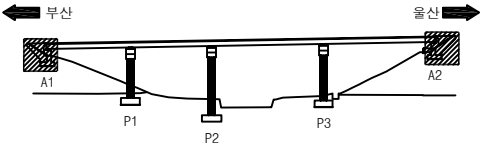


영역		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
영역	0.2m 간격	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 014

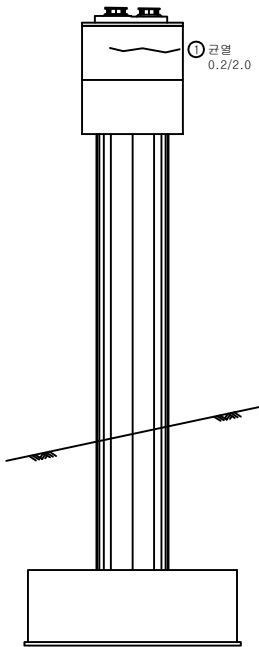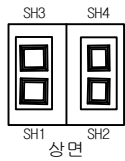


좌측면

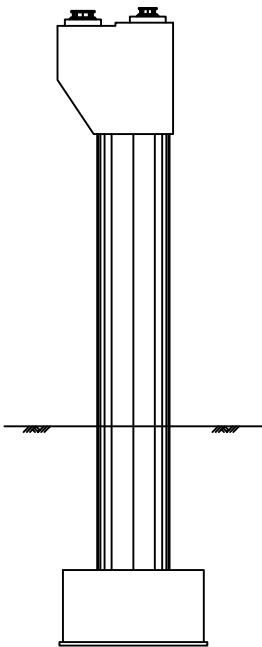

전면

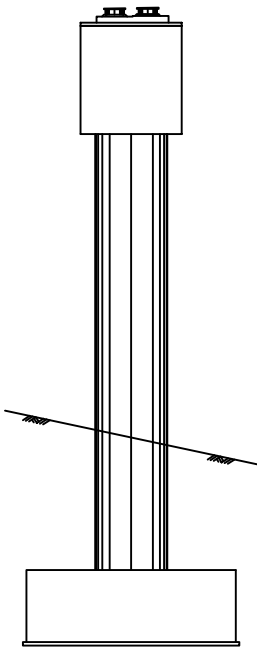

우측면

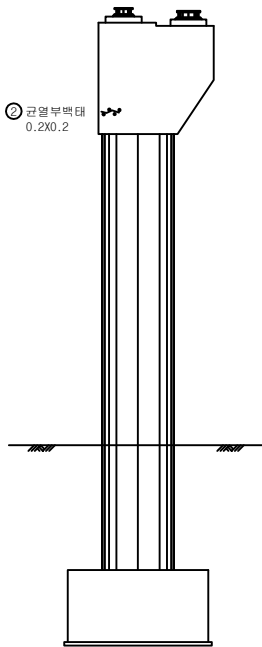


배면

교각
P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	신	교각	균열부백태		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

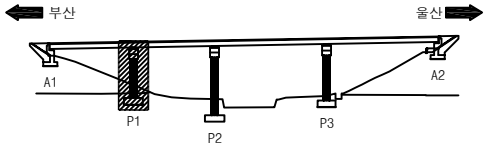


영 정 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

영 정 명	0.2 간 결	재료분리	오염	들뜸
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 015


교각

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	신	교각	균열부백태		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

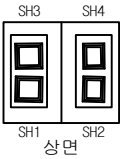


상면

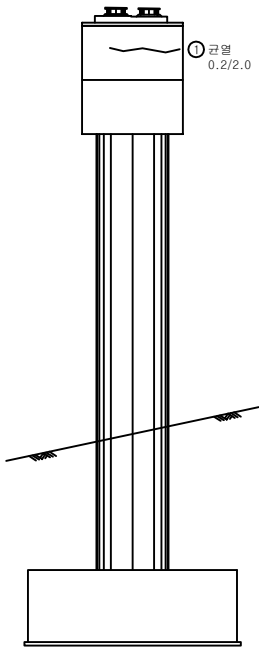


좌측면

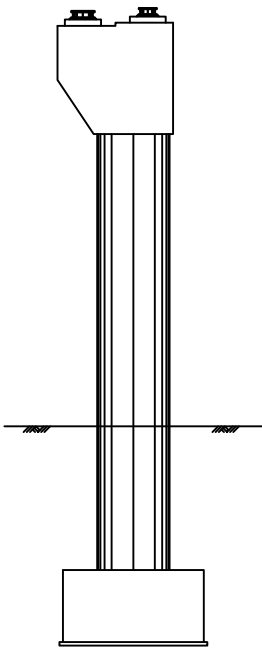

전면

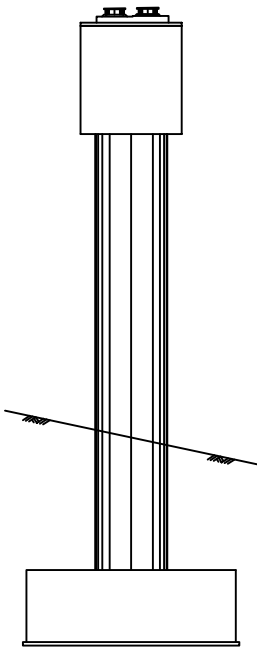


우측면

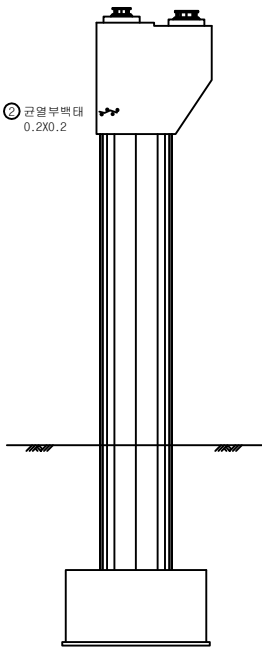

배면

K
E
Y
P
L
A
N

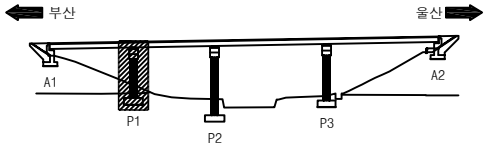

영

정

영

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

크기

0.2

간격

재료분리

오염

들뜸

망상균열

파손, 박리

세굴

기타



철근노출

누수, 습윤


백태

No.



015

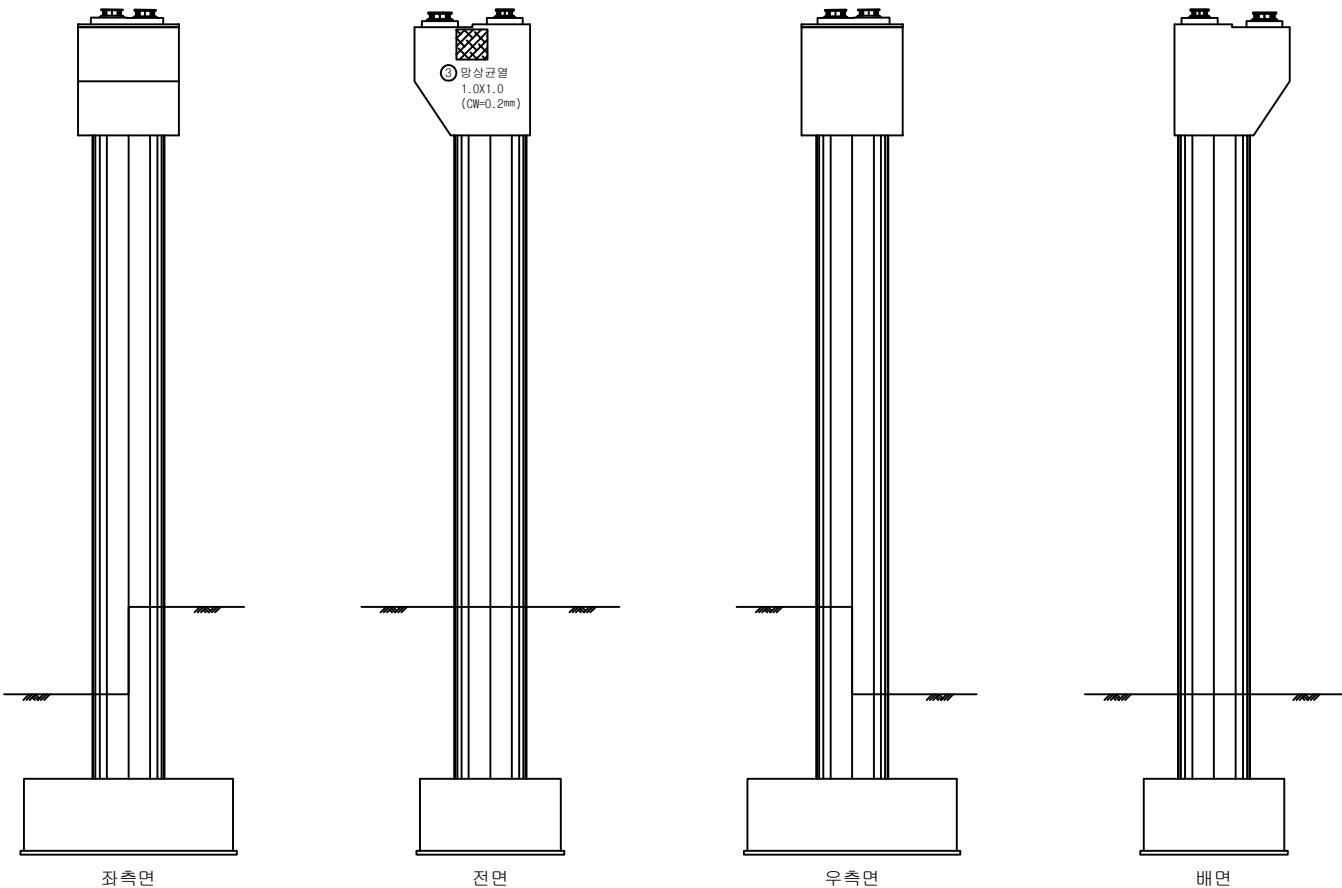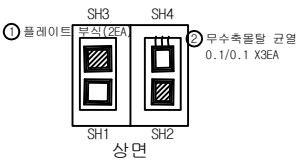


교각 P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트부식				2	EA	2.00
2	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30
3	신	교각	광상균열	0.2	1.0	1.0	1	m²	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

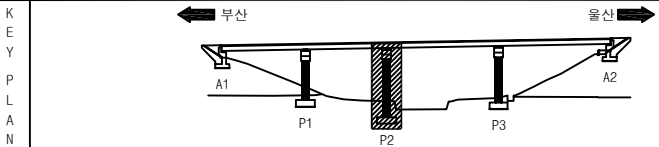



영역			2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
영역	0.2	간격	재료분리	오염	돌출
	광상균열		파손, 박리	세굴	기타
	철근노출		누수, 습윤	백태	No. 016

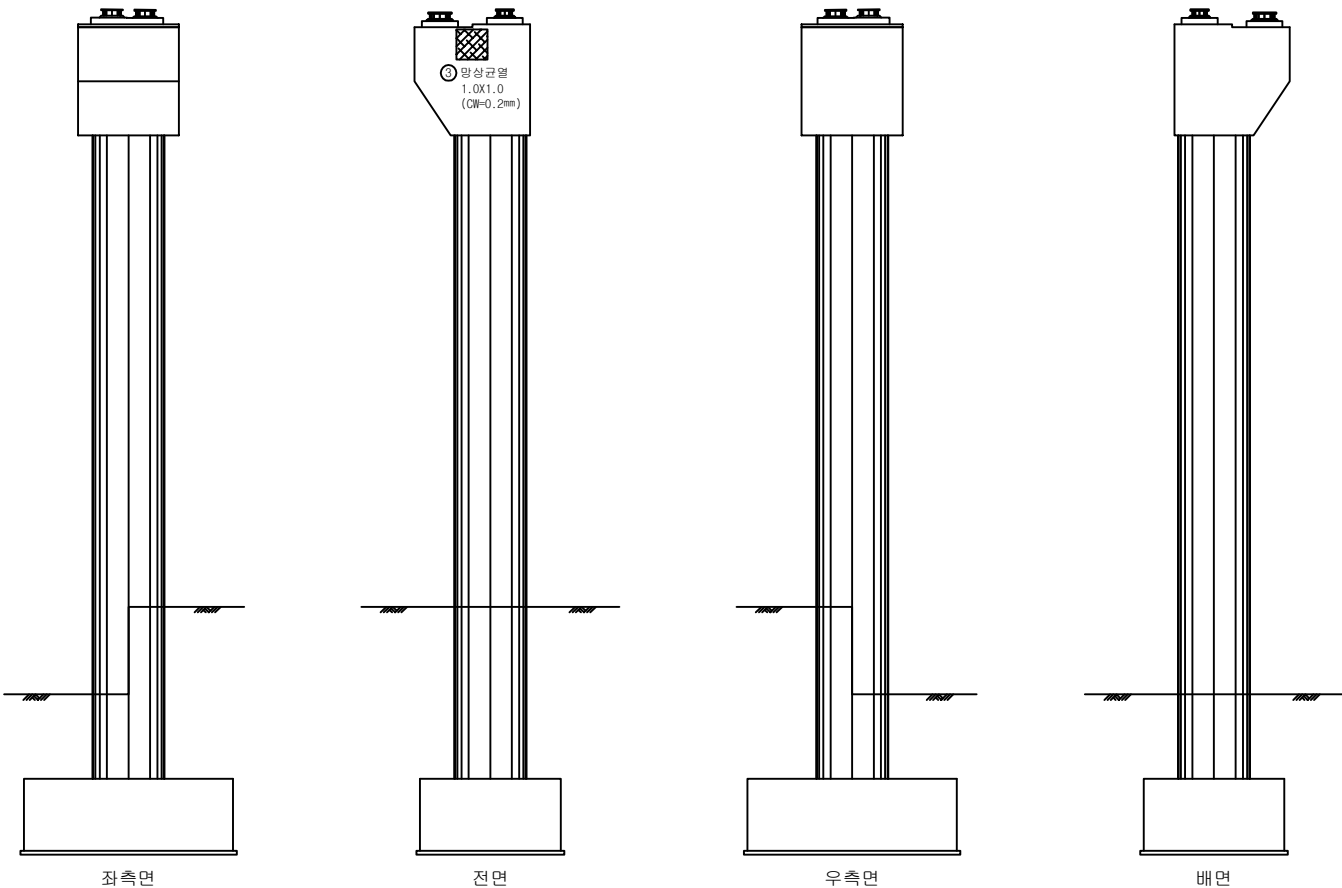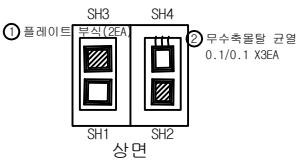


교각 P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트부식				2	EA	2.00
2	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30
3	신	교각	광상균열	0.2	1.0	1.0	1	m²	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

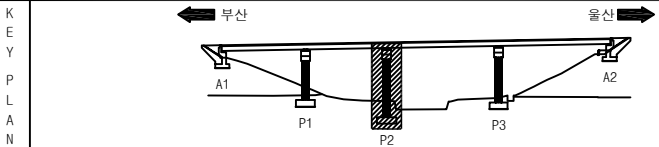


영역			2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
영역	0.2	간격	재료분리	오염	돌출
	광상균열		파손, 박리	세굴	기타
	철근노출		누수, 습윤	백태	No. 016

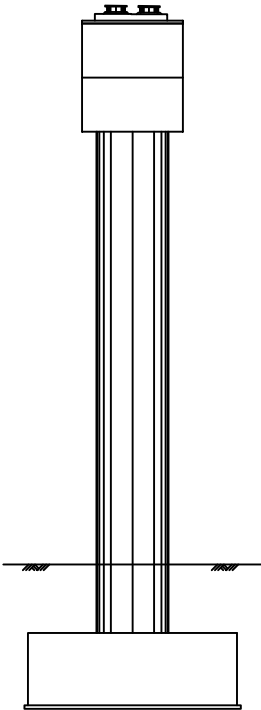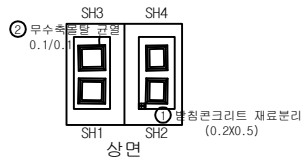


좌측면

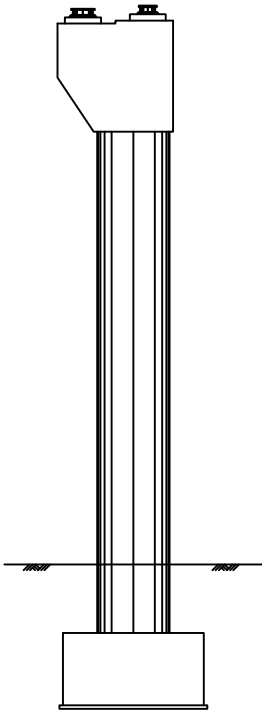

전면

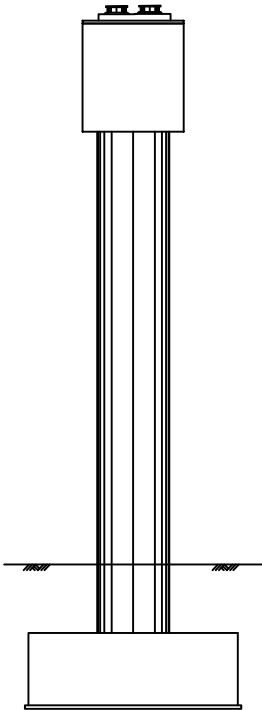

우측면

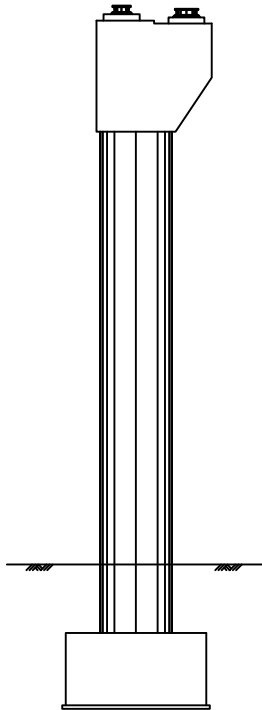


배면

교각
P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	받침Con	재료분리		0.2	0.5	1	m	0.10	
2	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

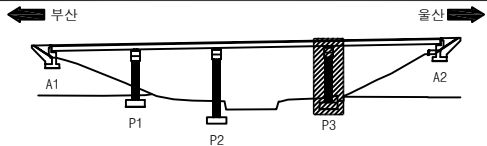



영 정 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

영 정 명	0.2 간격	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 017


교각

P3


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	받침Con	재료분리		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
2	신	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

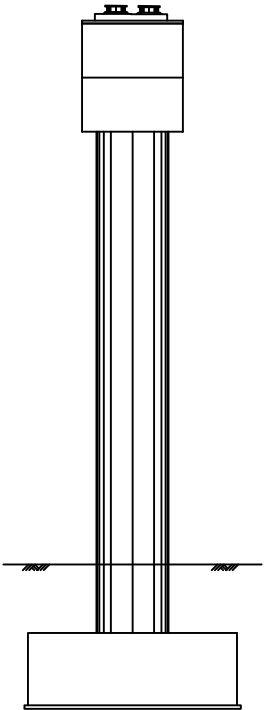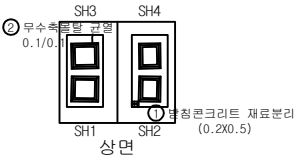


좌측면

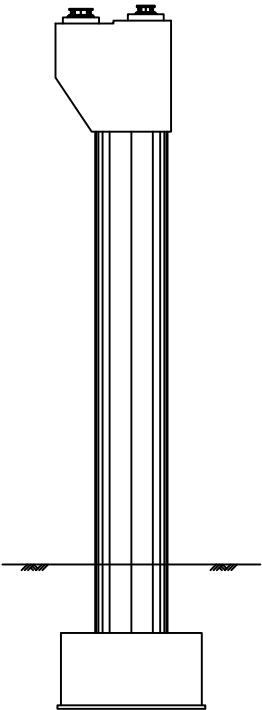

전면

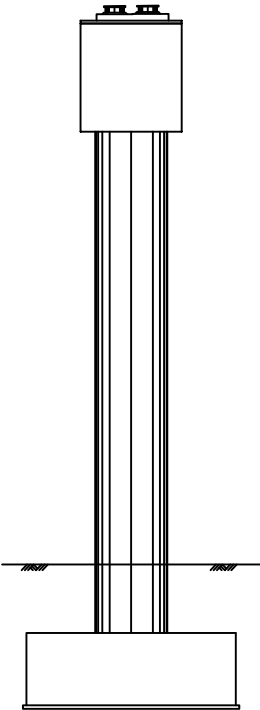


우측면

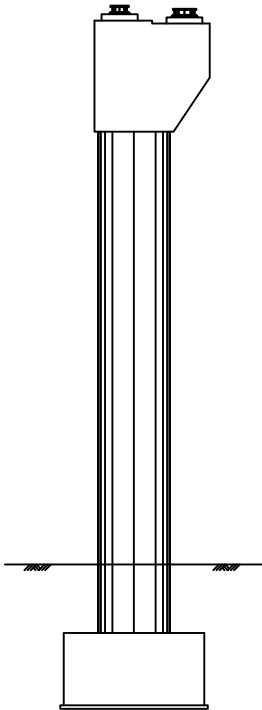

배면

K
E
Y
P
L
A
N

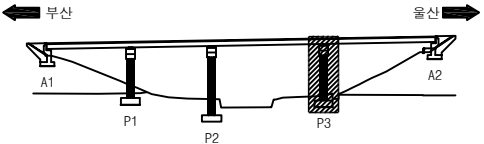

영 정 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

영 정 명	0.2 간격	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 017