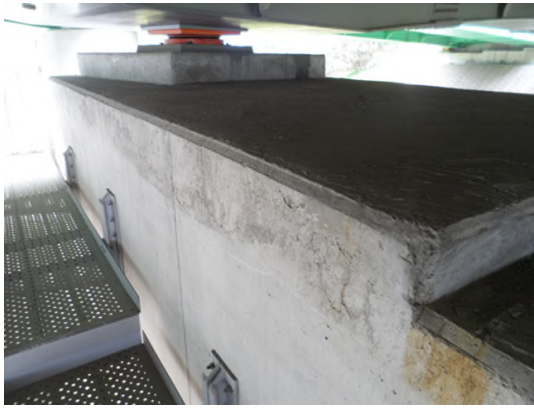

1. 교량

1. 낙동JCT교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	거더외부 S3 G4	위 치	교대 A2
현 황	도장긁힘(A=0.1m×1.0m)	현 황	수직균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
현 황	수직균열(Cw < 0.3mm)	현 황	파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	교각 P1 코핑부	위 치	교각 P1 코핑부
현 황	수직균열(Cw < 0.3mm)	현 황	재료분리(A=2.0m×0.5m)

손상현황 사진

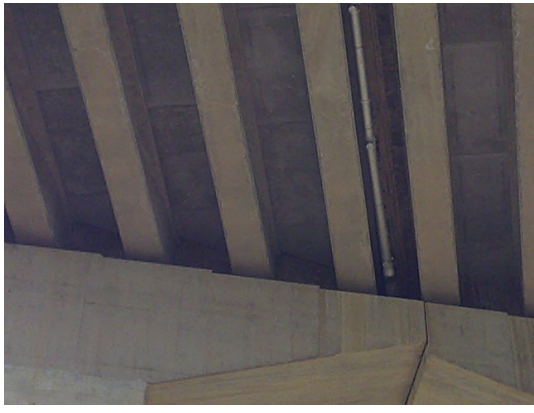
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	체수	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P1
내 용	콘크리트 박리	내 용	콘크리트 박리

2. 상촌교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S7 중앙분리대	위 치	방호벽 상주방향 S9
현 황	균열부 백태(A=0.2m×5.0m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH3	위 치	가로보 상주방향 S8
현 황	반침콘크리트 재료분리(A=0.2m×0.5m)	현 황	재료분리(A=2.0m×0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	흉벽 백태(A=0.3m×0.5m)	현 황	흉벽 백태(A=0.2m×2.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P10
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	표면오염(A=1.5m×1.5m)
			
위 치	교각 영천방향 P10	위 치	교각 상주방향 P8
현 황	표면오염(A=1.0m×2.0m)	현 황	박리(A=0.4m×0.4m)

3. 양지교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	배수구 그레이팅 변형 1EA	현 황	파손 및 철근노출(A=1.0m×1.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.5m)	현 황	파손(A=1.0m×1.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	균열부백태(A=1.0m×2.0m)	현 황	균열부백태(A=1.0m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P3	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열($Cw \geq 0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 파손($A=0.5\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	누수흔적	현 황	백태($A=0.1\text{m} \times 0.5\text{m}$)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	폐콘크리트 퇴적($A=10.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)	현 황	균열($Cw < 0.3\text{mm}$)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P3
현 황	균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	페콘크리트 퇴적
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
현 황	박락($A=0.2m \times 0.4m$)	현 황	철근노출($A=0.1m \times 0.1m$)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH4
현 황	Plate부식	현 황	받침콘크리트철근노출($A=0.1m \times 0.1m$)

4. 장곡교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	중앙분리대 재균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	균열부백태($A=0.1\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
현 황	캔틸레버 재료분리($A=0.3\text{m} \times 1.0\text{m}$)	현 황	파손($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
현 황	철근부식($A=4.0\text{m} \times 0.1\text{m}$)	현 황	받침콘크리트 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)

손상현황 사진

			
위 치	교량반침 상주방향 P5 SH10	위 치	교량반침 영천방향 P4 SH5
현 황	Plate부식 2EA	현 황	플레이트 도장박락(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	흉벽 백태(A=0.1m×0.2m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.4m×0.5m)

5. 낙동강대교

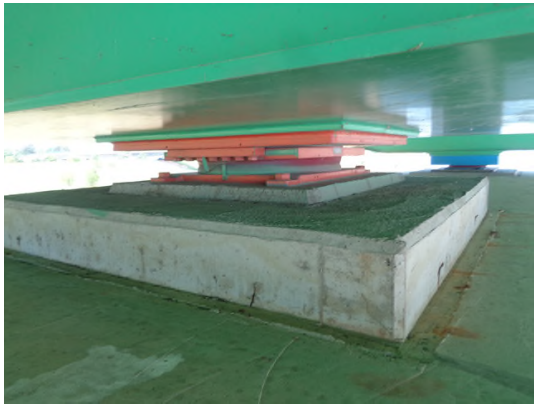
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	거더외부	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

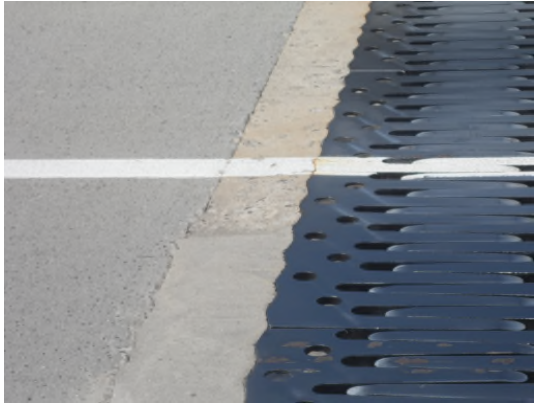
손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 A1측(접속도로)	위 치	배수시설 영천방향 S4
현 황	후타재 접속부 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	배수관 탈락
			
위 치	배수시설 상주방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S8
현 황	배수구 그레이팅 파손	현 황	배수관 탈락
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S2
현 황	난간 파손	현 황	중양분리대 재균열(Cw < 0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 A1측 접속도로	위 치	교량받침 P3 SH3
현 황	중앙분리대 균열	현 황	무수축물탈 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)기보수
			
위 치	교량받침 P7 SH3	위 치	교량받침 P5 SH2
현 황	받침콘크리트재료분리($A=0.3\text{m} \times 0.1\text{m}$)	현 황	이동량 눈금자 탈락
			
위 치	교량받침 A2 SH3	위 치	교량받침 P3 SH2
현 황	Plate부식	현 황	이동량 눈금자도색손상

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	바닥판하면 S3
현 황	균열부백태($Cw < 0.3mm$)	현 황	균열부백태($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교각 P5	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	코핑부 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	차수판 볼트채결불량
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 박리($A=1.5m \times 0.2m$)	현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)

6. 신개교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	교대	위 치	바닥판하면/주형
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열부 백태(A=0.1m×1.5m)	현 황	후타재 균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 박락(A=0.2m×0.2m)	현 황	후타재 박리(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)

7. 월가교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	중앙분리대 백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	거더 영천방향 S1-G2
현 황	백태(A=0.5m×0.5m)	현 황	파손(A=0.2m×0.3m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	코핑부 균열(Cw < 0.3mm)