
15. 군위JCT R-A4교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	거더외부	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1	위 치	교면포장 본선방향 S1
현 황	아스콘 망상균열(A=3.0m×50.0m)	현 황	아스콘 망상균열(A=3.0m×50.0m)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	방호벽 S1
현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)	현 황	균열부 백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	바닥판 중앙고속도로방향 S1	위 치	교대 A1
현 황	철근노출(A=0.1m×0.5m)	현 황	벽체 균열(Cw ≥ 0.3mm)

16. 군위JCT R-C교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S3	위 치	교면포장 S8
현 황	아스콘 균열(L=4.0m)	현 황	아스콘 라벨링(A=1.0m×0.5m)
			
위 치	방호벽 S7	위 치	방호벽 S8
현 황	백태(A=0.1m×0.2m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A2 SH3	위 치	교량받침 A2 SH4
현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	교대 A2
현 황	파손($A=0.1m \times 0.5m$)	현 황	벽체 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교각 P1	위 치	교량받침 A2 SH3
현 황	코핑부 표면열화($A=1.0m \times 1.0m$)	현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)

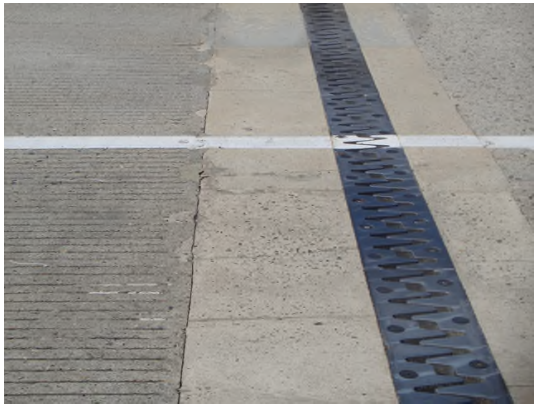
17. 장기교

T

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=7.0m×40.0m)	현 황	파손(A=0.5m×2.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 균열(CW<0.3mm)	현 황	후타재 박리(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
현 황	무수축몰탈 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	받침콘크리트 철근노출(A=0.1m×0.1m)

18. 금매교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	접속부 단차	현 황	후타재 박리(A=0.1m×0.3m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 파손(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1	위 치	거더 상주방향 S7-G3
현 황	볼트 부식	현 황	파손(A=0.2m×0.2m)

19. 가호교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량반침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=6.0m×40.0m)	현 황	포장파손(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
현 황	중앙대 파손(A=0.1m×1.5m)	현 황	중분대 들뜸(A=0.2m×10.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	접속부 단차(L=1.5m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
현 황	본체부식(L=10.0m)	현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	벽체 균열(Cw<0.3mm) 기보수	현 황	벽체 누수흔적(A=5.0m×5.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	코핑부 망상균열(A=1.5m×7.0m)	현 황	코핑부 균열(Cw<0.3mm)

20. 산성교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
현 황	접속부 연석 파손	현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	방호벽 상주방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	중앙분리대 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 파손($A=0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$)

21. 배골교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량반침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	접속부 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×0.5m)	현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.1m)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH3
현 황	Plate도장박락	현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

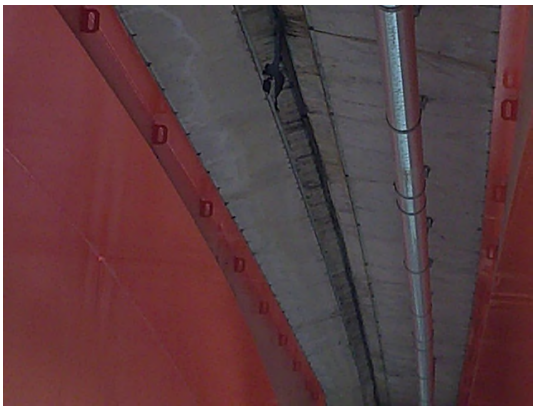
			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	가로보 상주방향 S2
현 황	박락 및 철근노출(A=0.3m×1.5m)	현 황	들뜸(A=0.4m×1.5m)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	누수흔적(A=0.5m×2.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	코핑부 균열(Cw>0.3mm)	현 황	망상균열(A=7.0m×1.5m)

22. 화남1교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량반침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	접속부 중분대 파손(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	차수판 볼트파손
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	캔틸레버 균열(Cw<0.3mm)	현 황	흙벽 백태(A=0.1m×0.2m)

23. 화남교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량반침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

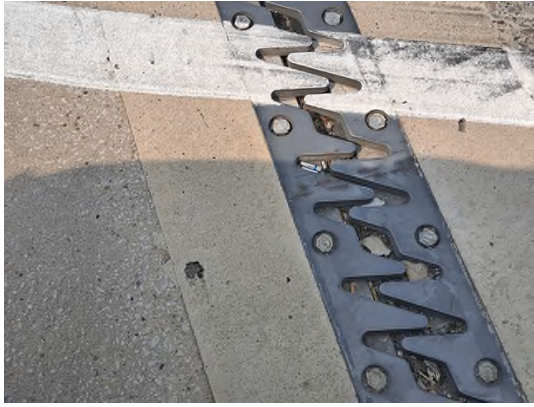
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=50.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=50.0m×8.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 들뜸(A=0.1m×0.2m)	현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×3.0m)
			
위 치	거더외부 영천방향 S1-G1	위 치	교각 상주방향 P1
현 황	하부플렌지 변형	현 황	코핑부 파손(A=0.3m×0.3m)

24. 가천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S5
현 황	망상균열(A=5.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=5.0m×2.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S9	위 치	거더 S1 G1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	파손(A=0.2m×0.3m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P6
현 황	후타재 박락(A=0.1m×0.2m)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH2	위 치	교량받침 A1 SH5
현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.3m×0.2m)	현 황	스토퍼 간섭(1EA)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P8
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	누수흔적(A=4.0m×2.0m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	법면 침하	현 황	백태(A=0.2m×1.0m)