
25. 신녕교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=6.0m×3.0m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	중분대 균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열부 백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	망상균열(A=2.5m×4.0m)	현 황	파손(A=0.2m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교량반침 상주방향 P1 SH1	위 치	교량반침 영천방향 P1 SH4
현 황	반침콘크리트 재료분리(A=0.1m×0.3m)	현 황	반침콘크리트 재료분리(A=1.0m×1.5m)
			
위 치	거더 상주방향 S3-G1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	파손(A=0.2m×0.2m)	현 황	백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	박락(A=0.4m×0.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

26. 창정교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S5	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=35.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×5.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S5
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	중분대 굽힘(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2
현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	무수축물탈 파손($A = 0.1m \times 0.1m$)
			
위 치	거더 상주방향 S2-G3	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	인양홀 박락($A = 0.2m \times 0.2m$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	하부 철근노출	현 황	법면 토사유실

27. 중등교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

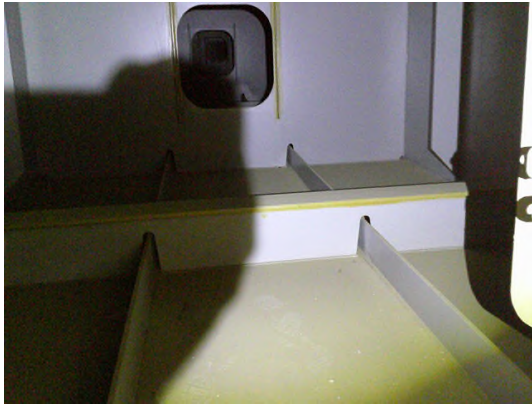
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	접속부 파손(A=0.2m×0.5m) 보수	현 황	망상균열(A=35.0m×6.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	중분대 박리(A=0.3m×0.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열부 백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S3
현 황	박리(A=0.2m×0.2m)	현 황	망상균열(A=2.0m×2.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	망상균열(A=3.0m×5.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

28. 화산JCT R-A교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	거더외부	위 치	거더내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	거더외부 S1	위 치	신축이음 A2
현 황	균열(A=0.1m×0.1m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	배수시설 S1
현 황	무수축물탈 들뜸(A=0.3m×0.3m)	현 황	배수구 막힘
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	망상균열(A=3.0m×1.0m)	현 황	망상균열(A=3.0m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	신축이음 A1
내 용	재료분리 보수	내 용	본체 부식(2.0m)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	배수시설 S1
내 용	후타재 균열(0.1mm/0.3m)	내 용	배수관 이음부 누수
			
위 치	배수시설 S1	위 치	배수시설 S1
내 용	배수관 이음부 누수	내 용	배수구 막힘

29. 화산JCT R-A1교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S6	위 치	배수시설 포항방향 S6
현 황	아스콘 균열 L=2.0m	현 황	배수구 그레이팅 변형(1EA)
			
위 치	방호벽 본선방향 S4	위 치	신축이음 포항방향 A2
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교면포장 포항방향 S3	위 치	바닥판하면 S1
현 황	철근노출($A=0.4\text{m} \times 5.0\text{m}$)	현 황	균열부 백태($A=0.3\text{m} \times 2.0\text{m}$)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교량받침 P5 SH1
현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	받침콘크리트 박리($A=0.3m \times 0.2m$)
			
위 치	교량받침 P4 SH6	위 치	교량받침 P5 SH3
현 황	무수축물탈 박락($A=0.1m \times 0.1m$)	현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P3
현 황	백태($A=0.1m \times 0.5m$)	현 황	코핑부 균열($Cw < 0.3mm$)

30. 화산JCT R-H교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(거더외부)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S2	위 치	방호벽 S2
현 황	아스콘 망상균열(A=15.0m×3.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	배수시설 S1	위 치	신축이음 A1
현 황	배수구 막힘(1EA)	현 황	후타재 박리(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교대 A1
현 황	받침콘크리트 박락(A=0.2m×0.2m)	현 황	망상균열(A=5.0m×2.0m)

31. 가래실교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	접속부 침하(T=7.0cm)	현 황	망상균열 및 재료분리(A=40.0m×7.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P4
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	본체 부식(L=10.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P4
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S7	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3
현 황	백태(A=0.2m×0.3m)	현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	누수흔적(A=0.5m×2.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P7
현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=10.0m×1.0m)

32. 암기교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

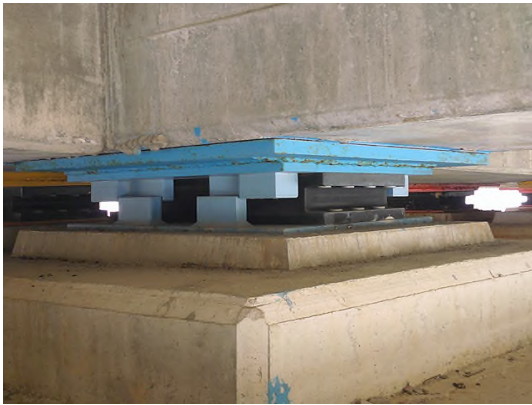
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	망상균열(A=30.0m×3.0m)	현 황	망상균열(A=30.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	백태(A=0.1m×0.5m)	현 황	차량충돌흔적(A=4.0m×0.5m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 박락(A=0.1m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=1.0m×2.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH5
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	바닥판 상주방향 S2	위 치	바닥판 영천방향 S2
현 황	파손 (A=0.1m×0.1m)	현 황	파손 및 철근노출(A=0.1m×0.1m)

33. 고헌천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S6	위 치	교면포장 상주방향 S12
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S12
현 황	중분대 접속부 파손(A=0.3m×1.0m)	현 황	중분대 접속부 박리(A=1.5m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 P6	위 치	신축이음 영천방향 P3
현 황	망상균열(A=2.0m×0.3m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)	현 황	누수흔적($A=1.0\text{m} \times 3.0\text{m}$)
			
위 치	교량받침 P7 SH08	위 치	교량받침 P7 SH06
현 황	받침콘크리트 균열($C_w > 0.3\text{mm}$)	현 황	플레이트 부식
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S12	위 치	가로보 상주방향 S1
현 황	파손($A=0.5\text{m} \times 0.4\text{m}$)	현 황	재료분리($A=0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$)

손상현황 사진

			
위 치	교각 P11	위 치	교각 P11
현 황	균열($Cw < 0.3\text{mm}$)	현 황	균열($Cw \geq 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교각 P11	위 치	교각 P7
현 황	파손($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)	현 황	균열($Cw \geq 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	실란트파손 ($L=5.0\text{m}$)	현 황	균열($Cw \geq 0.3\text{mm}$)

34. 도림천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S2
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	박리(A=0.5m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 망상균열(A=3.0m×0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	균열($Cw \geq 0.3mm$)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	백태($A=0.1m \times 0.2m$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	백태($A=0.2m \times 0.5m$)