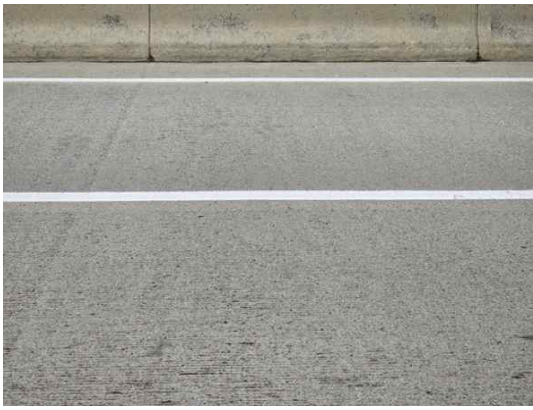
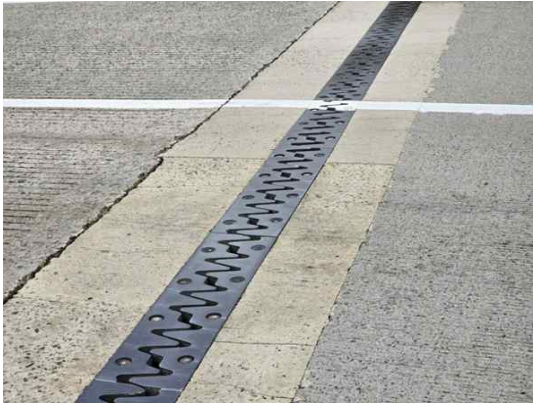

8. 도개교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S7	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=5.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S9
현 황	백태(A=0.2m×0.3m, 12EA)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	바닥판하면 S3
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×1.0m)	현 황	파손(A=0.5m×0.3m)
			
위 치	교량받침 A2-SH5	위 치	교량받침 A2-SH6
현 황	Plate 부식	현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P5
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	누수오염(A=0.5m×2.0m, 7EA)

9. 신 계 교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S4
현 황	접속부 균열($Cw \geq 0.3\text{mm}$)	현 황	균열부백태($A=0.5\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	열화($A=0.5\text{m} \times 1.5\text{m}$)	현 황	후타재 들뜸($A=0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 P3-SH5
현 황	후타재 들뜸($A=0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$)	현 황	스토퍼 간섭, Plate 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P3-SH14	위 치	배수시설 S1
현 황	Plate 부식	현 황	배수관 연결부 누수
			
위 치	바닥판하면 S3-P3	위 치	거더 S4-G1
현 황	들뜸(A=1.0m×0.3m)	현 황	인양홀 박리(A=0.2m×0.2m)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P1
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	보수재 박리(A=0.5m×0.3m)

10. 산호교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	중앙분리대 파손(A=2.0m×1.0m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	배수시설 상주방향 S8	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	배수구 그레이팅 파손	현 황	포장 균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	접속도로 균열	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)

손상현황 사진

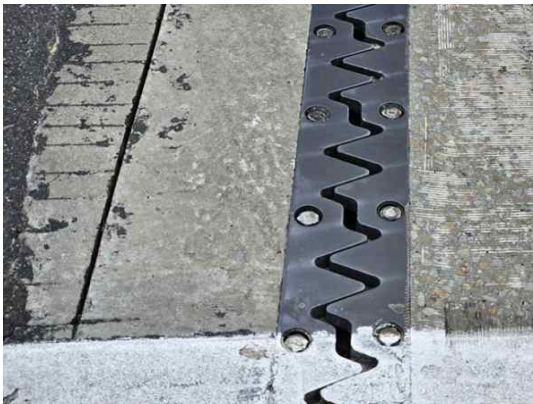
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 상주방향 P8-SH10
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×8.0m)	현 황	플레이트 부식
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	누수흔적(A=0.5m×5.0m)	현 황	페콘크리트 퇴적

11. 오로교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S11	위 치	방호벽 상주방향 S07
현 황	접속도로 파손(A=1.0m×1.0m)	현 황	백태(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S4	위 치	가로보 영천방향 S4
현 황	재료분리(A=1.0m×1.0m)	현 황	백태(A=0.1m×2.0m)

손상현황 사진

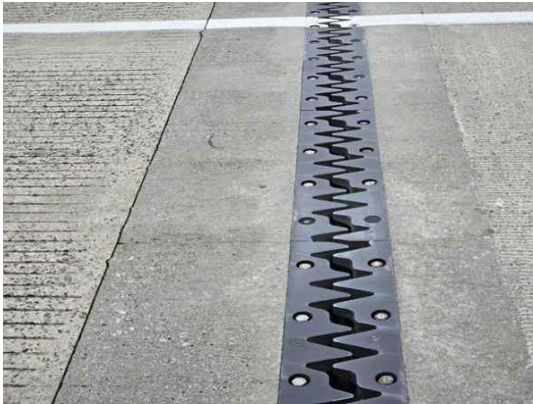
			
위 치	교량받침 상주방향 P1-SH3	위 치	교량받침 상주방향 P7-SH6
현 황	무수축몰탈 박락(A=0.1m×0.1m)	현 황	Plate부식
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2	위 치	교량받침 영천방향 P5-SH4
현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.2m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)

12. 오실교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.5m)	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw < 0.3mm)

손상현황 사진

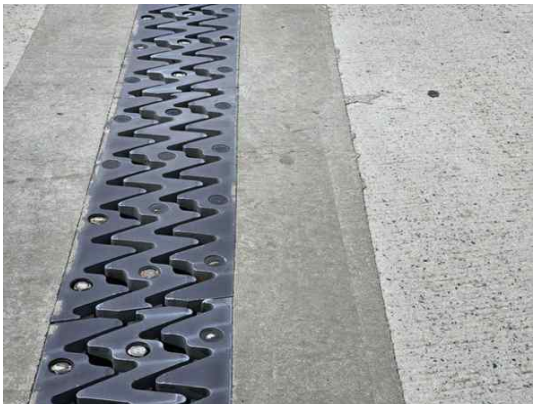
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH5	위 치	가로보 상주방향 S4
현 황	반침콘크리트 재료분리(A=0.2m×0.5m)	현 황	재료분리 및 철근노출(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	실란트파손(L=6.0m)	현 황	기둥부 백태(A=0.5m×0.5m)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	기둥부 백태(A=3.0m×15.0m)	현 황	코핑부 균열(Cw≥0.3mm)

13. 불당교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S5
현 황	중앙분리대 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	중앙분리대 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 P3
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	차수판 앵커탈락

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH4	위 치	교량받침 영천방향 A2-SH4
현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	Plate 부식
			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	재료분리($A=0.5m \times 1.0m$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	백태($A=0.2m \times 0.3m$)	현 황	코핑부 망상균열($A=10.0m \times 1.5m$)

14. 내리교

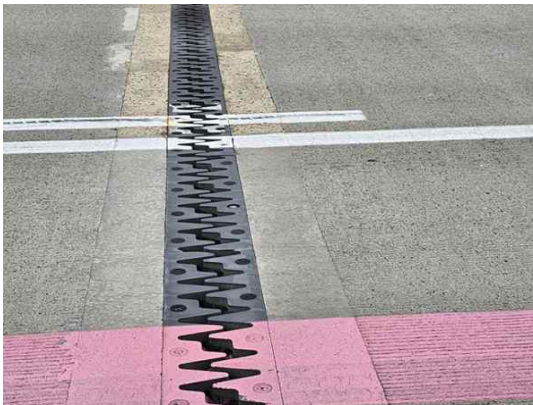
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	박리(A=0.1m×0.3m)	현 황	망상균열(A=20.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S4
현 황	백태(A=1.0m×0.1m)	현 황	중양분리대 균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	후타재 박락 보수실시

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 P3
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH2	위 치	거더 영천방향 S4-G2
현 황	Plate 부식	현 황	균열부백태($A=0.1m \times 1.5m$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열($Cw \geq 0.3mm$)	현 황	백태($A=0.3m \times 0.5m$)