
15. 군위JCT R-A4교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	거더외부	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

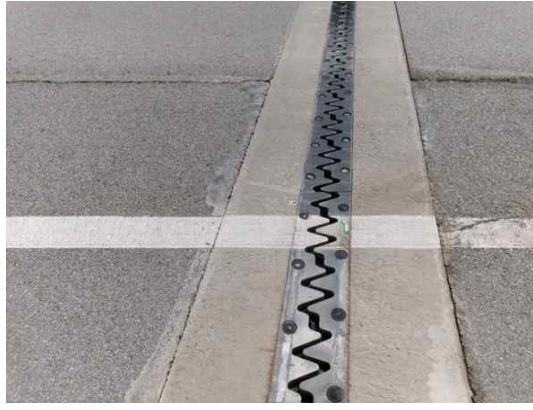
			
위 치	교면포장 본선방향 S1	위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1
현 황	포장 밀림, 변형, 패임 보수실시	현 황	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1	위 치	방호벽 S1
현 황	접속도로 박리(A=0.3m×2.0m)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	교대 A1
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	벽체 균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)

16. 군위JCT R-C교

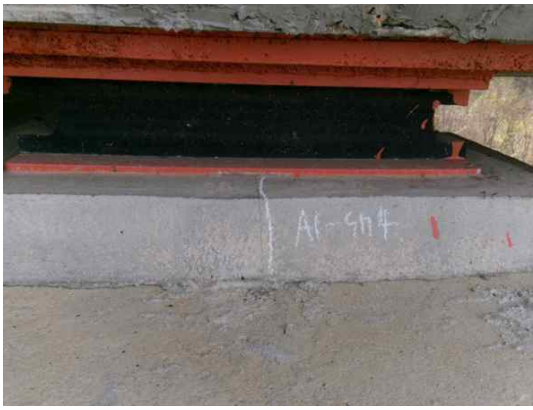
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S2	위 치	교면포장 S8
현 황	아스콘 균열(L=2.0m)	현 황	아스콘 라벨링(A=1.0m×0.5m)
			
위 치	방호벽 S5	위 치	방호벽 S8
현 황	백태(A=0.2m×0.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1-SH4	위 치	교량받침 P1-SH3
현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	Plate 부식
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	가로보 S5-G3~4
현 황	파손($A=0.3m \times 0.5m$)	현 황	들뜸($A=0.3m \times 0.3m$)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P2
현 황	구체 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	코핑부 파손($A=0.2m \times 0.2m$)

17. 장기 교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=40.0m×7.0m)	현 황	파손(A=0.5m×0.1m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH3
현 황	후타재 박리(A=0.1m×0.2m)	현 황	Plate 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH2	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	받침콘크리트 철근노출(A=0.1m×0.1m)	현 황	구체 균열(Cw<0.3mm)

18. 금매교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S3 상주방향	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	방음벽 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	접속부 파손(A=0.1m×0.3m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH3
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 파손(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	볼트 부식	현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)

19. 가호교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S3(A2)
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	접속부 포장침하 보수
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	중분대 들뜸(A=3.0m×0.2m)	현 황	중분대 파손(A=0.1m×1.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	방호벽 단차(L=1.5m), 파손	현 황	본체부식(L=10.0m)

손상현황 사진

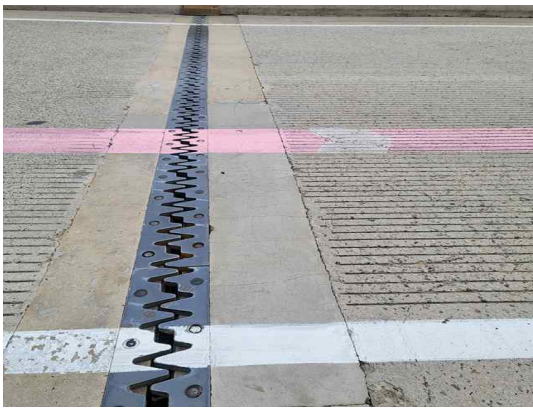
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 박리(A=0.2m×0.3m)	현 황	후타재 파손 보수
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	교대 A2
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	누수흔적(A=5.0m×5.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	코핑부 망상균열(A=1.5m×7.0m)	현 황	코핑부 균열(Cw<0.3mm)

20. 산성교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	파손(A=0.3m×1.0m)	현 황	접속도로 파손(A=0.1m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	이물질퇴적(L=2.0m)

손상현황 사진

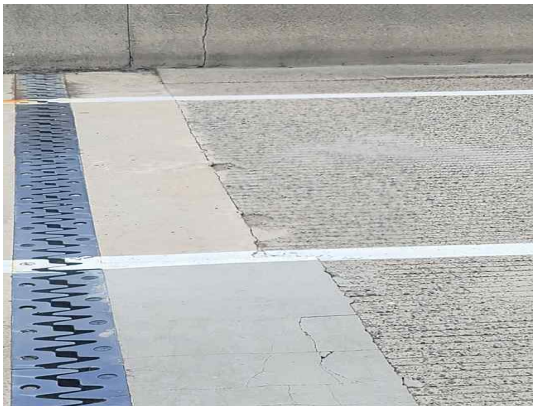
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=0.1m×2.0m)	현 황	백태(A=0.3m×1.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P5
현 황	코핑부 망상균열(A=4.0m×2.0m)	현 황	코핑부 망상균열(A=10.0m×2.5m)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P4
현 황	코핑부 균열(Cw≥0.3mm)	현 황	코핑부 망상균열(A=10.0m×1.5m)

21. 배골교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	접속부 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.3m×0.3m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P2-SH2	위 치	교량받침 상주방향 P2-SH3
현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.3m×0.1m)	현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S1-G2~3
현 황	(A=0.3m×0.3m)	현 황	들뜸(A=0.4m×1.5m)
			
위 치	가로보 상주방향 S1-G2~3	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	박락(철근노출)(A=0.3m×1.5m)	현 황	백태(A=0.2m×1.0m)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	코핑부 망상균열(A=7.0m×1.5m)	현 황	코핑부 균열(Cw<0.3mm)

22. 화남1교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	접속부 중분대 파손(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1-SH2	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	흙벽 백태(A=0.1m×0.2m)

23. 화남교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	배수시설 배수구
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=50.0m×8.0m)	현 황	접속부 파손(A=0.5m×10.0m)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)
			
위 치	거더외부 영천방향 S1-G1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	변형	현 황	구체 파손(A=0.2m×0.3m)

24. 가천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=20.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=30.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S9	위 치	거더 S1-G1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	파손(A=0.2m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	후타재 망상균열(A=0.3m×1.0m)	현 황	후타재 파손(A=0.3m×0.3m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교량받침 A1-SH2
현 황	후타재 박락(A=0.1m×0.2m) 보수	현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.3m×0.2m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P3
현 황	균열부백태(A=0.2m×2.0m)	현 황	누수흔적(A=1.0m×2.0m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	법면 침하	현 황	홍벽 백태(A=0.2m×1.0m)