
25. 신녕교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	망상균열(A=30.0m×6.0m)	현 황	중분대 균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	망상균열(A=15.0m×1.5m)	현 황	파손 및 철근노출(A=0.2m×0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2-G4~5	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	백태(A=0.1m×0.3m)	현 황	후타재 들뜸(A=0.5m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.2m×3EA)	현 황	후타재 박리(A=0.3m×0.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	백태(A=0.1m×0.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

26. 창정교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=35.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×5.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	중분대 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	본체 부식(L=10.0m)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.2m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH4	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH5
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	반침콘크리트 들뜸($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)
			
위 치	거더 영천방향 S5-G4	위 치	가로보 상주방향 S2-G3~4
현 황	인양홀 파손($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)	현 황	박락($A=0.3\text{m} \times 0.5\text{m}$)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	망상균열($A=10.0\text{m} \times 1.5\text{m}$)	현 황	균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)

27. 중 들 교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=35.0m×6.0m)	현 황	중분대 박리(A=0.3m×0.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	거더 영천방향 S2-G2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	인양홀 박락(A=0.2m×0.2m)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S2-G3~4
현 황	파손(A=0.2m×0.2m)	현 황	박리(A=0.2m×0.3m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	구체 균열(Cw<0.3mm)	현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	날개벽 균열(Cw<0.3mm)	현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)

28. 화산JCT R-A교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	거더외부	위 치	거더내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

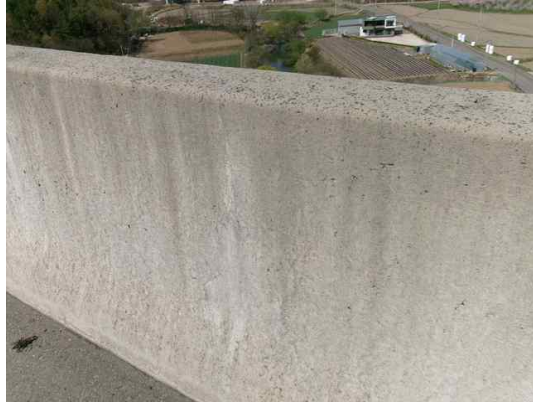
			
위 치	거더외부 S1	위 치	신축이음 A2
현 황	균함(A=0.1m×0.1m)	현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×0.1m)
			
위 치	교량받침 A1-SH2	위 치	교량받침 A1-SH1
현 황	무수축몰탈 들뜸(A=0.3m×0.3m)	현 황	재료분리(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	배수시설 S1	위 치	교대 A2
현 황	배수구 막힘	현 황	망상균열(A=3.0m×1.0m)

29. 화산JCT R-A1교

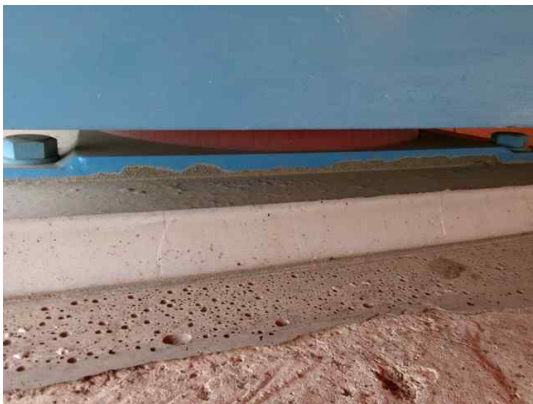
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 본선방향 S5	위 치	교면포장 포향방향 S1
현 황	소성변형(A=1.0m×2.0m)	현 황	접속부 포장파손(A=0.2m×2.0m)
			
위 치	방호벽 외측 포향방향 S3	위 치	방호벽 본선방향 S4
현 황	철근노출(A=0.4m×5.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 포향방향 S5	위 치	신축이음 A2
현 황	외측 철근노출(A=1.5m×1.5m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P2-SH3	위 치	교량받침 P2-SH6
현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.1m×0.1m)	현 황	받침콘크리트 박락(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	교량받침 P3-SH4	위 치	교량받침 P6-SH1
현 황	무수축물탈 박리(A=0.2m×0.2m)	현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P6
현 황	(A=0.1m×0.5m)	현 황	코핑부 균열(Cw<0.3mm)

30. 화산JCT R-H교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(거더외부)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

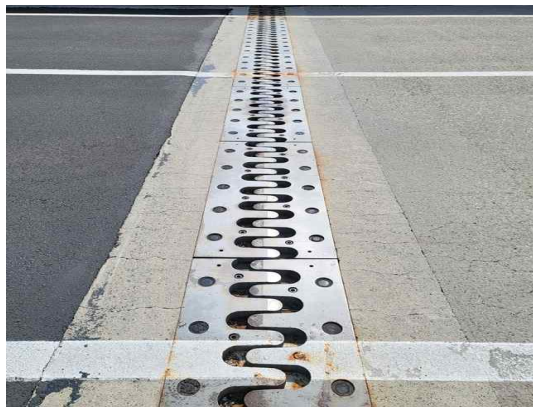
			
위 치	교면포장 S2	위 치	방호벽 S2
현 황	아스콘 망상균열(A=15.0m×3.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	배수시설 S1	위 치	신축이음 A1
현 황	배수구 막힘(1EA)	현 황	후타재 박리(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교각 P1
현 황	박락(A=0.2m×0.2m)	현 황	망상균열(A=10.0m×0.5m)

31. 가래실교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S7
현 황	및 재료분리(A=40.0m×7.0m)	현 황	접속부 이격 (L=8.0m) -일부보수
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S5
현 황	접속부 침하 (L=3.0m/T=10.0cm)	현 황	파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

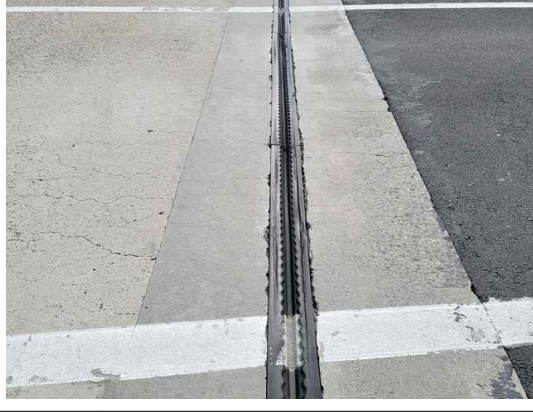
			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH1
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH4	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	누수흔적($A=0.5m \times 2.0m$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	망상균열($A=10.0m \times 1.5m$)

32. 암기교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	망상균열(A=30.0m×3.0m)	현 황	망상균열(A=30.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
현 황	파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	차량충돌흔적(A=4.0m×0.5m)	현 황	후타재 박락(A=0.1m×0.1m)

손상현황 사진

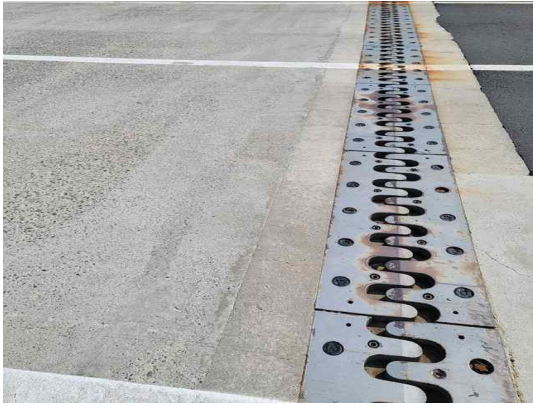
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	접속부 이격(L=4.0m) -일부보수	현 황	고무재 파손(L=0.5m)
			
위 치	배수시설 영천방향 S1	위 치	교량받침 영천방향 A2-SH5
현 황	배수구 그레이팅 변형 및 파손 4EA	현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	누수흔적(A=0.5m×2.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

33. 고헌천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S09	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	망상균열(A=40.0m×5.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S12	위 치	방호벽 상주방향 S9
현 황	중분대 접속부 파손(A=0.3m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	배수시설 영천방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	배수구 그레이팅 파손 4EA	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교량받침 A2-SH03
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교량받침 P4-SH18	위 치	교량받침 P7-SH6
현 황	무수추몰탈 파손($A=0.1m \times 0.1m$)	현 황	플레이트 부식
			
위 치	거더 S10-G3	위 치	배수시설 영천방향 S10
현 황	재료분리($A=0.5m \times 0.2m$)	현 황	배수구 그레이팅 파손 2EA

손상현황 사진

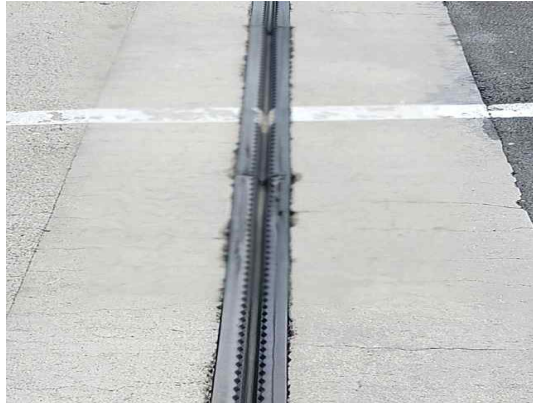
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
현 황	누수흔적(A=1.0m×3.0m)	현 황	균열(Cw < 0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P11
현 황	균열(Cw < 0.3mm)	현 황	균열(Cw ≥ 0.3mm)
			
위 치	교각 P9	위 치	교각 P11
현 황	코핑부 망상균열(A=3.0m×1.0m)	현 황	파손(A=0.2m×0.2m)

34. 도림천교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	접속부 이격(L=8.0m) -일부보수
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	고무재 파손(L=0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열($Cw \geq 0.3mm$)	현 황	백태($A = 0.1m \times 0.2m$)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	표면오염 및 망상균열($A = 2.0m \times 1.5m$)	현 황	망상균열($A = 8.0m \times 2.0m$)