
35. 오미교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

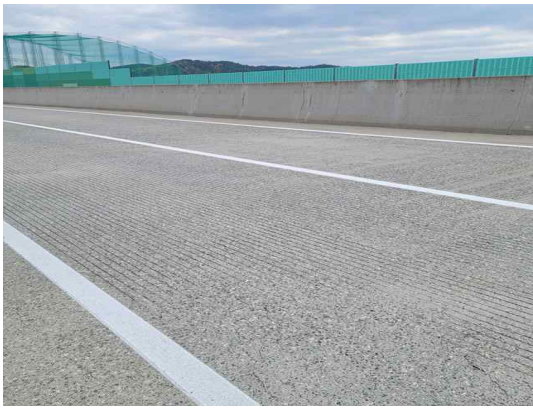
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=11.0m×2.0m)	현 황	보수재박리(A=45.0m×3.0m)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	본체 고무재 파손(L=0.5m)
			
위 치	거더외부 상주방향 S1-G2	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	도장박리(A=0.1m×0.2m)	현 황	실란트 파손(L=2.0m)

36. 산하교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S09	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=35.0m×9.0m)	현 황	망상균열(A=30.0m×8.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P8
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	거더 영천방향 S11-G4
현 황	(A=0.1m×0.5m)	현 황	파손 및 철근노출(A=0.3m×0.5m)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH3	위 치	교각 영천방향 P6
현 황	받침콘크리트 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	코핑부 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P10	위 치	교각 상주방향 P10
현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=5.0m×2.0m)

37. 단포교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	방호벽	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=45.0m×8.0m)	현 황	접속도로 망상균열(A=20.0m×5.0m) -보수
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 표면불량(A=0.3m×6.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P2
현 황	고무재 파손(2EA)	현 황	차수판 앵커탈락(3EA)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	들뜸(A=0.3m×6.0m)	현 황	들뜸(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	재균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

38. 대성교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	재료분리(A=30.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×3.0m)
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	접속부 들뜸(A=0.1m×4.0m)	현 황	균열부백태(A=0.2m×2.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.3m)	현 황	후타재 망상균열(A=0.8m×2.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH5
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	재료분리($A = 0.3m \times 0.2m$)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH3	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	파손($A = 0.2m \times 0.2m$)	현 황	재료분리($A = 0.5m \times 0.4m$)

39. 내포교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S3
현 황	접속부 파손(A=4.0m×0.3m)	현 황	망상균열(A=2.0m×1.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
현 황	중분대 균열(Cw≥0.3mm)	현 황	백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH3
현 황	후타재 파손 보수	현 황	스토퍼 간섭

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	실란트 이격(L=4.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	백태(A=0.5m×2.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	거더 영천방향 S4-G5
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	파손(A=0.5m×0.2m)

40. 반정교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	망상균열(A=50.0m×3.0m)	현 황	망상균열 및 재료분리(A=50.0m×6.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	망상균열 및 백태(A=2.5m×1.0m)	현 황	균열부 백태(A=0.2m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 P7	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재파손(A=0.2m×0.8m)

손상현황 사진

			
위 치	거더외부 상주방향 S1-G2	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	하부플랜지변형 및 도장박락(A=0.5m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2
현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)	현 황	코핑부 박락(A=0.3m×1.0m)

41. 영 천JCT R-A교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S10	위 치	교면포장 S08
현 황	아스콘 밀림(A=0.5m×0.5m)	현 황	아스콘 망상균열(A=2.5m×20.0m)
			
위 치	교면포장 S14	위 치	방호벽 S8
현 황	아스콘 파손(A=1.0m×0.2m)	현 황	백태(A=0.1m×1.5m)
			
위 치	방호벽 S14	위 치	배수시설 S08
현 황	파손(A=2.0m×0.5m)	현 황	그레이팅 파손

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A2	위 치	교량받침 P11-SH2
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교량받침 P13-SH2	위 치	바닥판하면 S13
현 황	받침콘크리트 재료분리($A=0.1m \times 0.1m$)	현 황	균열부백태($A=0.1m \times 0.1m \times 11EA$)
			
위 치	교각 P10	위 치	교각 P11
현 황	코핑부 균열($Cw > 0.3mm$)	현 황	점검로 변형

42. 영 천 JCT R-B교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A1	위 치	교량받침 P2-SH1
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	무수축몰탈 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
현 황	박락($A=0.4m \times 0.5m$)	현 황	박리($A=1.5m \times 1.5m$)
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P2
현 황	코핑부 재료분리($A=0.1m \times 0.1m$)	현 황	코핑부 재료분리($A=0.1m \times 0.1m$)