
8. 도개교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S7	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열 (A=5.0m×2.0m)	현 황	망상균열 (A=10.0m×2.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S7
현 황	백태 (A=0.2m×0.3m, 12EA)	현 황	균열부백태 (A=0.2m×1.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열 (Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열 (Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교량받침 A1-SH5
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×1.0m)	현 황	Plate 부식
			
위 치	교량받침 A2-SH6	위 치	바닥판하면 S3
현 황	몰탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	파손(A=0.5m×0.3m)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P7
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	백태(A=0.5m×0.5m)

9. 신 계 교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

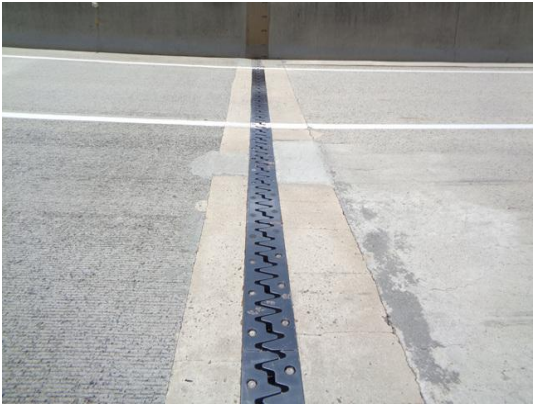
			
위 치	교면포장 상주방향 S5	위 치	방호벽 상주방향 S3
현 황	균열(L=20.0m)	현 황	균열부백태(A=1.5m×0.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	중분대 접속부 파손(A=0.2m×1.5m)	현 황	후타재 열화(A=0.3m×2.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교량받침 P3-SH1
현 황	후타재 들뜸(A=0.4m×0.4m)	현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S4
현 황	들뜸(A=2.0m×0.3m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	누수흔적(A=15.0m×4.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교각 P3	위 치	교각 P4
현 황	누수흔적(A=5.0m×2.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

10. 산호교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	파손(A=1.0m×0.2m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	중분대 파손(A=2.0m×1.0m)	현 황	중분대 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH3	위 치	바닥판하면 영천방향 S9
현 황	플레이트 부식	현 황	파손(A=0.2m×0.5m)
			
위 치	거더 상주방향 S9-G1	위 치	가로보 영천방향 S6-G4~G5
현 황	균열부백태(A=0.1m×0.5m)	현 황	재료분리(A=0.5m×0.5m)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P5
현 황	누수흔적(A=0.5m×5.0m)	현 황	망상균열(A=2.0m×1.0m)

11. 오로교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S11	위 치	방호벽 상주방향 S11
현 황	접속도로 파손(A=1.0m×1.0m)	현 황	백태(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 상주방향 S11
현 황	파손(A=0.1m×0.4m)	현 황	철근노출(L=0.5m)

손상현황 사진

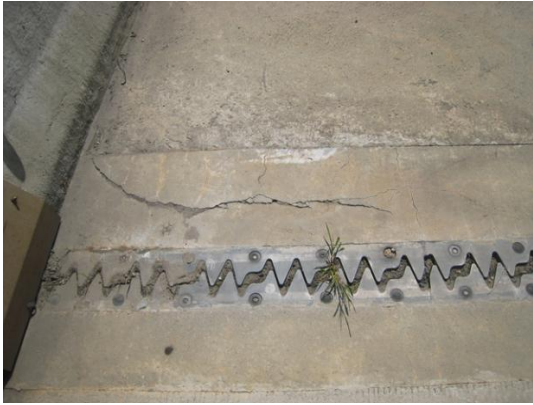
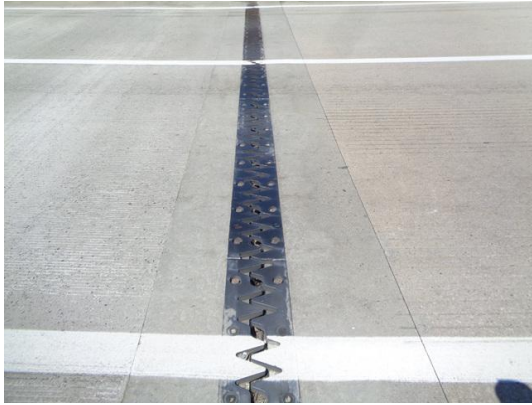
			
위 치	거더 상주방향 S3-G5	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH5
현 황	표면볼량(A=30.0m×1.0m)	현 황	Plate부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P3-SH1	위 치	교량받침 영천방향 P7-SH1
현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)	현 황	무수축물탈박락 (A=0.1m×0.1m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)

12. 오실교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	포장침하(L=5.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P4
현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.5m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 들뜸(A=0.3m×1.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH5	위 치	가로보 영천방향 S6
현 황	받침콘크리트 재료분리 (A=0.2m×0.5m)	현 황	파손 (A=1.5m×0.5m×2EA)
			
위 치	거더 상주방향 S4-G2	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	백태 (A=3.0m×1.0m×2EA)	현 황	실란트파손 (L=6.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	기둥부 백태 (A=0.3m×0.3m)	현 황	망상균열 (A=10.0m×1.0m)

13. 불당교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교량반침 상주방향 A1-SH1
현 황	차수판 앵커탈락(2EA)	현 황	이동량표시계 탈락(4EA)
			
위 치	교량반침 영천방향 A2-SH4	위 치	배수시설 영천방향 S1
현 황	플레이트 부식(3EA)	현 황	배수관 누수(1EA)

손상현황 사진

			
위 치	바닥관하면 상주방향 S4	위 치	거더 상주방향 S5-G1
현 황	재료분리 (A=30.0m×0.2m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	가로보 상주방향 S6	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	재료분리 (A=0.5m×0.5m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	백태 (A=0.1m×0.5m)	현 황	거푸집 미제거 (L=10.0m)

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	균열 ($Cw \geq 0.3mm$)	현 황	누수흔적 ($A=0.5m \times 3.0m \times 2EA$)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
현 황	균열 ($Cw \geq 0.3mm$)	현 황	균열 ($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P5
현 황	망상균열 ($A=10.0m \times 1.5m$)	현 황	박리 ($A=0.5m \times 0.3m \times 2EA$)

14. 내리교

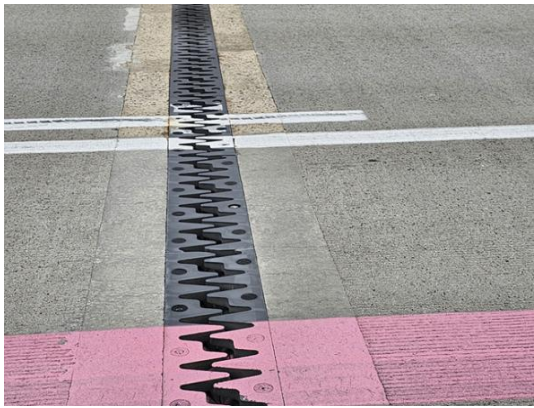
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	박리(A=0.1m×0.3m)	현 황	망상균열(A=20.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	백태(A=1.0m×0.1m)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	고무재파손(L=6.0m)	현 황	후타재파손(A=0.5m×0.2m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 P3
현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	후타재 균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	거더 상주방향 S4-G2
현 황	파손 및 철근노출($A=0.5m \times 2.0m$)	현 황	균열부백태($A=0.1m \times 0.5m$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 영천방향 P4
현 황	균열($Cw \geq 0.3mm$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)