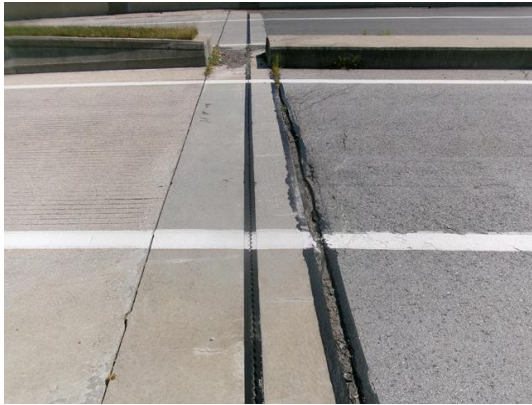
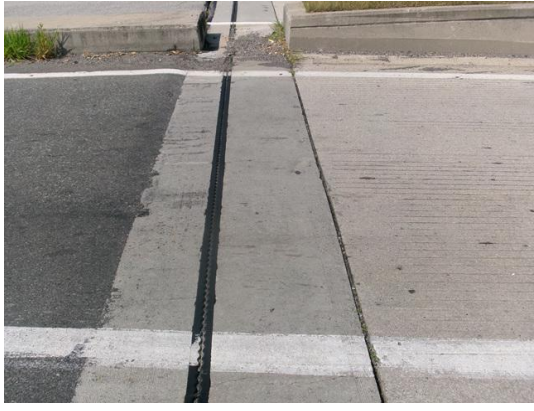

15. 군위JCT R-A4교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	거더외부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	방호벽	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 본선방향 S1	위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1
현 황	보수부 소성변형(A=7.0m×50.0m)	현 황	아스콘 균열(L=7.0m)
			
위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1	위 치	교면포장 접속도로 A1측
현 황	접속도로 박리(A=0.3m×2.0m)	현 황	접속부 파손(A=0.5m×1.3m)
			
위 치	교면포장 접속도로 A2측	위 치	신축이음 A1
현 황	접속부 이격(L=14.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

			
위 치	신축이음 A2	위 치	방호벽 S1
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	균열부백태($A = 0.1\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S1
현 황	파손($A = 0.2\text{m} \times 0.1\text{m}$)	현 황	재료분리 및 철근노출($A = 0.5\text{m} \times 0.1\text{m}$)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
현 황	벽체 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	밀림($L = 2.0\text{m}$)

16. 군위 JCT R-C교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S2	위 치	교면포장 S7
현 황	아스콘 균열(L=2.0m)	현 황	아스콘 라벨링(A=1.0m×0.5m)
			
위 치	방호벽 S5	위 치	방호벽 S1
현 황	백태(A=0.2m×0.5m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

손상현황 사진

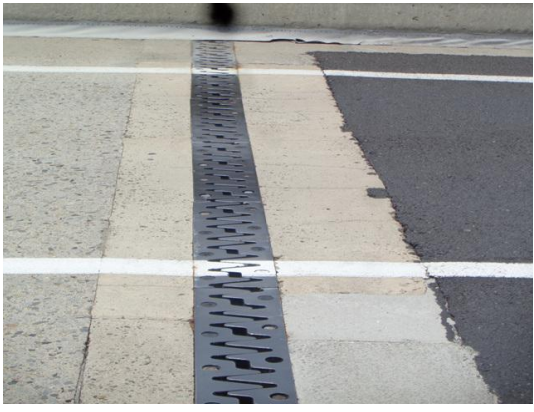
			
위 치	교량받침 A1-SH3	위 치	바닥판하면 S3
현 황	무수축물탈 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	파손(A=0.3m×0.5m)
			
위 치	가로보 S6-G1~2	위 치	교대 A2
현 황	들뜸(A=0.3m×0.3m)	현 황	망상균열(A=1.0m×1.0m)
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P3
현 황	표면열화(A=1.0m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

17. 장기교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=40.0m×7.0m)	현 황	파손(A=0.5m×0.1m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S1-G4~G5
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.5m)	현 황	재료분리(A=0.2m×0.3m)

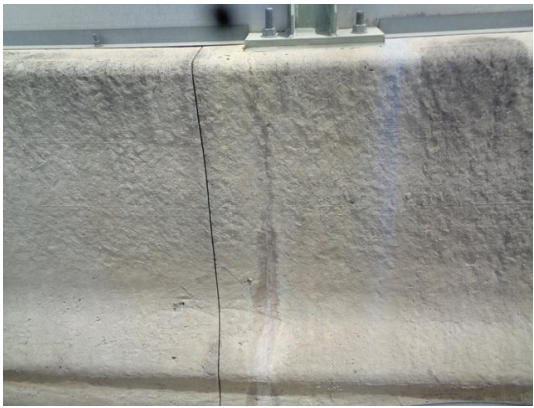
			
위 치	교량반침 상주방향 A1-SH3	위 치	교량반침 영천방향 A1-SH1
현 황	반침콘크리트 균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	파손($A = 0.1m \times 0.1m$)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	체수흔적($A = 1.0m \times 2.0m$)	현 황	균열($Cw < 0.3mm$)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	균열($Cw < 0.3mm$)	현 황	망상균열($A = 1.0m \times 2.5m$)

18. 금매교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열부백태 (A=0.1m×1.2m)	현 황	후타재 파손 (A=0.1m×1.0m)
			
위 치	거더 영천방향 S1-G5	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2
현 황	균열 (Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 파손 (A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	균열 (Cw<0.3mm)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)

19. 가호교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	중분대 파손(A=0.1m×1.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	방호벽 단차(L=1.5m), 파손	현 황	본체부식(L=10.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×1.0m)	현 황	후타재 박리(A=0.2m×0.3m)

손상현황 사진

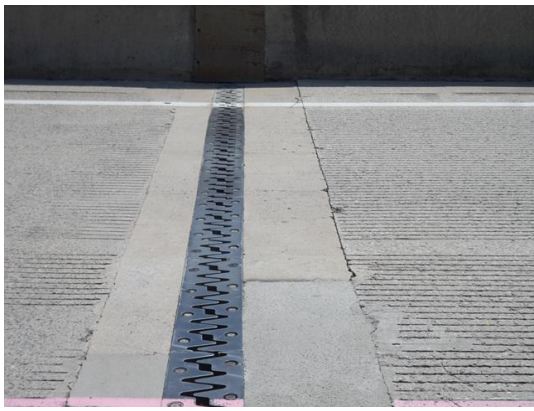
			
위 치	배수시설 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
현 황	배수구 막힘(1EA)	현 황	균열부백태 (A=0.2m×1.0m×2EA)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	균열부백태 (A=0.2m×1.0m)	현 황	누수흔적 (A=5.0m×5.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	코핑부 망상균열 (A=1.5m×7.0m)	현 황	코핑부 균열 (Cw<0.3mm)

20. 산성교

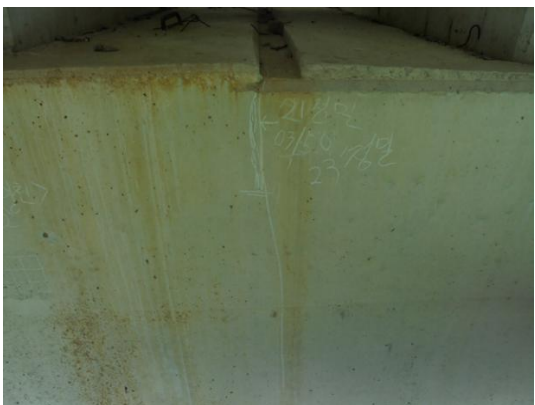
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	거더
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S2
현 황	파손($A=0.3\text{m}\times 1.0\text{m}$) 임시보수	현 황	균열($C_w<0.3\text{mm}$)
			
위 치	방호벽 상주방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	중분대 균열($C_w<0.3\text{mm}$)	현 황	균열($C_w<0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열($C_w<0.3\text{mm}$)	현 황	후타재 파손($A=0.5\text{m}\times 0.5\text{m}$)

손상현황 사진

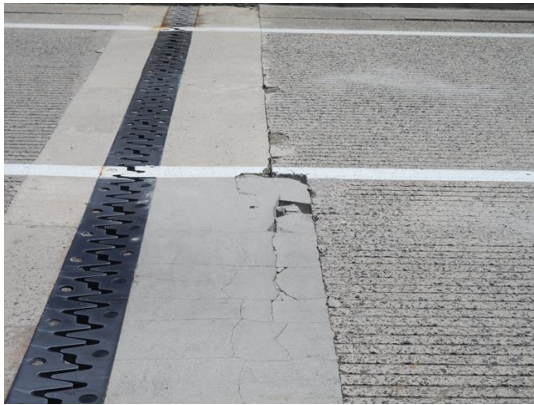
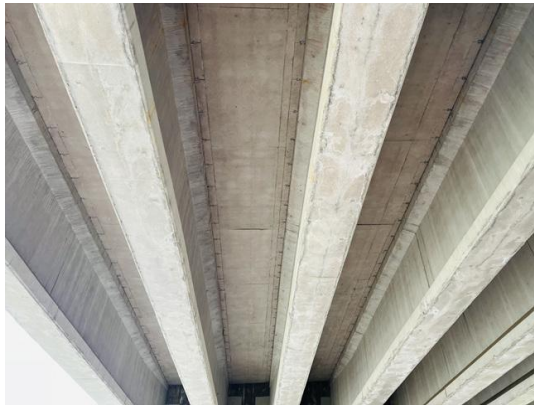
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S7
현 황	파손(A=0.3m×2.0m)	현 황	파손(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=0.1m×2.0m×3EA)	현 황	파손 및 철근노출(A=1.0m×0.3m)
			
위 치	교각 상주방향 P6	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	폐자재적치(A=1.0m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)

21. 배골교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

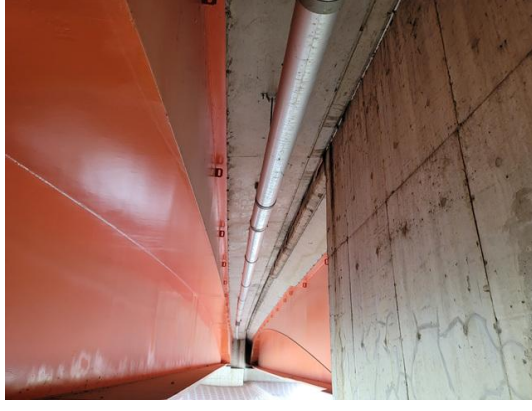
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	방음판 변형(1EA)	현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 파손($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	후타재 파손($A=0.3\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	배수시설 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	배수구 막힘(1EA)	현 황	망상균열($A=15.0\text{m} \times 1.5\text{m}$)

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S1-G3~4	위 치	가로보 상주방향 S1-G1~5
현 황	박락 및 철근노출 보수됨	현 황	박락 및 철근노출 보수됨
			
위 치	가로보 영천방향 S3-G2~3	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	들뜸(A=0.5m×1.5m)	현 황	백태 보수됨
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	코핑부 균열 보수됨	현 황	망상균열(A=8.0m×2.0m)

22. 화남1교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	접속부 중분대 파손(A=0.1m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1-SH2	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	홍벽 백태 보수됨

23. 화남교

전 경

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

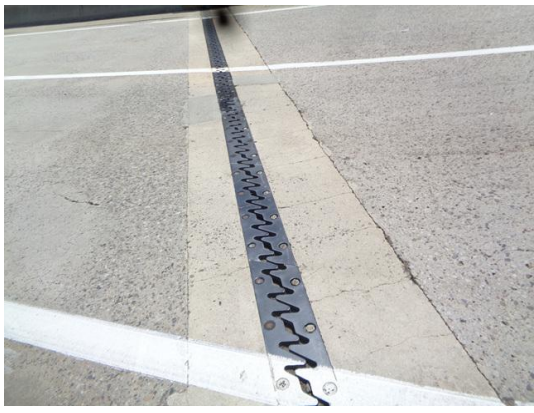
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=50.0m×8.0m)	현 황	접속부 파손(A=0.5m×10.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	거더외부 영천방향 S1-G1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)	현 황	하부플렌지 변형
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	구체 파손(A=0.2m×0.3m)	현 황	균열, 표면박리 보수

24. 가천교

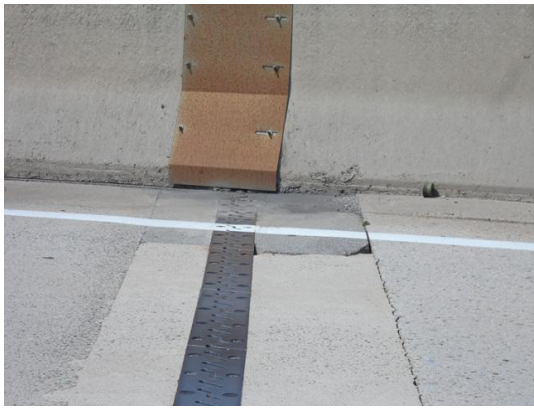
전 경

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	망상균열(A=35.0m×8.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S9	위 치	거더 S1-G1
현 황	접속부 중분대 파손(A=0.3m×0.3m)	현 황	파손(A=0.2m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 A1-SH2
현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.2m)	현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.3m×0.2m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P3
현 황	균열부백태(A=0.2m×2.0m)	현 황	누수흔적(A=1.0m×2.0m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	법면 침하	현 황	홍벽 백태(A=0.2m×1.0m)