

도로교량 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	다곡2교(S1)	STA 18.54k 바닥판하면 백태(0.1mX0.3m)	#01
2	영천	다곡2교(S1)	STA 18.54k 바닥판하면 백태(0.1mX0.1mX4EA)	#02
3	상주	다곡2교(S1)	STA 18.53k 거더 인양홀 파손(0.2mX0.2m)	#03
4	영천	다곡2교(S1)	STA 18.53k 거더 인양홀 파손(0.2mX0.2m)	#04
5	상주	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#05
6	상주	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#06
7	영천	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#07
8	상주	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 백태(0.2mX1.0m)	#08
9	상주	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 백태(0.5mX2.0m)	#09
10	영천	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 백태(0.2mX0.5mX2EA)	#10
11	영천	다곡2교(A1)	STA 18.53k 교대 백태(1.0mX2.0m)	#11
12	영천	다곡2교(A2)	STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#12
13	상주	다곡2교(A2)	STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/4.0m)	#13
14	영천	다곡2교(A2)	STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#14
15	영천	다곡2교(A2)	STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#15
16	상주	다곡2교(A2)	STA 18.55k 교대 보수부 들뜸(0.1mx0.5m)	#16
17	영천	다곡1교(S1)	STA 19.55k 바닥판하면 누수흔적(4.0mX2.0m)	#01
18	영천	다곡1교(S1)	STA 19.55k 바닥판하면 망상균열(2.0mX5.0m)	#02
19	상주	다곡1교(A1)	STA 19.55k 교대 문양콘크리트 파손(0.2mX0.1m)	#03
20	상주	달산2교(S1)	STA 24.14K 바닥판하면 백태(0.5mX10.0m)	#01
21	영천	달산2교(S1)	STA 24.14K 바닥판하면 균열부백태(0.1mX10.0m)	#02
22	상주	달산2교(S1)	STA 24.14K 거더 백태(0.1mX2.0mX3EA)	#03
23	영천	달산2교(S1)	STA 24.14K 거더 파손(0.5mX0.3m)	#04
24	영천	달산2교(S1)	STA 24.14K 거더 백태(0.1mX2.0mX5EA)	#05
25	상주	달산2교(A1)	STA 24.14K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#06
26	상주	달산2교(A1)	STA 24.14K 교대 폐콘크리트 및 토사퇴적 (12.0mX1.0m)	#07
27	영천	달산2교(A1)	STA 24.14K 교대 재균열(0.2mm/3.5mX2EA)	#08
28	영천	달산2교(A2)	STA 24.18K 교대 백태(0.5mX1.0X2EA)	#09
29	상주	달산1교(S1)	STA 26.27k 바닥판하면 들뜸(0.5mX0.3m)	#01
30	영천	달산1교(S1)	STA 26.20k 바닥판하면 파손(0.4mX0.4m)	#02

도로교량 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
31	영천	달산1교(S1)	STA 26.27k 바닥판하면 파손(0.5mX0.5m)	#03
32	영천	달산1교(S1)	STA 26.23k 거더 백태(0.1mX0.3m)	#04
33	영천	달산1교(S1)	STA 26.24k 가로보 백태(0.5mX2.0mX2EA)	#05
34	영천	달산1교(S1)	STA 26.24k 가로보 파손(0.4mX0.3m)	#06
35	영천	달산1교(A1)	STA 26.20k 교대 균열(0.3mm/1.5m)	#07
36	상주	달산1교(A1)	STA 26.20k 교대 균열(0.2mm/0.5mX2EA)	#08
37	상주	달산1교(A1)	STA 26.20k 교대 실란트 파손(L=3.5m)	#09
38	영천	달산1교(A2)	STA 26.27k 교대 균열부백태(1.0mmX0.2m)	#10
39	영천	달산1교(A2)	STA 26.27k 교대 마감미흡(L=2.0m)	#11
40	영천	달산1교(P1)	STA 26.24k 교각 균열(0.2mm/1.5m)	#12
41	상주,영천	개량교(A1)	STA 28.46K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)	#01
42	상주,영천	개량교(A2)	STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)	#02
43	상주,영천	개량교(A1)	STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)	#03
44	상주,영천	개량교(A2)	STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)	#04
45	상주,영천	개량교(A2)	STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)	#05
46	상주,영천	개량교(A2)	STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6)	#06
47	영천	개량교(A1)	STA 28.46K 교대 백태(1.0mX1.14m)	#07
48	영천	개량교(A1)	STA 28.46K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#08

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 18.54k 바닥판하면 백태(0.1mX0.3m)		
				

점검위치	영천	다곡2교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 18.54k 바닥판하면 백태(0.1mX0.1mX4EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 18.53k 거더 인양홀 파손(0.2mX0.2m)		
				

점검위치	영천	다곡2교(S1)	사진번호	#04
점검내용		STA 18.53k 거더 인양홀 파손(0.2mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

점검위치	상주	다곡2교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	다곡2교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 18.53k 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	상주	다곡2교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 18.53k 교대 백태(0.2mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 18.53k 교대 백태(0.5mX2.0m)		
				

점검위치	영천	다곡2교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 18.53k 교대 백태(0.2mX0.5mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	다곡2교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 18.53k 교대 백태(1.0mX2.0m)		
				

점검위치	영천	다곡2교(A2)	사진번호	#12
점검내용		STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/4.0m)		
				

점검위치	영천	다곡2교(A2)	사진번호	#14
점검내용		STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	다곡2교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 18.55k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	상주	다곡2교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 18.55k 교대 보수부 들뜸(0.1mx0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	다곡1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 19.55k 바닥판하면 누수흔적(4.0mX2.0m)		
				

점검위치	영천	다곡1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 19.55k 바닥판하면 망상균열(2.0mX5.0m)		
				

사진대지

점검위치	19	다곡1교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 19.55k 교대 문양콘크리트 파손(0.2mX0.1m)		
				

점검위치	상주	달산2교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 24.14K 바닥판하면 백태(0.5mX10.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	달산2교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 24.14K 바닥판하면 균열부백태(0.1mX10.0m)		
				

점검위치	상주	달산2교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 24.14K 거더 백태(0.1mX2.0mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	달산2교(S1)	사진번호	#04
점검내용		STA 24.14K 거더 파손(0.5mX0.3m)		
				

점검위치	영천	달산2교(S1)	사진번호	#05
점검내용		STA 24.14K 거더 백태(0.1mX2.0mX5EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	달산2교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 24.14K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		



점검위치	상주	달산2교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 24.14K 교대 폐콘크리트 및 토사퇴적 (12.0mX1.0m)		



사진대지

점검위치	영천	달산2교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 24.14K 교대 재균열(0.2mm/3.5mX2EA)		
				

점검위치	영천	달산2교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 24.18K 교대 백태(0.5mX1.0X2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	달산1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 26.27k 바닥판하면 들뜸(0.5mX0.3m)		



점검위치	영천	달산1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 26.20k 바닥판하면 파손(0.4mX0.4m)		



사진대지

점검위치	영천	달산1교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 26.27k 바닥판하면 파손(0.5mX0.5m)		



점검위치	영천	달산1교(S1)	사진번호	#04
점검내용		STA 26.23k 거더 백태(0.1mX0.3m)		



사진대지

점검위치	영천	달산1교(S1)	사진번호	#05
점검내용		STA 26.24k 가로보 백태(0.5mX2.0mX2EA)		



점검위치	영천	달산1교(S1)	사진번호	#06
점검내용		STA 26.24k 가로보 파손(0.4mX0.3m)		




사진대지

점검위치	영천	달산1교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 26.20k 교대 균열(0.3mm/1.5m)		



점검위치	상주	달산1교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 26.20k 교대 균열(0.2mm/0.5mX2EA)		

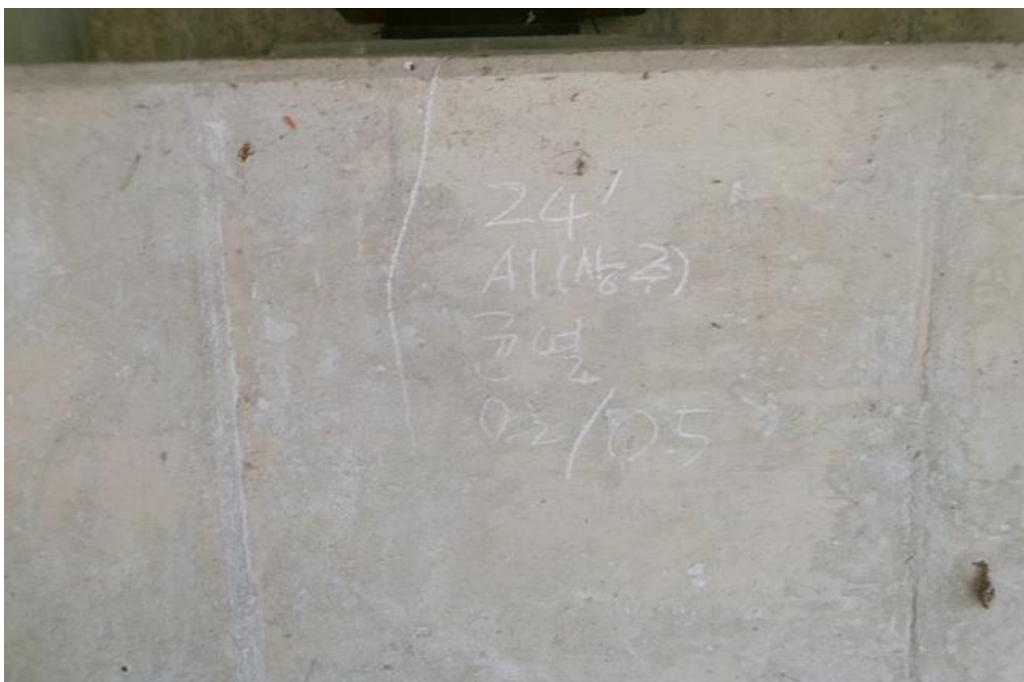

사진대지

점검위치	상주	달산1교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 26.20k 교대 실란트 파손(L=3.5m)		



점검위치	영천	달산1교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 26.27k 교대 균열부백태(1.0mmX0.2m)		



사진대지

점검위치	영천	달산1교(A2)	사진번호	#11
점검내용		STA 26.27k 교대 마감미흡(L=2.0m)		



점검위치	영천	달산1교(P1)	사진번호	#12
점검내용		STA 26.24k 교각 균열(0.2mm/1.5m)		



사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 28.46K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)		
				
점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)		



점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)		



사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)		



점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#06
점검내용		STA 28.49K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6)		



사진대지

점검위치	영천	개량교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 28.46K 교대 백태(1.0mX1.14m)		



점검위치	영천	개량교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 28.46K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		

