

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 균열 (0.1mm/1.5mX3EA)	#01
2	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX2.0m)	#02
3	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)	#03
4	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 철근노출 (0.1mX1.0m)	#04
5	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)	#05
6	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 파손(0.1mX0.2mX2EA)	#06
7	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX4EA)	#07
8	-	목골교(S1)	STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)	#08
9	-	대곡교(S1)	STA 90.16k 입구부 외측 판넬 파손(0.2mX0.4m)	#01
10	-	대곡교(A2)	STA 90.16k 교대 철근노출 (0.1mX1.5m)	#02
11	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/1.0m)	#01
12	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/1.5m)	#02
13	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/2.0m)	#03
14	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열 (0.3m/3.0mX13EA)	#04
15	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열부백태 (0.1mX0.3m)	#05
16	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 균열부백태 (0.2mX1.0m)	#06
17	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 망상균열 (3.0mX2.0m)	#07
18	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 백태 (0.1mX0.3mX2EA)	#08
19	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 백태(0.2mX0.5mX2EA)	#09
20	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 백태(0.2mX1.0m)	#10
21	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 파손(0.1mX0.2m)	#11
22	-	오천교(A1)	STA 92.13k 교대 파손 및 철근노출(0.2mX0.2m)	#12
23	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 균열(0.3mm/0.2mX4EA)	#13
24	-	오천교(A2)	STA 92.19k 균열부백태(0.2mX0.5mX4EA)	#14
25	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 백태(0.2mX0.3mX3EA)	#15
26	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 백태(0.5mX0.5m)	#16
27	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#17
28	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 굽힘(0.1mX0.2mX5EA)	#18
29	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 망상균열(3.0mX5.0m)	#19
30	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 백태(0.1mX0.5mX3EA)	#20
31	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 파손(0.4mX0.3m)	#21
32	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/4.0m)	#22
33	-	오천교(A2)	STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/4.0m)	#23
34	-	오천교(A2)	STA 92.19k 균열부백태(0.1mX0.5m)	#24

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35	-	오천교(P1)	STA 92.13k 균열(0.2mm/1.5m)	#25
36	-	오천교(P1)	STA 92.13k 망상균열(5.0mX3.0m)	#26
37	-	오천교(P1)	STA 92.13k 백태(0.2mX1.0mX4EA)	#27
38	-	오천교(P1)	STA 92.13k 백태(0.3mX1.0m)	#28
39	-	오천교(P1)	STA 92.13k 백태(0.3mX3.0m)	#29
40	-	오천교(P1)	STA 92.13k 파손(0.2mX0.2mX4EA)	#30
41	-	오천교(P1)	STA 92.13k 망상균열(1.5mX2.5m)	#31
42	-	오천교(P1)	STA 92.13k 망상균열(1.5mX3.0m)	#32
43	-	오천교(P1)	STA 92.13k 백태(0.2mX0.4mX2EA)	#33
44	-	오천교(P1)	STA 92.13k 백태(0.3mX0.8m)	#34
45	-	오천교(P1)	STA 92.13k 폐자제적치(L=1.0m)	#35
46	-	의곡교(S1)	본선 외 하천이설교량 바닥판측면 균열(0.2mm/1.5m)	#01
47	-	의곡교(S1)	본선 외 하천이설교량 바닥판하면 균열(0.2mm/1.0m)	#02
48	-	의곡교(S1)	본선 외 하천이설교량 거더 파손(0.2mX0.2m)	#03
49	-	원당육교(S1)	STA 88.22K 거더 망상균열(3.0mX2.0m)	#01
50	-	원당육교(A1)	STA 88.22K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#02
51	-	원당육교(A1)	STA 88.22K 교대 망상균열(4.5mX2.0m)	#03

사진대지

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 균열 (0.1mm/1.5mX3EA)		
				

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)		
				

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#04
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 철근노출 (0.1mX1.0m)		
				

사진대지

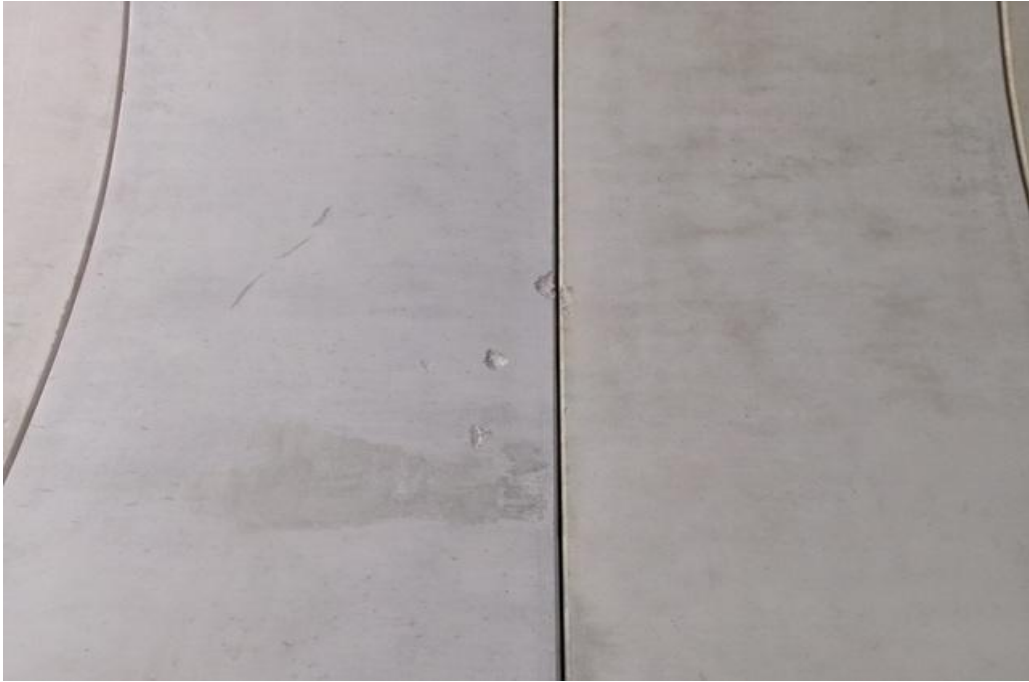
점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#05
점검내용	STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)			



점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#06
점검내용	STA 87.20k 바닥판하면 파손(0.1mX0.2mX2EA)			



사진대지

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#07
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX4EA)		
				

점검위치	-	목골교(S1)	사진번호	#08
점검내용		STA 87.20k 바닥판하면 피복두께부족 (2.0mX4.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	대곡교(S1)	사진번호	#09
점검내용		STA 90.16k 입구부 외측 판넬 파손(0.2mX0.4m)		
				

점검위치	-	대곡교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 90.16k 교대 철근노출 (0.1mX1.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 92.13k 교대 균열 (0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 92.13k 교대 균열 (0.3m/3.0mX13EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 92.13k 교대 균열부백태 (0.1mX0.3m)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 92.13k 교대 균열부백태 (0.2mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 92.13k 교대 망상균열 (3.0mX2.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 92.13k 교대 백태 (0.1mX0.3mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 92.13k 교대 백태(0.2mX0.5mX2EA)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 92.13k 교대 백태(0.2mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 92.13k 교대 파손(0.1mX0.2m)		
				

점검위치	-	오천교(A1)	사진번호	#12
점검내용		STA 92.13k 교대 파손 및 철근노출(0.2mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 92.19k 교대 균열(0.3mm/0.2mX4EA)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#14
점검내용		STA 92.19k 균열부백태(0.2mX0.5mX4EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 92.19k 교대 백태(0.2mX0.3mX3EA)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 92.19k 교대 백태(0.5mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#18
점검내용		STA 92.19k 교대 굽힘(0.1mX0.2mX5EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#19
점검내용		STA 92.19k 교대 망상균열(3.0mX5.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#20
점검내용		STA 92.19k 교대 백태(0.1mX0.5mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#21
점검내용		STA 92.19k 교대 파손(0.4mX0.3m)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#22
점검내용		STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/4.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#23
점검내용		STA 92.19k 교대 균열(0.2mm/4.0m)		
				

점검위치	-	오천교(A2)	사진번호	#24
점검내용		STA 92.19k 균열부백태(0.1mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#25
점검내용		STA 92.13k 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#26
점검내용		STA 92.13k 망상균열(5.0mX3.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#27
점검내용		STA 92.13k 백태(0.2mX1.0mX4EA)		
				

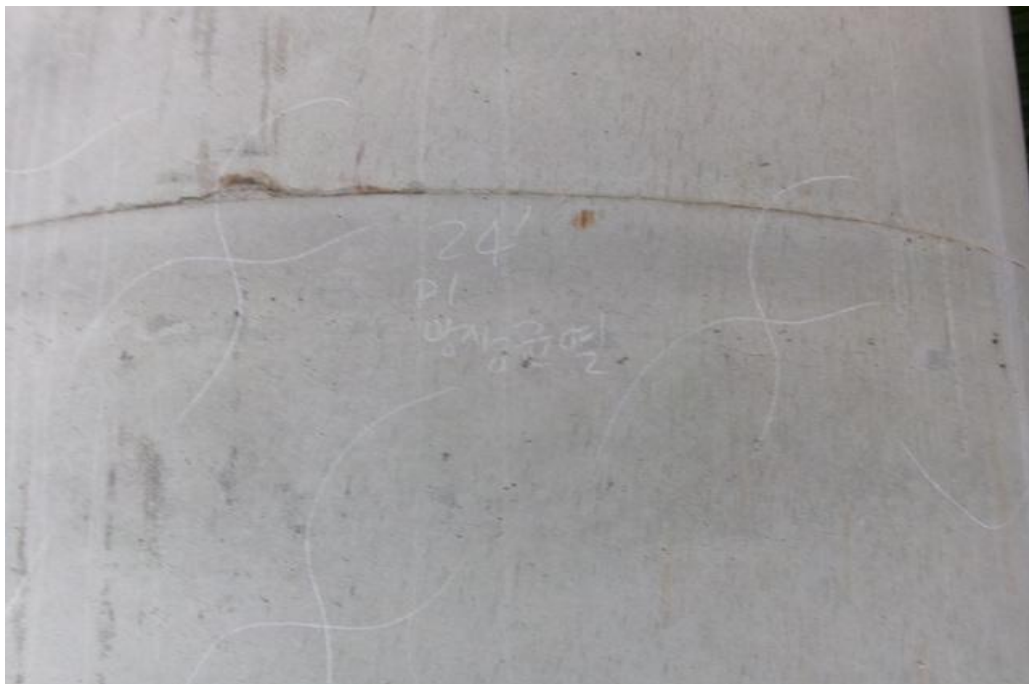
점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#28
점검내용		STA 92.13k 백태(0.3mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#29
점검내용		STA 92.13k 백태(0.3mX3.0m)		
				

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#30
점검내용		STA 92.13k 파손(0.2mX0.2mX4EA)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#31
점검내용		STA 92.13k 망상균열(1.5mX2.5m)		
				

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#32
점검내용		STA 92.13k 망상균열(1.5mX3.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#33
점검내용		STA 92.13k 백태(0.2mX0.4mX2EA)		
				

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#34
점검내용		STA 92.13k 백태(0.3mX0.8m)		
				

사진대지

점검위치	-	오천교(P1)	사진번호	#35
점검내용		STA 92.13k 폐자제적치(L=1.0m)		
				

점검위치	-	의곡교(S1)	사진번호	#01
점검내용		본선 외 하천이설교량 바닥판측면 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	의곡교(S1)	사진번호	#02
점검내용		본선 외 하천이설교량 바닥판하면 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	-	의곡교(S1)	사진번호	#03
점검내용		본선 외 하천이설교량 거더 파손(0.2mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	-	원당육교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 88.22K 거더 망상균열(3.0mX2.0m)		
				

점검위치	-	원당육교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 88.22K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	원당육교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 88.22K 교대 망상균열(4.5mX2.0m)		
				
점검위치	-	0	사진번호	#04
점검내용		0		