
7. 서문5교(서울방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
S3 물끊기홈 시공불량(1EA)	바닥판 하면 상태양호
	
바닥판 하면 상태양호	S1-G3 재료분리 (1.2m×0.2m)
	
S1-G6 재료분리 (0.6m×0.2m)	S2-G4 재료분리 (0.7m×0.2m)

손상현황 사진



S2-G6 재료분리 (0.6m×0.2m)




S3-G5 파손 (0.2m×0.2m)



S1 G4~5 이물질 미제거 (0.2m×0.2m)



S1 G6~7 박리 (0.4m×0.4m)

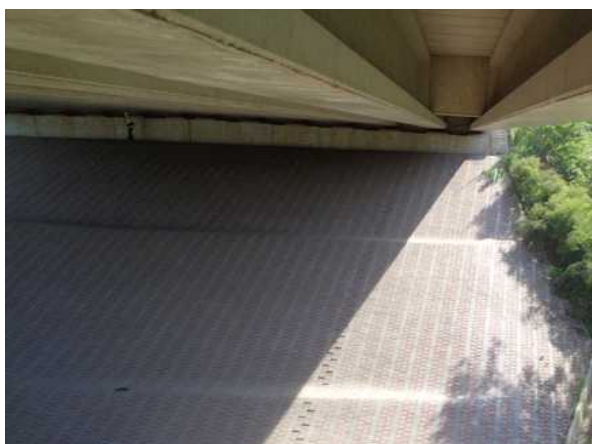

A1 상태양호 - 금회



A1 상태양호 - 22년 상반기

손상현황 사진

	
A2 상태양호 - 금회	A2 상태양호 - 22년 상반기
	
P1 콘크리트 망상균열(10.0m×1.0m)	P1 콘크리트 망상균열(6.0m×1.0m)
	
P1 코핑부 상면 폐자재 적치	P1 콘크리트 파손(0.4m×0.5m)

손상현황 사진



P2 콘크리트 망상균열 (6.0m×1.0m)



P2 콘크리트 망상균열 (8.0m×1.0m)



P2 코핑부 상면 폐자재 적치



P1-Sh8 무수축물탈 균열 (0.1mm/0.2m)



P1-Sh9 무수축물탈 균열 (0.1mm/0.2m)



P1-Sh11 무수축물탈 균열 (0.1mm/0.2m)


손상현황 사진



P2-Sh10 무수축물탈 균열(0.1mm/0.2m)



A2 하부 누수(0.5m/4EA)

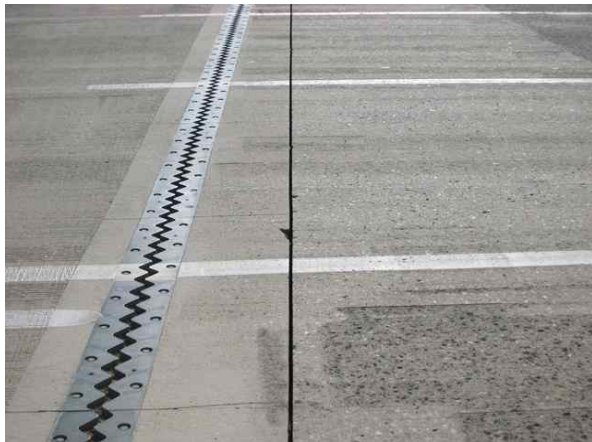

A1 후타재 파손(0.2m×0.2m×2EA) - 금회



A1 후타재 파손 - 22년 상반기



A2 하부 누수(0.5m/4EA)



S1 포장 파손(1.0m×1.0m)

손상현황 사진



A2 접속부 이격 (14.0m)



A1 접속부 이격 (14.0m)




A2 접속부 이격 (14.0m)



배수구 상태 양호



S1 A1측 배수관 탈락

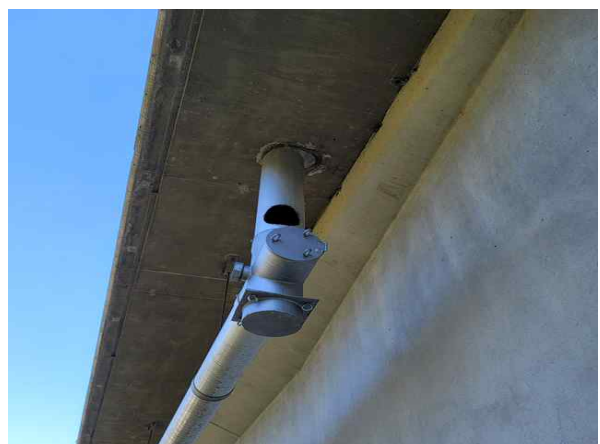

S1 A1측 배수관 탈락

손상현황 사진

	
S1 A1측 배수관 탈락	S3 방호벽 균열(0.3mm/1.0m)
	
S2 방호벽 균열(0.3mm/1.5m)	S2 방호벽 균열(0.3mm/1.5m×3EA)
	
S2 방호벽 균열(0.3mm/1.5m×3EA)	S3 방호벽 균열(0.3mm/1.0m)

손상현황 사진

	
점검로 상태양호	점검로 상태양호
-	-
-	-
-	-
-	-