
10. 서문9교(문산방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



작업전경



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
S1 망상균열 (3.0m×4.0m)	S1 망상균열 (3.0m×4.0m)
	
S1 망상균열 (3.0m×4.0m)	S1 망상균열 (3.0m×4.0m)
	
거더외부 상태양호	거더외부 상태양호

손상현황 사진



거더외부 상태양호 - 22년 상반기



거더내부 상태양호



거더내부 상태양호



거더내부 상태양호



거더 상태양호



거더 상태양호

손상현황 사진

	
거더 상태양호	거더 상태양호 - 22년 상반기
	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
S6 타설불량(0.2m×0.4m)	S6 타설불량(0.2m×0.4m)

손상현황 사진



A1 법면 토사유실 (25.0m×1.0m) - 금회



A1 법면 토사유실 (25.0m×1.0m) - 금회



A1 법면 토사유실 (25.0m×1.0m) - 금회



A1 법면 토사유실 (25.0m×1.0m) - 금회



A1 법면토사유실 (25.0m×1.0m)-22년 상반기



A1 법면토사유실 (25.0m×1.0m)-22년 상반기

손상현황 사진

	
A2 균열(폭 0.2mm/0.5m)	A2 균열(폭 0.2mm/0.5m)
	
A2 실란트 이격(6.0m)	P1 코핑부 균열(0.2mm/2.0m)
	
P1 코핑부 균열(0.2mm/2.0m)	P3 망상균열(10.0m×1.0m)

손상현황 사진

	
P3 페콘크리트 퇴적 (1.0m×3.0m)	P3 망상균열 (10.0m×1.0m)
	
P4 망상균열 (10.0m×1.0m)	P5 코핑부 균열 (0.2mm/1.0m)
	
P6 코핑부 균열 (0.2mm/25.0m)	P6 코핑부 균열 (0.2mm/25.0m)

손상현황 사진



P6 망상균열 (15.0m×2.5m)



P1-Sh3 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.1m×3EA)



P2-Sh3 받침몰탈 균열 (0.2mm/0.2m)



P2-Sh3 받침몰탈 파손 (0.1m×0.1m)



P5-Sh10 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×2EA)



P5-Sh11 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×2EA)

손상현황 사진



P5-Sh8 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×2EA)



P5-Sh4 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×2EA)



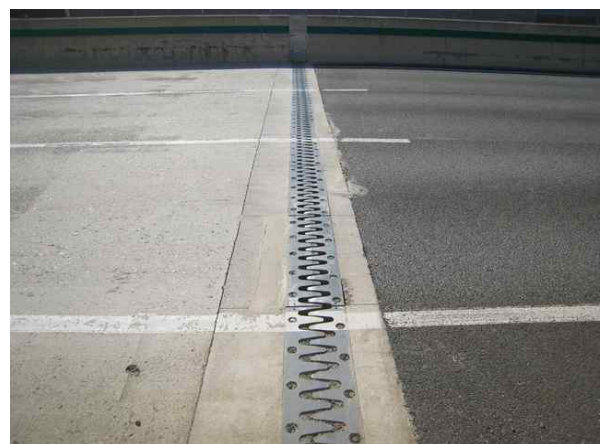
P5-Sh7 받침몰탈 파손 (0.1m×0.1m)



A1 후타재 파손 (0.2m×0.5m) - 금회

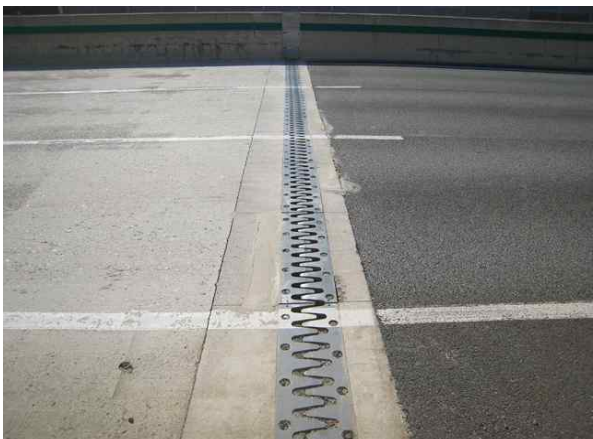


A1 후타재 파손 (0.2m×0.5m) - 22년 상반기

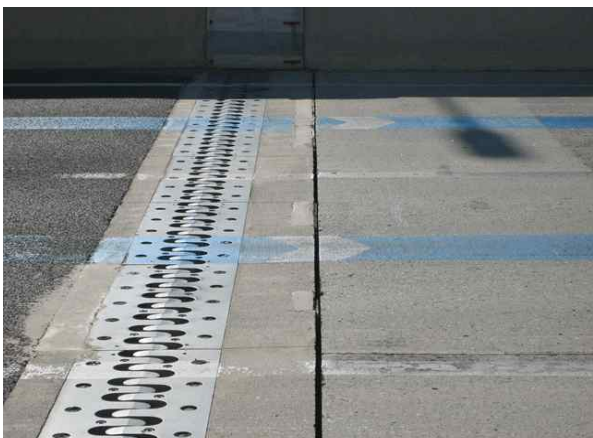


A1 본체 볼트탈락 - 금회

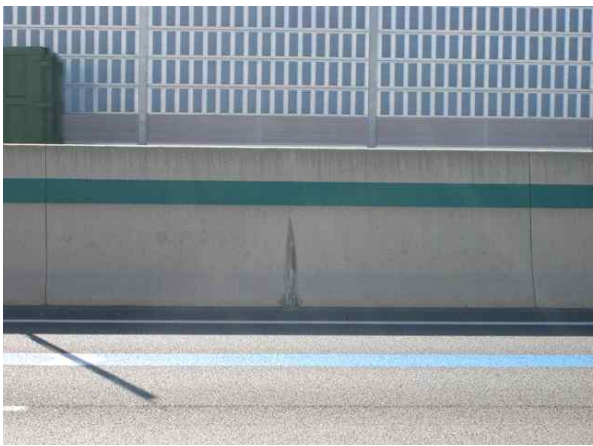
손상현황 사진

	
A1 본체 볼트탈락 - 22년 상반기	P3 차수판 볼트탈락(3EA)
	
신축이음 하부 누수	신축이음 하부 누수
	
신축이음 하부 누수	A1 접속부 이격(13.0m)

손상현황 사진

	
A1 접속부 이격(13.0m)	A2 접속부 이격(13.0m)
	
A2 접속부 이격(13.0m)	S1 덮개 변형(1EA)
	
배수관 상태 양호	S4 균열부 백태(0.2m×2.0m)

손상현황 사진

	
S4 균열부 백태 (0.2m×10.0m)	S5 균열 (0.2mm/1.5m)
	
S6 균열 (0.2mm/1.5m)	P4 폐자재 적치 (15.0m×1.0m)
	
P4 폐자재 적치 (15.0m×1.0m)	P5 폐자재 적치 (15.0m×1.0m)