
14. 서문13교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



배수관 전경

작업사진



작업전경



작업전경



유간측정 전경



비파괴시험



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진(서울)

	
바닥판 하면 S1 철근노출(0.1×0.2)	바닥판 하면 S1 철근노출(0.1×0.2)
	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 S1 상태 양호
	
거더 S1-G6 재료분리(0.2×0.1)	거더 상태 양호

손상현황 사진(서울)

	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
교대 A1 파손(0.3×0.5)	교대 A1 파손(0.2×0.3)
	
A1-Sh2 상태 양호	A1-Sh4 상태 양호

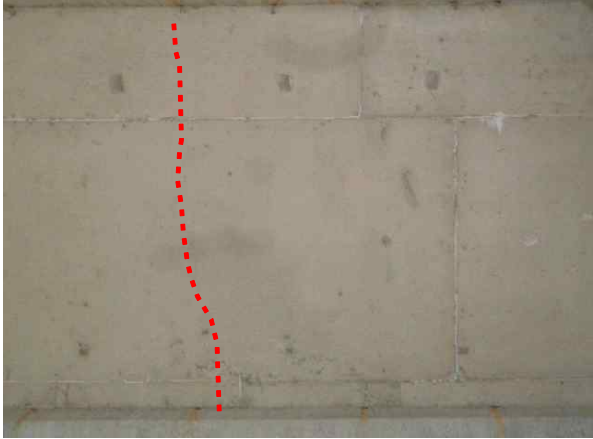
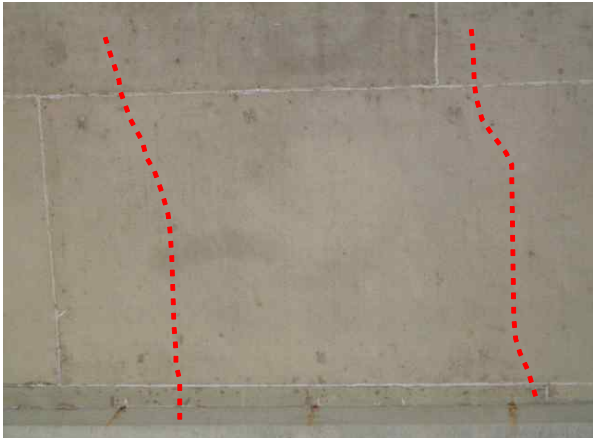
손상현황 사진(서울)

A1 하부 누수(L=0.5m)	A1 하부 누수(L=0.5m)
A1 차수판 상태 양호	A2 상태 양호
S1 포장 파손(0.2×0.2)	S1(A1) 접속도로 파손(0.1×0.5 ×5EA)

손상현황 사진(서울)

	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호
	
S1 방호벽 균열 (Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열 (Cw=0.3mm미만)
	
방음벽 상태 양호	중앙분리대 상태 양호

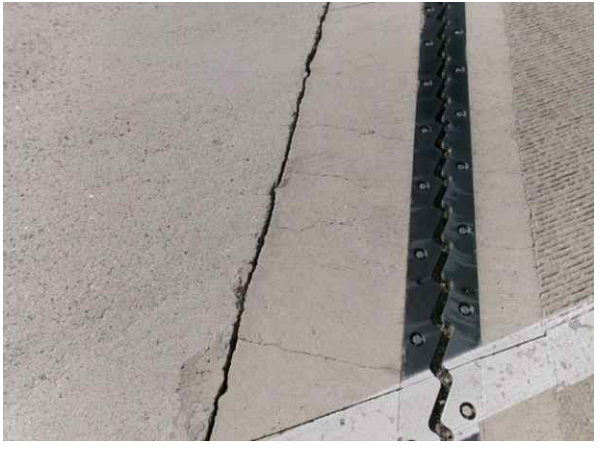
손상현황 사진(문산)

	
바닥판 하면 S1 재료분리(0.3×0.2)	바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)
	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 캔틸레버부 전경
	
거더 상태 양호	거더 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
가로보 S1-G1~2 재료분리(0.4×0.5)	가로보 S1-G1~2 재료분리(0.4×0.5)
	
A1 상태 양호	A2 상태 양호
	
A1-Sh1 상태 양호	A1-Sh3 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
A2-Sh1 상태 양호	A2-Sh5 상태 양호
	
A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)	A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)
	
A1 하부 누수(L=0.5m)	A2 후타재 망상균열(0.3×2.5, 0.4×2.5)

손상현황 사진(문산)

	
S1(A1) 접속도로 파손(0.5×0.5)	S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)
	
S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)	S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)
	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
S1 중분대 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm이상)
	
S1(A2) 접속부 균열(Cw=0.3mm이상)	S1(A2) 접속부 박리(1.5×0.5)