
20. 고양분기점 7교

전 경




교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경

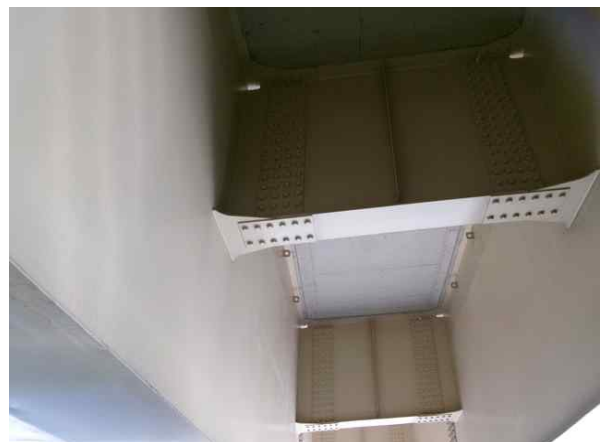

바닥판하면 전경



교대 전경



배수시설 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S1 망상균열(1.5×2.0)	바닥판 하면 S1 망상균열(1.5×3.0)
	
바닥판 하면 S1 상태양호	바닥판 하면 S1 상태양호
	
거터외부 S1-G1 부식(0.1×0.3)	거터외부 S1-G2 상태양호

손상현황 사진



거더내부 S1-G1 상태양호



거더내부 S1-G2 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호

손상현황 사진

	
교대 A1 박리(6.0×1.0)	교대 A1 파손(6.0×1.0)
	
교대 A1 토사 및 폐콘크리트 퇴적(6.0×1.0)	교대 A1 토사 및 폐콘크리트 퇴적(6.0×1.0)
	
교대 A2 토사 및 폐콘크리트 퇴적(6.0×1.0)	교대 A2 토사 및 폐콘크리트 퇴적(6.0×1.0)


손상현황 사진

	
교대 A2 균열(Cw=0.3mm미만)	교대 A2 표면열화 및 박리(1.5×0.5)
	
교량받침 A2-Sh2 받침몰탈 파손(0.3×0.3)	교량받침 A2-Sh1 Plate부식(1EA)
	
교량받침 A1-Sh1 상태양호	교량받침 A1-Sh2 상태양호

손상현황 사진

	
신축이음 A1 여유량 부족(1EA)	신축이음 A1 후타재 파손(0.1×0.2)
	
신축이음 A1 차수판 볼트 체결불량(2EA)	신축이음 A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)
	
교면포장 S1 포트홀(0.2×0.2)	교면포장 S1 포트홀(0.1×0.1)


손상현황 사진

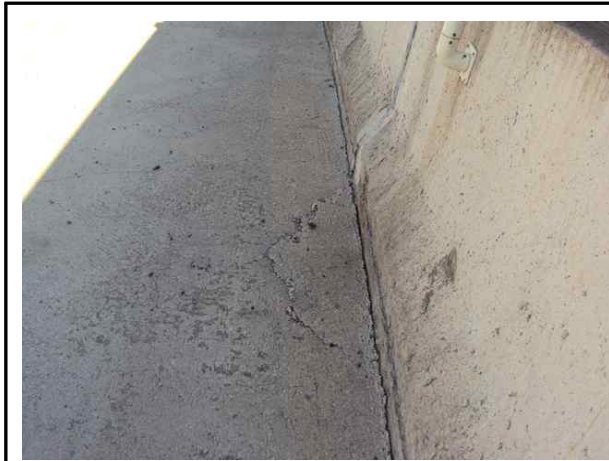

교면포장 S1(A1) 접속부 포장 파손(0.5×1.0)



교면포장 S1 상태현황

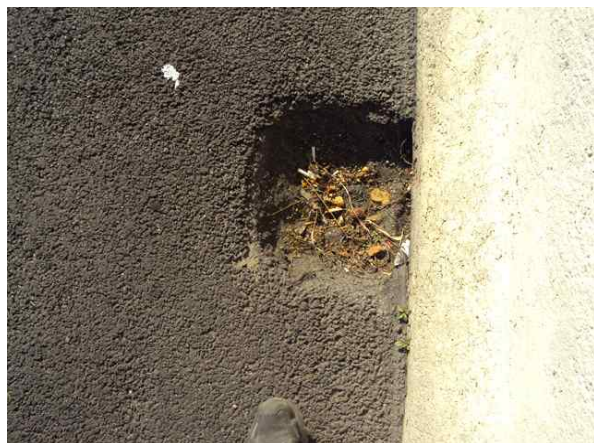

배수시설 S1 배수구 막힘(1EA)



배수시설 S1 배수구 막힘(1EA)



배수시설 S1 배수구 막힘(1EA)



배수시설 S1 배수구 막힘(1EA)

손상현황 사진



방호벽 S1 균열(Cw=0.3mm이상)



방호벽 S1 텔리네이트 파손(1EA)



방호벽 S1 텔리네이트 파손(1EA)



방호벽 S1(A1) 접속부 파손(0.2×1.0)



A1 점검계단 유실(10EA)



A2 점검로 상태양호