
37. 신월릉교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



배수관 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)
	
바닥판 하면 S3 균열부백태(0.2×0.5×2EA)	바닥판 하면 S3 균열부백태(0.2×0.5×2EA)
	
거터외부 S4 백태(0.2×0.3)	거터내부 S4 백태(0.2×0.2×3EA)

손상현황 사진



거더내부 S1 바닥채수(3.0×3.0)



거더내부 S4 바닥채수(2.5×2.5)



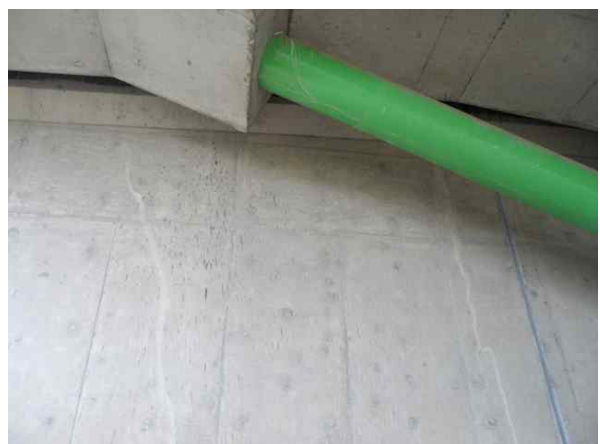
가로보 스트럿 상태양호



가로보 스트럿 상태양호

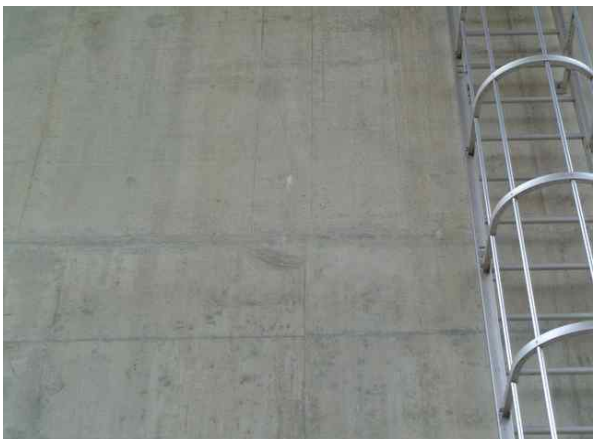


교대 A1 균열(Cw=0.3mm미만)



교대 A1 균열(Cw=0.3mm이상) 보수

손상현황 사진

	
교대 A2 망상균열(3.0×2.0)	교대 A2 체수(1.0×10.0)
	
교각 P1 균열(Cw=0.3mm이상)	교각 P3 망상균열(1.2×2.5)
	
교각 P3 균열부백태(0.2×0.4)	교각 P3 백태(0.1×0.2)

손상현황 사진



P1-Sh1 받침물탈균열 보수



P2-Sh3 받침물탈균열 보수



A2-Sh1 받침콘크리트 재료분리(0.6×0.2)



A2-Sh1 받침콘크리트 재료분리(0.6×0.2)

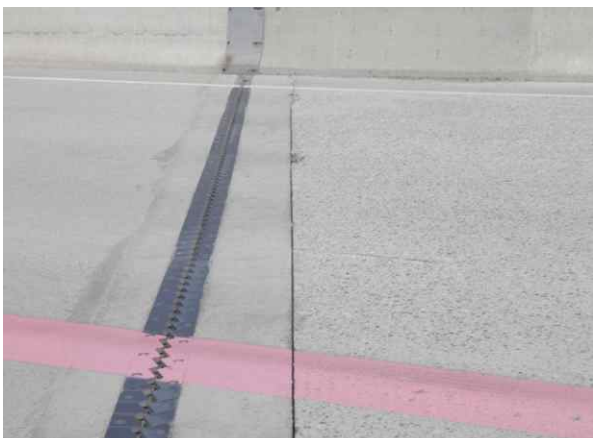


신축이음 A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)



신축이음 A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진

	
신축이음 A2 후타재 파손(0.2×0.5)	신축이음 A2 차수판 앵커탈락(3EA)
	
S1(A1) 접속도로 파손(0.1×0.1 ×2EA)	S1(A1) 접속도로 파손(0.3×4.0)
	
S1(A2) 접속도로 파손(0.3×4.5)	S1 교면포장 상태 양호

손상현황 사진



배수시설 S1 배수관 누수 3EA



배수시설 S4 배수관 누수 1EA



방호벽 S1 균열 (Cw=0.3mm미만)



방호벽 S3 균열부백태 (0.1 × 1.5 × 3EA)



방호벽 S4 실란트파손 (L=1.5m)



방호벽 S2 화재흔적 (0.5 × 0.5)

손상현황 사진



점검로 상태양호



점검로 상태양호