
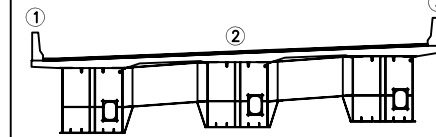


# KEY PLAN

← 서울

→ 춘천

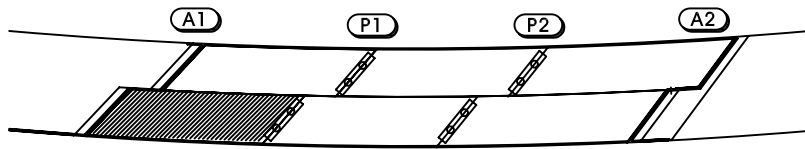


# 손상물량표

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위             | 비고  |
|----------|------|--------------|------|------|----|----------|----------------|-----|
|          |      |              | 폭    | 길이   | 개소 |          |                |     |
| 1        | 신속이음 | 토사퇴적         | 0.10 | 1.00 | 1  | 0.10     | m <sup>2</sup> |     |
| 2        | 신속이음 | 녹발생          | 0.10 | 3.00 | 1  | 0.30     | m <sup>2</sup> |     |
| 3        | 신속이음 | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 0.30 | 7  | 2.10     | m              | 후타재 |
| 4        | 신속이음 | 파손           | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.01     | m <sup>2</sup> | 후타재 |
| 5        | 교면포장 | 파손           | 0.10 | 2.50 | 1  | 0.25     | m <sup>2</sup> | 후타재 |
| 6        | 교면포장 | 파손           | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.01     | m <sup>2</sup> |     |
| 7        | 교면포장 | 포트홀          | 0.10 | 0.10 | 3  | 0.03     | m <sup>2</sup> |     |
| 8        | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.20 | 1  | 0.20     | m              |     |
| 9        | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.80 | 1  | 0.80     | m              |     |
| 10       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m              |     |
| 11       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m              |     |
| 12       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.20 | 1  | 0.20     | m              |     |
| 13       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m              |     |
| 14       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m              |     |
| 15       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.55 | 1  | 0.55     | m              |     |
| 16       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.55 | 1  | 0.55     | m              |     |
| 17       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              |     |
| 18       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m              |     |
| 19       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              |     |
| 20       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              |     |
| 21       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m              |     |
| 22       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 1  | 0.70     | m              |     |
| 23       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m              |     |
| 24       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 1  | 0.70     | m              |     |
| 25       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m              |     |
| 26       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.25 | 1  | 0.25     | m              |     |
| 27       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 2  | 1.00     | m              |     |
| 28       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m              |     |
| 29       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m              |     |
| 30       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.80 | 1  | 0.80     | m              |     |
| 31       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m              |     |
| 32       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 1  | 0.70     | m              |     |
| 33       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m              |     |
| 34       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m              |     |
| 35       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m              |     |
| 36       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              |     |
| 37       | 면석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m              |     |

# 교면포장(S1)

← 서울방향(A1)



→ 춘천방향(P1)

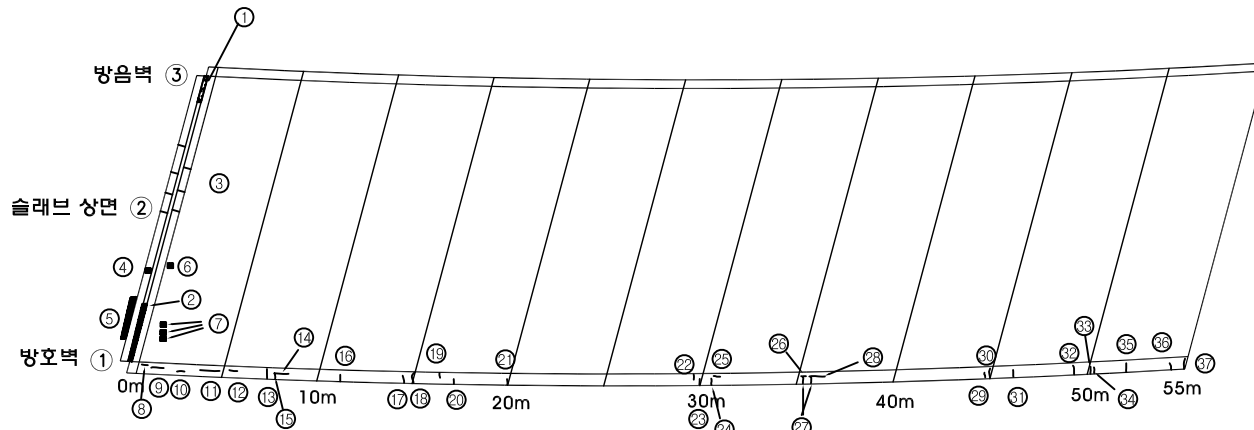

# 범례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명    | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교면포장(S1) | 1       |

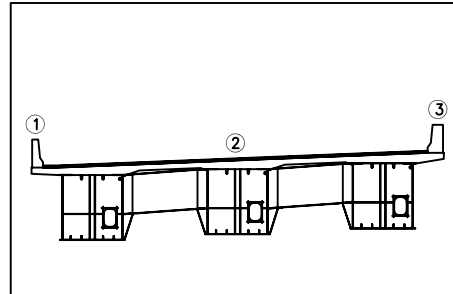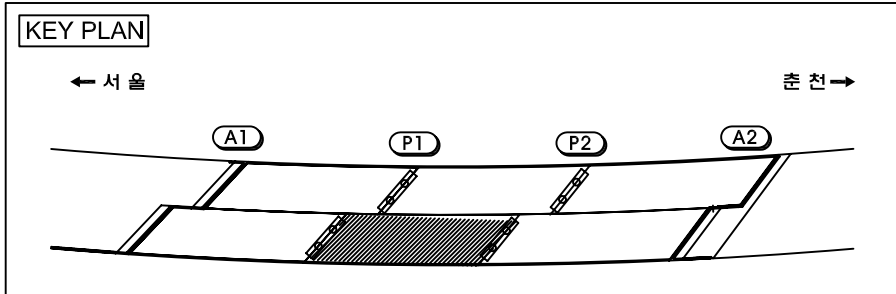


**손상물량표**



| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>수량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|--------------|------|------|----|----------|----|----|
|          |     |              | 폭    | 길이   | 개소 |          |    |    |
| 1        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |    |
| 2        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 3  | 1.20     | m  |    |
| 3        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m  |    |
| 4        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |    |
| 5        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |    |
| 6        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m  |    |
| 7        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |    |
| 8        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |    |
| 9        | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.20 | 1  | 0.20     | m  |    |
| 10       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 1  | 0.70     | m  |    |
| 11       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 2  | 0.80     | m  |    |
| 12       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |    |
| 13       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m  |    |
| 14       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 4  | 2.00     | m  |    |
| 15       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m  |    |
| 16       | 면석  | 균열무백테        | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |    |
| 17       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m  |    |
| 18       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 7  | 4.20     | m  |    |
| 19       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |    |
| 20       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.5  | 1  | 1.50     | m  |    |
| 21       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |    |
| 22       | 면석  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |    |
| 23       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 24       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 25       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 26       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 27       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 28       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 29       |     |              |      |      |    |          |    |    |
| 30       |     |              |      |      |    |          |    |    |

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

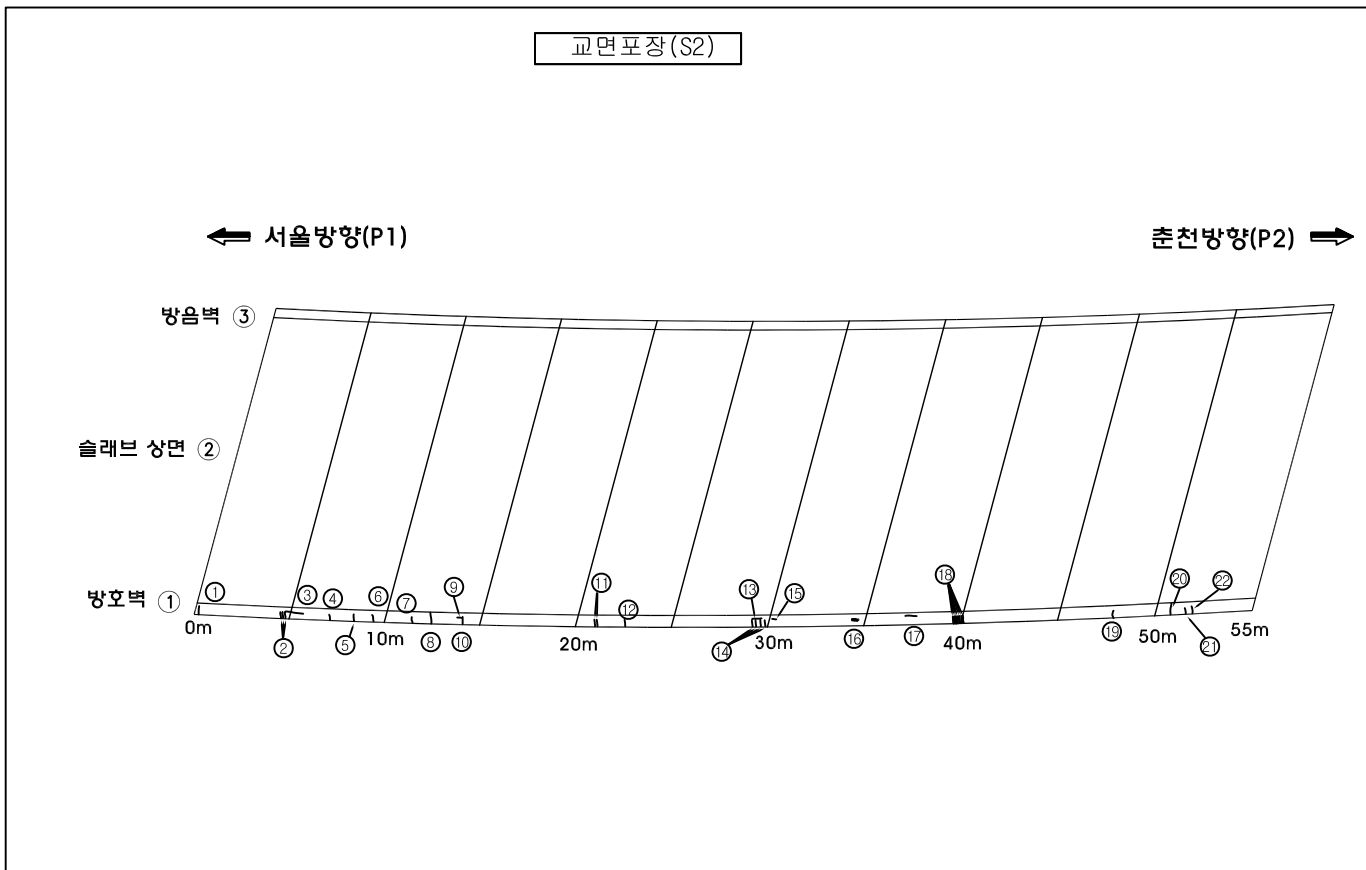

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명    | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교면포장(S2) | 2       |

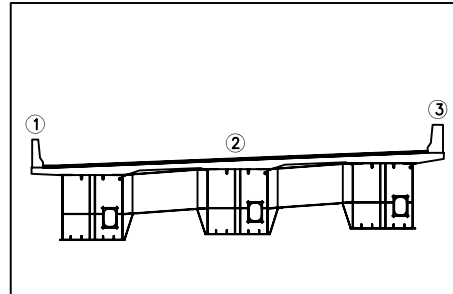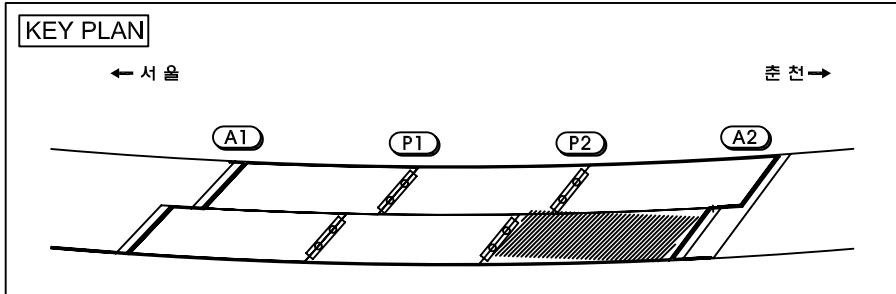


**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고  |
|----------|------|--------------|------|------|----|----------|----|-----|
|          |      |              | 폭    | 길이   | 개수 |          |    |     |
| 1        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |     |
| 2        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 3        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m  |     |
| 4        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 5        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 6        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 7        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 2  | 1.00     | m  |     |
| 8        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m  |     |
| 9        | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 10       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |     |
| 11       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m  |     |
| 12       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 13       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 14       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 10.0 | 1  | 10.00    | m  |     |
| 15       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |     |
| 16       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 6.50 | 1  | 6.50     | m  |     |
| 17       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 7.50 | 1  | 7.50     | m  |     |
| 18       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 2.00 | 1  | 2.00     | m  |     |
| 19       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 2.5  | 1  | 2.50     | m  |     |
| 20       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 15.0 | 1  | 15.00    | m  |     |
| 21       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 2.00 | 1  | 2.00     | m  |     |
| 22       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 2.50 | 1  | 2.50     | m  |     |
| 23       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 3  | 1.50     | m  |     |
| 24       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 25       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |     |
| 26       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m  |     |
| 27       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |     |
| 28       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |     |
| 29       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m  |     |
| 30       | 연석   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.40 | 1  | 0.40     | m  |     |
| 31       | 신축이음 | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 0.30 | 10 | 3.00     | m  | 후타제 |
| 32       | 신축이음 | 녹발생          | 0.10 | 3.00 | 1  | 0.30     | m  |     |



**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 뜯발생  |

**교면포장(S3)**

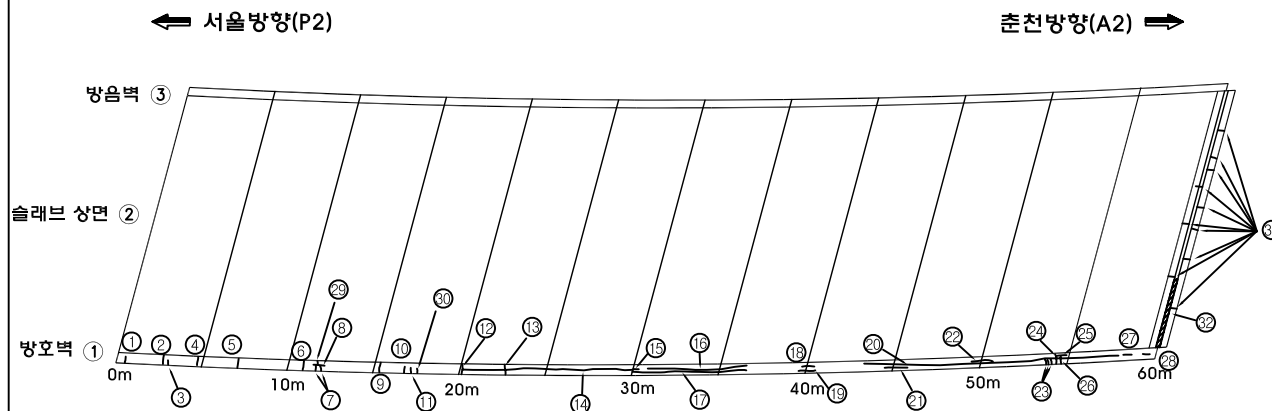


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명    | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교면포장(S3) | 3       |

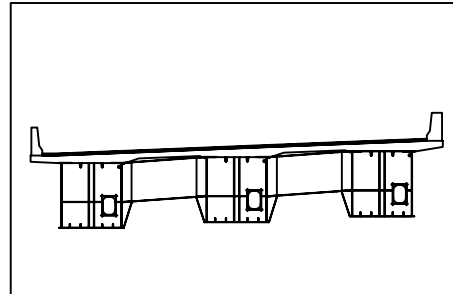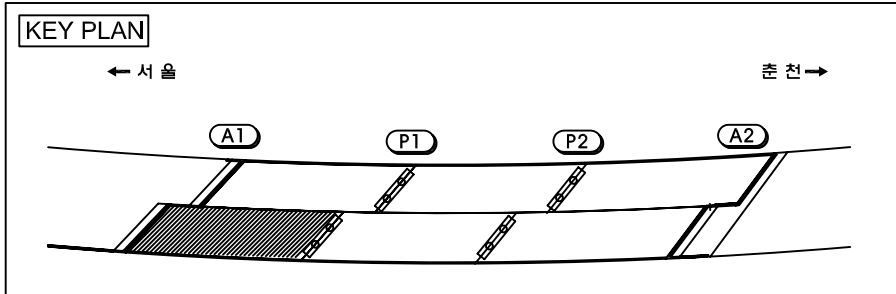

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명   | 손상내용  | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위             | 비고 |
|----------|-------|-------|------|------|----|----------|----------------|----|
|          |       |       | 폭    | 깊이   | 개소 |          |                |    |
| 1        | 바닥판하면 | 백태    | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.01     | m <sup>2</sup> |    |
| 2        | 바닥판하면 | 불규칙균열 | 1.50 | 1.50 | 22 | 49.50    | m <sup>2</sup> |    |
| 3        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 4        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 5        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 6        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 7        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 8        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 9        |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 10       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 11       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 12       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 13       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 14       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 15       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 16       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 17       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 18       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 19       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 20       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 21       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 22       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 23       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 24       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 25       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 26       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 27       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 28       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 29       |       |       |      |      |    |          |                |    |
| 30       |       |       |      |      |    |          |                |    |



**바닥판하면(S1)**

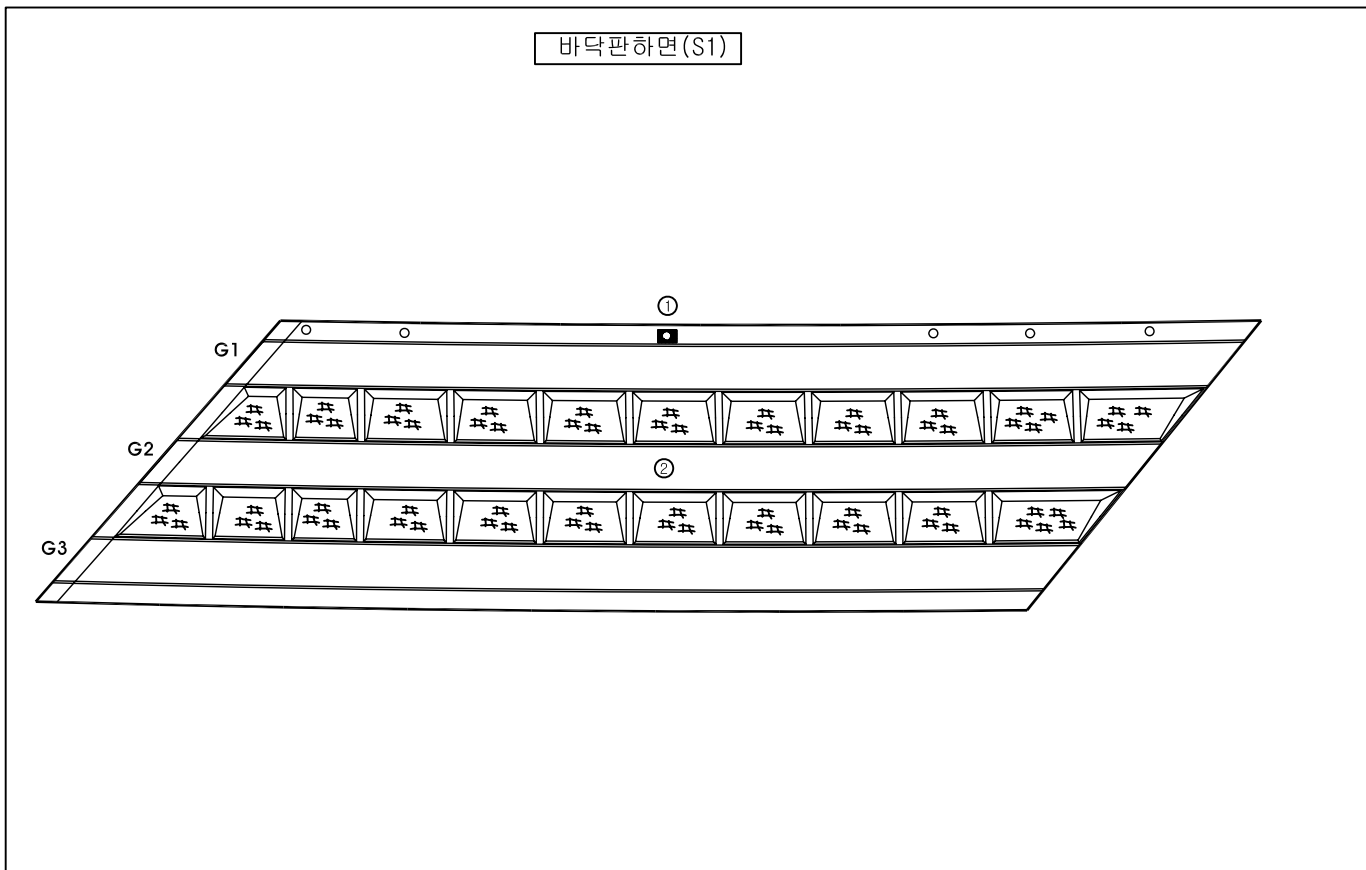

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 누발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 누발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명     | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 바닥판하면(S1) | 4       |

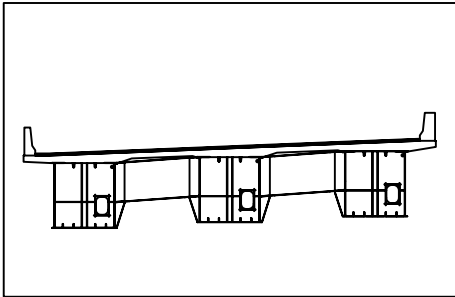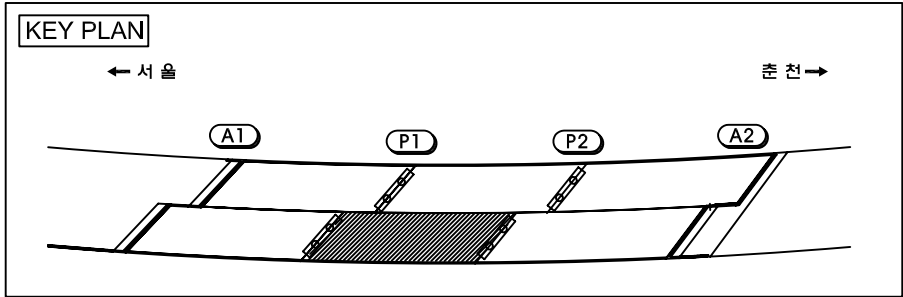

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명   | 손상내용  | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위             | 비고   |
|----------|-------|-------|------|------|----|----------|----------------|------|
|          |       |       | 폭    | 깊이   | 개소 |          |                |      |
| 1        | 바닥판하면 | 불규칙균열 | 1.50 | 1.50 | 13 | 29.25    | m <sup>2</sup> | 보수미흡 |
| 2        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 3        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 4        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 5        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 6        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 7        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 8        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 9        |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 10       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 11       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 12       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 13       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 14       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 15       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 16       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 17       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 18       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 19       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 20       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 21       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 22       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 23       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 24       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 25       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 26       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 27       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 28       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 29       |       |       |      |      |    |          |                |      |
| 30       |       |       |      |      |    |          |                |      |



**바닥판하면(S2)**

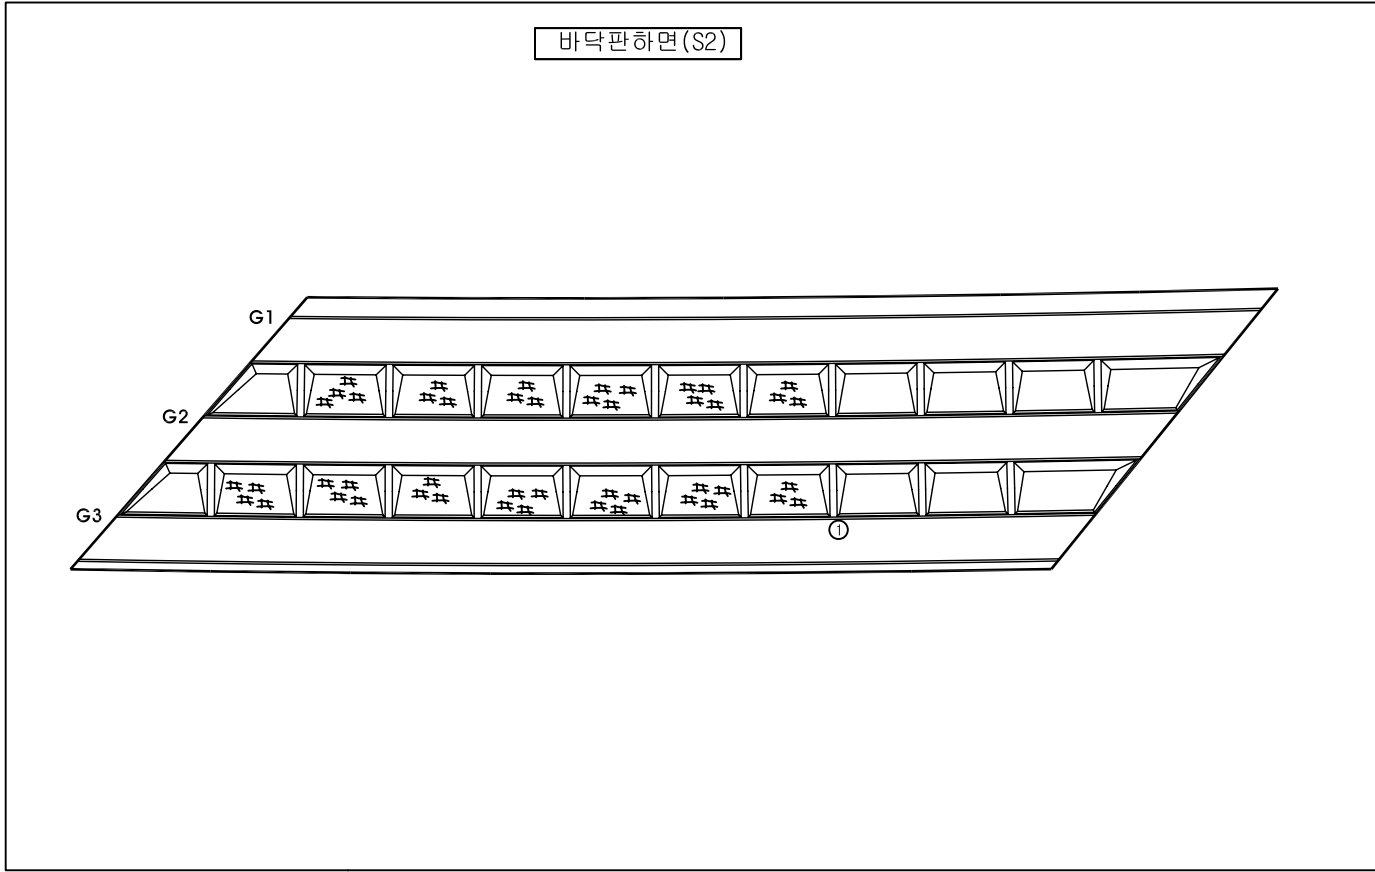

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명     | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 바닥판하면(S2) | 5       |

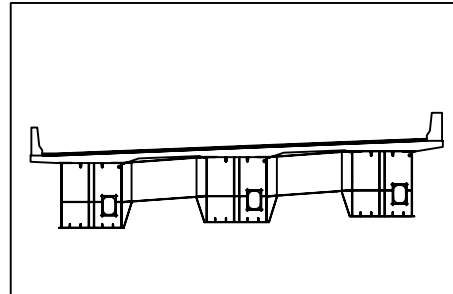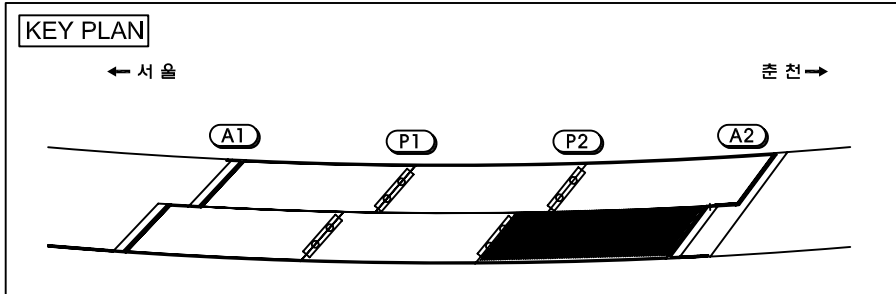


**손상물량표**



| 손상<br>번호 | 부재명   | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>수량 | 단위             | 비고 |
|----------|-------|--------------|------|------|----|----------|----------------|----|
|          |       |              | 폭    | 깊이   | 개소 |          |                |    |
| 1        | 바닥판하면 | 불규칙균열        | 1.50 | 1.50 | 24 | 54.00    | m <sup>2</sup> |    |
| 2        | 바닥판하면 | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 5  | 3.50     | m              |    |
| 3        | 바닥판하면 | 철근노출 및 재료분리  | 0.20 | 0.40 | 1  | 0.08     | m <sup>2</sup> |    |
| 4        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 5        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 6        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 7        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 8        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 9        |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 10       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 11       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 12       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 13       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 14       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 15       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 16       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 17       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 18       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 19       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 20       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 21       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 22       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 23       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 24       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 25       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 26       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 27       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 28       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 29       |       |              |      |      |    |          |                |    |
| 30       |       |              |      |      |    |          |                |    |

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 박락   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 철발생  |

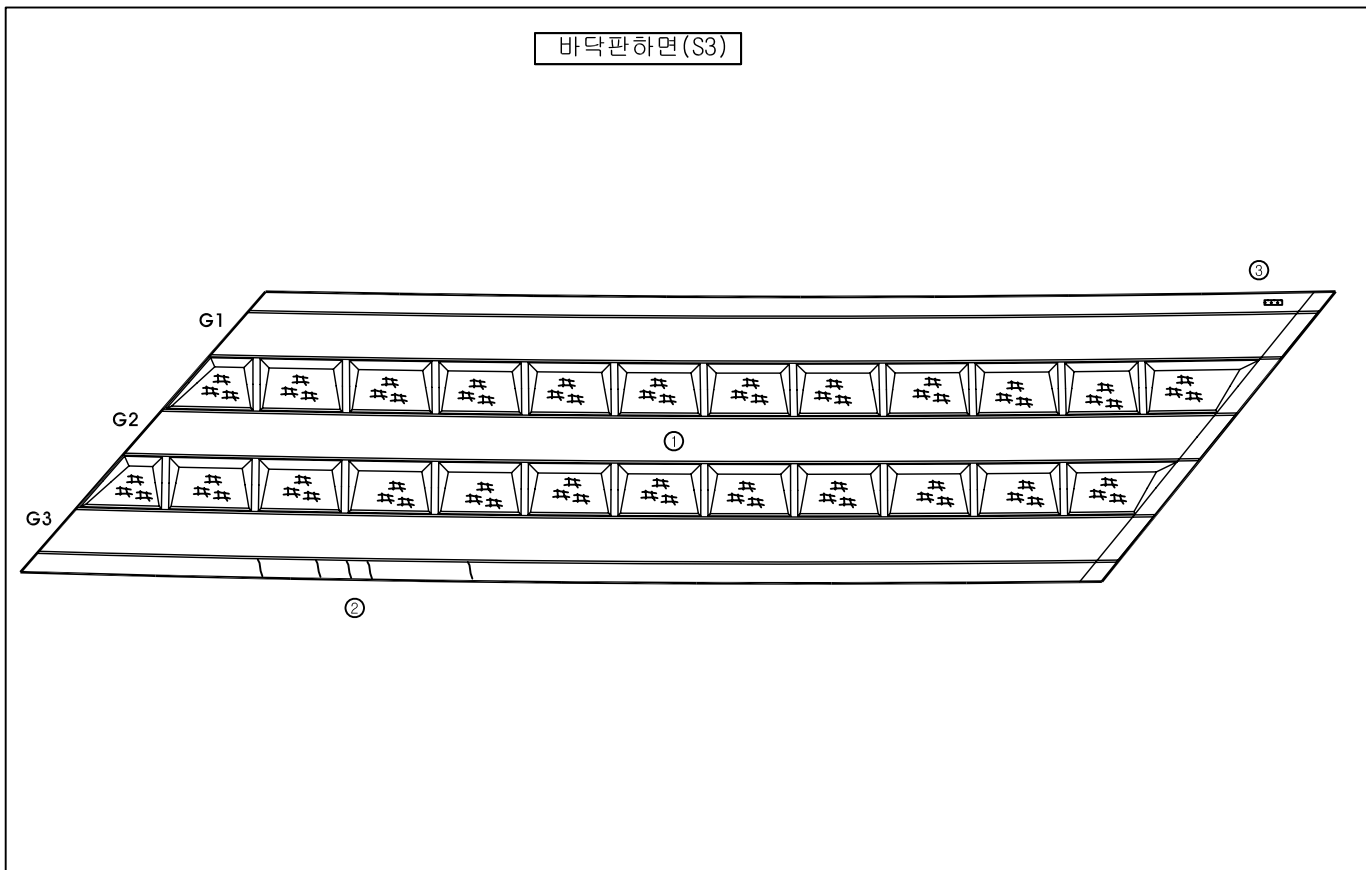

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명     | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 바닥판하면(S3) | 6       |

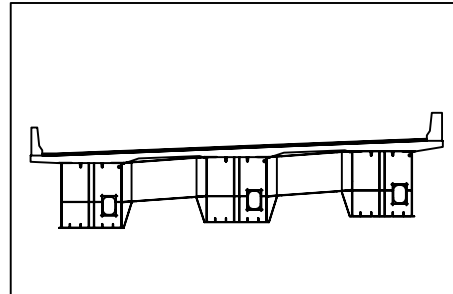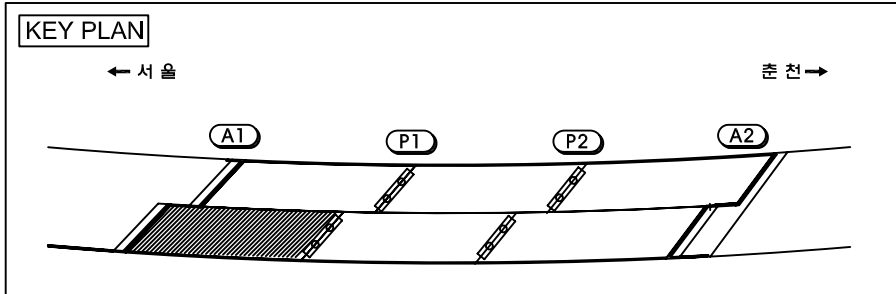


**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 깊이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**거더외부(S1-G1)**


좌측면



하 면





우측면

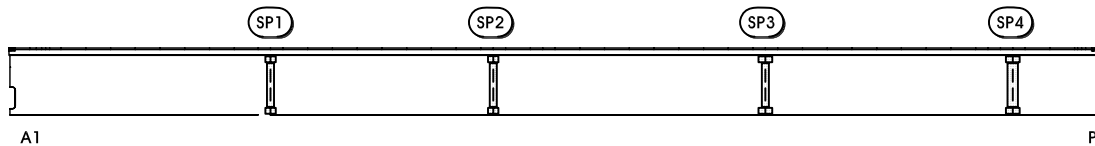

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S1-G1) | 7       |

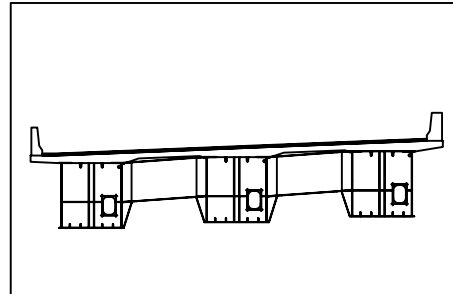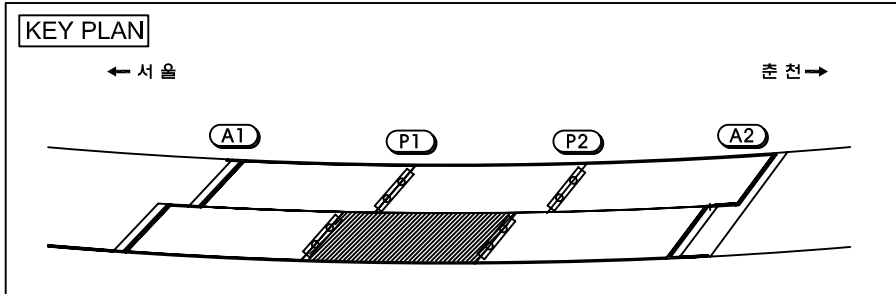

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**거더외부(S2-G1)**

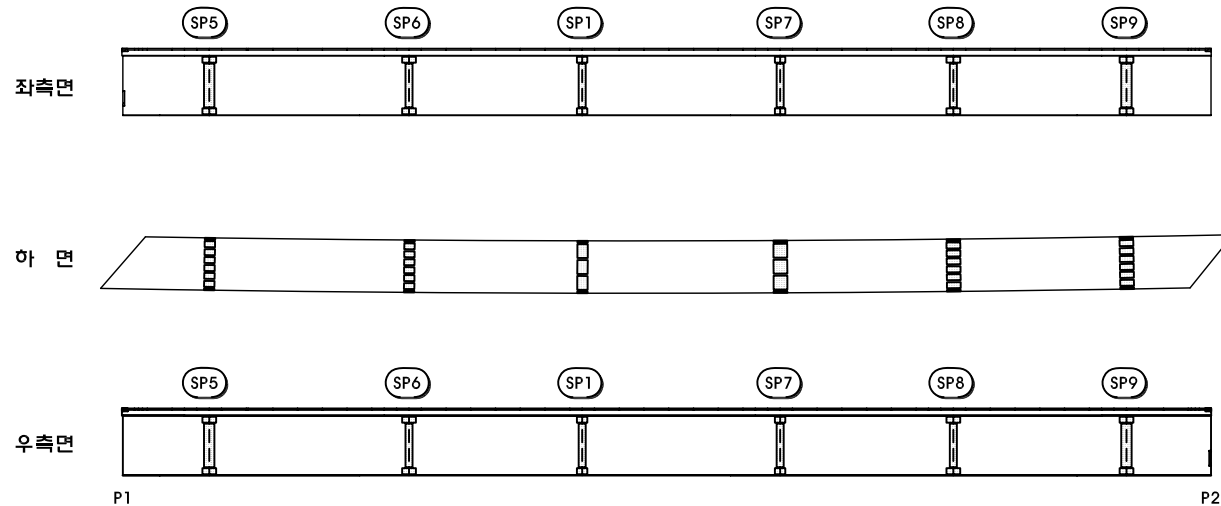

**범례**



|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S2-G1) | 8       |

# KEY PLAN

← 서 울

관 천 →

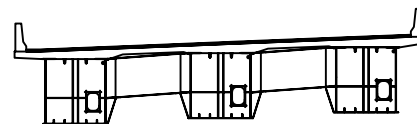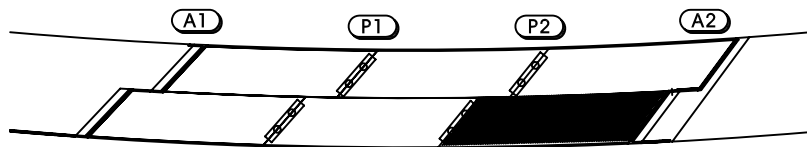


## 손상물량표

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

## 거더외부(S3-G1)


좌측면



하 면



우측면





P2

A2

## 범 례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S2-G1) | 9       |

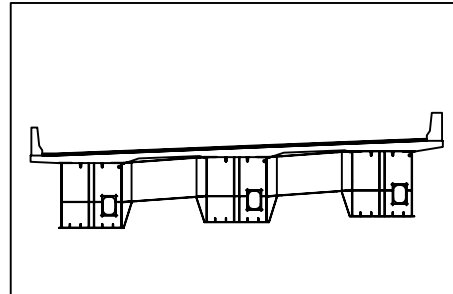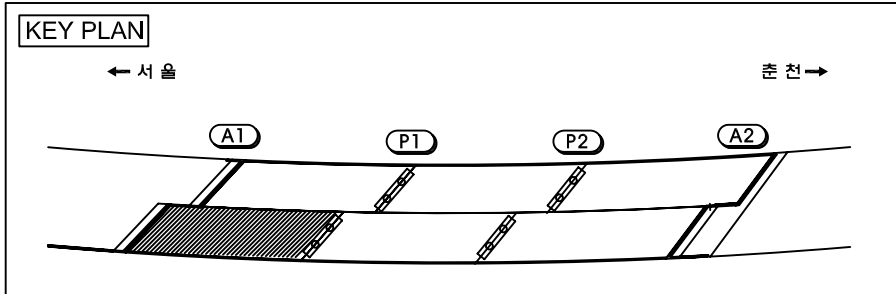

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |



**거더외부(S1-G2)**

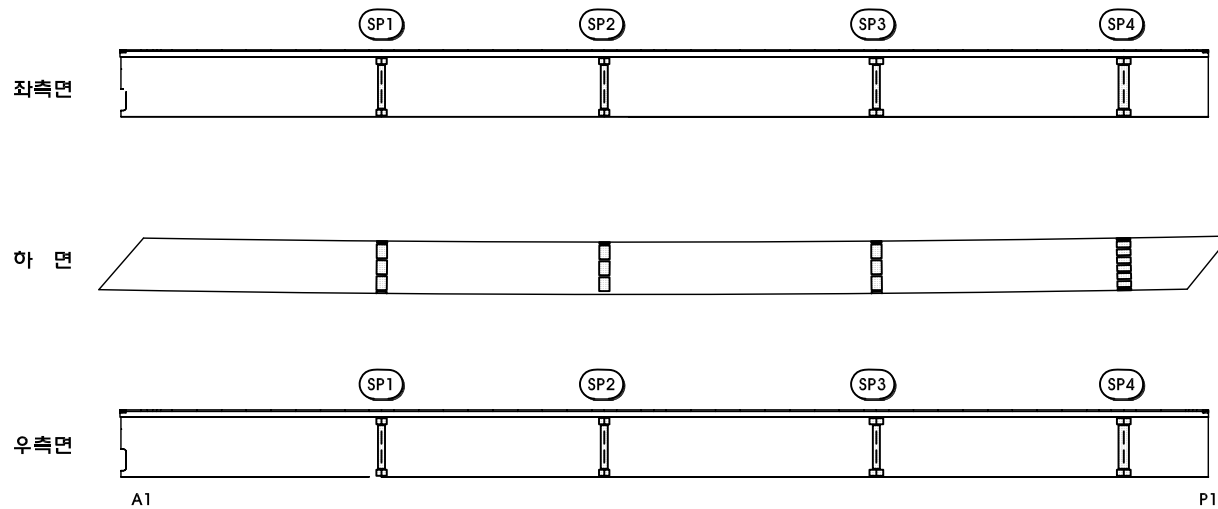

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S1-G2) | 10      |

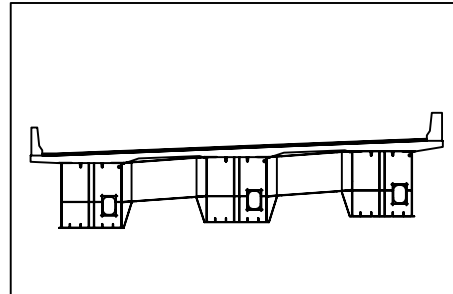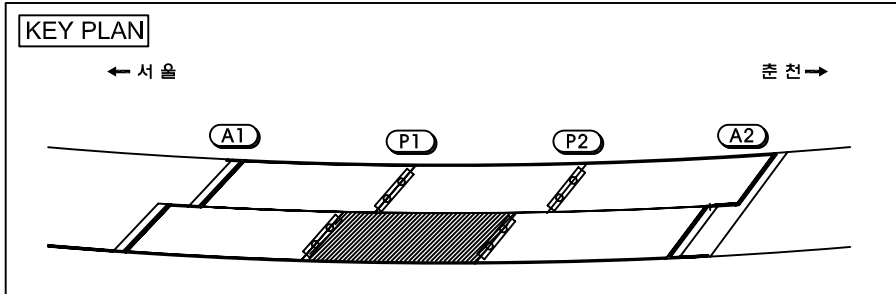

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|----|----|----------|----|----|
|          |     | 폭    | 깊이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |    |    |          |    |    |



**거더외부(S2-G2)**

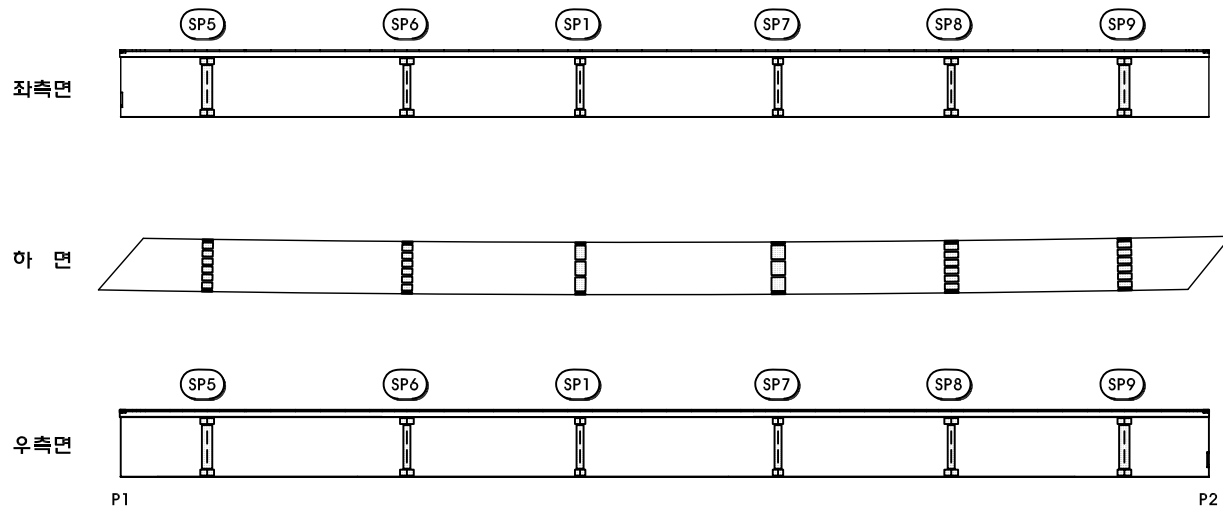

**범 례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S2-G2) | 11      |

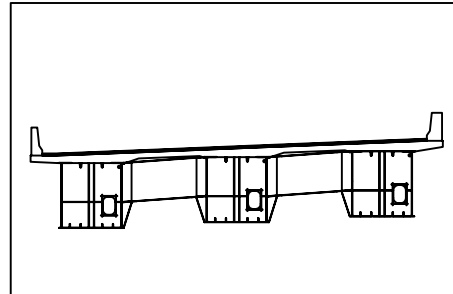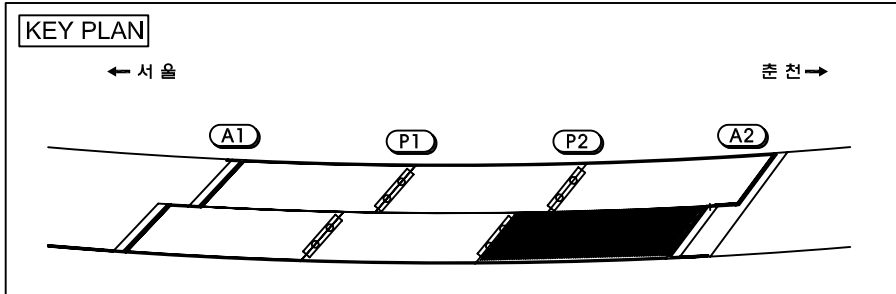


**손상물량표**


| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**거더외부(S3-G2)**


좌측면



하 면





우측면

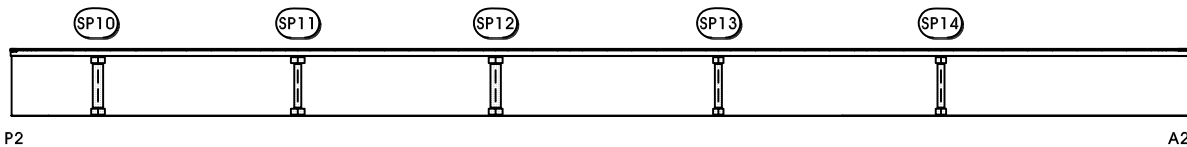

**범 례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S3-G2) | 12      |

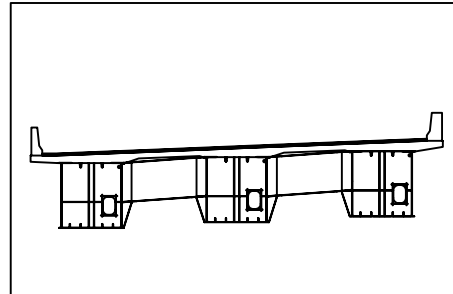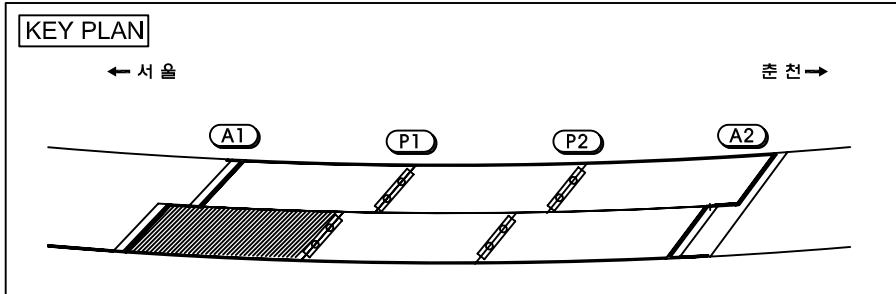

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |



**거더외부(S1-G3)**

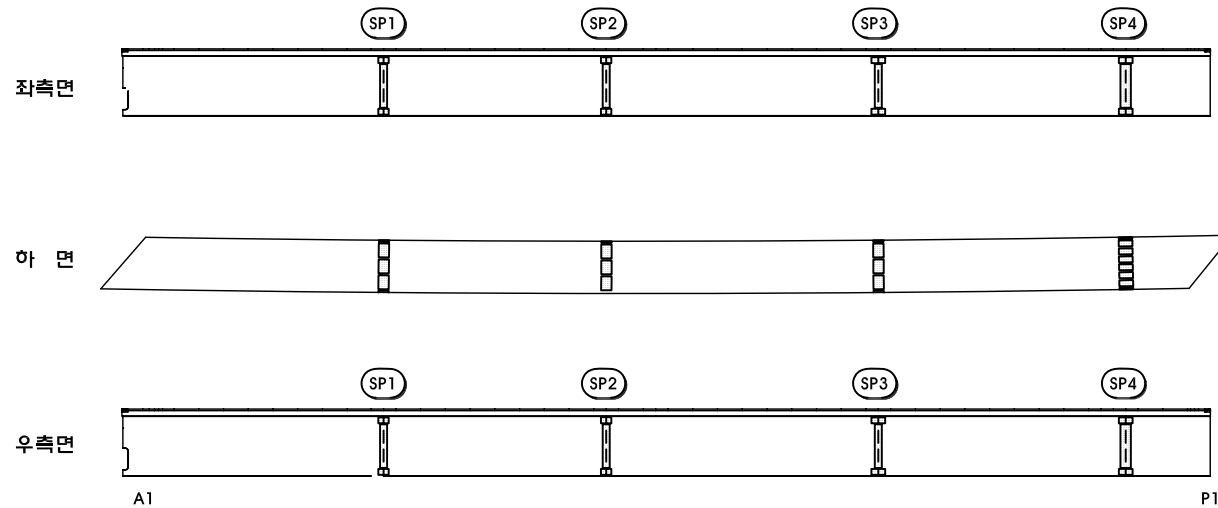

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S1-G3) | 13      |

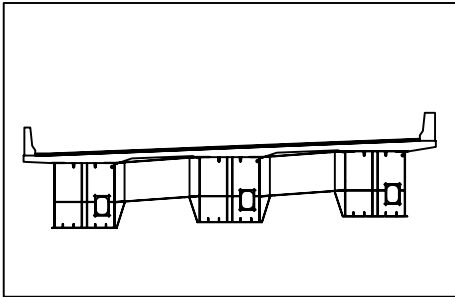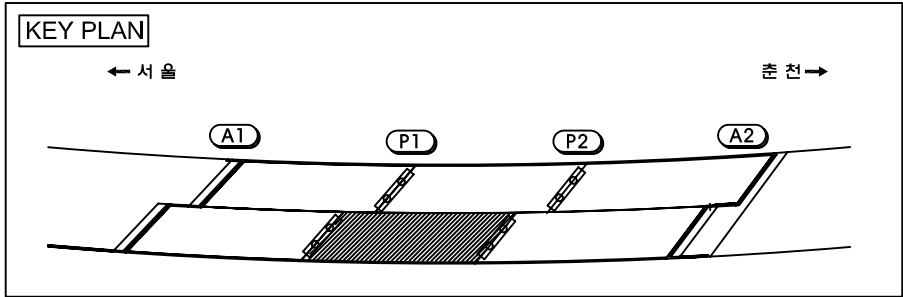


**손상물량표**



| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

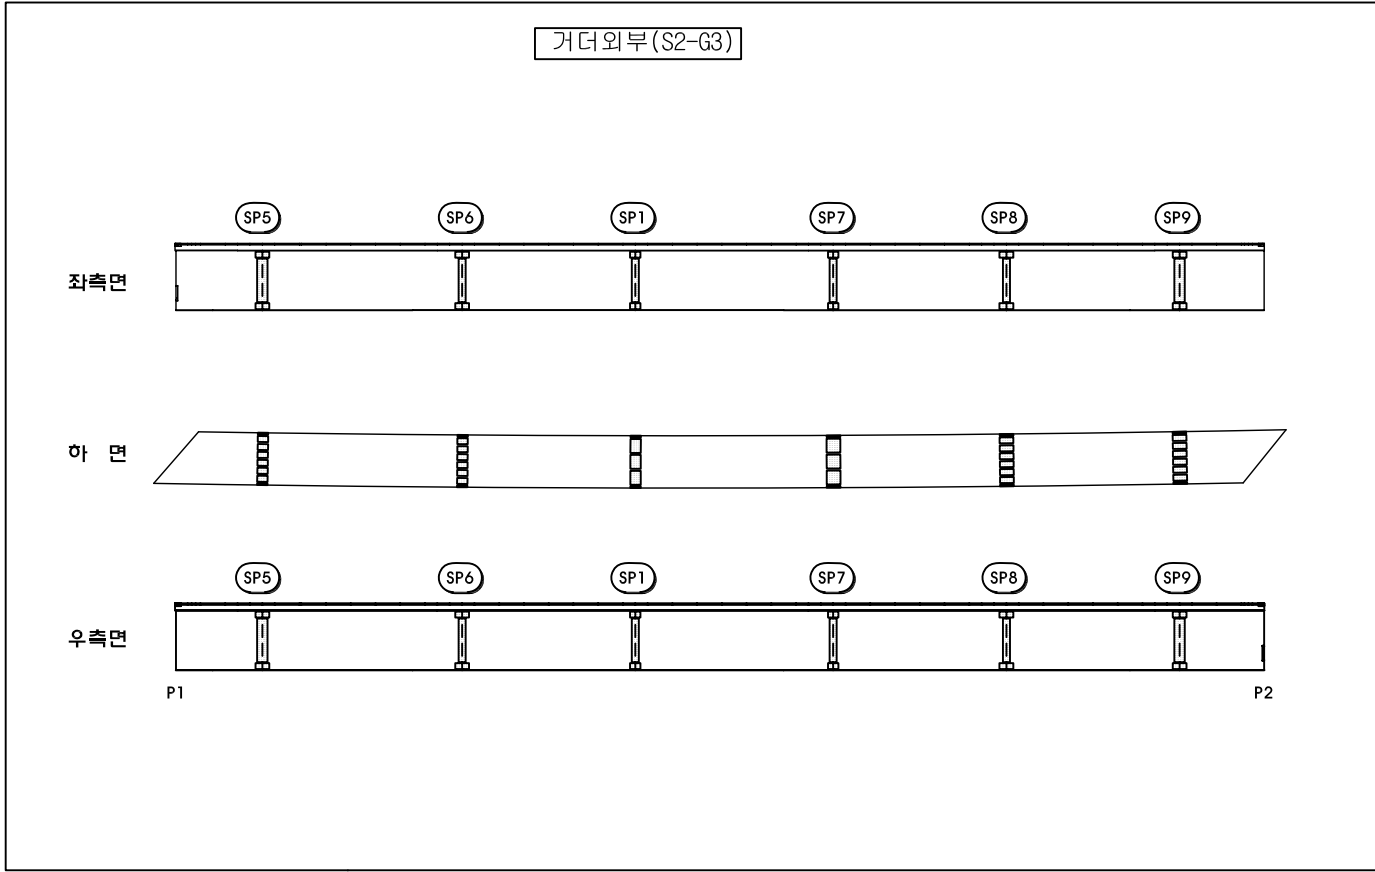

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S2-G3) | 14      |

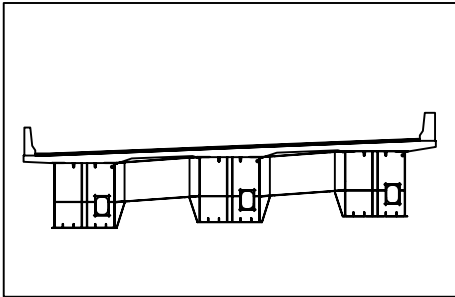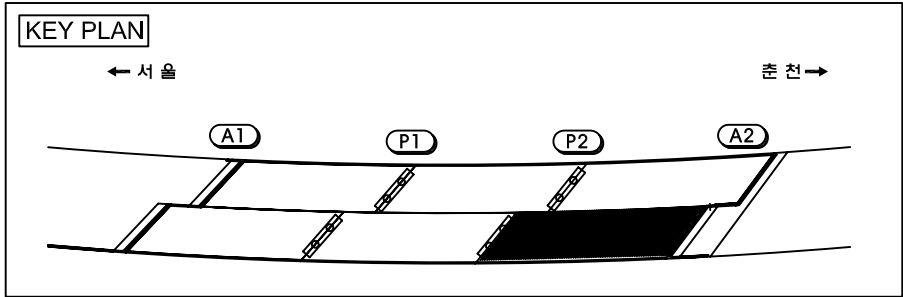


**손상물량표**



| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 깊이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

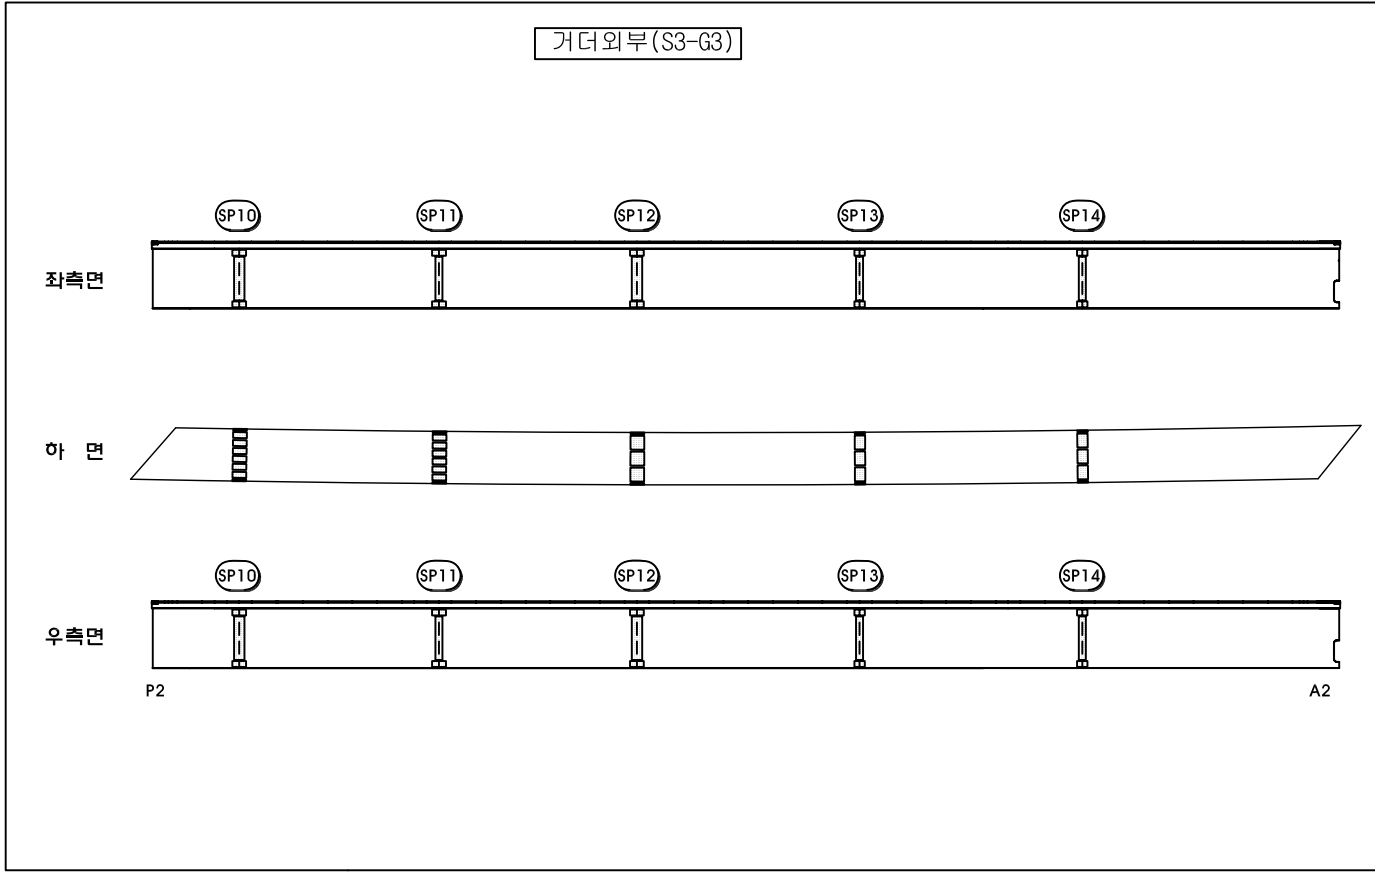


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더외부(S3-G3) | 15      |

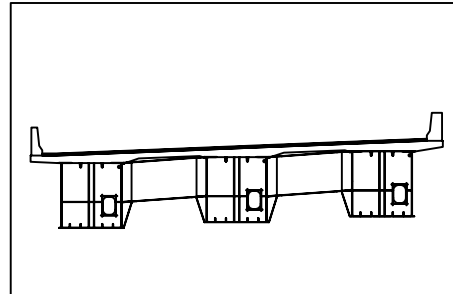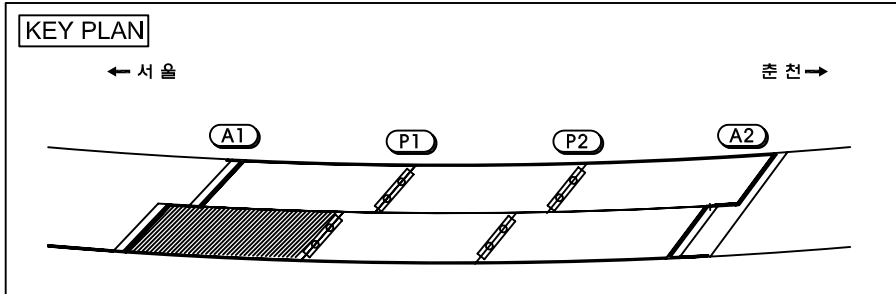

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 깊이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |



**거더내부(S1-G1)**

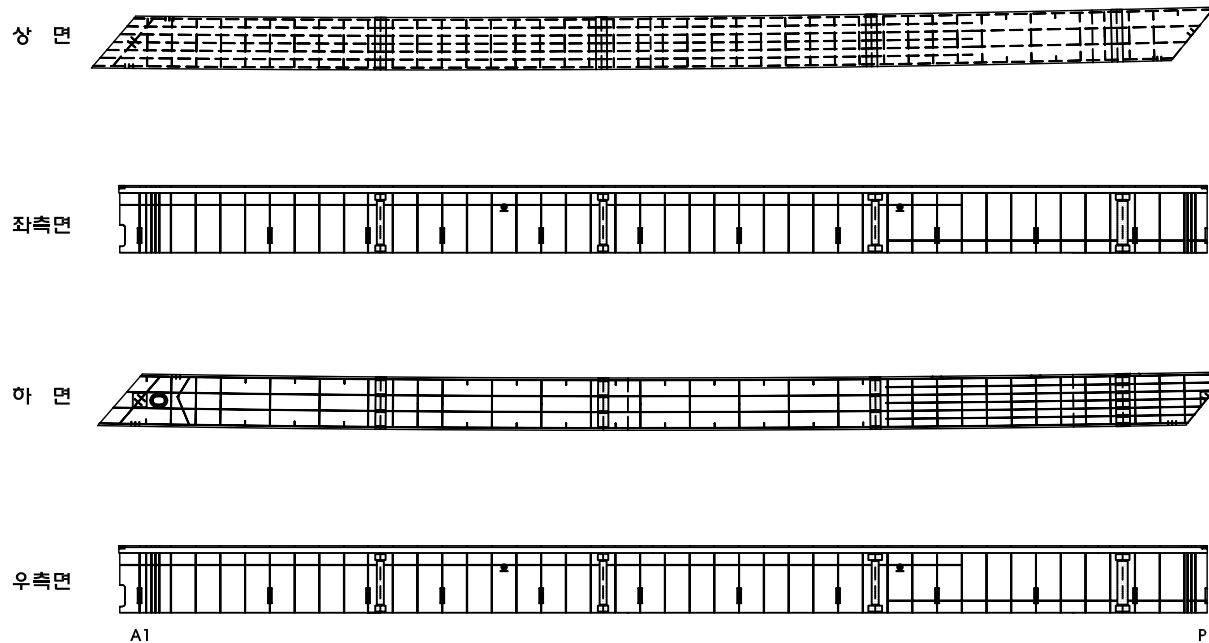

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S1-G1) | 16      |

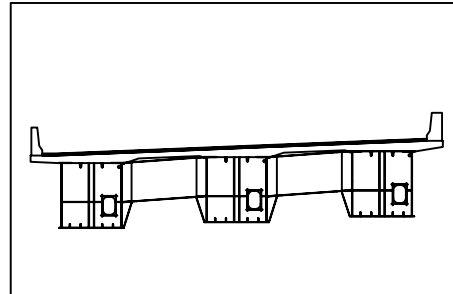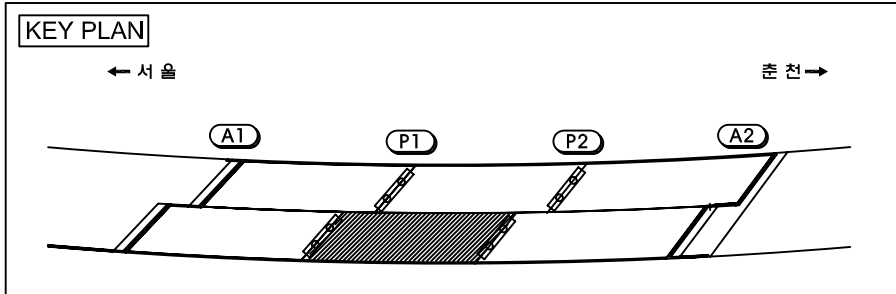

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용 | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위             | 비고 |
|----------|------|------|------|------|----|----------|----------------|----|
|          |      |      | 폭    | 깊이   | 개소 |          |                |    |
| 1        | 거터내부 | 녹발생  | 0.40 | 0.40 | 1  | 0.16     | m <sup>2</sup> | 점측 |
| 2        | 거터내부 | 녹발생  | 0.40 | 0.40 | 2  | 0.32     | m <sup>2</sup> | 점측 |
| 3        | 거터내부 | 채수   | 3.00 | 0.60 | 1  | 1.80     | m <sup>2</sup> |    |
| 4        | 거터내부 | 녹발생  | 0.70 | 1.00 | 1  | 0.70     | m <sup>2</sup> | 점측 |
| 5        | 거터내부 | 녹발생  | 1.60 | 1.40 | 1  | 2.24     | m <sup>2</sup> | 점측 |
| 6        |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 7        |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 8        |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 9        |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 10       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 11       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 12       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 13       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 14       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 15       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 16       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 17       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 18       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 19       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 20       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 21       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 22       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 23       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 24       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 25       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 26       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 27       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 28       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 29       |      |      |      |      |    |          |                |    |
| 30       |      |      |      |      |    |          |                |    |

**거터내부(S2-G1)**


상면




좌측면



하면

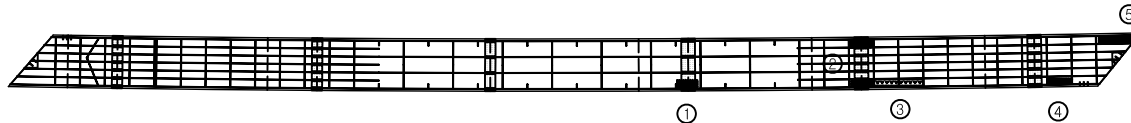

우측면



**범례**



|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 튜발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거터내부(S2-G1) | 17      |

# KEY PLAN

← 서울

대전 →

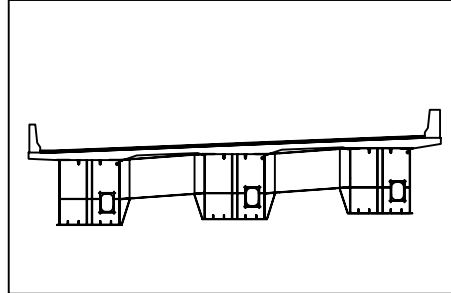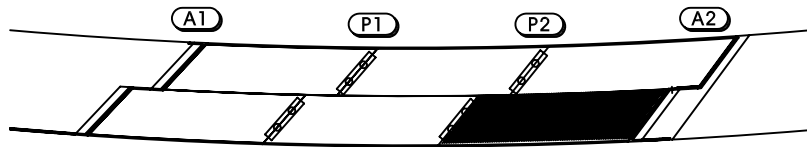

## 손상물량표


| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

## 거더내부(S3-G1)


상면




좌측면



하면



우측면





P2

A2

## 범례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 누발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S3-G1) | 18      |

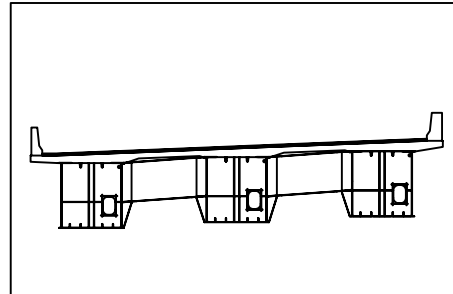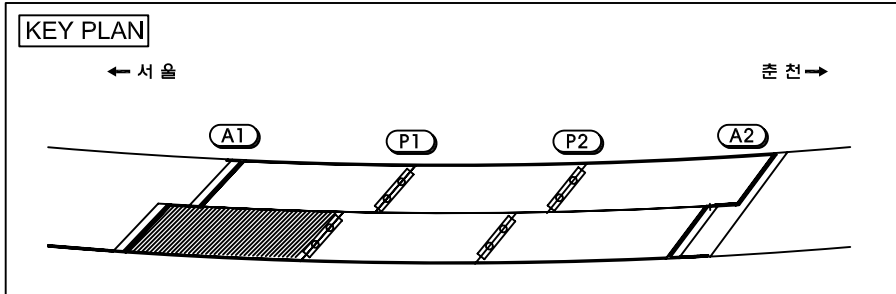

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |



**거더내부(S1-G2)**

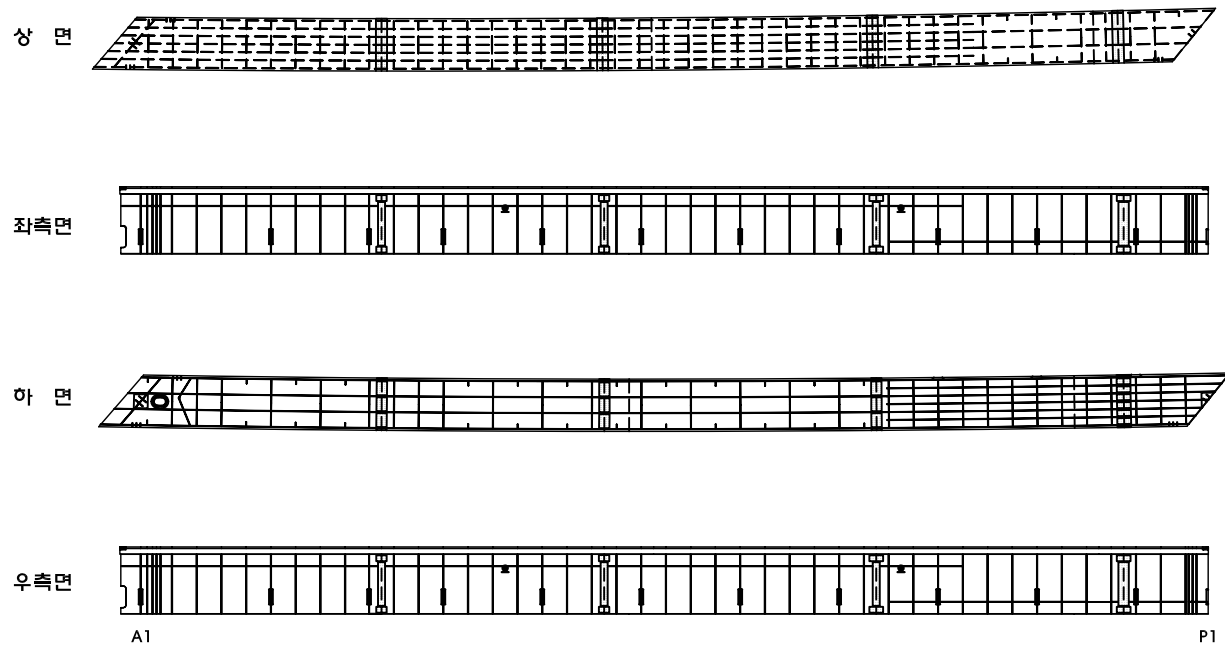

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S1-G2) | 19      |

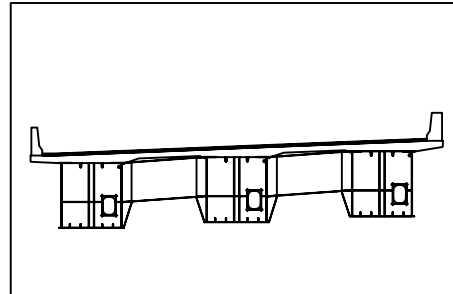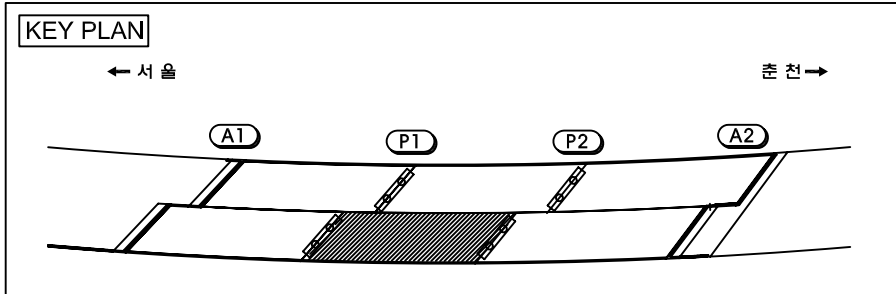

**손상물량표**


| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

**거더내부(S2-G2)**


상 면




좌측면



하 면



우측면





P1

P2

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 철근부식 |


| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S2-G2) | 20      |

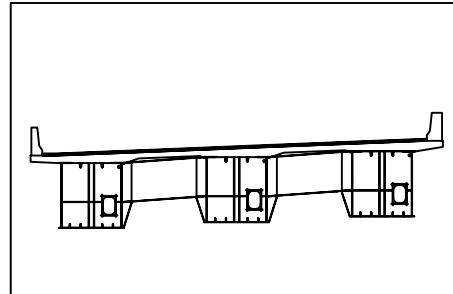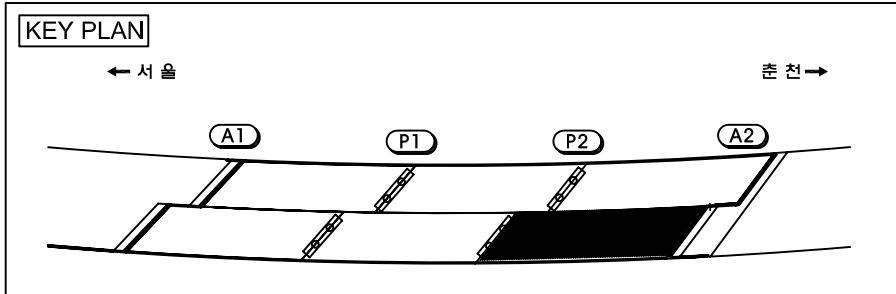

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용  | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위             | 비고 |
|----------|------|-------|------|------|----|----------|----------------|----|
|          |      |       | 폭    | 길이   | 개소 |          |                |    |
| 1        | 거터내부 | 이물질퇴적 | 1.00 | 1.50 | 1  | 1.50     | m <sup>3</sup> |    |
| 2        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 3        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 4        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 5        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 6        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 7        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 8        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 9        |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 10       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 11       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 12       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 13       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 14       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 15       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 16       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 17       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 18       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 19       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 20       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 21       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 22       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 23       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 24       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 25       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 26       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 27       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 28       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 29       |      |       |      |      |    |          |                |    |
| 30       |      |       |      |      |    |          |                |    |

**거터내부(S3-G2)**

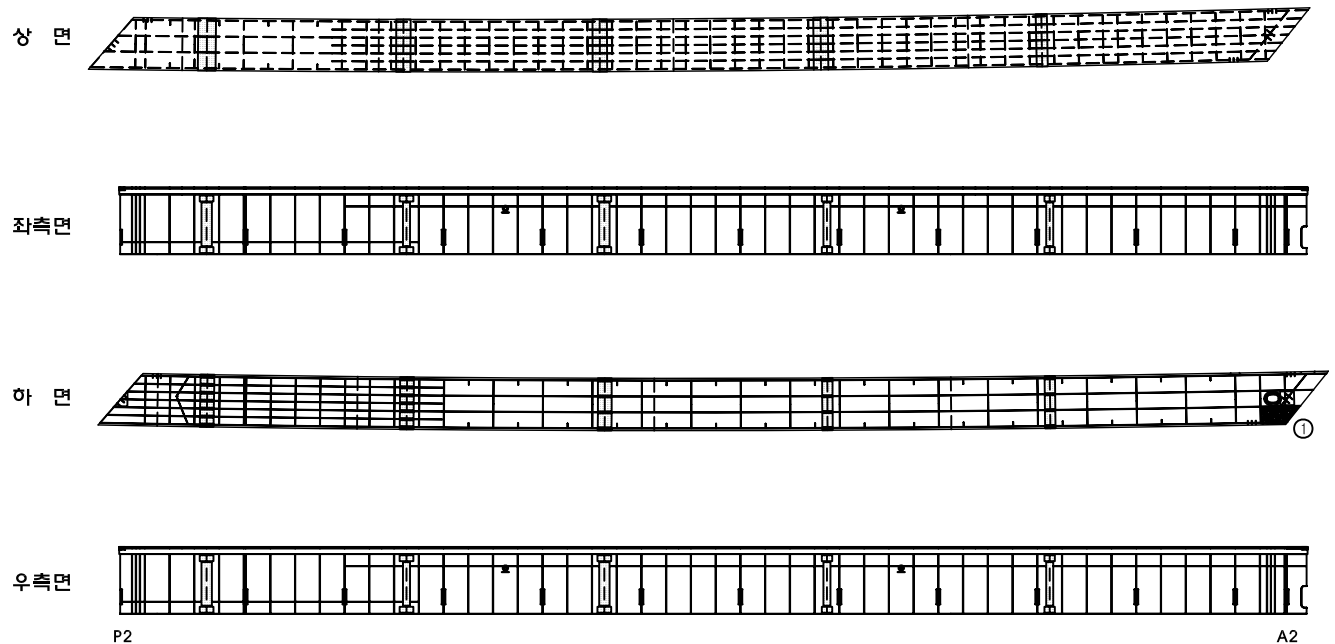

**범례**



|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거터내부(S3-G2) | 21      |

# KEY PLAN

← 서 울

대 권 →

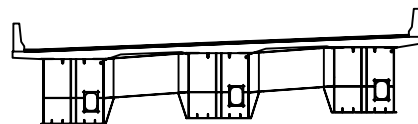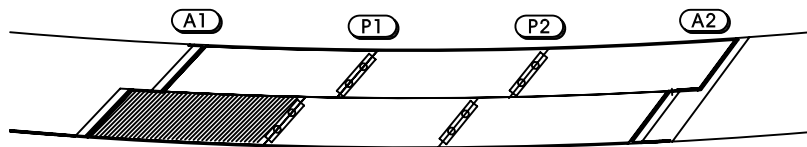


## 손상물량표


| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|-----|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |     |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 2        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |     |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |     |      |      |    |    |          |    |    |

## 거더내부(S1-G3)


상 면




좌측면



하 면



우측면





A1

P1

## 범례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 층발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S1-G3) | 22      |

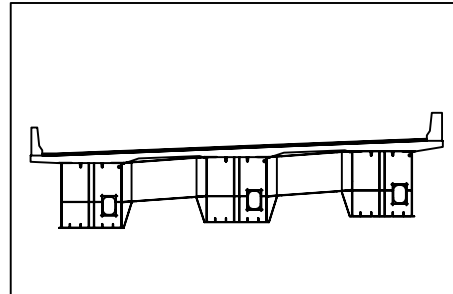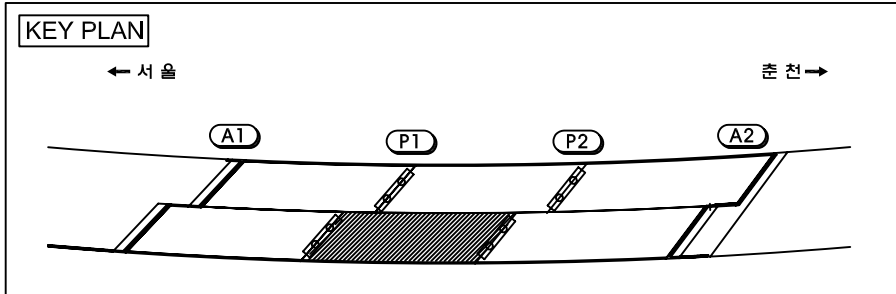

**손상물량표**


| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|------|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |      |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        | 거터내부 | 기공   |      |    | 1  | 1.00     | EA |    |
| 2        | 거터내부 | 기공   |      |    | 1  | 1.00     | EA |    |
| 3        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |      |      |      |    |    |          |    |    |

**거터내부(S2-G3)**


상 면



좌측면



하 면



우측면



P1



②

P2

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 틈발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거터내부(S2-G3) | 23      |

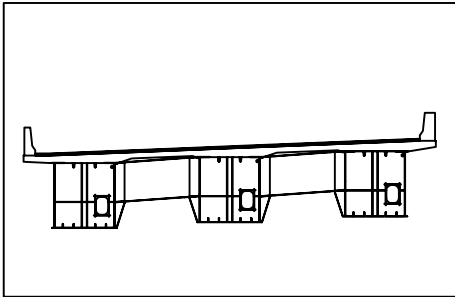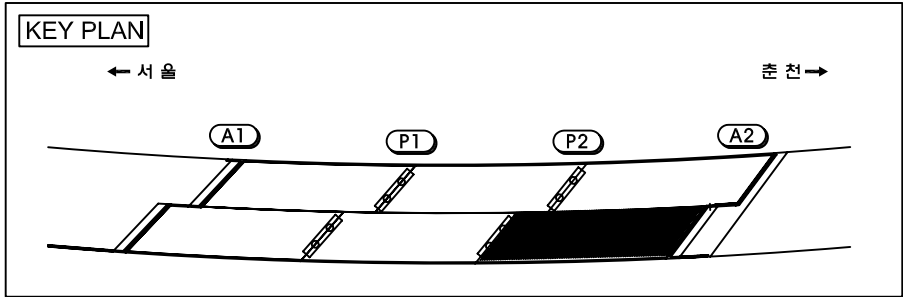

**손상물량표**

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용 | 손상규모 |    |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|------|------|------|----|----|----------|----|----|
|          |      |      | 폭    | 길이 | 개소 |          |    |    |
| 1        | 거더내부 | 기공   |      |    | 8  | 8.00     | EA |    |
| 2        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 3        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 4        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 5        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 6        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 7        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 8        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 9        |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 10       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 11       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 12       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 13       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 14       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 15       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 16       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 17       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 18       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 19       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 20       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 21       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 22       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 23       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 24       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 25       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 26       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 27       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 28       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 29       |      |      |      |    |    |          |    |    |
| 30       |      |      |      |    |    |          |    |    |

**거더내부(S3-G3)**

상면



좌측면



하면



우측면



P2


A2

**범례**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면아모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 철근배설  | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상배태  | 틀배설  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명       | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 거더내부(S3-G3) | 24      |


# KEY PLAN

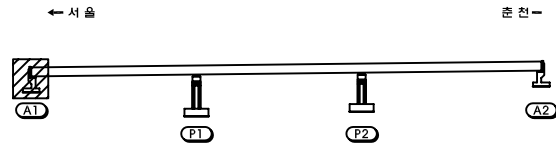


# 손상물량표

| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>수량 | 단위             | 비고 |
|----------|------|--------------|------|------|----|----------|----------------|----|
|          |      |              | 폭    | 길이   | 개소 |          |                |    |
| 1        | 교대   | 등짐           | 0.30 | 0.30 | 1  | 0.09     | m <sup>2</sup> |    |
| 2        | 반점장치 | 반점콘크리트균열     | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.10     | m              |    |
| 3        | 반점장치 | 채수           | 2.00 | 1.50 | 1  | 3.00     | m <sup>2</sup> |    |
| 4        | 반점장치 | 반점콘크리트균열     | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.10     | m              |    |
| 5        | 반점장치 | 철근노출         | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.01     | m <sup>2</sup> |    |
| 6        | 반점장치 | 반점콘크리트균열     | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.10     | m              |    |
| 7        | 반점장치 | 박리           | 0.1  | 0.10 | 1  | 0.01     | m <sup>2</sup> |    |
| 8        | 반점장치 | 채수           | 2.50 | 1.50 | 1  | 3.75     | m <sup>2</sup> |    |
| 9        | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              |    |
| 10       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 1.50 | 1  | 1.50     | m              |    |
| 11       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 1.20 | 1  | 1.20     | m              |    |
| 12       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 2.90 | 1  | 2.90     | m              |    |
| 13       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 1.00 | 1  | 1.00     | m              |    |
| 14       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 1.00 | 1  | 1.00     | m              |    |
| 15       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 16       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 17       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 18       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 19       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 20       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 21       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 22       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 23       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 24       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 25       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 26       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 27       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 28       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 29       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 30       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 31       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 32       |      |              |      |      |    |          |                |    |
| 33       |      |              |      |      |    |          |                |    |

# 교대(A1)

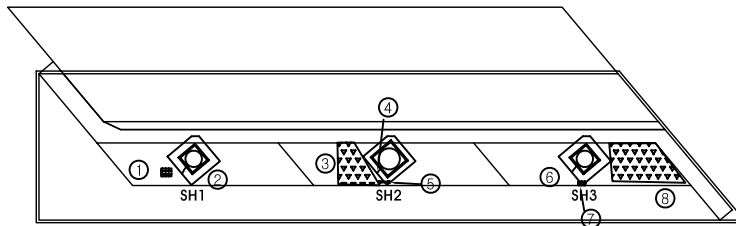

[평면]

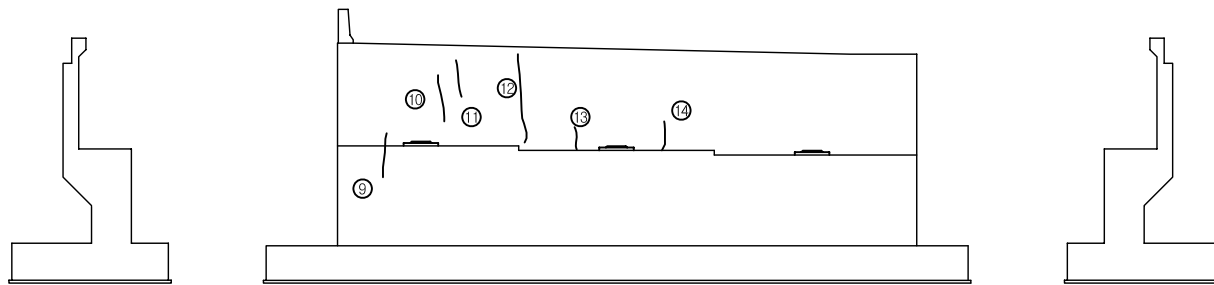

[좌측면]

[정면]



[우측면]

# 범례


|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 녹발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명  | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교대(A1) | 25      |


# KEY PLAN

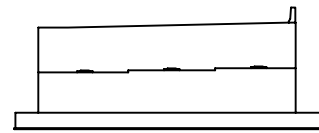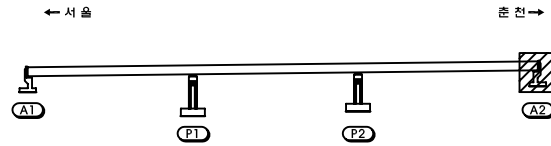

## 교대(A2)

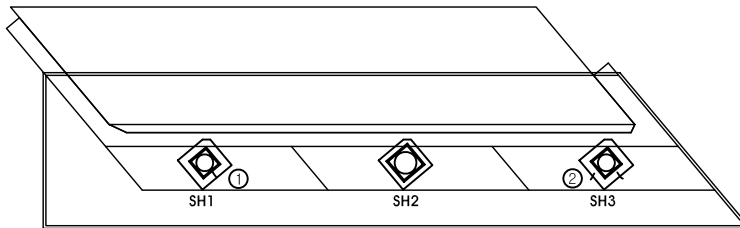


[평면]

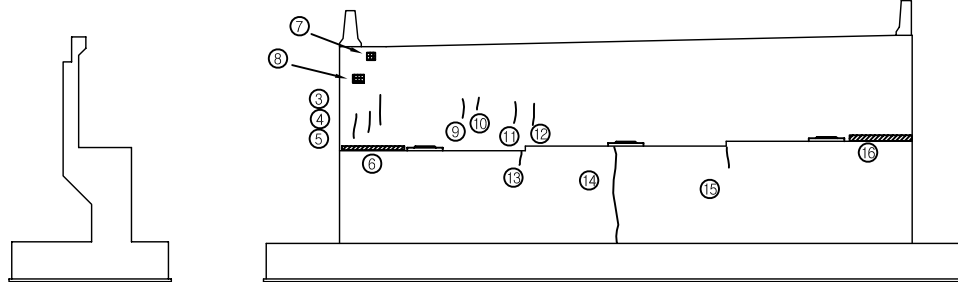

[좌측면]

[정면]

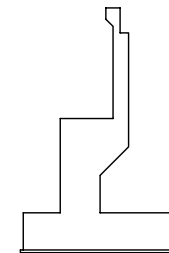

[우측면]

# 손상물량표



| 손상<br>번호 | 부재명  | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고 |
|----------|------|--------------|------|------|----|----------|----|----|
|          |      |              | 폭    | 길이   | 개소 |          |    |    |
| 1        | 방침장치 | 방침콘크리트균열     | 0.10 | 0.10 | 1  | 0.10     | m  |    |
| 2        | 방침장치 | 방침콘크리트균열     | 0.10 | 0.10 | 2  | 0.20     | m  |    |
| 3        | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.50 | 1  | 1.50     | m  |    |
| 4        | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.10 | 1  | 1.10     | m  |    |
| 5        | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m  |    |
| 6        | 교대   | 녹물유출         |      | 4.00 | 1  | 4.00     | m  |    |
| 7        | 교대   | 박리           | 0.20 | 0.20 | 1  | 0.04     | m² |    |
| 8        | 교대   | 돌출           | 0.80 | 0.50 | 1  | 0.30     | m² |    |
| 9        | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.70 | 1  | 1.70     | m  |    |
| 10       | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.70 | 1  | 0.70     | m  |    |
| 11       | 교대   | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 1.80 | 1  | 1.80     | m  |    |
| 12       | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.80 | 1  | 1.80     | m  |    |
| 13       | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.80 | 1  | 0.80     | m  |    |
| 14       | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 1.00 | 1  | 1.00     | m  |    |
| 15       | 교대   | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m  |    |
| 16       | 교대   | 녹물유출         |      | 2.50 | 1  | 2.50     | m  |    |
| 17       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 18       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 19       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 20       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 21       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 22       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 23       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 24       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 25       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 26       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 27       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 28       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 29       |      |              |      |      |    |          |    |    |
| 30       |      |              |      |      |    |          |    |    |

# 범례

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명  | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교대(A2) | 26      |


# KEY PLAN

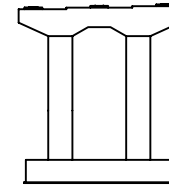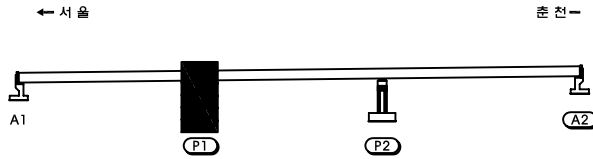


# 손상물량표

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용         | 손상규모 |      |    | 손상<br>물량 | 단위 | 비고  |
|----------|-----|--------------|------|------|----|----------|----|-----|
|          |     |              | 폭    | 길이   | 개소 |          |    |     |
| 1        | 교각  | 파손           | 0.20 | 0.10 | 1  | 0.02     | m  |     |
| 2        | 교각  | 균열(cw=0.1mm) | 0.10 | 0.30 | 2  | 0.60     | m  | 교평부 |
| 3        | 교각  | 균열(cw=0.2mm) | 0.20 | 0.30 | 2  | 0.60     | m  | 교평부 |
| 4        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 5        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 6        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 7        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 8        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 9        |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 10       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 11       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 12       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 13       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 14       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 15       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 16       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 17       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 18       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 19       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 20       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 21       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 22       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 23       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 24       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 25       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 26       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 27       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 28       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 29       |     |              |      |      |    |          |    |     |
| 30       |     |              |      |      |    |          |    |     |

# 교각(P1)



[교평부 상면]


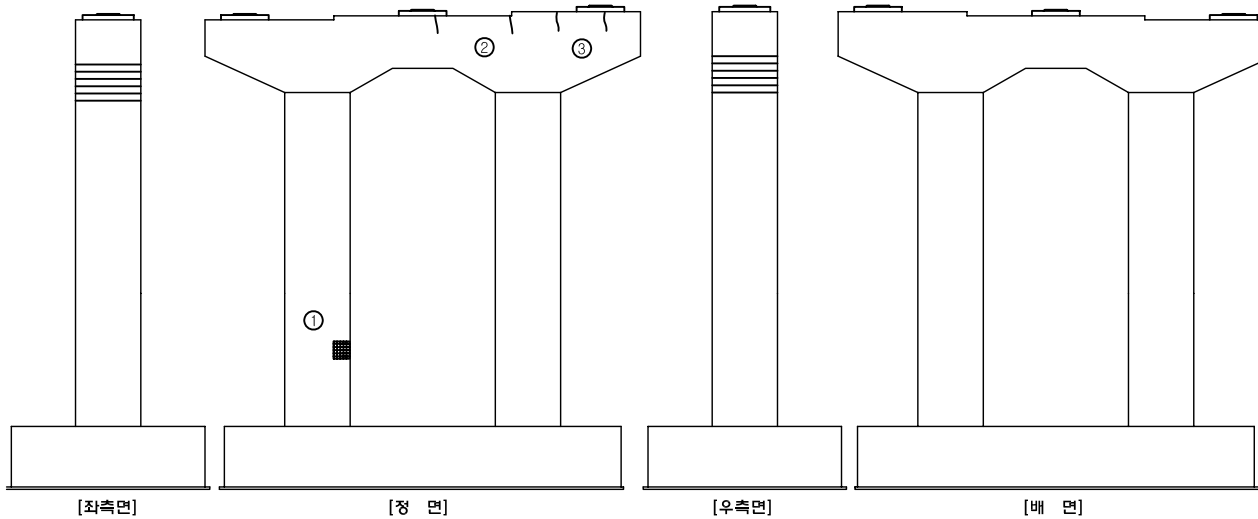


# 범례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 녹발생   | 토사적체 |
| 배수구막힘 | 면상백태  | 뜯발생  |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명  | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교각(P1) | 27      |


# KEY PLAN

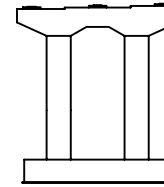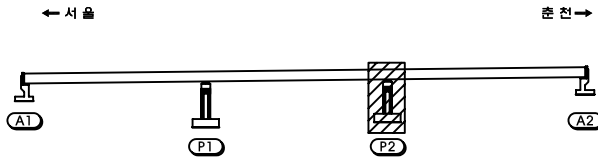


# 손상물량표

| 손상<br>번호 | 부재명 | 손상내용           | 손상규모 |      |    | 손상<br>품명 | 단위             | 비고  |
|----------|-----|----------------|------|------|----|----------|----------------|-----|
|          |     |                | 폭    | 길이   | 개소 |          |                |     |
| 1        | 교각  | 균열(cw=0.2mm)   | 0.20 | 1.00 | 1  | 1.00     | m              | 교행부 |
| 2        | 기타  | 호안서면 침식        | 3.00 | 7.00 | 1  | 21.00    | m <sup>2</sup> |     |
| 3        | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 0.50 | 1  | 0.50     | m              | 교행부 |
| 4        | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 1.10 | 1  | 1.10     | m              | 교행부 |
| 5        | 교각  | 균열(cw=0.2mm)   | 0.20 | 0.40 | 1  | 0.40     | m              | 교행부 |
| 6        | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 1.20 | 1  | 1.20     | m              | 교행부 |
| 7        | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 0.30 | 3  | 0.90     | m              | 교행부 |
| 8        | 교각  | 균열(cw=0.2mm)   | 0.20 | 0.40 | 2  | 0.80     | m              | 교행부 |
| 9        | 교각  | 균열(cw=0.2mm)   | 0.20 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              | 교행부 |
| 10       | 교각  | 불규칙균열          | 2.50 | 1.00 | 1  | 2.50     | m <sup>2</sup> | 교행부 |
| 11       | 교각  | 균열(cw=0.3mm이상) | 0.30 | 0.80 | 1  | 0.80     | m              | 교행부 |
| 12       | 교각  | 균열(cw=0.2mm)   | 0.20 | 0.70 | 2  | 1.40     | m              | 교행부 |
| 13       | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 0.30 | 1  | 0.30     | m              | 교행부 |
| 14       | 교각  | 불규칙균열          | 1.50 | 0.80 | 1  | 1.20     | m <sup>2</sup> | 교행부 |
| 15       | 교각  | 균열(cw=0.1mm)   | 0.10 | 0.60 | 1  | 0.60     | m              | 교행부 |
| 16       | 교각  | 불규칙균열          | 1.20 | 8.50 | 1  | 10.20    | m <sup>2</sup> |     |
| 17       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 18       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 19       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 20       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 21       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 22       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 23       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 24       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 25       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 26       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 27       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 28       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 29       |     |                |      |      |    |          |                |     |
| 30       |     |                |      |      |    |          |                |     |

# 교각(P2)



[코팅부 상면]

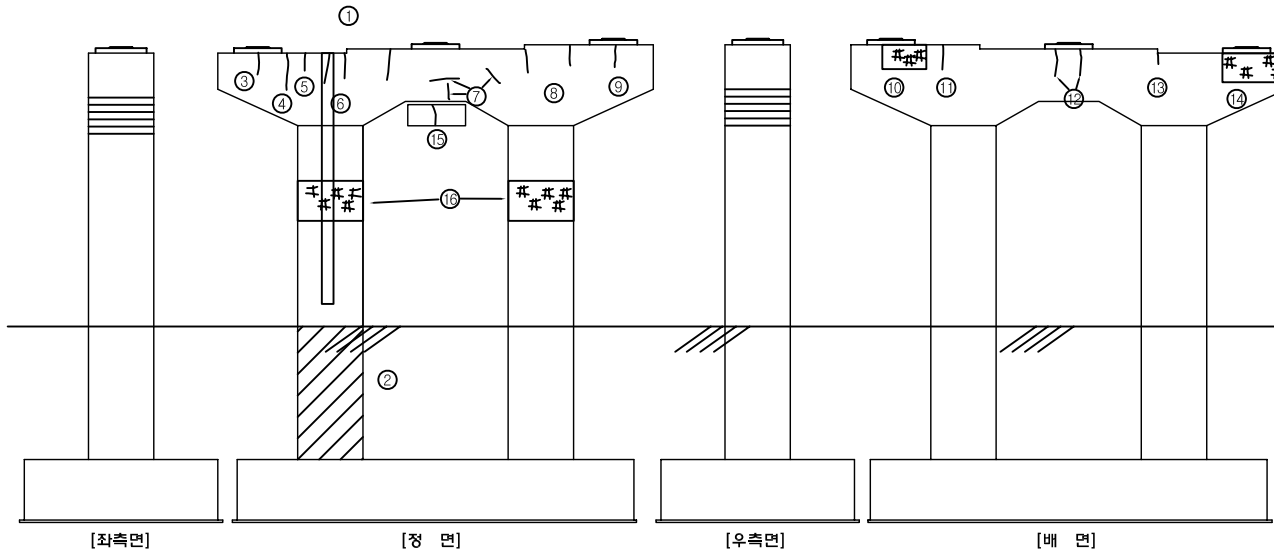

# 범례

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 균열    | 불규칙균열 | 표면마모 |
| 재료분리  | 철근노출  | 변형   |
| 파손    | 철근노출  | 표면마모 |
| 배수구막힘 | 철근노출  | 표면마모 |

| 관 리 기 관         | 용 역 명           | 점 검 기 관     | 구 조 물 명    | 도 면 명  | 도 면 번 호 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| 서울-춘천 고속도로 주식회사 | 서울춘천고속도로 정밀점검용역 | 한 국 도 로 공 사 | 월문3교(양양방향) | 교각(P2) | 28      |