

## 구간 : S 1

서 울  
(↓)

| No. | 손상내용   | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용   | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  |
|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|
| 1   | 후타재 균열 | 0.2 | mm | 0.4 | m  | 5EA | 9   | 방호벽 균열 | 0.2 | mm | 0.5 | m  | 1EA |
| 2   | 후타재 균열 | 0.3 | mm | 0.5 | m  | 7EA | 10  | 방호벽 균열 | 0.2 | mm | 0.4 | m  | 1EA |
| 3   | 본체 부식  |     |    | 3.4 | m  | 1EA | 11  | 방호벽 균열 | 0.2 | mm | 5.0 | m  | 1EA |
| 4   | 본체 부식  |     |    | 1.1 | m  | 1EA | 12  |        |     |    |     |    |     |
| 5   | 방호벽 균열 | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 13  |        |     |    |     |    |     |
| 6   | 방호벽 균열 | 0.2 | mm | 1.5 | m  | 7EA | 14  |        |     |    |     |    |     |
| 7   | 포장 균열  | 0.5 | mm | 3.0 | m  | 3EA | 15  |        |     |    |     |    |     |
| 8   | 포장 균열  | 0.5 | mm | 4.0 | m  | 1EA | 16  |        |     |    |     |    |     |


cw { 관 열  망상관열  철근노출  파손, 탈락  재료분리  백태  세굴, 침식  마모  보수

 누수 누수통제  박리, 박락  열화, 변색  합동  부식  퇴적  변형  기타  배수구막힘

# 조양교(서울방향) 바닥판 상면 외관조사망도

구간 : S 2

(↑)  
춘 천

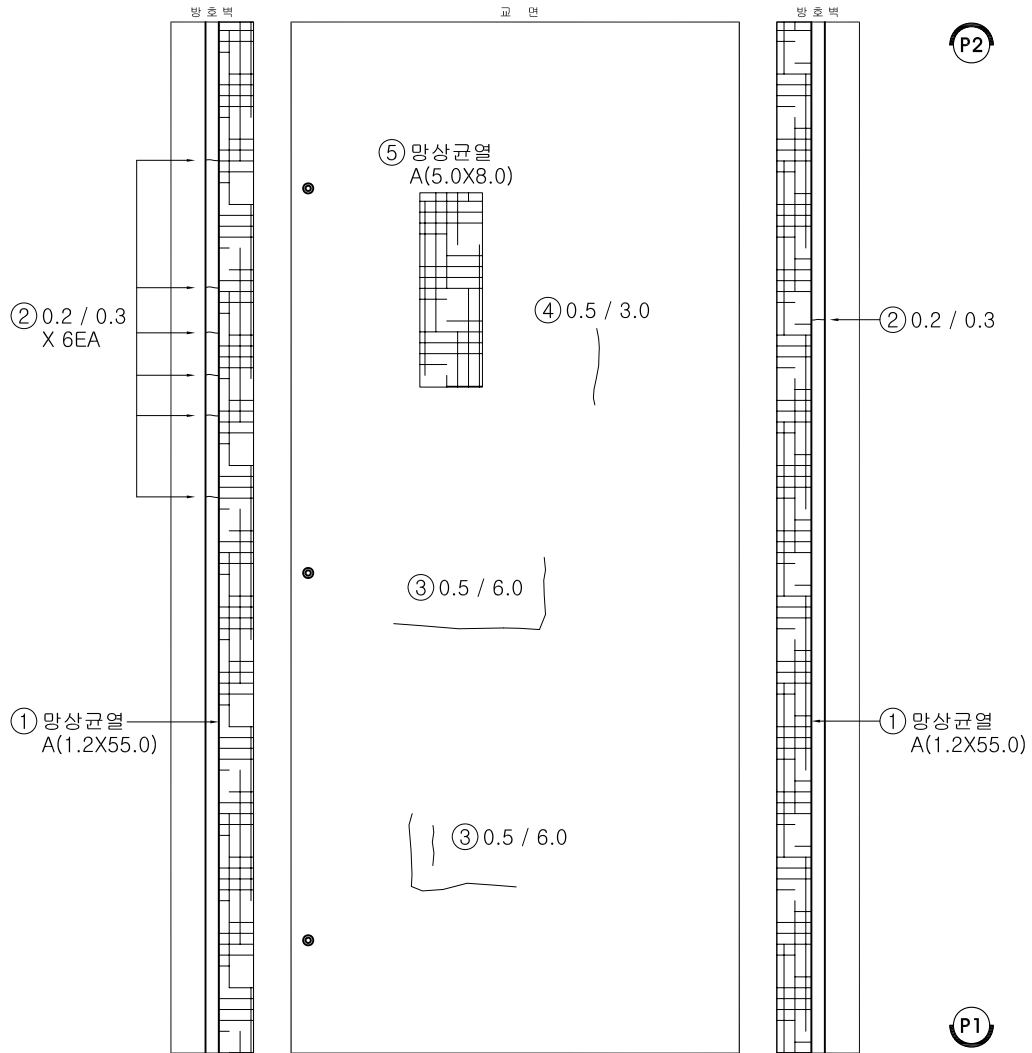

서 울  
(↓)


| No. | 손상내용     | 폭   | 단위 | 길이   | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|----------|-----|----|------|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 방호벽 망상균열 | 1.2 | m  | 55.0 | m  | 2EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 방호벽 균열   | 0.2 | mm | 0.3  | m  | 7EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 포장 균열    | 0.5 | mm | 6.0  | m  | 2EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 포장 균열    | 0.5 | mm | 3.0  | m  | 1EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   | 포장 망상균열  | 5.0 | m  | 8.0  | m  | 1EA | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |          |     |    |      |    |     | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |          |     |    |      |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |          |     |    |      |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

## 범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 바리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

# 조양교(서울방향) 바닥판 상면 외관조사망도

구간 : S3

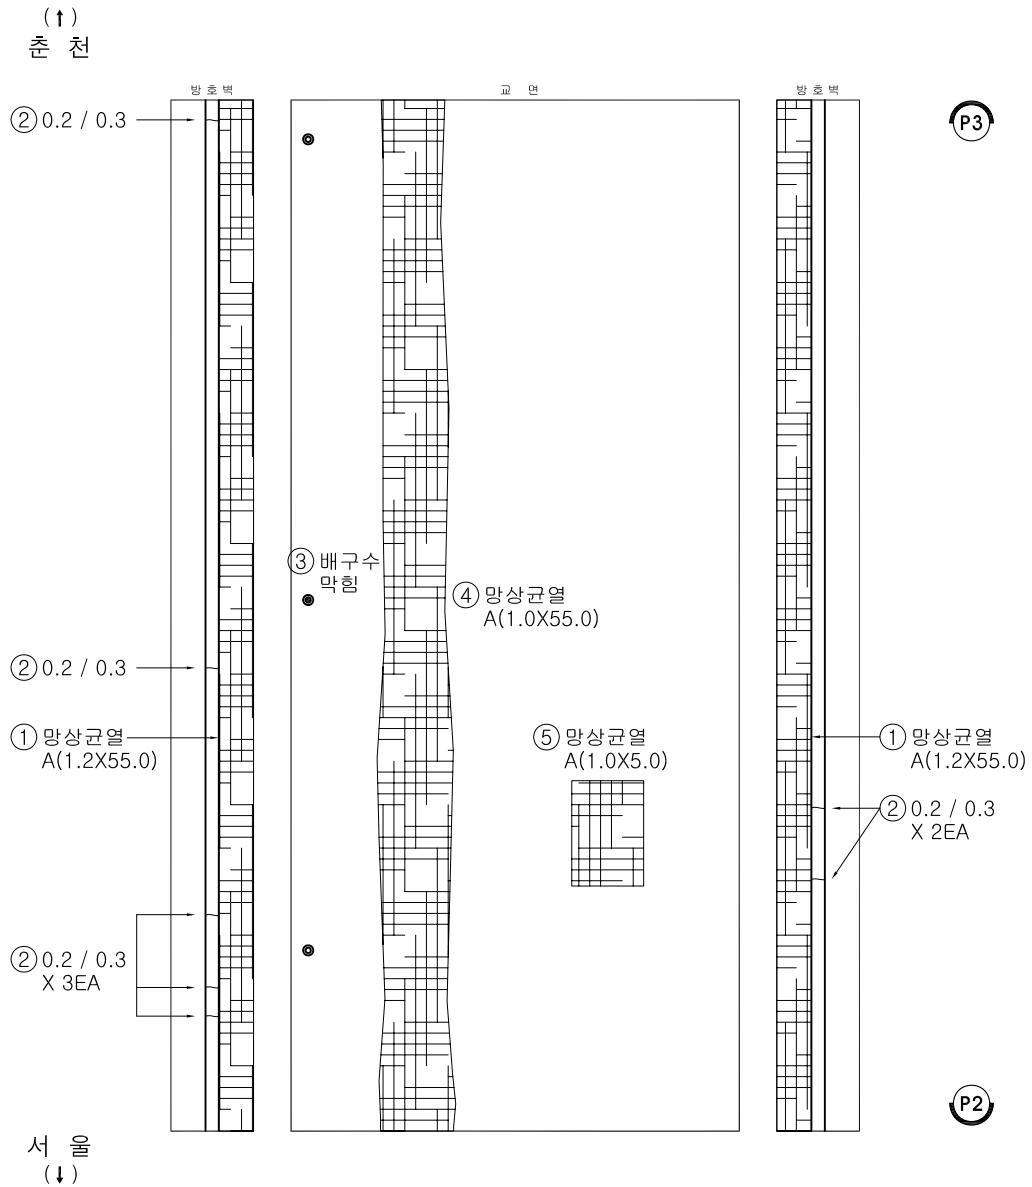

| No. | 손상내용     | 폭   | 단위 | 길이   | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|----------|-----|----|------|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 방호벽 망상균열 | 1.2 | m  | 55.0 | m  | 2EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 방호벽 균열   | 0.2 | mm | 0.3  | m  | 7EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 배수구 막힘   |     |    |      |    | 1EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 포장 망상균열  | 1.0 | m  | 55.0 | m  | 1EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   | 포장 망상균열  | 1.0 | m  | 5.0  | m  | 1EA | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |          |     |    |      |    |     | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |          |     |    |      |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |          |     |    |      |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

## 범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

## 구간 : S4




cwL 군 열  망상군열  철근노출  파손, 탈락  재료분리  백 태  세굴, 침식  마 모  보 수  
 누수점  박리, 박락  열화, 변색  함 물  부 식  퇴 적  변 형  기 타  배수구막힘

# 조양교(서울방향) 하부슬래브 외관조사망도

구간 : S1

↑  
출천방향

↓  
서울방향

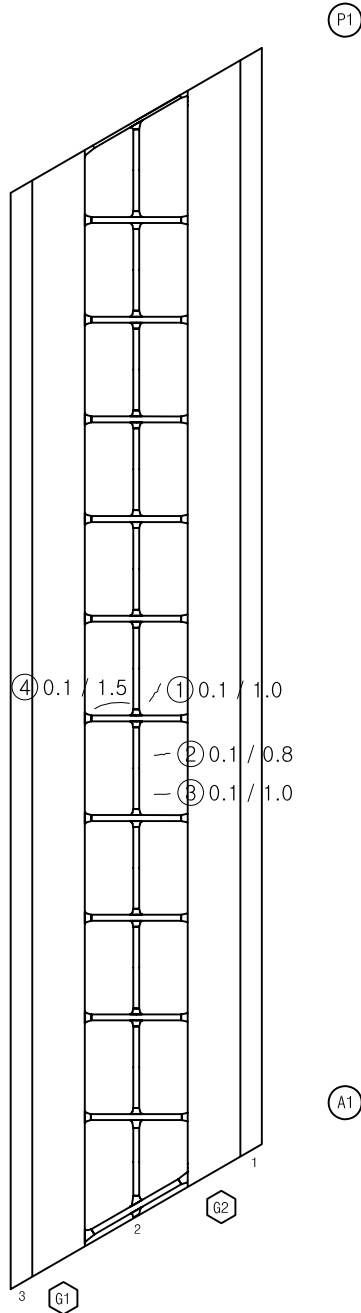


| No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 균열   | 0.1 | mm | 0.8 | m  | 1EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 균열   | 0.1 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |     |    |     |    |     | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |     |    |     |    |     | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |     |    |     |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

## 범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

↑  
출천방향

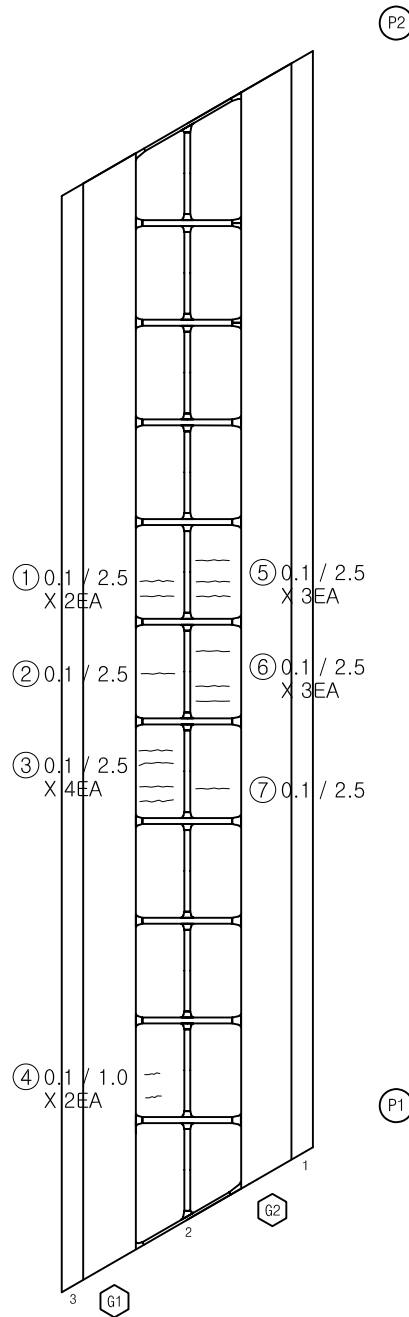


↓  
서울방향

| No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 2EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 1EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 4EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 2EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 3EA | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 3EA | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 1EA | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|          |        |        |        |      |    |        |    |       |
|----------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열  | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수, 누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함물     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

↑  
춘천방향

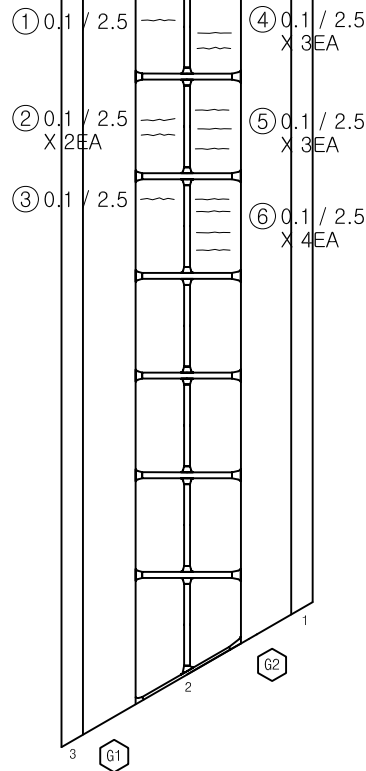

↓  
서울방향


| No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 1EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 2EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 1EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 3EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 3EA | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 4EA | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |     |    |     |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 바리, 박락 | 열화, 변색 | 함물     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

↑  
추진방향


↓  
서울방향

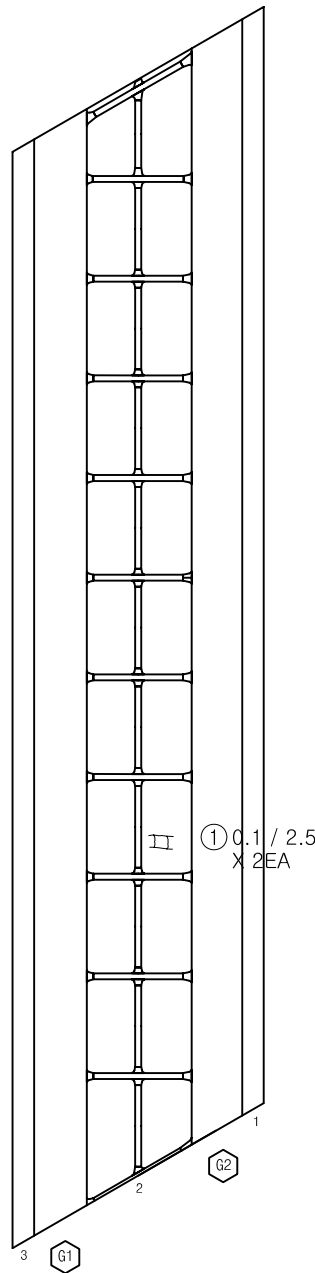

| No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 2EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |     |    |     |    |     | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |     |    |     |    |     | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |     |    |     |    |     | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |     |    |     |    |     | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |     |    |     |    |     | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |     |    |     |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례


|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함물     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

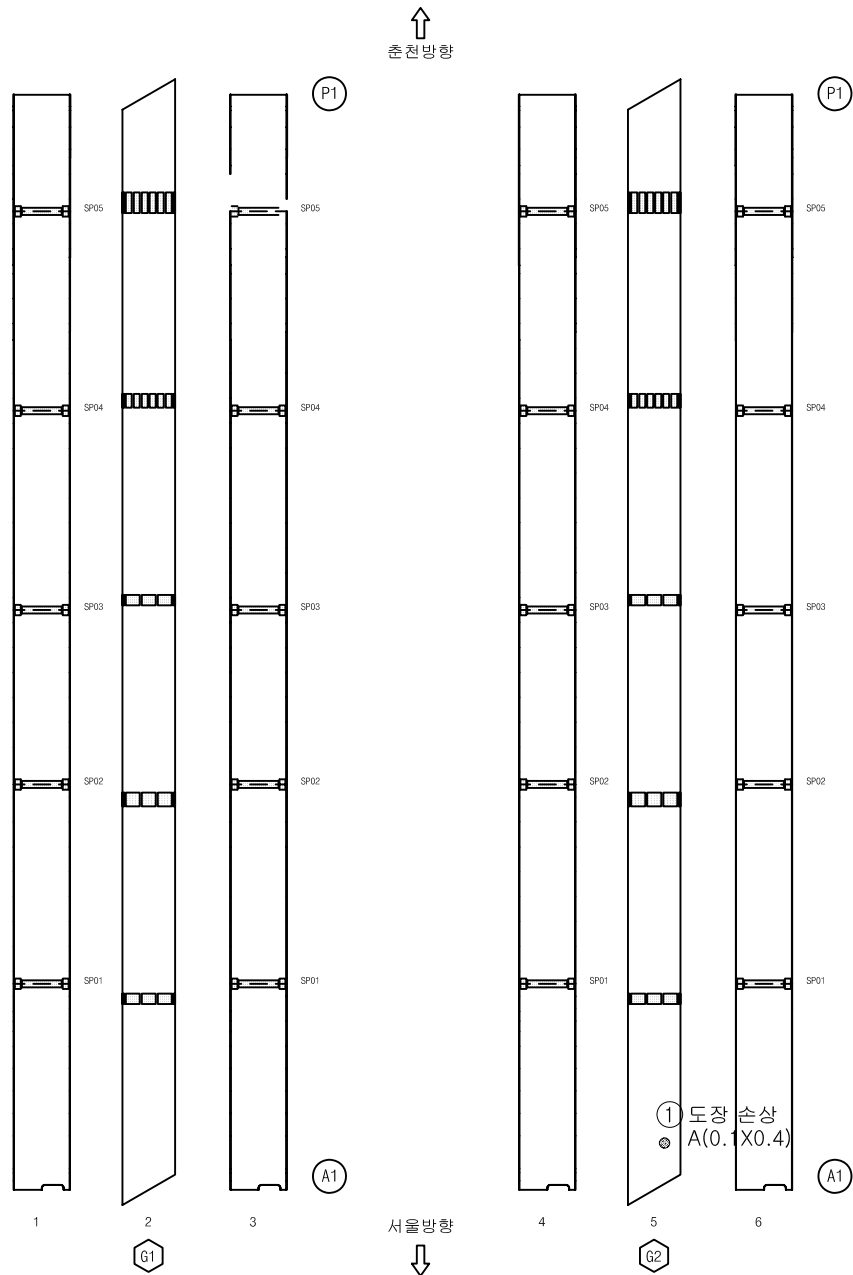

| No. | 손상내용  | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|-------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 도장 손상 | 0.1 | m  | 0.4 | m  | 1EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |       |     |    |     |    |     | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |       |     |    |     |    |     | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |       |     |    |     |    |     | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |       |     |    |     |    |     | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |       |     |    |     |    |     | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |       |     |    |     |    |     | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |       |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례


|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

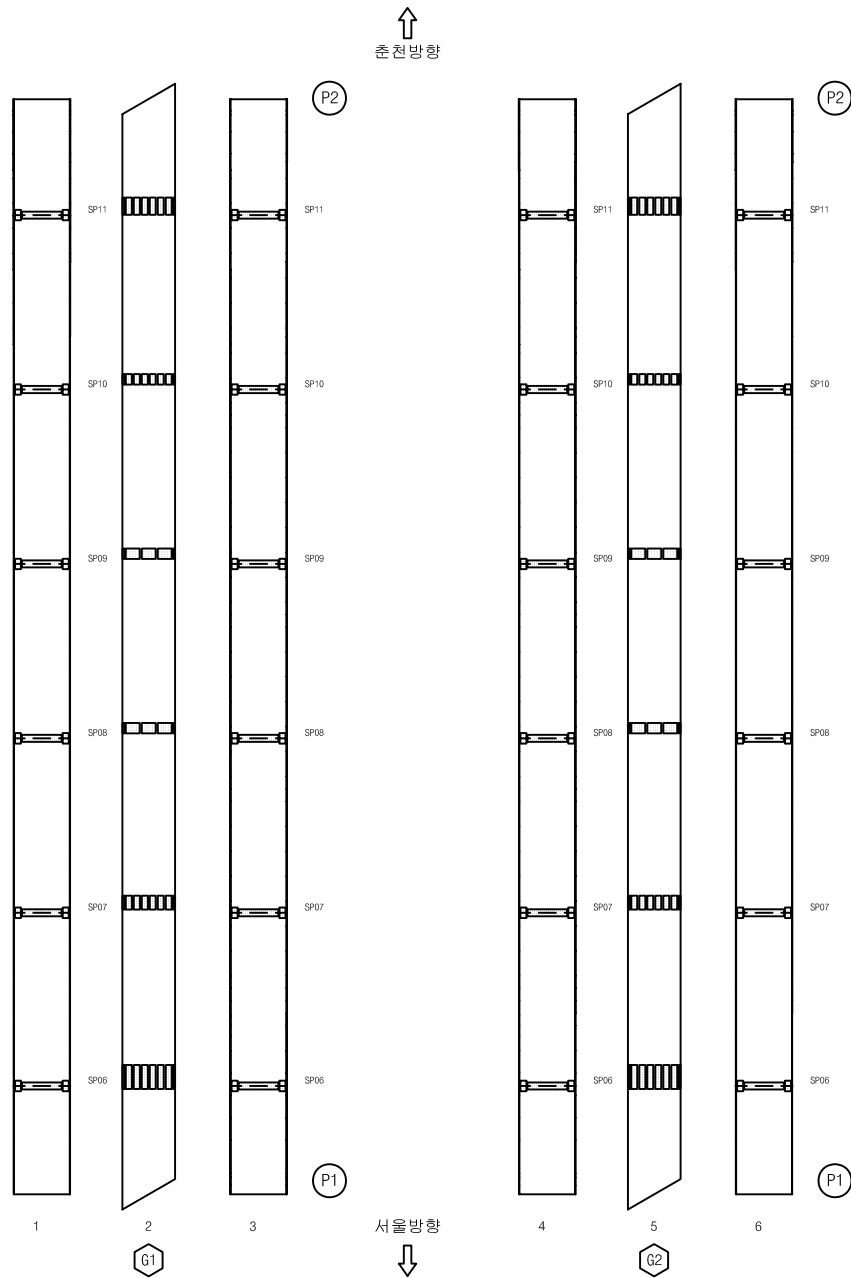

| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례


|            |        |        |      |        |      |    |        |       |    |
|------------|--------|--------|------|--------|------|----|--------|-------|----|
| cw/L       | 균열     | 망상균열   | 철근노출 | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모    | 보수 |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰   | 부식     | 퇴적   | 변형 | 기타     | 배수구막힘 |    |

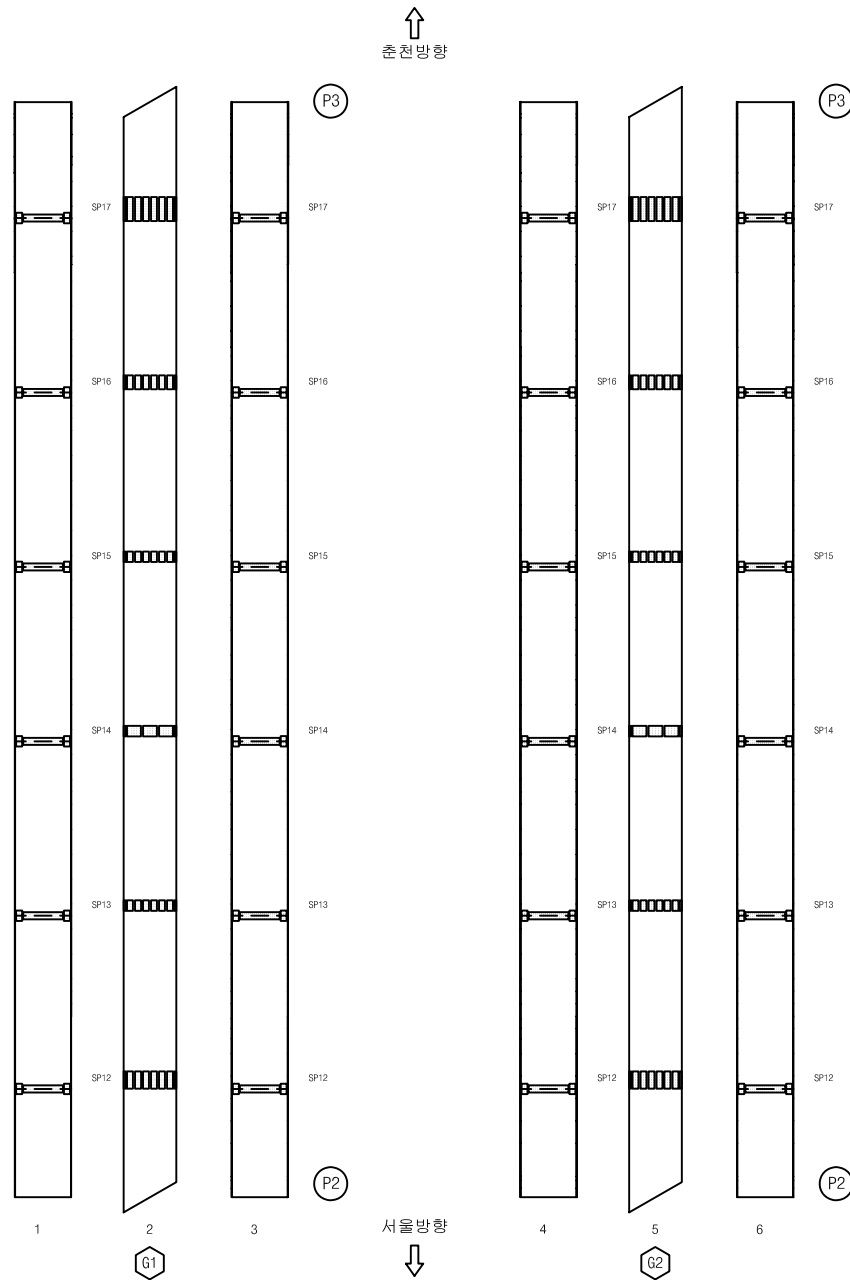

| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|      |      |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------|------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L | 균열   | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수   | 누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

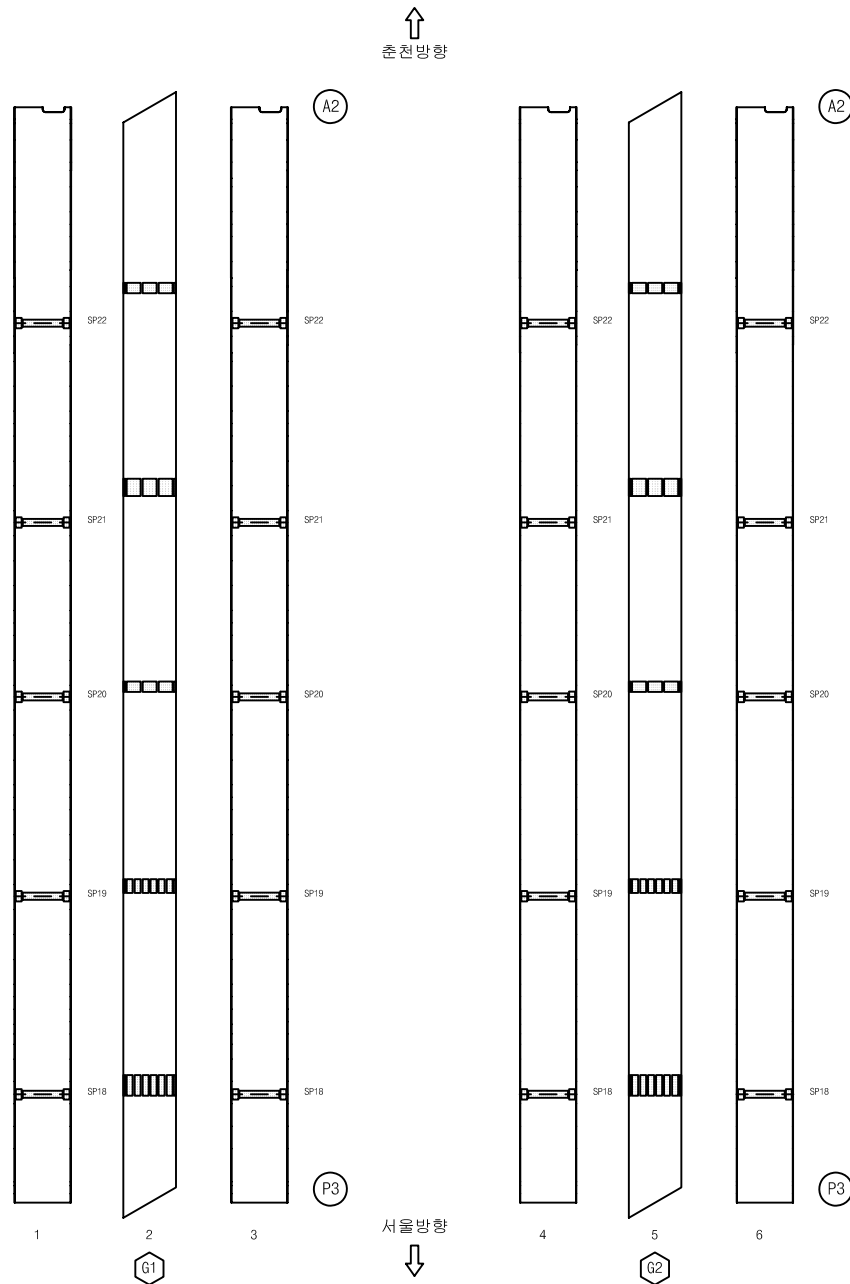


| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|            |        |        |      |        |      |    |        |       |    |
|------------|--------|--------|------|--------|------|----|--------|-------|----|
| cw/L       | 균열     | 망상균열   | 철근노출 | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모    | 보수 |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함물   | 부식     | 퇴적   | 변형 | 기타     | 배수구막힘 |    |

# 조양교(서울방향) 거더내부 외관조사망도


구간 : S1

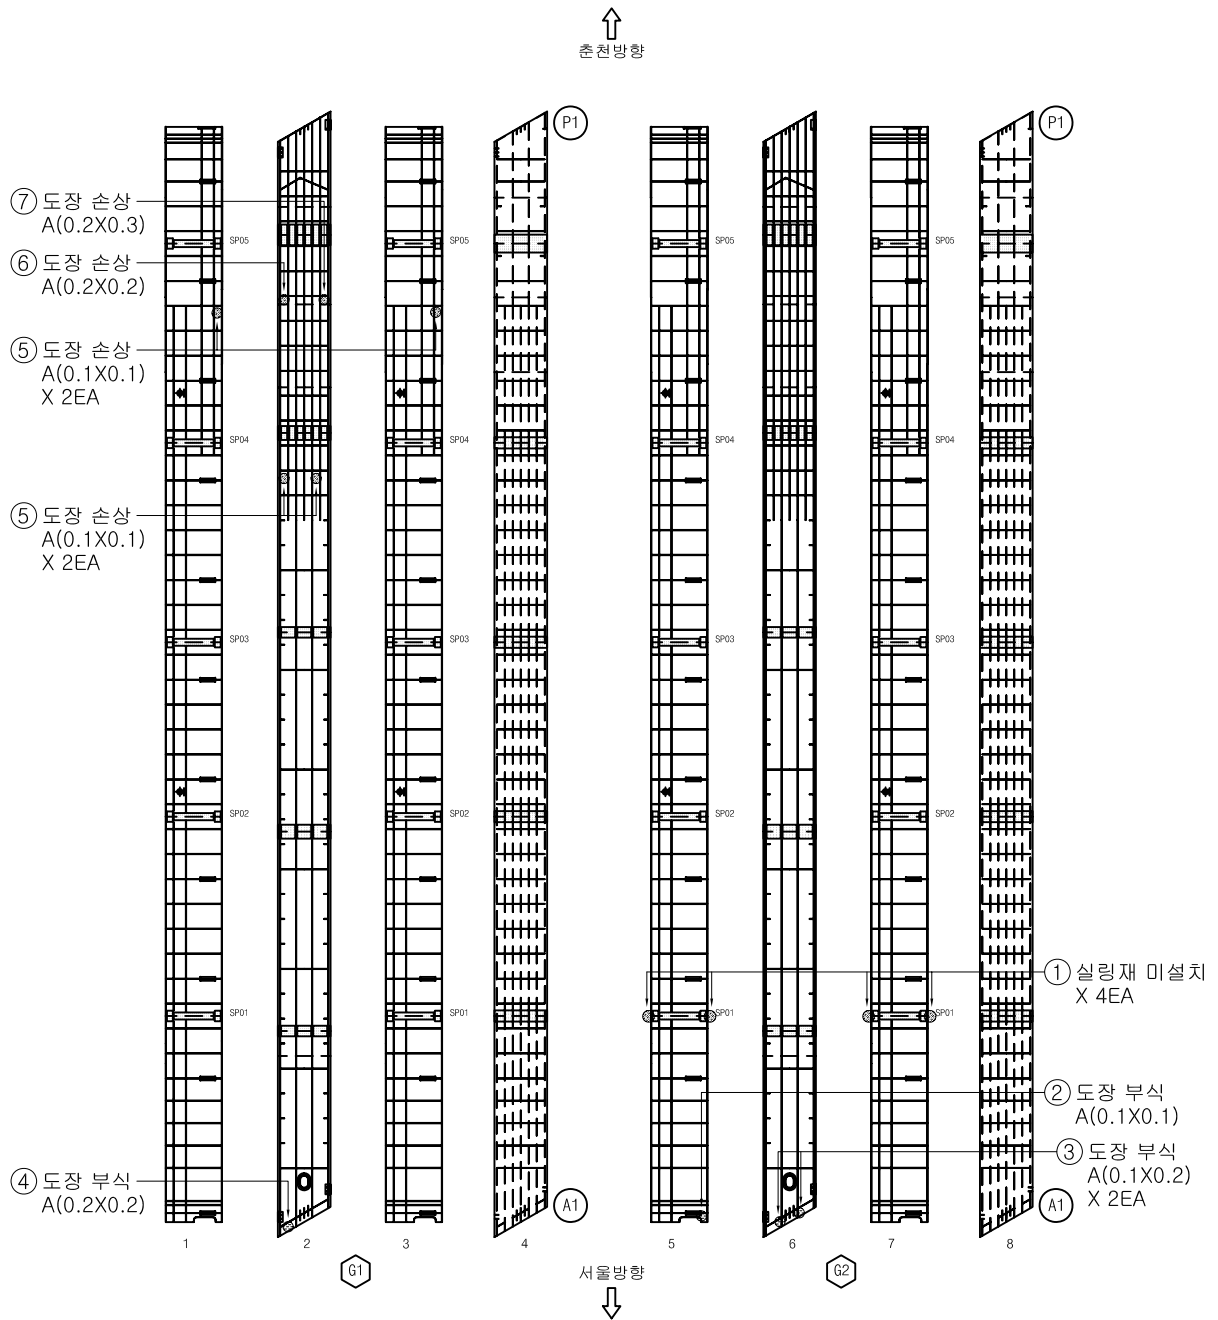

| No. | 손상내용    | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|---------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   | 실링재 미설치 |     |    |     |    | 4EA | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   | 도장 부식   | 0.1 | m  | 0.1 | m  | 1EA | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   | 도장 부식   | 0.1 | m  | 0.2 | m  | 2EA | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   | 도장 부식   | 0.2 | m  | 0.2 | m  | 1EA | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   | 도장 손상   | 0.1 | m  | 0.1 | m  | 4EA | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   | 도장 손상   | 0.2 | m  | 0.2 | m  | 1EA | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   | 도장 손상   | 0.2 | m  | 0.3 | m  | 1EA | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |         |     |    |     |    |     | 16  |      |   |    |    |    |    |

## 범례


|      |      |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------|------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L | 균열   | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수   | 누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함물     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

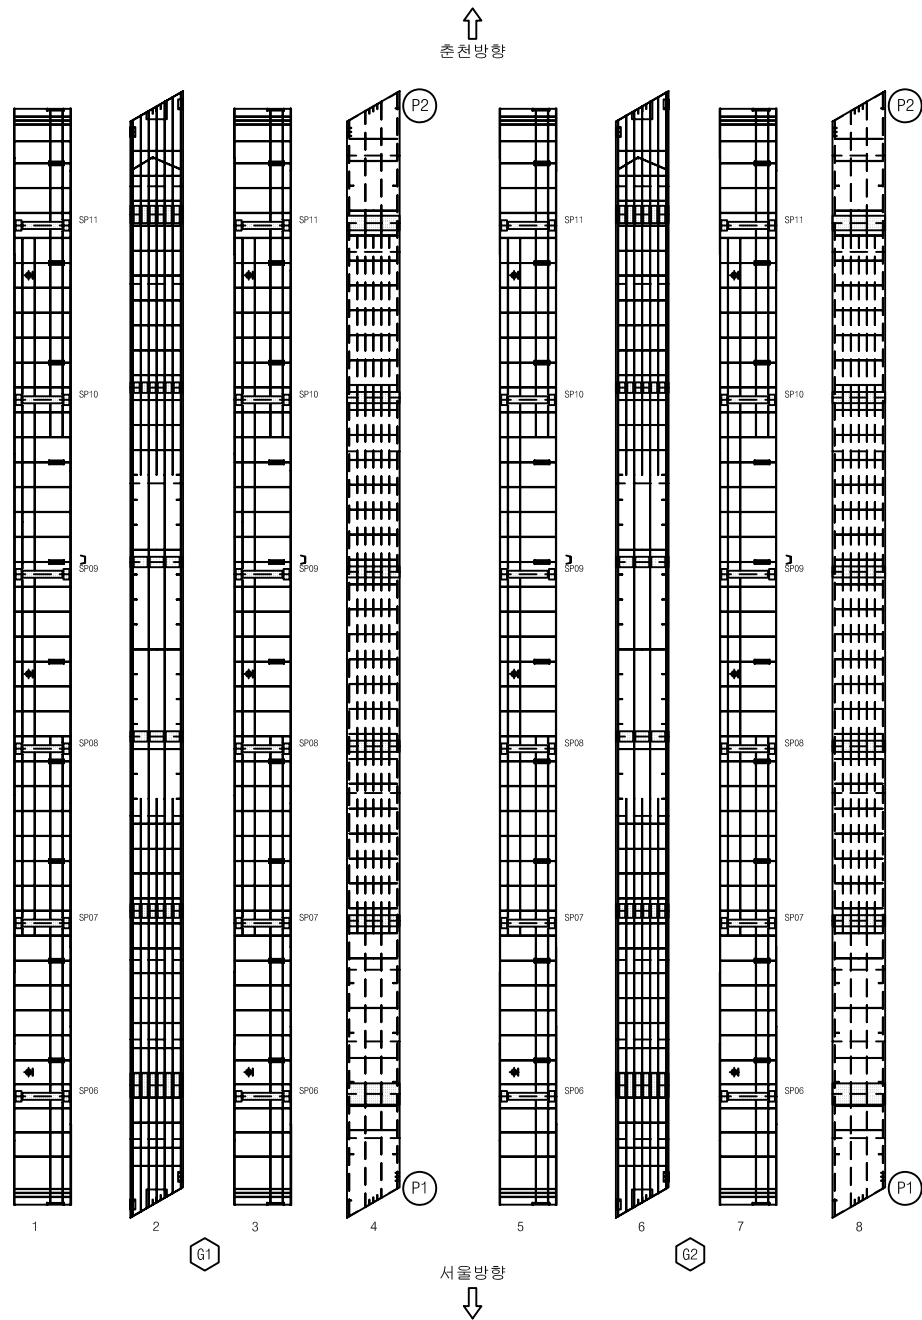

| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례


|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

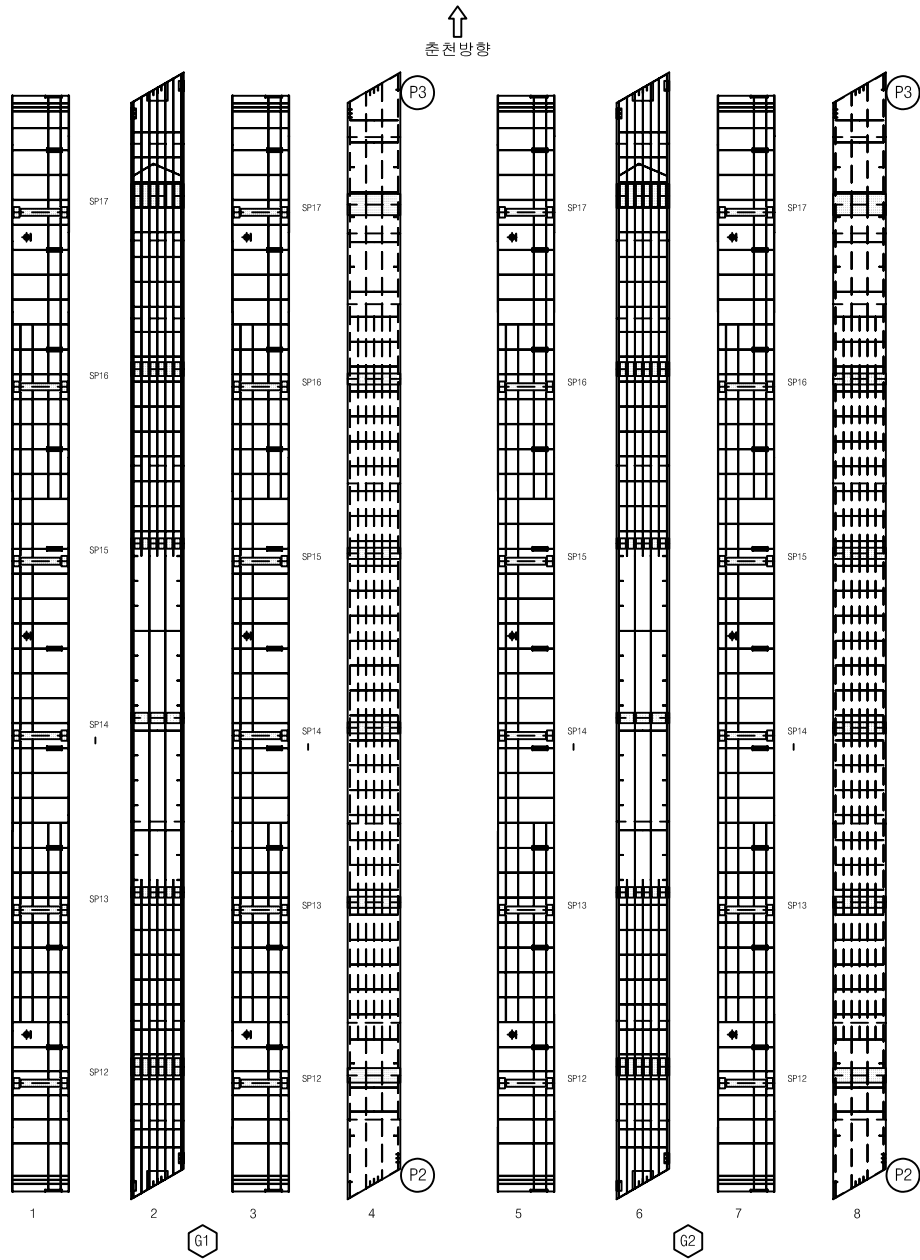

| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|      |      |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------|------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L | 균열   | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수   | 누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

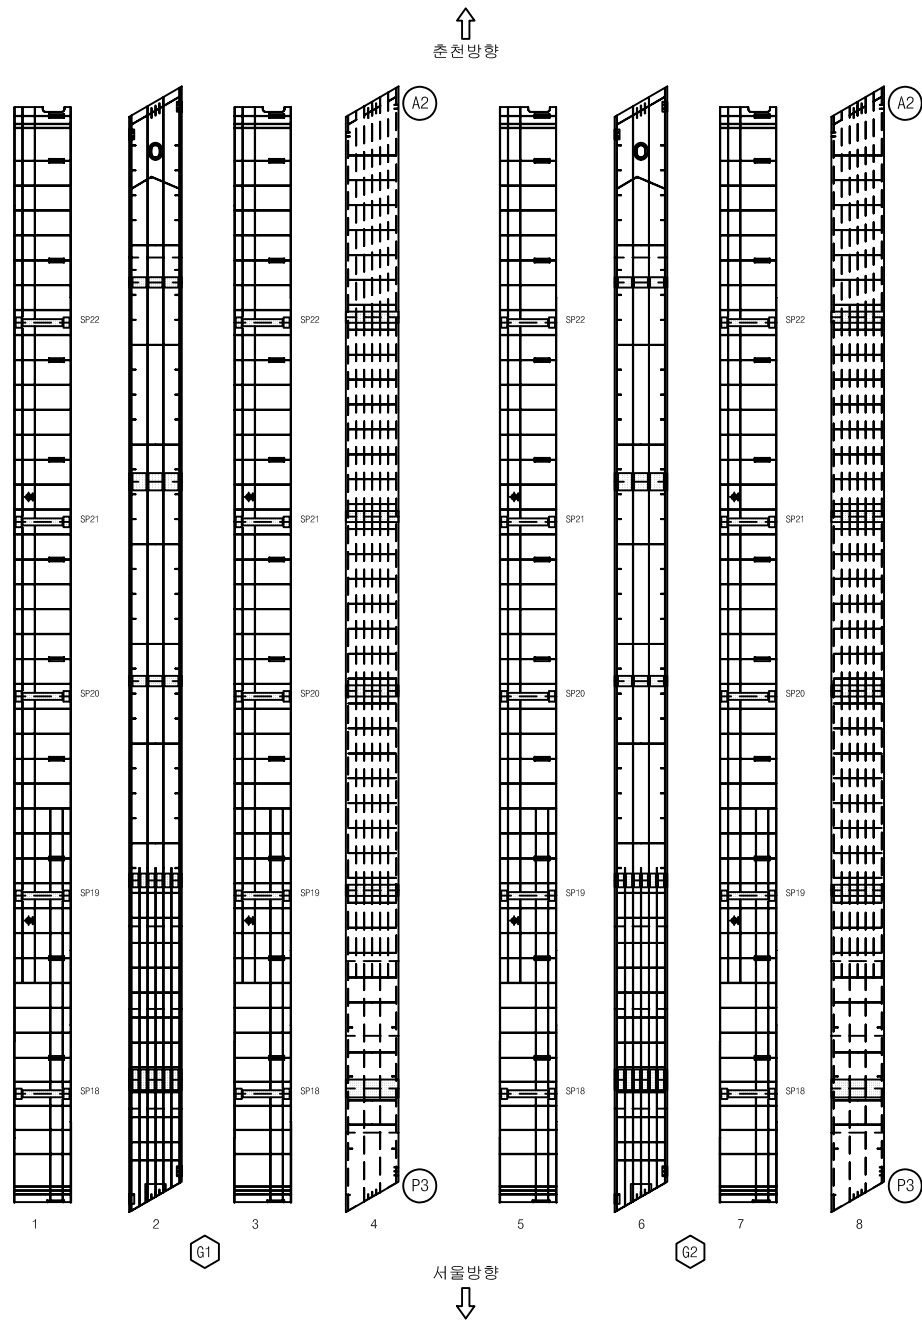

| No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 | No. | 손상내용 | 폭 | 단위 | 길이 | 단위 | 개소 |
|-----|------|---|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|----|----|
| 1   |      |   |    |    |    |    | 9   |      |   |    |    |    |    |
| 2   |      |   |    |    |    |    | 10  |      |   |    |    |    |    |
| 3   |      |   |    |    |    |    | 11  |      |   |    |    |    |    |
| 4   |      |   |    |    |    |    | 12  |      |   |    |    |    |    |
| 5   |      |   |    |    |    |    | 13  |      |   |    |    |    |    |
| 6   |      |   |    |    |    |    | 14  |      |   |    |    |    |    |
| 7   |      |   |    |    |    |    | 15  |      |   |    |    |    |    |
| 8   |      |   |    |    |    |    | 16  |      |   |    |    |    |    |

범례

|      |      |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------|------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L | 균열   | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수   | 누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |

구간 : A1,2



| No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용   | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|
| 1   | 균열   | 0.1 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 13  | 균열     | 0.2 | mm | 1.2 | m  | 1EA |
| 2   | 균열   | 0.1 | mm | 0.5 | m  | 2EA | 14  | 녹물     | 0.1 | m  | 1.0 | m  | 1EA |
| 3   | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 15  | 눈금자 탈락 |     |    |     |    | 2EA |
| 4   | 균열   | 0.2 | mm | 2.4 | m  | 1EA | 16  | 균열     | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 2EA |
| 5   | 균열   | 0.1 | mm | 3.0 | m  | 1EA | 17  | 균열     | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 3EA |
| 6   | 녹물   | 0.3 | m  | 1.0 | m  | 2EA | 18  | 균열     | 0.2 | mm | 1.8 | m  | 1EA |
| 7   | 균열   | 0.1 | mm | 0.7 | m  | 1EA | 19  | 균열     | 0.2 | mm | 1.2 | m  | 1EA |
| 8   | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 2EA | 20  | 균열     | 0.2 | mm | 1.8 | m  | 1EA |
| 9   | 균열   | 0.1 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 21  | 녹물     | 0.3 | m  | 1.0 | m  | 1EA |
| 10  | 균열   | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 22  | 균열     | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 1EA |
| 11  | 균열   | 0.1 | mm | 0.5 | m  | 1EA | 23  | 균열     | 0.2 | mm | 0.6 | m  | 1EA |
| 12  | 균열   | 0.2 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 24  |        |     |    |     |    |     |




































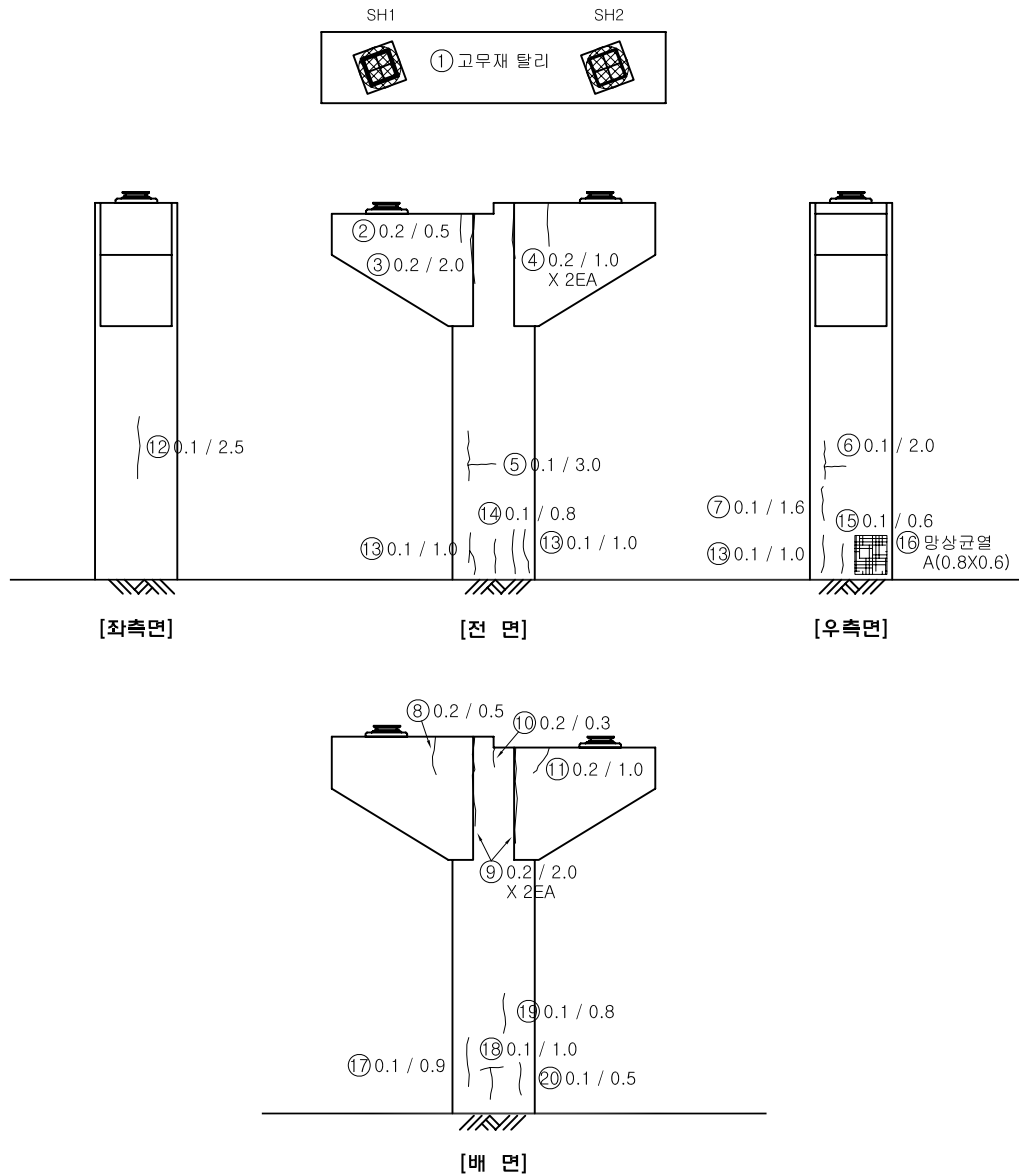


| No. | 손상내용   | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  |
|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|
| 1   | 고무재 탈리 |     |    |     |    | 2EA | 11  | 균열   | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 1EA |
| 2   | 균열     | 0.2 | mm | 0.5 | m  | 1EA | 12  | 균열   | 0.1 | mm | 2.5 | m  | 1EA |
| 3   | 균열     | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 13  | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 4EA |
| 4   | 균열     | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 2EA | 14  | 균열   | 0.1 | mm | 0.8 | m  | 1EA |
| 5   | 균열     | 0.1 | mm | 3.0 | m  | 1EA | 15  | 균열   | 0.1 | mm | 0.6 | m  | 1EA |
| 6   | 균열     | 0.1 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 16  | 망상균열 | 0.8 | m  | 0.6 | m  | 1EA |
| 7   | 균열     | 0.1 | mm | 1.6 | m  | 1EA | 17  | 균열   | 0.1 | mm | 0.9 | m  | 1EA |
| 8   | 균열     | 0.2 | mm | 0.5 | m  | 1EA | 18  | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA |
| 9   | 균열     | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 2EA | 19  | 균열   | 0.1 | mm | 0.8 | m  | 1EA |
| 10  | 균열     | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 1EA | 20  | 균열   | 0.1 | mm | 0.5 | m  | 1EA |

## 범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |



cw(관 열 망상균열 철근노출 피손, 탈락 재료관리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수 누수유점 박리, 박락 얼룩, 변색 함 물 부 식 퇴 적 면 결 기 타 배수구막힘)

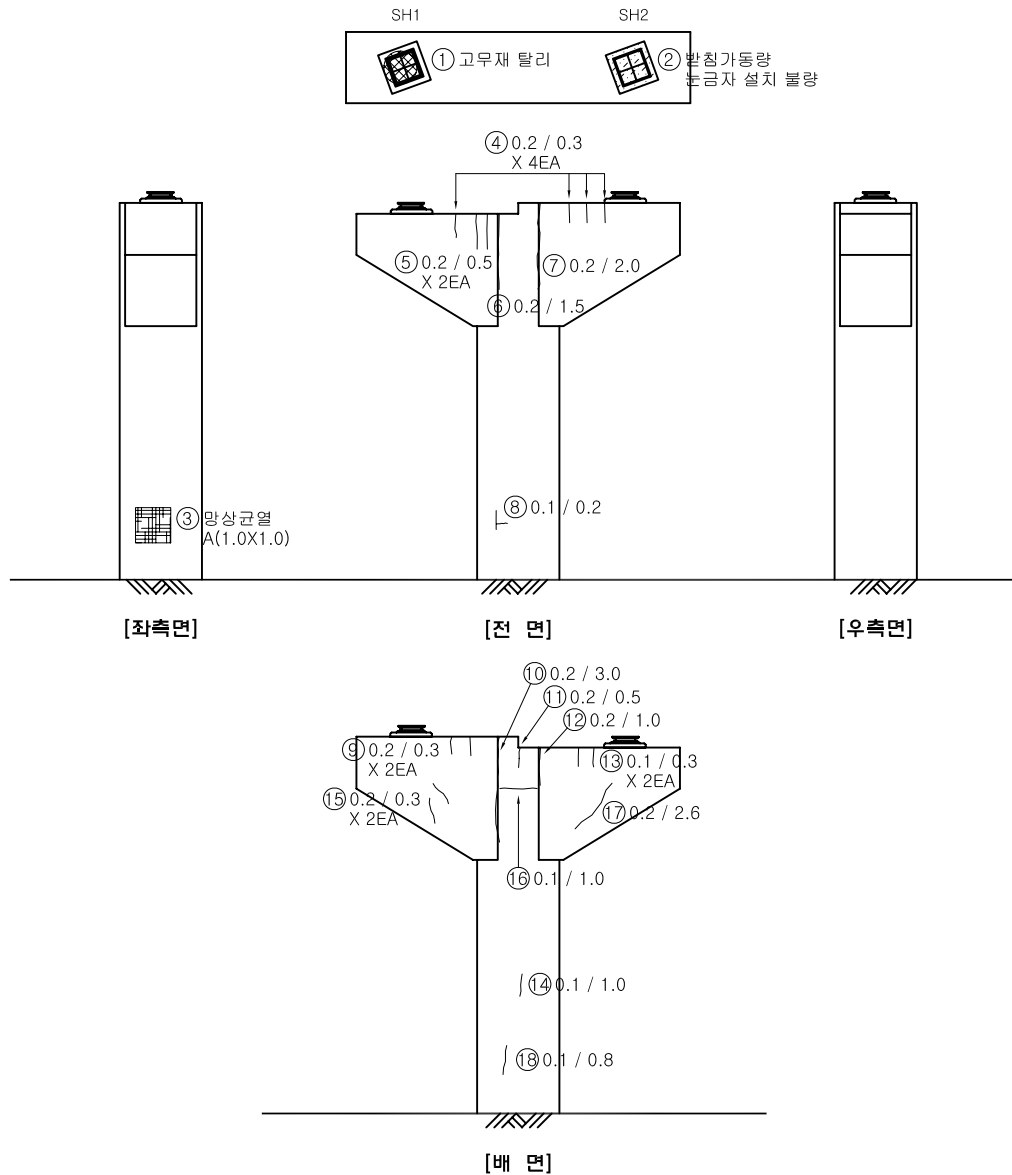

| No. | 손상내용            | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  | No. | 손상내용 | 폭   | 단위 | 길이  | 단위 | 개소  |
|-----|-----------------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|
| 1   | 고무재 탈리          |     |    |     |    | 1EA | 11  | 균열   | 0.2 | mm | 0.5 | m  | 1EA |
| 2   | 반침가동량 눈금자 설치 불량 |     |    |     |    | 1EA | 12  | 균열   | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 1EA |
| 3   | 망상균열            | 1.0 | m  | 1.0 | m  | 1EA | 13  | 균열   | 0.1 | mm | 0.3 | m  | 2EA |
| 4   | 균열              | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 4EA | 14  | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA |
| 5   | 균열              | 0.2 | mm | 0.5 | m  | 2EA | 15  | 균열   | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 2EA |
| 6   | 균열              | 0.2 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 16  | 균열   | 0.1 | mm | 1.0 | m  | 1EA |
| 7   | 균열              | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 17  | 균열   | 0.2 | mm | 2.6 | m  | 1EA |
| 8   | 균열              | 0.1 | mm | 0.2 | m  | 1EA | 18  | 균열   | 0.1 | mm | 0.8 | m  | 1EA |
| 9   | 균열              | 0.2 | mm | 0.3 | m  | 2EA | 19  |      |     |    |     |    |     |
| 10  | 균열              | 0.2 | mm | 3.0 | m  | 1EA | 20  |      |     |    |     |    |     |

## 범례

|            |        |        |        |      |    |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|------|----|--------|----|-------|
| cw/L 균열    | 망상균열   | 철근노출   | 파손, 탈락 | 재료분리 | 백태 | 세굴, 침식 | 마모 | 보수    |
| 누수<br>누수흔적 | 박리, 박락 | 열화, 변색 | 함몰     | 부식   | 퇴적 | 변형     | 기타 | 배수구막힘 |