


미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S1~5

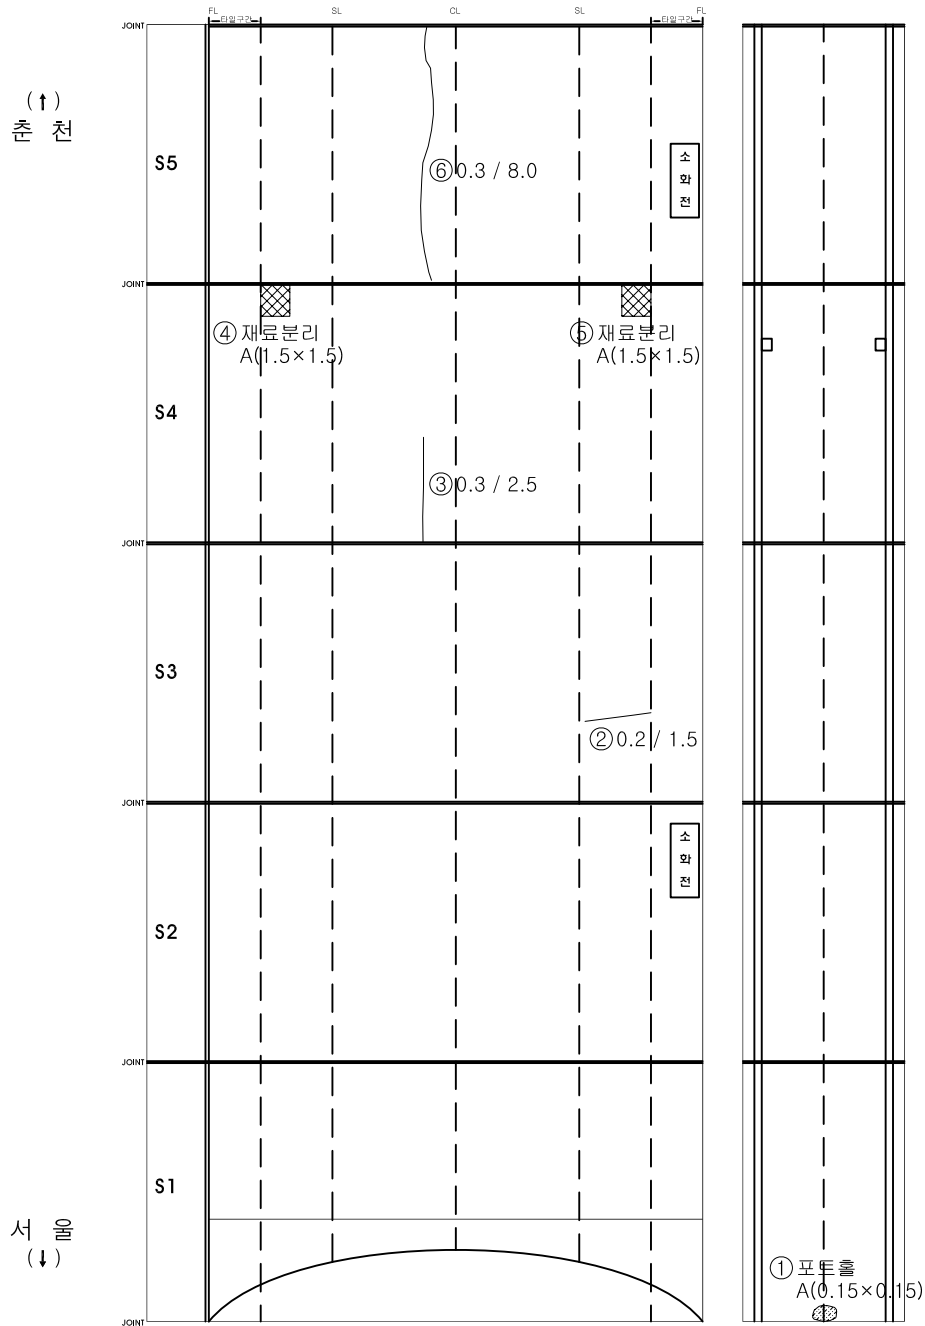


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포트홀	0.15	m	0.15	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	2.5	m	1EA	11						
4	재료분리	1.5	m	1.5	m	1EA	12						
5	재료분리	1.5	m	1.5	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S6~10

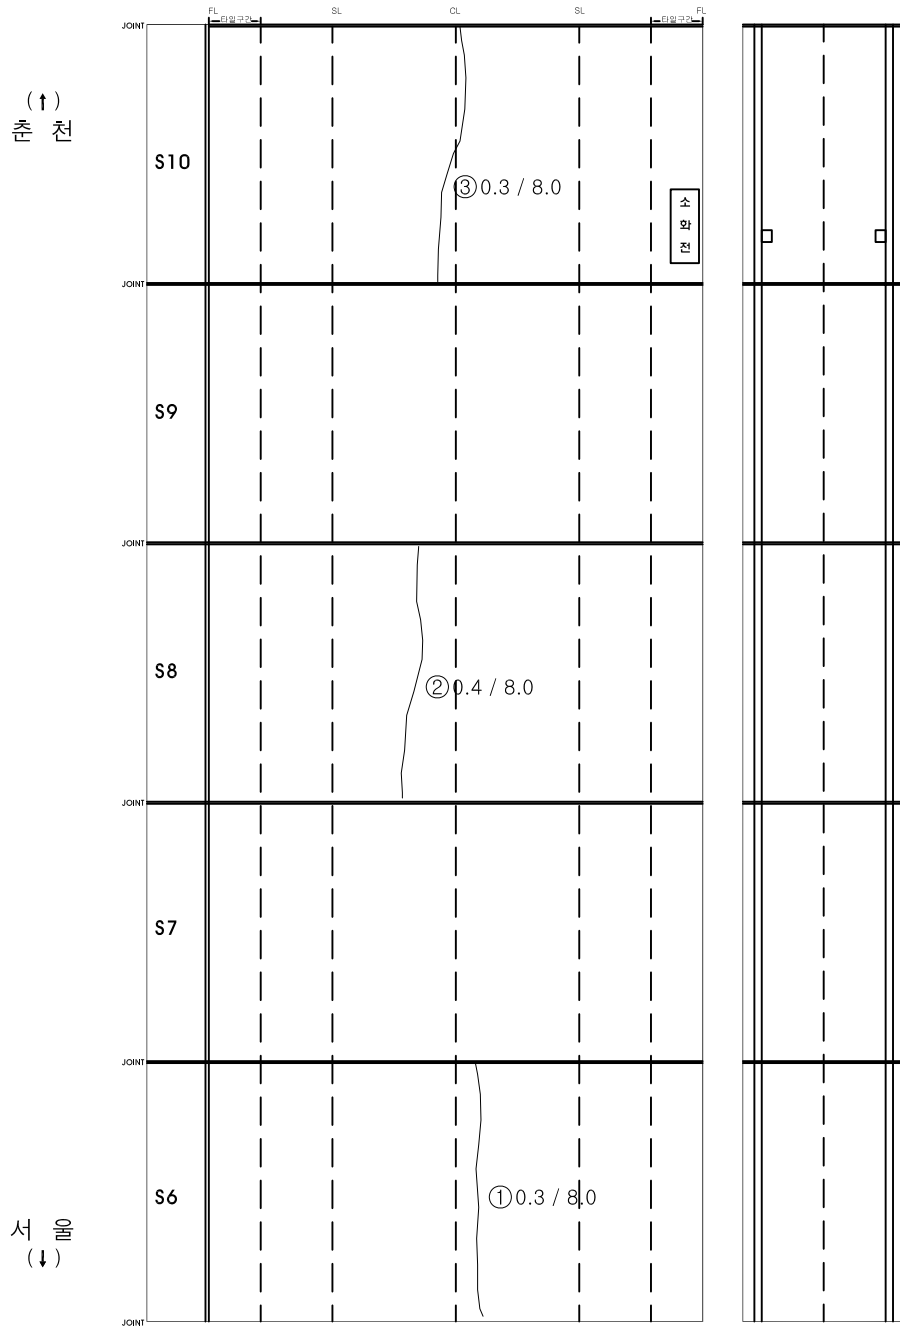


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S11~15

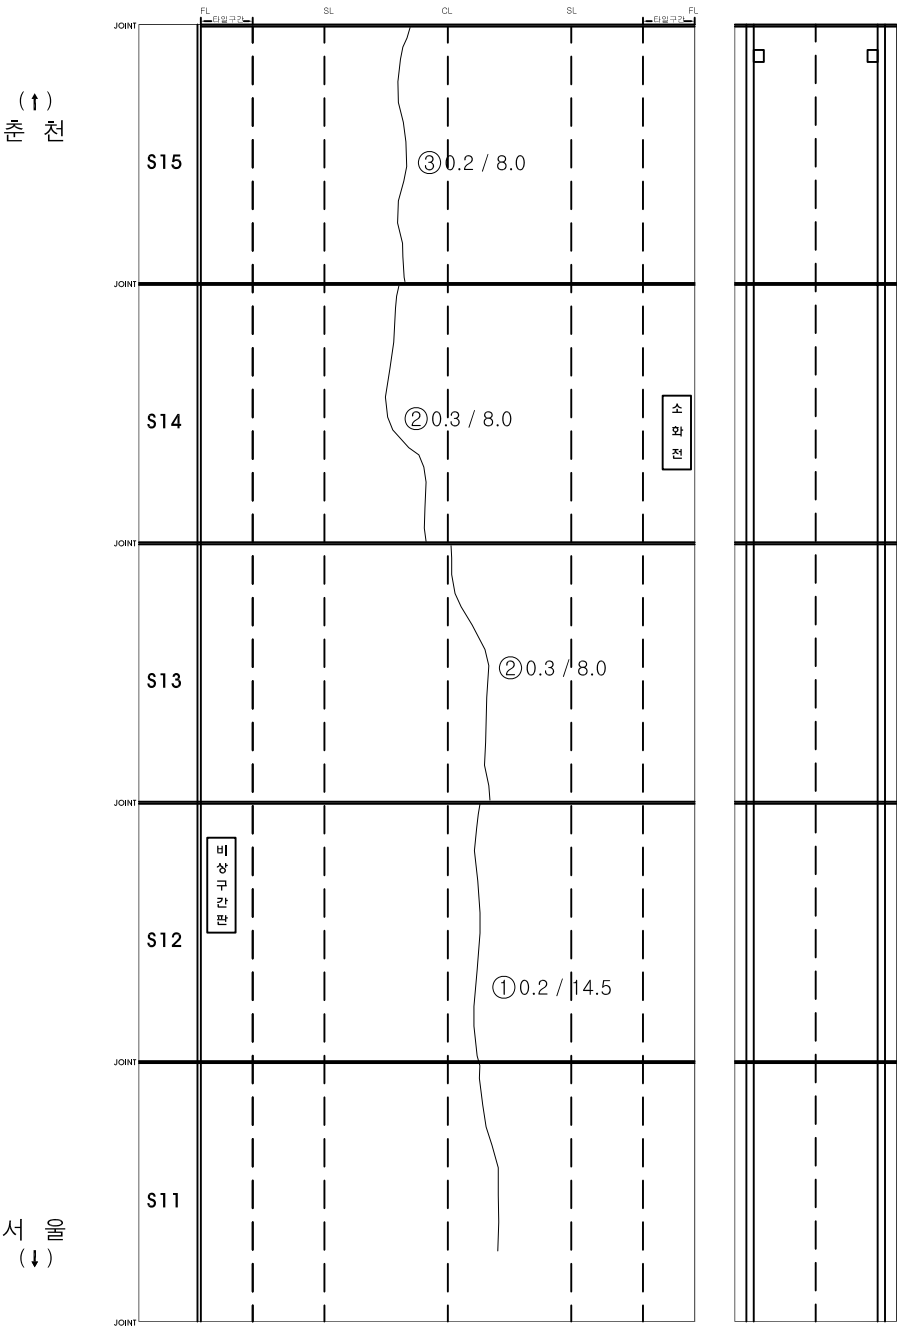

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	14.5	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.2	mm	8.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘


구간 : S 16~20




 관 열
  망상균열
  철근노출
  파손, 탈락
  재료부리
  백
  태
  세굴, 침식
  마 모
  보 수
  누수출처
  바리, 박락
  열화, 변색
  함 물
  부 식
  퇴 적
 변 형
 기 타
 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S21~25

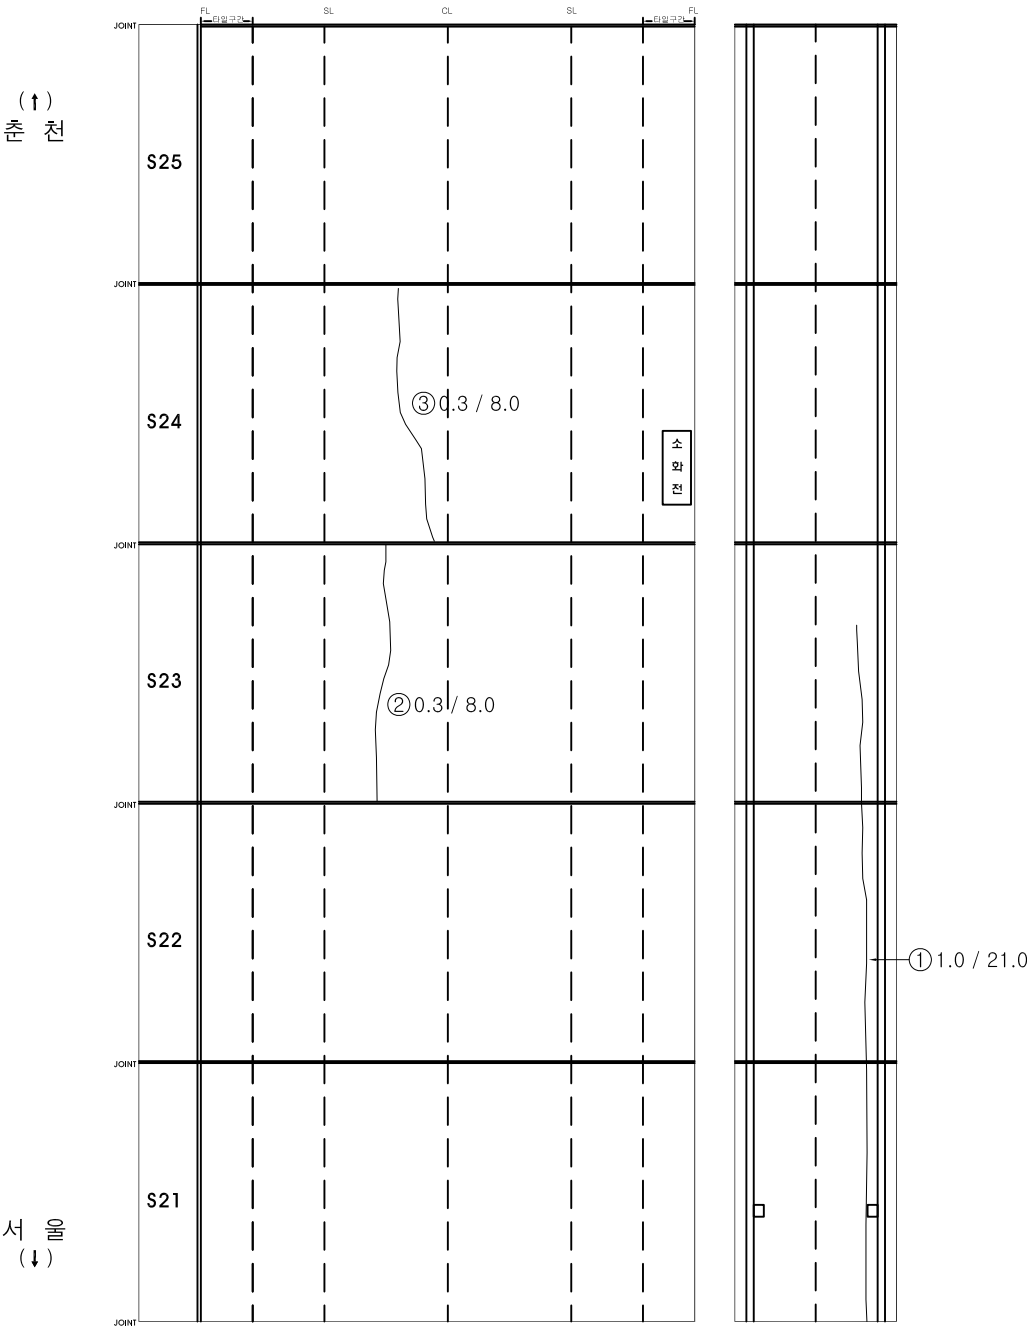

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	1.0	mm	21.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 26~30

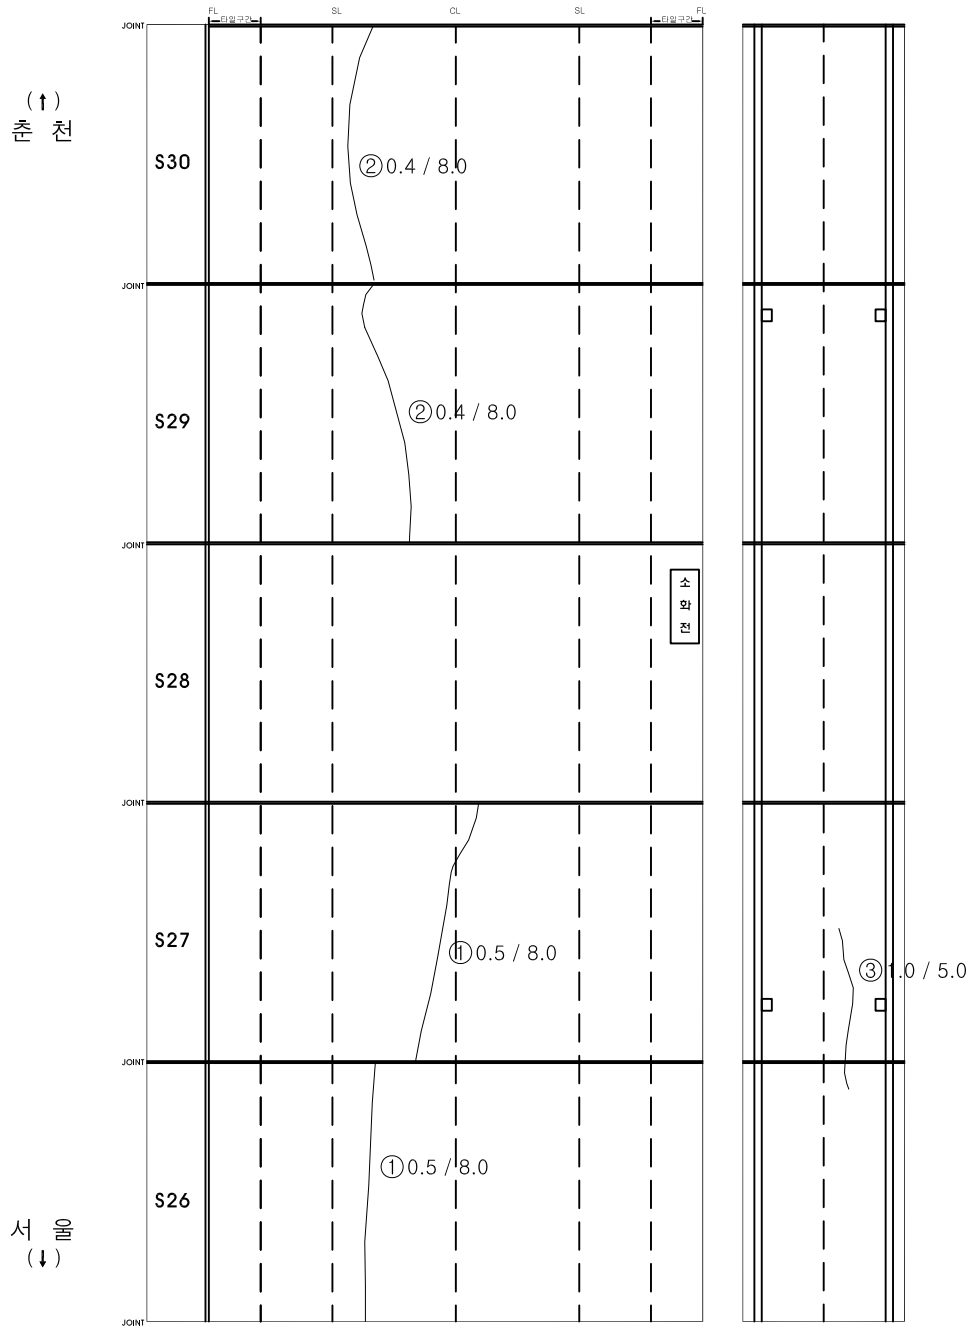


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	1.0	mm	5.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S31~35

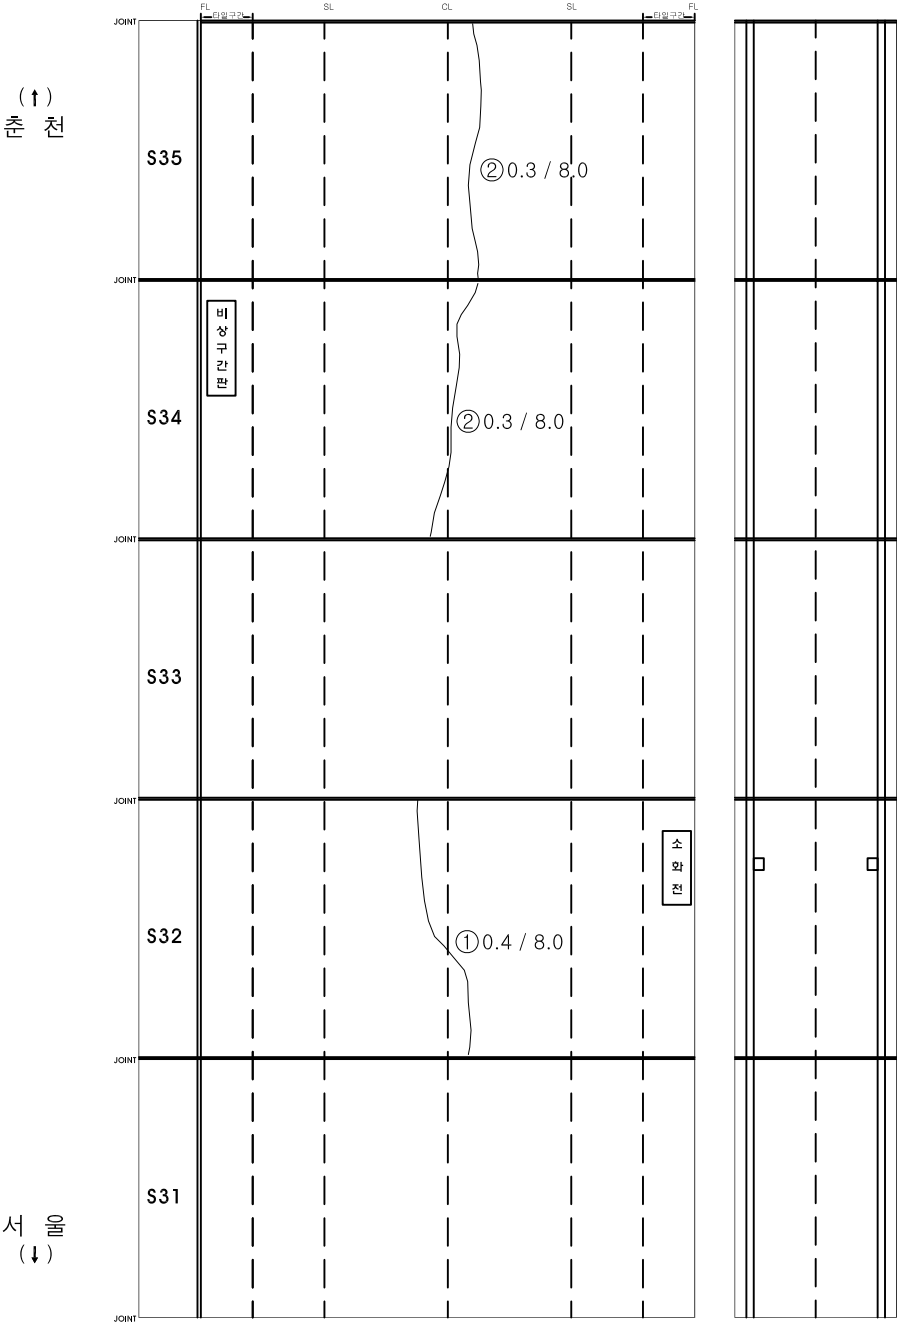

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S36~40

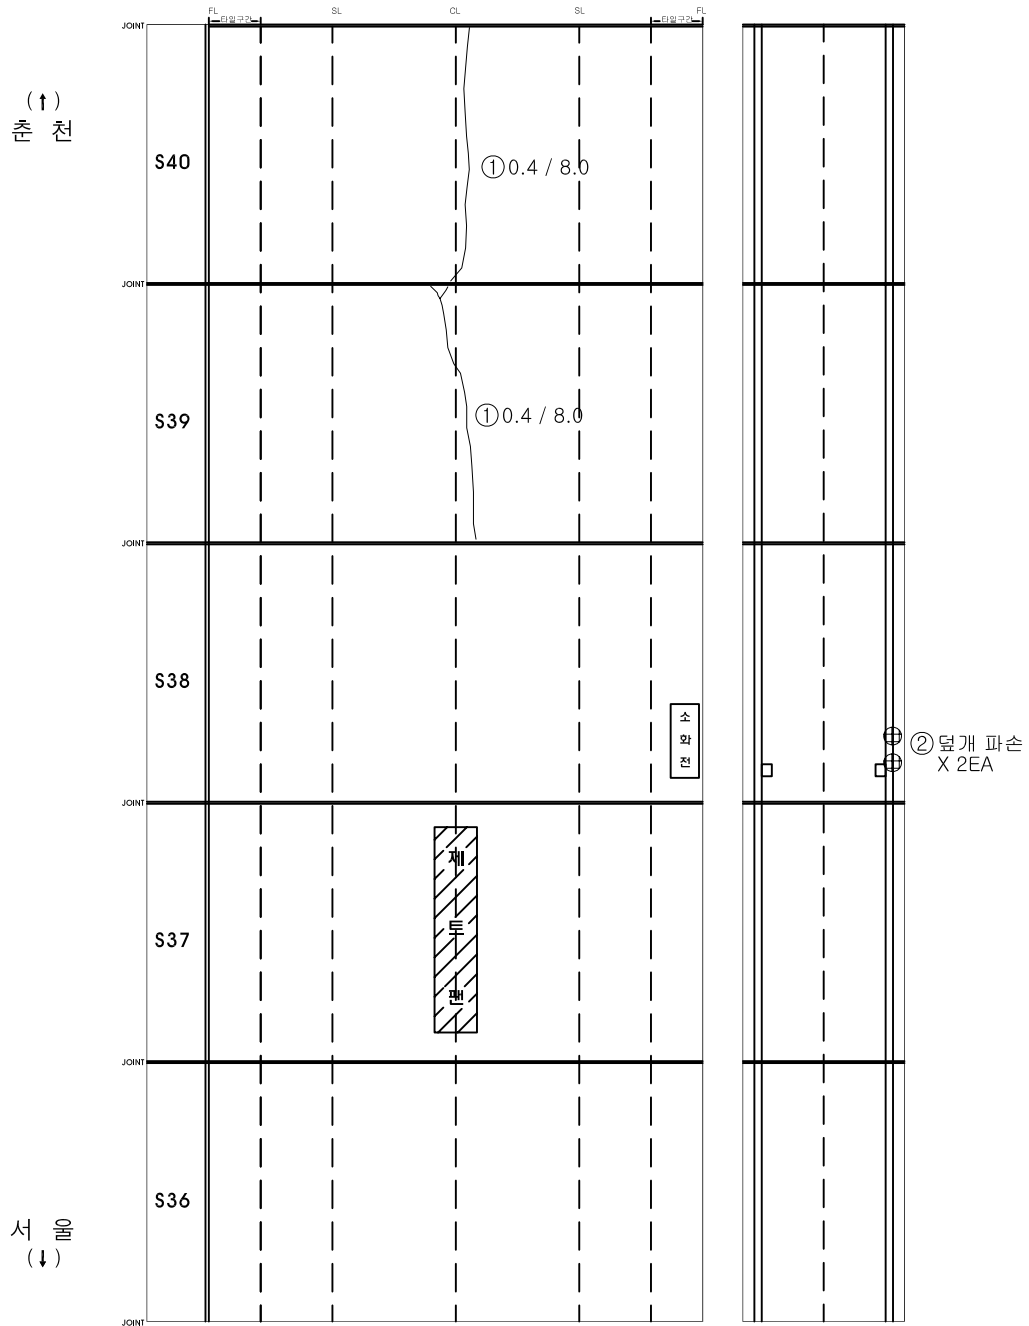


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	9						
2	덮개 파손					2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S41~45

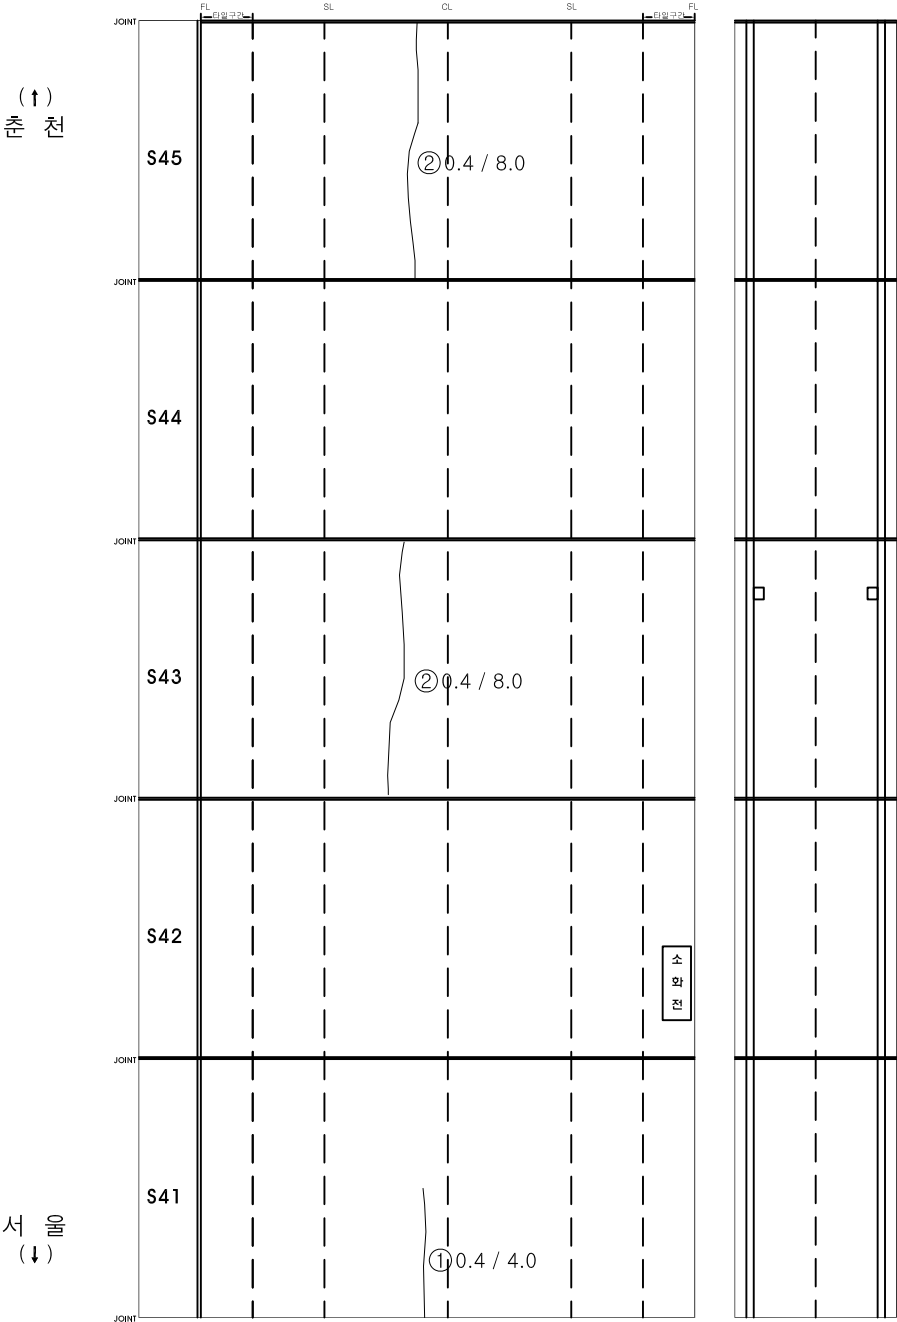

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	4.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료분리
 백태
 세굴, 침식
 마모
 보수

누수, 누수흔적
 박리, 박락
 열화, 변색
 함몰
 부식
 퇴적
 변형
 기타
 배수구막힘

구간 : S 46~50

cw(L 관 열  망상균열  철근노출  파손, 탈락  재료부리  백 태  세굴, 침식  마 모  보 수
 누수  누수  열화, 변색  함 물  부 식  퇴 적  변 형  기 타  배수구악형


구간 : S51~55



 군 열 망상군열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백태 세굴, 침식 마모 보수
 누수 누수흔적 바리, 박락 열화, 변색 함몰 부식 퇴적 변형 기타 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S56~60

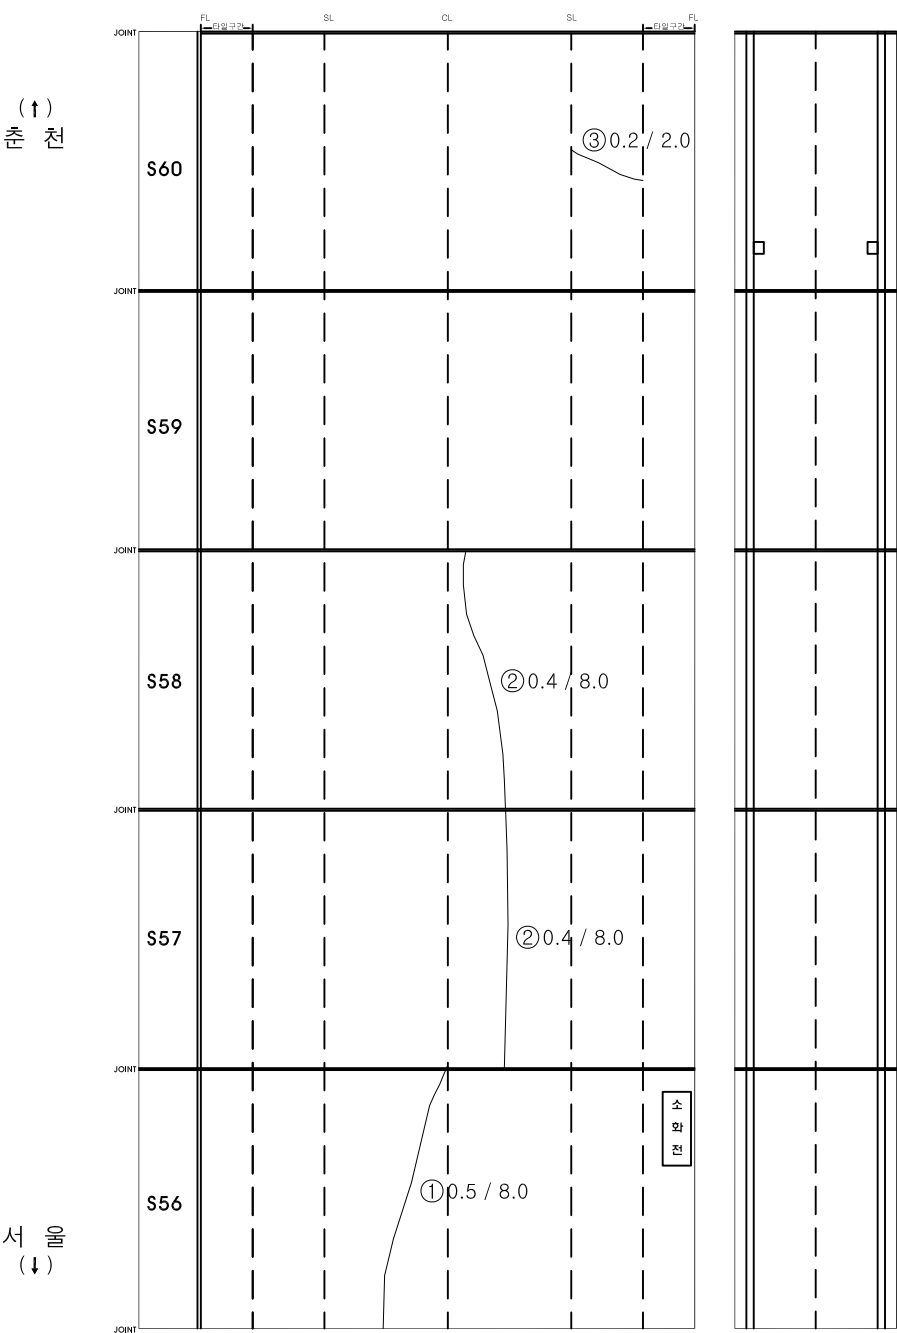

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형


기타

배수구막힘

누수흔적

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S61~65

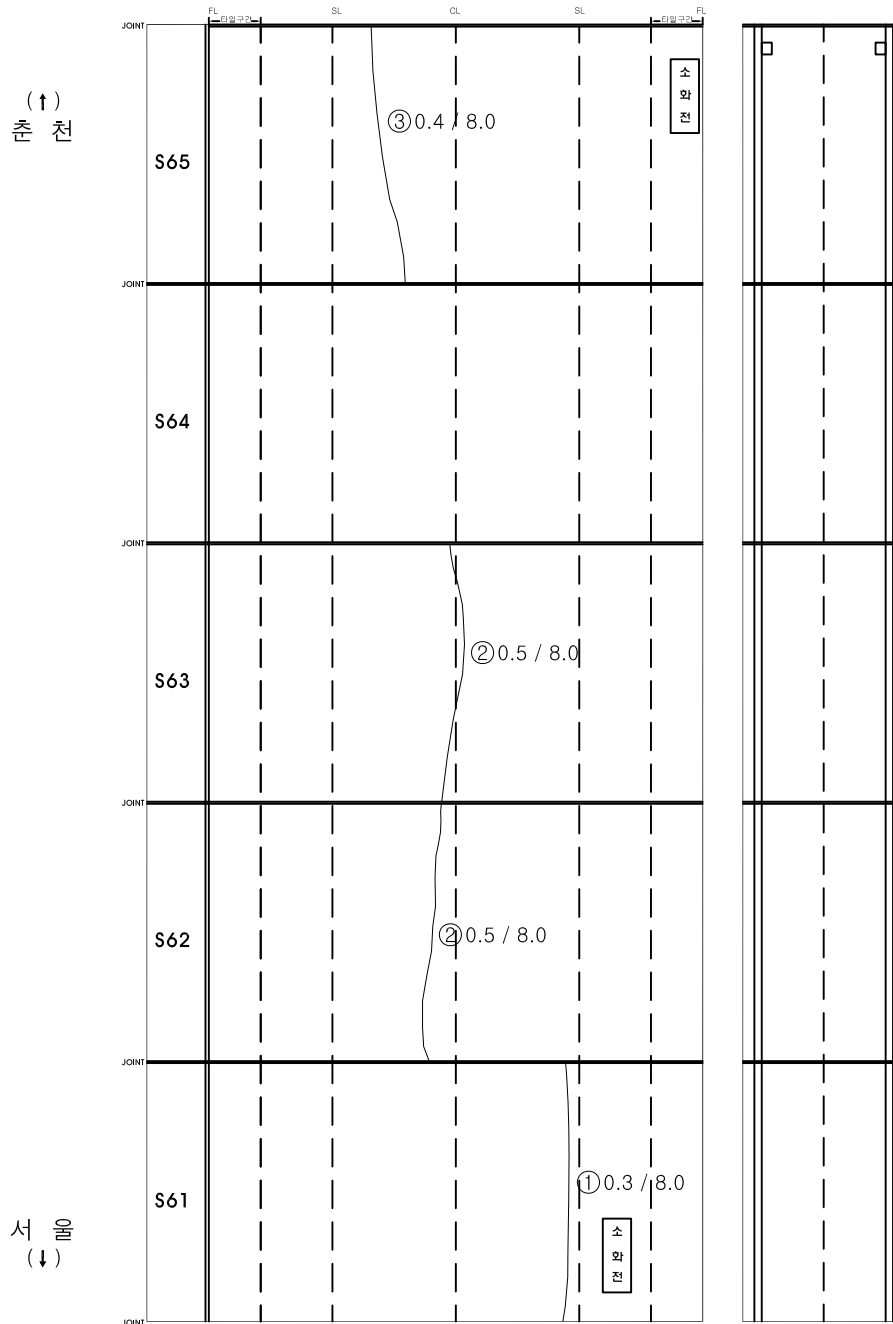


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 66~70

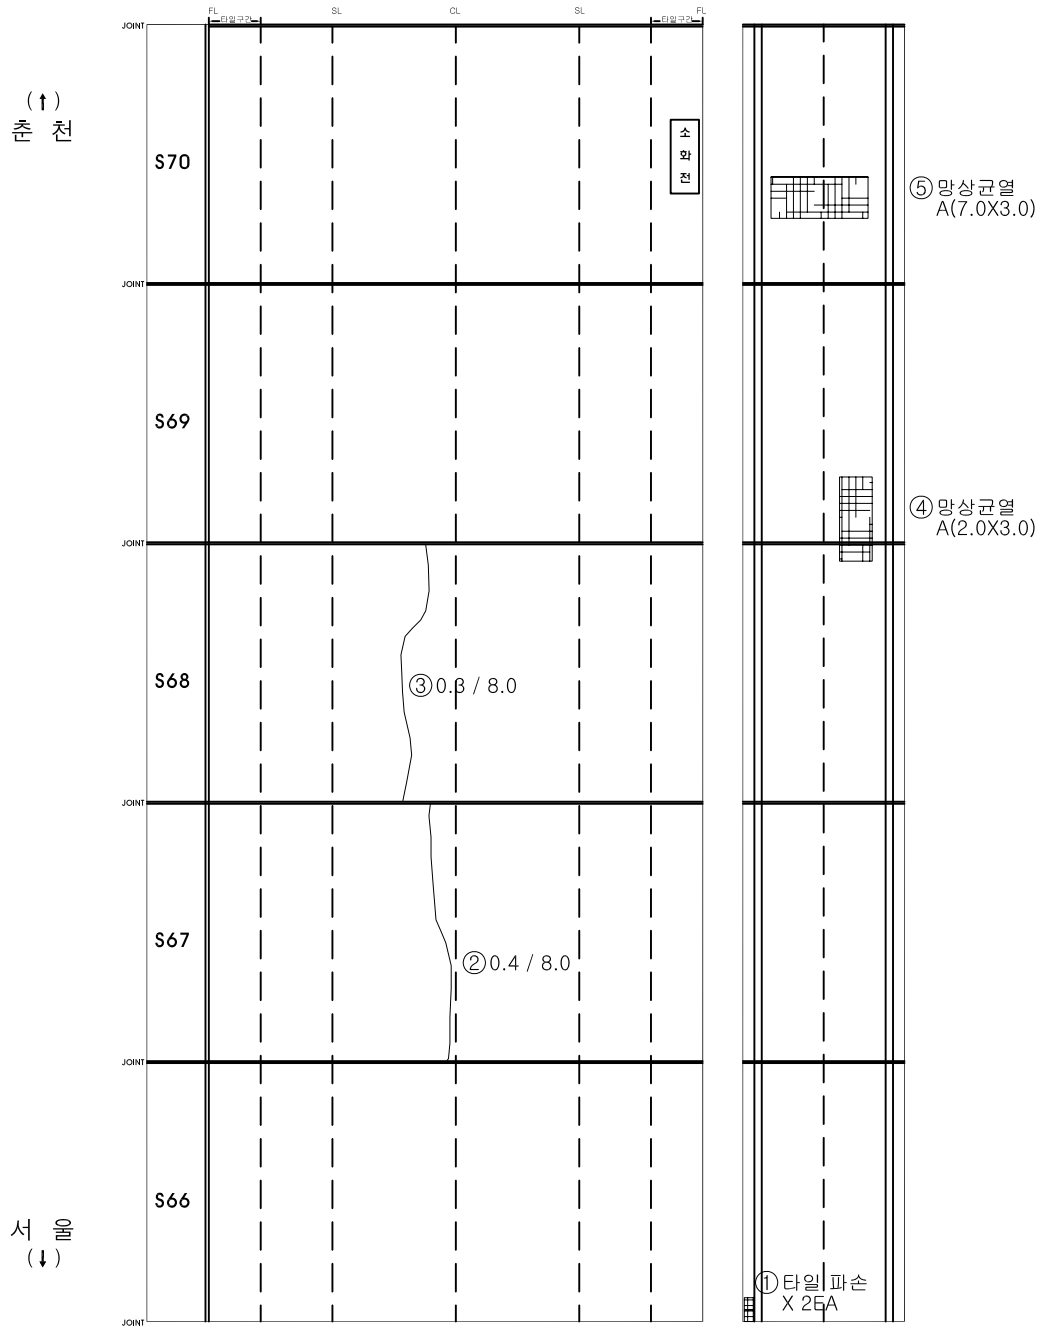


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	타일 파손					2EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	망상균열	2.0	m	3.0	m	1EA	12						
5	망상균열	7.0	m	3.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S71~75

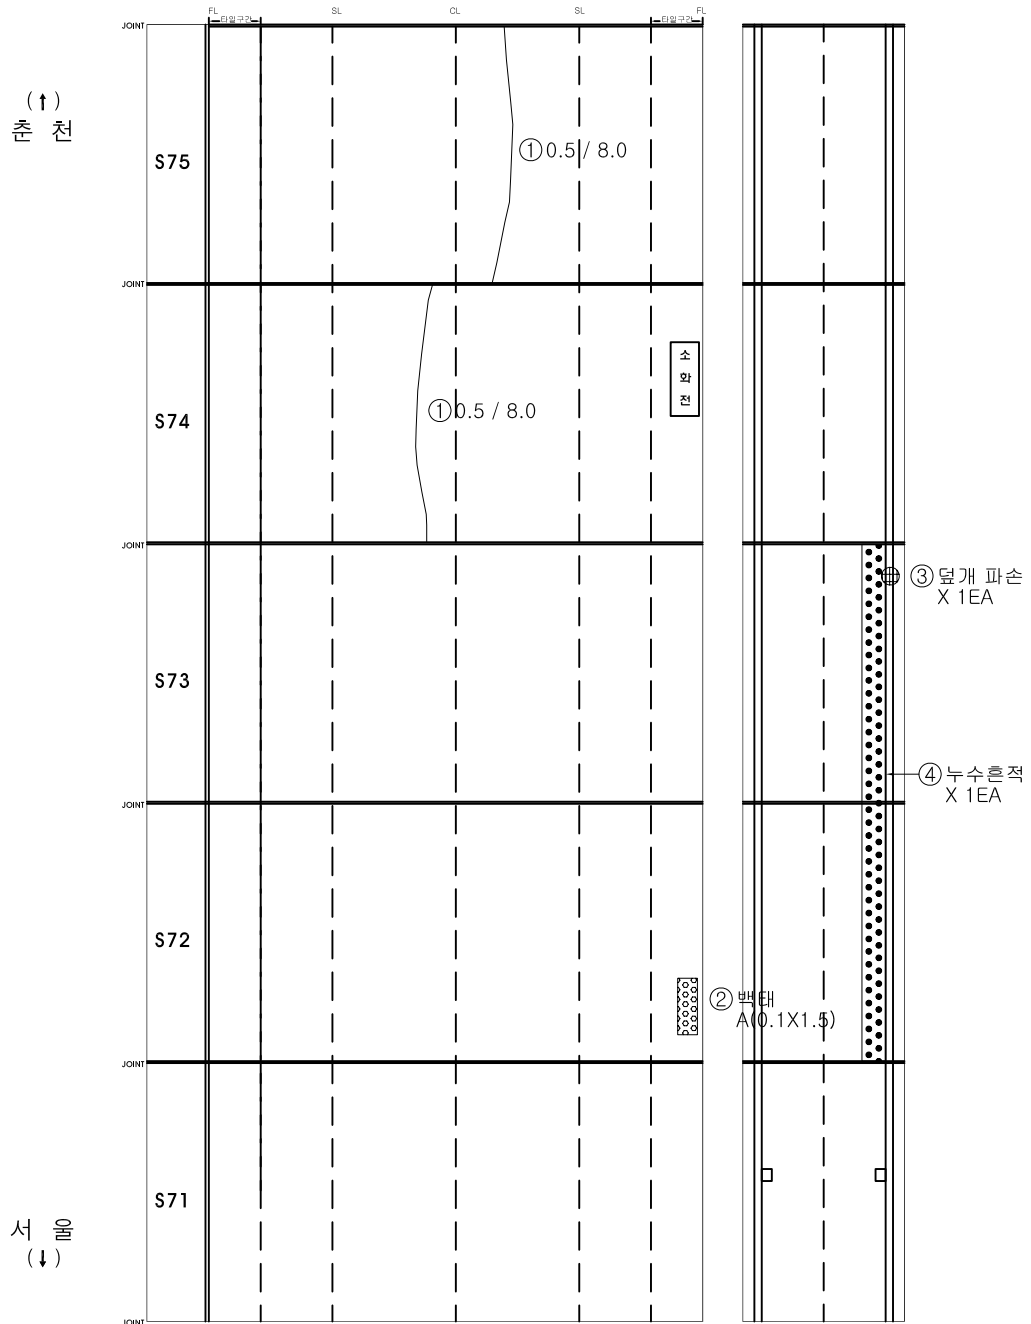


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	9						
2	백태	0.1	m	1.5	m	1EA	10						
3	덮개 파손					1EA	11						
4	누수흔적					1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 76~80

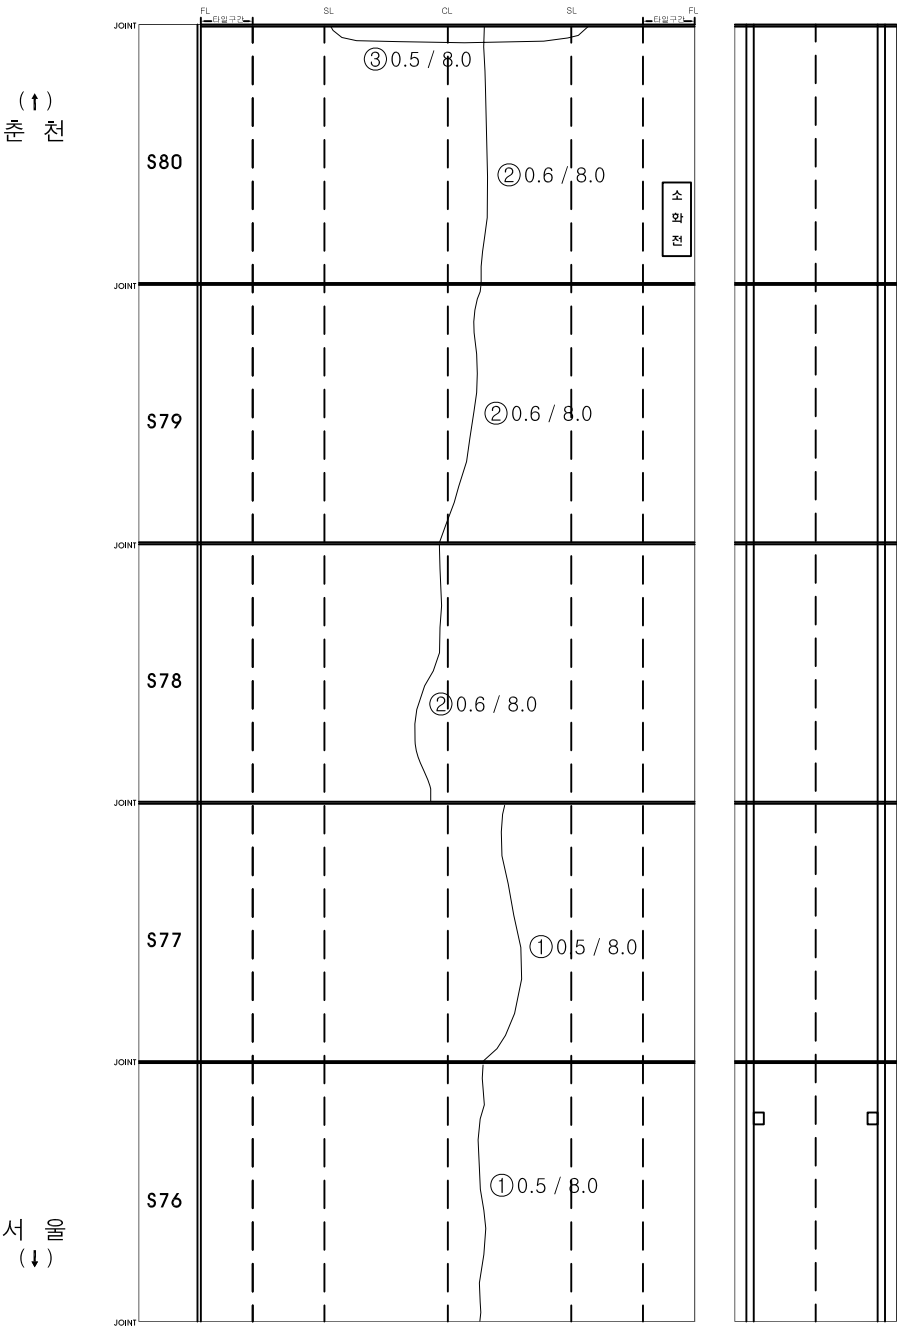

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.6	mm	8.0	m	3EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S81~85

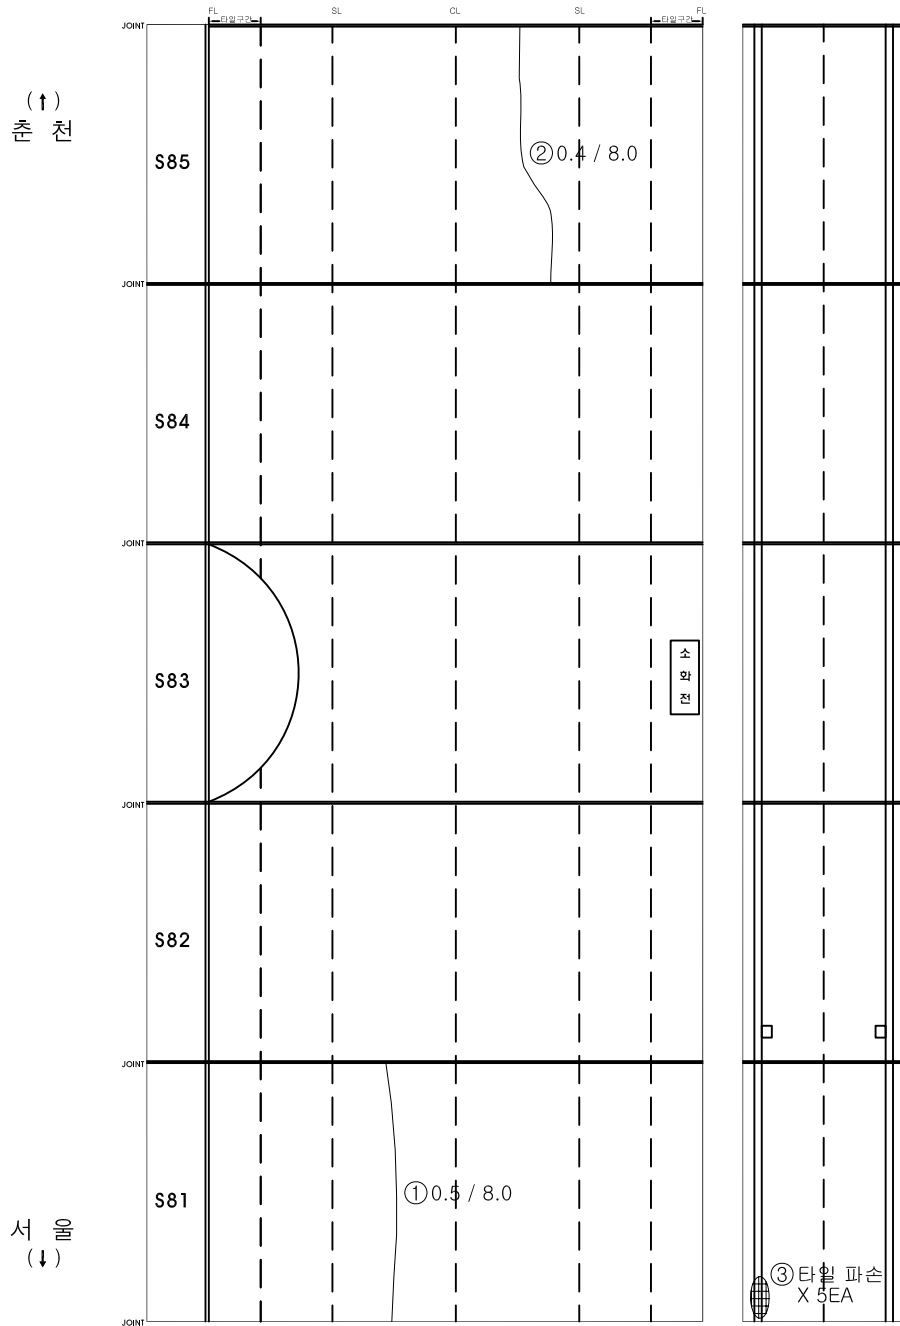


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	10						
3	타일 파손					5EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열	 망상균열	 철근노출	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	 세굴, 침식	 마모	 보수
	누수 누수흔적	 박리, 박락	 열화, 변색	 함몰	 부식	 퇴적	 변형	 기타	 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 86~90

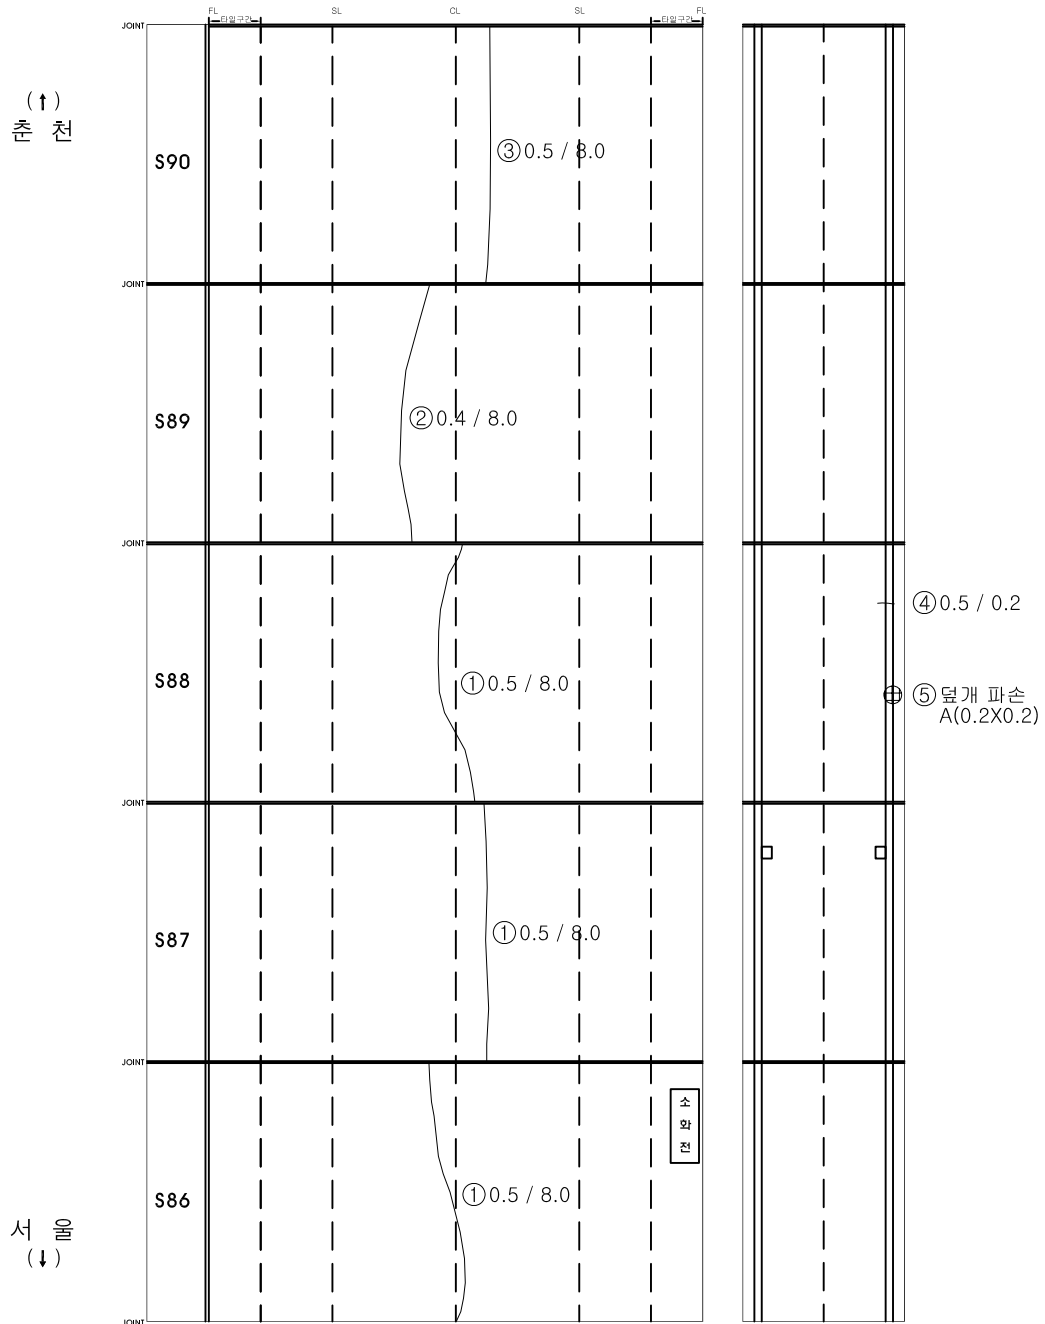

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	3EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.5	mm	0.2	m	1EA	12						
5	덮개 파손	0.2	m	0.2	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


구간 : § 91~95



병례



구간 : S 96~100




구간 : S101~105



cw { L 군 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 서울, 침식 마 모 보 수
 누수 누수흔적 바리, 박락 얼화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S106~110

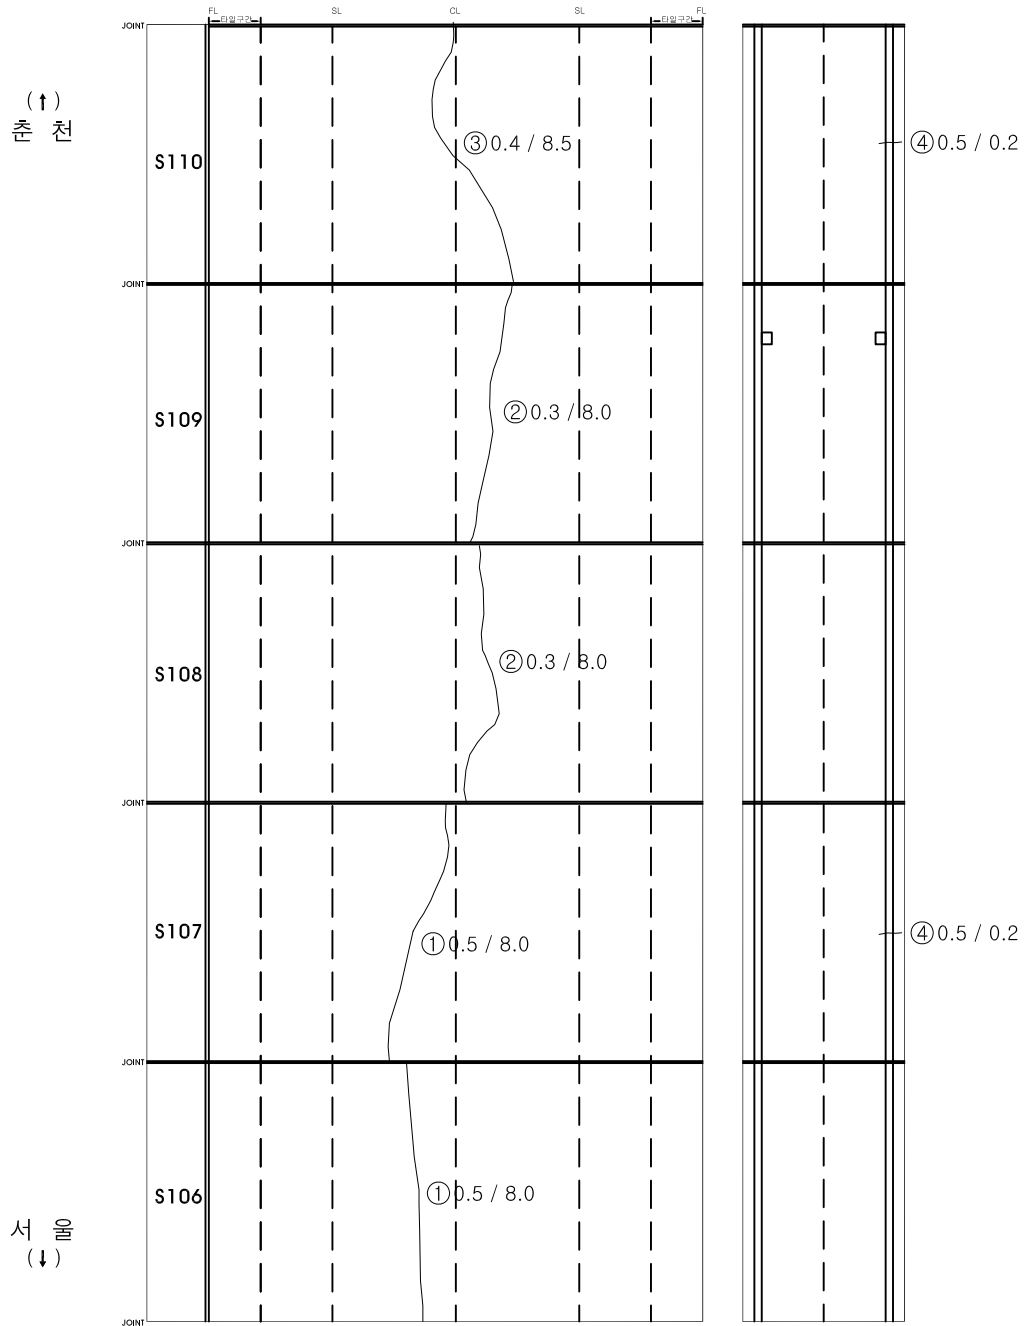


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.5	m	1EA	11						
4	균열	0.5	mm	0.2	m	2EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S111~115

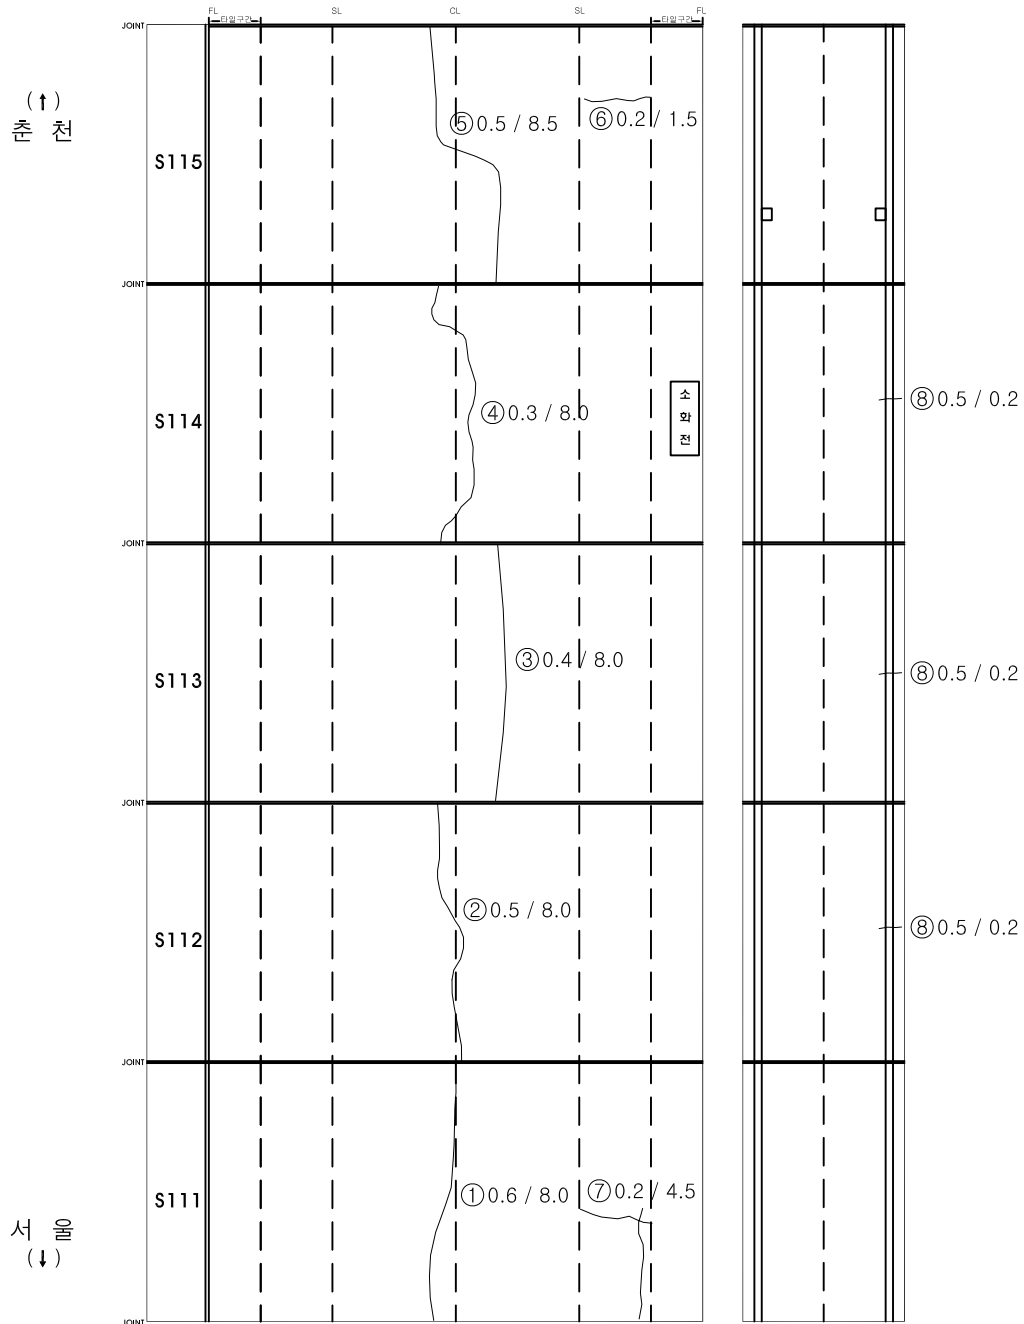

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.6	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	8.5	m	1EA	13						
6	균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	14						
7	균열	0.2	mm	4.5	m	1EA	15						
8	균열	0.5	mm	0.2	m	3EA	16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S116~120




 관 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수

 누수흔적 바리, 불량 열화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구악화

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 121~125

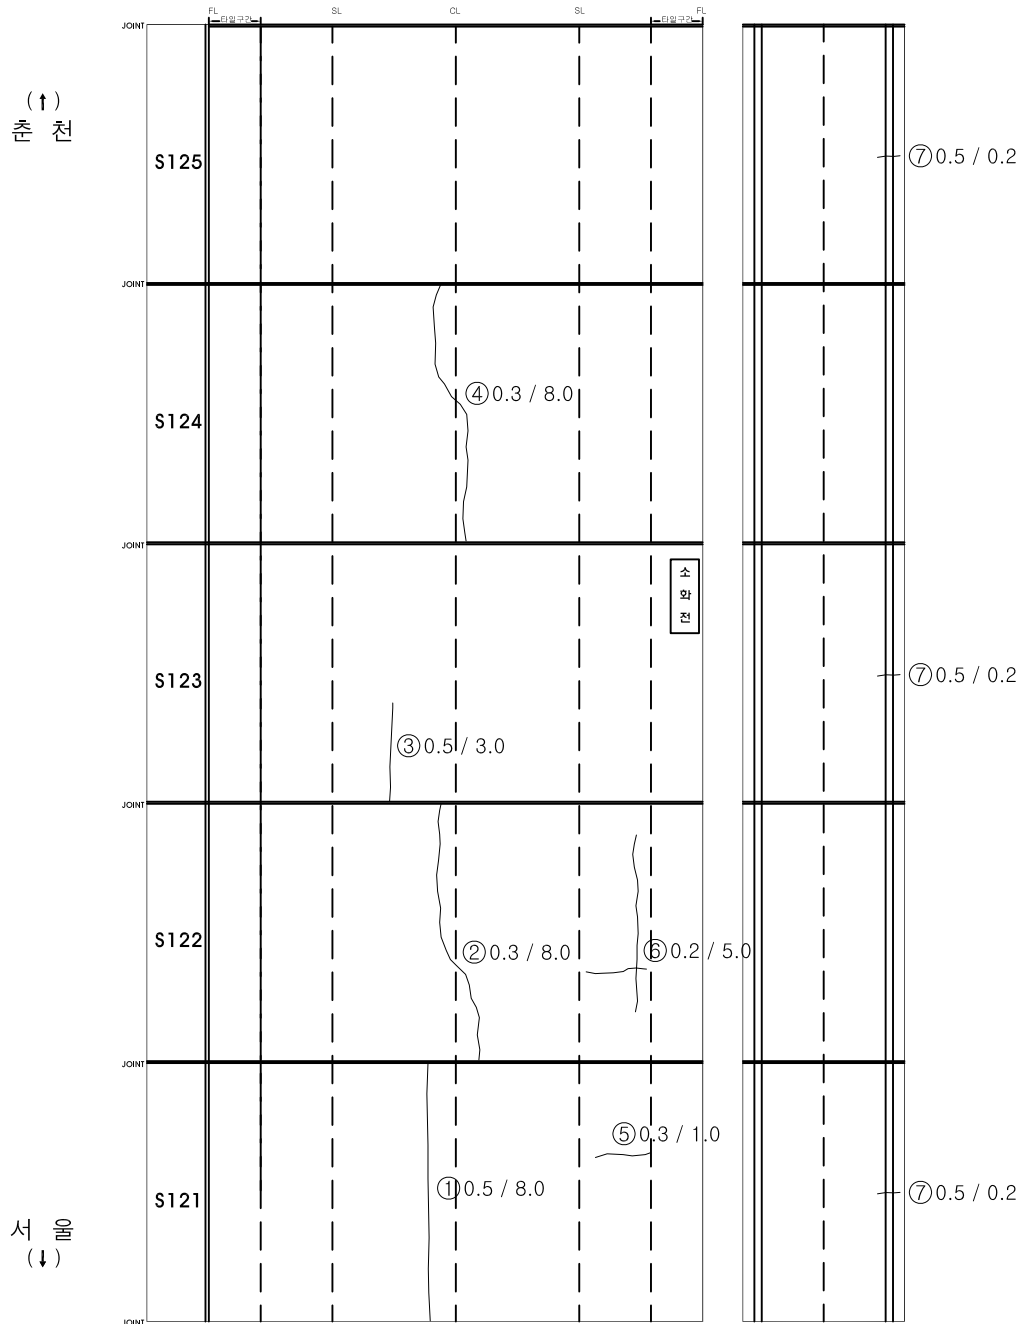


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	3.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	13						
6	균열	0.2	mm	5.0	m	1EA	14						
7	균열	0.5	mm	0.2	m	3EA	15						
8							16						

범례

cw	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
	누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 126~130

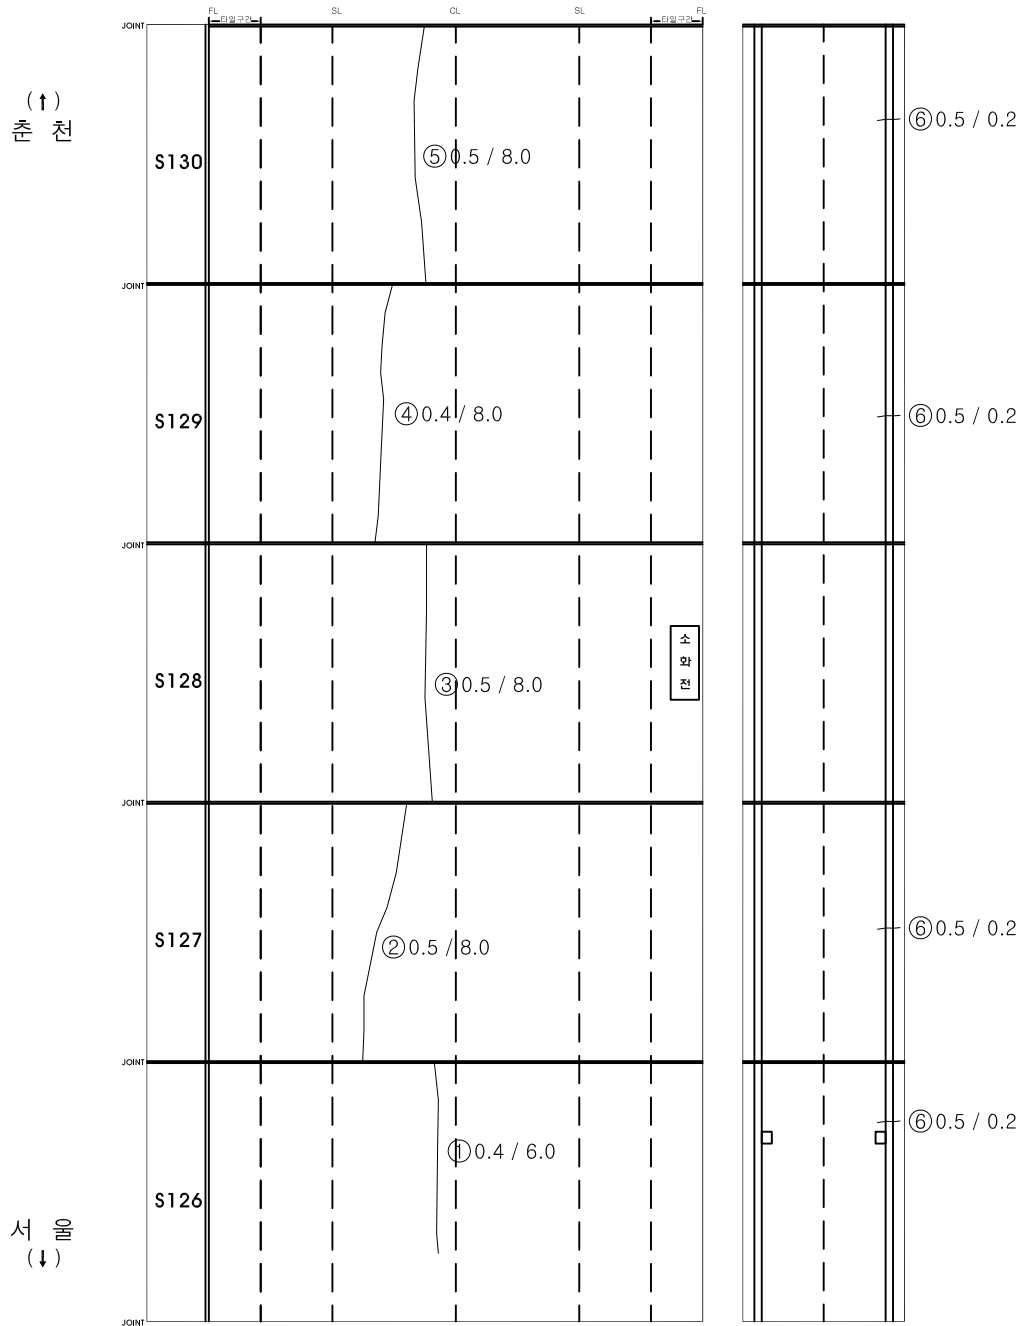


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	6.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	13						
6	균열	0.5	mm	0.2	m	4EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S131~135

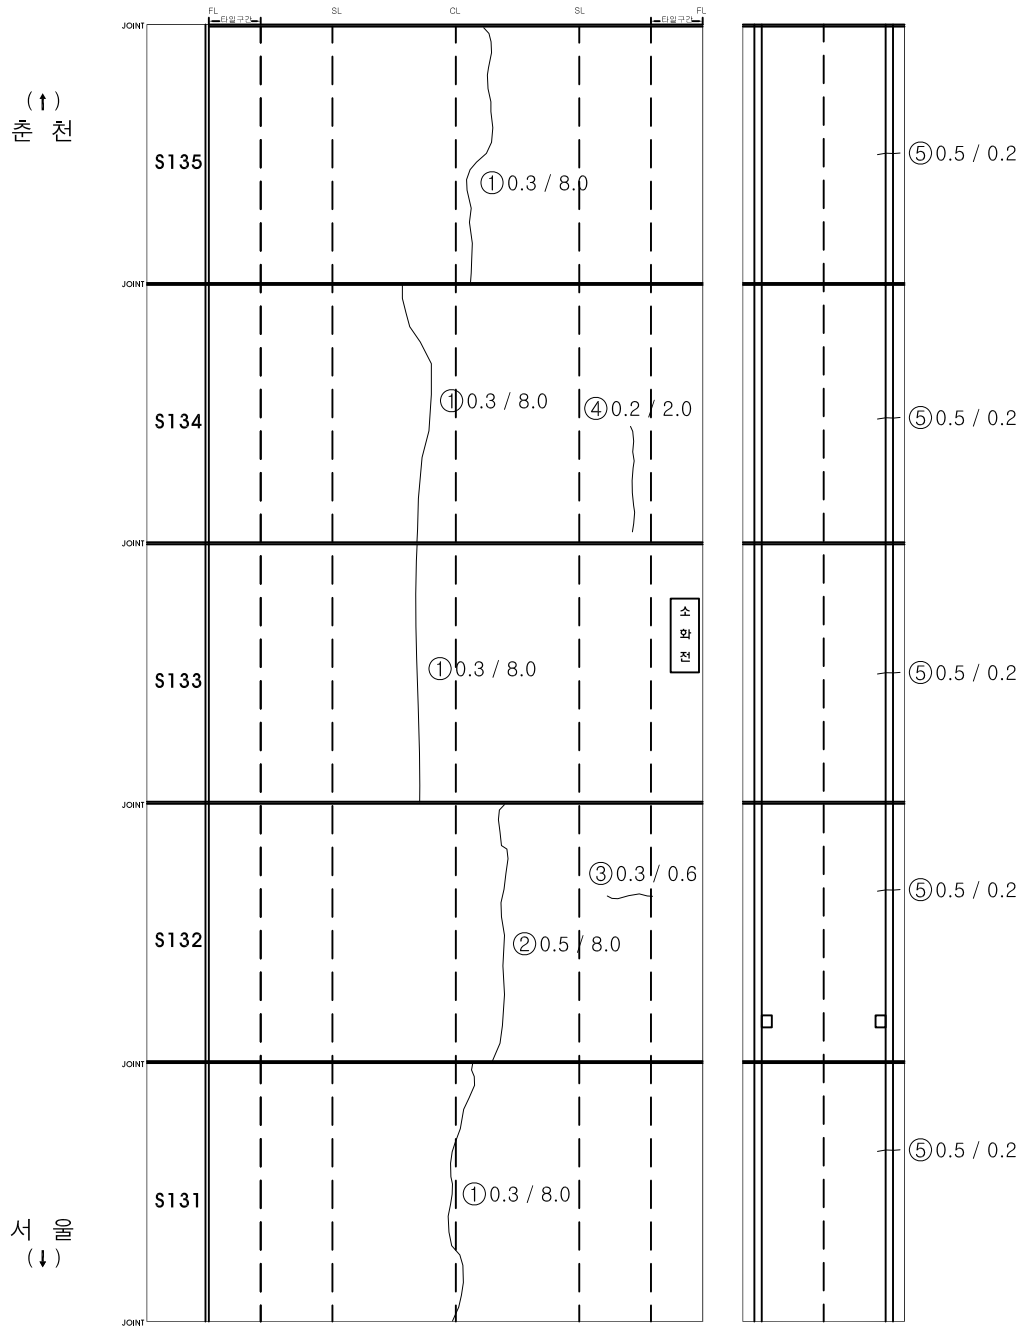


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	4EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	0.6	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	0.2	m	5EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S136~140

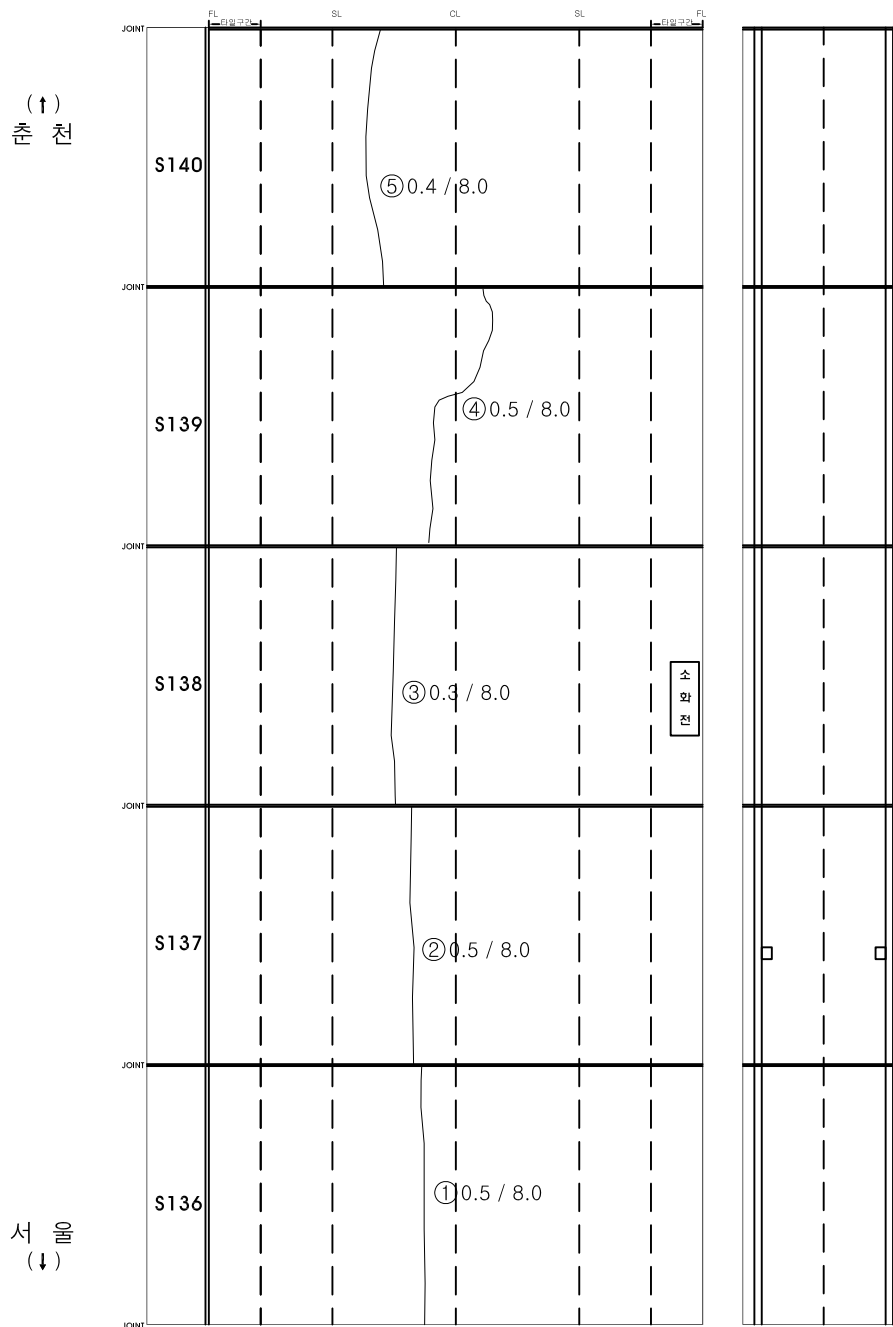


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S141~145

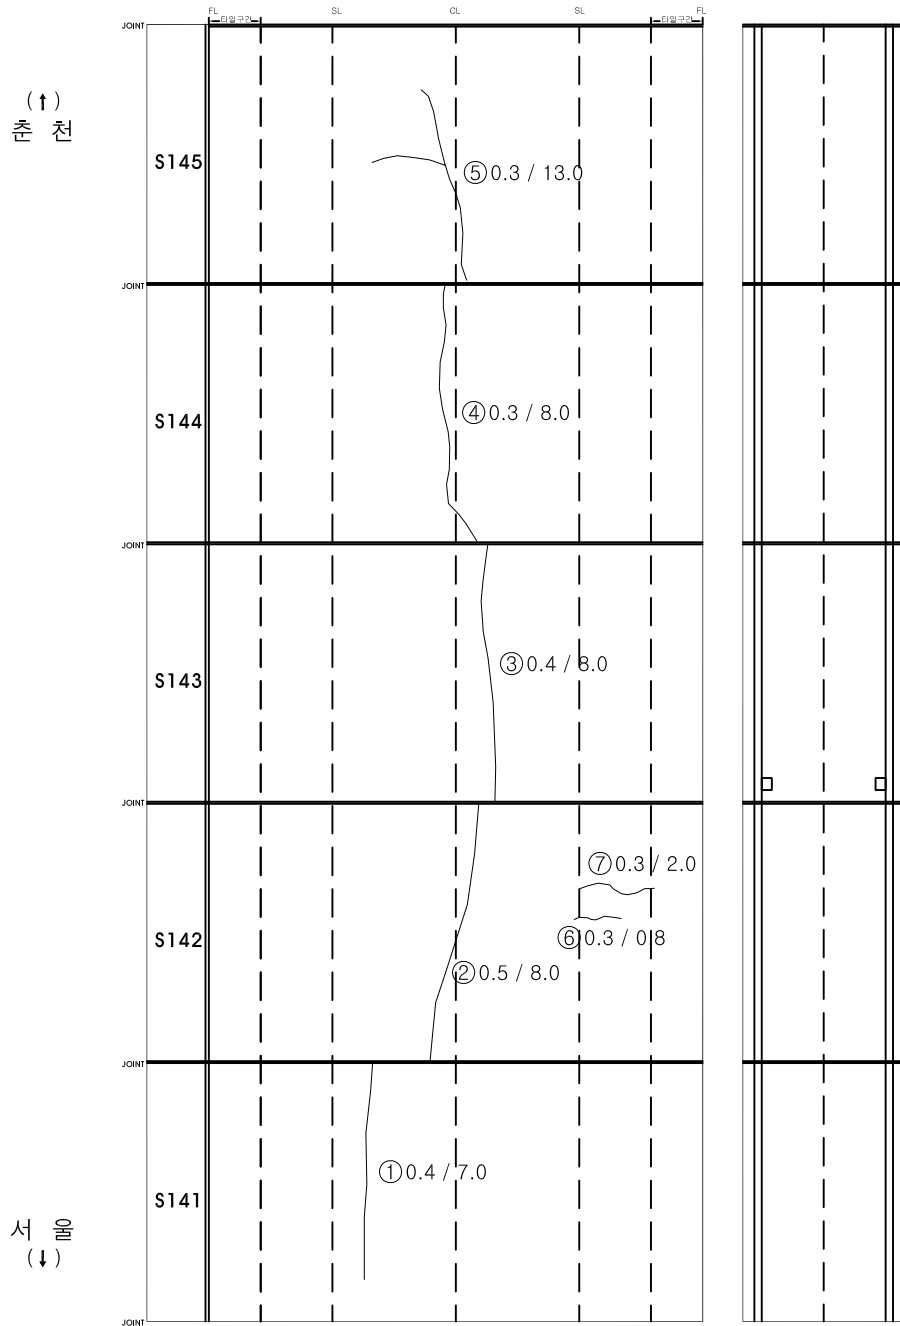


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	7.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	13.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	0.8	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S146~150

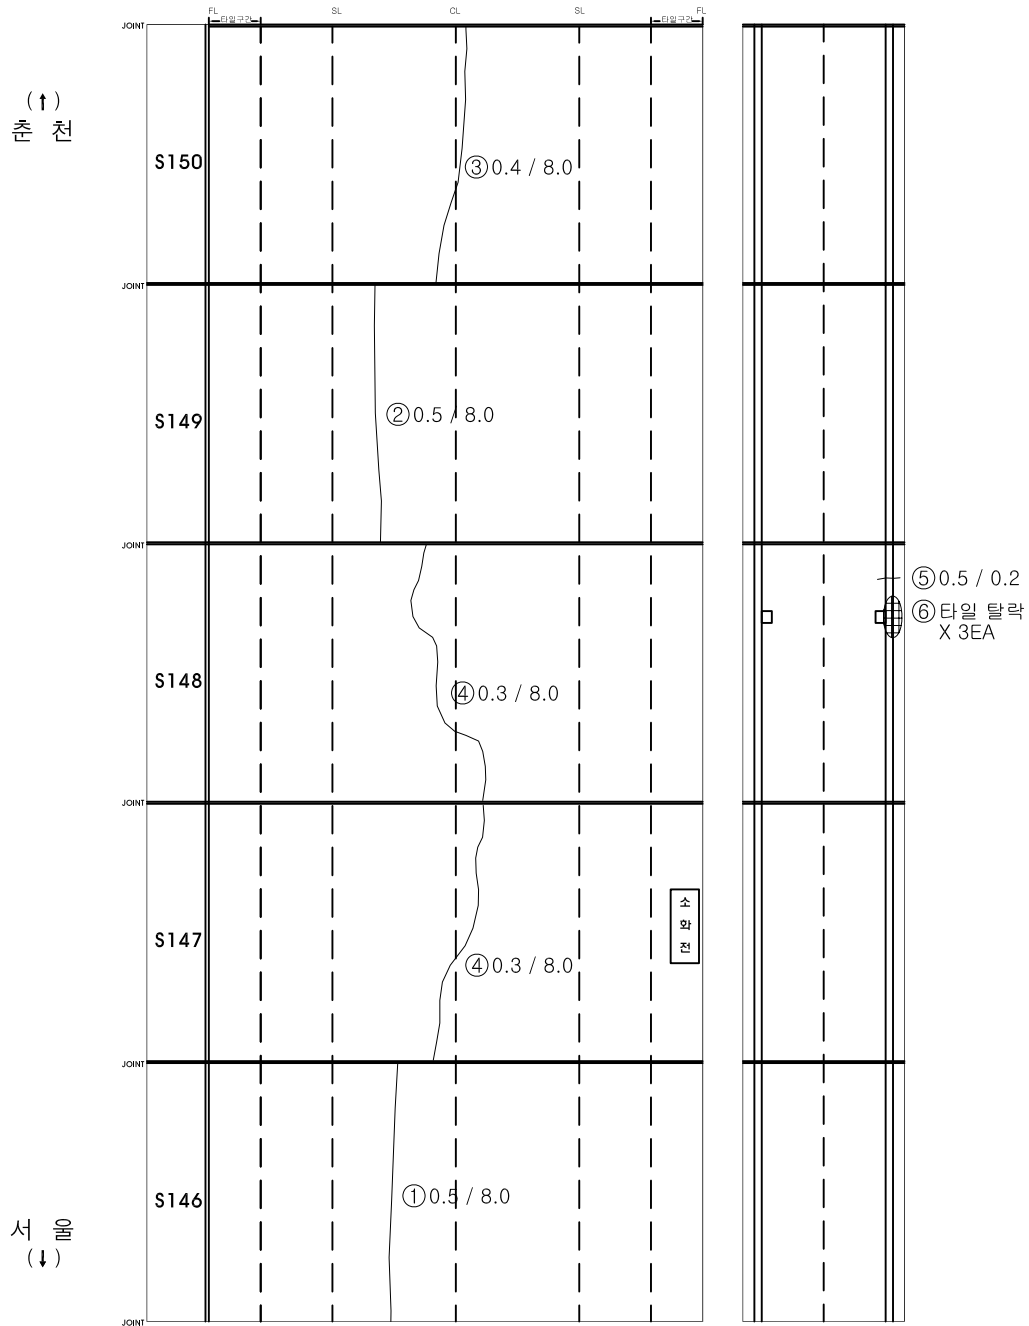


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	12						
5	균열	0.5	mm	0.2	m	1EA	13						
6	타일 탈락					3EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S151~155

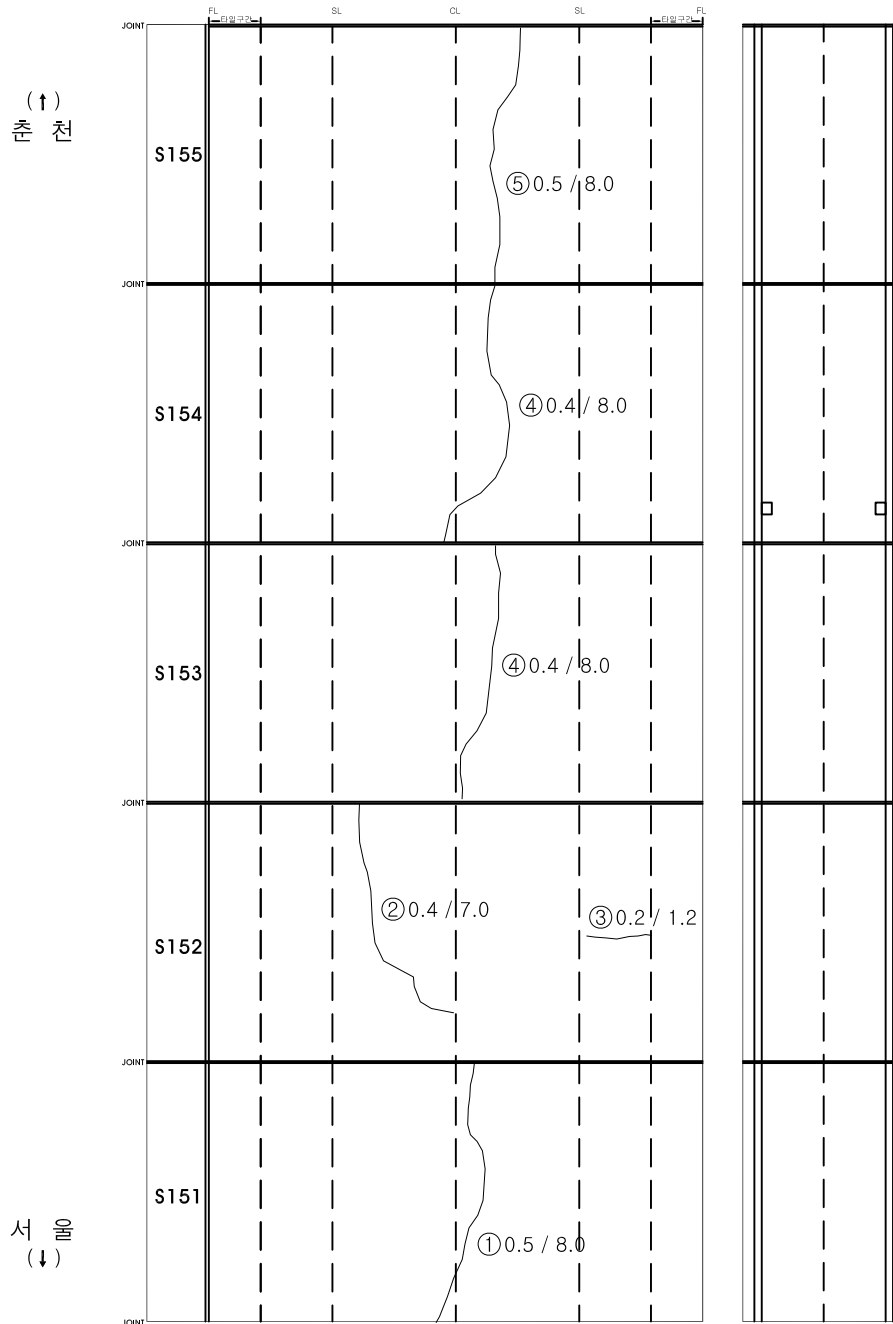

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	7.0	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	1.2	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	12						
5	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


구간 : S156~160



 관 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수
 누수 누수흔적 바리, 박락 열화, 변색 합 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S161~165

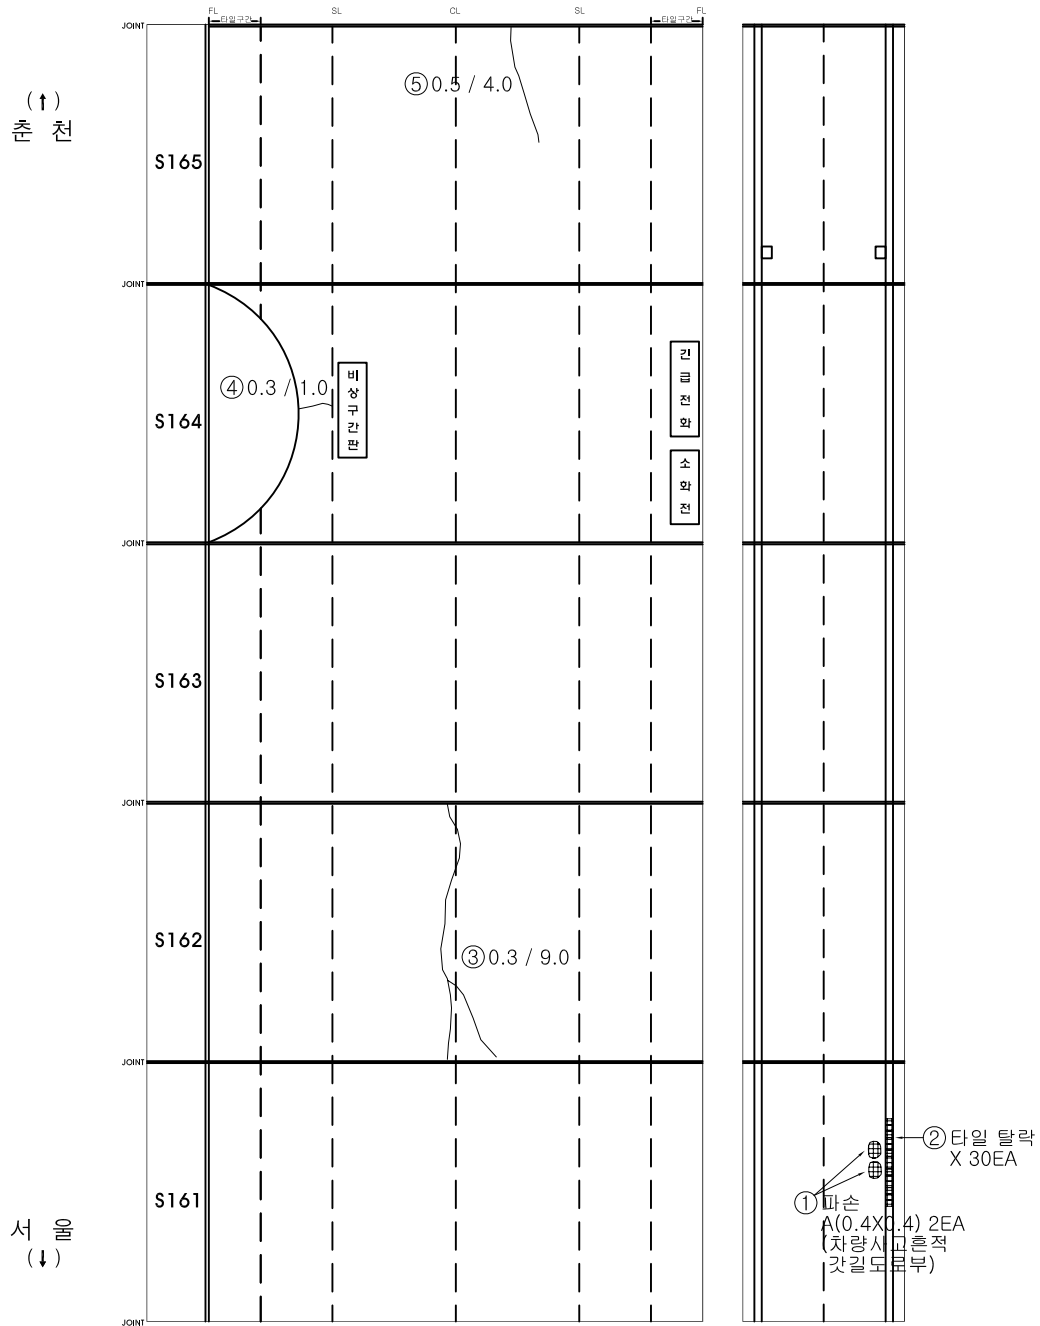


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	파손	0.4	m	0.4	m	2EA	9						
2	타일 탈락					30EA	10						
3	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	4.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S166~170

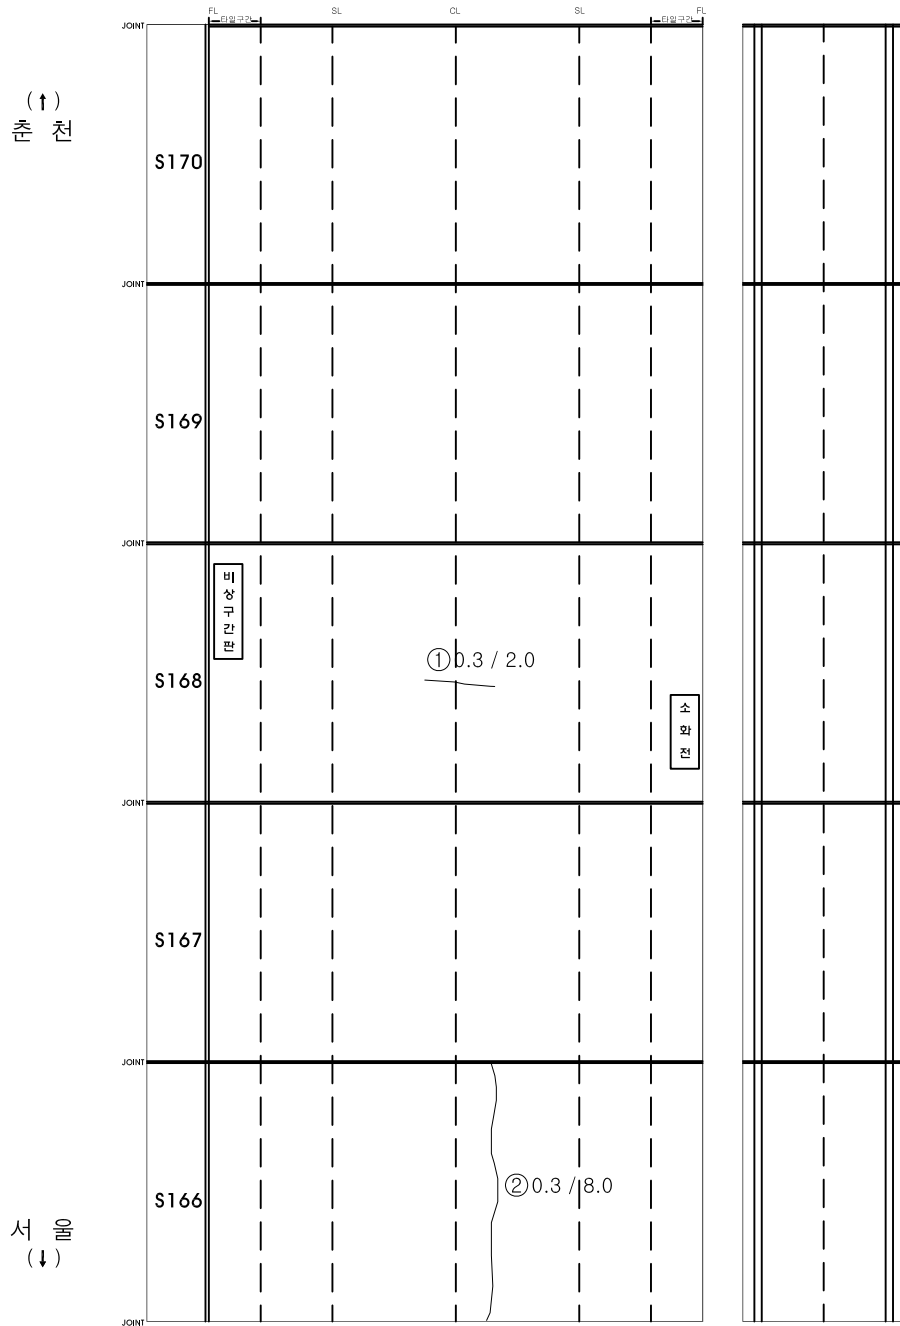


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S171~175

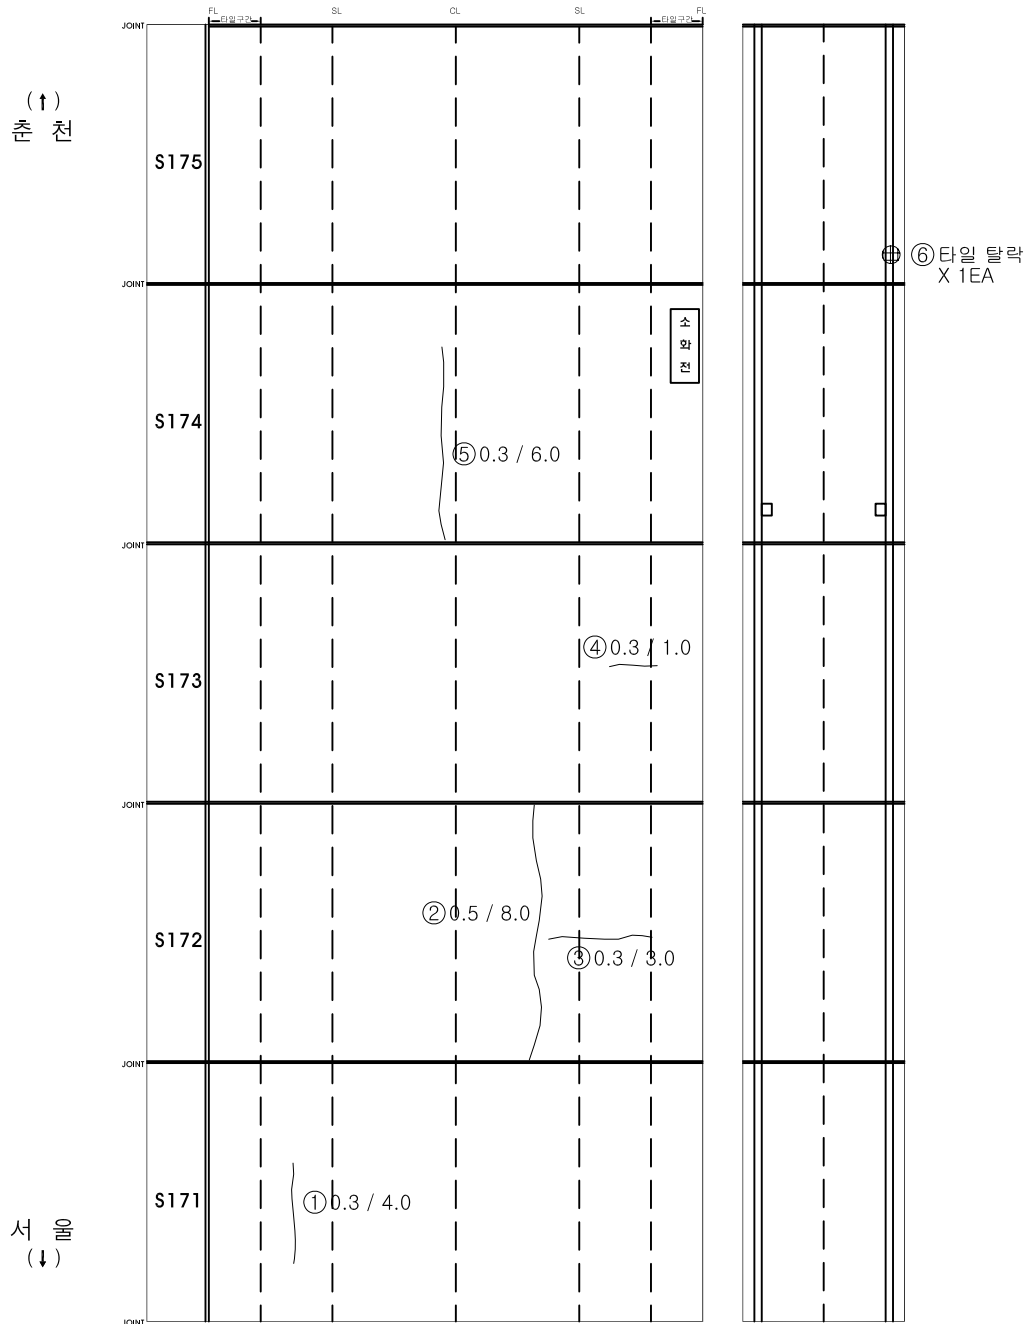


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	13						
6	타일 탈락					1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S176~180

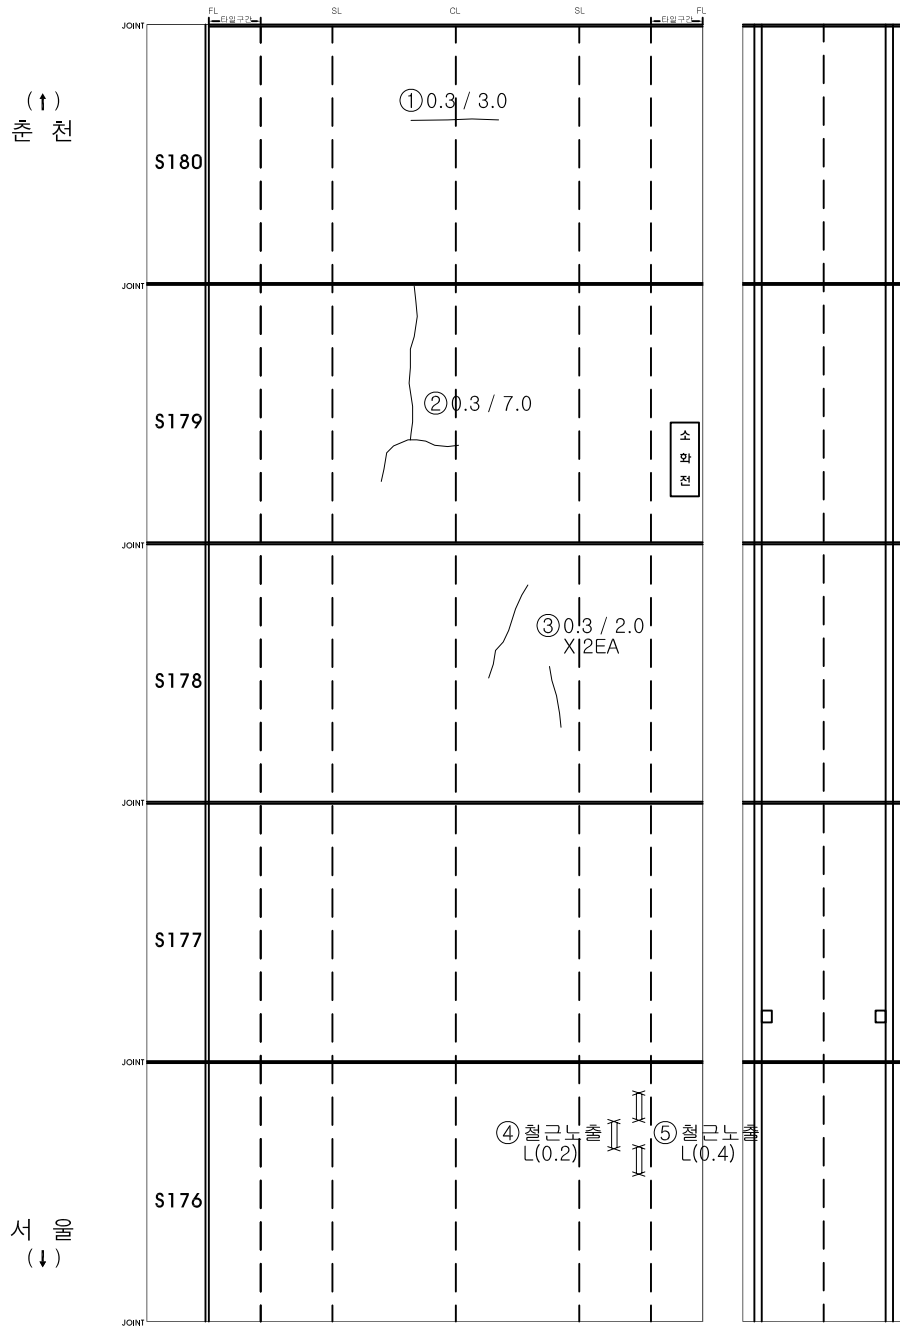

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	7.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	2.0	m	2EA	11						
4	철근노출			0.2	m	1EA	12						
5	철근노출			0.4	m	2EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S181~185



범례


cw { L 관 열  망상균열  철근노출  파손, 탈락  재료면리  백 태  세굴, 침식  마 모  보 수
 누수흔적  바리, 박락  열화, 변색  함 물  부 식  퇴 적  변 형  기 타  배수구막힘

구간 : S 186~190




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	백태	0.5	m	1.0	m	1EA	9						
2	백태	1.0	m	3.0	m	1EA	10						
3	누수흔적	0.2	m	2.5	m	1EA	11						
4	누수흔적	0.1	m	2.5	m	1EA	12						
5	백태	0.1	m	0.1	m	1EA	13						
6	덮개 파손					1EA	14						
7							15						
8							16						

폼 레



미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S191~195

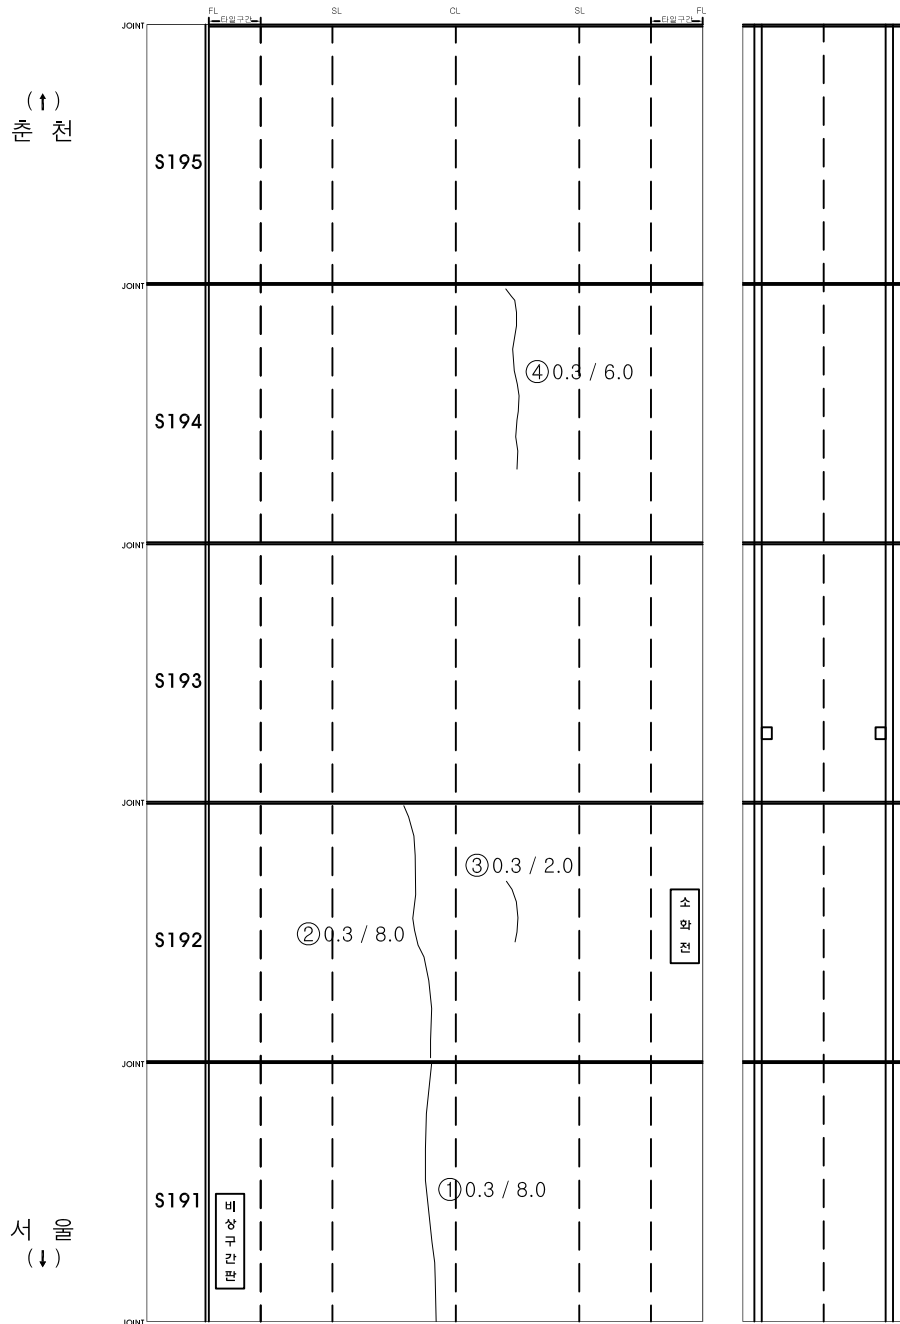

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S196~200



 관 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수

 누수 누수흔적 바리, 박락 열화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 열 기 타 배수구막힘

구간 : S 201~205



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	11.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						



 관 망상관열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백태 세굴, 침식 마모 보수

 누수 박리, 박락 열화, 변색 함몰 부식 퇴적 변형 기타 배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 206~210

(↑)
춘 천

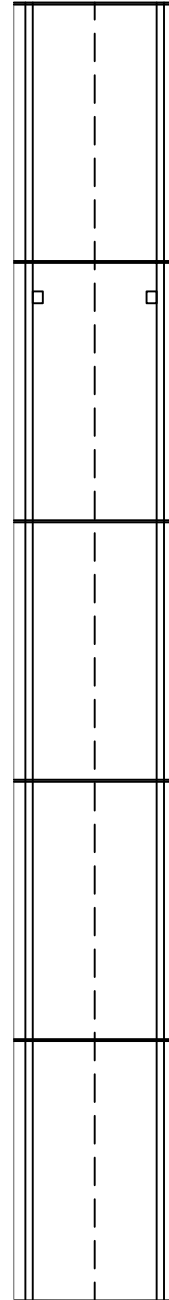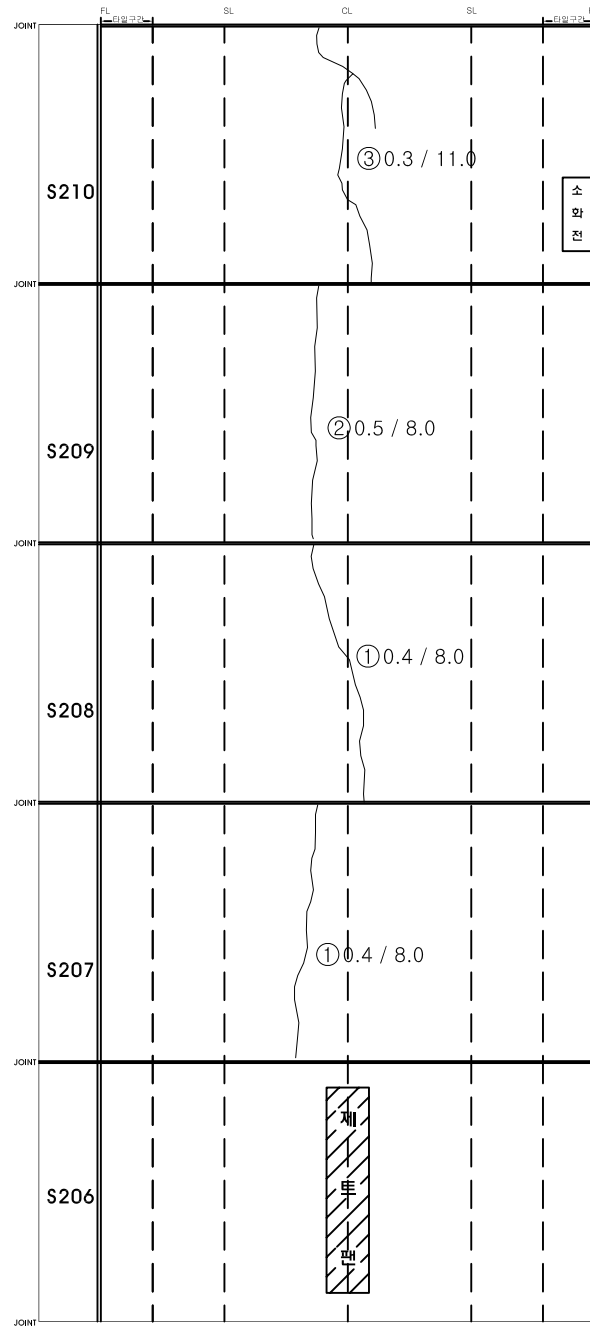

서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	11.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범 레

cwL 균 열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백 태	세굴, 침식	마 모	보 수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함 물	부 식	퇴 적	변 형	기 타	배수구막힘

구간 : S211~215




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	10.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	13						
6	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

 관 망상관열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백태 세굴, 침식 마모 보수

 누수  박리, 박락  열화, 변색  함몰  부식  퇴적  변형  기타  배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 216~220

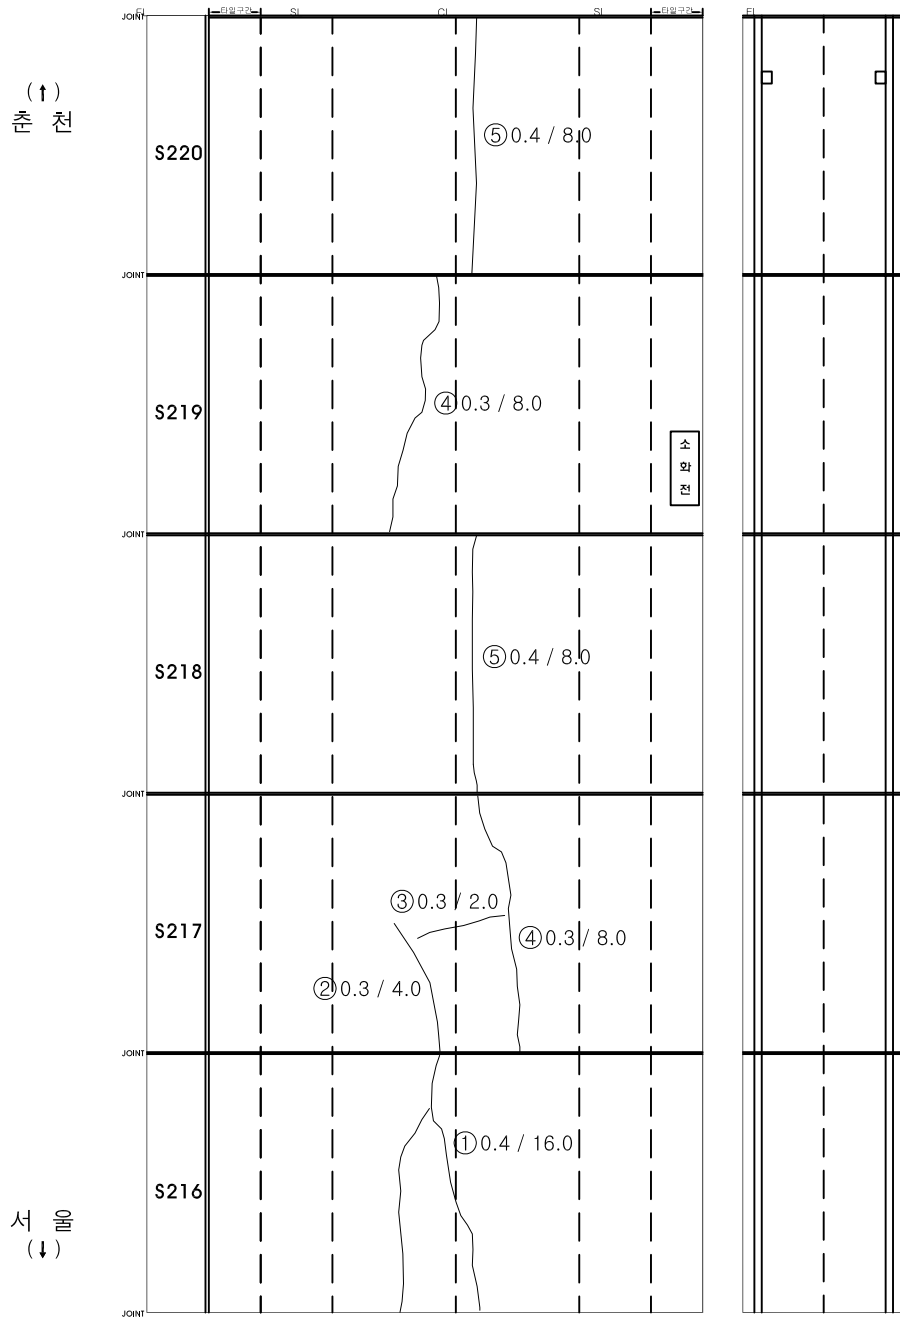


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	16.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 221~225

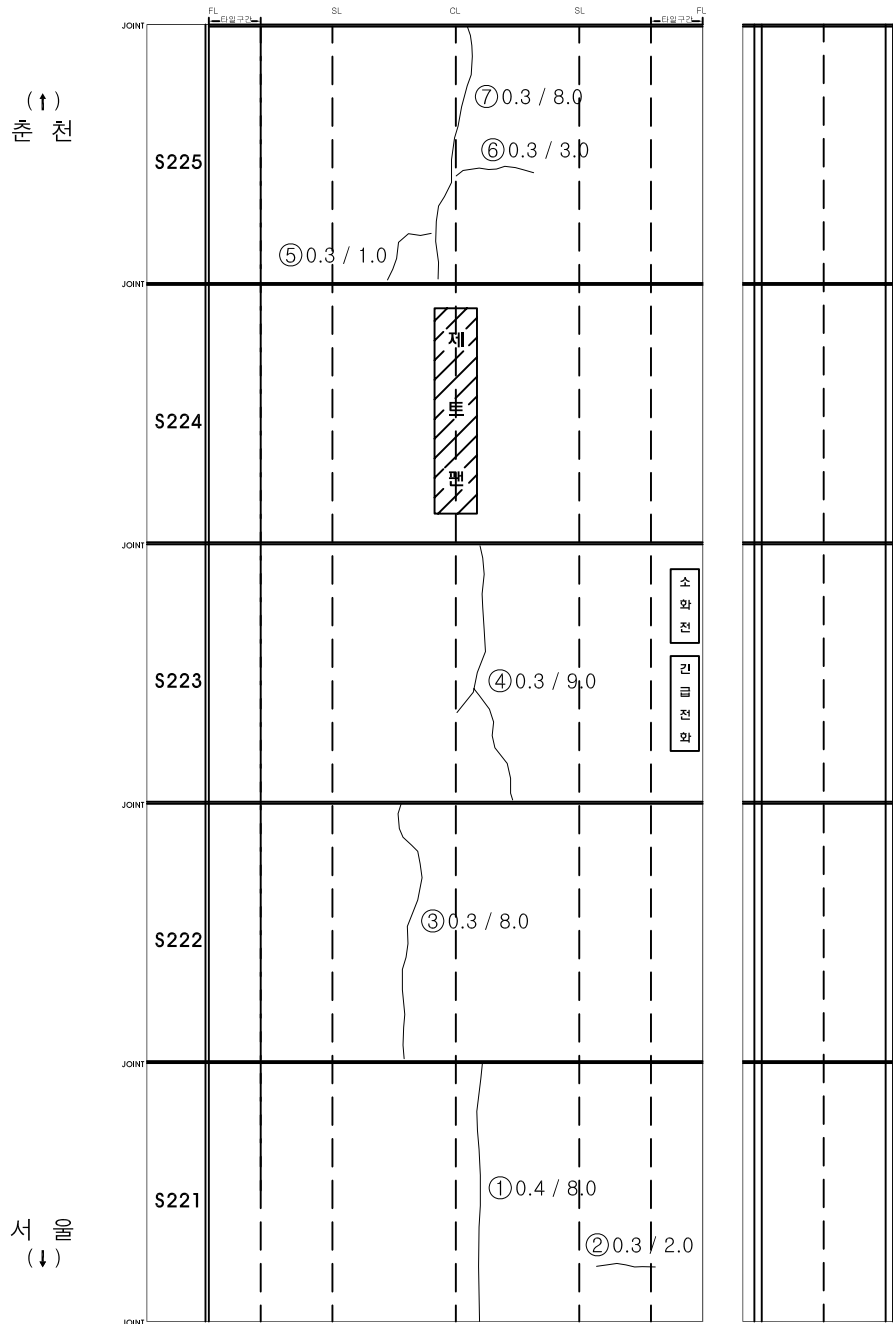


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 226~230

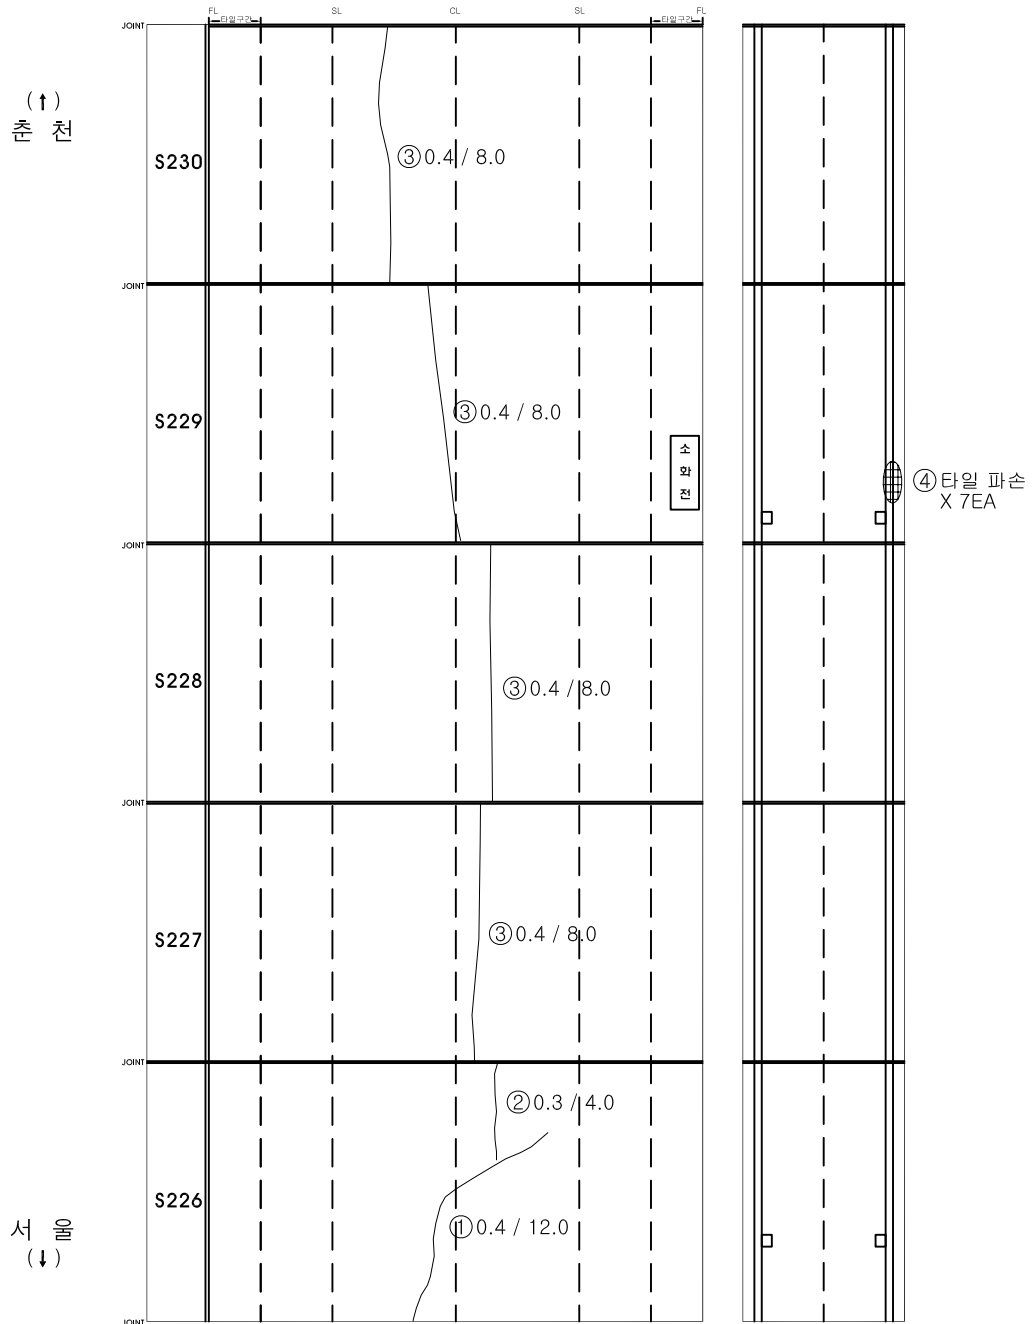

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	12.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	4EA	11						
4	타일 파손					7EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함물		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

구간 : S 231~235



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	13						
6	타일 파손					5EA	14						
7							15						
8							16						

cw|L 관 염 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수 누수 누수점 배기, 박락 얼룩, 변색 합 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘


구간 : S 236~240



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

CW L 근 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수
 누수 수 수 박리, 박락 열화, 변색 합 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

(↑)
춘 천

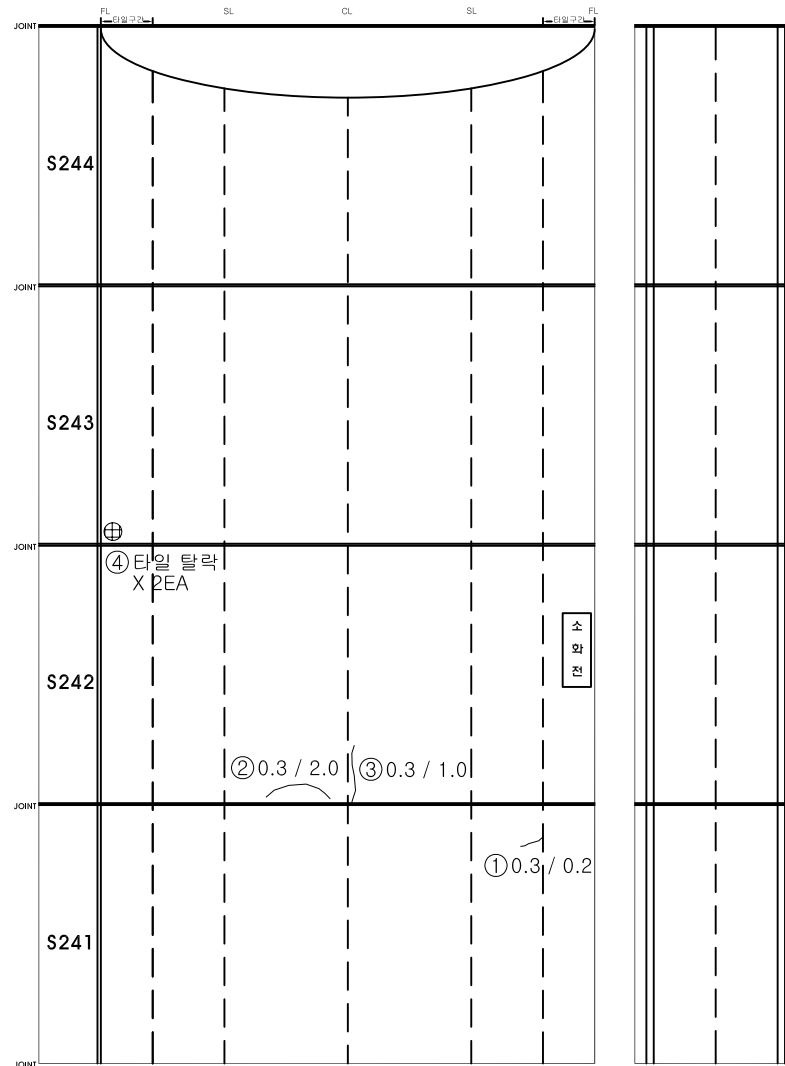


서 울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	0.2	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	11						
4	타일 탈락					2EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

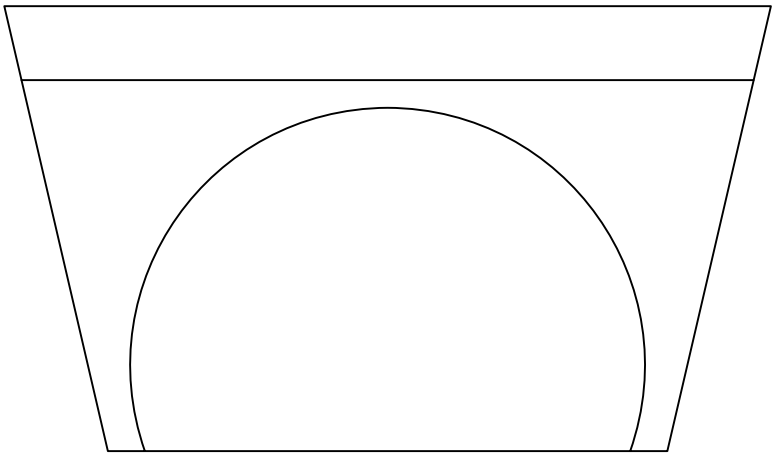

[면 벽]

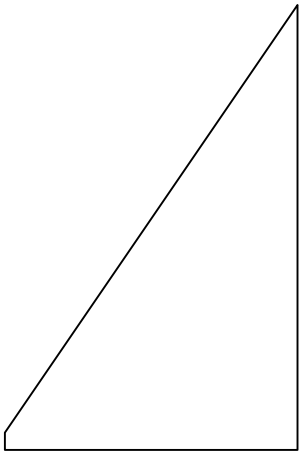

[좌측옹벽]

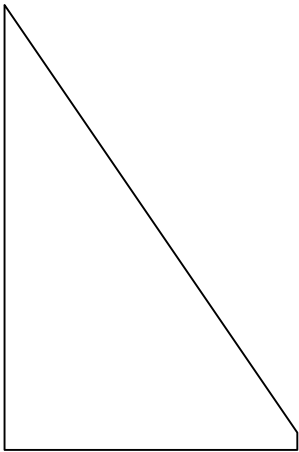

[우측옹벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰


부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘

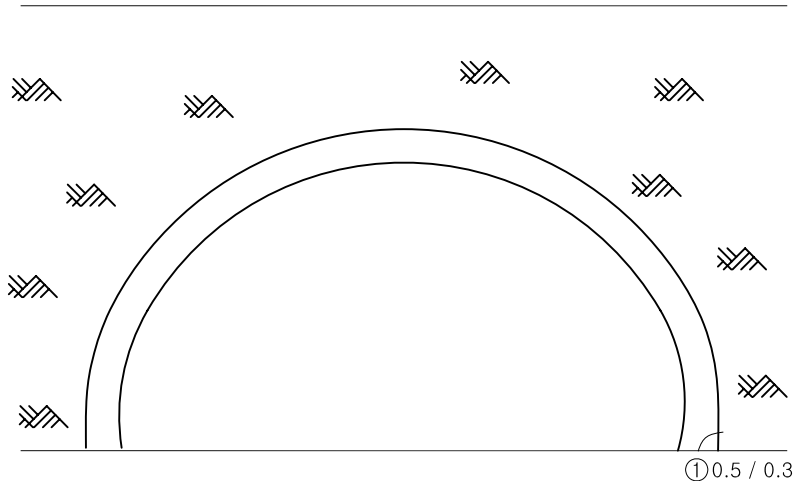

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	0.3	m	1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘