


(↑)
춘 천

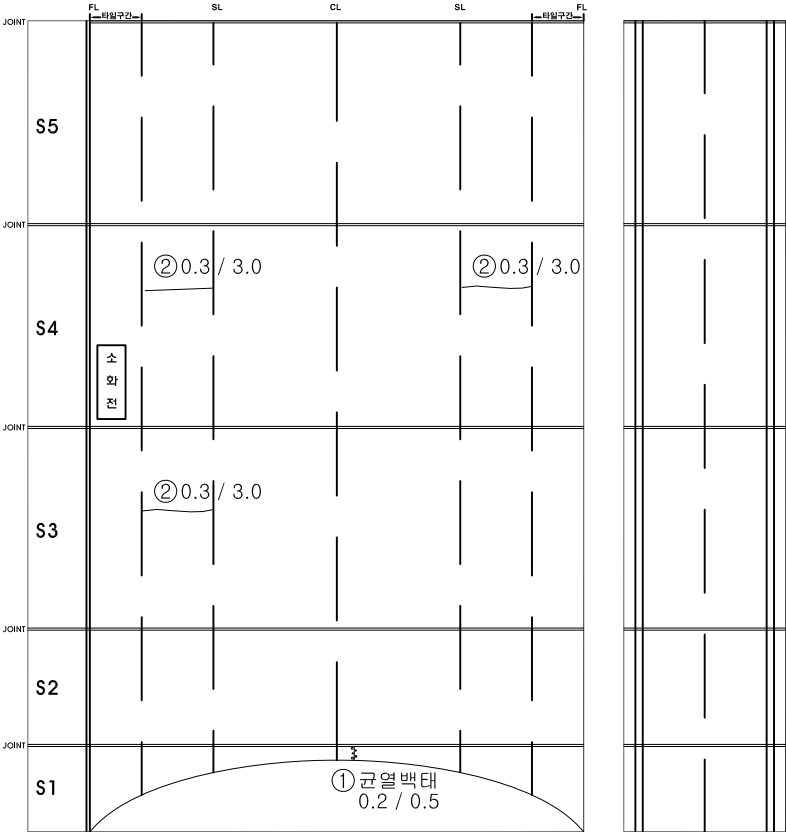

서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열백태	0.2	m	0.5	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	3.0	m	3EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범 레

cw/L 균 열 누수 누수흔적

망상균열 막리, 박락 열화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

철근노출 파손, 탈락 재료분리 세굴, 침식 마 모 보 수

(↑)
춘천

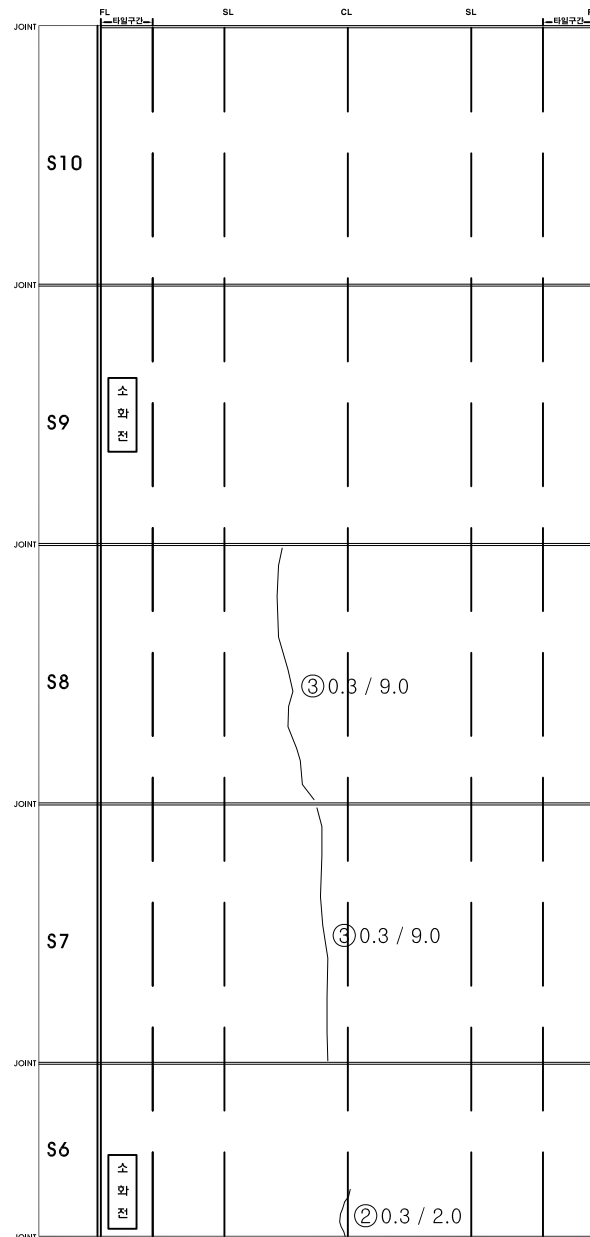

① 포장 열화
A(Φ.0X3.0)

③ 0.3 / 9.0

③ 0.3 / 9.0


② 0.3 / 2.0

서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포장 열화	9.0	m	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

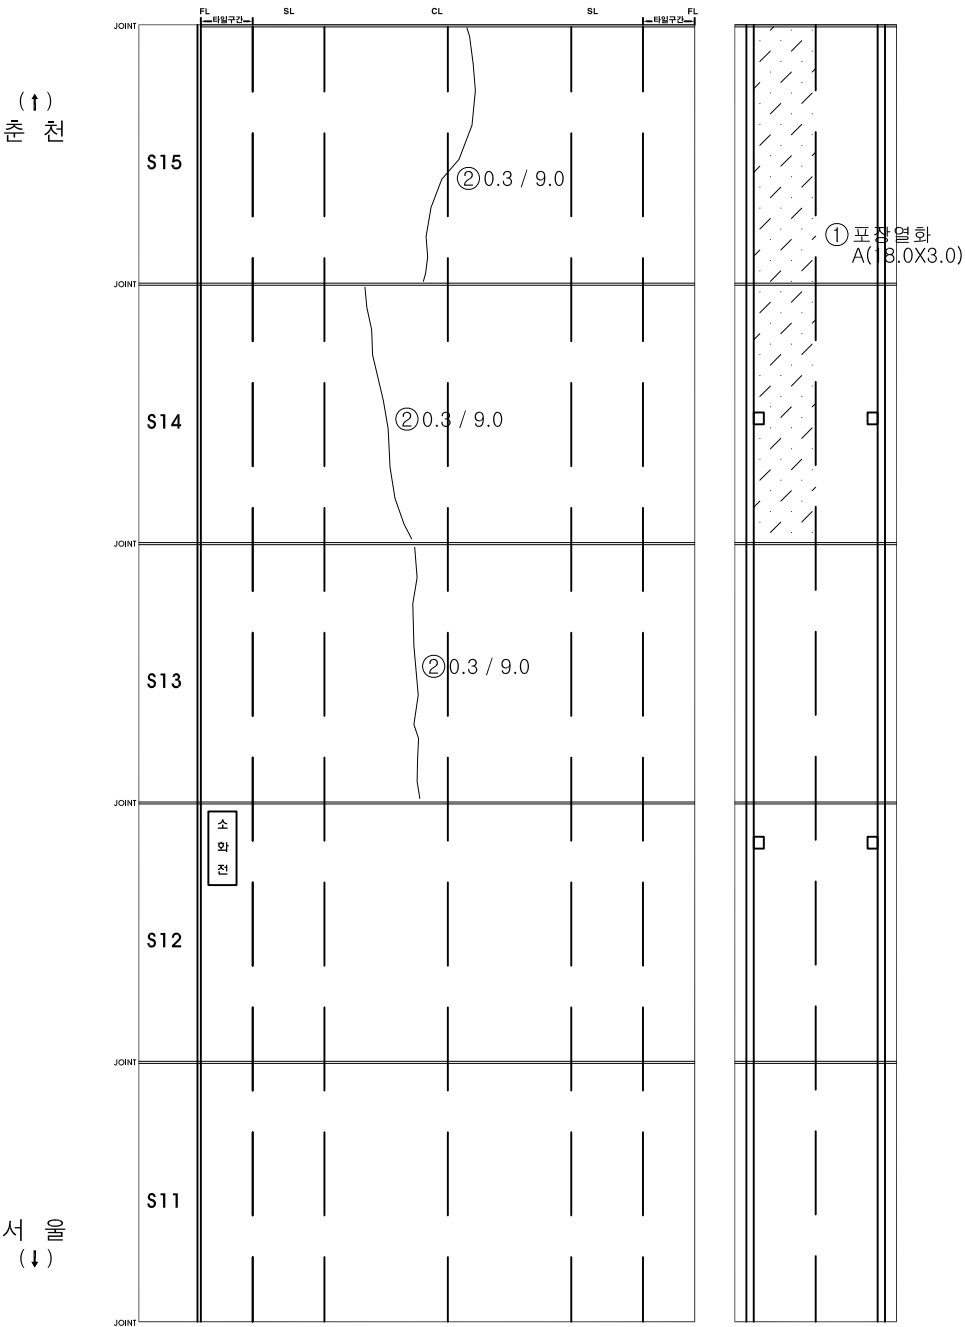

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포장 열화	18.0	m	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	9.0	m	3EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

광판터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S16~20

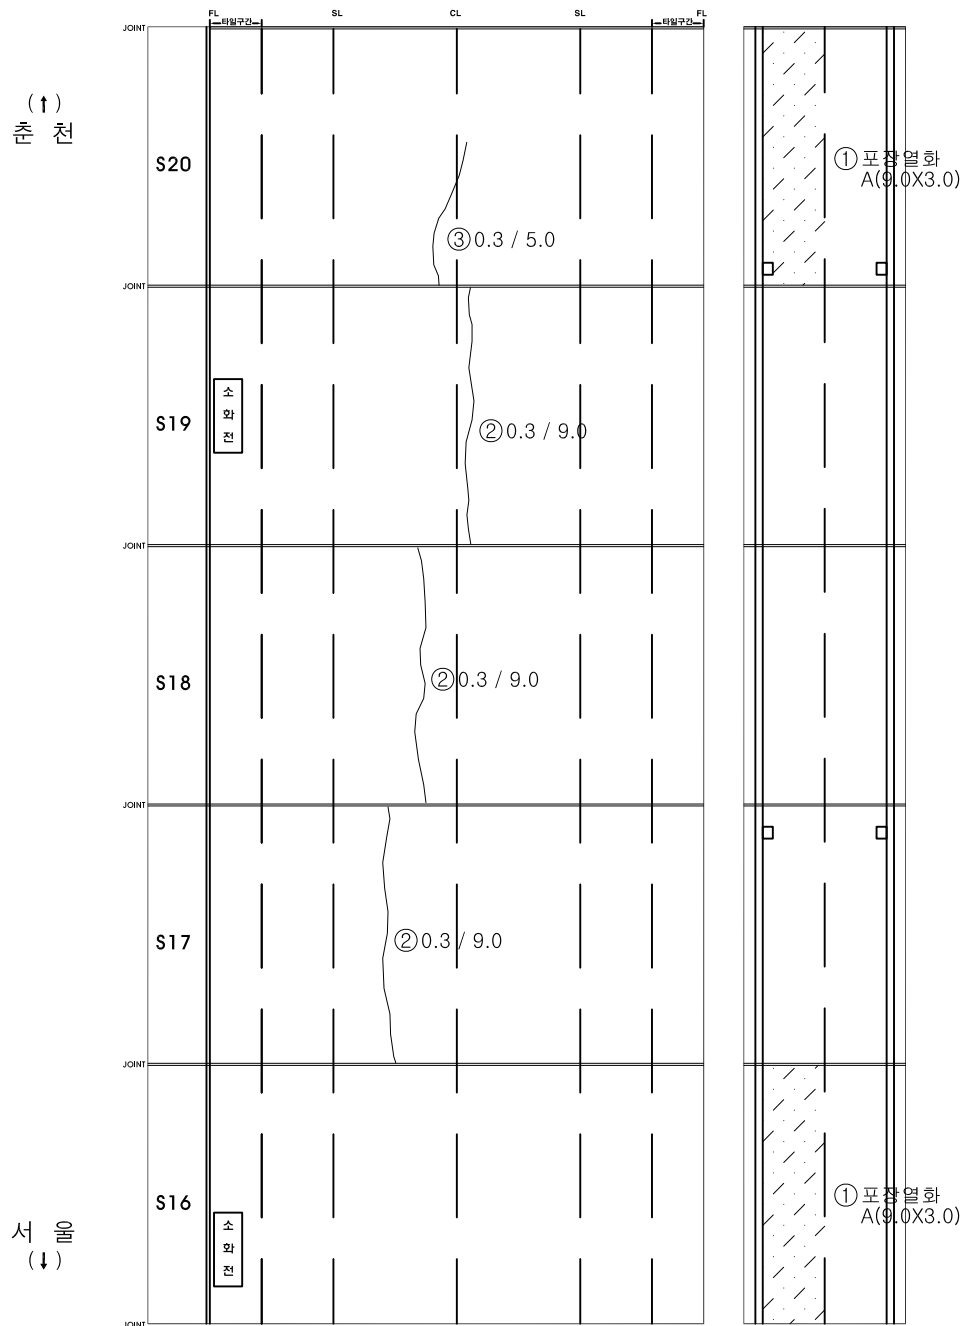

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포장 열화	9.0	m	3.0	m	2EA	9						
2	균열	0.3	mm	9.0	m	3EA	10						
3	균열	0.3	mm	5.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


구간 : S 21~25



cwL 관 열 망상균열 철근노출 피손, 탈락 재료분리 백 태 세굴, 침식 마 모 보수
누수 누수점 박리, 박락 얼화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구함몰

광판터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 26~30

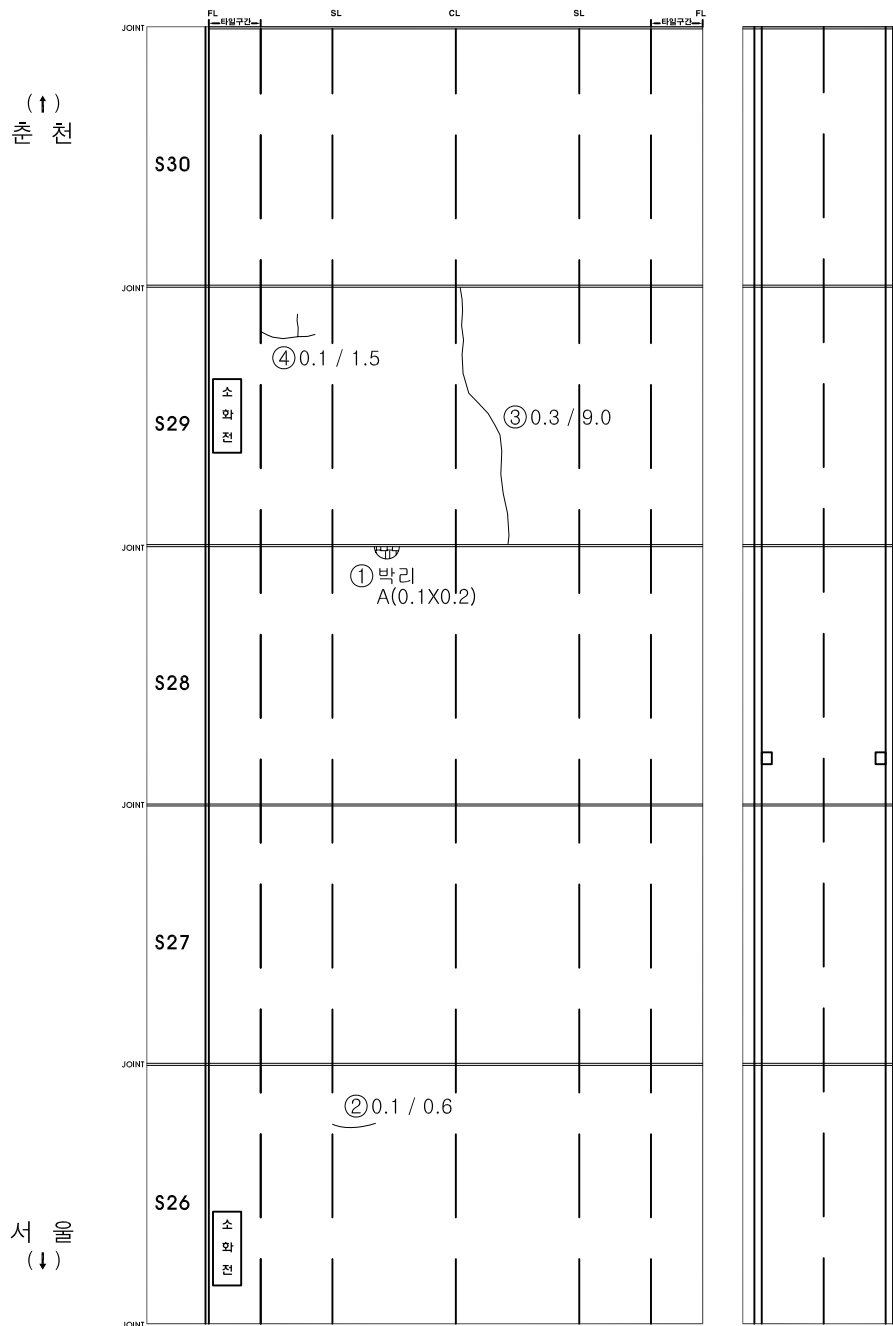


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박리	0.1	m	0.2	m	1EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	11						
4	균열	0.1	mm	1.5	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천

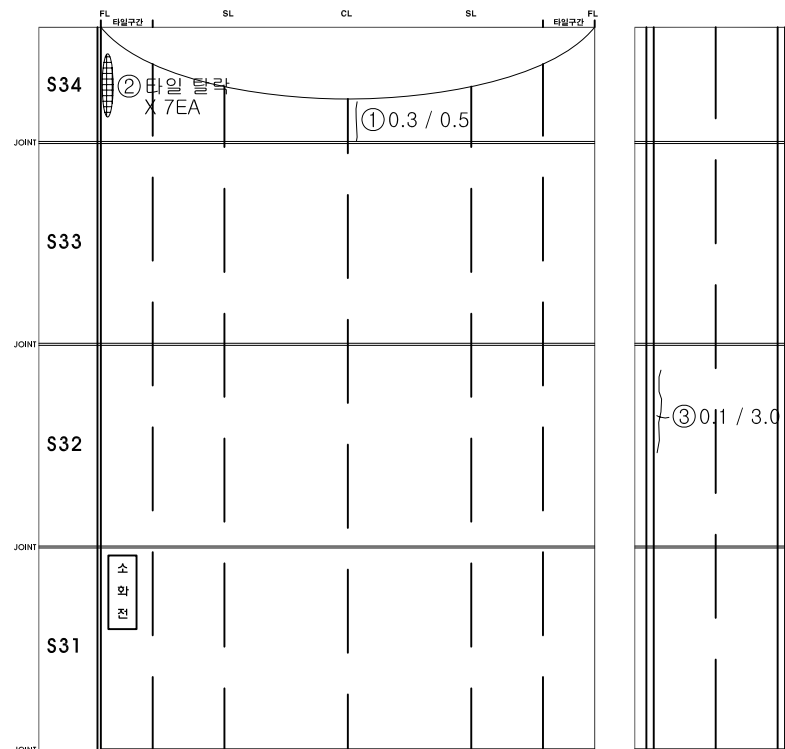


서 울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	0.5	m	1EA	9						
2	타일 탈락					7EA	10						
3	균열	0.1	mm	3.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

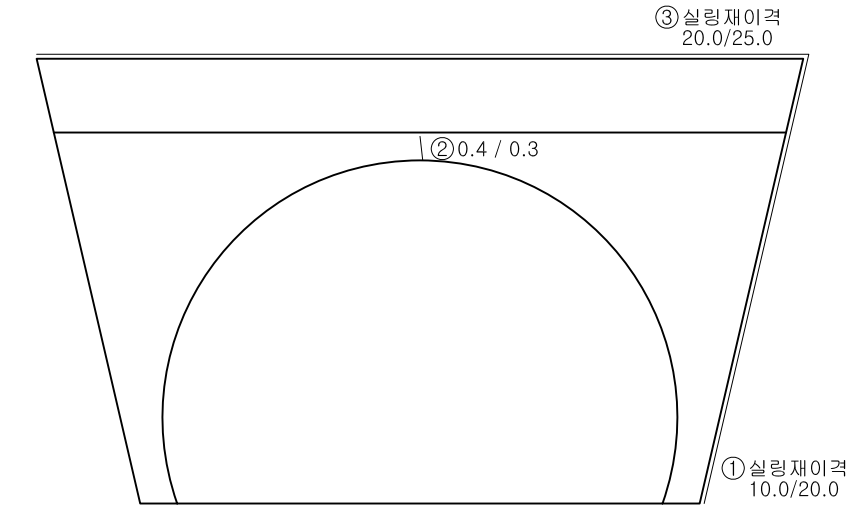

[면 벽]

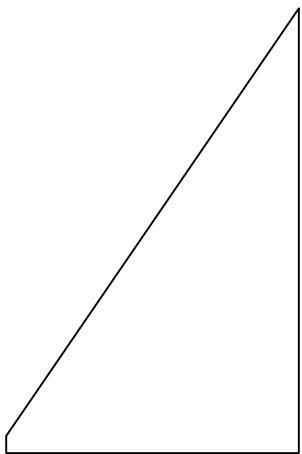

[좌측용벽]

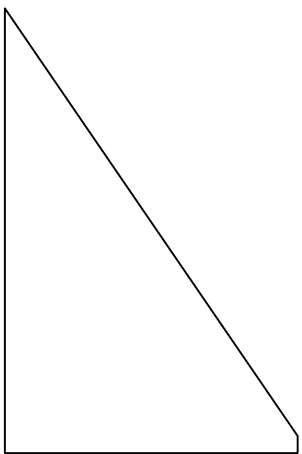

[우측용벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	실링재 이격	10.0	mm	20.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	0.3	m	1EA	10						
3	실링재 이격	20.0	mm	25.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범 레

cw/L 균 열 누수 누수흔적

망상균열 막리, 박락

철근노출 열화, 변색

파손, 탈락 함 물


재료분리 부 식

백 태 퇴 적


세굴, 침식 변 형

마 모 기 타


보 수 배수구막힘

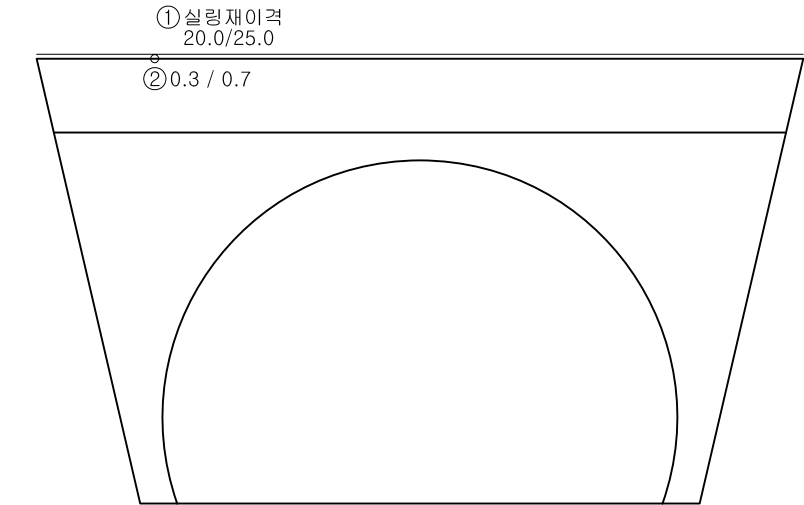

[면 벽]

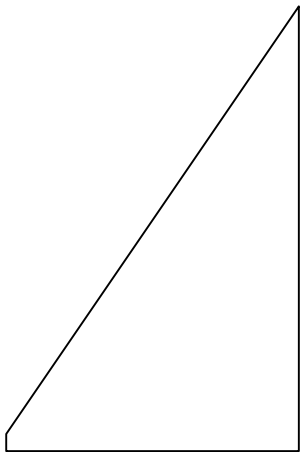

[좌측옹벽]

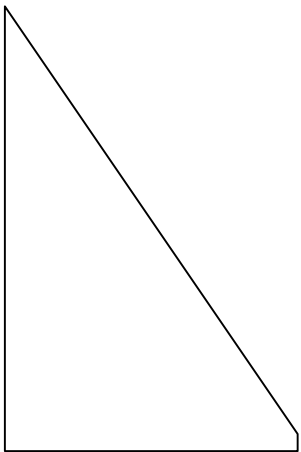

[우측옹벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	실링재 이격	20.0	mm	25.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	0.7	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열 누수누수흔적

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

바리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘