


광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S1~5

(↑)
춘 천

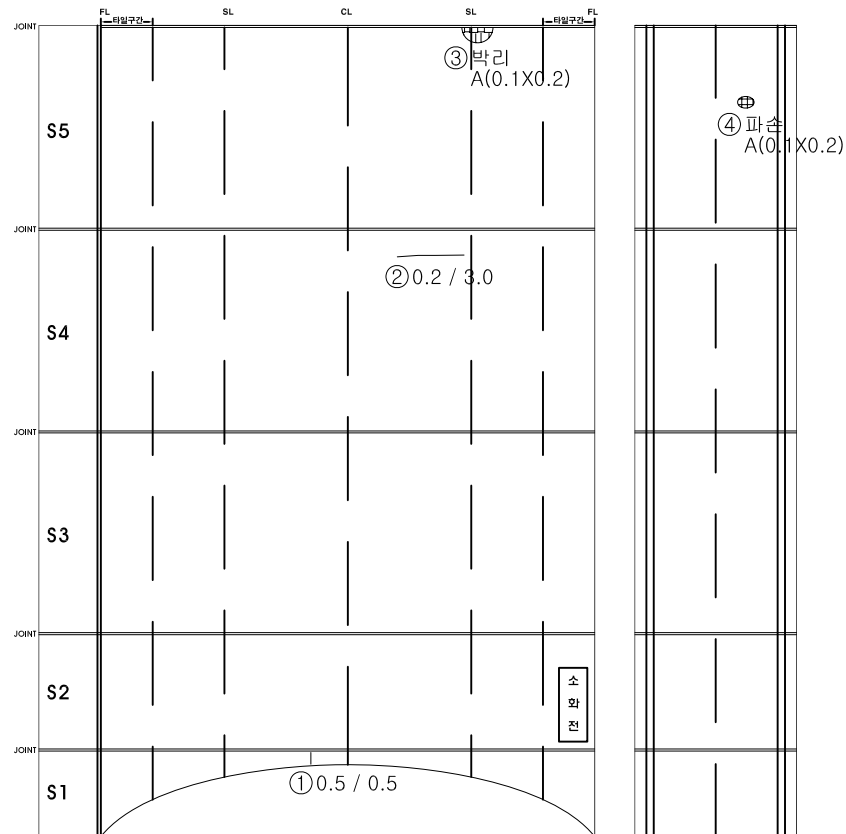


서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	0.5	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	3.0	m	1EA	10						
3	박리	0.1	m	0.2	m	1EA	11						
4	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범 레

cw/L 균 열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백 태	세굴, 침식	마 모	보 수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함 물	부 식	퇴 적	변 형	기 타	배수구막힘

(↑)
춘 천

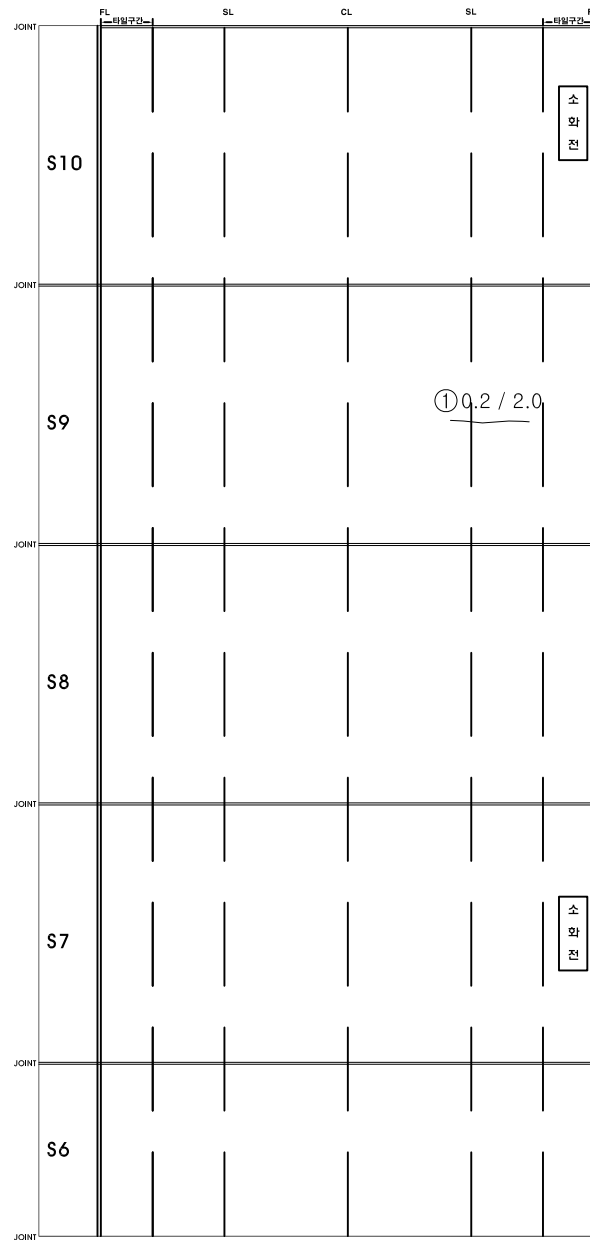

④ 포장 열화
A(18.0X3.0)

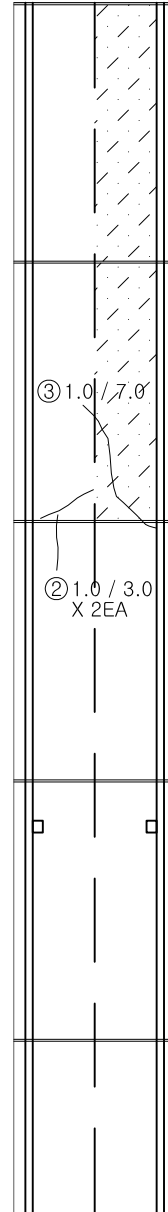

서 울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	1.0	mm	3.0	m	2EA	10						
3	균열	1.0	mm	7.0	m	1EA	11						
4	포장 열화	18.0	m	3.0	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S11~15

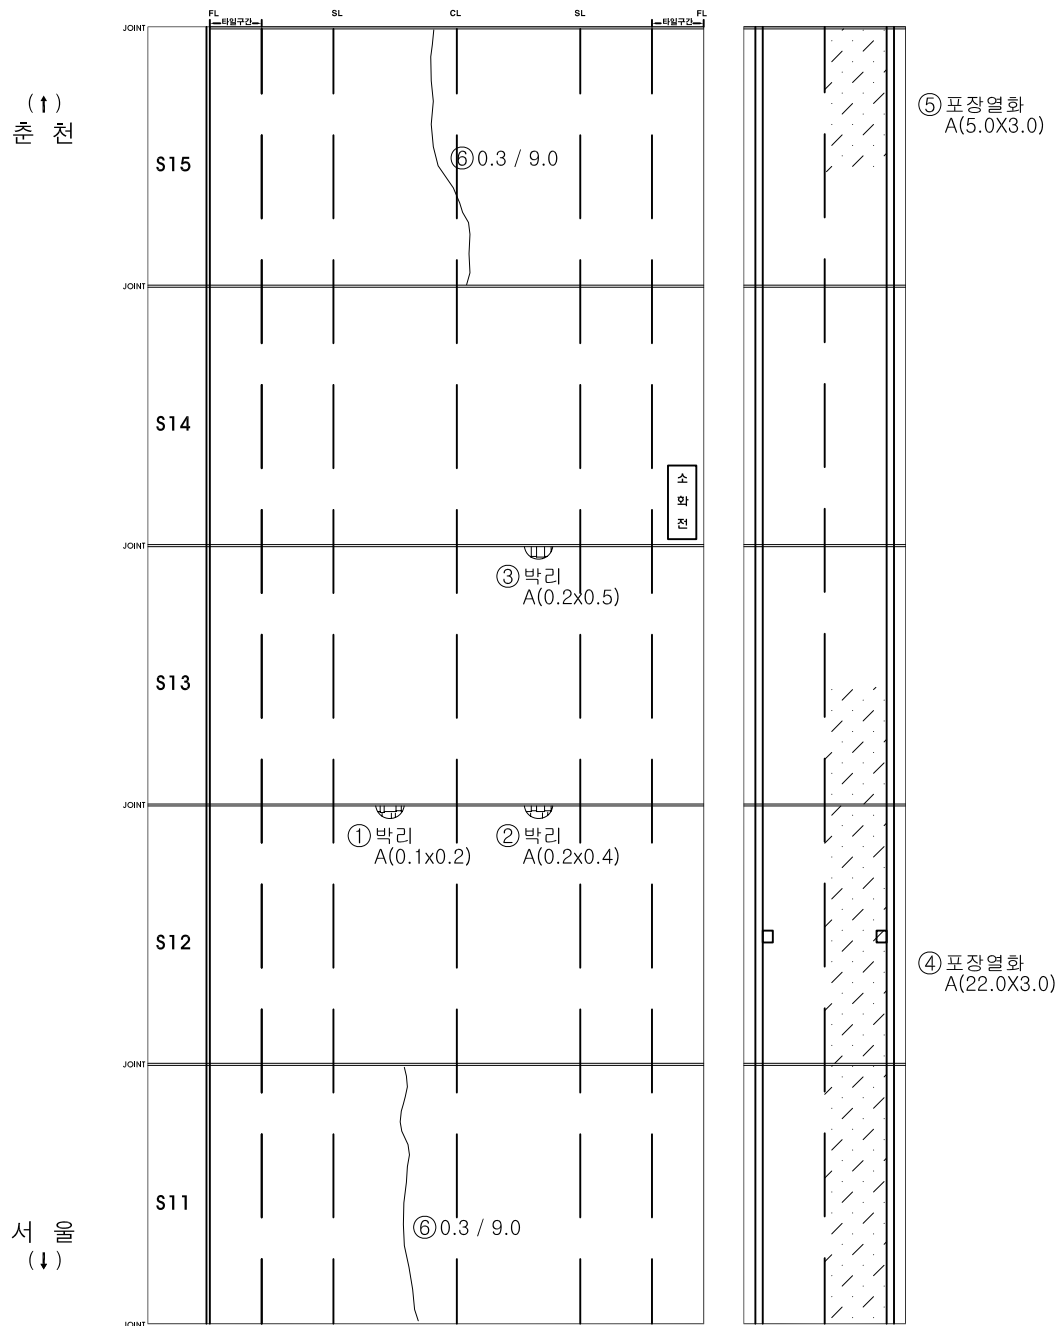


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박리	0.1	m	0.2	m	1EA	9						
2	박리	0.2	m	0.4	m	1EA	10						
3	박리	0.2	m	0.5	m	1EA	11						
4	포장 열화	22.0	m	3.0	m	1EA	12						
5	포장 열화	5.0	m	3.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S16~20

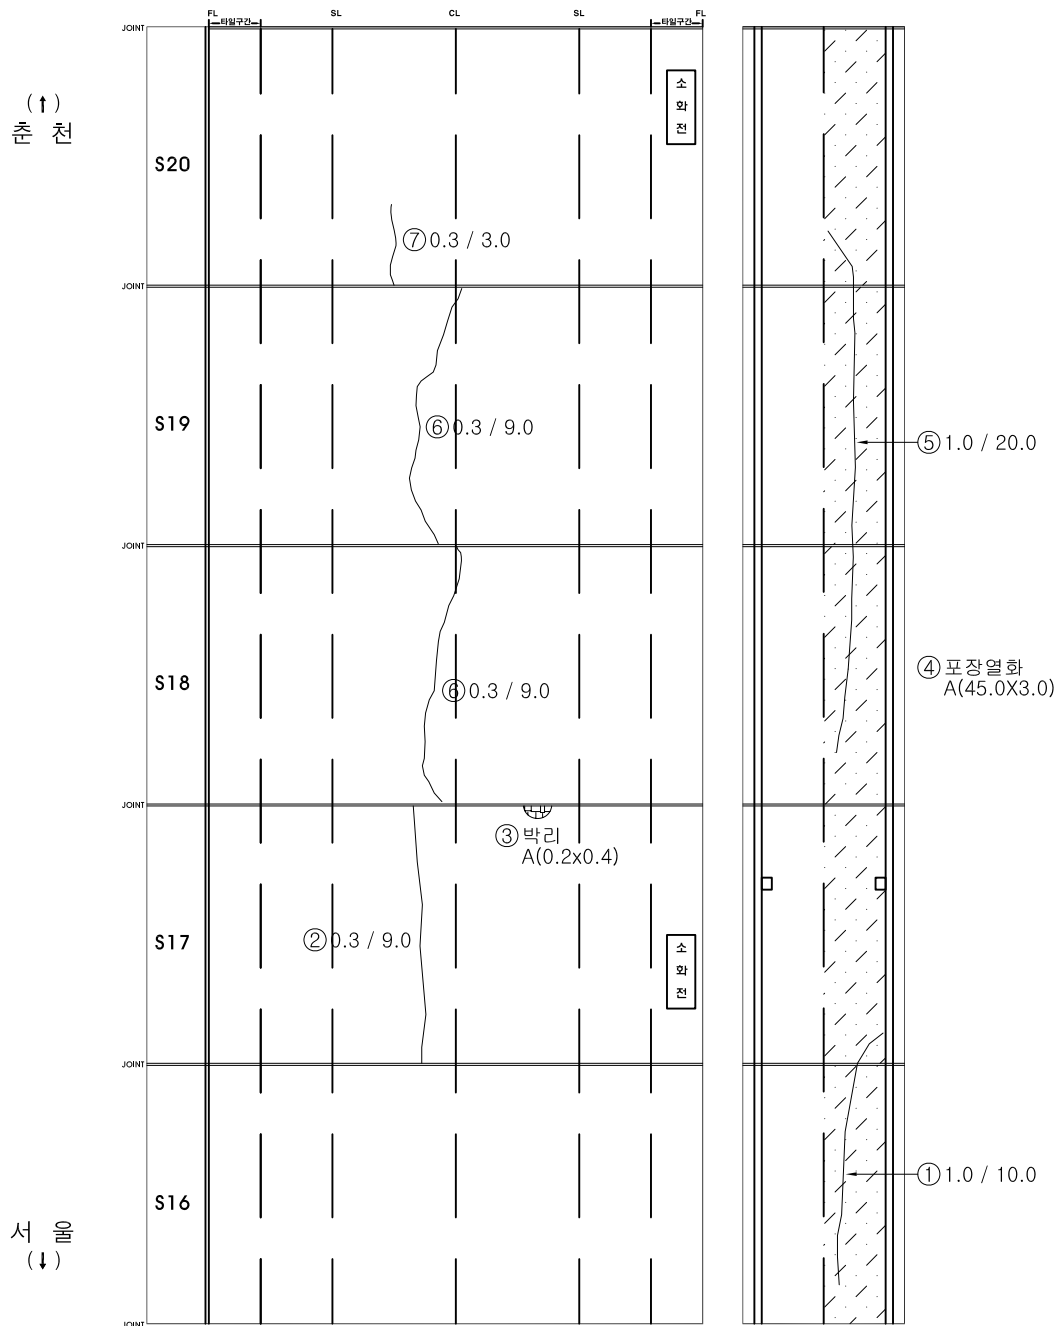


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	1.0	mm	10.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	10						
3	박리	0.2	m	0.4	m	1EA	11						
4	포장 열화	45.0	m	3.0	m	1EA	12						
5	균열	1.0	mm	20.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	14						
7	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S21~25

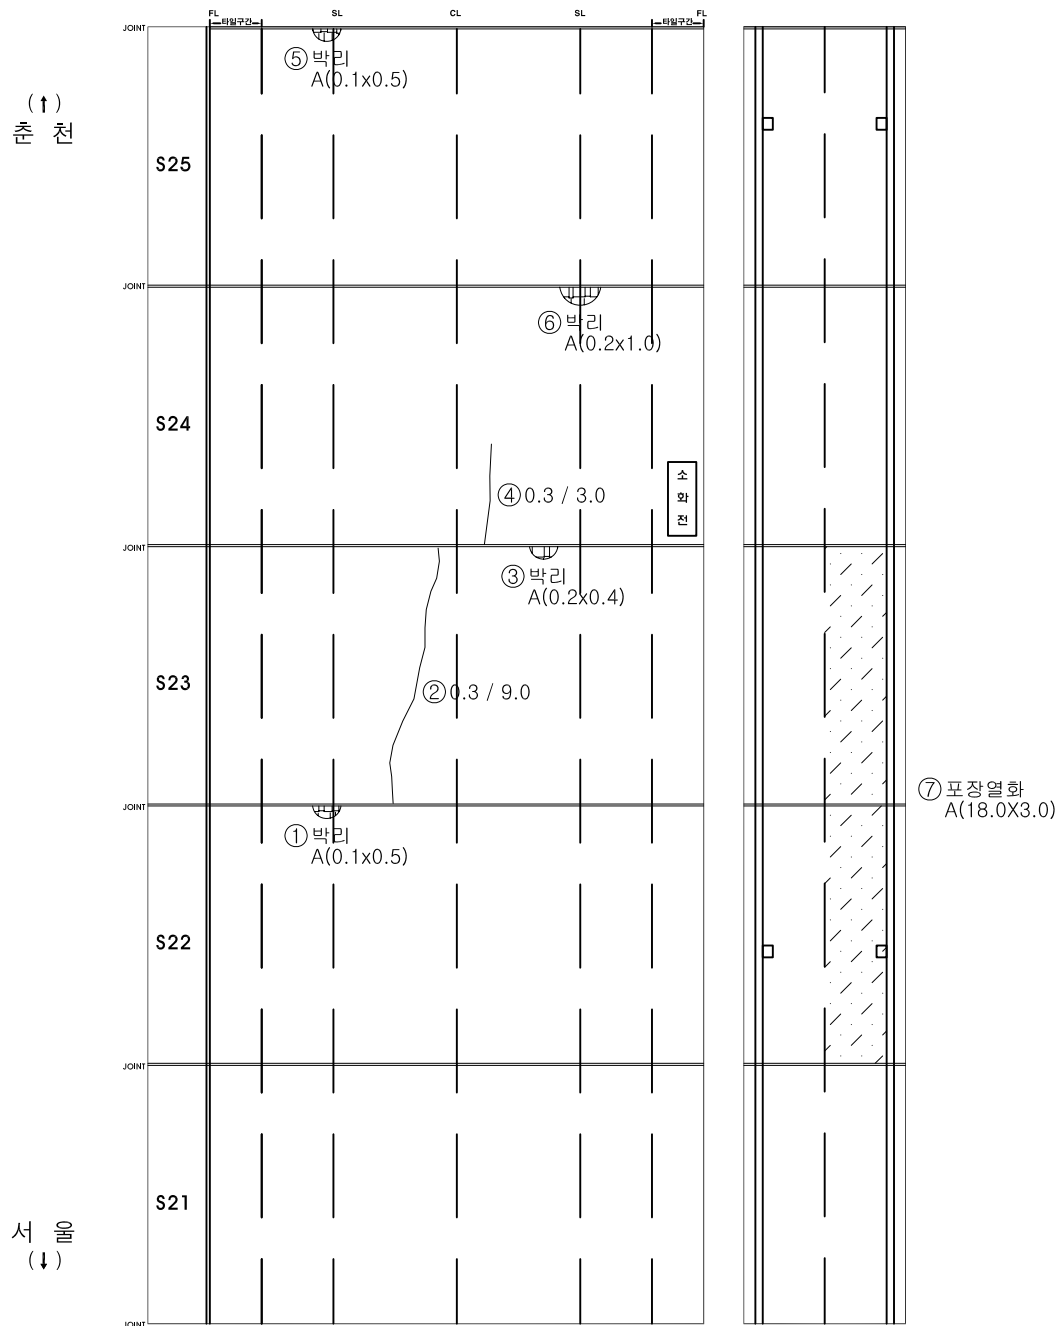


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박리	0.1	m	0.5	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	10						
3	박리	0.2	m	0.4	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	12						
5	박리	0.1	m	0.5	m	1EA	13						
6	박리	0.2	m	1.0	m	1EA	14						
7	포장 열화	18.0	m	3.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S 26~30

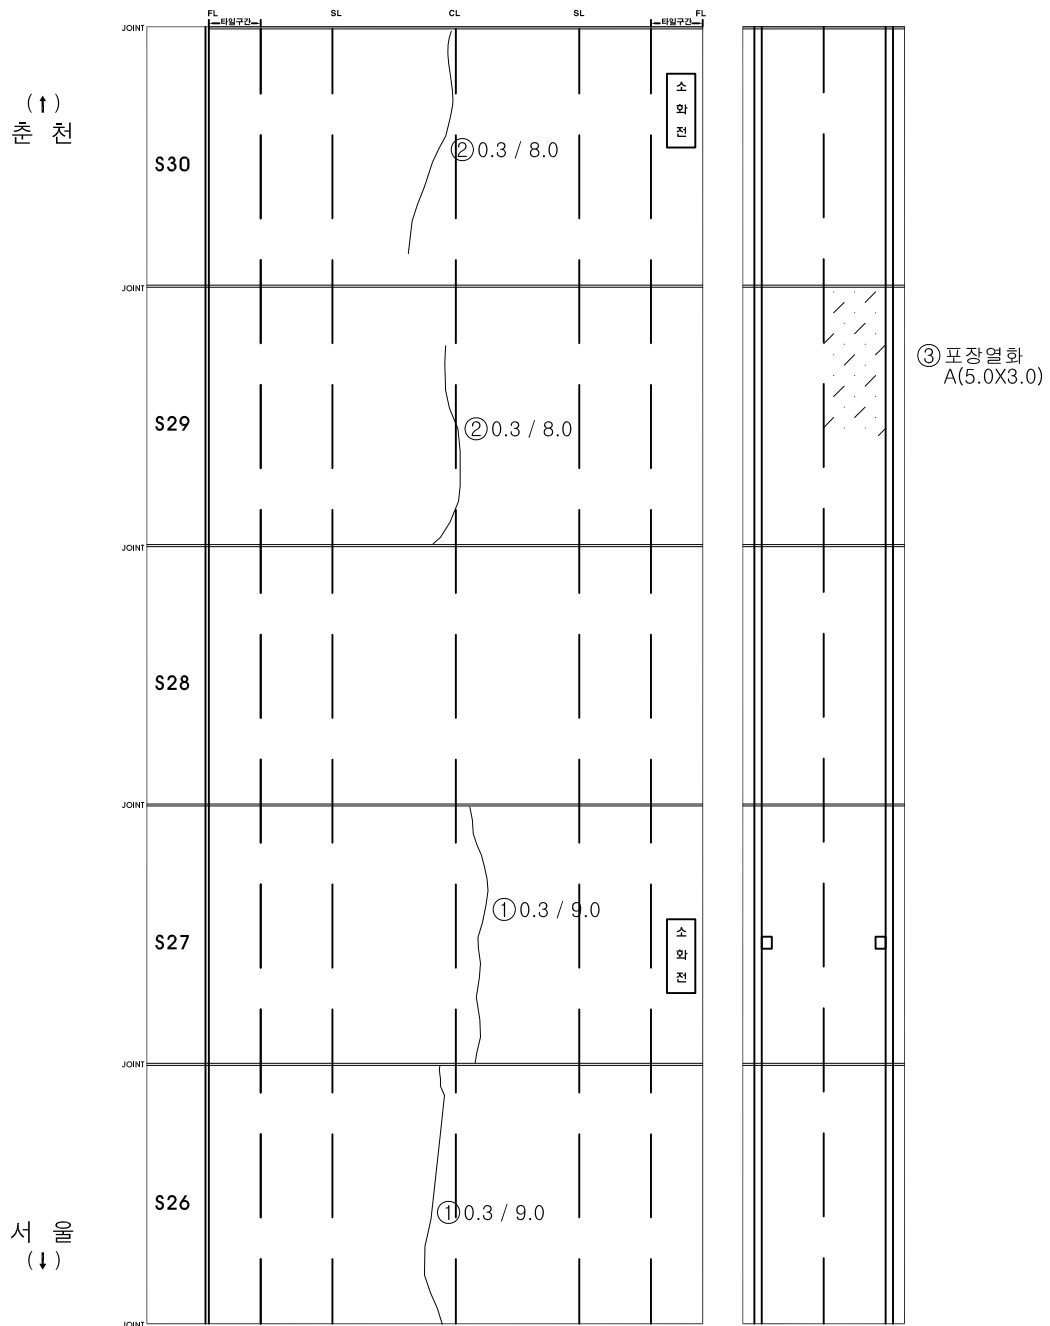


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	10						
3	포장 열화	5.0	m	3.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S31~35

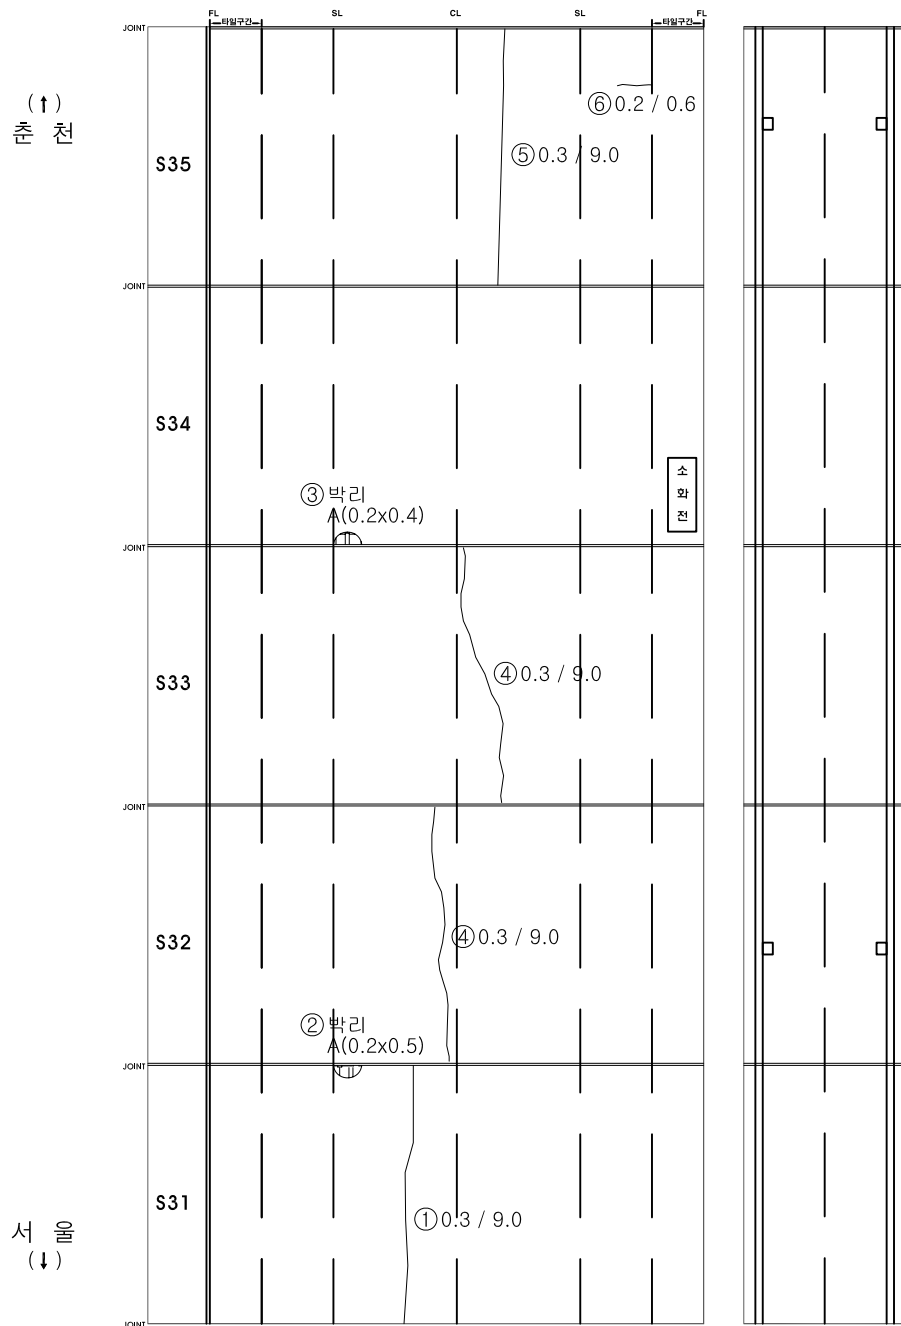


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	9						
2	박리	0.2	m	0.5	m	1EA	10						
3	박리	0.2	m	0.4	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	12						
5	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	13						
6	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

광판터널(춘천방향) 외관조사망도

구간 : S36~40

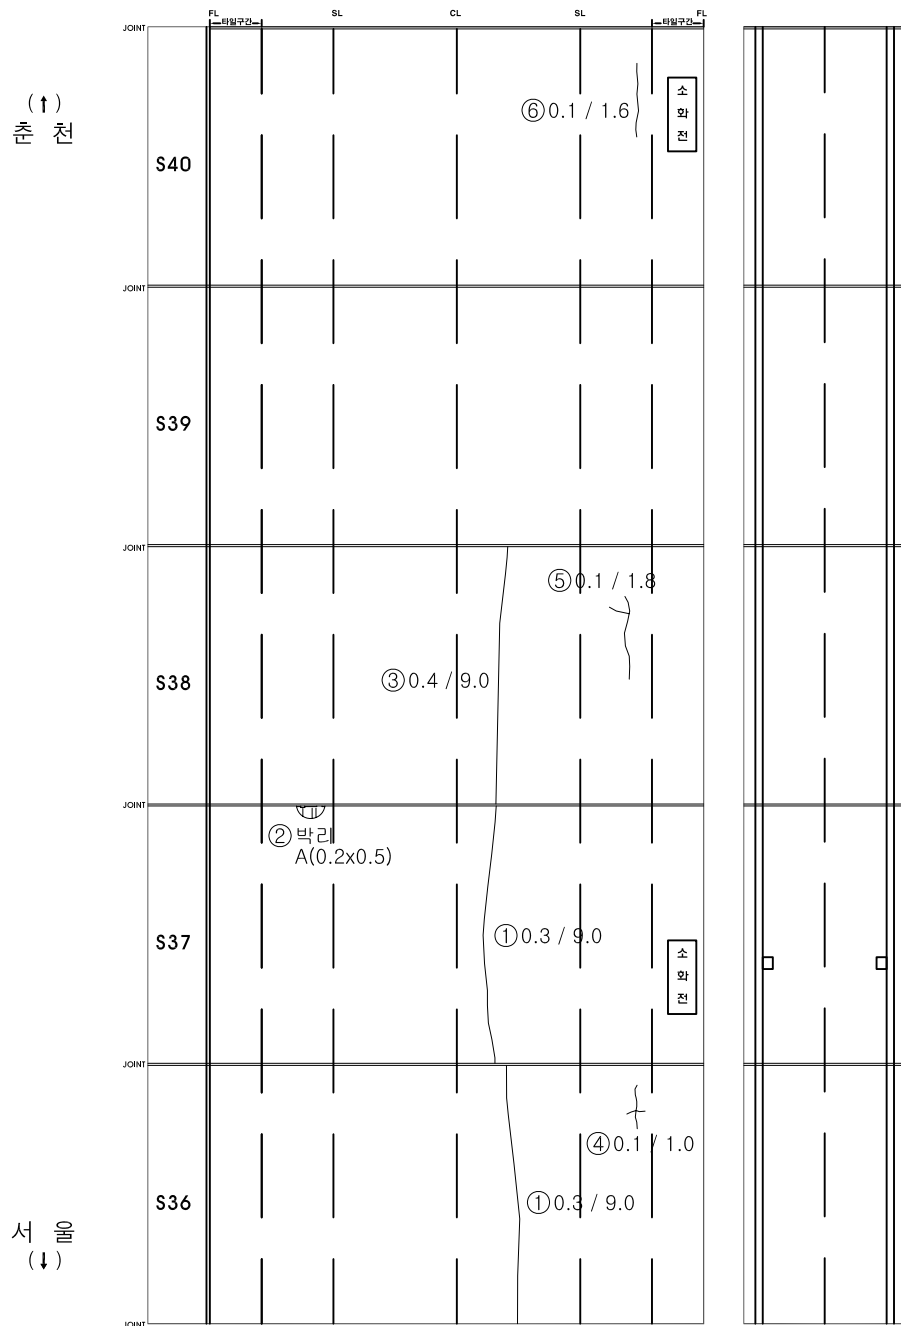


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	9.0	m	2EA	9						
2	박리	0.2	m	0.5	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	9.0	m	1EA	11						
4	균열	0.1	mm	1.0	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	1.8	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	1.6	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


(↑)
춘 천

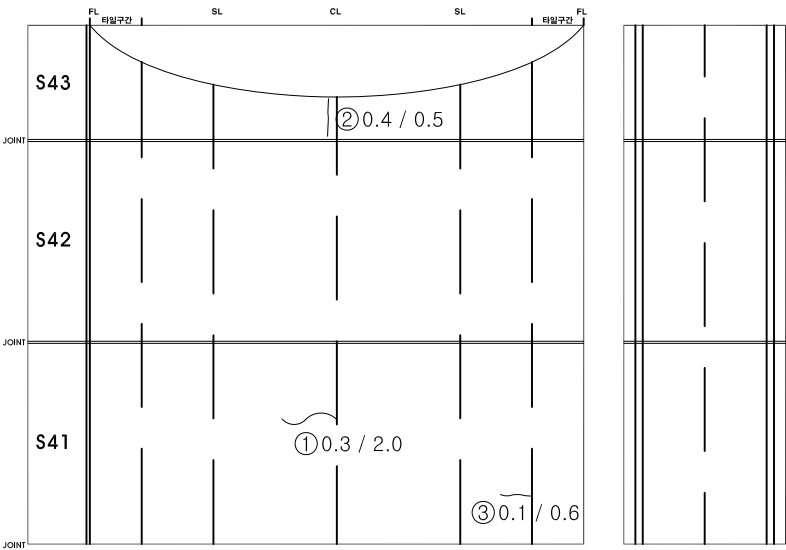


서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	0.5	m	1EA	10						
3	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범 레													
cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수	누수	박리, 박락	열화, 변색	함물
누수흔적					부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘				

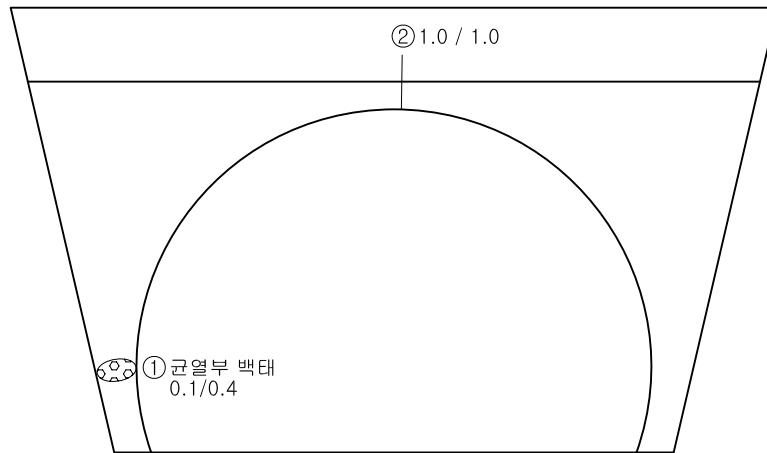

[면 벽]

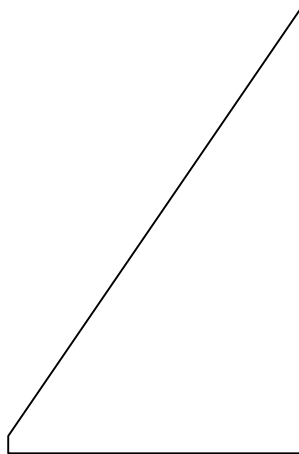

[좌측용벽]

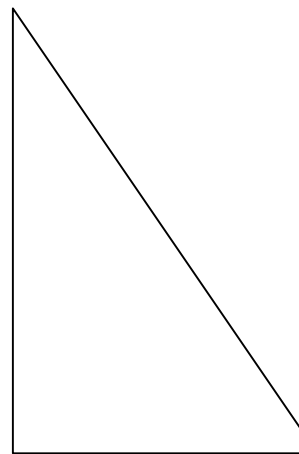


[우측용벽]


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열부 백태	0.1	m	0.4	m	1EA	9						
2	균열	1.0	mm	1.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

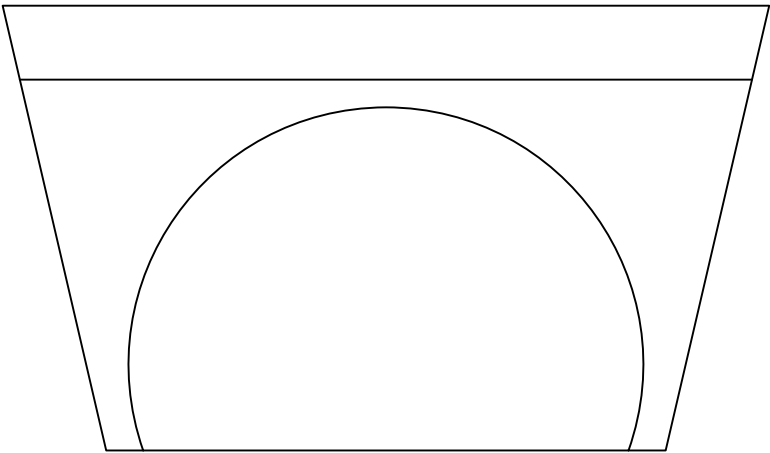

[면 벽]

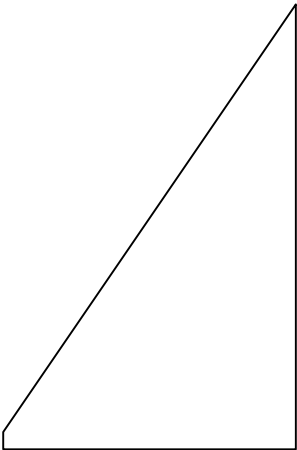

[좌측옹벽]

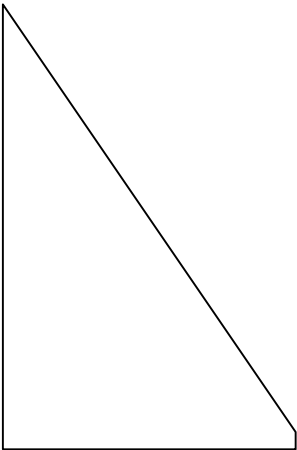

[우측옹벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균 열 누수 누수흔적

망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백태 세굴, 침식 마모 보수

박리, 박락 열화, 변색 함몰 부식 퇴적 변형 기타 배수구막힘