


(↑)
춘 천

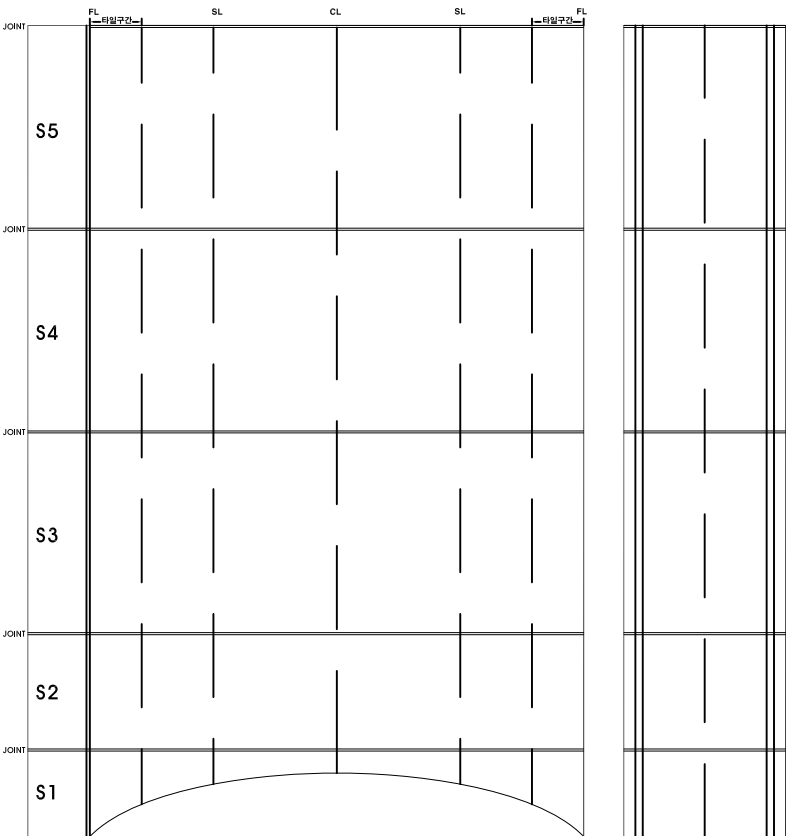

서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형


기타

배수구막힘

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S6~10

(↑)
춘천

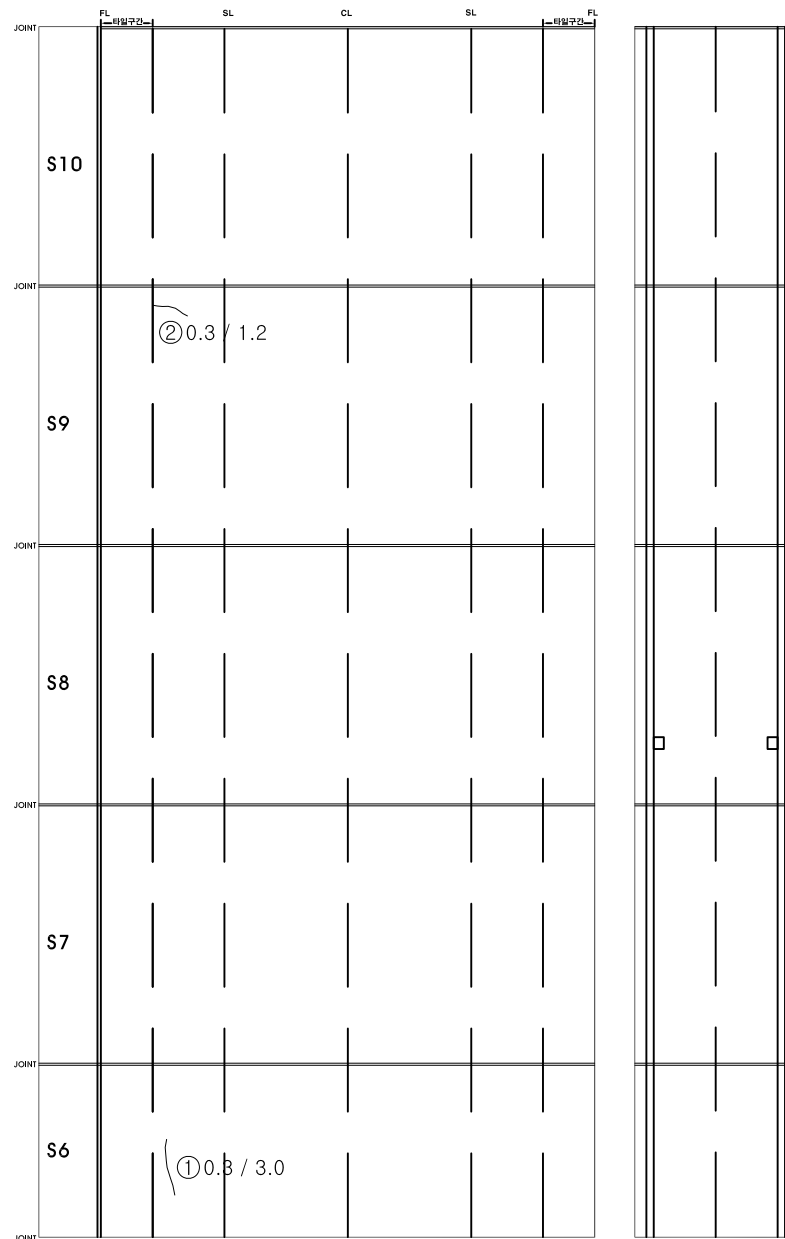


서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	1.2	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S11~15

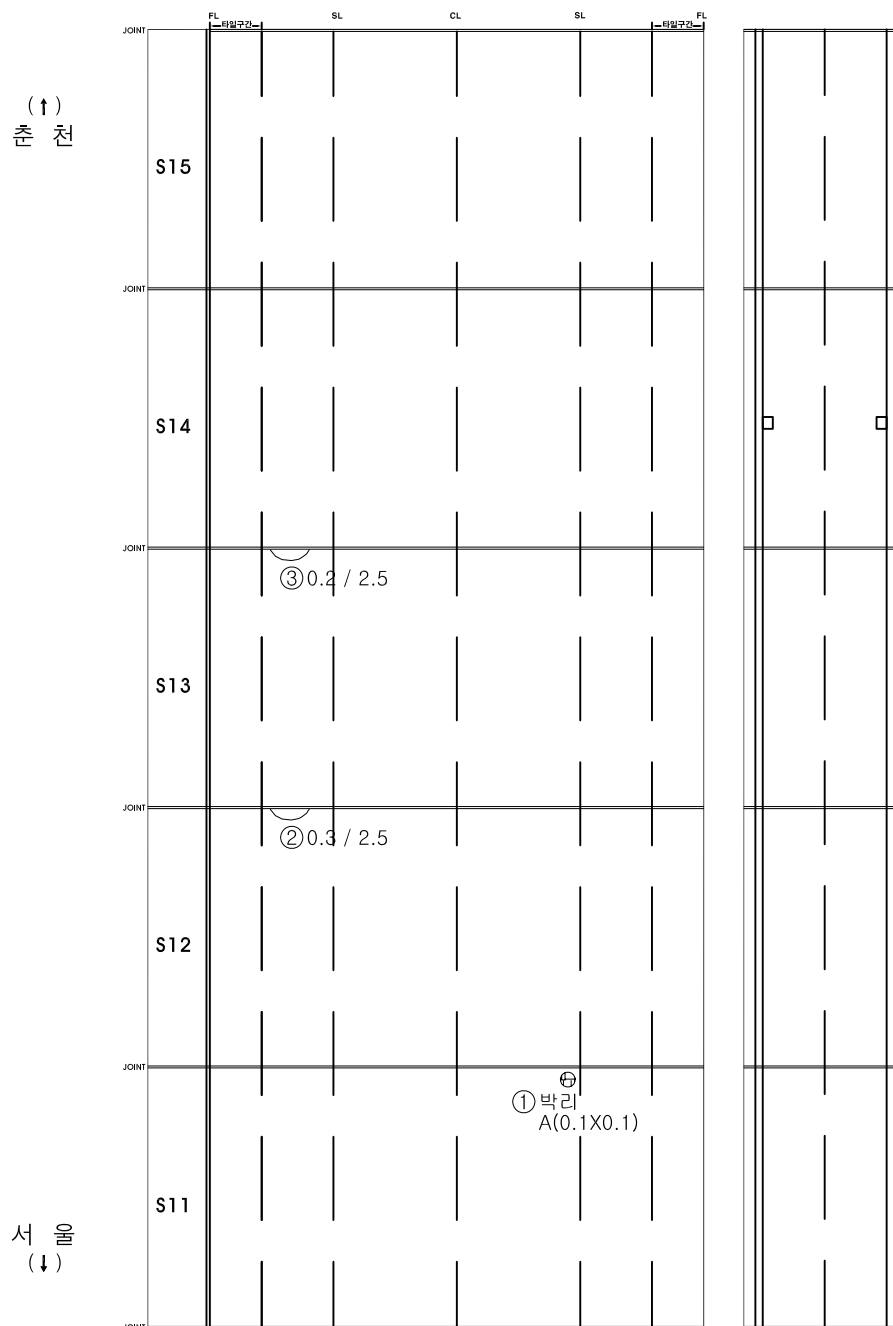


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박리	0.1	m	0.1	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	2.5	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	2.5	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례



군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 16~20

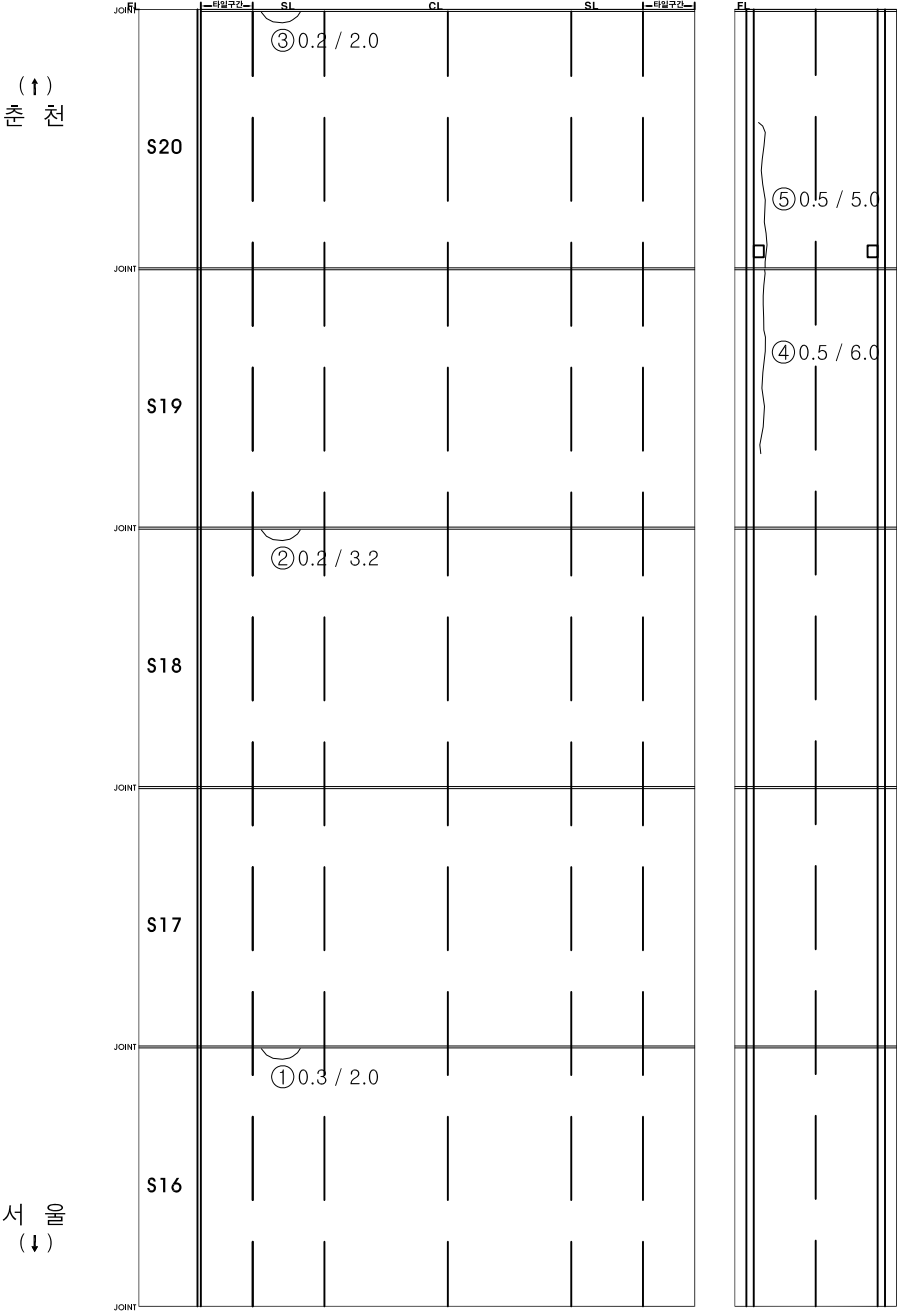

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	3.2	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	11						
4	균열	0.5	mm	6.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	5.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식


퇴적

변형

기타


배수구막힘

구간 : S 21~25

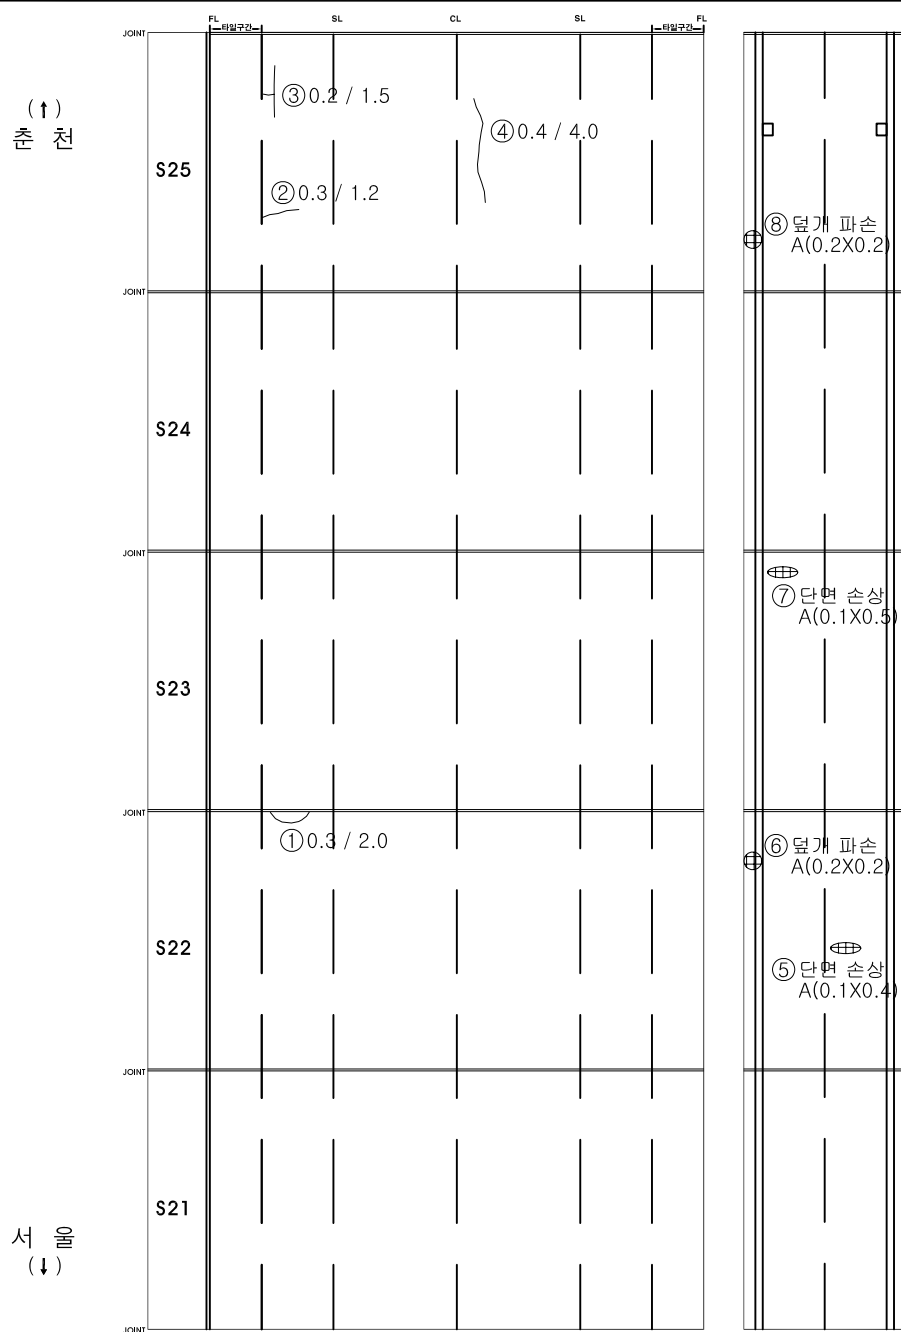

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	1.2	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	4.0	m	1EA	12						
5	단면 손상	0.1	m	0.4	m	1EA	13						
6	뿔개 파손	0.2	m	0.2	m	1EA	14						
7	단면 손상	0.1	m	0.5	m	1EA	15						
8	뿔개 파손	0.2	m	0.2	m	1EA	16						

범례



구간 : S 26~30



범례












군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S31~35

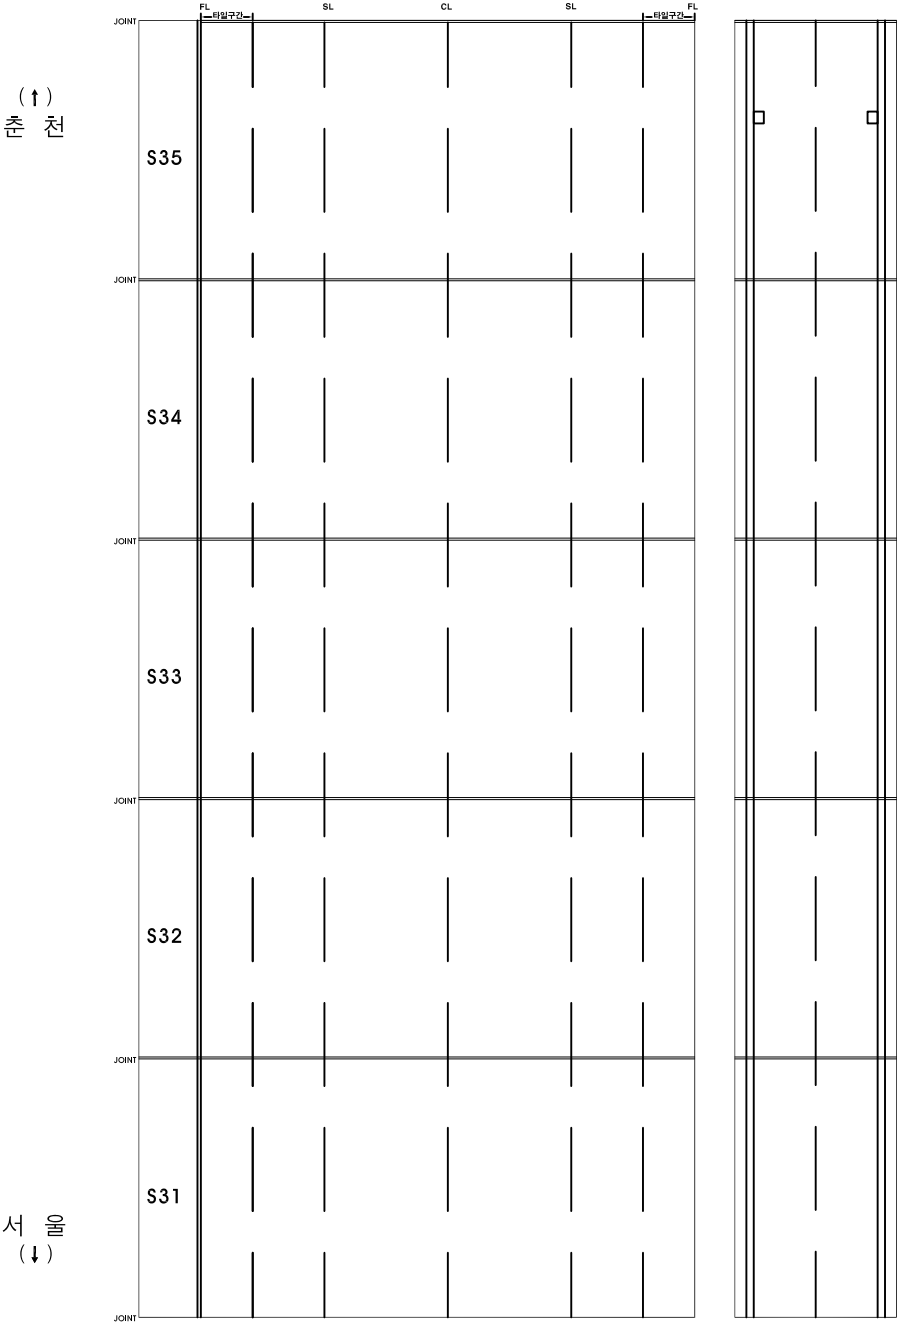

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형


기타

배수구막힘

구간 : S 36~40



범례



구간 : S41~45



범례

 관 열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료관리
 벽
 태
 세굴, 침식
 마 모
 보 수


 누수, 수질
  바닥, 바닥
  열화, 변색
  관 물
  부식
  퇴적
  변형
  기타
  배수구막힘

구간 : S 46~50



군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S51~55

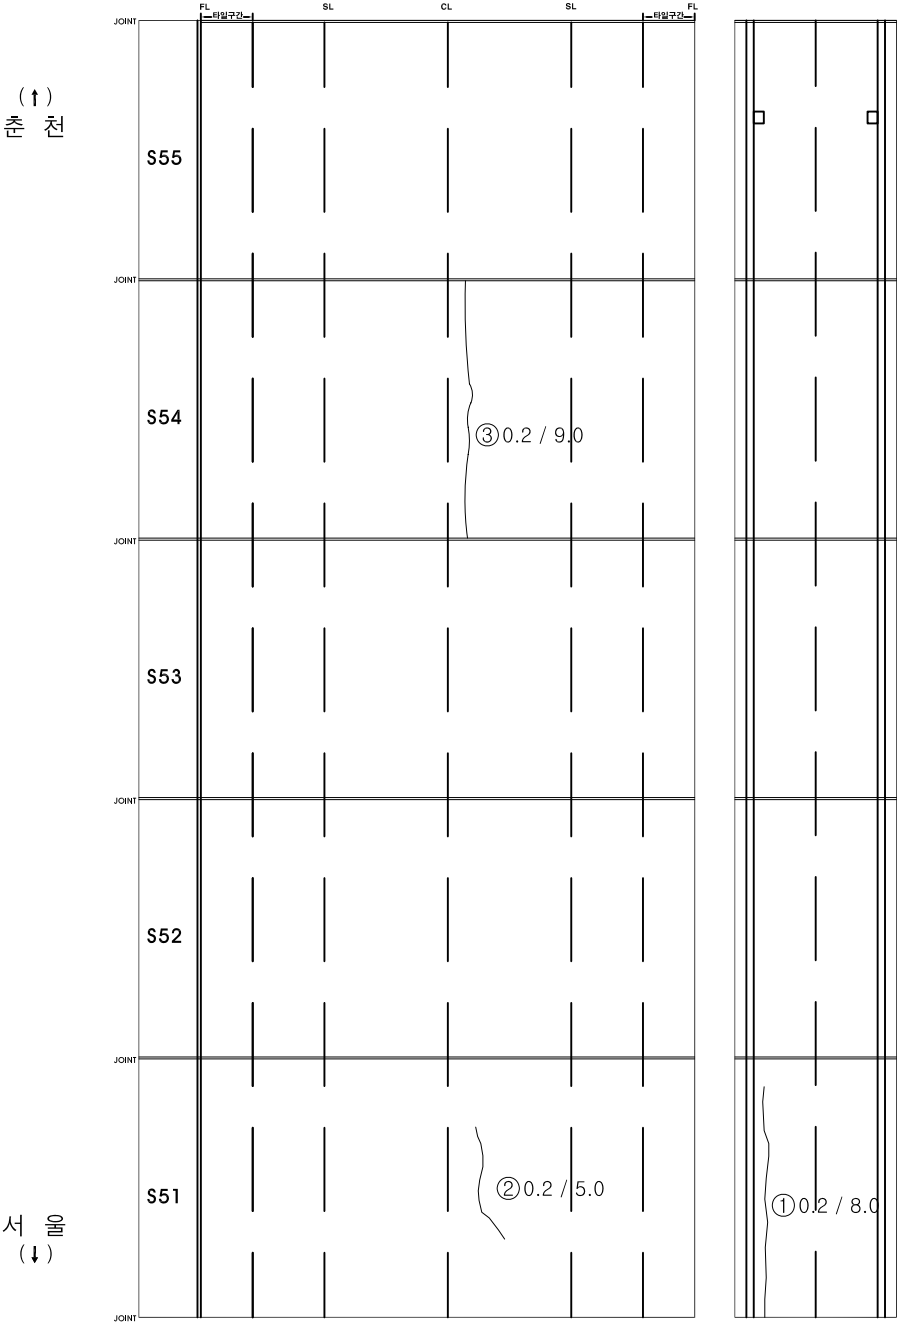

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	5.0	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	9.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

누수

누수흔적

망상균열

박리, 박락

열화, 변색

철근노출

함물

부식

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

변형

기타


마모

배수구막힘

보수

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S56~60

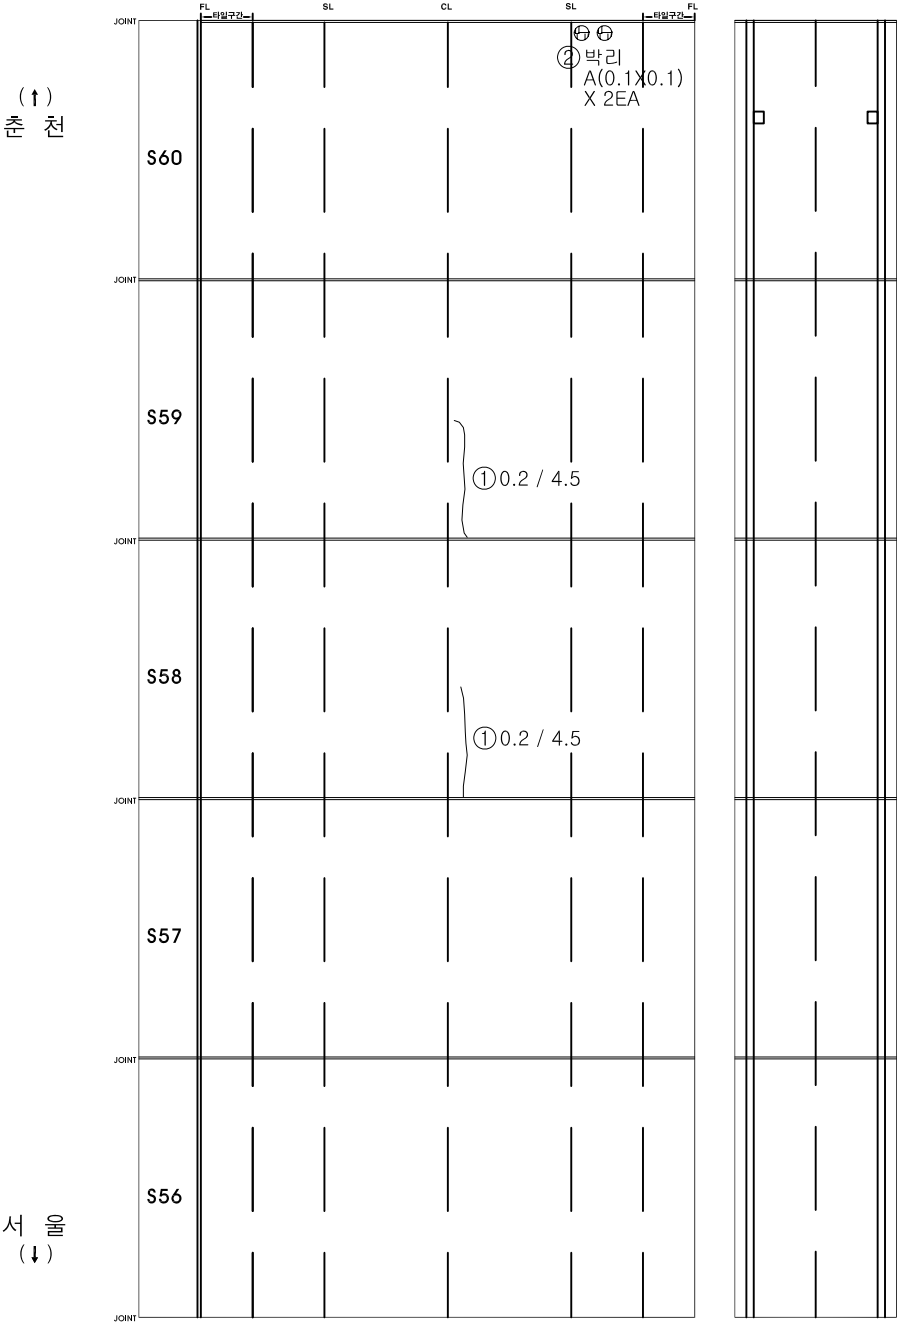

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	4.5	m	2EA	9						
2	박리	0.1	m	0.1	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘

구간 : S 61~65



범례




구간 : S 66~70



cw(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ ㆋ ㆌ ㆍ ㆎ ㆏ ㆐ ㆑ ㆒ ㆓ ㆔ ㆕ ㆖ ㆗ ㆘ ㆙ ㆚ ㆛ ㆜ ㆝ ㆞ ㆟ ㆠ ㆡ ㆢ ㆣ ㆤ ㆥ ㆦ ㆧ ㆨ ㆩ ㆪ ㆫ ㆬ ㆭ ㆮ ㆯ ㆰ ㆱ ㆲ ㆳ ㆴ ㆵ ㆶ ㆷ ㆸ ㆹ ㆺ ㆻ ㆼ ㆽ ㆾ ㆿ ㆿ)

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S71~75

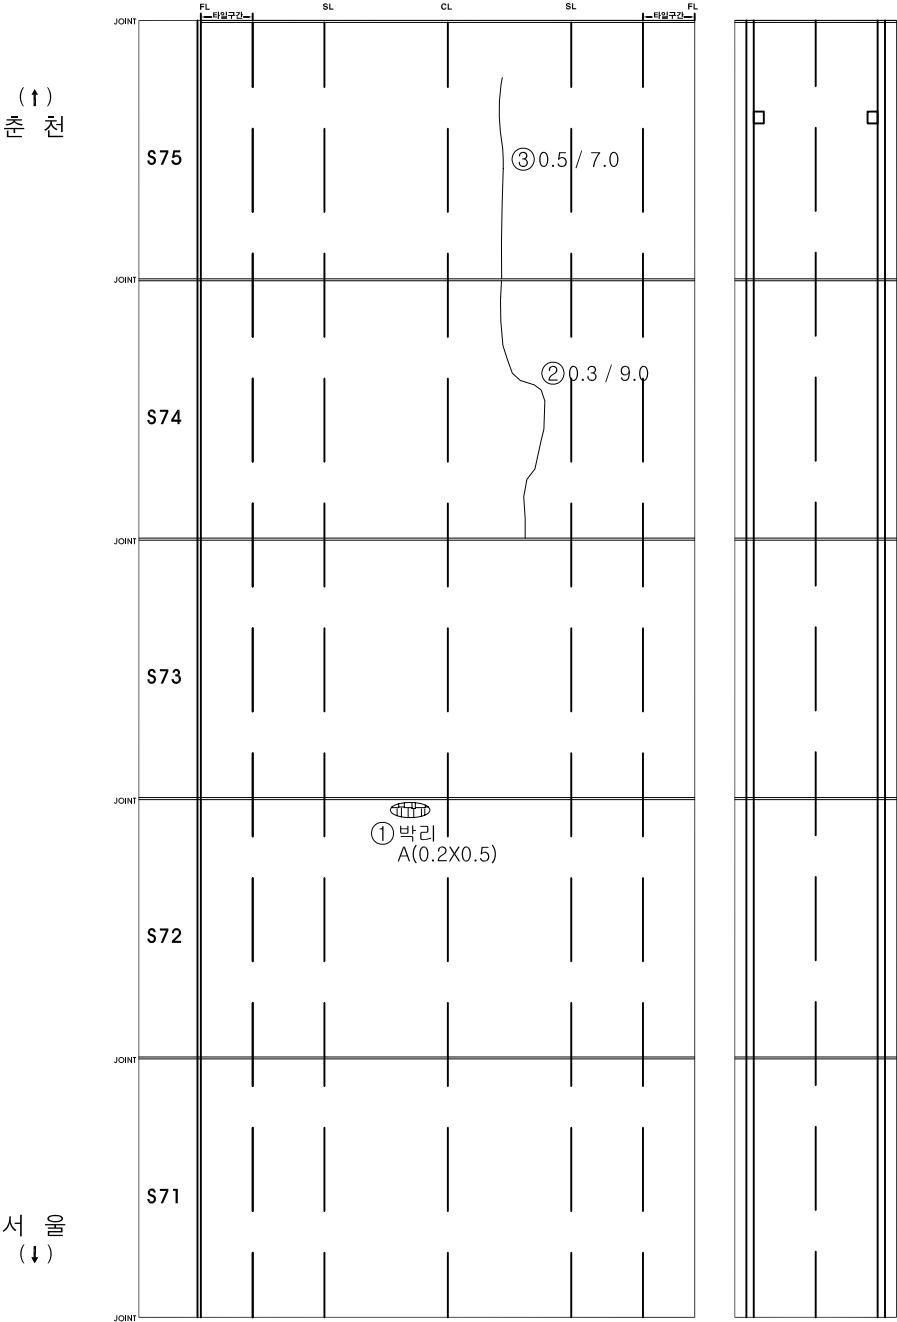

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박리	0.2	m	0.5	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	7.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

합물

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 76~80

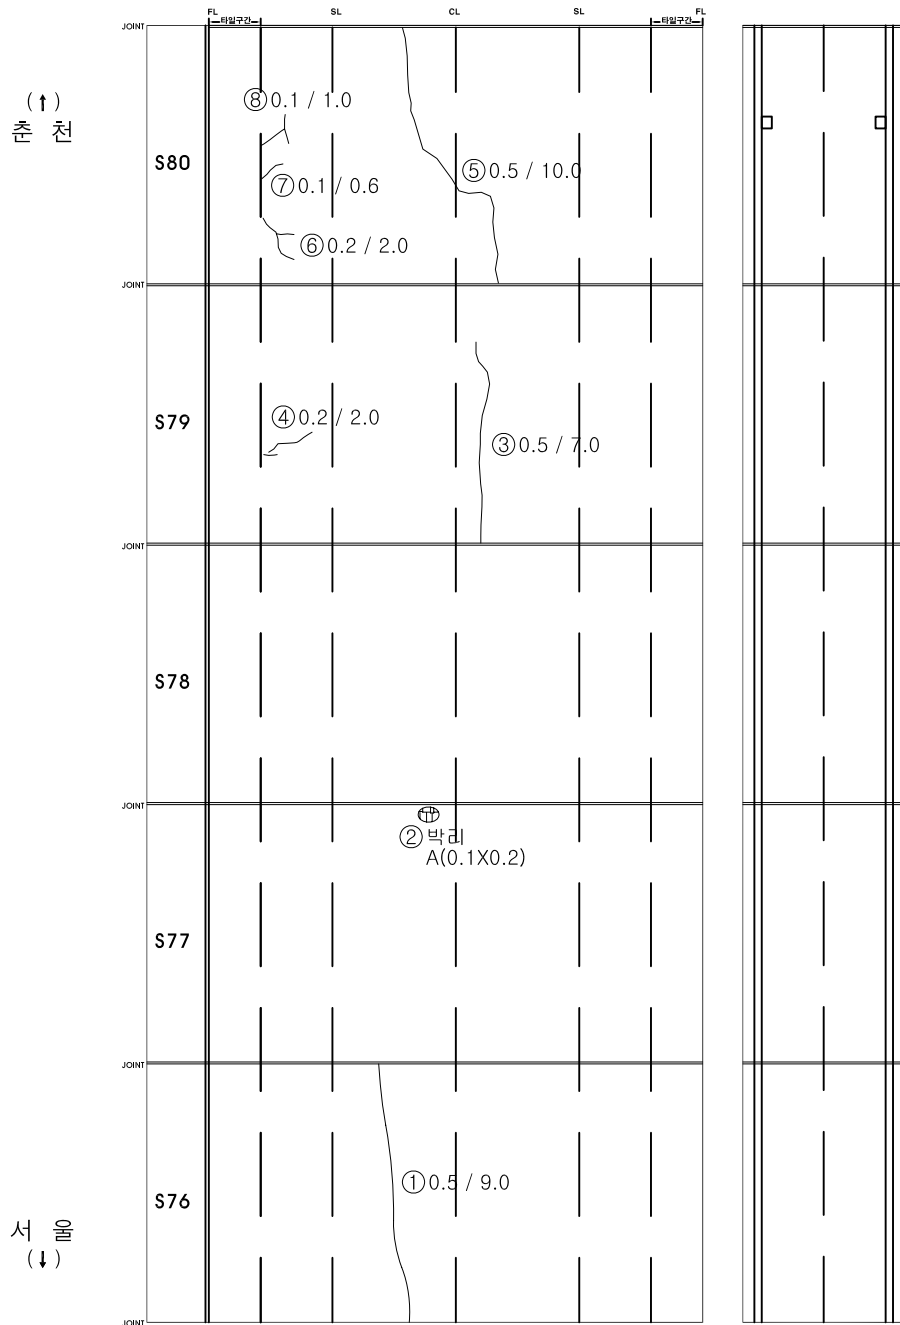


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	9.0	m	1EA	9						
2	박리	0.1	m	0.2	m	1EA	10						
3	균열	0.5	mm	7.0	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	12						
5	균열	0.5	mm	10.0	m	1EA	13						
6	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	14						
7	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	15						
8	균열	0.1	mm	1.0	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S81~85

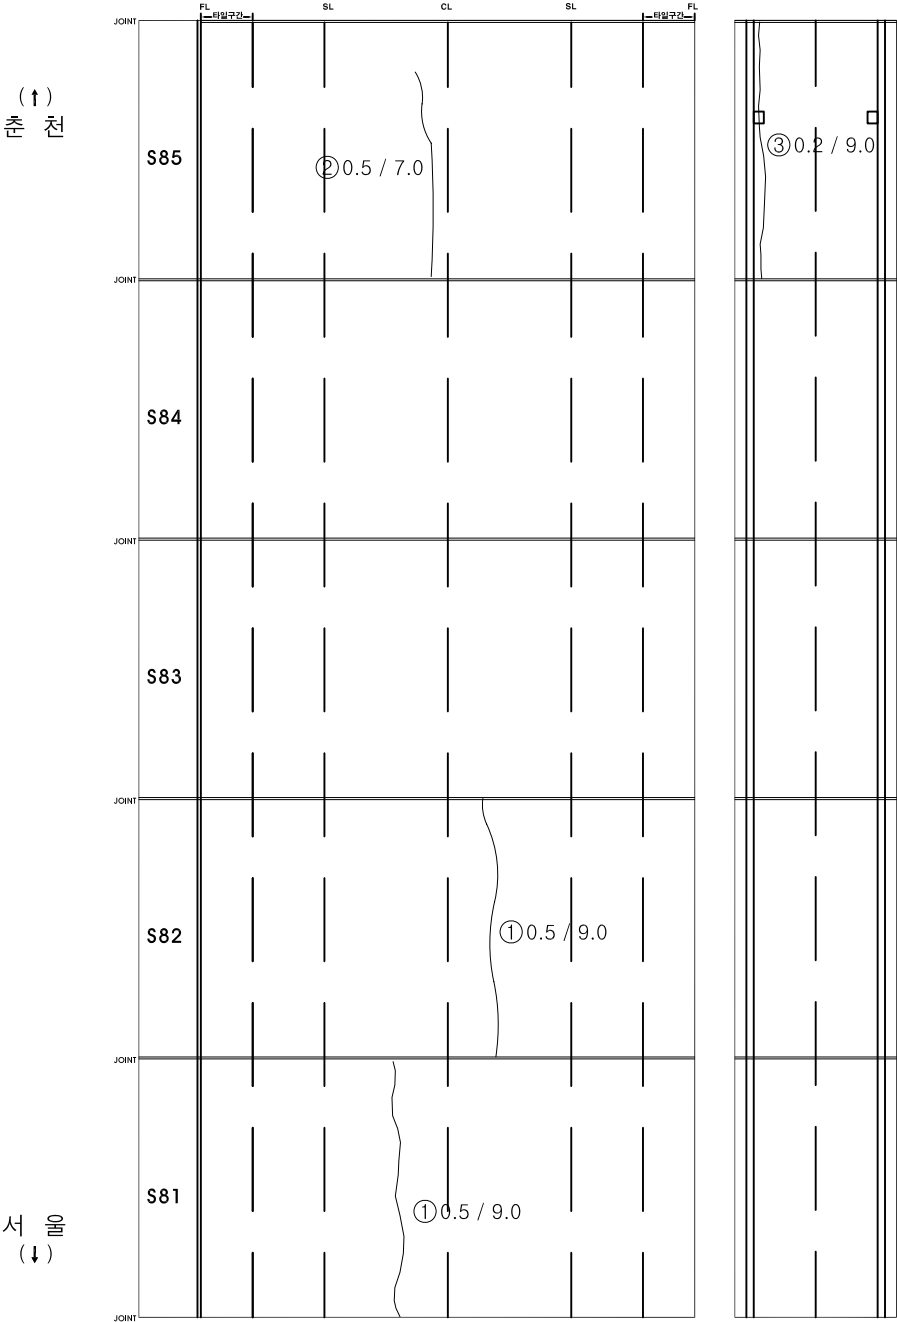

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	9.0	m	2EA	9						
2	균열	0.5	mm	7.0	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	9.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

누수

누수흔적

망상균열

박리, 박락

열화, 변색

철근노출

함물

부식

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

배수구막힘


구간 : S 86~90



범례



구간 : S91~95

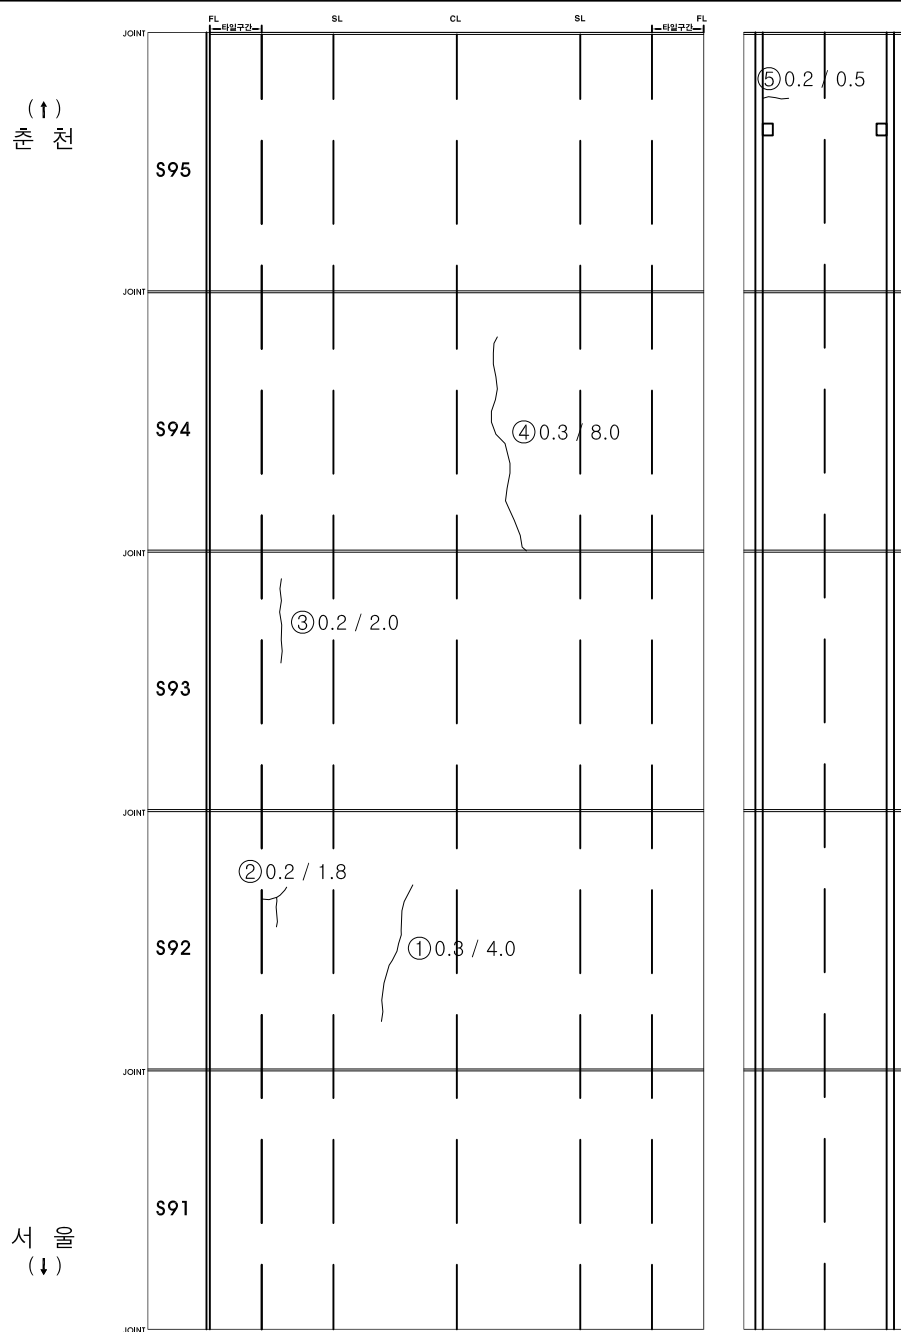


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	1.8	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례



군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S96~100

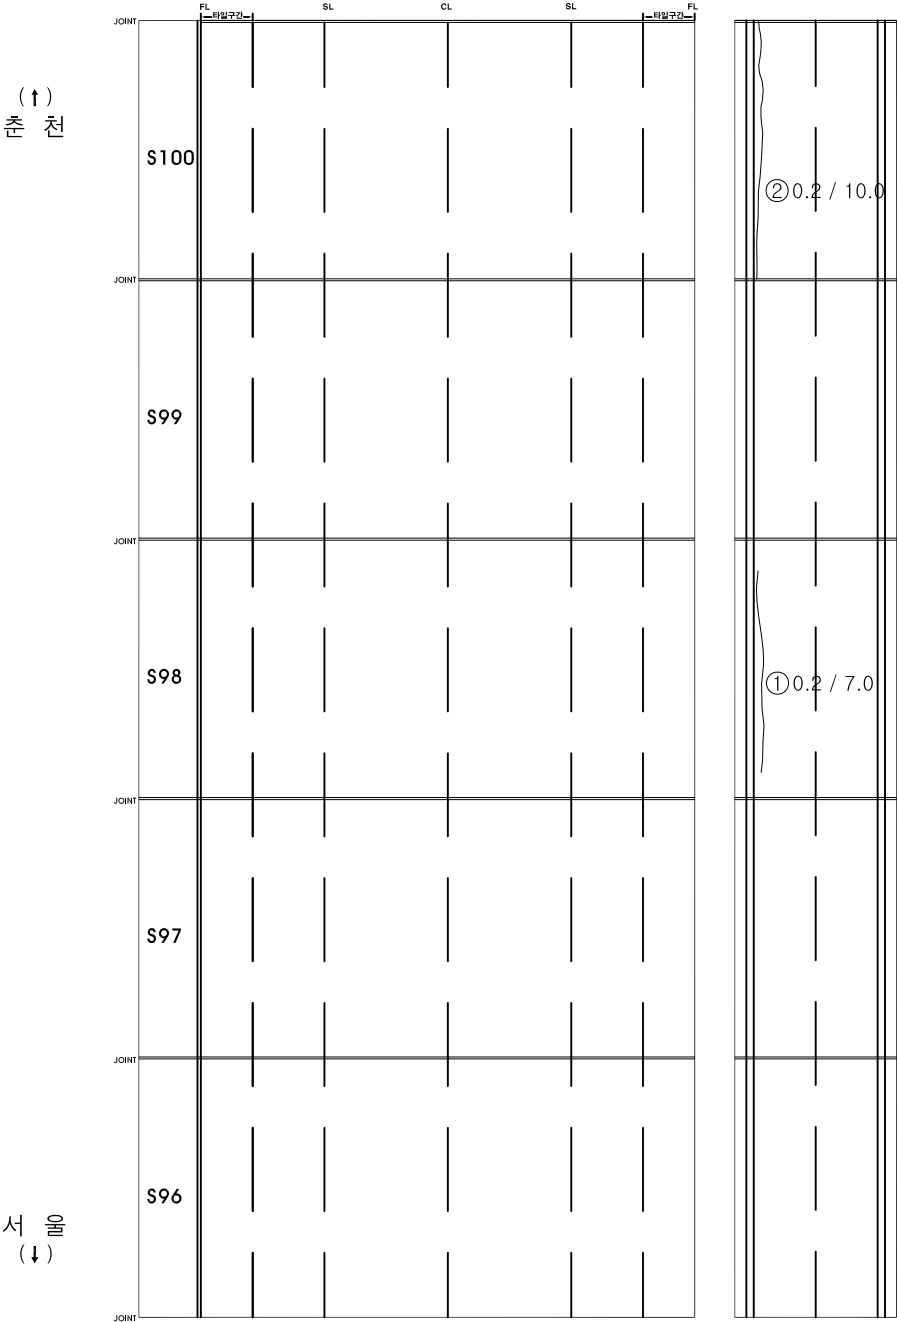

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	7.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	10.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

군자2터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S101~105

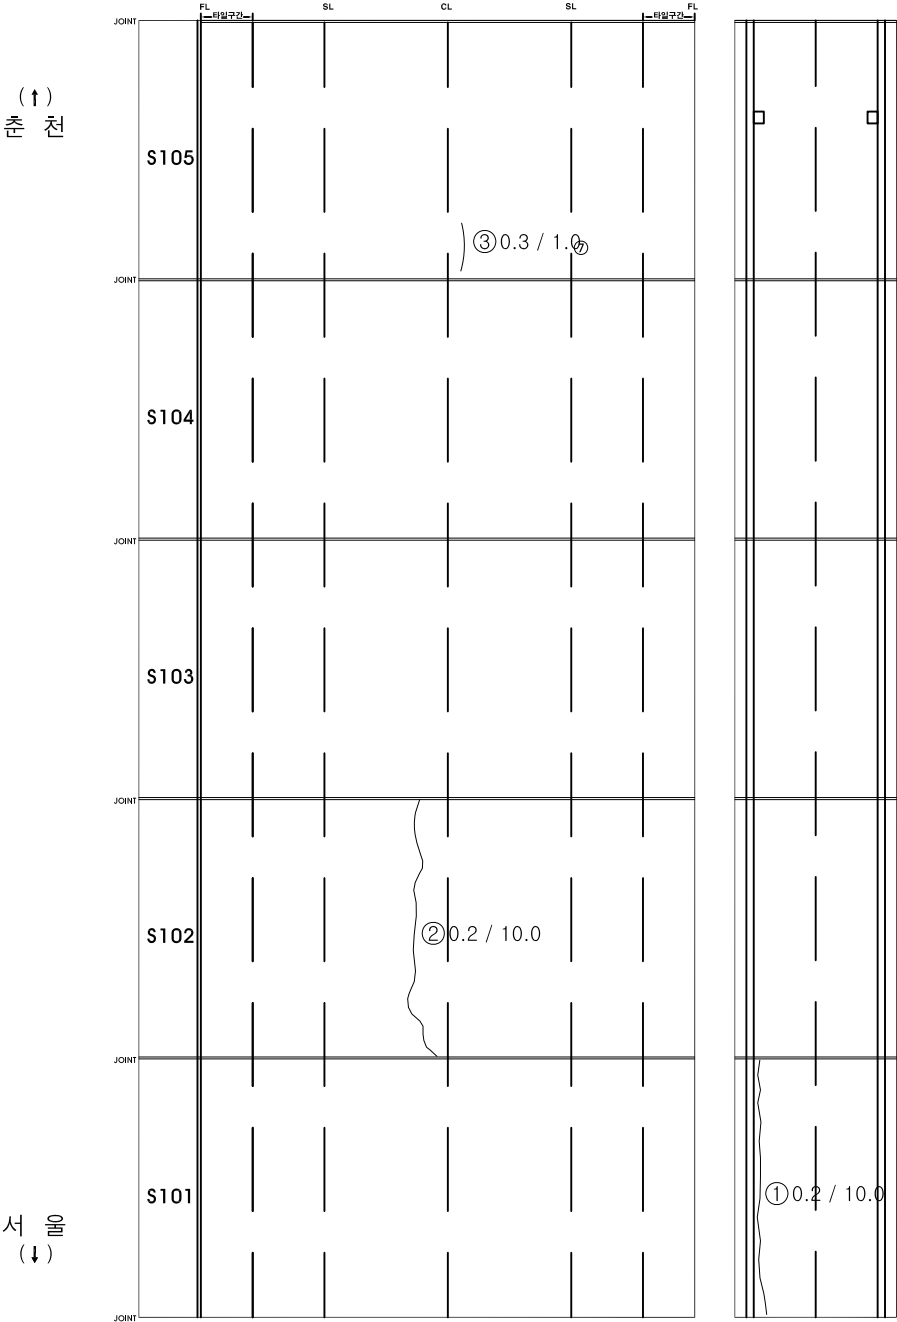

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	10.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	10.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식


퇴적

변형

기타

배수구막힘

(↑)
춘천



서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

함몰


부식

퇴적


변형

기타


배수구막힘

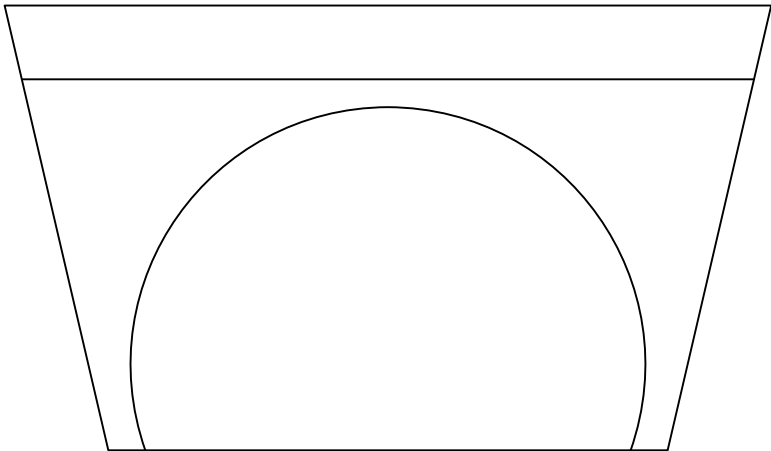

[면 벽]

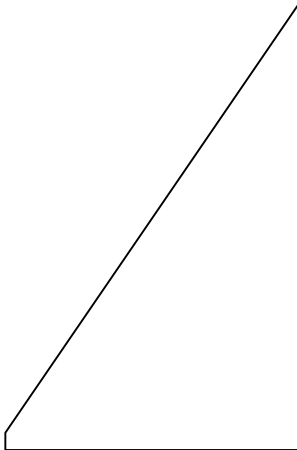

[좌측옹벽]

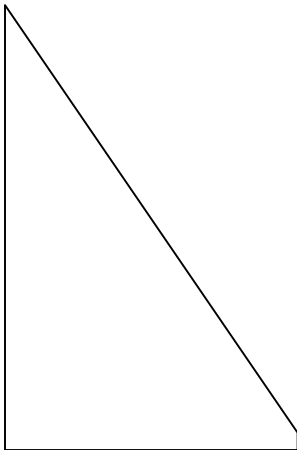

[우측옹벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열 누수누수흔적

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

박리, 박락

열화, 변색

함몰


부식

퇴적


변형

기타


배수구막힘

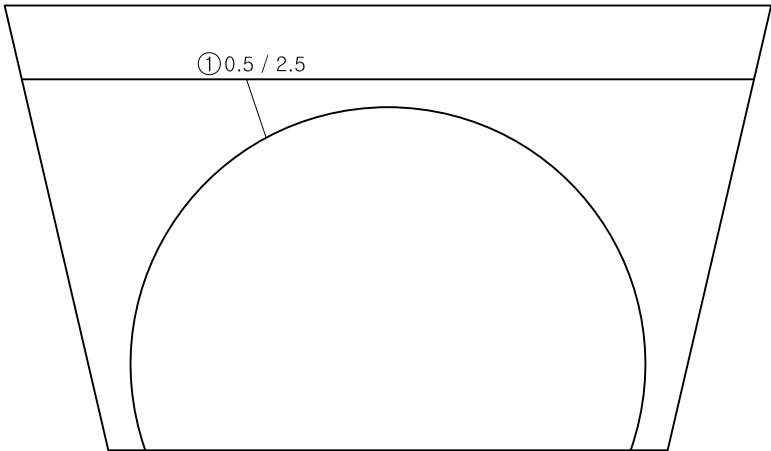

[면 벽]

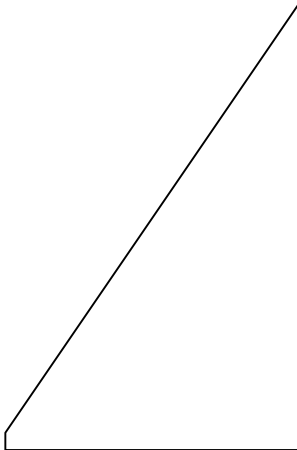

[좌측옹벽]

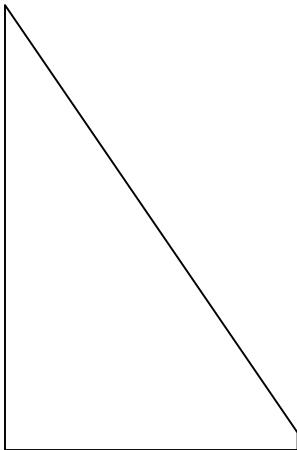

[우측옹벽]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	2.5	m	1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘