

1. 삼성2교

1.삼성2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S2 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S6 포장균열		5

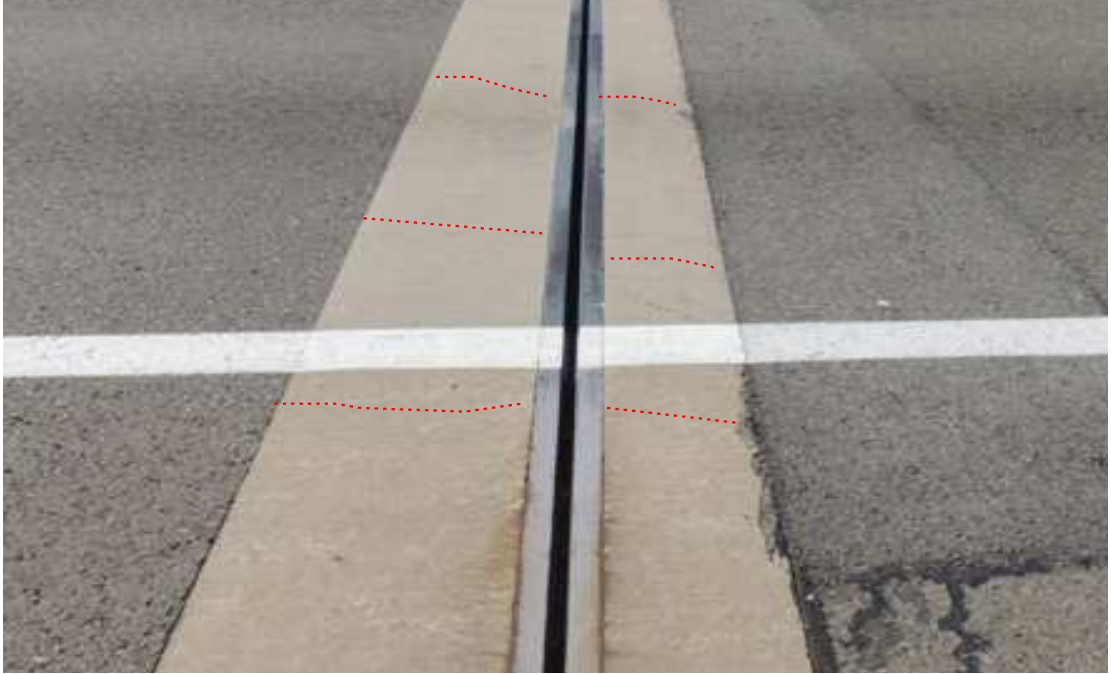
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 배수관 변형, 녹발생		6

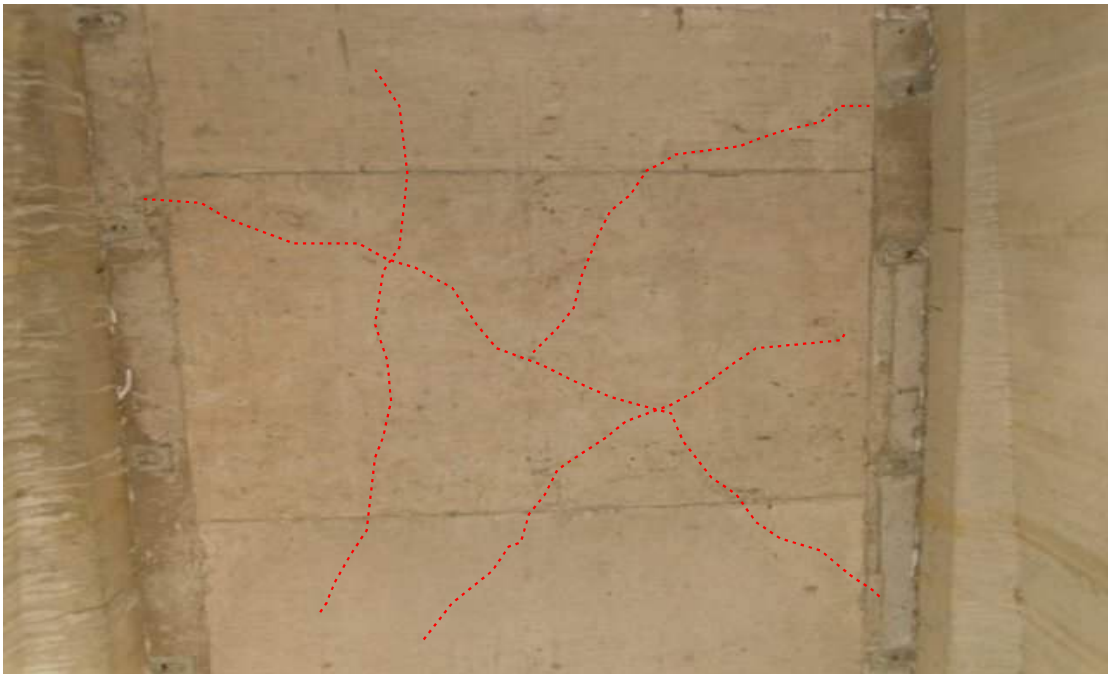
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S4(P3) 유도배수관 길이부족		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S7 배수관 이음부 누수		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S7(P6) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S2 보수부 재균열(CW=0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S6 망상균열		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S7 파손 및 철근노출		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	주형 상행선 S6-G1 플레이트 매립부 파손		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교량받침 상행선 P3-SH9 상부플레이트 부식		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교량받침 하행선 A1-SH3 무수축물탈 파손		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교량받침 하행선 P6-SH5 슬라이딩(2cm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교각 상행선 P2 기둥부 수직균열(Cw=0.3mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	교각 상행선 P3 코핑부 수직균열(CW=0.3mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	부대시설 상행선 Exp.J4(A2) 차수판 볼트변형		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성2교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		22

2. 신석교

2. 신석교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	교면포장 하행선 S5 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	배수시설 상행선 S5 배수관 연결부 누수		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3 배수관 연결부 누수		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	배수시설 하행선 P3 성토로 인한 배수관 유출구막힘		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	방호벽 하행선 S5 균열부 백테		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(A2) 본체 부식		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(P2) 본체 이물질 퇴적		11

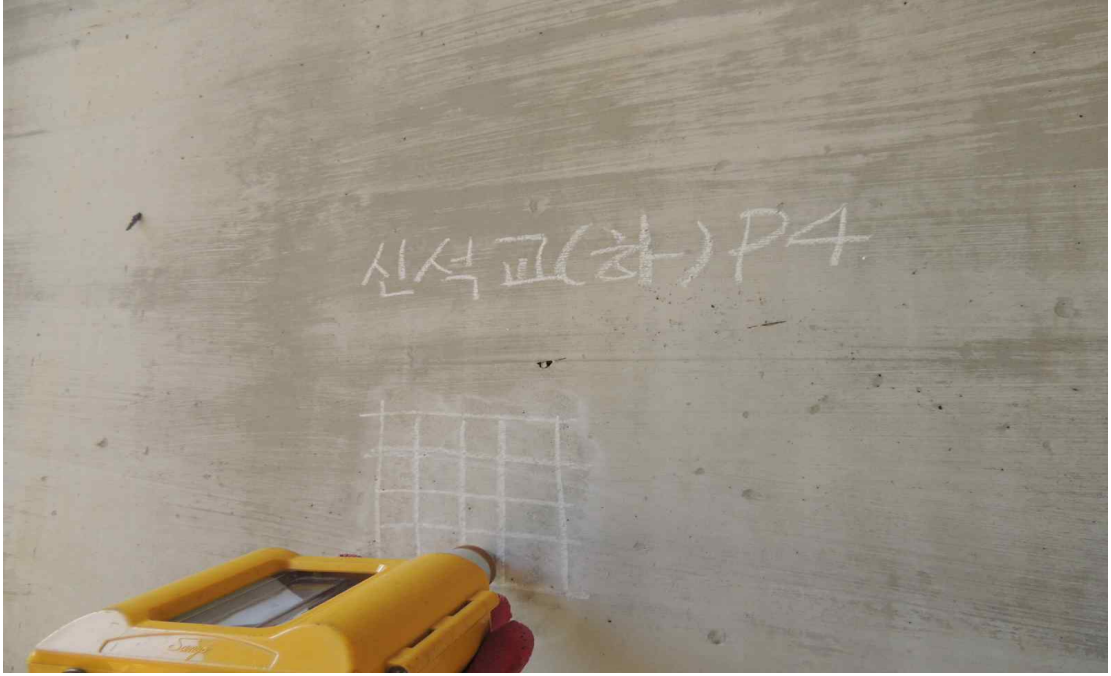
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S3 종방향 균열(CW=0.1mm)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	가로보 하행선 S1-G4~5-C3 들뜸		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1-SH3 Plate 도장손상		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	교대 하행선 A1 홍벽 수직균열(CW=0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	부대시설 상행선 P2 차수판 볼트탈락		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	신석교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		18

3. 남천대교

3.남천대교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4 아스콘 패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교면포장 상행선 S11 라벨링		5

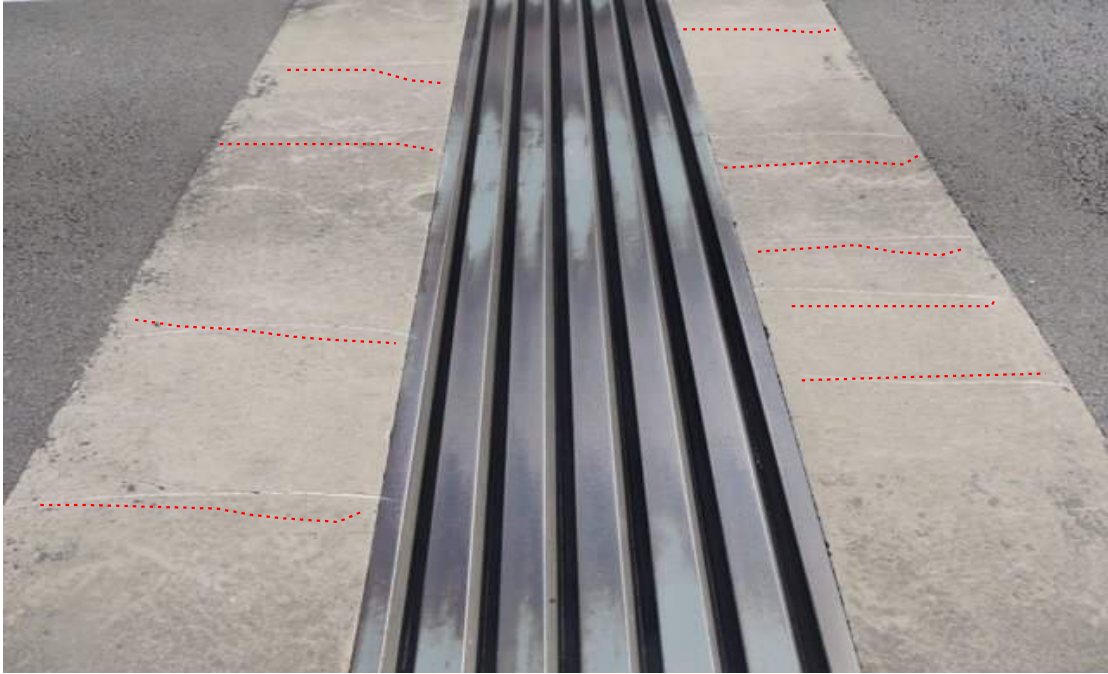
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교면포장 하행선 S12 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	배수시설 상행선 S13 배수관 녹발생		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	배수시설 하행선 S12 배수관 고정고리 탈락		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	방호벽 상행선 S7 보수부 재균열(CW=0.1mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	방호벽 하행선 S1 보수부 재균열(CW=0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.3mm)		11

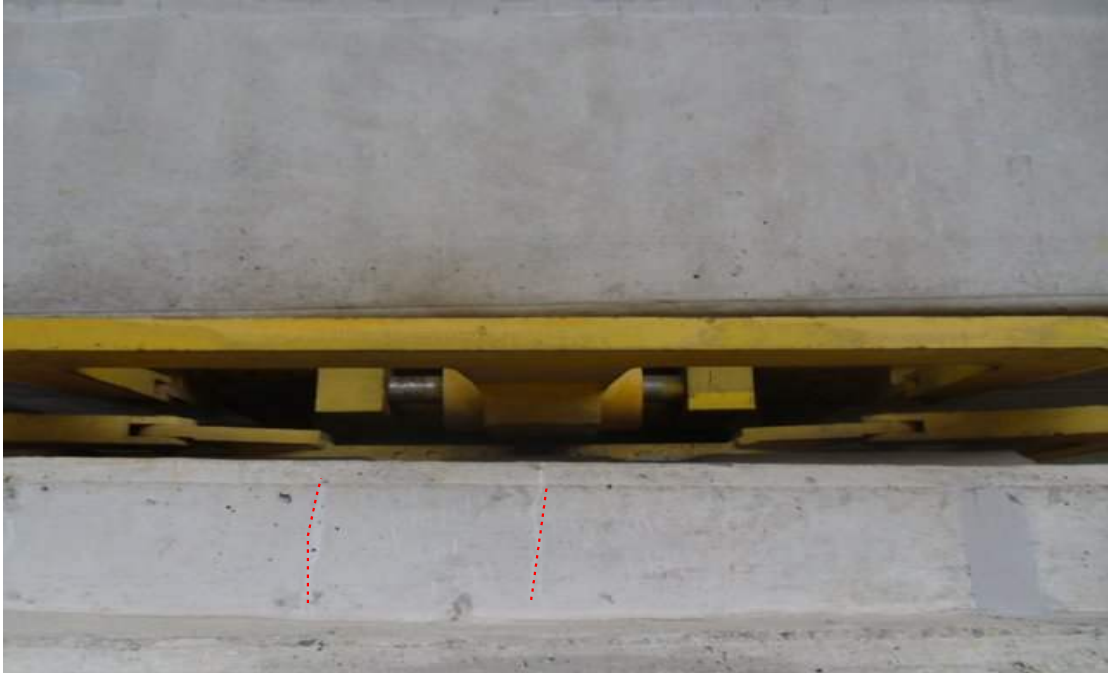
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(A2) 이물질 퇴적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	주형외부 상행선 S5 수평균열(CW=0.1mm)		13

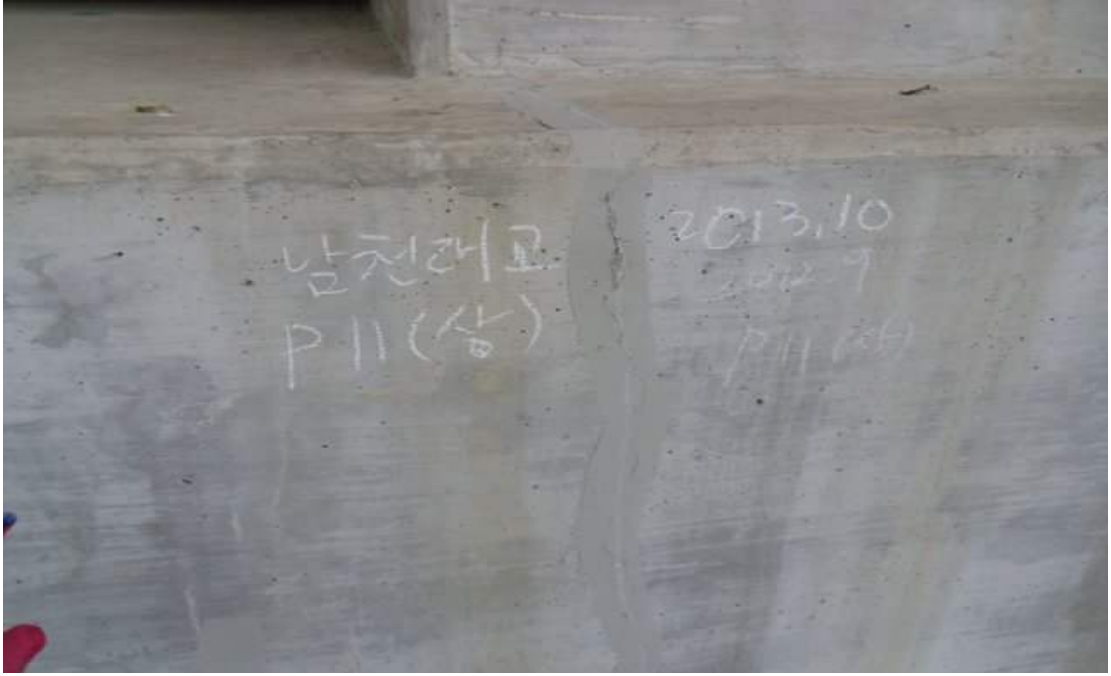
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	주형외부 상행선 S18 망상균열		14

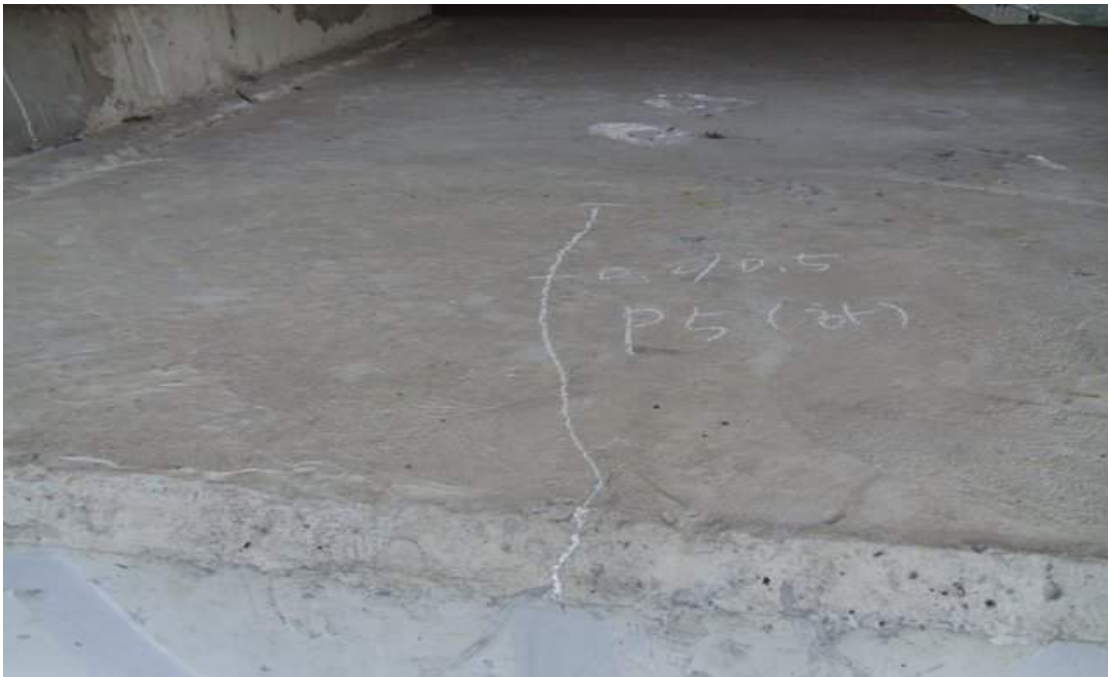
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	주형내부 상행선 S17 상부 종방향 균열(CW=0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	주형내부 하행선 S2 상면 종방향 균열(CW=0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교량받침 상행선 P10-SH1 받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교량받침 하행선 P5-SH1 받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교각 상행선 P11 수직균열(CW=0.2mm)	19	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	교각 하행선 P5 상면 균열(CW=0.2mm)	20	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천대교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		24

4. 옥곡1교

4.옥곡1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	하부 전경		3

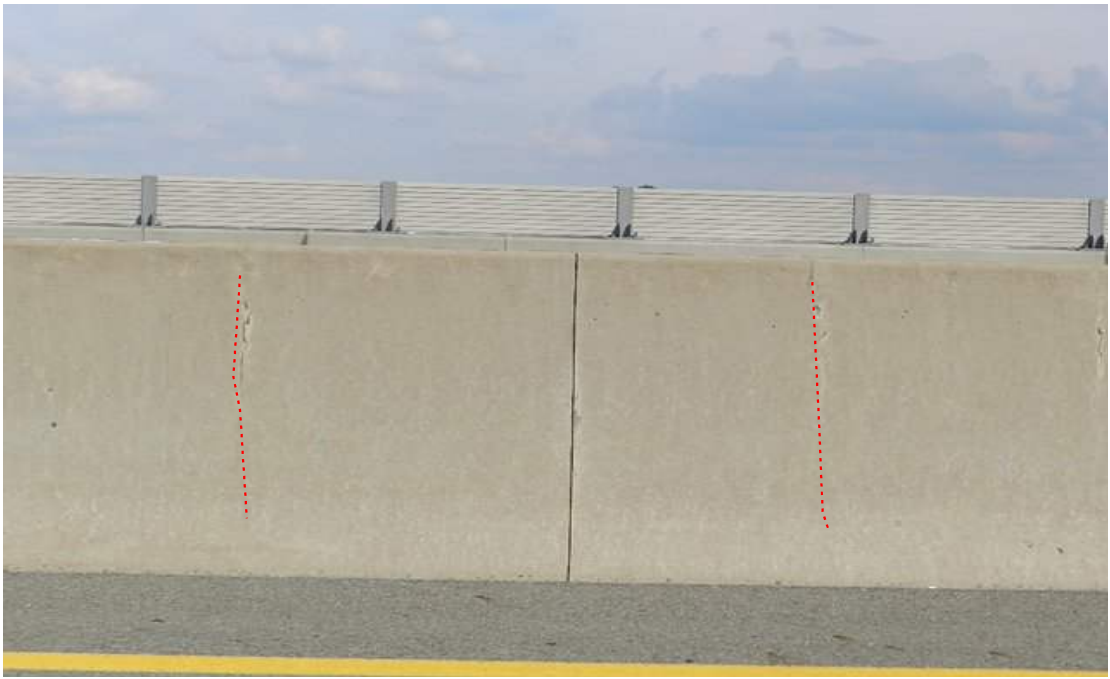
■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S2 라벨링		4

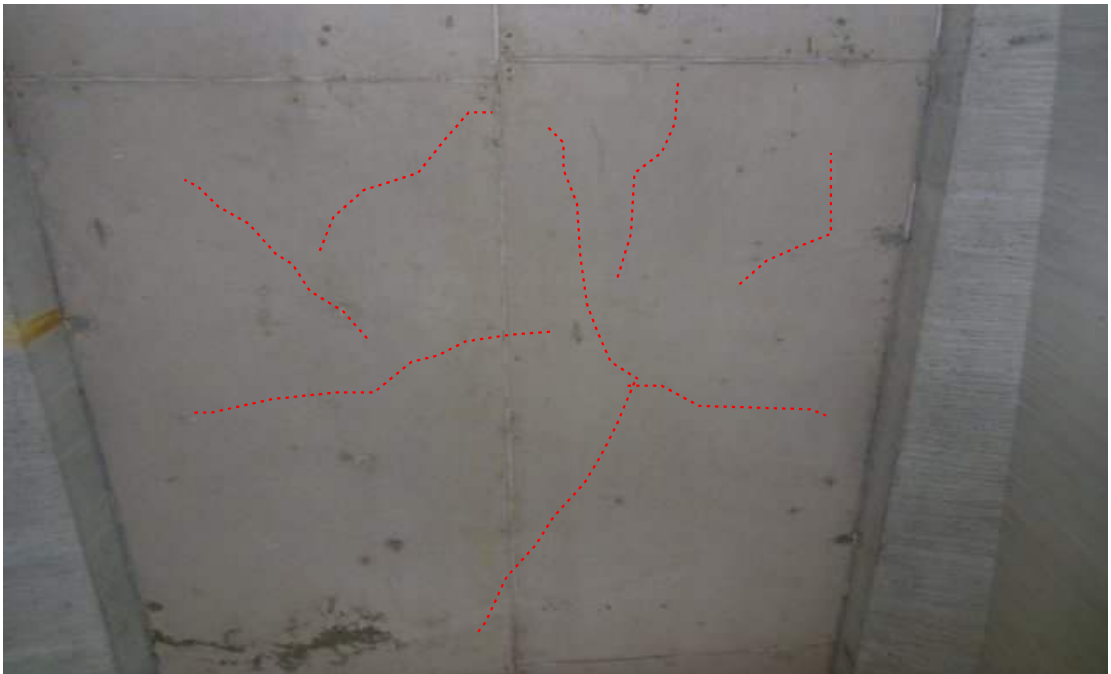
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3(P2) 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S3(P2) 유도배수관 길이부족		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	중분대 상행선 S1 균열부 백태	7	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	중분대 하행선 S2 수직균열(CW=0.1mm)	8	

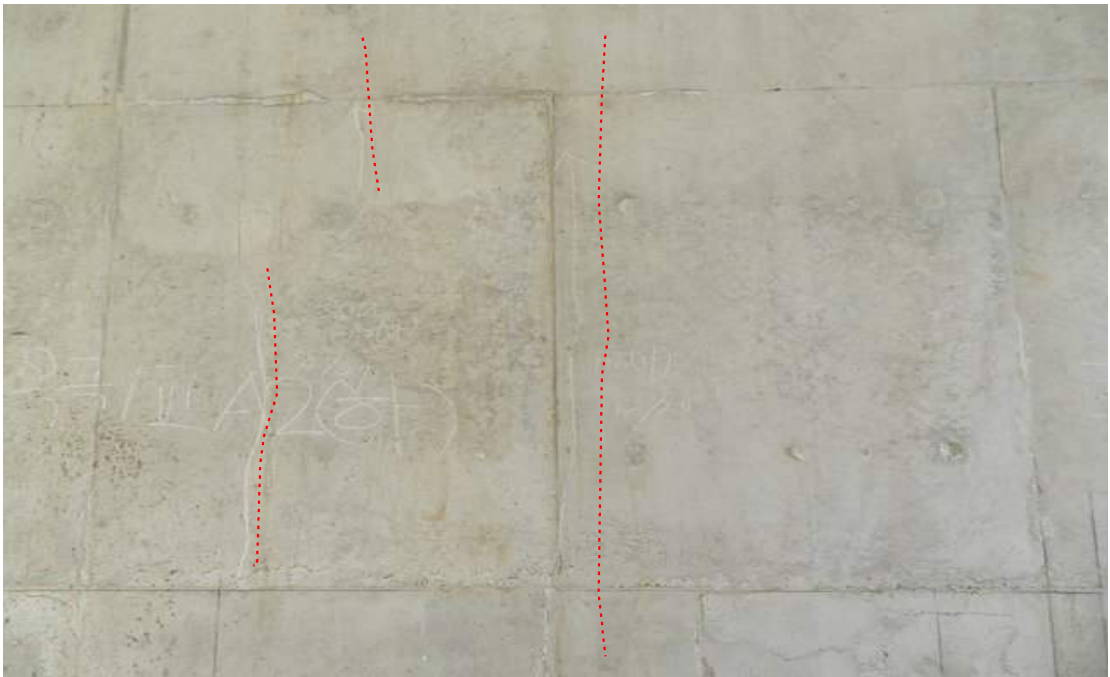
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	신축이음 하행선 EXP.J3(A2) 후타재 균열(CW=0.3mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S4 망상균열		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	주형 상행선 S3-G3 플레이트 매립부 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	가로보 상행선 S3-G2~3-C3 들뜸		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2-SH3 플레이트 부식		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	교대 하행선 A1 구체 수직균열(CW=0.2mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	부대시설 상행선 A2 차수판 볼트 탈락		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡1교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		19

5. 옥곡2교

5. 옥곡2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	측면 전경		1

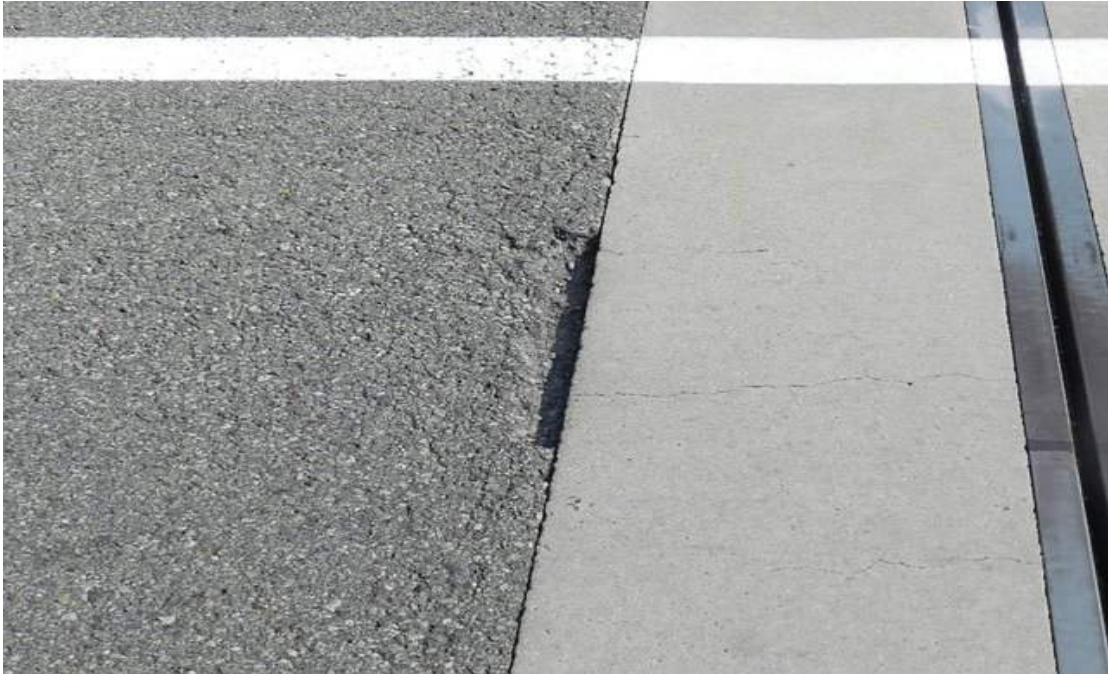
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

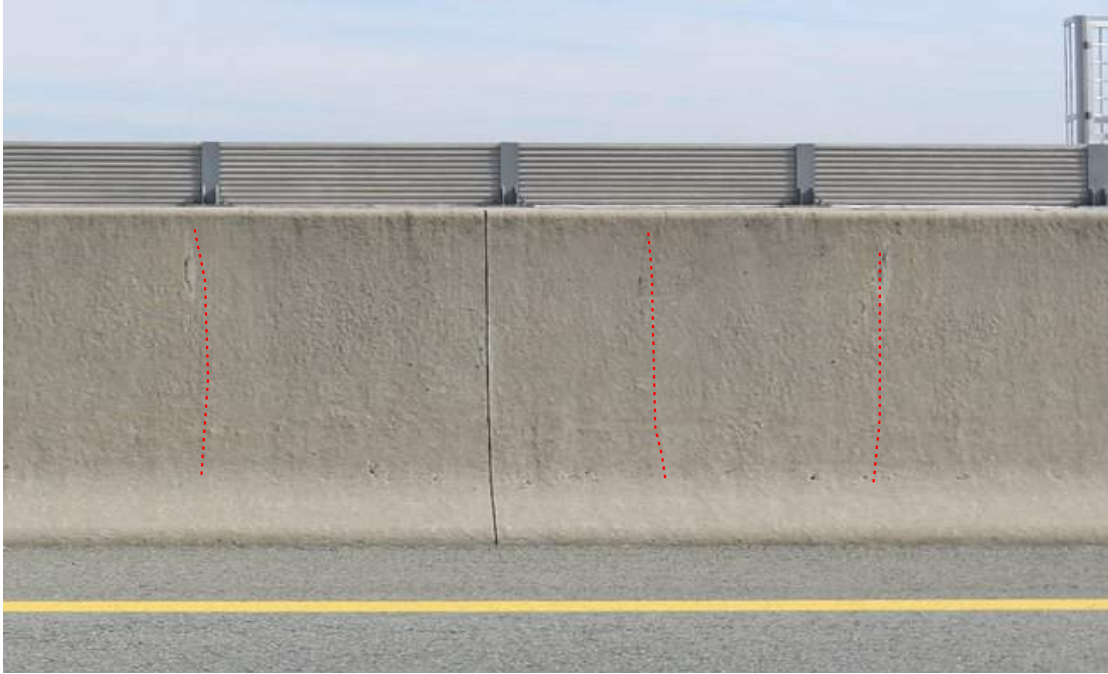
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S2 망상균열		4

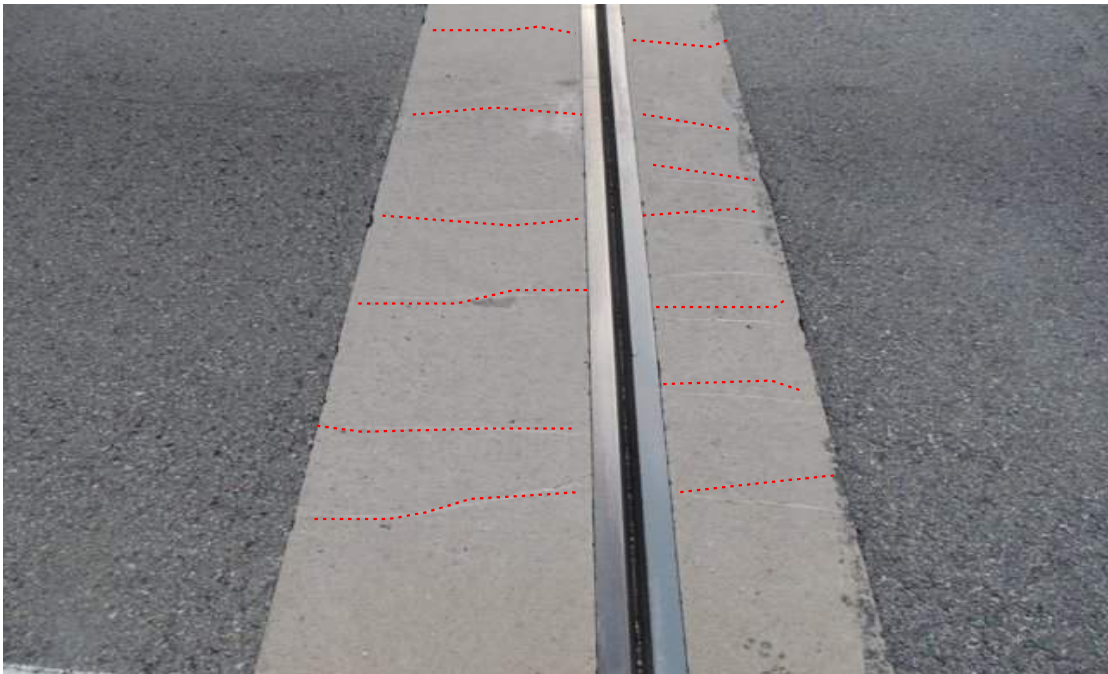
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교면포장 하행선 S4 망상균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S7(A2) 접속부 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3(P2) 유도배수관 길이부족		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	중분대 상행선 S1 균열부 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	중분대 하행선 S3 수직균열(CW=0.2mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J4(A2) 후타재 이격		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S1 캔틸레버 재료분리		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S3(P2) 콘크리트 파손 및 철근노출		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	가로보 상행선 S1-G2~3-C3 들뜸		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교량받침 하행선 P2-SH1 받침콘크리트철근노출		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교량받침 하행선 P5-SH8 Plate 부식		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	부대시설 하행선 P2 차수판 앵커탈락		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	옥곡2교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		24

6. 남천터널

6.남천터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	터널 시점측 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	터널 종점측 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 천정부 S36 재균열 (폭 0.3mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 천정부 J40 콘크리트 들뜸 (A=0.1*0.5)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 천정부 S92 앵커부 파손		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 천정부 J51 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.3)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 천정부 S73 재균열 (폭 0.2mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S10 타일 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S98 표면균열		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S49 소화전 녹발생		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S78 타일균열		12

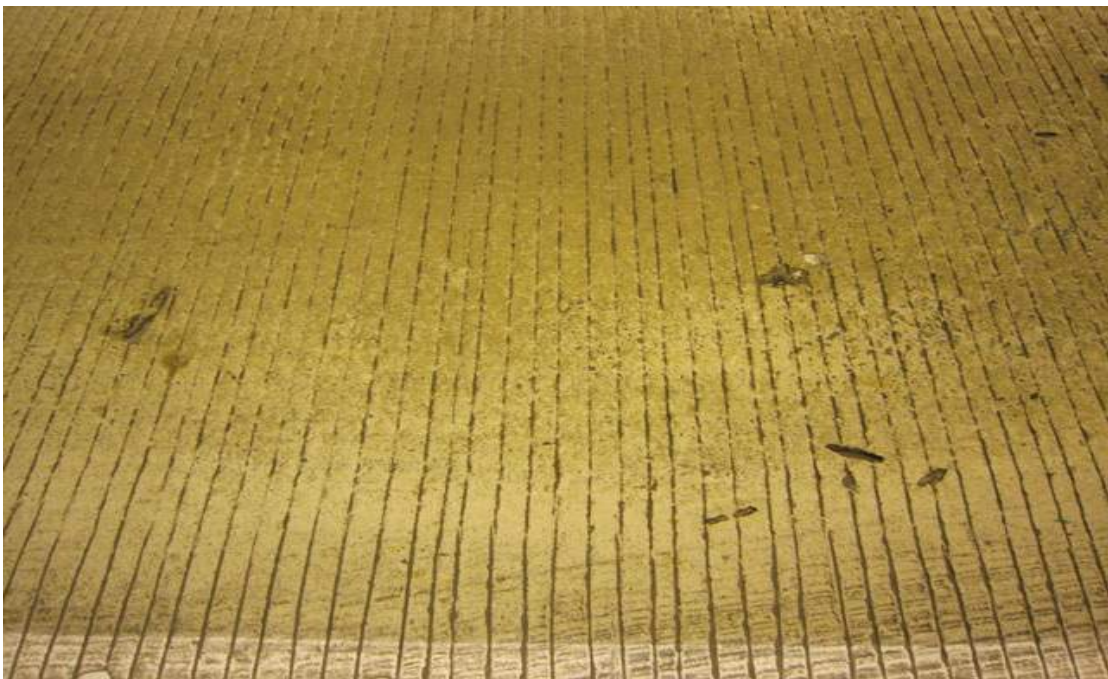
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 공동구 S33 콘크리트 파손		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 공동구 S90 콘크리트 파손		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 공동구 S51 콘크리트 파손		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	상행선 포장부 S51 스폐링		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 포장부 S43 스폐링		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널
			
사진내용	하행선 포장부 S78 불순물 혼입		18

■ 남천터널 터널부 사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널 터널부 사면
			
사진내용	시점부 사면 전경		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널 터널부 사면
			
사진내용	종점부 사면 전경		19

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널 터널부 사면
			
사진내용	시점부 STA.0+20 1단 녹생토유실 및 갭문 상부 낮은울타리 설치		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널 터널부 사면
			
사진내용	시점부 STA.0+20 1단 녹생토유실 및 갭문 상부 낮은울타리 설치		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천터널 터널부 사면
			
사진내용	중점부 STA.0-25소단배수로 균열		22