

1. 단산대교

1. 단산대교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교면포장 상행선 S21 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교면포장 하행선 S21 라벨링		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	배수시설 하행선 S9(P8) 배수관내 이물질 퇴적(우수 역류)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	배수시설 하행선 S9(P8) 배수관내 이물질 퇴적(우수 역류)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	배수시설 하행선 S9(P8) 배수관 유출구 막힘		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	방호벽 상행선 S6 콘크리트 박리		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	방호벽 하행선 S11 보수부 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	방호벽 하행선 S21 보수부 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(P10) 후타재 균열(CW=0.2mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J3(A2) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형외부 상행선 S10(P10) 균열부 백태		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형외부 하행선 S10(P10) 누수 및 백태		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형내부 상행선 S1 상면 종방향 균열(CW=0.1mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형내부 상행선 S10 격벽(대구) 망상균열		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형내부 상행선 S12 상면 종방향 균열(CW=0.1mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형내부 하행선 S10 좌측면 경사균열(CW=0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	주형내부 하행선 S14 격벽 균열부 백태		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2 SH2 하부플레이트 녹발생		25

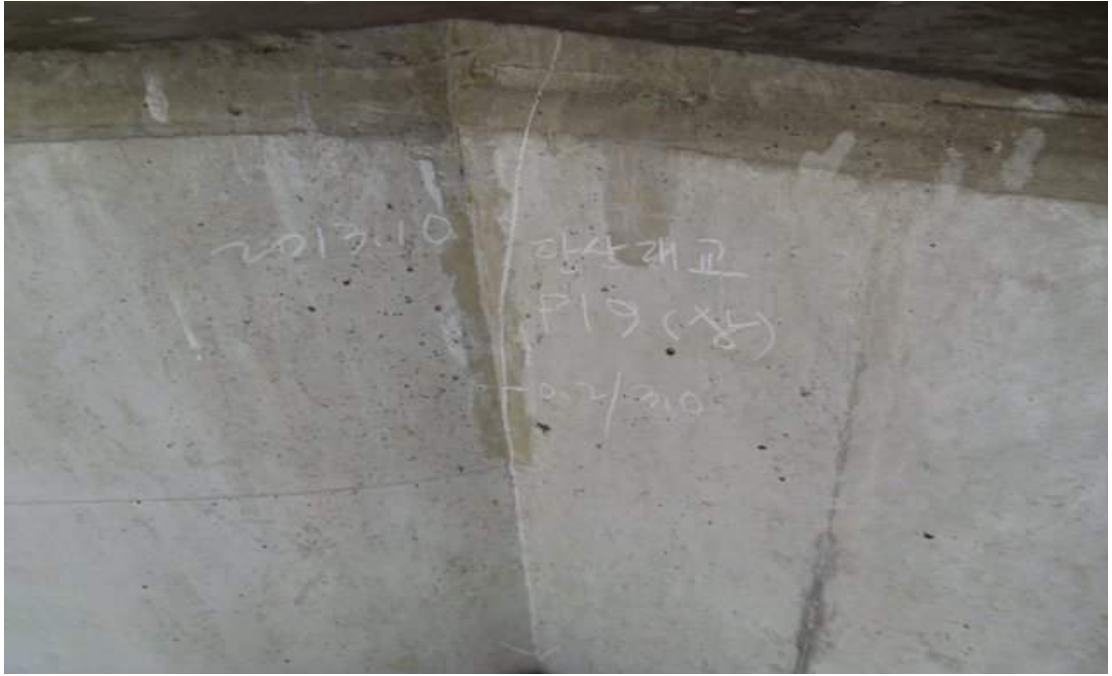
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교량받침 상행선 P19 SH2 상부 고무재 들뜸		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교량받침 하행선 P3 SH2 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교량받침 하행선 P10 SH1 상, 하부 플레이트 녹발생		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교량받침 하행선 P10 SH1 하부 고무재 들뜸		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교각 상행선 P3 코핑부 망상균열		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	교각 상행선 P19 코핑부 수직균열(CW=0.2mm)		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	부대시설 하행선 S5 방호벽 텔리네이터 파손		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	단산대교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		36

2. 청도천3교

2. 청도천3교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4(P3) 아스콘 패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1(A1) 보수부 재패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교면포장 하행선 S7(P6) 아스콘 패임		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교면포장 하행선 S12(A2) 아스콘 패임		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3(P3) 유도배수관 길이부족		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3 배수구 그레이팅 망실		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	배수시설 하행선 S10 배수관 탈락		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	배수시설 하행선 S12(A2) 유도배수관 길이부족		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	방호벽 상행선 S5 수직균열(CW=0.2mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(P3) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S10 균열부 백태		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	주형 상행선 S3 G1 플레이트 매립부 파손		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	가로보 상행선 S11 G2~G3 백태		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	주형 하행선 S7 G1 플레이트 매립부 파손		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6 SH6 상부플레이트 녹발생		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교량받침 하행선 A1 SH1 상부플레이트 녹발생		22

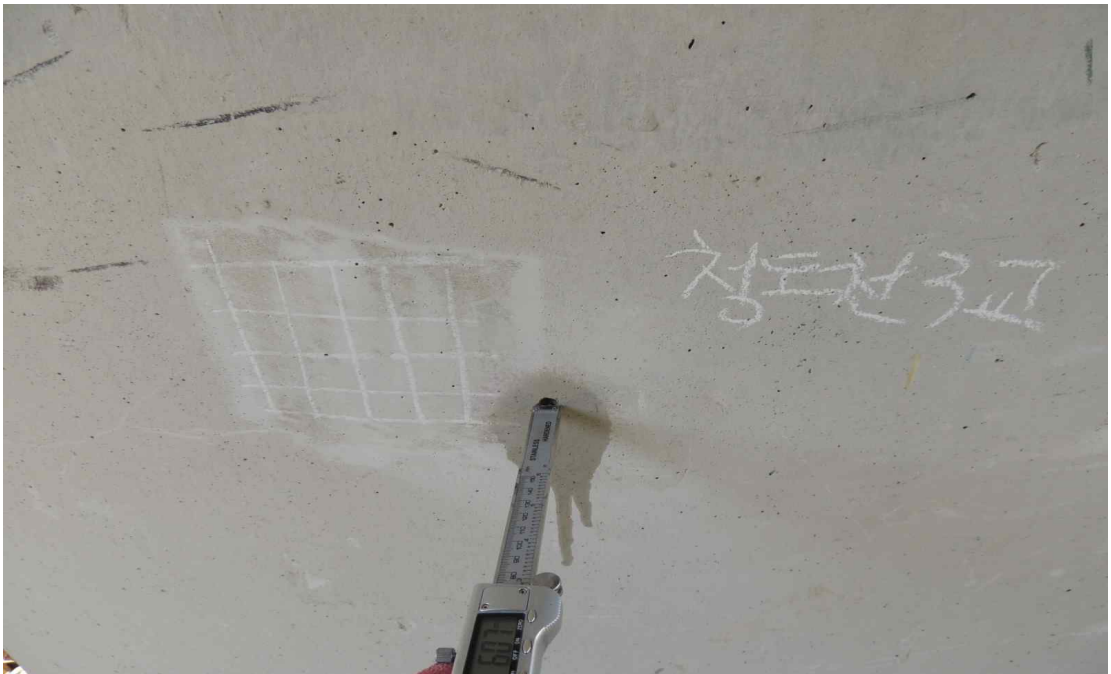
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P3 SH1 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P6 SH6 상부플레이트 녹발생		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	교각 하행선 P1 기둥부 망상균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	부대시설 상행선 Exp.J4(P9) 차수관 볼트탈락		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천3교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		30

3. 청도천4교

3. 청도천4교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교면포장 상행선 S9 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교면포장 하행선 S2 라벨링		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교면포장 하행선 S9 아스콘 패임		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	방호벽 하행선 S3 보수부 백태		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 하부 볼트 탈락		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 고무베어링 탈락		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	주형외부 상행선 S1 균열(CW=0.2mm)		14

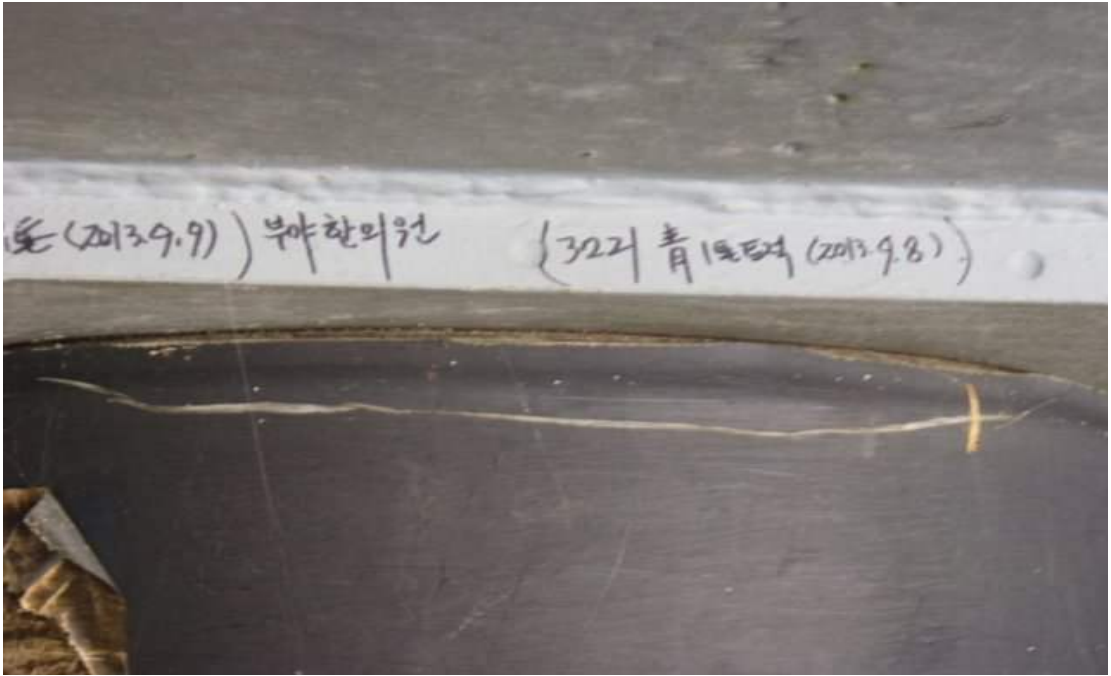
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	주형내부 상행선 S9 상면 종방향 균열(CW=0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	주형내부 상행선 S10 격벽(대구) 망상균열		16

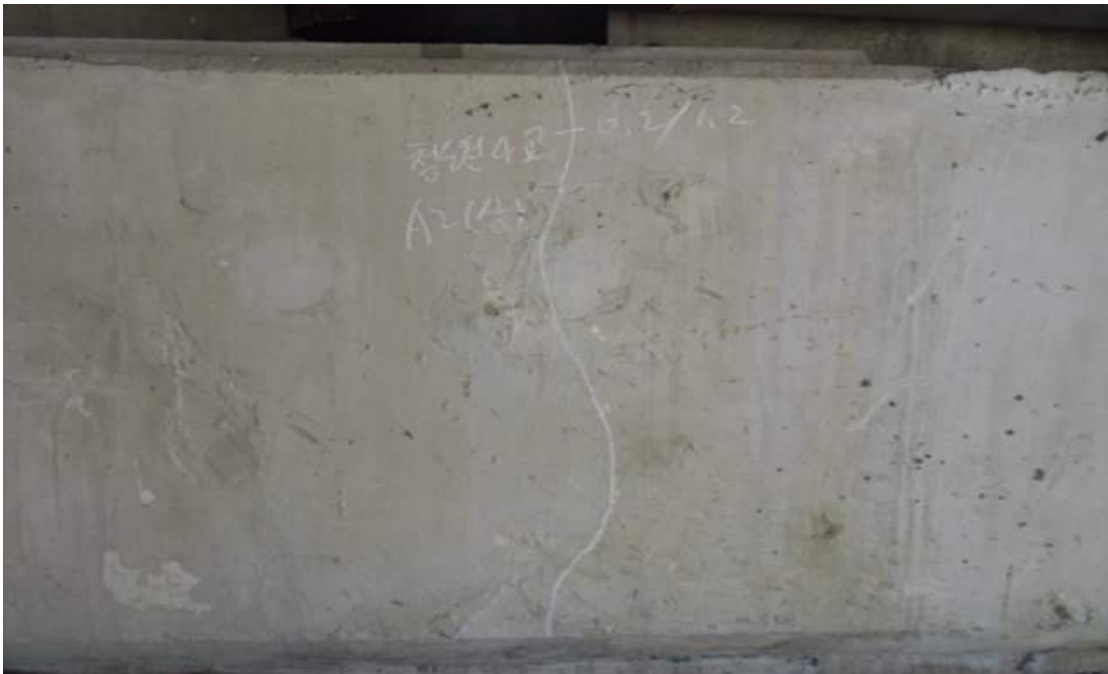
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	주형내부 하행선 S8 우측면 백태		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH2 하부 고무재 들뜸		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH2 상부플레이트 녹발생		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교량받침 상행선 A2 SH1 상부 고무재 들뜸		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교량받침 상행선 P1 SH1 하부 고무재 들뜸		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	교대 상행선 A2 구체 수직균열(CW=0.2mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	부대시설 상행선 P4 점검로 난간파손		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	부대시설 하행선 S2 텔리네이터 파손		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천4교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		26

4. 청도천5교

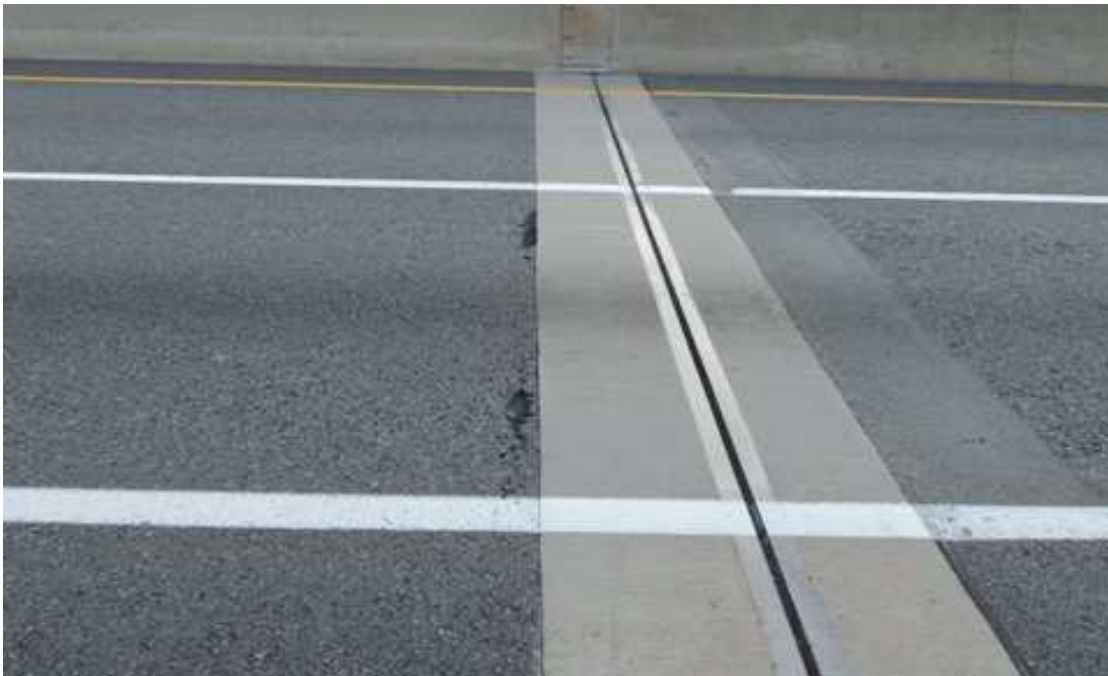
4. 청도천5교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1(A1) 접속부 아스콘 패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교면포장 상행선 S9 보수부 재패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1(A1) 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교면포장 하행선 S3 라벨링		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	배수시설 상행선 S7(P6) 유도배수관 길이부족 보수		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	방호벽 상행선 S4 수직균열(CW=0.1mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	중분대 하행선 S4 균열부 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(P3) 본체 녹발생 및 이물질 퇴적		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(P6) 본체 녹발생 및 이물질 퇴적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(P3) 본체 녹발생 및 이물질 퇴적		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J5(A2) 접속부 이격		14

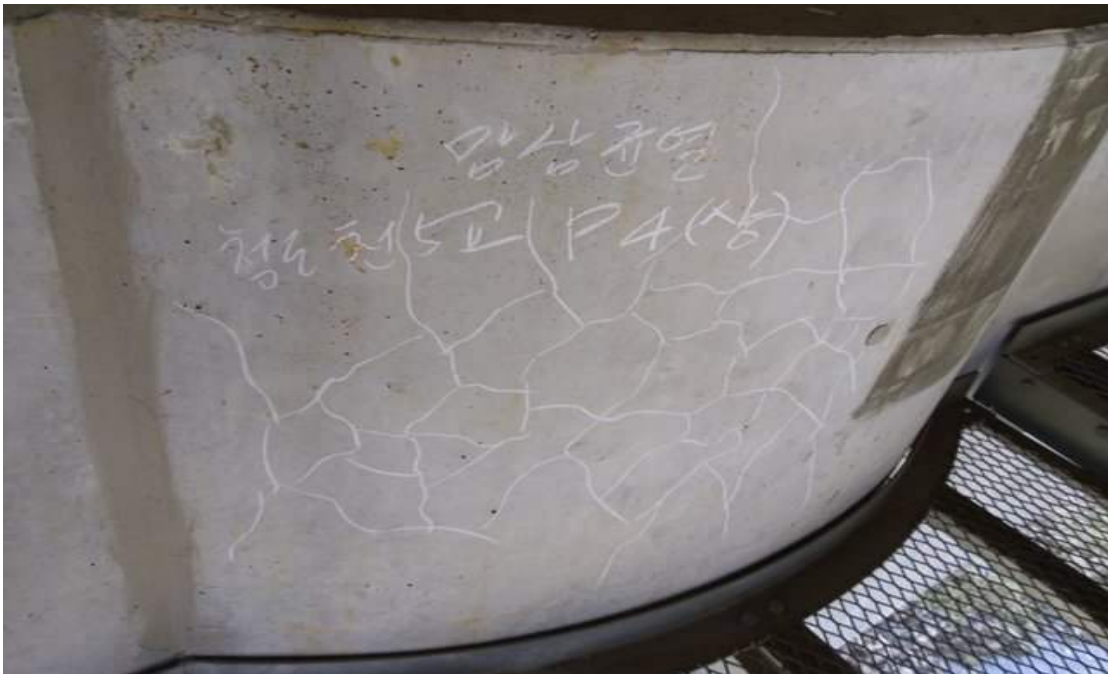
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	주형 상행선 S8 G5 플레이트 매립부 파손		15

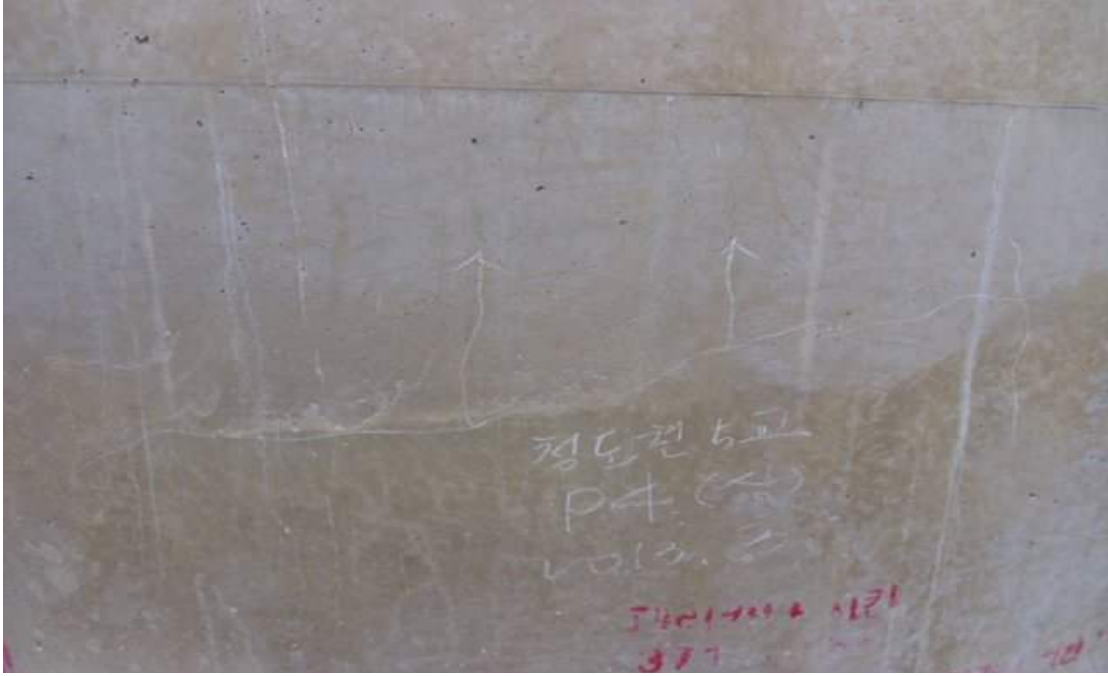
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	가로보 하행선 S7 G2~G3 들뜸		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교량받침 상행선 P3 SH10 상부플레이트 녹발생		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교량받침 상행선 P3 SH5 받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6 SH10 상부플레이트 녹발생		19

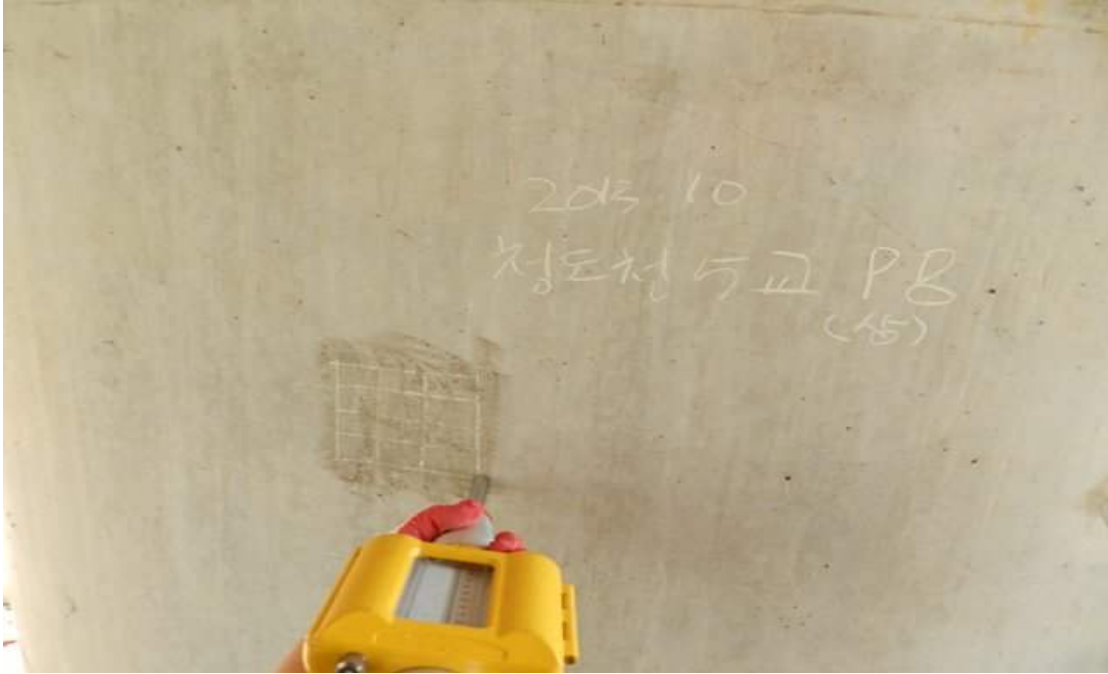
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교각 상행선 P4 코핑부 망상균열		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교각 상행선 P4 기둥부 수직, 수평균열(CW=0.1mm)	21	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교각 하행선 P7 기둥부 수직균열(CW=0.2mm)	22	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	교각 하행선 P9 코핑부 콘크리트 파손		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	부대시설 상행선 Exp.J2(P3) 차수판 볼트탈락		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천5교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		26

5. 원정교

5. 원정교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1(A1) 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 수직균열(CW=0.2mm)	7	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 접속부 이격	8	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질 퇴적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질 퇴적		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 후타재 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 접속부 이격		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	교각 하행선 P2 수직균열(CW=0.2mm)	15	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 차수관 볼트탈락	16	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원정교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		18

6. 청도1교

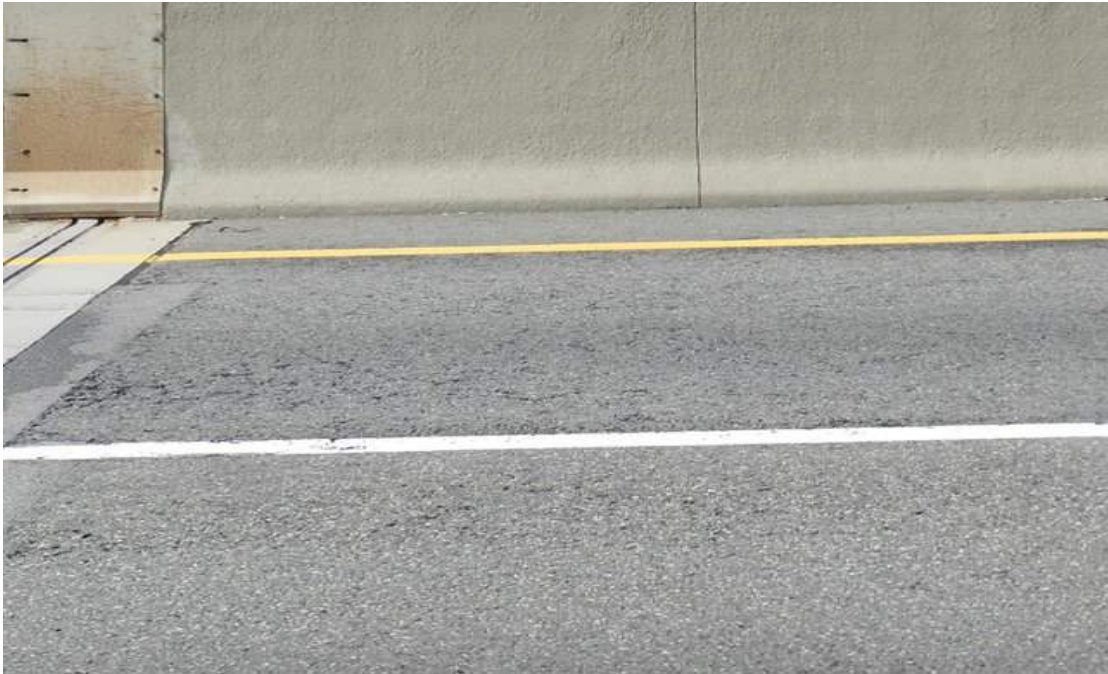
6. 청도1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S8 보수부 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S10 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 하행선 S7 라벨링		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 하행선 S11 아스콘 균열		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교면포장 하행선 S11(P10) 아스콘 패임		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 배수관 녹발생		10

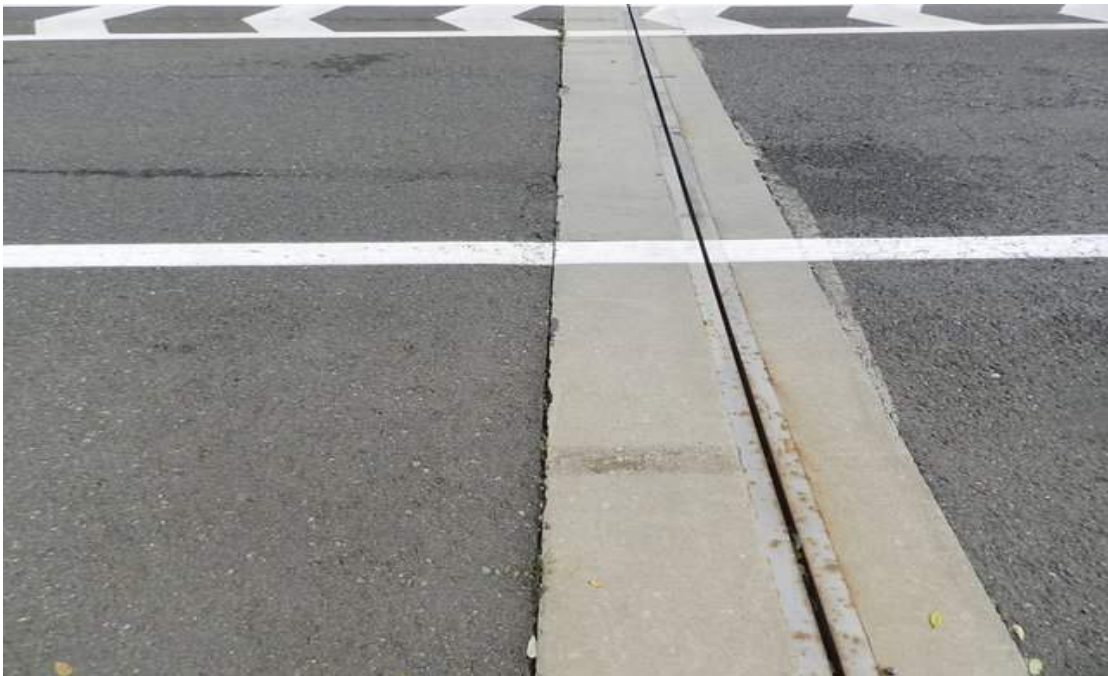
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	중분대 상행선 S10 균열부 백태	11	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	방호벽 하행선 S2 수직균열(CW=0.3mm)	12	

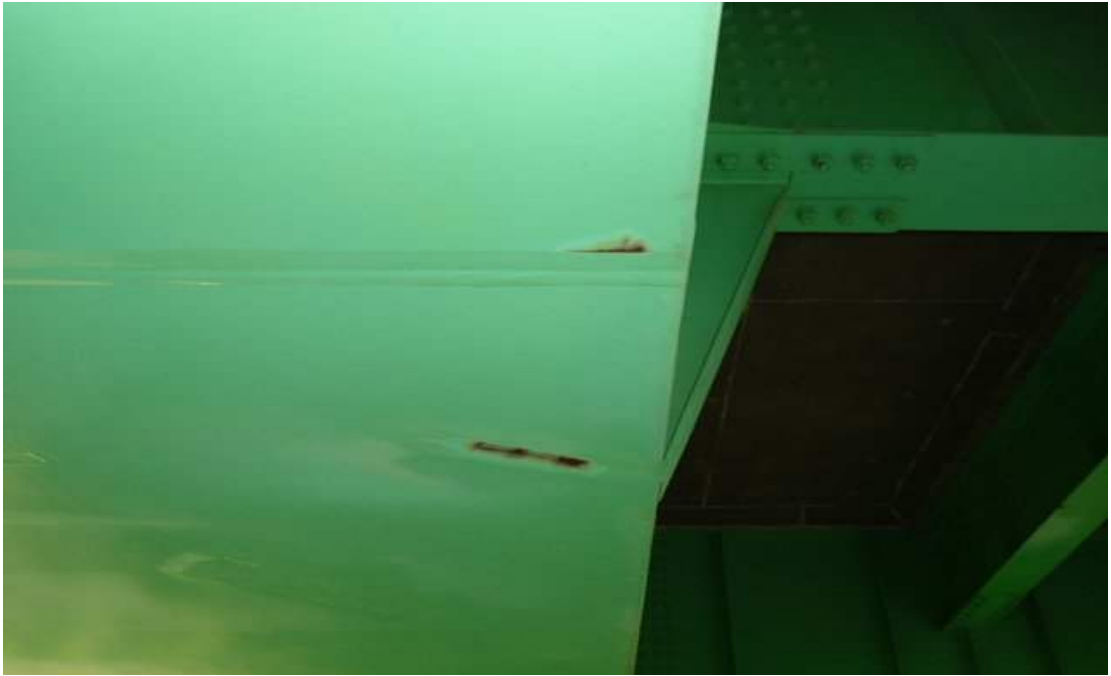
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J3(P10) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J4(A2) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J4(A2) 접속부 이격		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S12 균열부 백태		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	주형외부 하행선 S3 G3 도장손상		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	주형내부 상행선 S9 G2 도장손상		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교량받침 하행선 P9 SH1 플레이트 볼트 녹발생		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교량받침 하행선 P14 SH2 무수축물탈 균열 (CW=0.1mm)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교각 상행선 P10 기둥부 수평균열(CW=0.1mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교각 하행선 P5 코핑부 폐자재 적치		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	교각 하행선 P14 코핑부 망상균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	부대시설 상행선 S2 텔리네이터 파손		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		28

7. 청도IC 1교

7. 청도IC 1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 아스콘 균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S2 라벨링		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 배수관 지지대 탈락		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	중분대 상행선 S1 균열부 백태		8

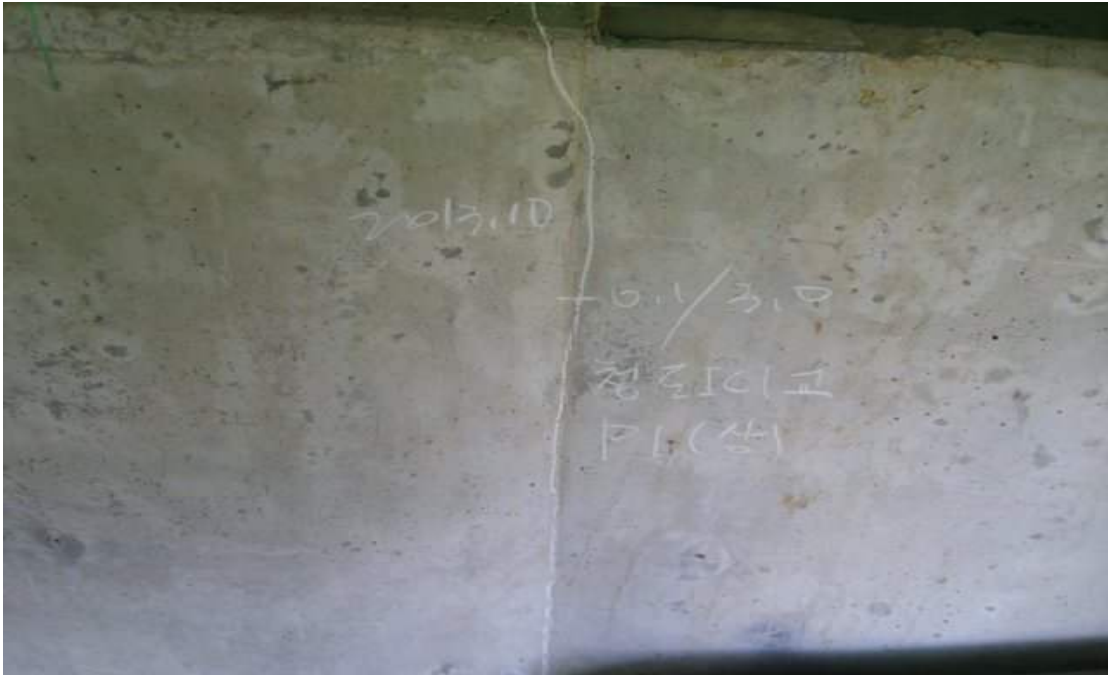
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	중분대 상행선 S2 균열부 백태		9

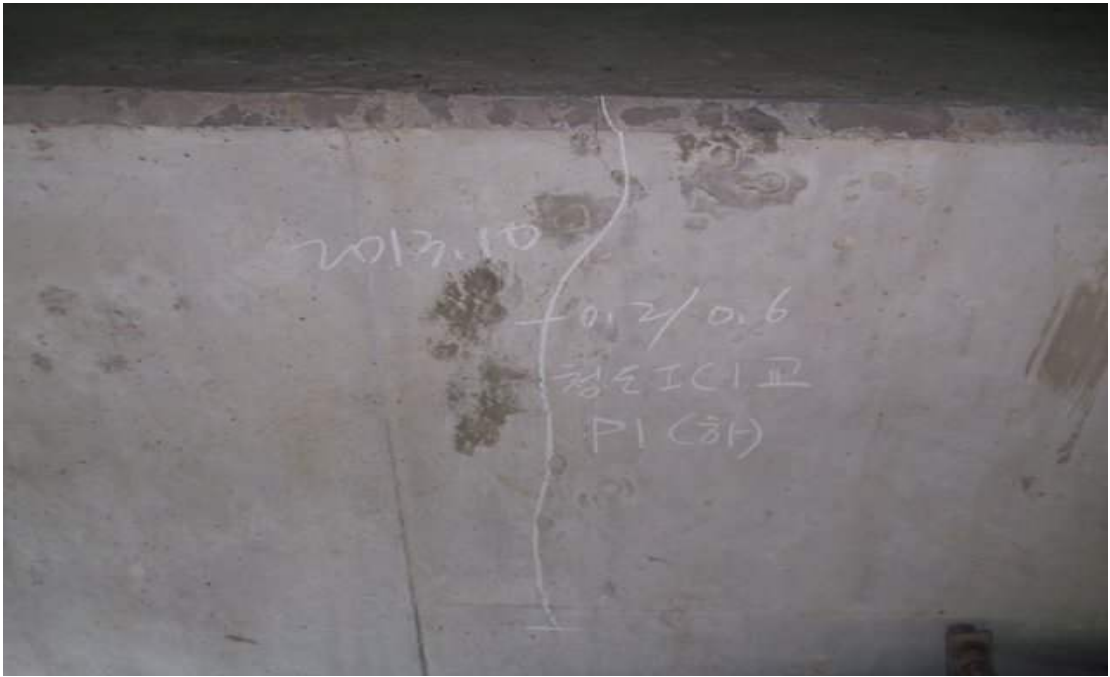
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A) 접속부 이격		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 본체 녹발생		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 접속부 이격		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교량받침 하행선 P1 SH1 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교각 상행선 P1 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 수직균열(CW=0.2mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	부대시설 하행선 Exp.J1(A1) 차수판 볼트탈락		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도IC 1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		18

8. 보강토옹벽 (5공구)

8.보강토옹벽(5공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	전경 사진		1

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	보강토 조립식 옹벽 S1 판넬 파손		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	보강토 조립식 옹벽 S3 누수흔적		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	보강토 조립식 옹벽 S8 누수흔적 및 백태		4