

1. 고정대교

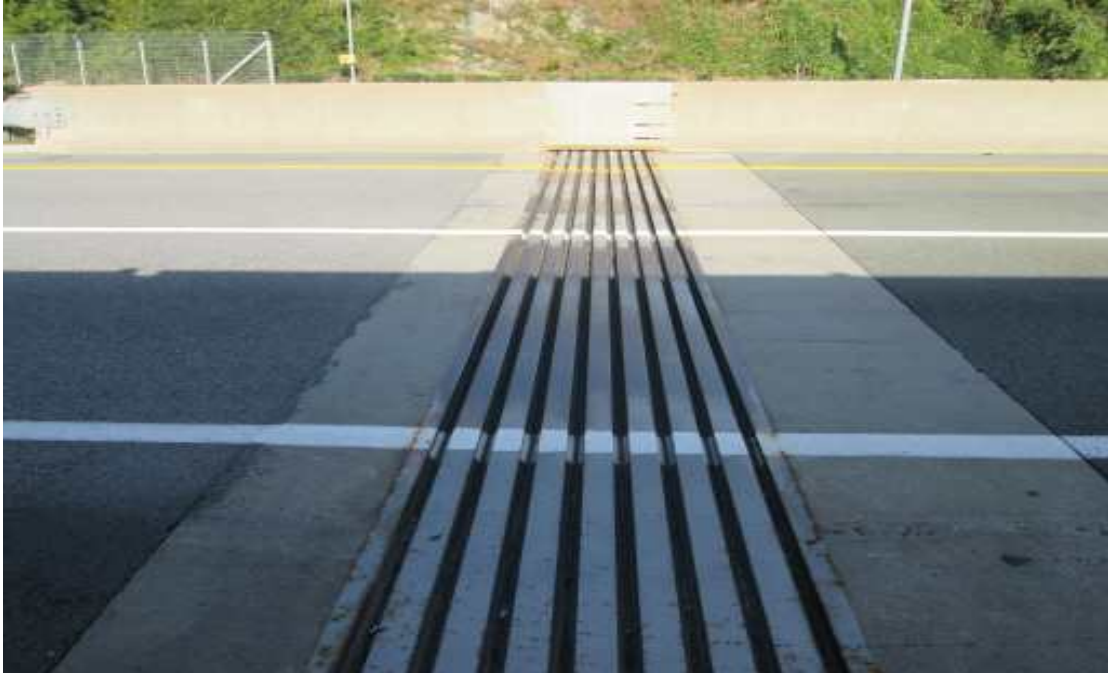
1. 고정대교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	교대 전경		4

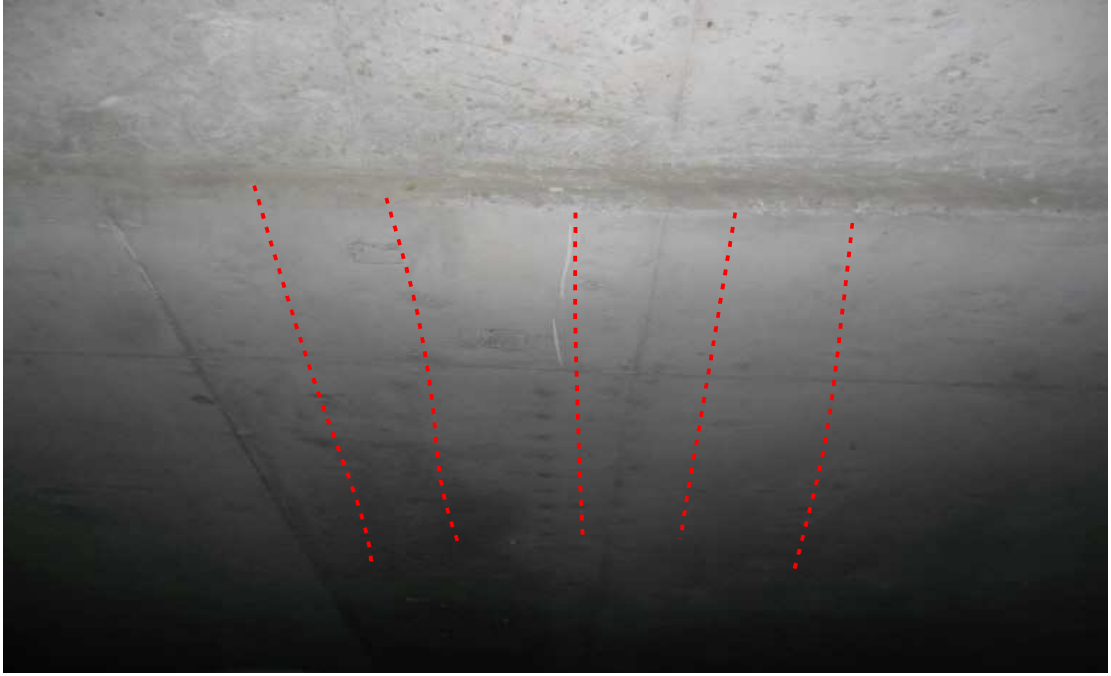
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	교량받침		6

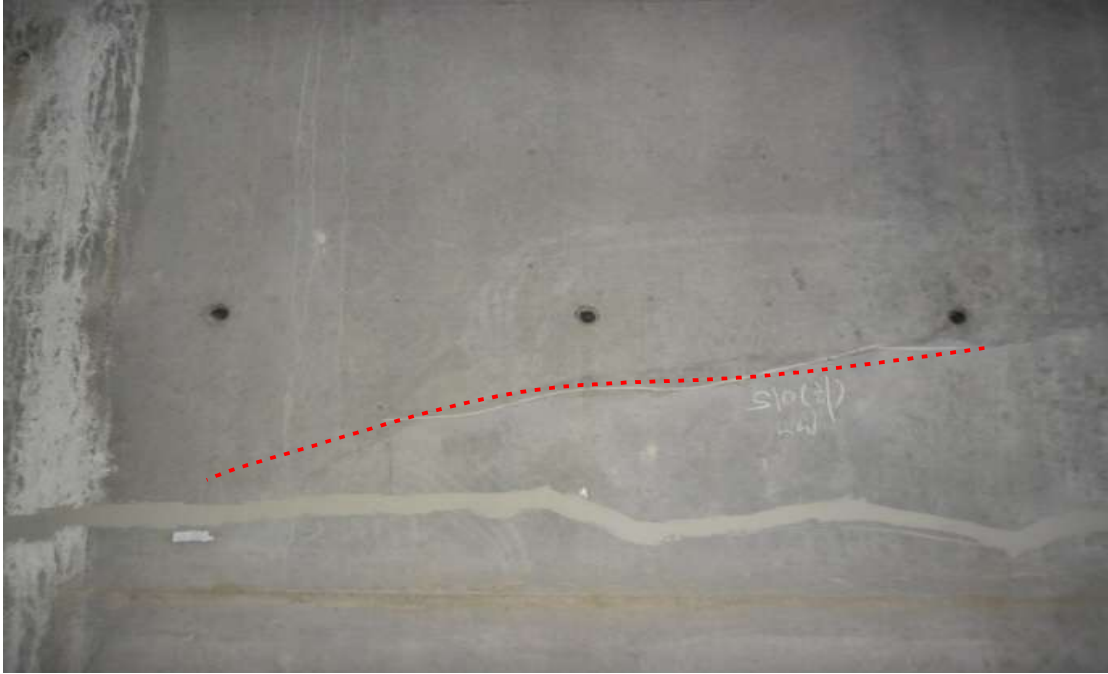
■ 현황 사진

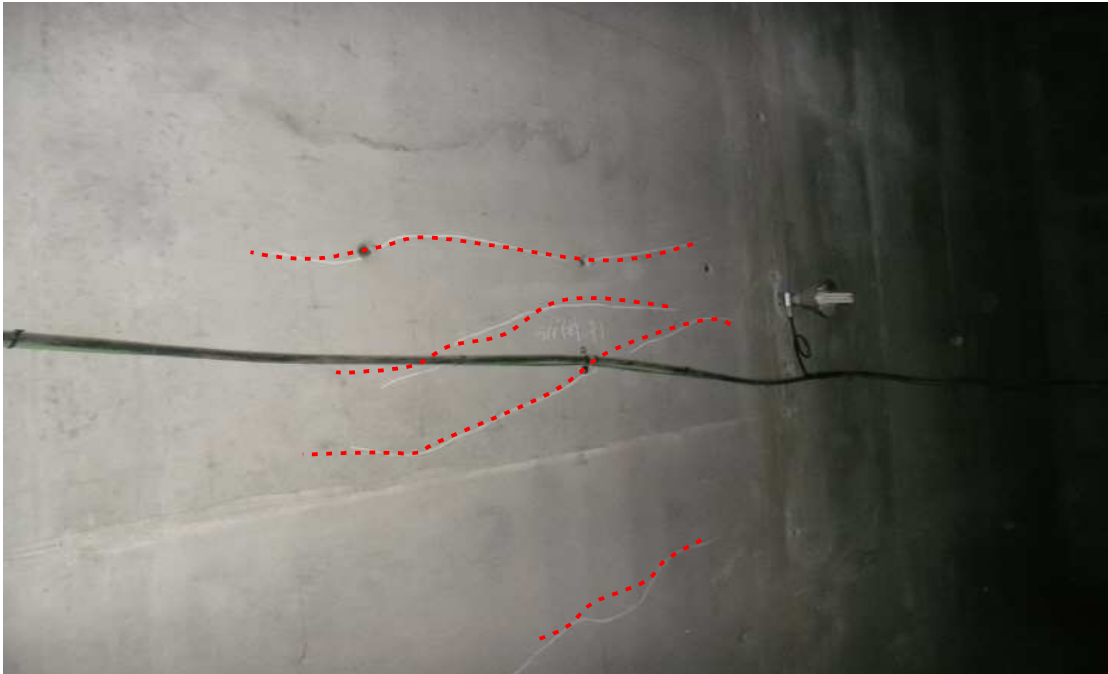
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S6 주형내부 좌측면 백태		7

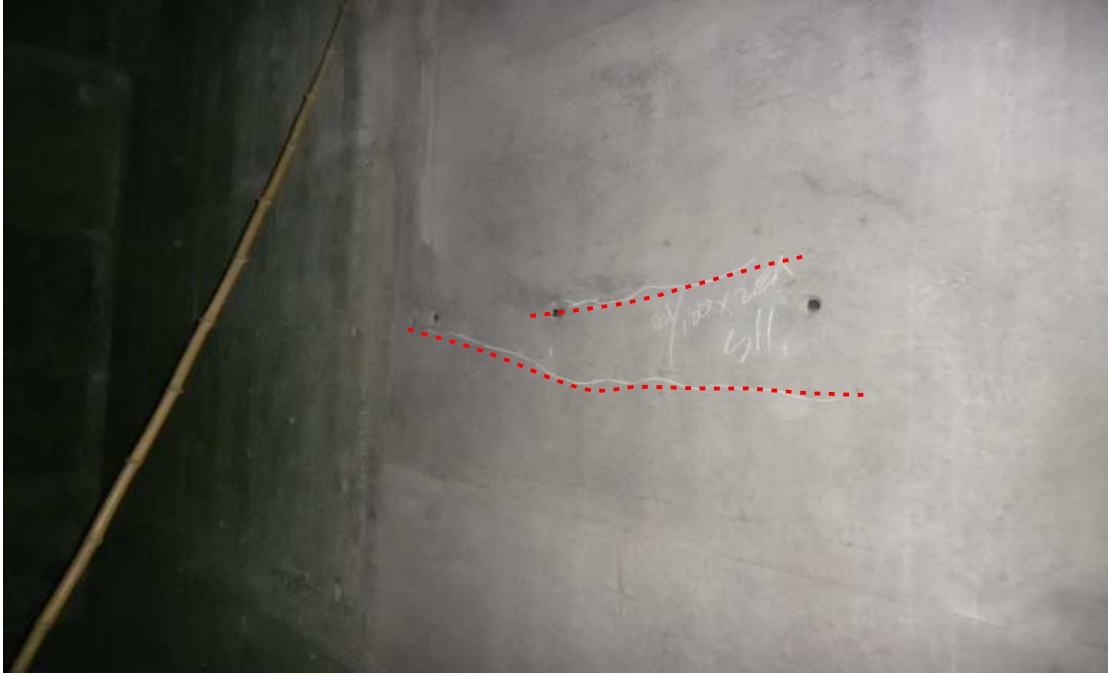
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
위 치	상행선 S9 주형내부 격벽1 균열 (폭0.2mm)		8

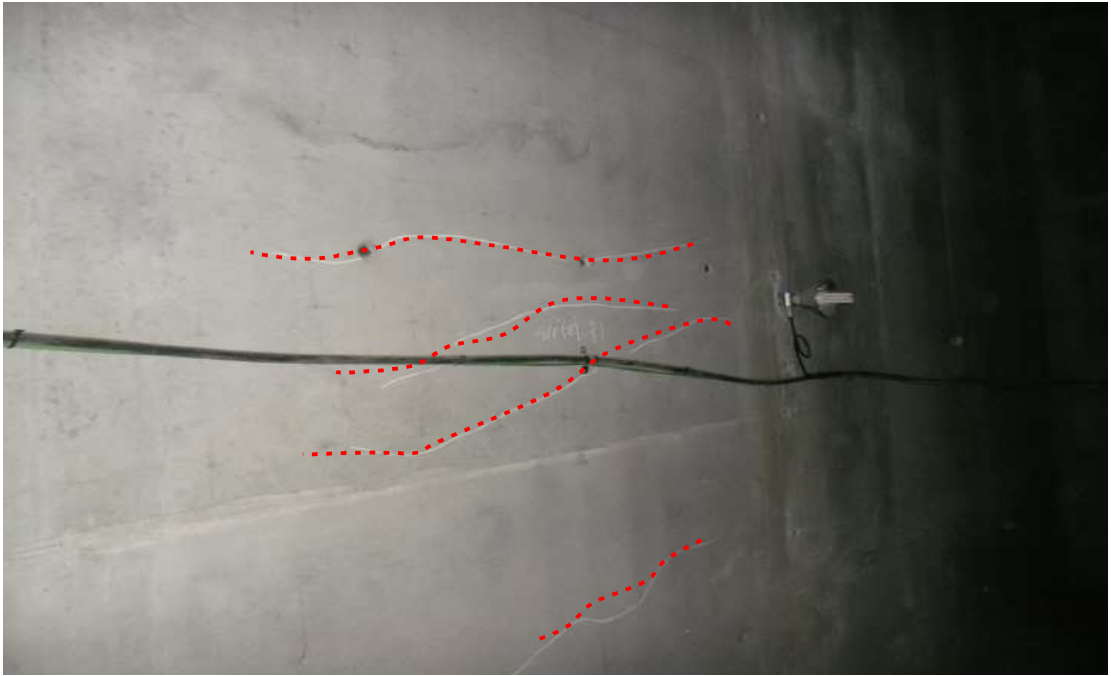
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S10 주형내부 상면 종방향 균열 (폭0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S4 주형내부 상면 종방향 균열 (폭0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S10 주형내부 좌측면 수평 균열 (폭0.2mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 A2 교대 홍벽 콘크리트 파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S11 주형내부 좌측면 하행선 S11 주형내부 좌측면		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S11 주형내부 우측면 수평 균열 (폭0.1mm)		14

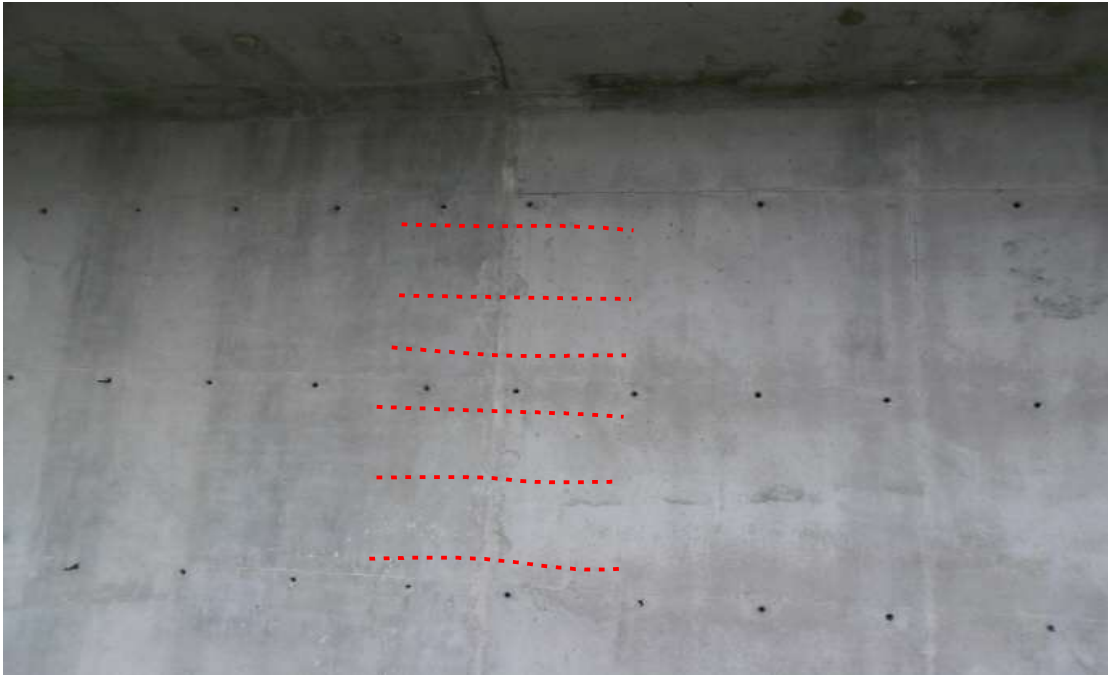
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S12 주형내부 격벽1 균열 (폭0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S1 A1측 주형외부 좌측면 사방향 균열 (폭0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S3 주형외부 하부 슬래브 재료분리		17

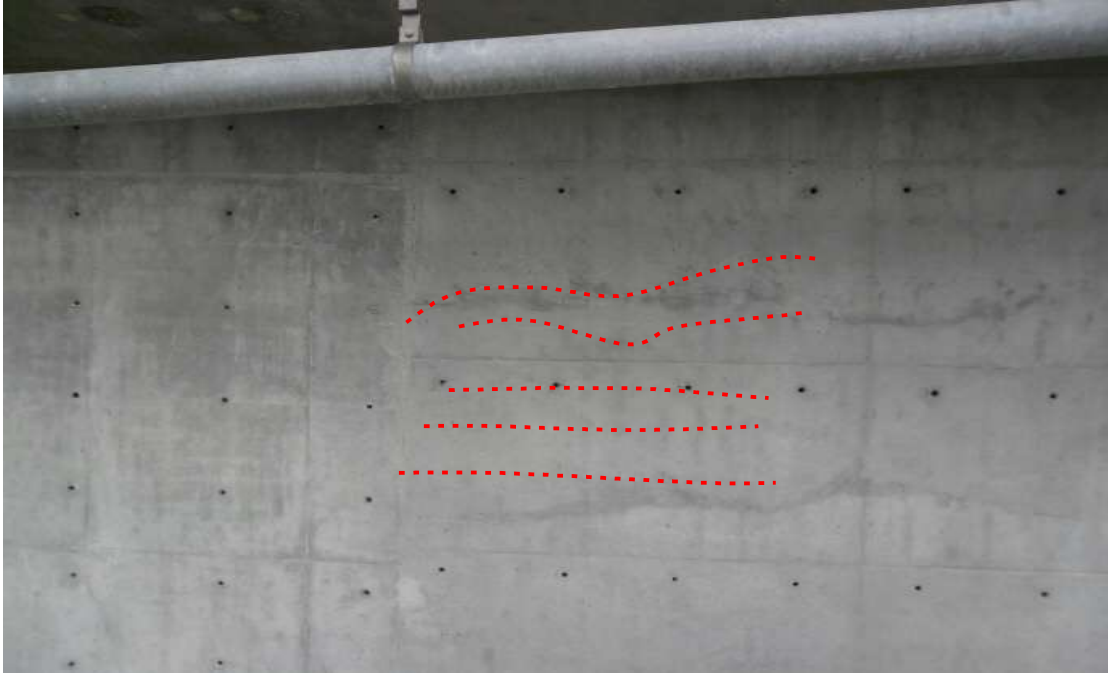
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S5 주형외부 하부 슬래브 종방향 균열 (폭0.2mm)		18

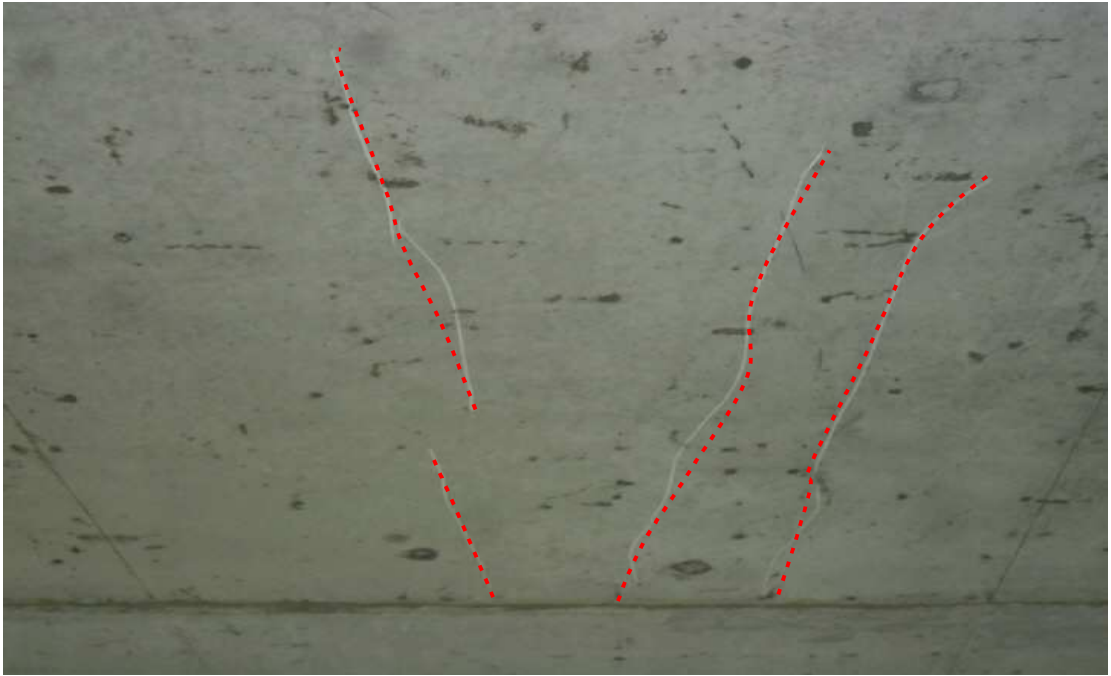
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S8 주형외부 하부 슬래브 종방향 균열 (폭0.1mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S10 주형외부 우측면 수평 균열 (폭0.2mm)		20

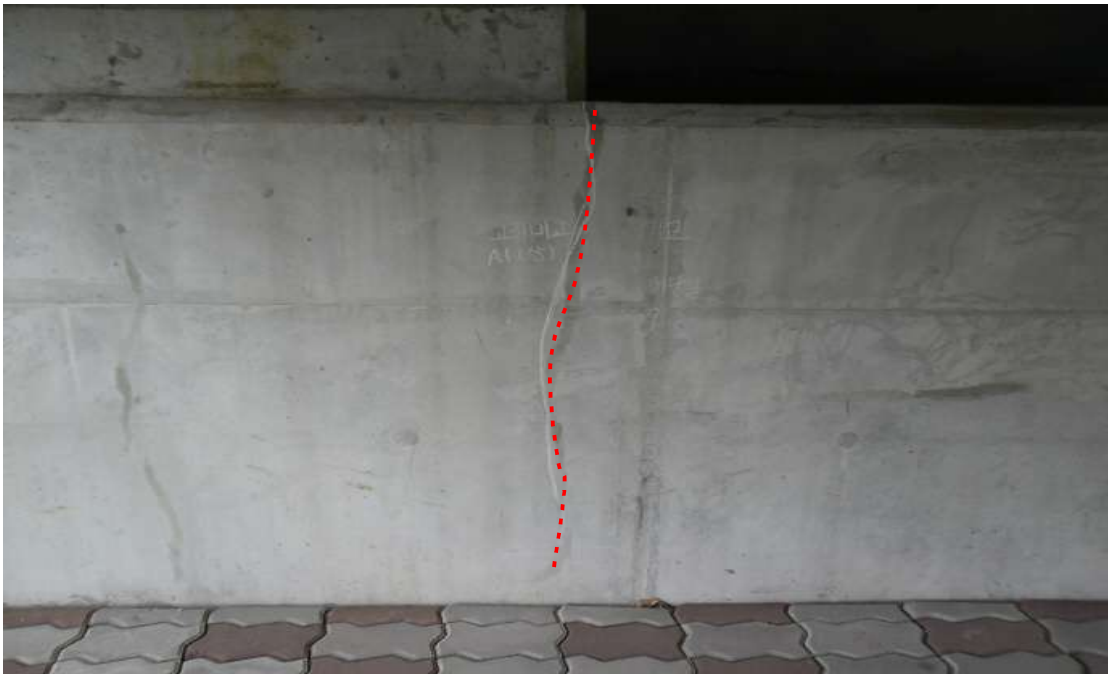
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S1 A1측 주형외부 우측면 사방향 균열 (폭0.2mm)		21

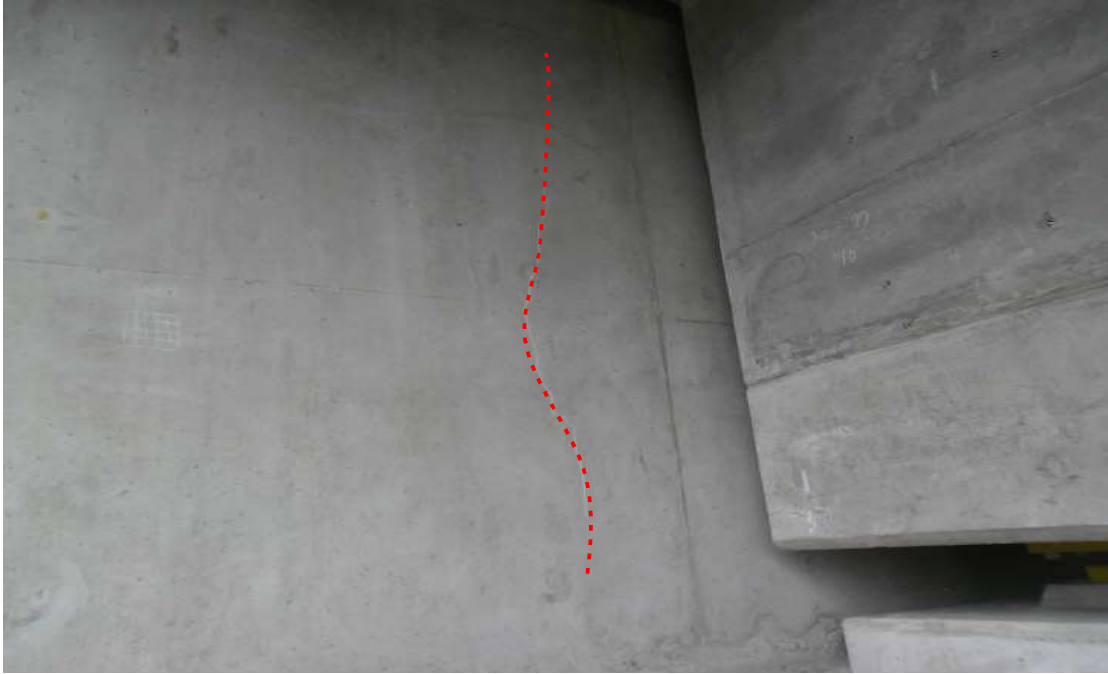
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S1 A1측 좌측 상부슬래브 균열 (폭0.3mm)		22

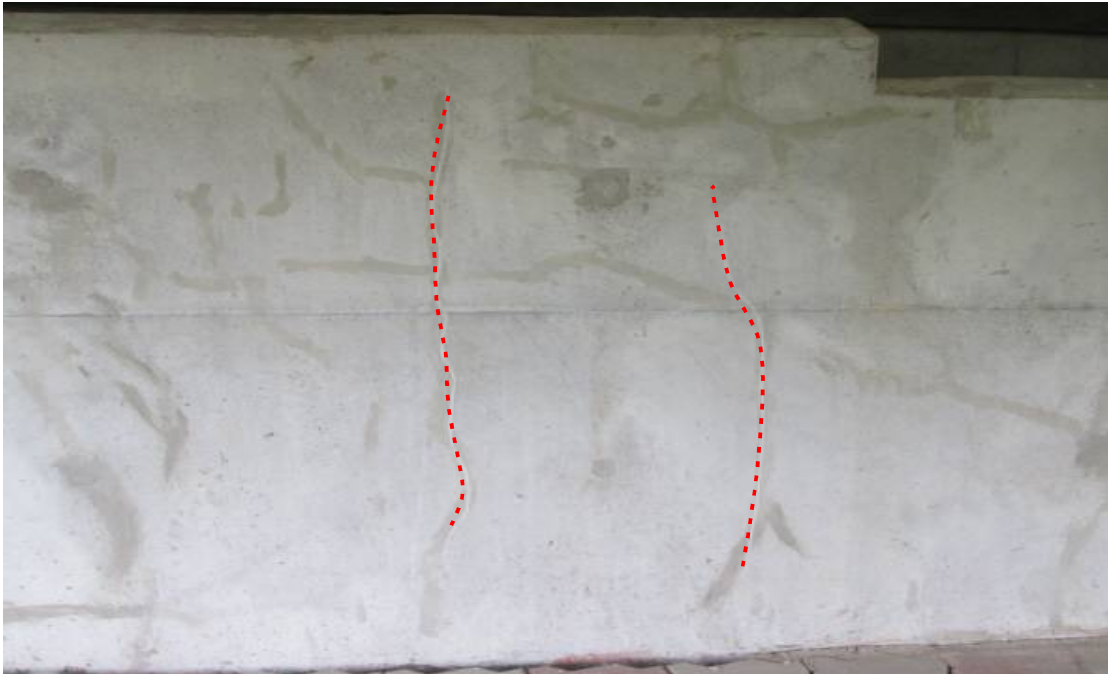
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S10 주형외부 좌측면 수평 균열 (폭0.2mm)	23	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S10 주형외부 하부 슬래브 종방향 균열 (폭0.1mm)	24	

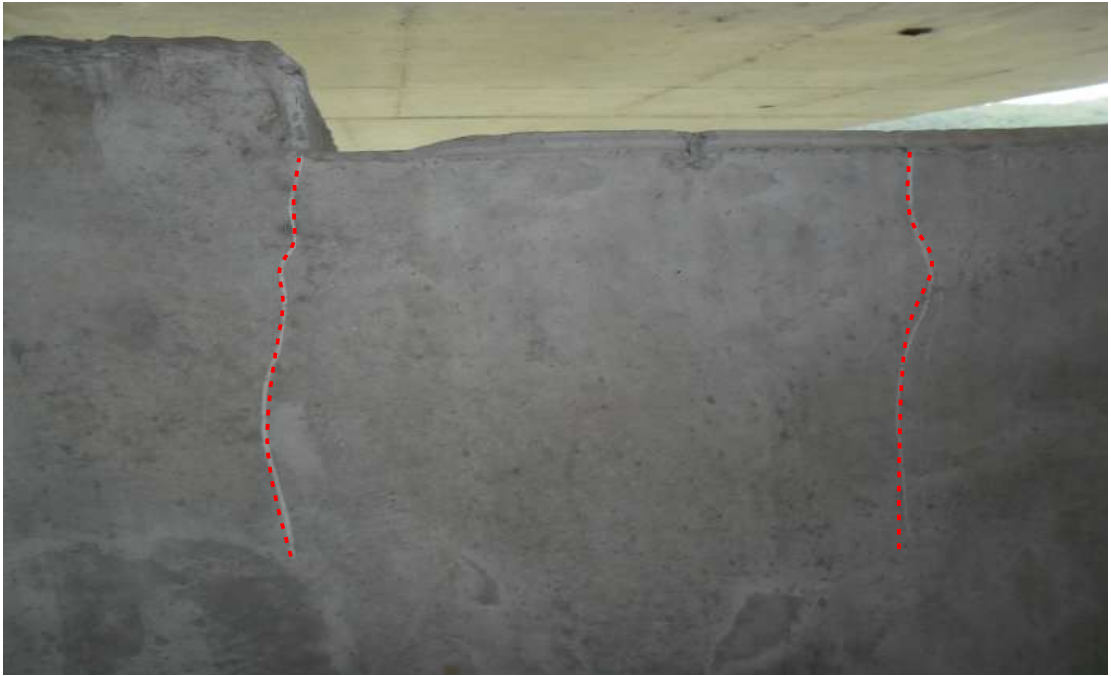
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S13 A2측 주형외부 우측면 균열 (폭0.1mm)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 A1 홍벽 수직균열 (폭0.1mm)		26

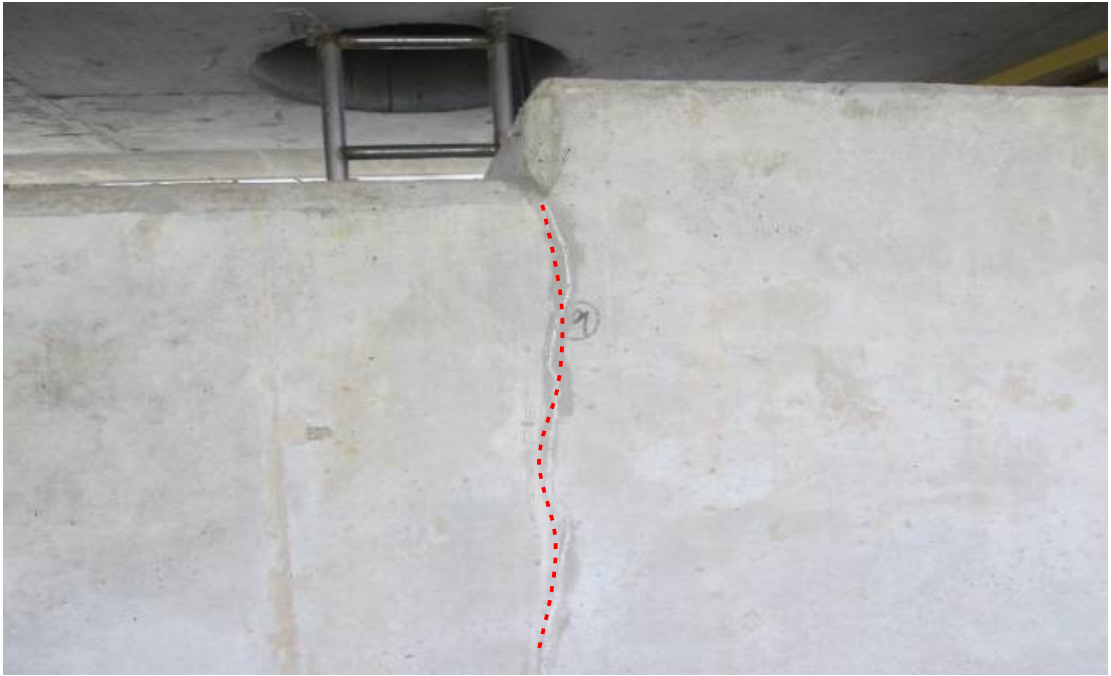
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 A1 홍벽 수직균열 (폭0.1mm)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A1 벽체 보수부 재균열 (폭0.1mm)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P3 코핑 상면 균열 (폭0.2mm)		29

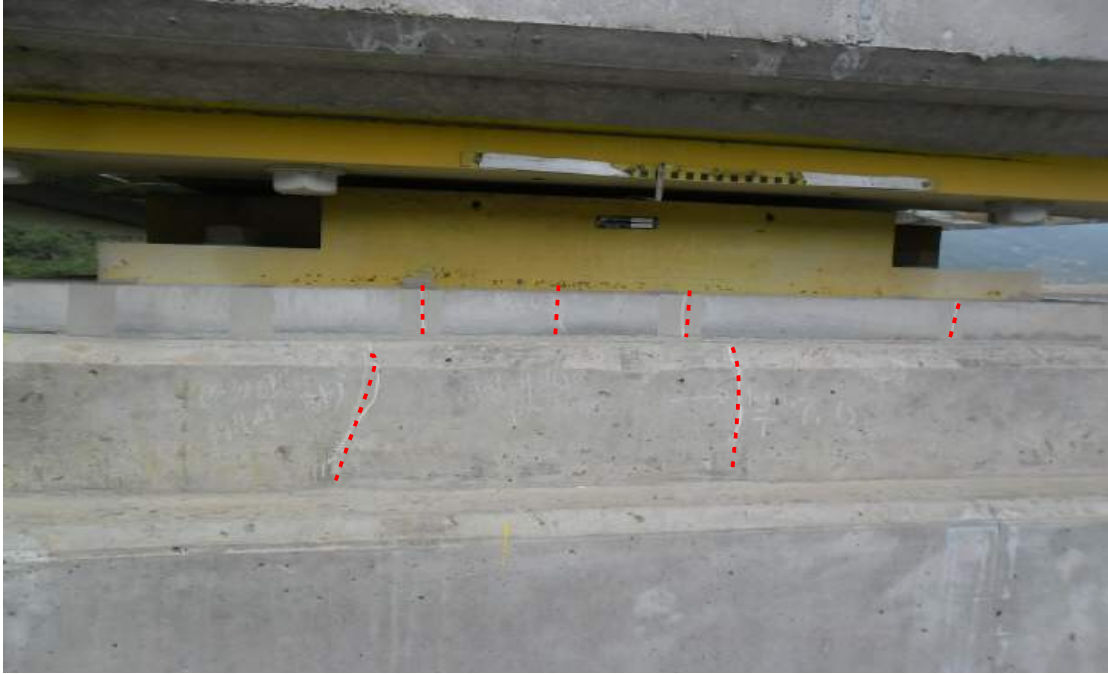
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P9 코핑부 점검BOX 내측면 균열 (폭0.2mm)		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P1 정면 보수부 재균열 (폭0.1mm)		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P5 코핑 정면 보수부 재균열 (폭0.1mm)		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P7 배면 백태		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P12 정면 균열 (폭0.1mm)		34

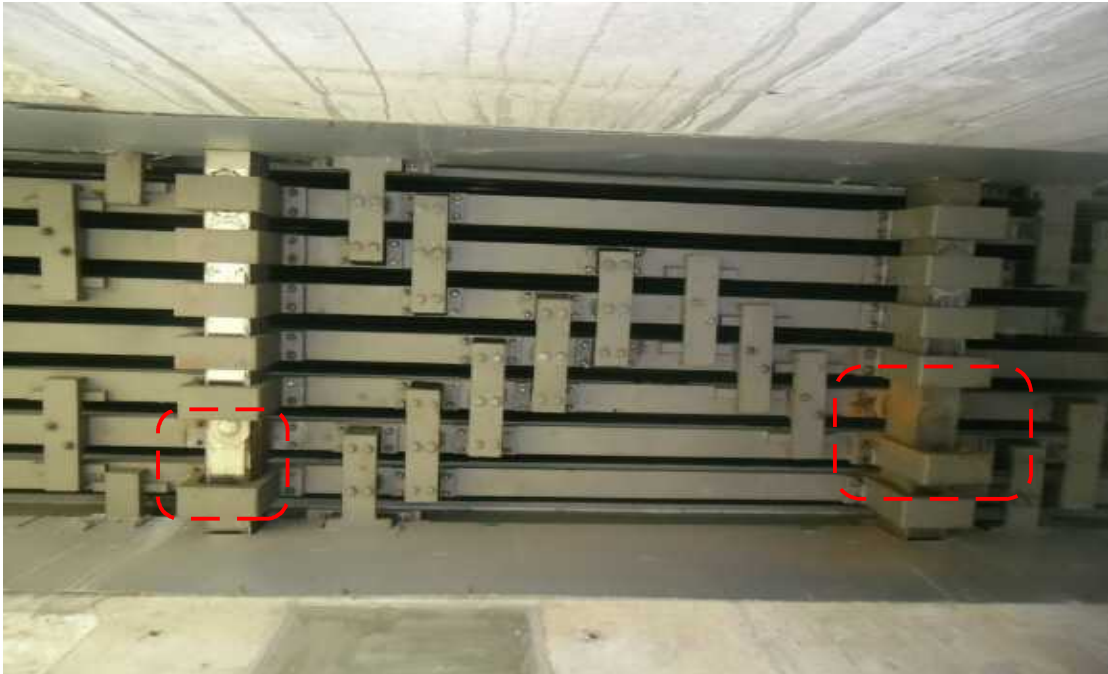
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P11 SH1 받침콘크리트 및 무수축물탈 균열		35

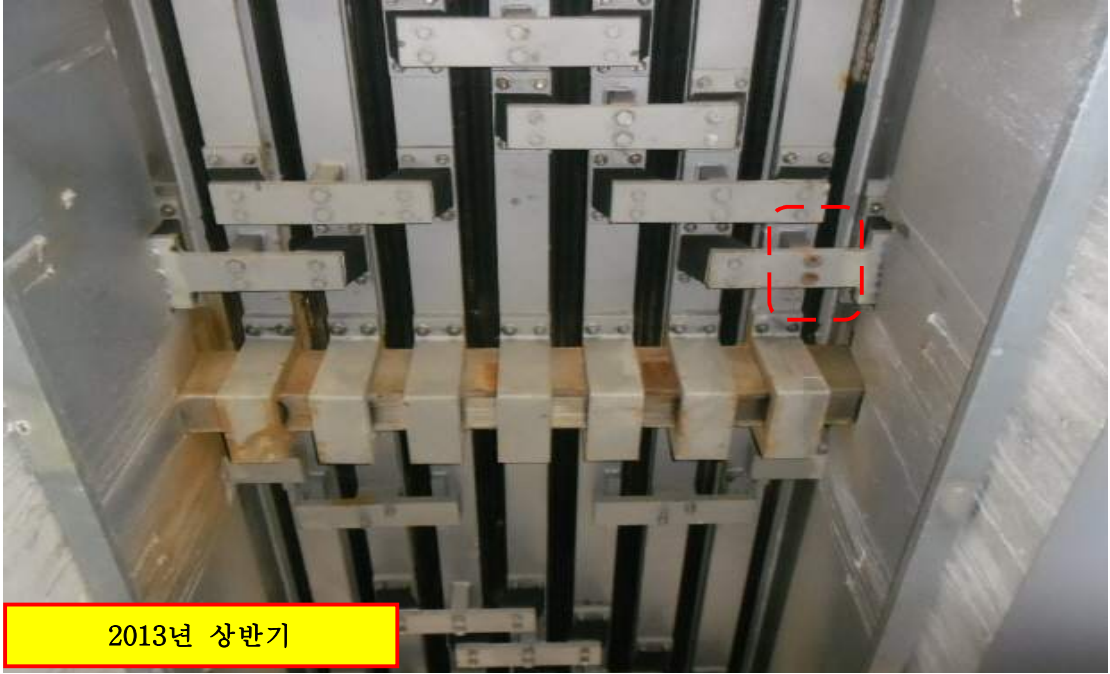
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P2 SH3 가설철물 미제거		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P11 SH1 받침콘크리트 및 무수축물탈 균열		37

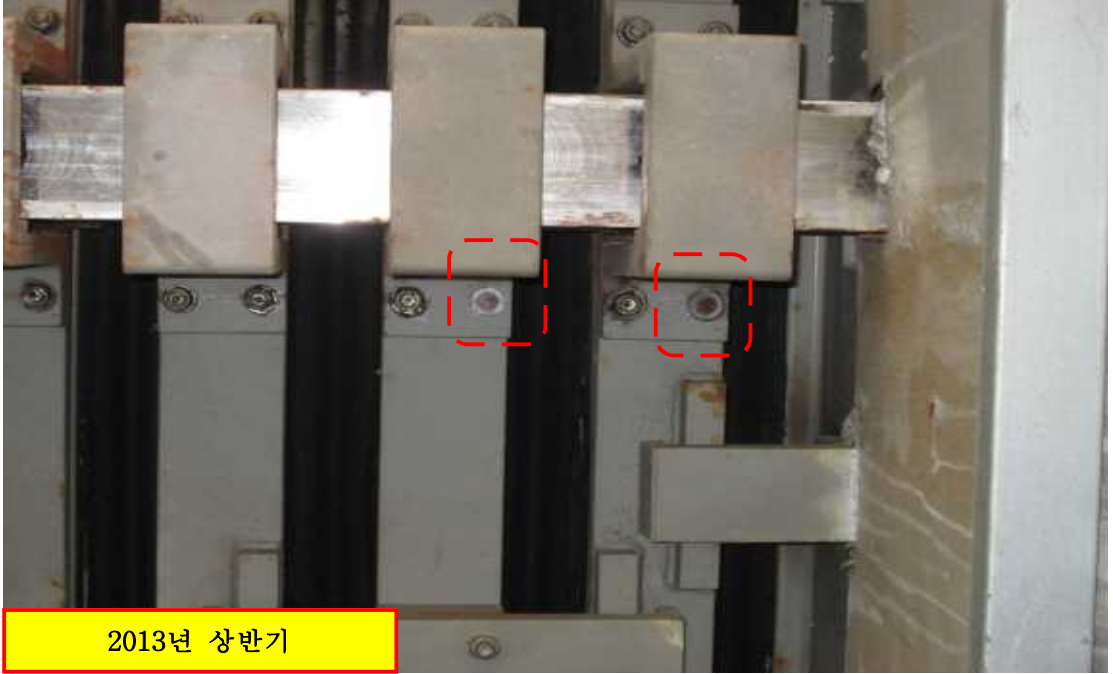
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S6 교면포장 패 임		38

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S10 교면포장 라벨링		39

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P2 신축이음 Support Beam 지지대 탈락 및 진동 발생		40

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
2013년 상반기			
사진내용	상행선 A2 신축이음 간격조절재 볼트 탈락 보수전 현황		41

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
2013년 하반기			
사진내용	상행선 A2 신축이음 간격조절재 볼트 탈락 보수후 현황		42

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
2013년 상반기			
사진내용	하행선 A2 신축이음 지지대 볼트탈락 보수전 현황		43

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
2013년 하반기			
사진내용	하행선 A2 신축이음 지지대 볼트탈락 보수후 현황		44

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 간격조절재 Bearing 탈락 보수전 현황		45

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 간격조절재 Bearing 탈락 보수후 현황		46

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음후타재 접속부 이격		47

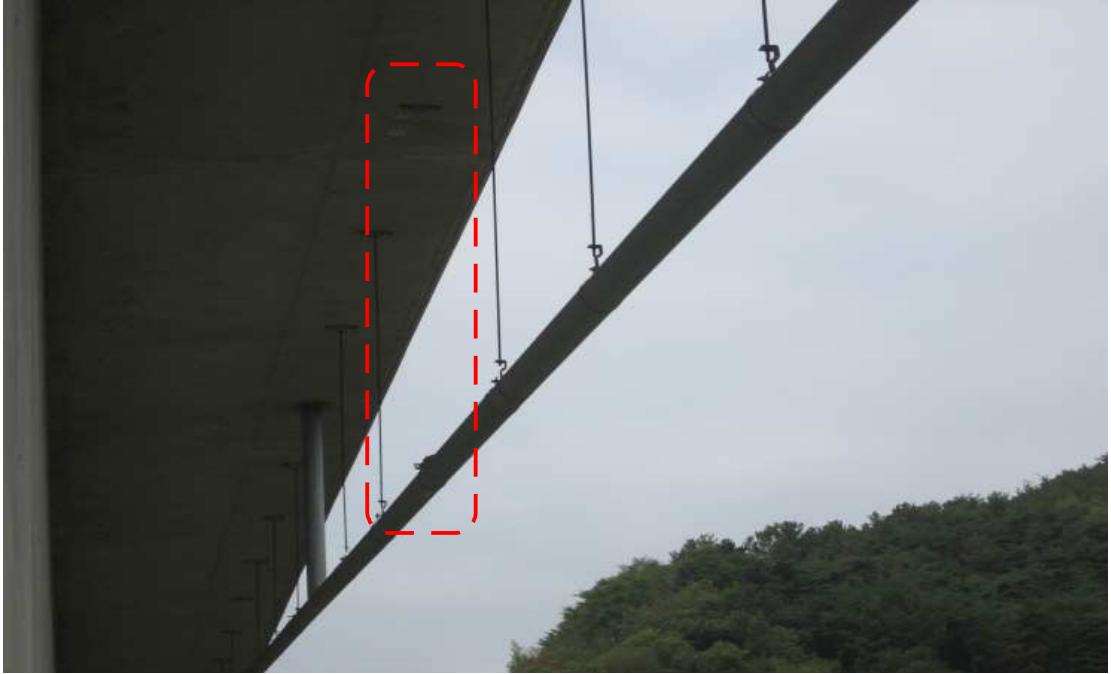
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S11 방호벽 균열(폭0.2mm) 및 백태		48

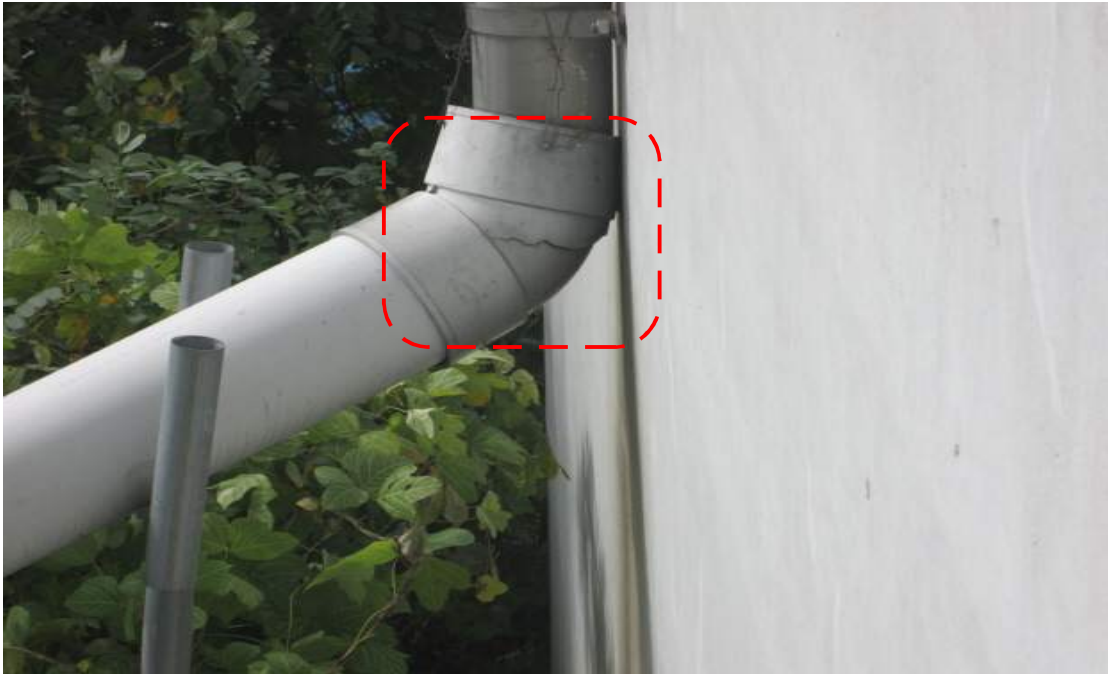
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S13 (A2측) 유도배수관 배수관 길이부족 보수전 현황		49

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S13 (A2측) 유도배수관 배수관 길이부족 보수후 및 미보수 현황		50

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S13 (A2측) 유도배수관 길이부족 보수전 현황		51

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 S13 (A2측) 유도배수관 길이부족 보수후 및 미보수 현황		52

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S12 배수관 연결재 탈락		53

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 P2측 배수관 PVC 연결부 파손		54

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A2측 차수판 변형 및 앵커볼트 탈락		55

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 S4 방음벽 지주대 Rib 파손		56

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	상행선 P3 점검사다리 수평지지대 탈락		57

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정대교
			
사진내용	하행선 A1 범면 콘크리트 파손		58

2. 청도천 1교

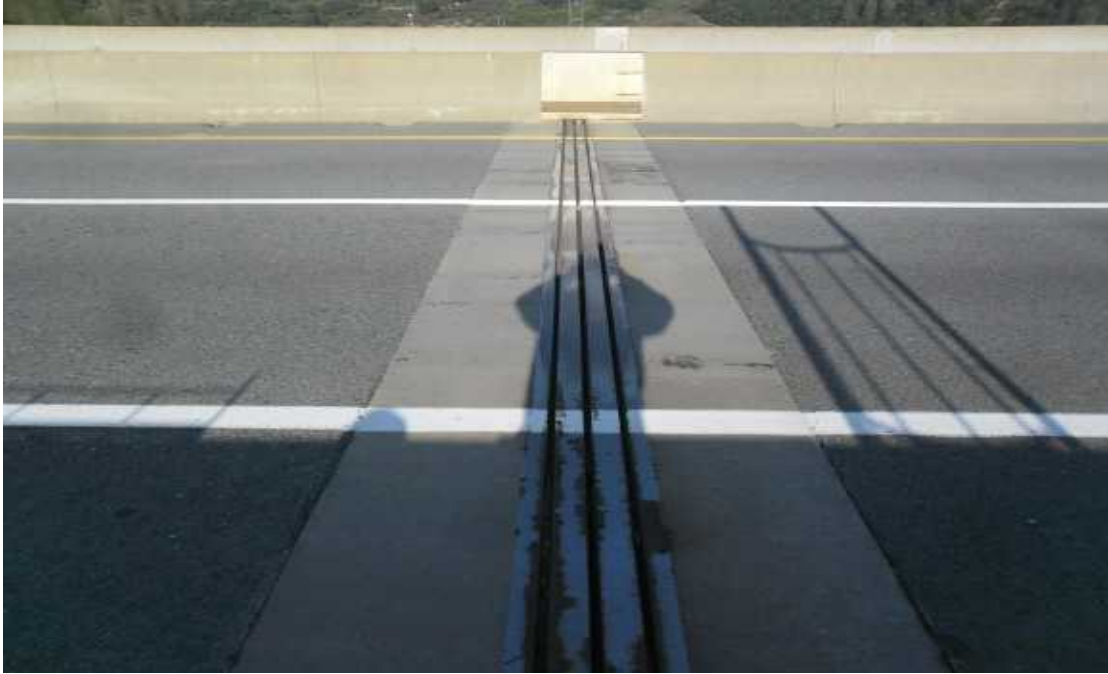
3. 청도천 1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상부 전경		2

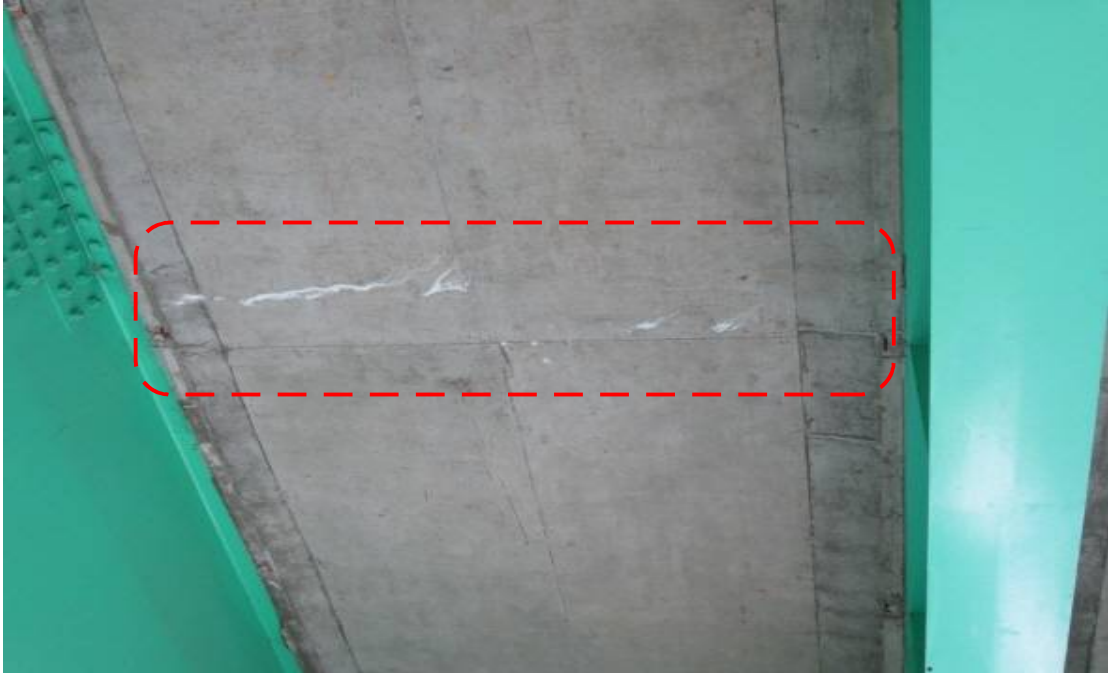
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S3 바닥판 하면 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S1 바닥판 하면 균열 (폭0.1mm)		8

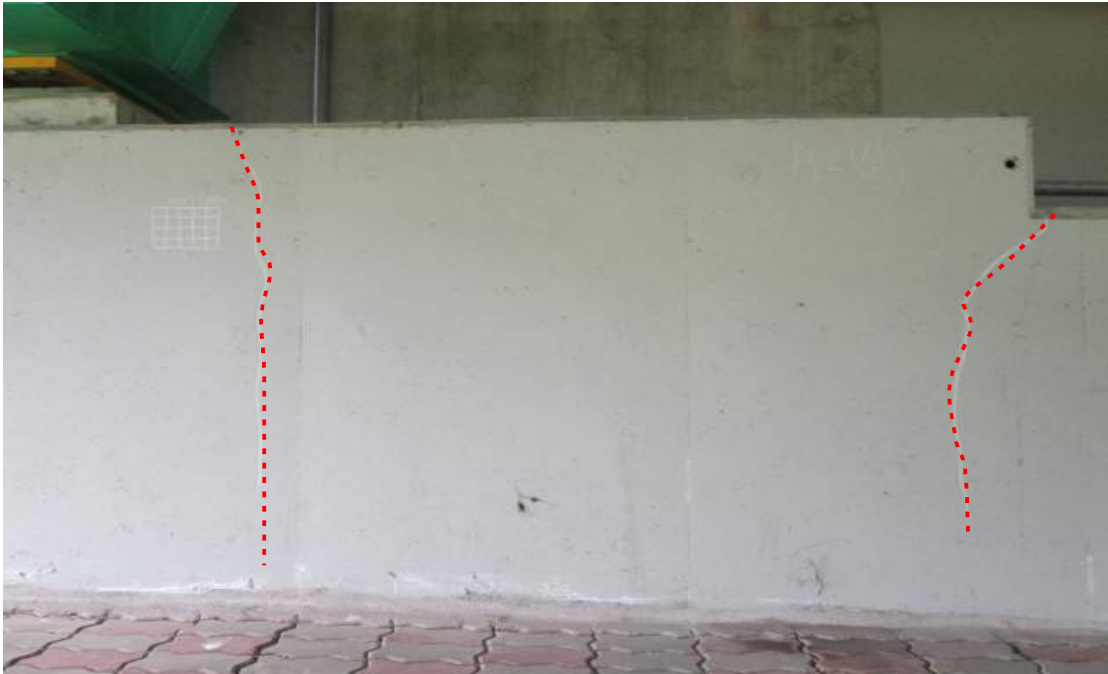
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S6 G1 주형외부 도장손상		9

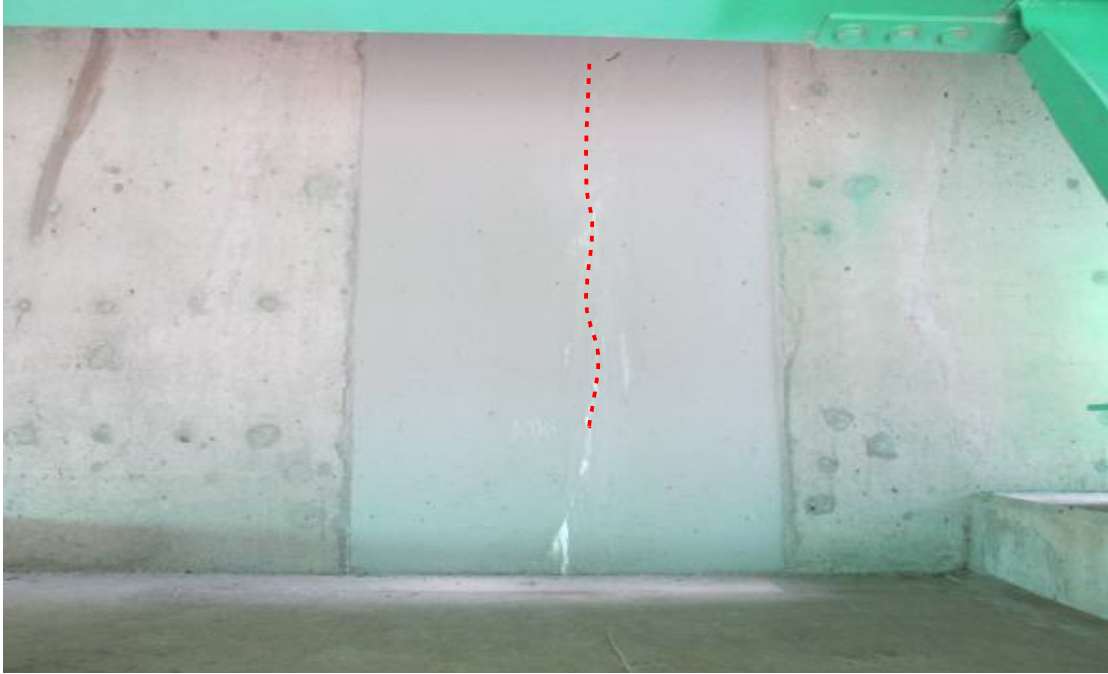
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S5 G1 주형외부 도장손상		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S12 G1 주형내부 누수 및 우수유입		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S5 G2 주형내부 누수 및 우수유입		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S4 가로보 도장손상		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 A2 벽체 수직균열 (폭0.1mm)		14

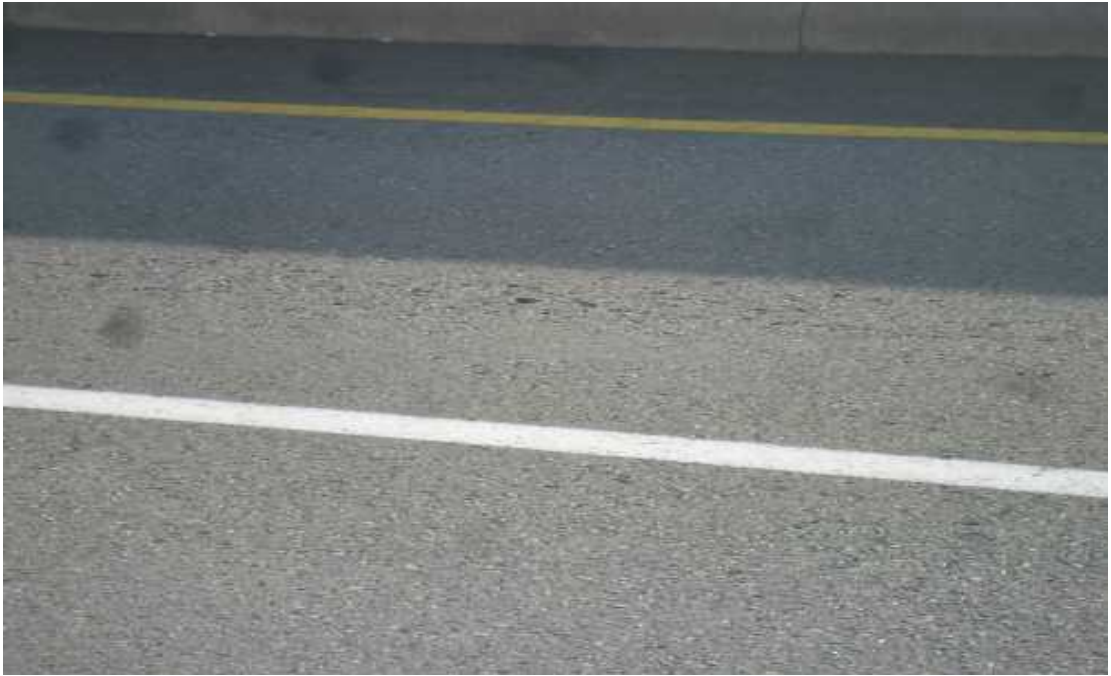
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 A1 홍벽 보수부 재균열 (폭0.1mm) 및 백태		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P5 코핑 (좌측면) 보수부 재균열 (폭0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 P11 SH3 받침콘크리트 균열 (폭0.1mm)		19

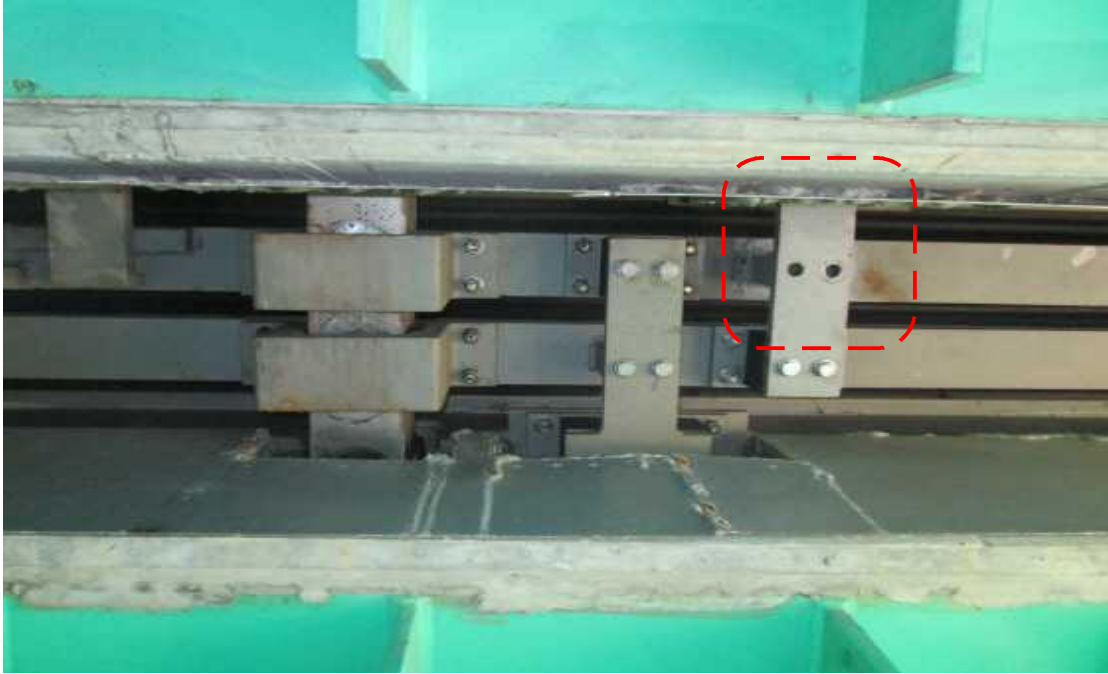
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P8 SH6 Plate 도장손상 및 녹발생		20

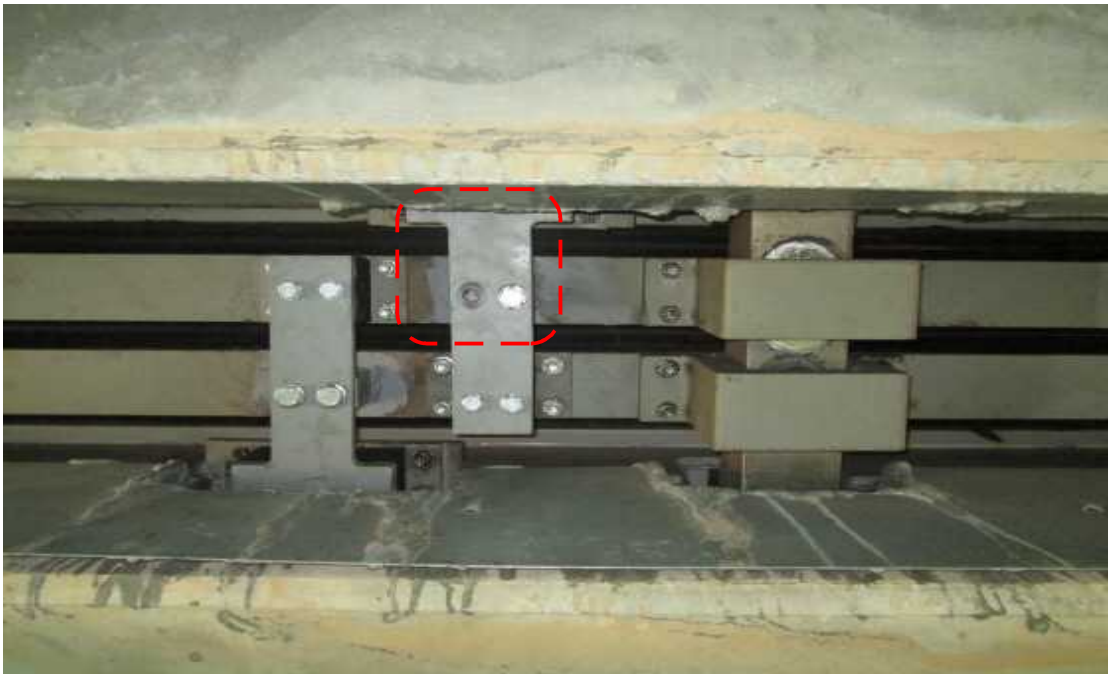
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S4 교면포장 라벨링 및 패임		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S11 교면포장 라벨링		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S5 (P4측) 교면포장 패임		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S11 교면포장 패임		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 P4 신축이음 간격조절재 고정볼트 탈락		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 P8 신축이음 간격조절재 고정볼트 탈락		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P8 신축이음 간격조절재 볼트 탈락 보수전 현황		27

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P8 신축이음 간격조절재 볼트 탈락 보수후 현황		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P4 신축이음 간격조절재 고정볼트 탈락		29

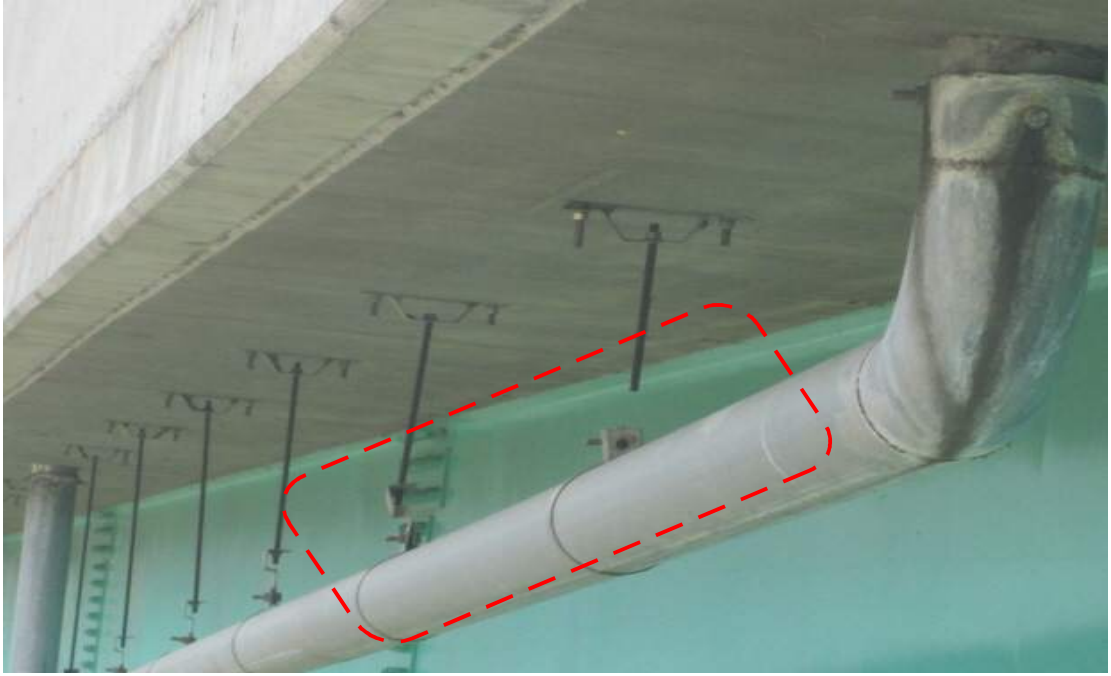
과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P8 신축이음 지지대 Bearing 들뜸		30

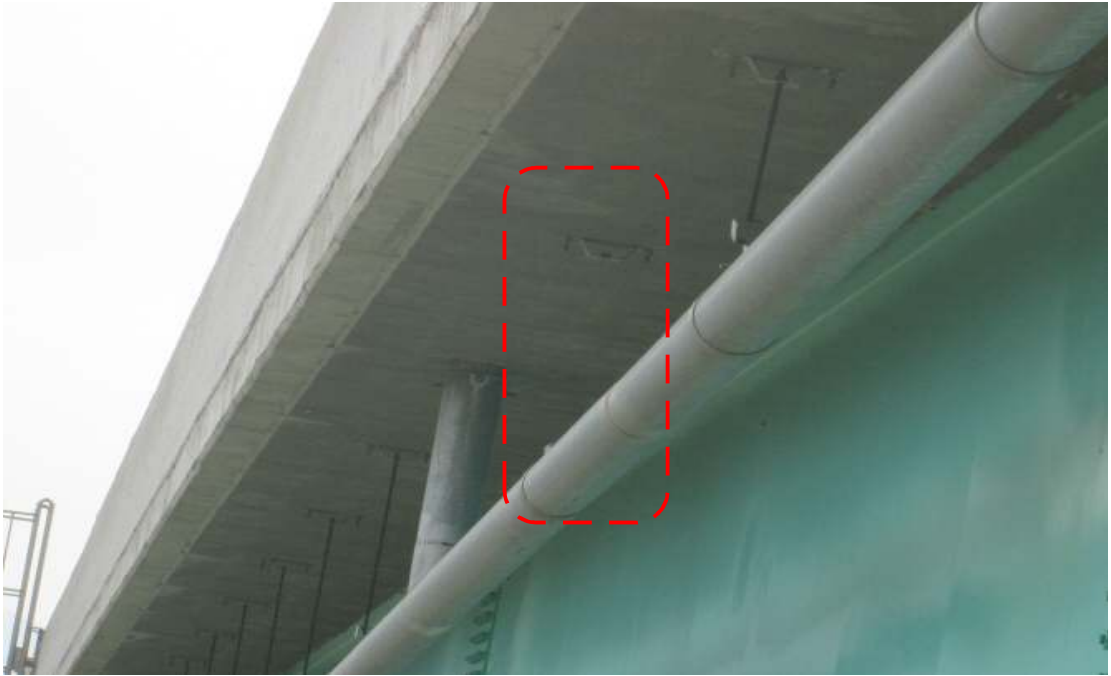
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차	31	

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 P4 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차	32	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 A1측 접속도로 구간 방호벽 단차발생 (약 4cm)		33

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S3 방호벽 균열부 백태		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S6 배수관 배수관 고정고리 탈락부 정비후 전경		35

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	상행선 S8 배수관 연결재 탈락		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S4 (P3측) 배수관 유출구 위치 부적절 (점검로 상부)		37

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 S10 (P10측) 배수관 유출구 위치 부적절 (코핑부 상부)		38

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 A2 교대 범면 이격 및 침하		39

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	청도천 1교
			
사진내용	하행선 A2 교대 범면 침하		40

3. 청도천 2교

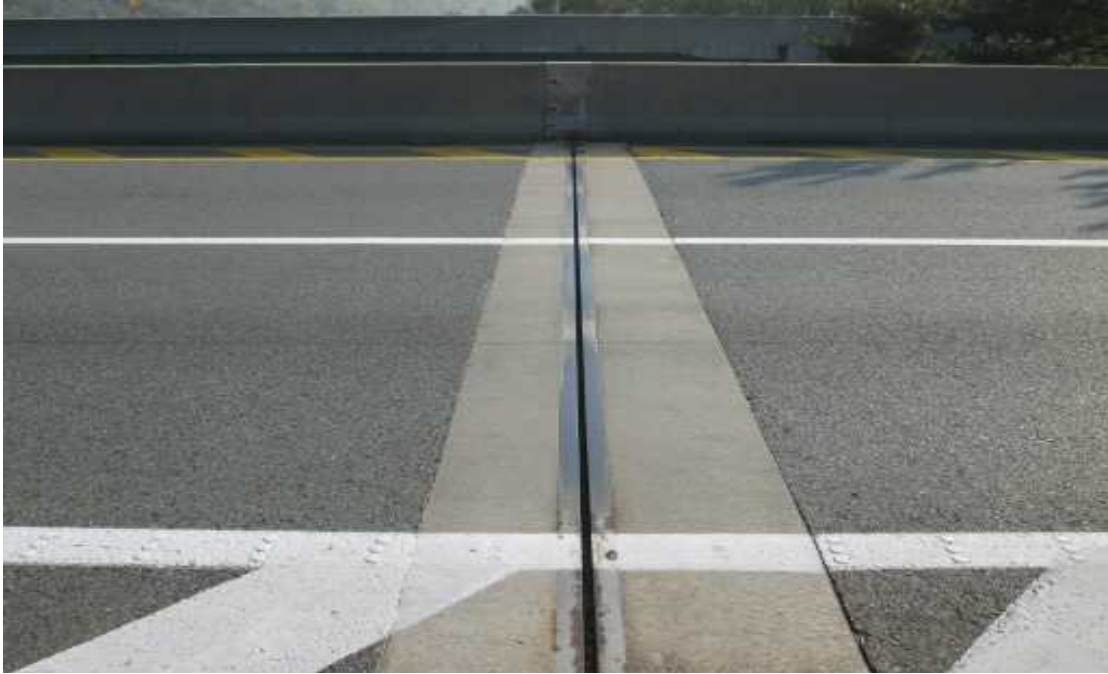
3. 청도천 2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	교대 전면		4

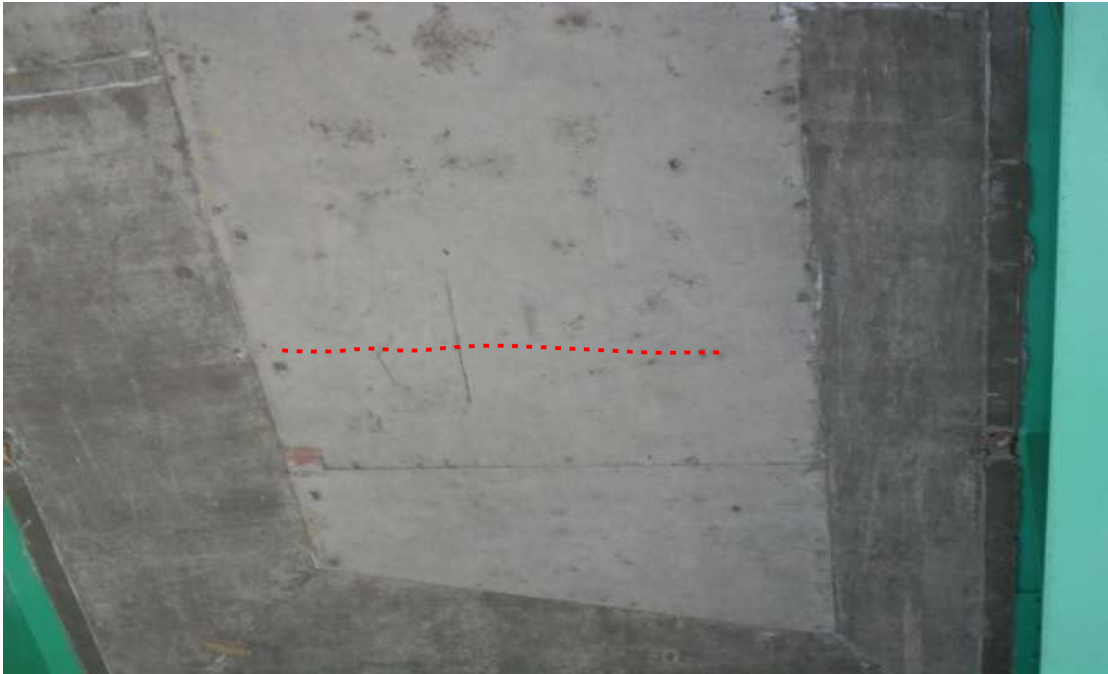
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	교량받침		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판 하면 균열 (폭0.1mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S2 (P1측) 바닥판 하면 재료분리 및 철근노출		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S2 바닥판 하면 균열 (폭0.2mm)	9	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S4 바닥판 하면 균열 (폭0.1mm)	10	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S2 62 주형내부 도장손상		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S4 G1 주형내부 누수 및 이물질 퇴적(곤충사체)		12

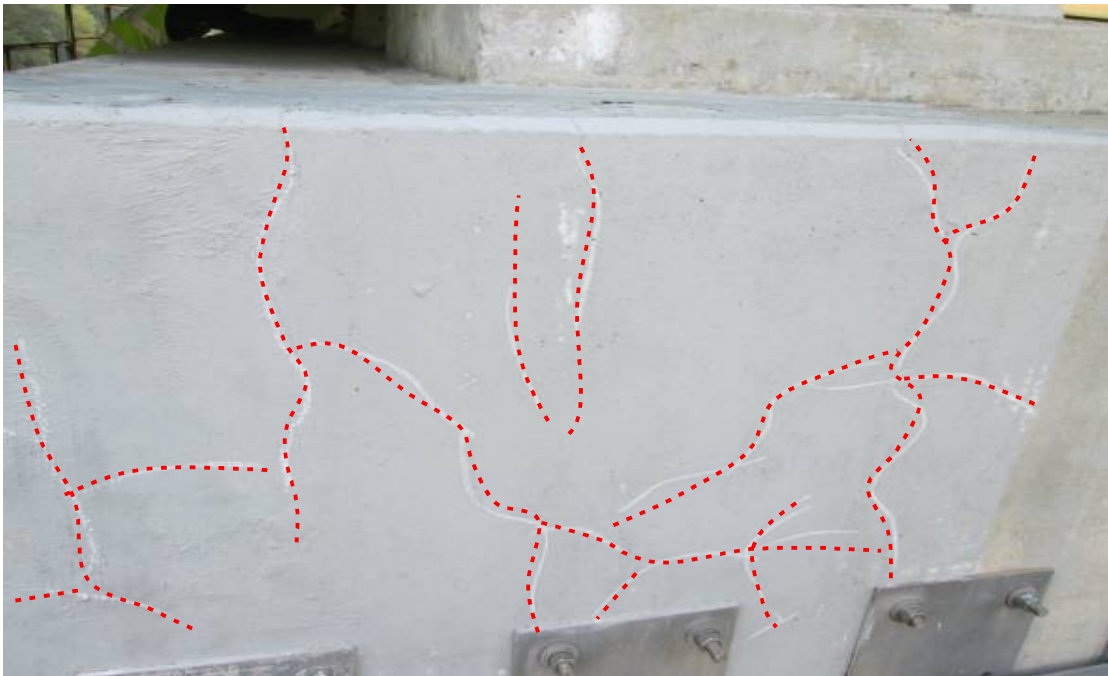
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S2 G2 주형외부 도장손상		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S6 가로보 플랜지 국부변형		14

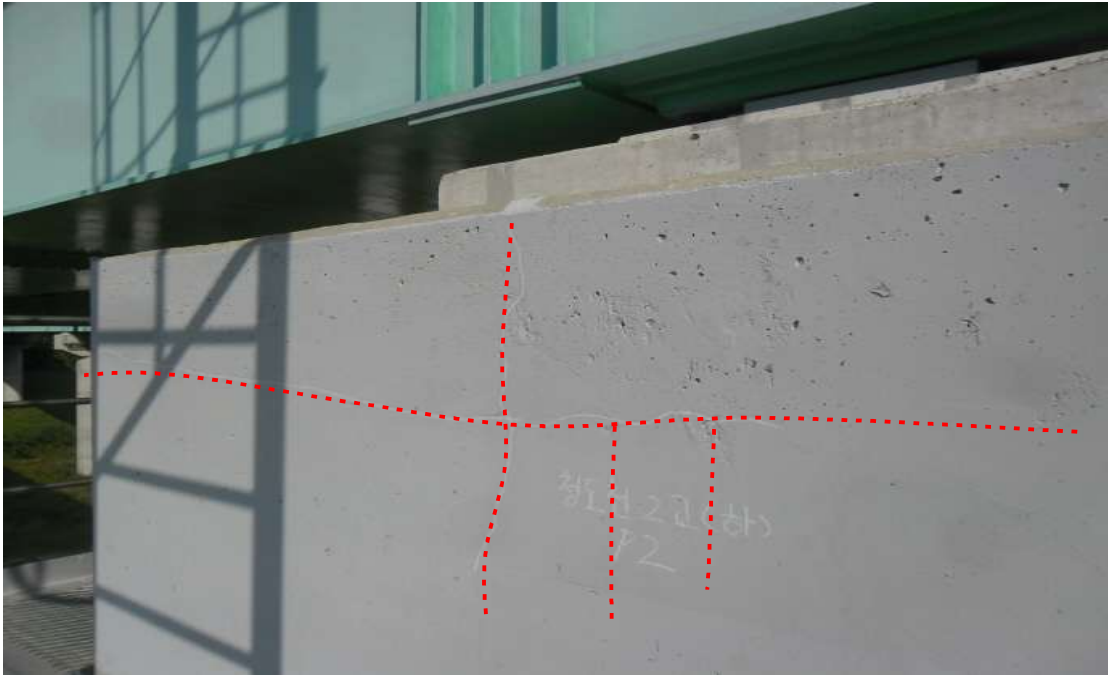
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 A1 홍벽 콘크리트 파손		15

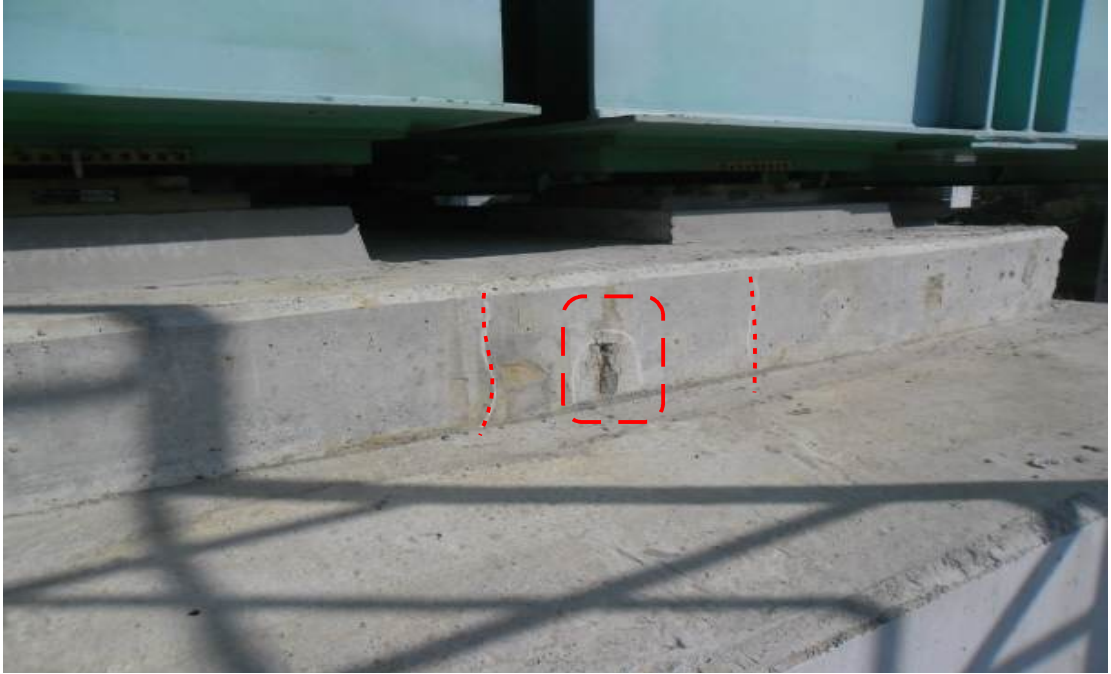
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 A2 벽체 균열 (폭0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 A2 홍벽 균열 (폭0.2mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 P1 코핑 우측면 보수부 망상균열 (폭0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 P3 코핑 배면 보수부 재균열 (폭0.1mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 P2 코핑부 좌측면 보수부 재균열(폭 0.1mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 P3 SH1, SH5 받침콘크리트 균열(폭0.1mm) 및 파손		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 P4 SH4 Plate 도장손상		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S1 (A1측) 교면포장 패임		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S2 교면포장 라벨링		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 P3 신축이음 본체 이물질 퇴적		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 P3 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	상행선 S4 중분대 균열부 백태		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S4 방호벽 보수부 균열 및 백태		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S1 배수관 연결재 탈락		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 S1 배수관 바닥판 연결부 누수 (보수부 채손상)		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 P3 신축이음부 차수판 앵커볼트 및 너트 탈락		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도천 2교
			
사진내용	하행선 A1측 법면 보호블럭 이격		32

4. 청도1터널

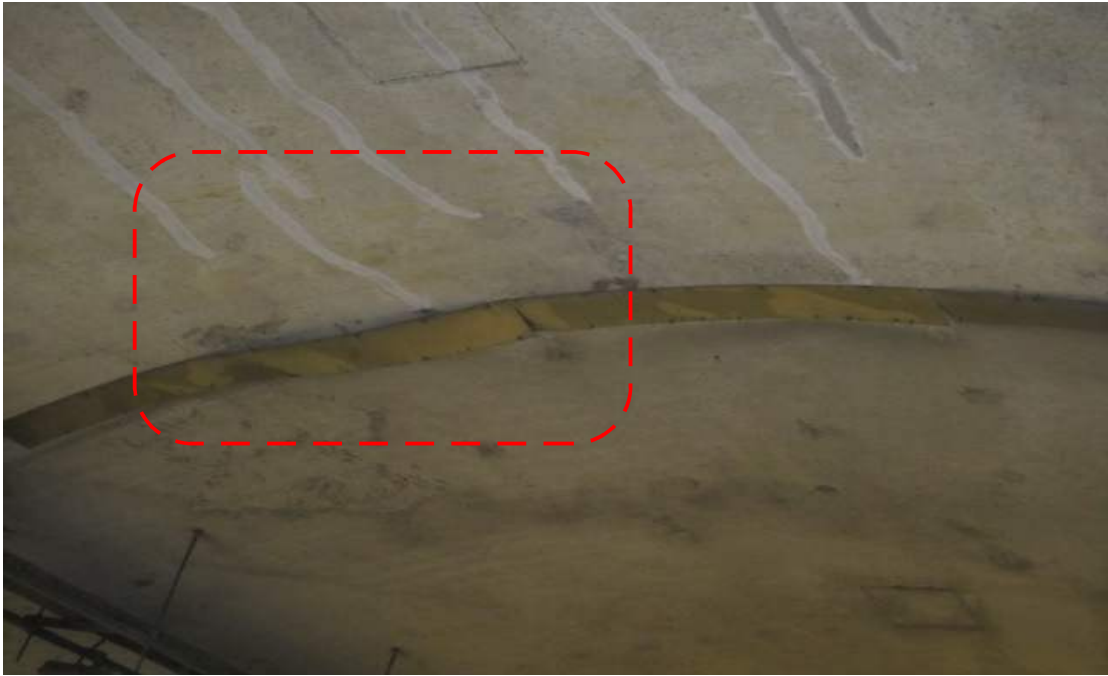
4. 청도1터널

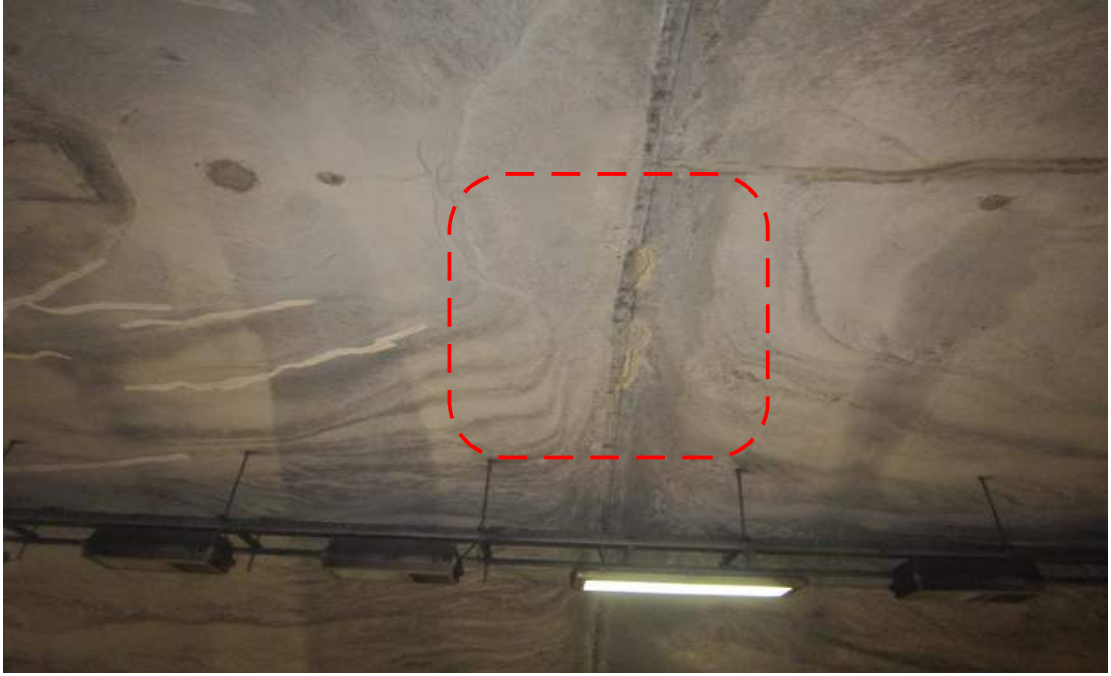
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

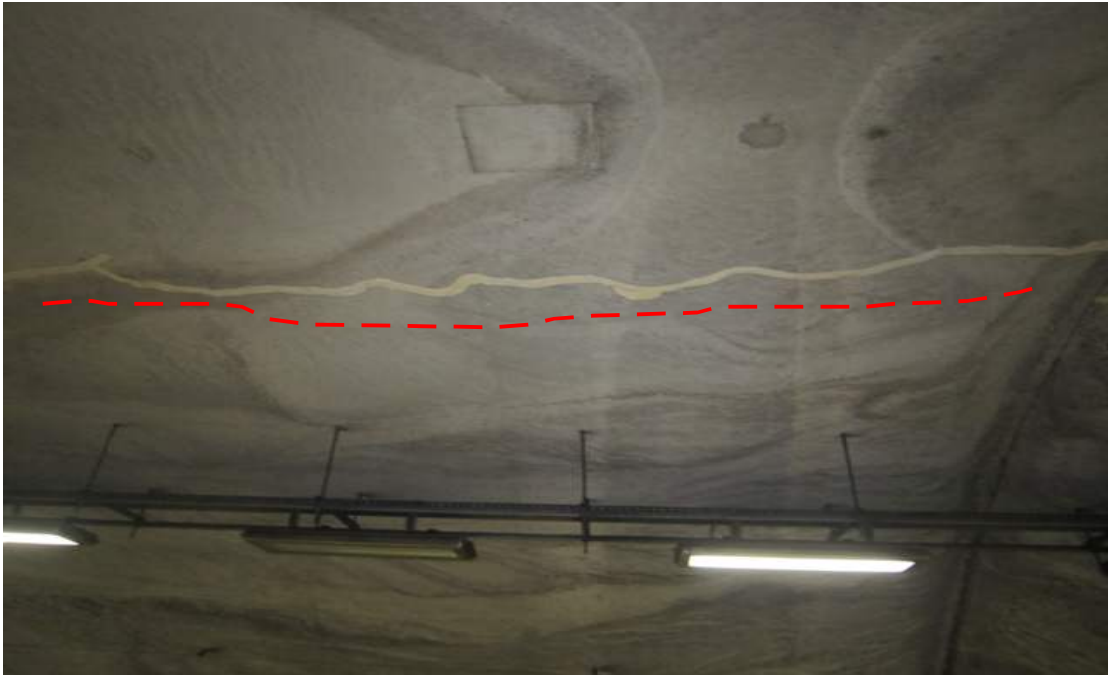
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	터널 종점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 천단부 J7 조인트 덮개 탈락위험		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 천단부 J24 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.5)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 천단부 S49 재균열 (폭 0.3mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 천단부 J11 들뜸 (A=0.2X0.3)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 천단부 S54 재균열 (폭 0.3mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S7 누수 흔적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S56 타일파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S57 수직균열 (폭 0.5mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 공동구 S40 덮개파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 공동구 S64 덮개파손 (3EA)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 포장부 S45 스폐링		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	하행선 포장부 S44 배수구 막힘		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널
			
사진내용	상행선 갭문 시점부 철근노출		16

■ 청도1터널 터널부 사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 사면 전경		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 사면 전경		18

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-정면 STA.0+30 자연사면 표층유실 및 수목전도위험		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-정면 STA.0+30 자연사면 표층유실 및 수목전도위험		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 STA.0+10 자연사면 암괴		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도1터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 STA.0-5 갯문배면 배수로 실란트 파손 보수		22

5. 철근콘크리트옹벽 (6공구)

5. 철근콘크리트옹벽(6공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	시점측 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	콘크리트 들뜸 보수 SPAN 1		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	재균열 (폭 0.1mm) SPAN 1		4

6. 보강토옹벽 (6공구)

6.보강토옹벽(6공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	전경사진		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	상부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	판넬 파손 SPAN 4		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	백태 및 누수흔적 SPAN 12		4