

1. 용평1교

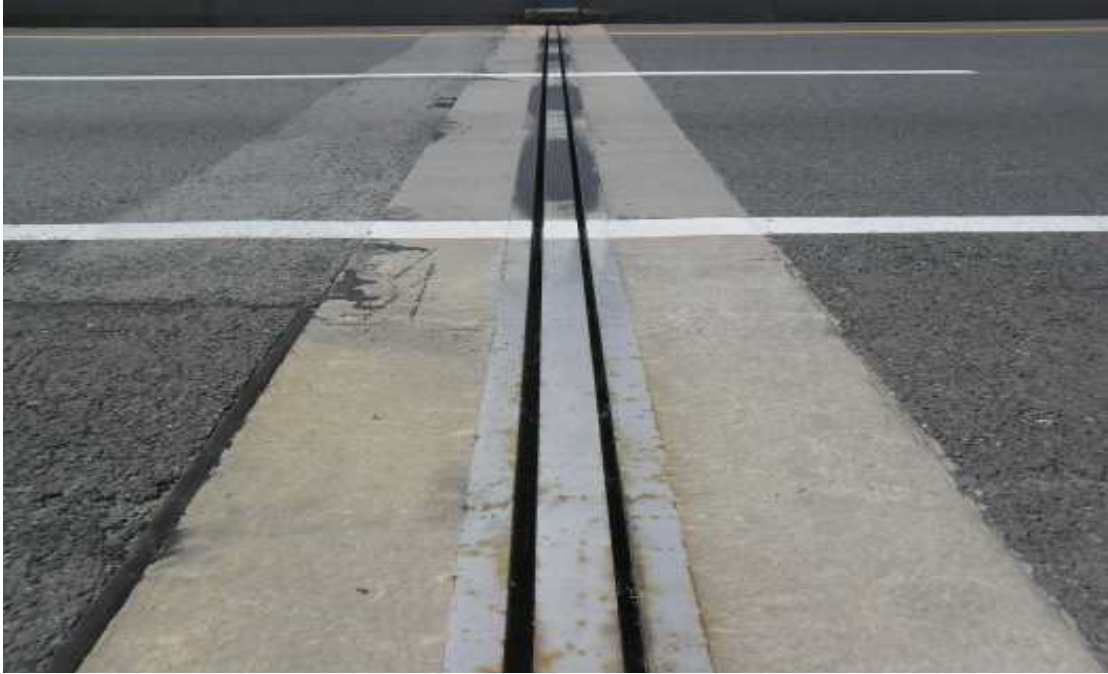
1. 용평1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하부 전경		3

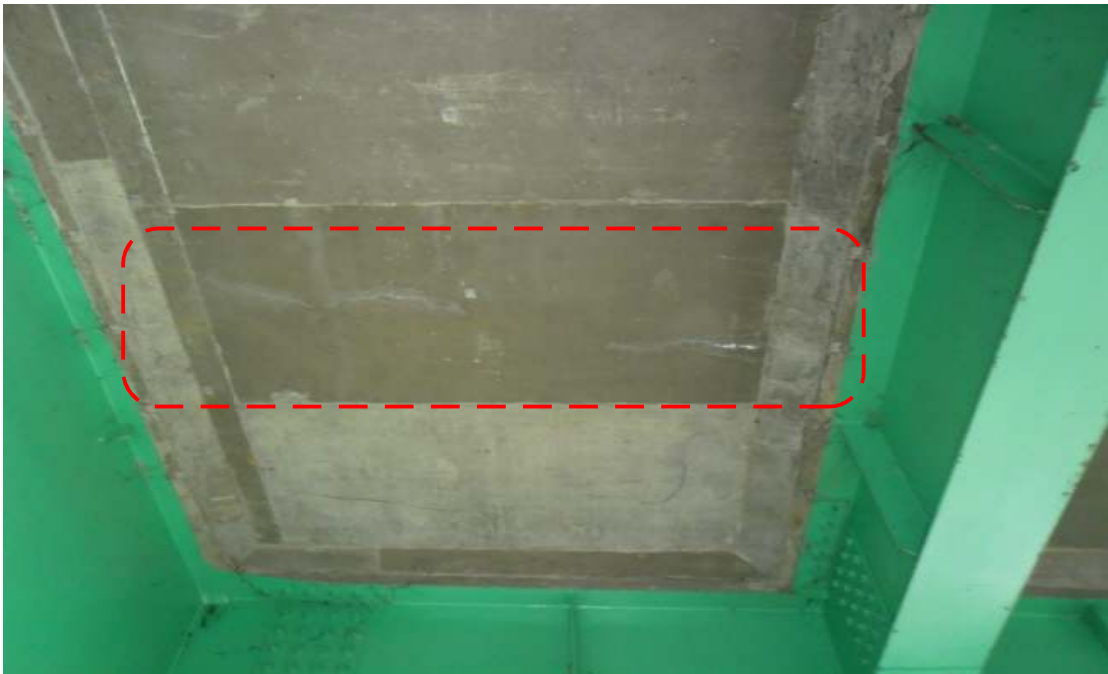
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	교대 전경		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S1 바닥판 하면 균열 (폭0.1mm)		7

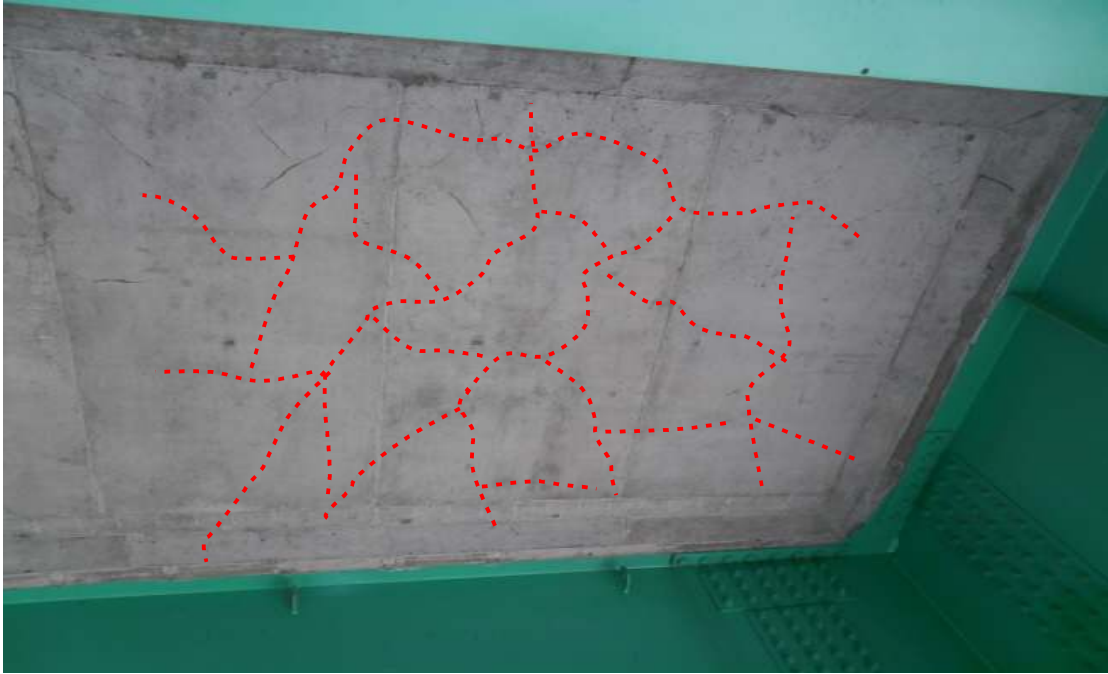
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3 바닥판 하면 균열(폭0.2mm) 및 백태		8

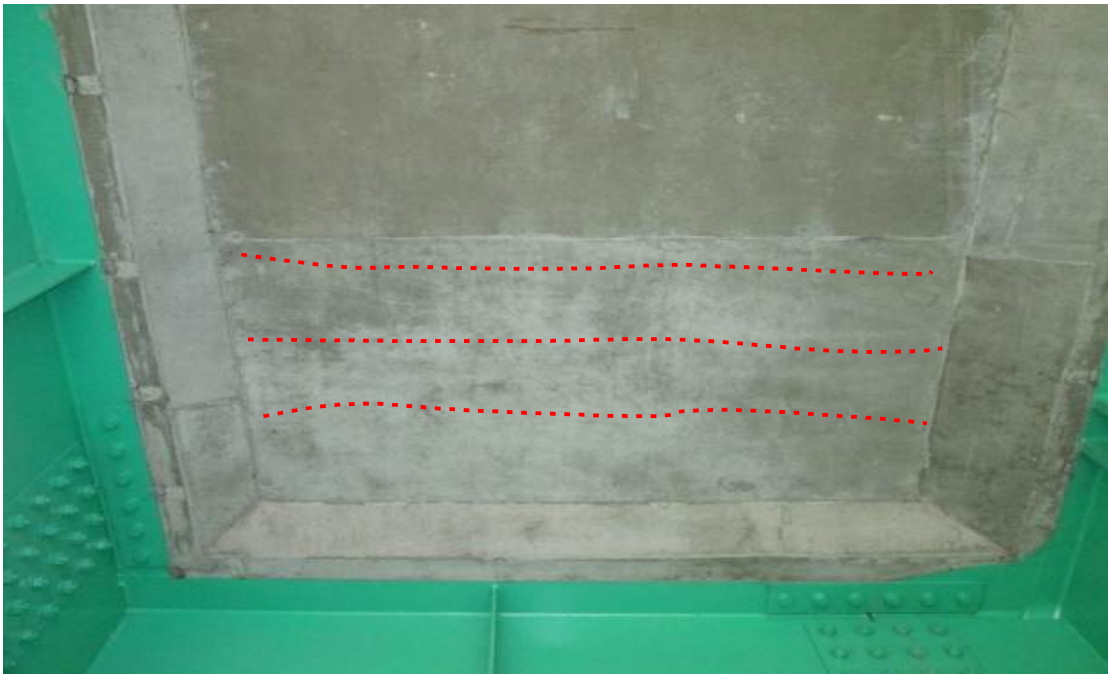
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판 하면 균열부 백태		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판 하면 균열부 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S5 바닥판 하면균열부 백태 보수전 현황		11

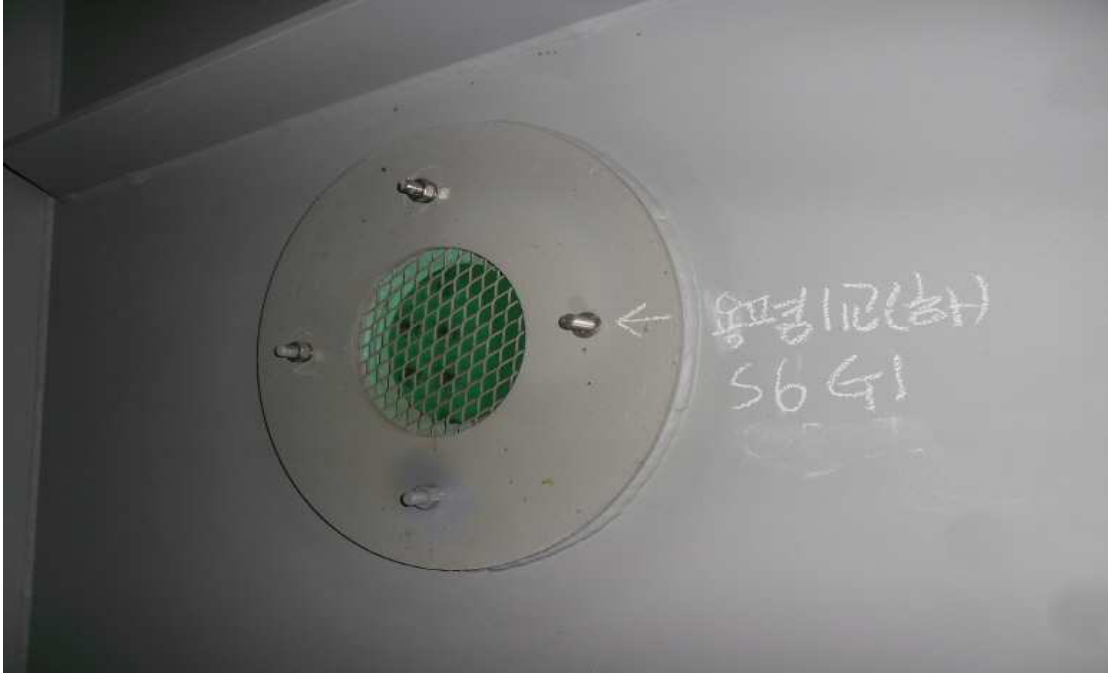
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S5 바닥판 하면 균열부 백태 보수후 현황		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S4 바닥판 하면 망상균열		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S5 바닥판하면 횡방향 균열 (폭0.1mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S1 G2 주형내부 누수 및 우수유입 흔적		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S4 G2 주형내부 도장손상		16

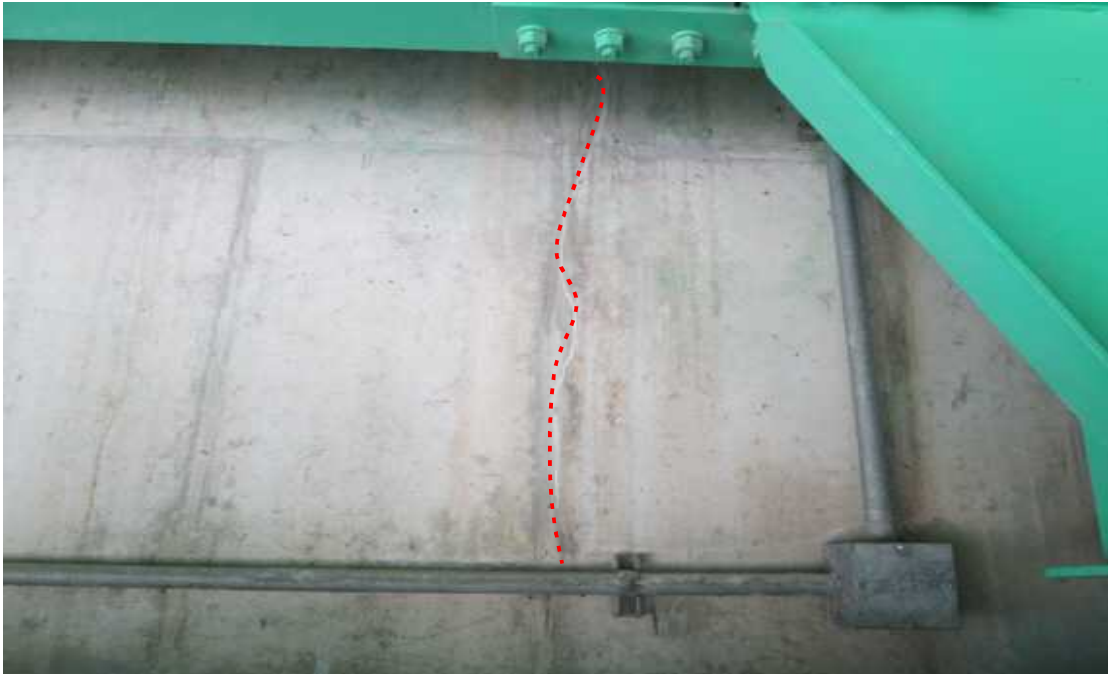
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S6 G1 주형내부 환기구 체결볼트 탈락		17

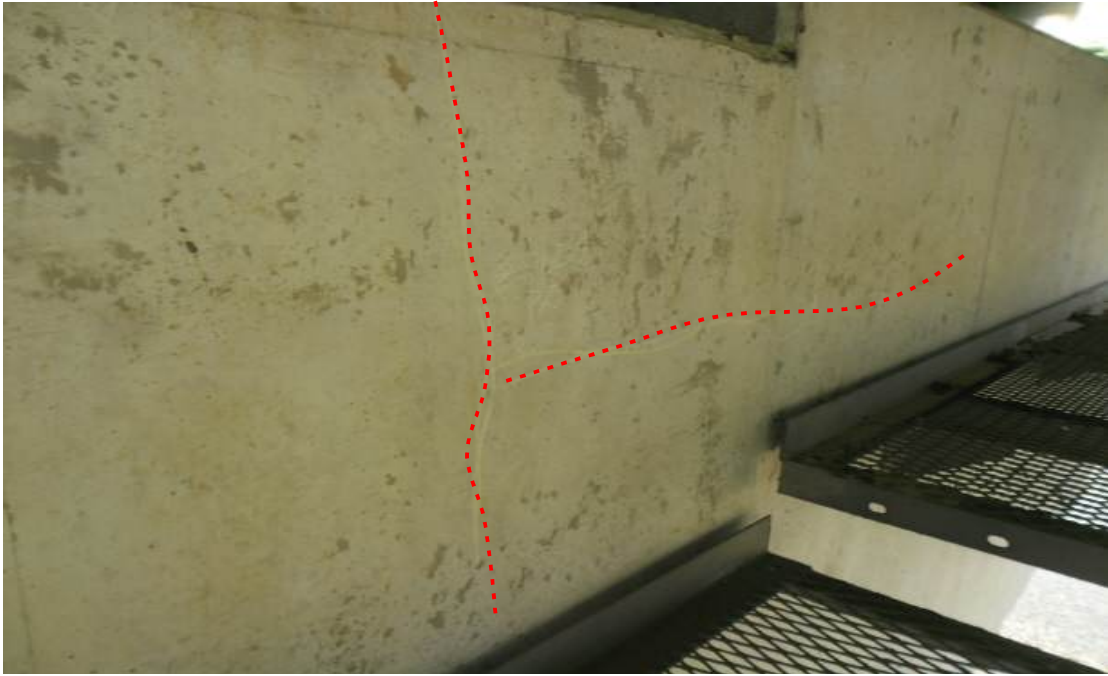
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3~S4(P3측) G1 주형외부 조류배설물 퇴적		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S5 G1 주형외부 도장손상		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S4 세로보 도장손상		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 A1 교대 벽체 및 홍벽 균열 및 보수부 재균열 (폭0.2~0.3mm)		21

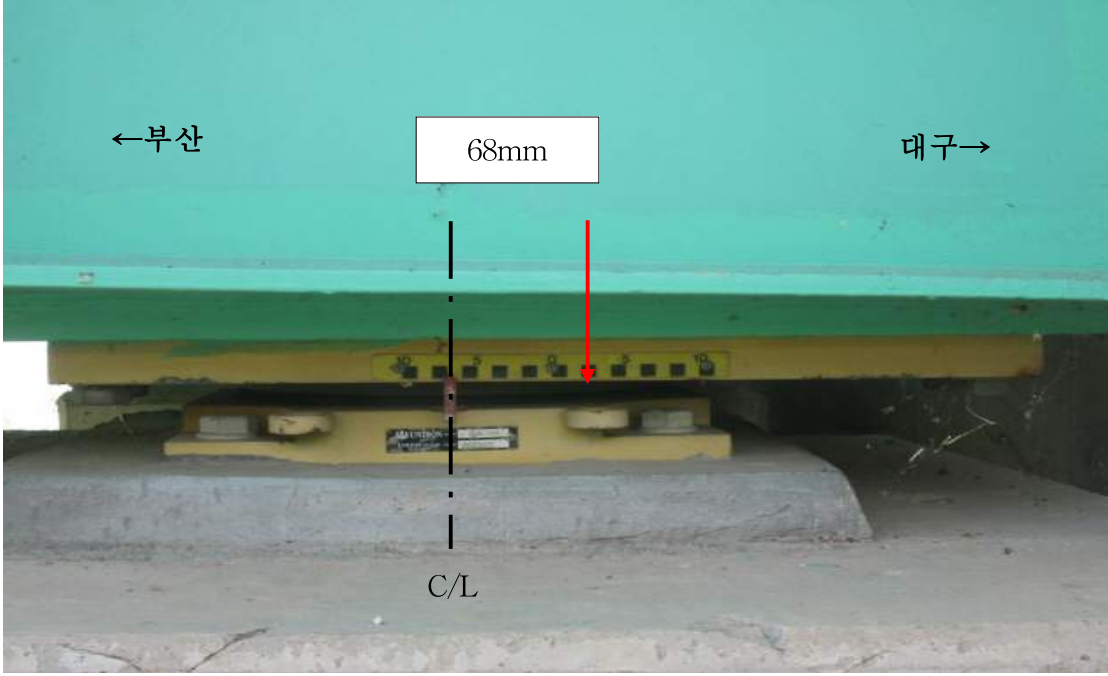
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 A2 교대 홍벽 균열 (폭0.2mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P2 코핑 배면 균열 (폭0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P5 기둥 배면 균열 (폭0.2mm)		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P5 SH4 받침 콘크리트 균열 (폭0.1mm)		25

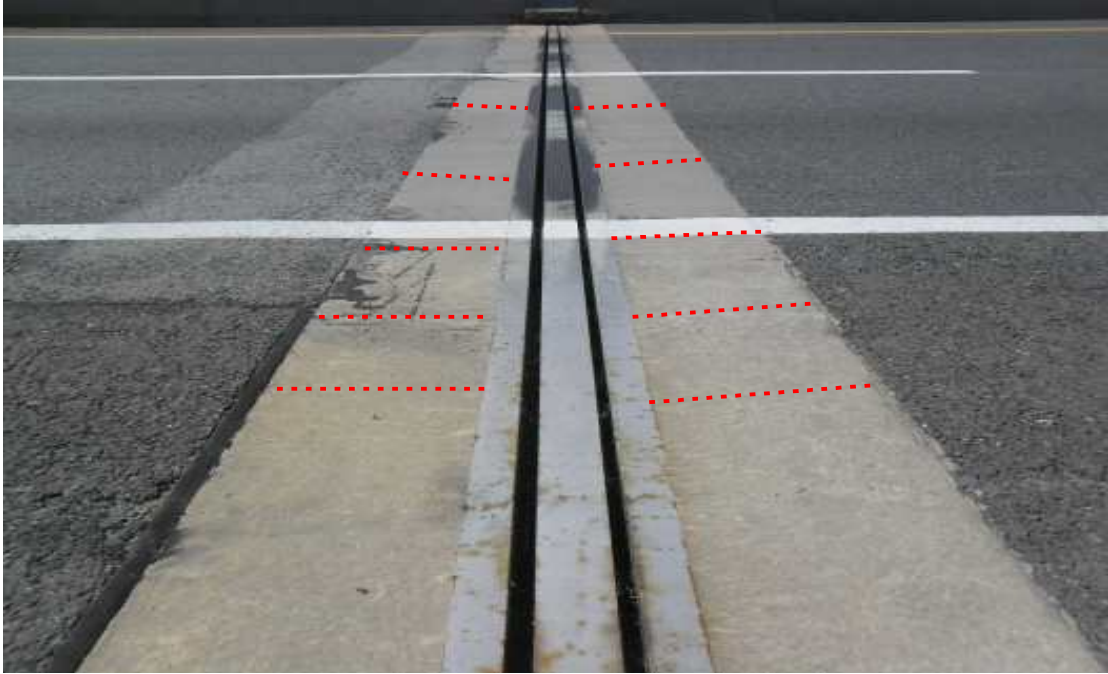
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 P3 SH2, SH6 받침 콘크리트 철근노출		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 A2 SH4 대구방향으로 약 68mm 이동	27	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3 교면포장 포장면 보수부 재파손	28	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 A2측 신축이음 주변 접속도로 파손		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 S4 교면포장 라벨링		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P3 신축이음 후타재 균열 (0.2mm)		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P3 신축이음 후타재 균열 (0.2mm) 후타재 보수부재 파손		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S2 방호벽 균열 (폭0.2mm)		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 A1측 접속도로 구간 방호벽 실란트 파손		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3 (P3측) 배수관 유출구 위치불량		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3 (P3측) 유도배수관 배수관 길이부족 보수전 현황		37

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 S3 (P3측) 유도배수관 배수관 길이부족 보수후 현황		38

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	상행선 P1 점검로 바닥 인위적 절단		39

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	하행선 A2 법면 법면 보호블럭 이격		40

2. 금시교

2. 금시교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S5 주형내부 상면 중방향균열 (폭0.1mm)		7

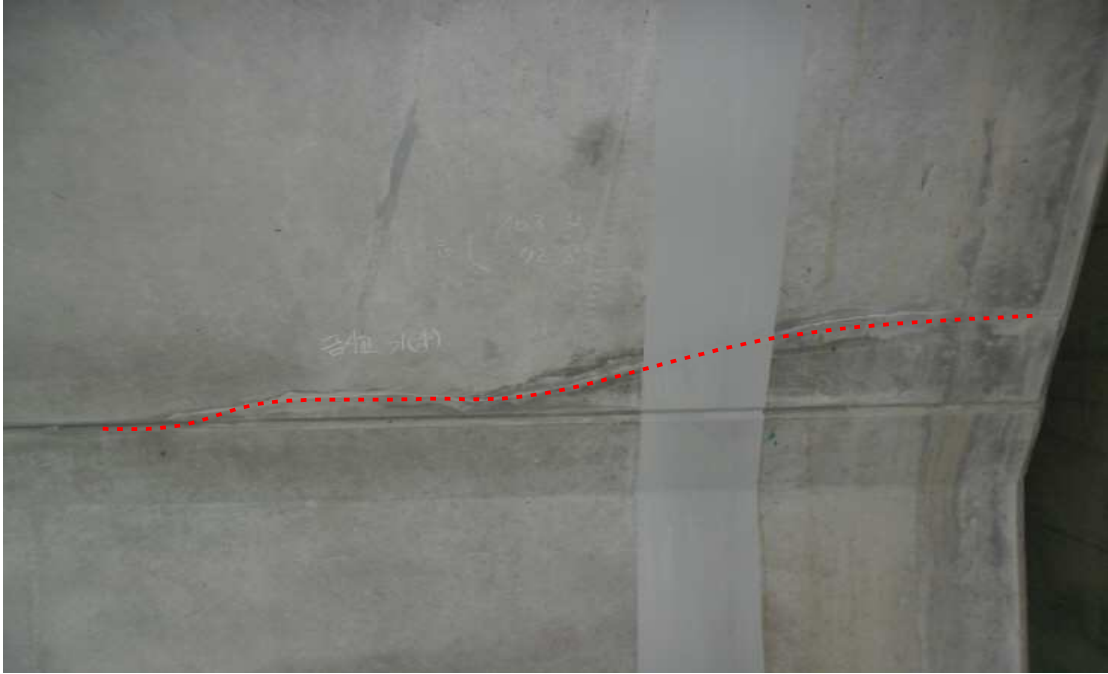
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S5 주형내부 상면 중방향균열 (폭0.1mm)		8

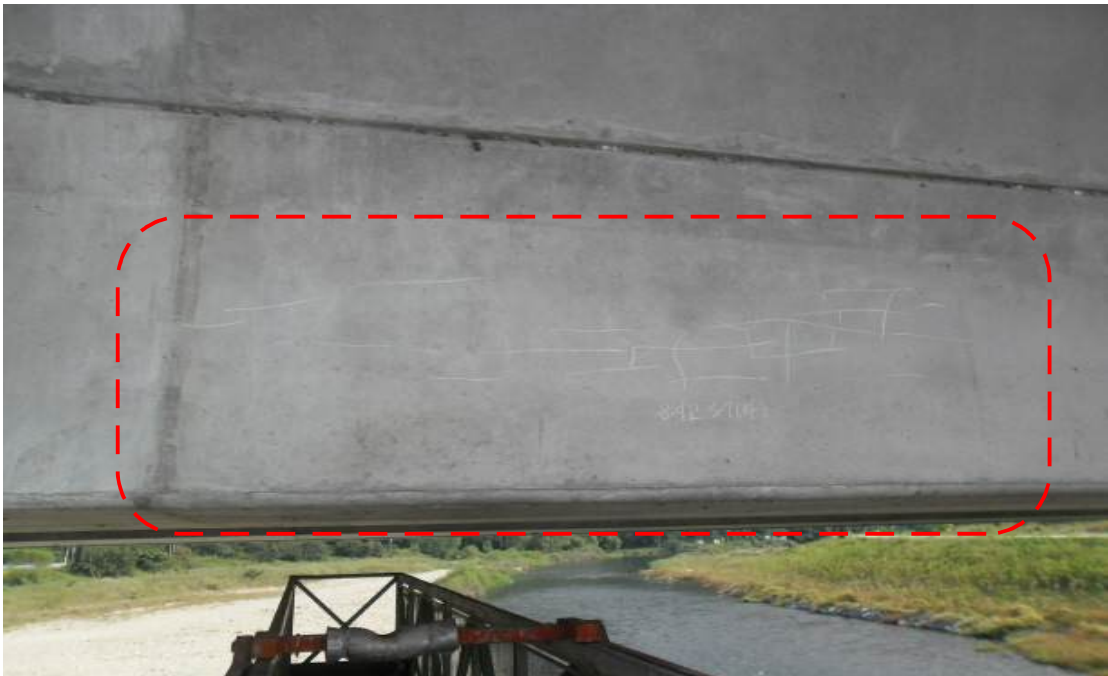
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S14 주형내부 상면 종방향균열 (폭0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S1 주형외부 좌측 상부슬래브 종방향균열 (폭0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S17 A2측 주형외부 받침부 콘크리트 박리 및 파손		11

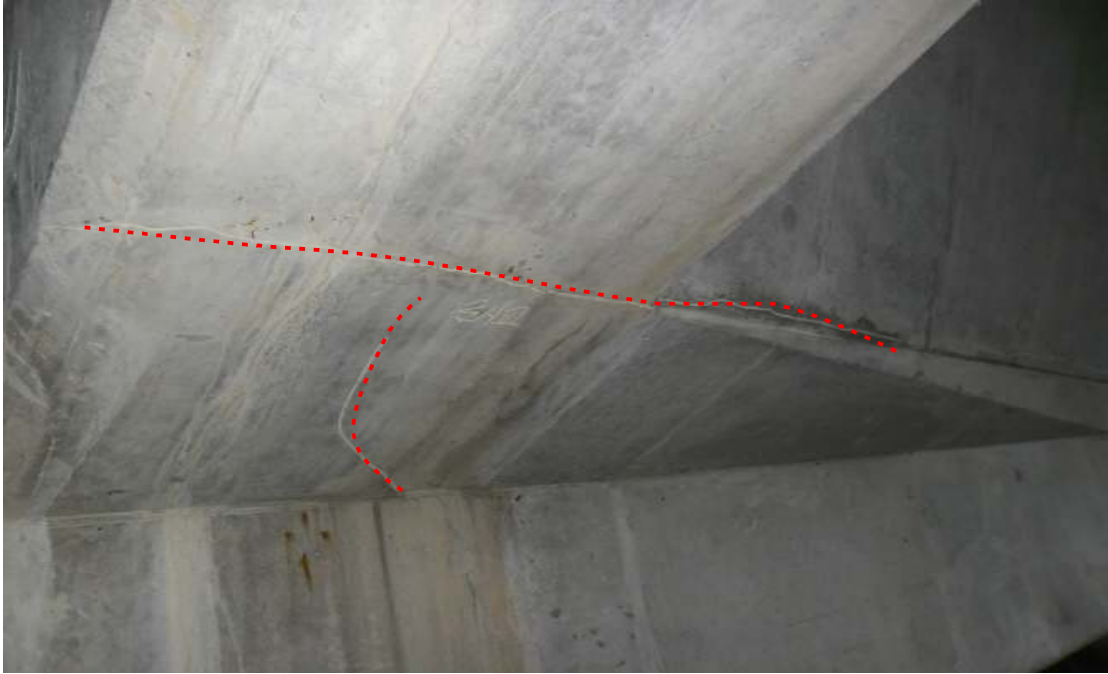
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S17 A2측 주형외부 받침부 콘크리트 박리		12

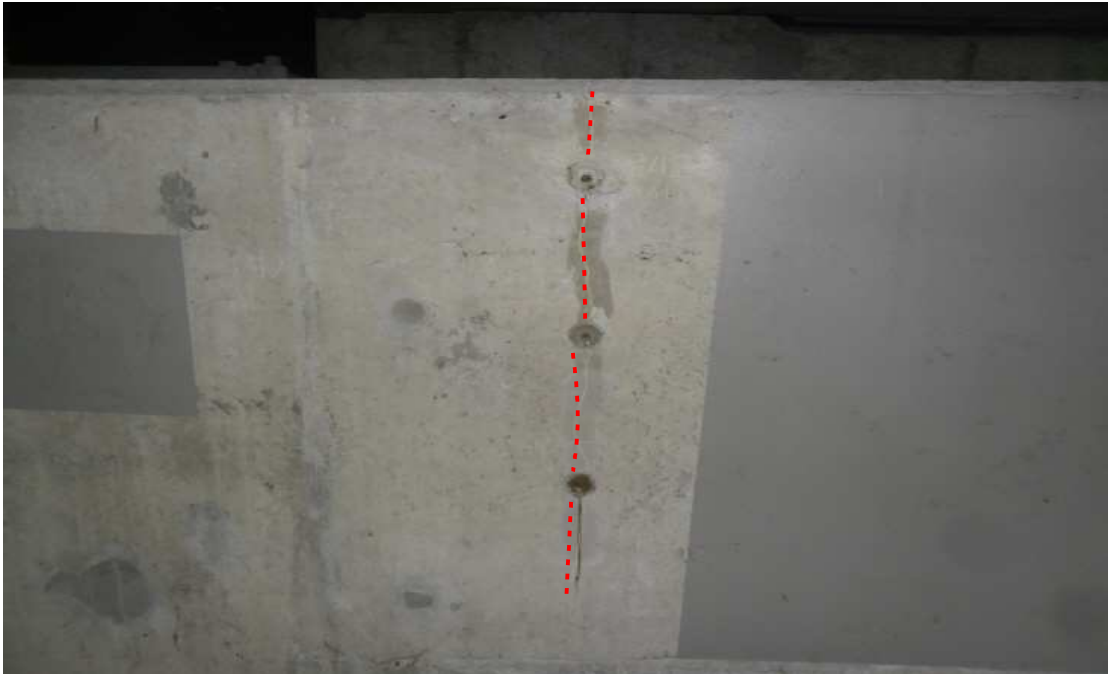
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S1 A1측 주형외부 좌측면 균열 (폭0.2mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S7 주형외부 좌측면 망상균열		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S8 주형외부 하부슬래브 종방향균열 (폭0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S16 P16지점 주형외부 받침부 균열 (폭0.2mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S17 A2측5 주형외부 좌측면 균열 (폭0.2mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 A1 벽체 보수부 재균열 (폭0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 P3 기둥 배면 망상균열		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 P11 코핑 정면 균열 (폭0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 A2 SH2 Plate 녹발생 (유도배수관 길이부족)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 P8 SH2 무수축물탈 균열 (폭0.2mm)		22

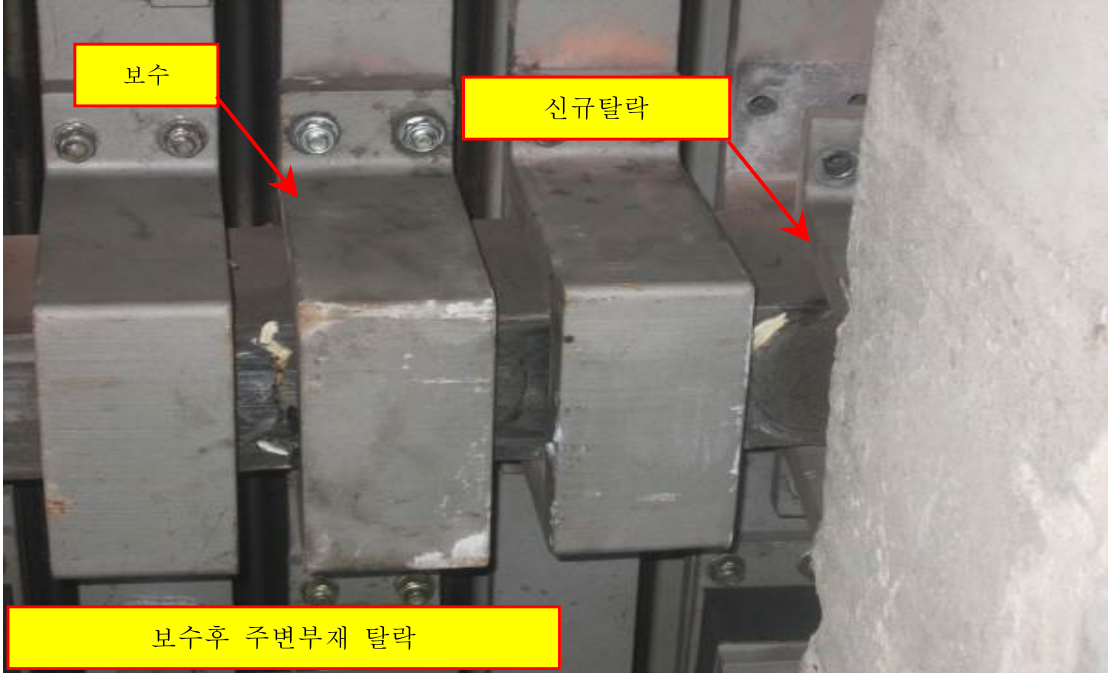
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 P16 SH2 고무재 들뜸		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 P14 SH2 무수축물탈 파손		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S1 교면포장 라벨링		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S2 교면포장 라벨링		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 지지대 탈락 보수전 현황		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 지지대 탈락 보수 전·후 현황 및 지지대 탈락 추가 발생		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 지지대 고정볼트 파단		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 A1 신축이음 간격조절재 고정볼트 탈락		30

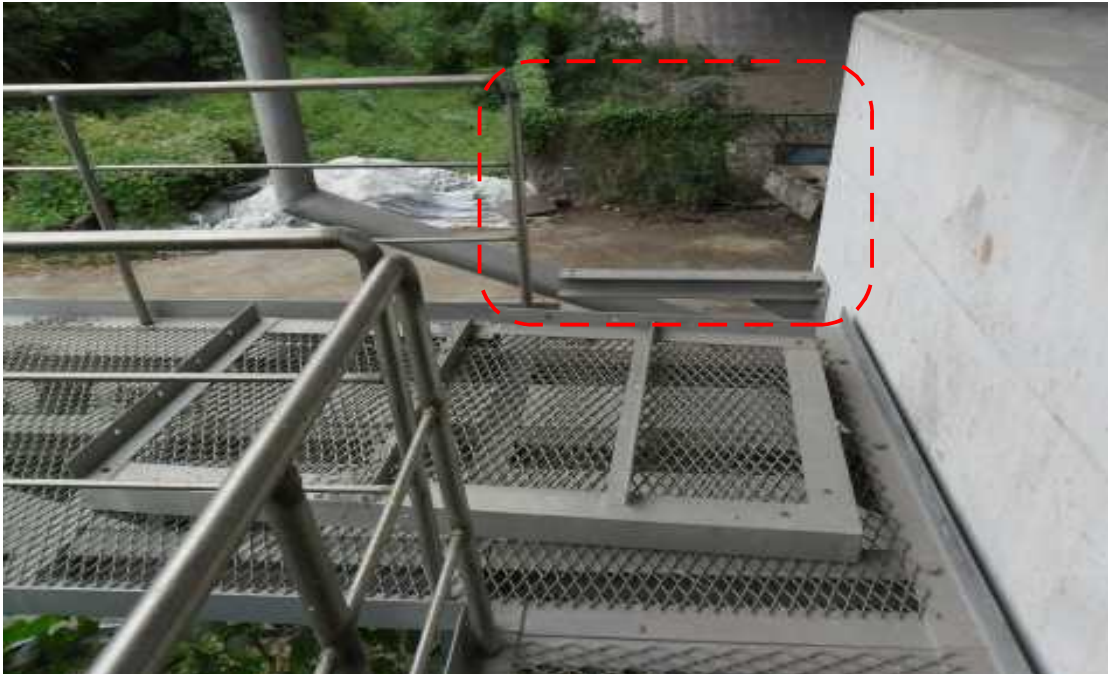
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 S7 방호벽 균열부 백태		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S6 배수관 연결고리 탈락		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 S17 (A2측) 유도배수관 길이부족		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	상행선 P11 점검로 교각 안전난간 파손		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금시교
			
사진내용	하행선 P16 점검로 교각 점검로 제거		36

3. 월연교

3. 월연교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 S8 바닥판하면 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S3 바닥판하면 철근노출 및 재료분리		8

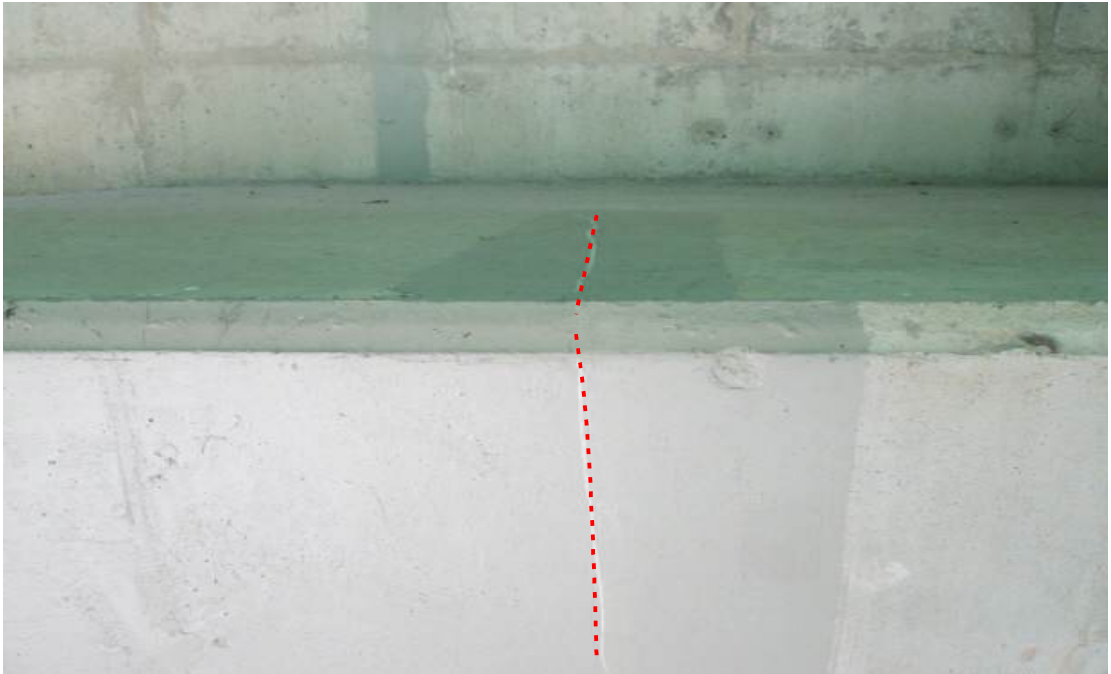
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 S8 G2 주형내부 누수 및 우수유입		9

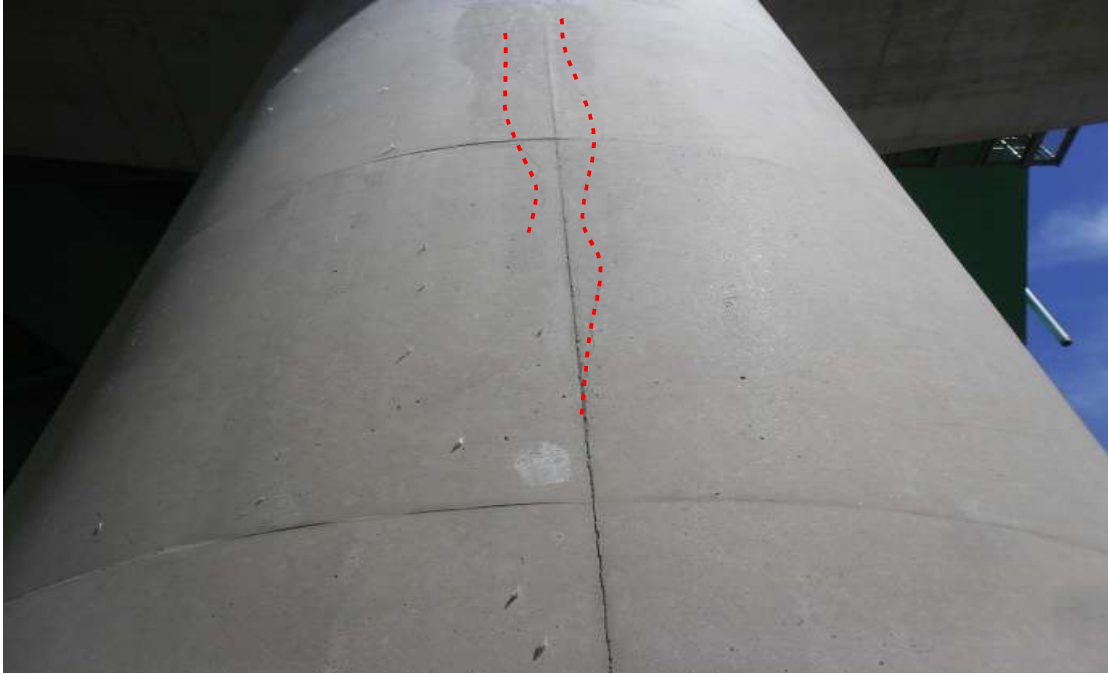
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S1 G2 주형내부 누수 및 우수유입		10

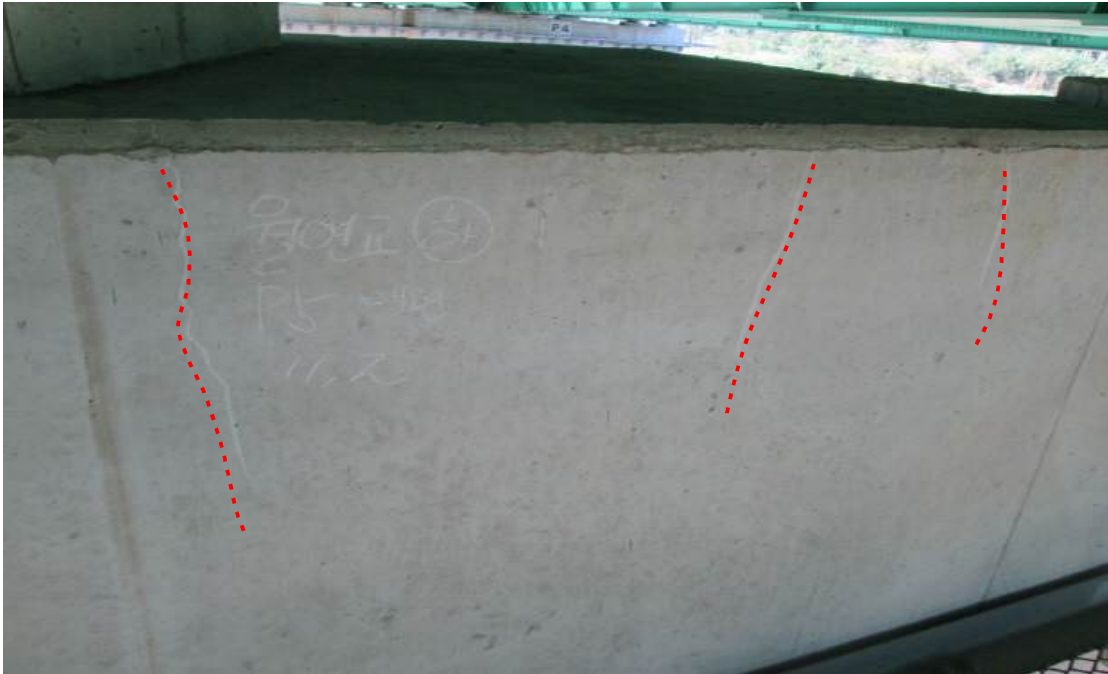
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 S3 G2 주형내부 누수 및 우수유입		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S8 G1 주형내부 도장손상 보수 현황		12

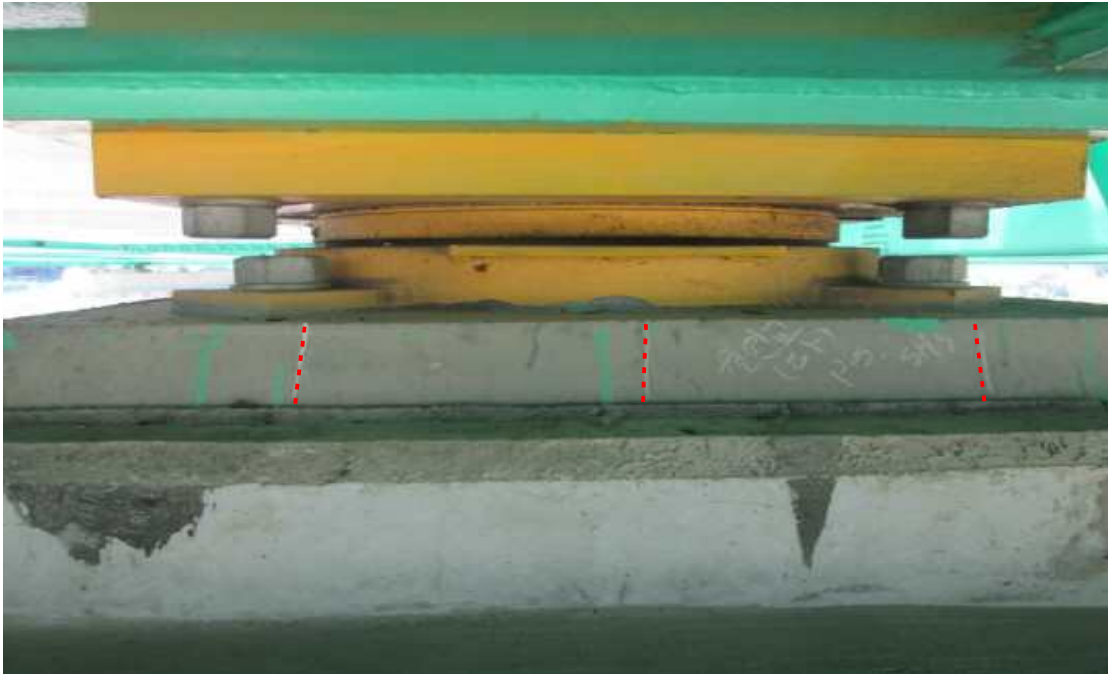
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S6 G1 주형외부 하면 도장손상 및 녹발생		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 A1 보수부 재균열 (폭0.2mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 P4 기둥 정면 균열 (폭0.1~0.2mm)	15	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 P5 코핑 배면 균열(폭0.1~0.2mm)	16	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 P1 SH1 녹발생		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 P5 SH3 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S4 교면포장 라벨링	19	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S6 교면포장 라벨링	20	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 간격조절재 볼트 탈락		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 간격조절재 볼트 탈락		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S6 방호벽 균열부 백태		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	A2측 접속도로 구간 중분대 접합부 실란트 이격		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S1 A1측 유도배수관 배수관 길이부족		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 S3 P3측 배수관 유출구 위치 부적절 (교각 상부)		27

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	월연교
			
사진내용	하행선 P6 점검로 안전난간 변형		28

4. 밀양IC 1교

4. 밀양IC 1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	교량받침		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	북밀양IC방향 S2 바닥판 하면 종방향 균열 (폭0.1mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 S3 P3측 바닥판 하면 재료분리		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선 방향 S4 G3 (P4측) 주형 재료분리		9

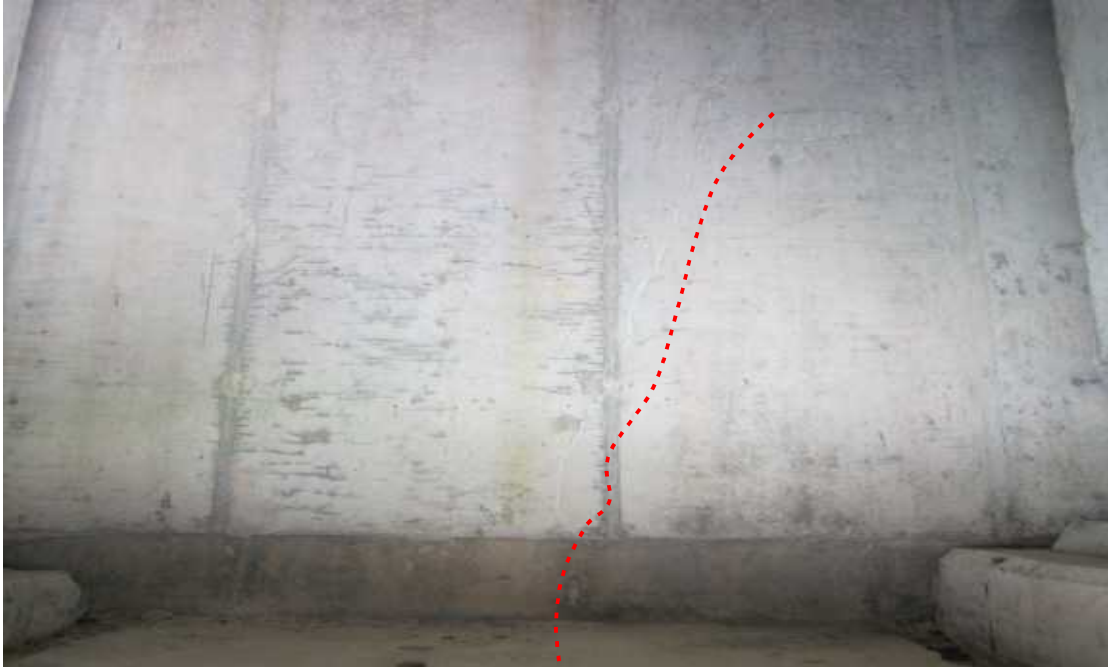
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선 방향 S4 G3 (P3측) 주형 콘크리트 파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 S5 G3~G4 가로보 균열(폭 0.2mm)		11

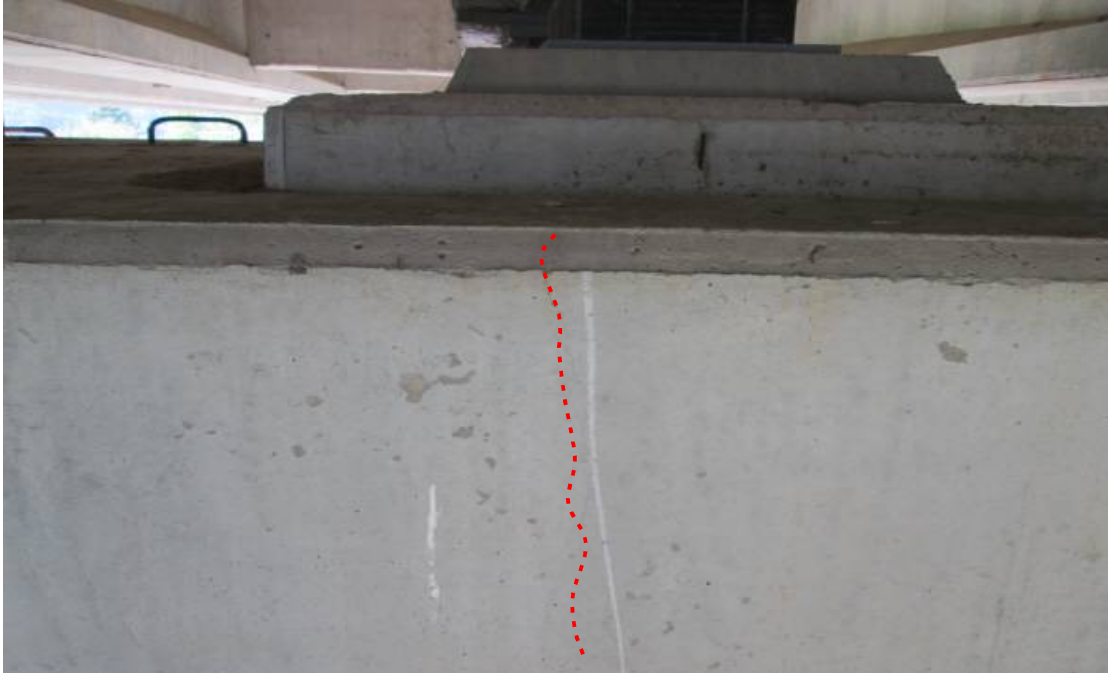
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 S5 G3~G4 가로보 재료분리 및 들뜸		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	북밀양IC방향 S2 G1~G2 가로보 재료분리 및 들뜸		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선 방향 A1 우측 콘크리트 파손		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선 방향 A2 홍벽 균열 (폭0.2mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 P2 코핑 정면 균열 (폭0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	북밀양IC방향 P3 코핑 배면 균열 (폭0.1mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 A1 SH4 탄성받침 들뜸		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 P1 SH8 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	북밀양IC방향 P2 SH4 받침콘크리트 재료분리		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 S2 교면포장 라벨링		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	북밀양IC방향 A1측 신축이음 후타재 접속부 단차		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 A2측 중분대 콘트리트 파손 및 철근노출		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	S5 중분대 상부 콘크리트 들뜸		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 A1 배수로 균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양IC 1교
			
사진내용	국도24호선방향 A2 점검계단 하부 토사유실 및 공동		26

5. 금천교

5. 금천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상부 전경		2

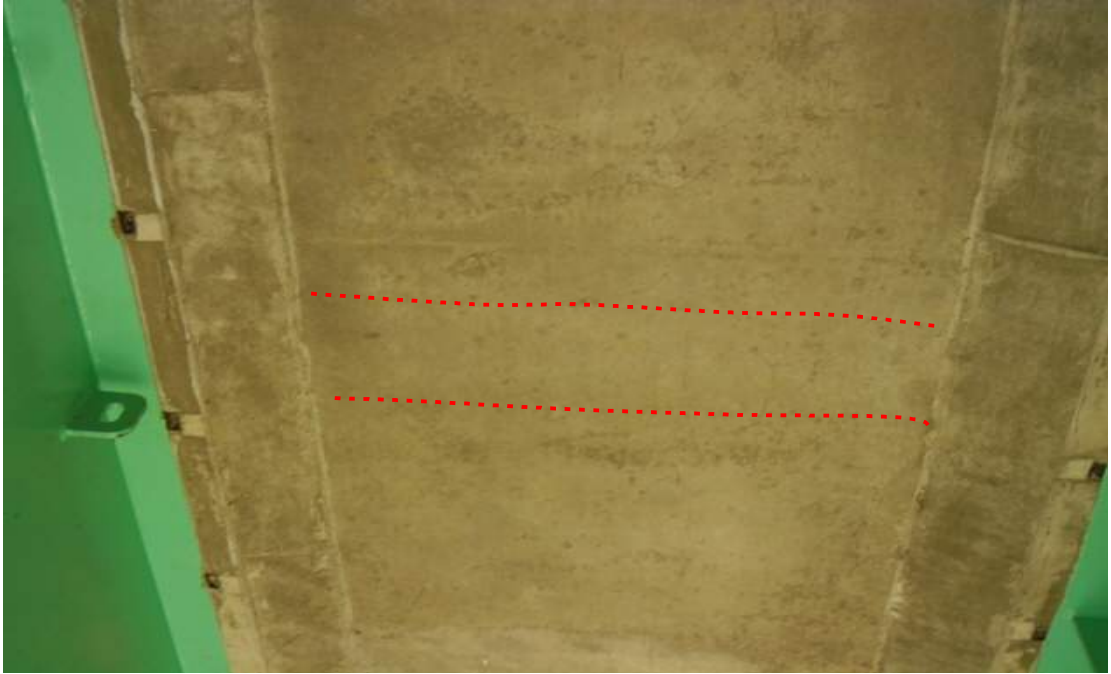
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	교대 전면		4

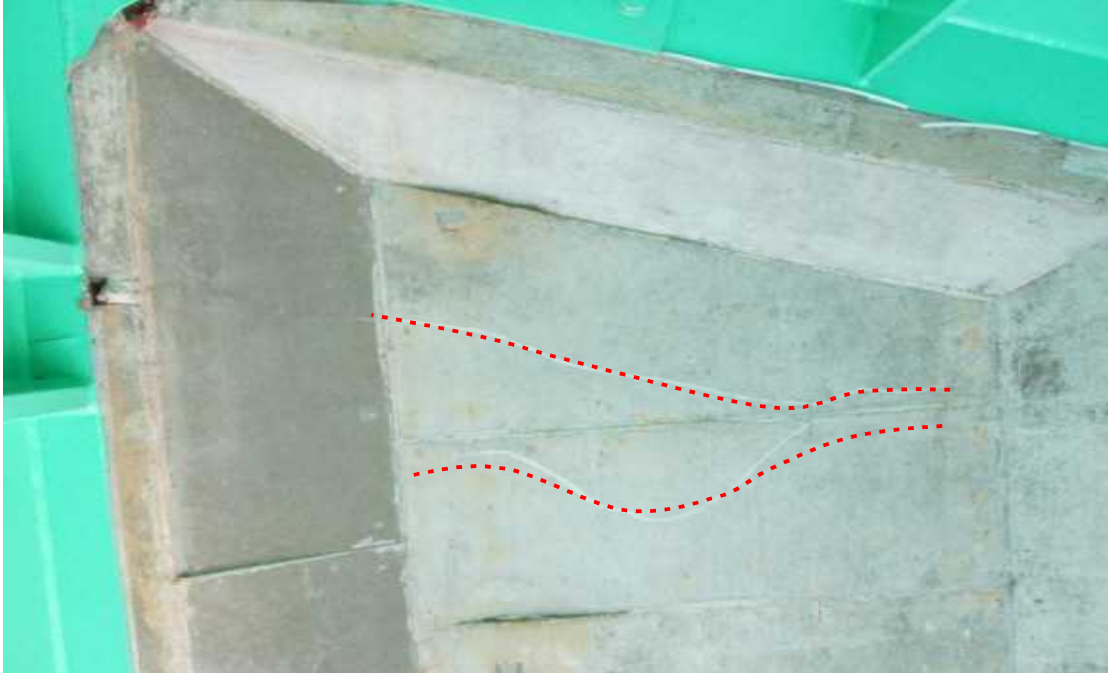
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판 하면 균열(폭0.2mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S3 균열부 바닥판 하면 균열부 백태		8

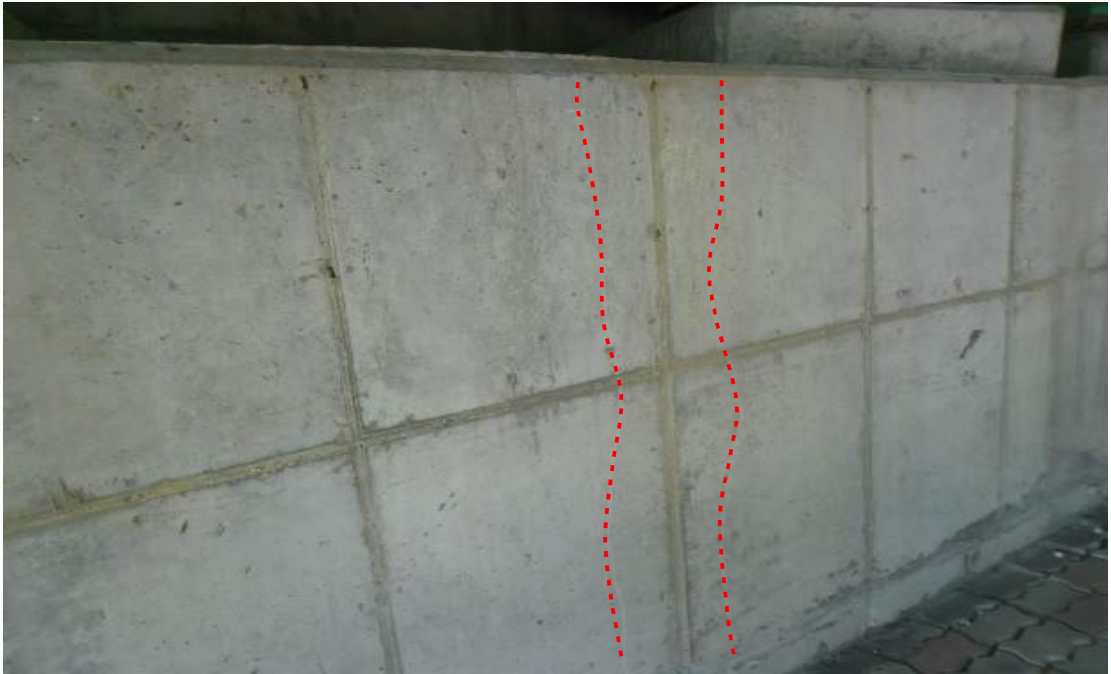
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 S2 바닥판하면 균열 (폭0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 S3 바닥판 하면 재료분리 및 철근노출		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S1 G1 주형내부 누수 및 우수유입		11

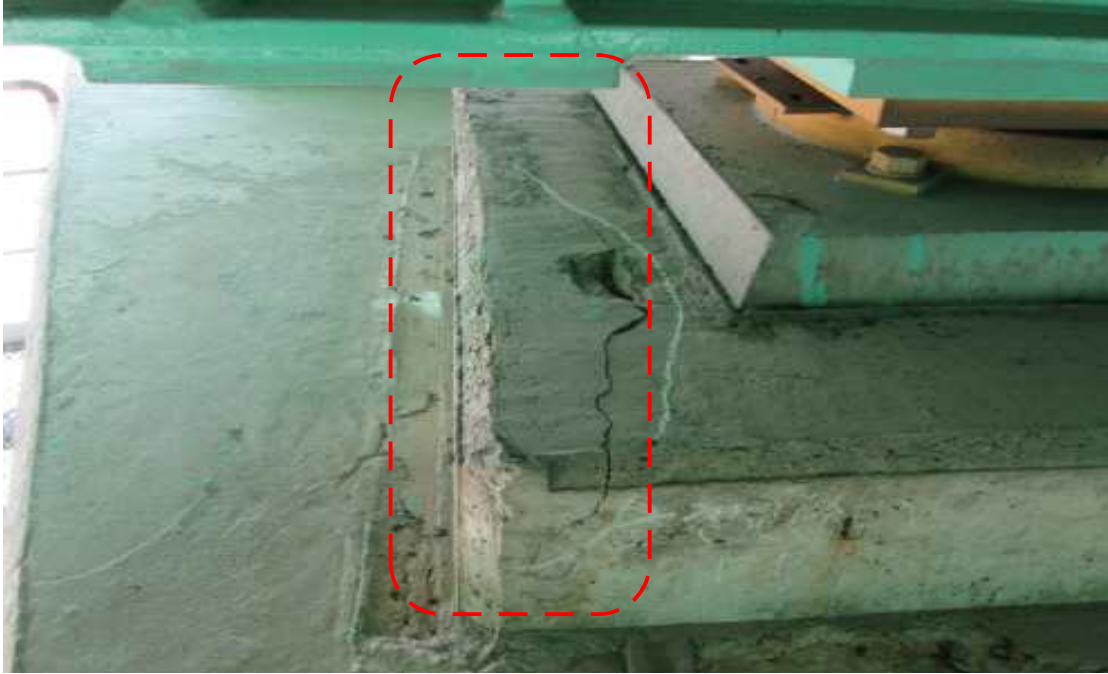
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 S1 G2 주형내부 누수 및 우수유입		12

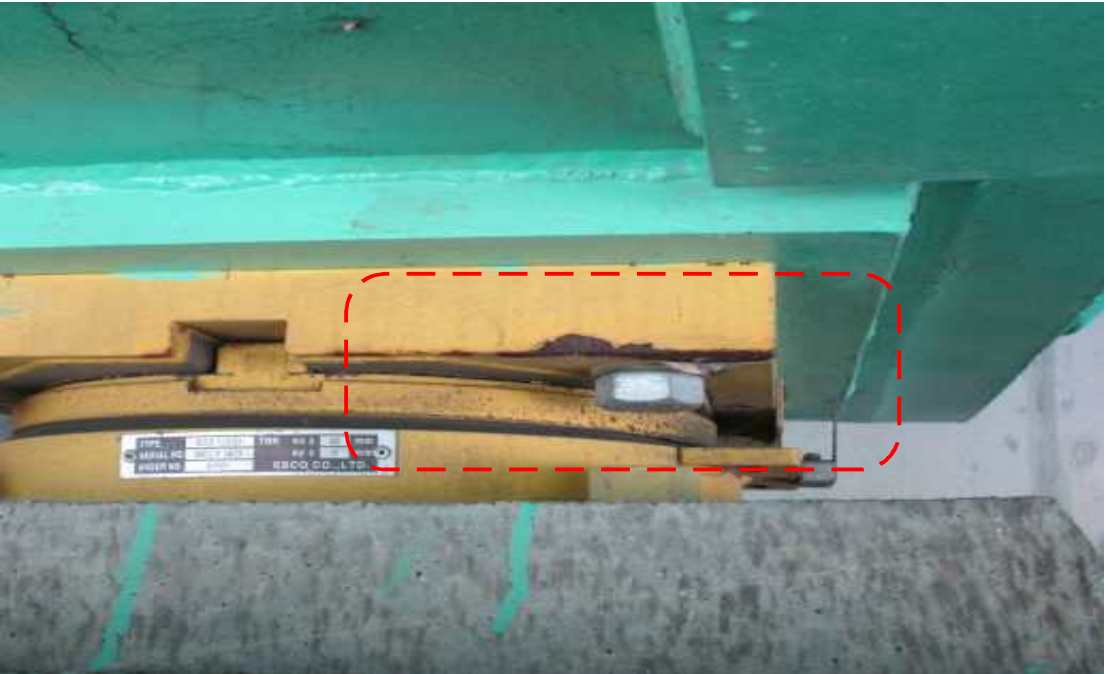
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S2 가로보 도장손상		13

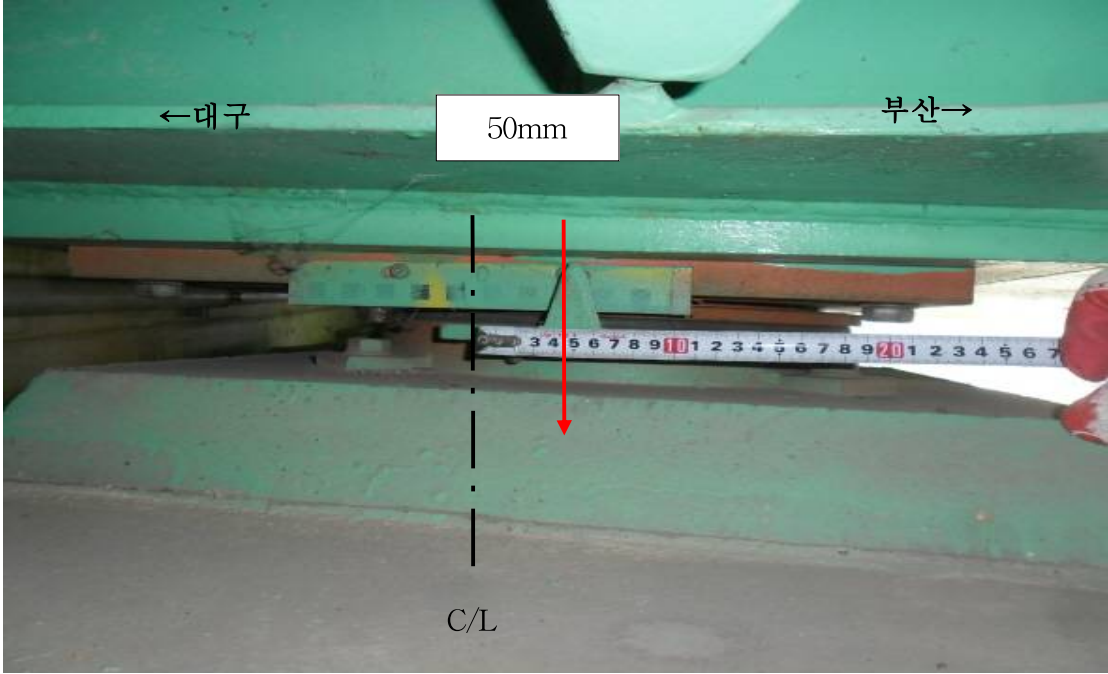
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 A1 벽체 균열 (폭0.2mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 P1 코핑 배면 균열 (폭0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 P1 SH2 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 P1 SH5 반침콘크리트 박리 및 들뜸	17	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 A1 SH5 도장손상 및 녹발생	18	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 A2 SH3 부산방향으로 약 50mm 편기		19

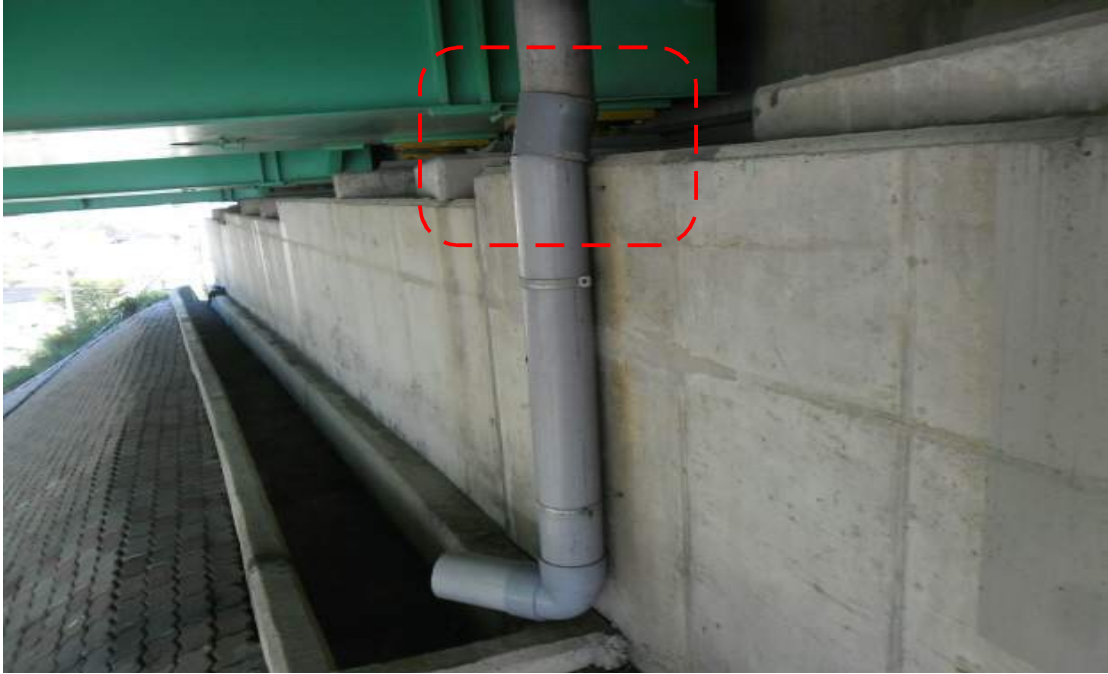
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S1 교면포장 패임		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S1 교면포장 라벨링		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 A1 신축이음 본체 이물질퇴적		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 접속부 이격 및 단차		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	A1측 접속도로 구간 중분대 파손 및 포장면과의 이격		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 S3 A2측 배수관 연결부 어긋남	25	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	하행선 S3 A2측 유도배수관 배수관 길이부족	26	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 A2측 점검계단 하부 균열		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금천교
			
사진내용	상행선 A1측 점검계단 하부 공동 발생		28

6. 엄남천교

6. 엄남천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하부 전경		3

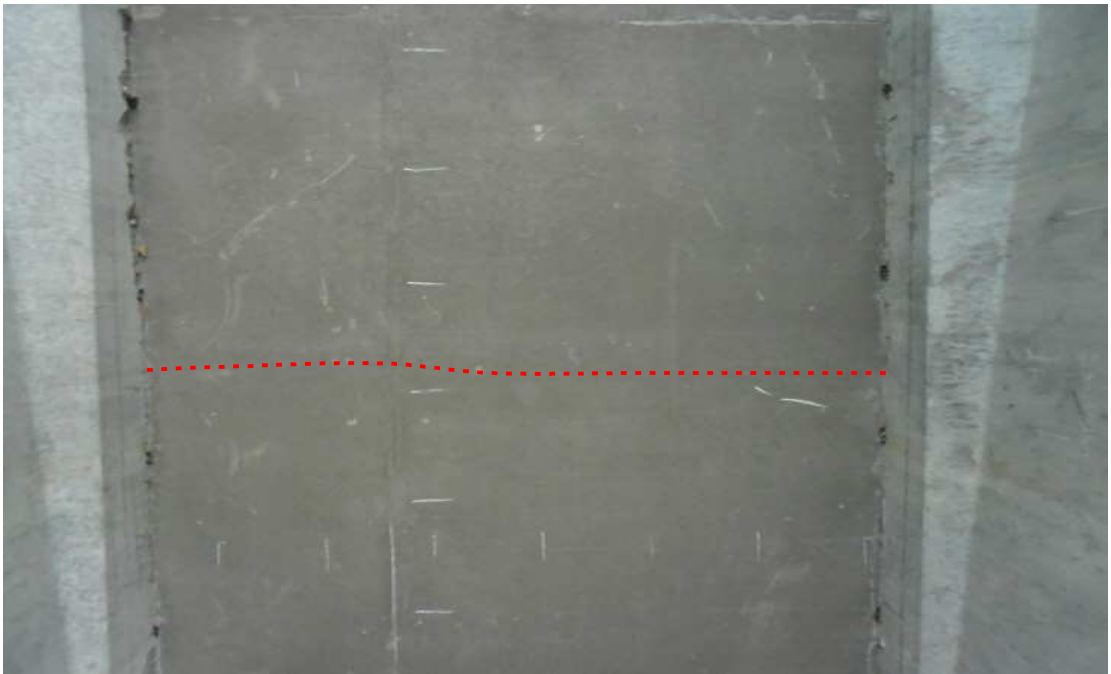
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	교대 전면		4

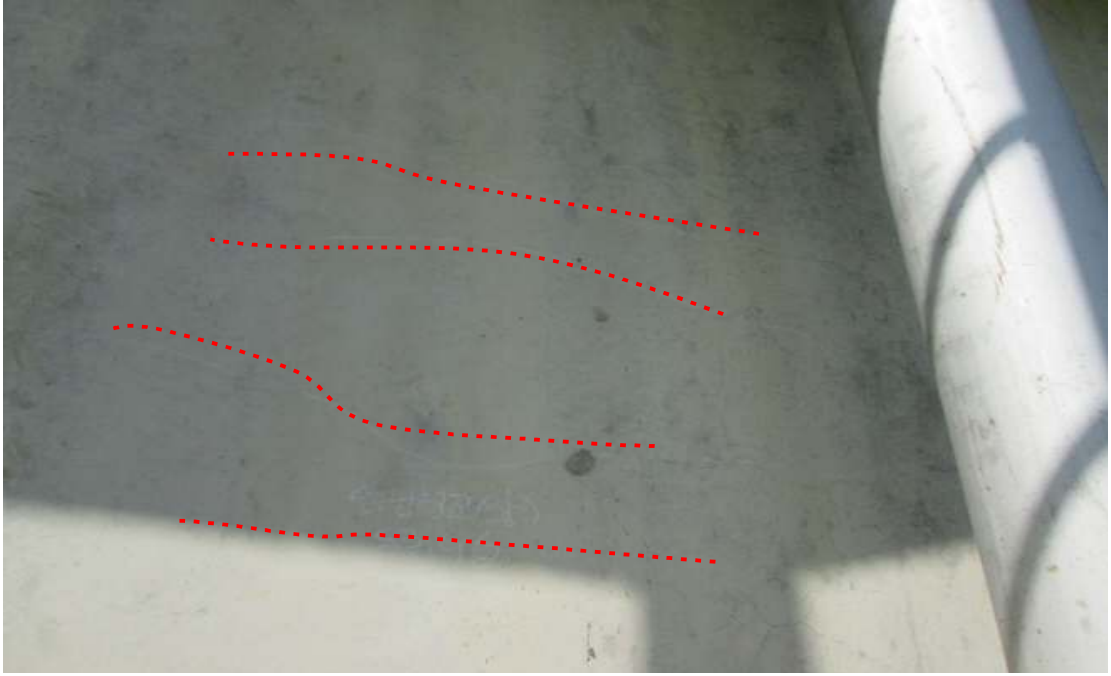
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	교량받침		6

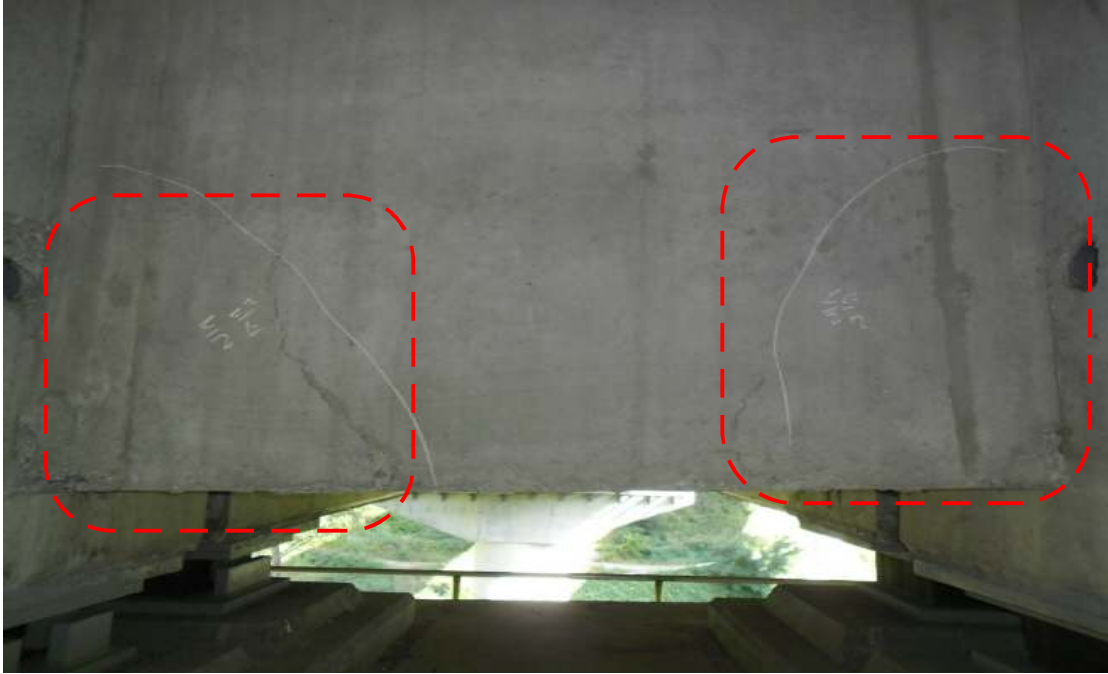
■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S1 바닥판 하면 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S5 바닥판 하면 횡방향 균열 (폭0.2mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 S3 G5 (P2측) 주형 균열 (폭0.1mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 S2 G1~G2 가로보 균열 (폭0.3~0.5mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S1 G4~G5 가로보 콘크리트 들뜸		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S4 G3~G4 가로보 재료분리		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 A2 벽체 균열 (폭0.1mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 P3 코핑부 배면 균열 (폭0.1mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 P1 SH10 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)	15	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 P2 SH2 Plate 녹발생	16	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 P2 SH2 무수축물탈 파손		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 P2 SH9 받침콘크리트 재료분리		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S3 교면포장 라벨링 및 포트홀		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 P2 신축이음 본체 하부 고무씰재 파손		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 S5 방호벽 균열부 백태		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선S3 P2측 배수관 유출구 위치 부적절		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	하행선 S2 P2측 배수관 배수관 탈락		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 P2 차수판 앵커볼트 탈락		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	엄남천교
			
사진내용	상행선 A1 범면보호블럭 이격		26

7. 가곡터널

7.가곡터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 천정부 S32 반원형균열 (폭 0.3mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 천정부 J42 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.3)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	하행선 천정부 S3 피복부족		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	하행선 천정부 J22 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.3)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	하행선 천정부 S46 균열 및 누수흔적 (폭 0.5mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S10 표면균열		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S44 콘크리트 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S2 균열 (폭 0.3mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 공동구 S7 덮개파손 (29EA)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	상행선 포장부 S31 스폴링 (A=0.1X0.2)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널
			
사진내용	하행선 포장부 S31~32 포장면 들뜸 다수		14

■ 가곡터널 터널부 사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0-30 2단 지하수 유출로 인한 공동		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+30 배수로 파손		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+10 배수로 조인트부 이격 보수		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+5 배수로 이격 및 균열 보수		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+20 배수로 이격 및 균열 보수		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+0 1단 녹생토유실 및 배수로 퇴적		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	가곡터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+20 1단 표층유실		23

8. 고정1터널

8.고정1터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	상행선 천정부 S66 종방향균열 (폭 0.3mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	상행선 천정부 J94 콘크리트 박리 (A=0.1X0.2)	5	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 천정부 J6 콘크리트 들뜸 (A=0.1X1.0)	6	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 천정부 J45 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.3)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 천정부 S103 재균열 (폭 0.5mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S43 표면균열 (A=2.0*2.0)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S4 타일 파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	상행선 공동구 S1 뒤편 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 공동구 S126 콘크리트 파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 포장부 S20 스폐링		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 포장부 S55 파단 (A=0.1X3.0)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널
			
사진내용	하행선 포장부 상행선 시점부 공동		15

■ 고정1터널 공동구 내부

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	공동구 주변 전경		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	내부 전경		17

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 연결홀 누수 (STA.0+44)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 연결홀 누수 및 백태 (STA.0+55)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 연결홀 누수 및 백태 (STA.0+55)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 공동구내부
			
사진내용	관리동 내부 벽체 균열		21

■ 고정1터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 정면 및 좌측 전경		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부-우측 전경		23

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-좌측 STA.38+530~38+560 4~6단 세굴		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-좌측 STA.38+530~38+560 4~6단 세굴		25

9. 고정2터 널

9. 고정2터널

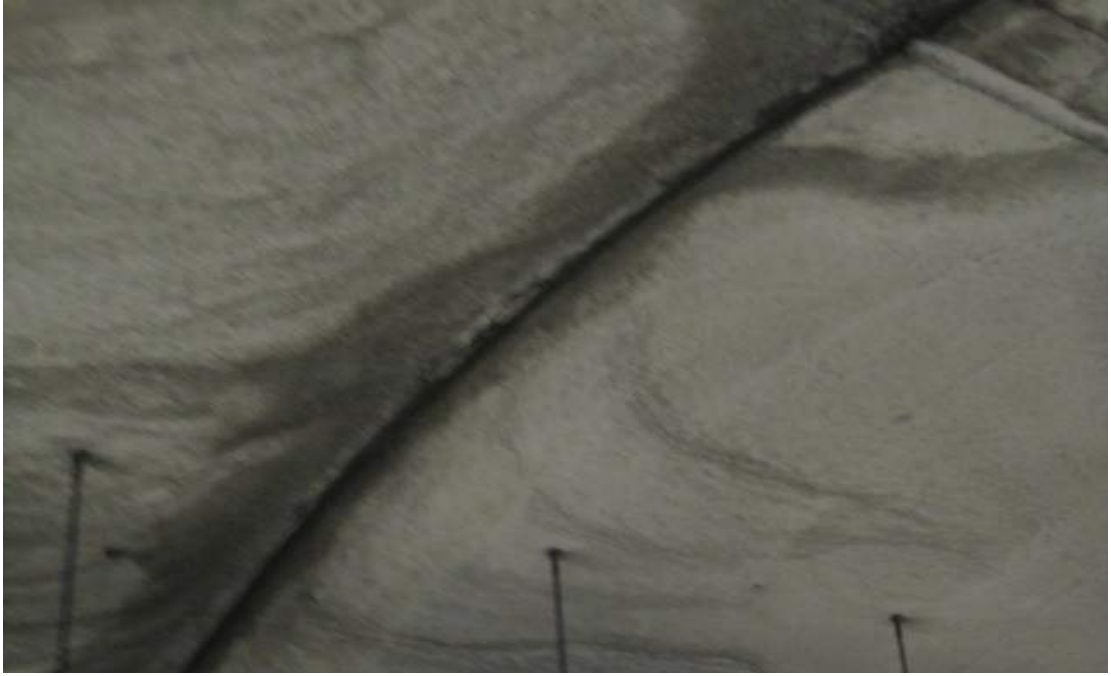
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S25 재균열 (폭 0.7mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	상행선 천정부 J29 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.3)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 천정부 S28 균열 및 재균열 (폭 0.5~0.7mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 천정부 J35 콘크리트 들뜸 (A=0.2X0.3)		7

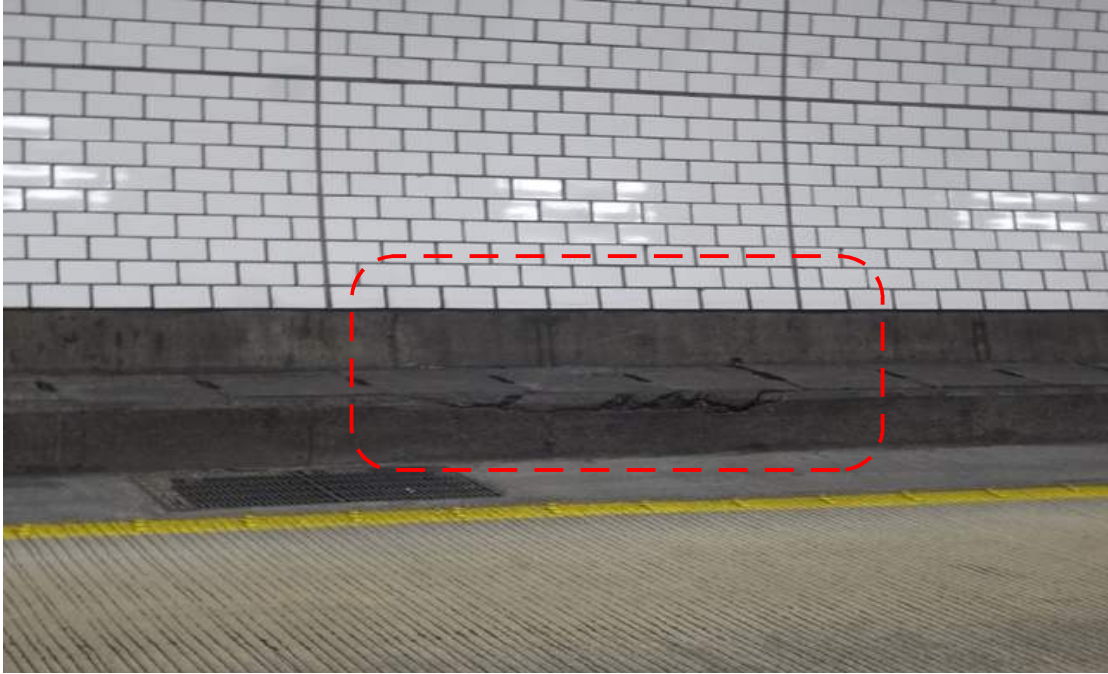
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	상행선 천정부 J60 콘크리트 들뜸 (A=0.2X1.5)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 천정부 S86 재균열 (폭 0.3mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S62 타일파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S4 균열 (폭 0.3mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S105 누수 및 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	상행선 공동구 S82 콘크리트 파손		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 공동구 S25 덮개파손		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 포장부 S22 균열 및 파단		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널
			
사진내용	하행선 포장부 S75 스포링		16

■ 고정2터널 공동구 내부

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	내부 전경		17

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 B면 조인트부 누수 (STA.0+5)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 B면 연결홀 누수 (STA.0+10)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 재료분리 (STA.0+10)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 연결홀 누수 (STA.0+20)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 C면 연결홀 누수 (STA.0+29)		22

■ 고정2터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		24

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-정면 STA.0+10 1소단배수로 종방향균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-정면 STA.0+5 3단 누수 및 체수		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	종점부-우측 STA.41+350 4단 표층유실		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정2터널 터널부사면
			
사진내용	종점부-우측 STA.41+350 4단 표층유실		28

10. 고정3터널

10. 고정3터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	터널 종점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	상행선 천정부 J24 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.2)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	상행선 천정부 S47 재균열 (폭 1.0mm)	5	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 천정부 S16 균열 (폭 0.3mm)	6	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S12 타일 손상		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S21 표면균열		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S47 타일과손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S50 수직균열 및 타일균열 (폭 0.5mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 공동구 S33 덮개파손 (3EA)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널
			
사진내용	하행선 포장부 S16 스폐링		12

■ 고정3터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		14

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-좌측 STA.41+750 3~4단 소단하부 보수부 재손상(누수)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	2013년 상반기 시점부-좌측 STA.41+750 3~4단 소단하부 보수부 재손상(누수)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-좌측 STA.41+660 1소단배수로 누수		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	종점부-정면 STA.0-10~+10 자연사면 추가 표층유실 우려		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	고정3터널 터널부사면
			
사진내용	종점부-정면 STA.0+30 자연사면 표층유실 우려		19