

1. 용산교

1. 용산교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하부 전경		3

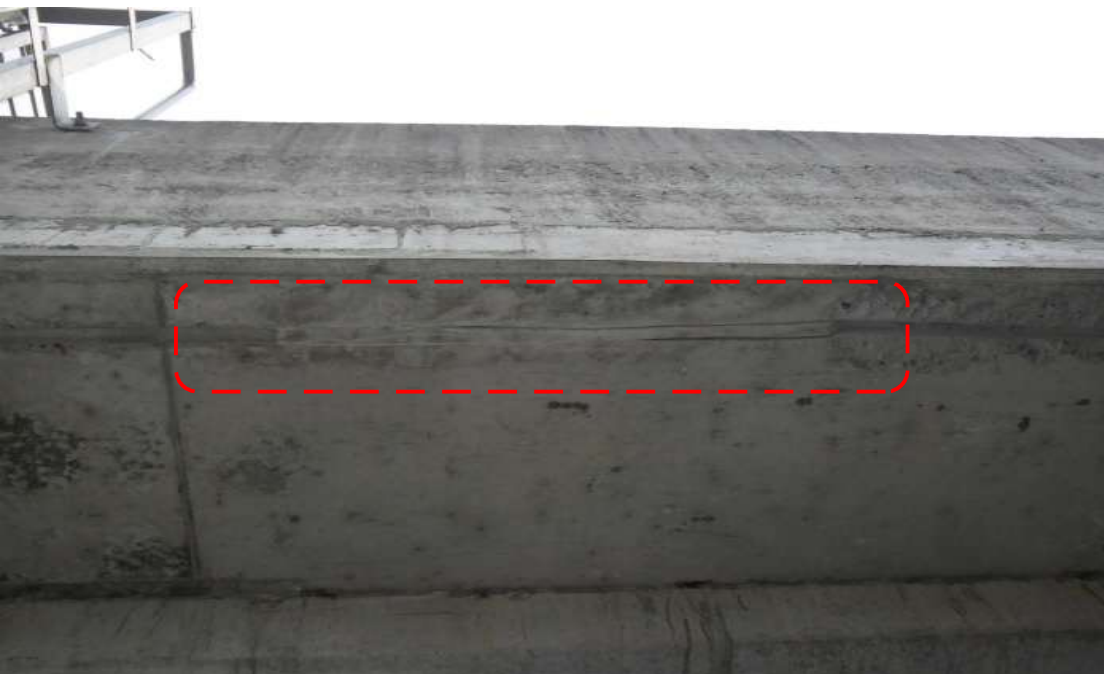
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	교대 전면		4

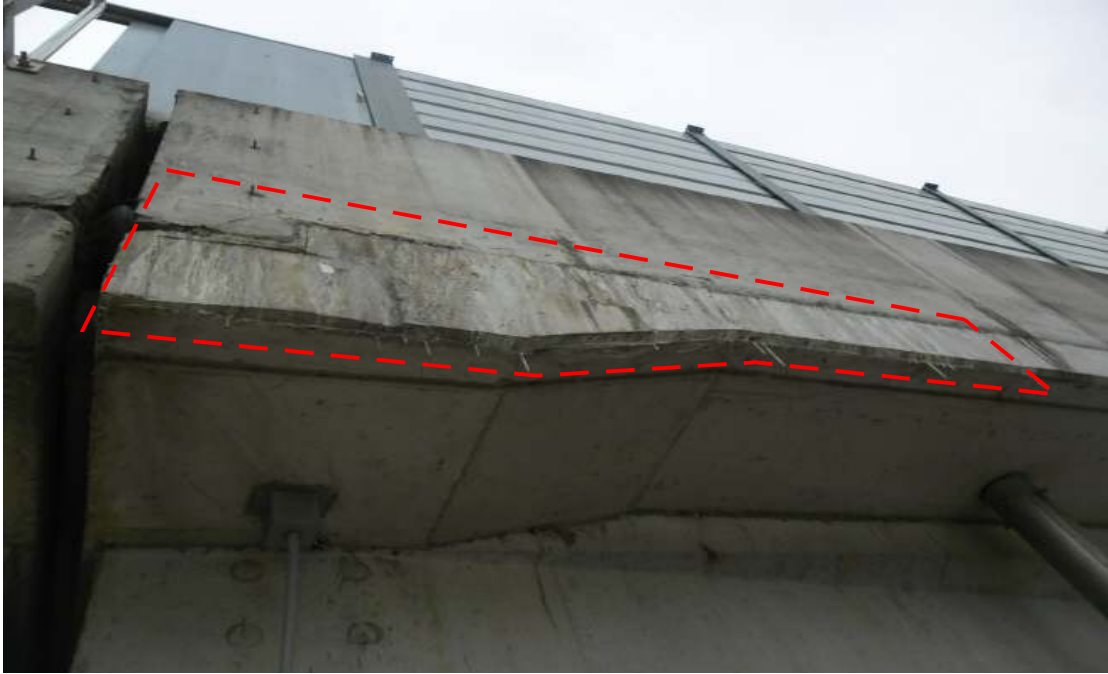
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	교량받침		6

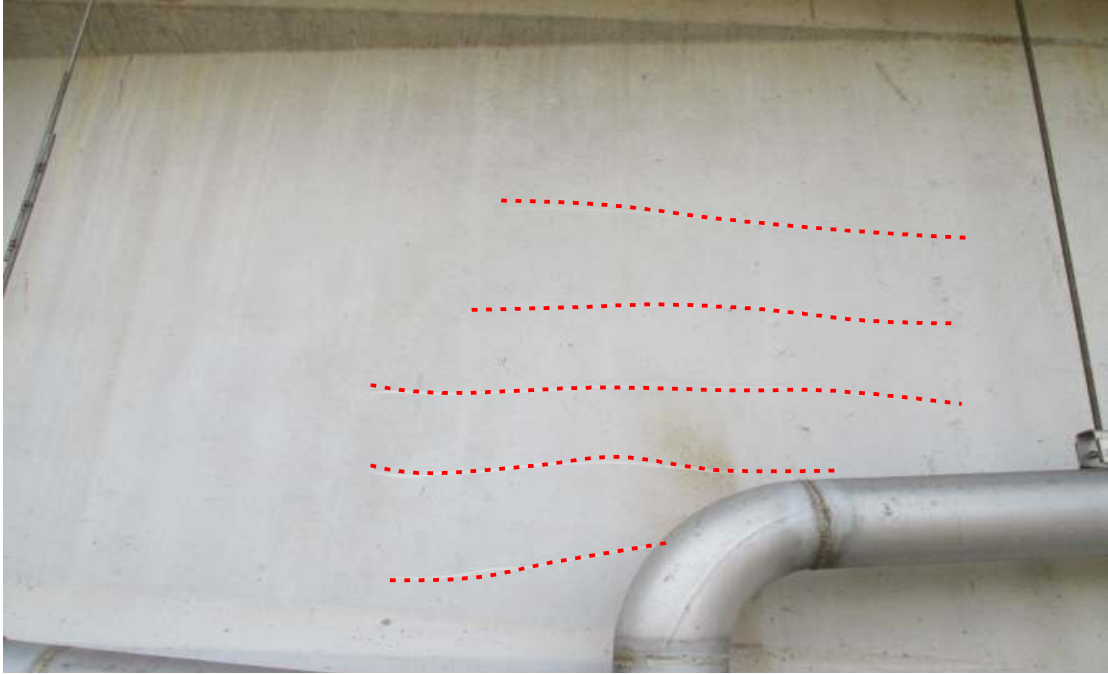
■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상·하행선 S7 바닥판 하면 교량 접합부 백업재 탈락		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S14 바닥판 하면 물끊기홈 미시공		8

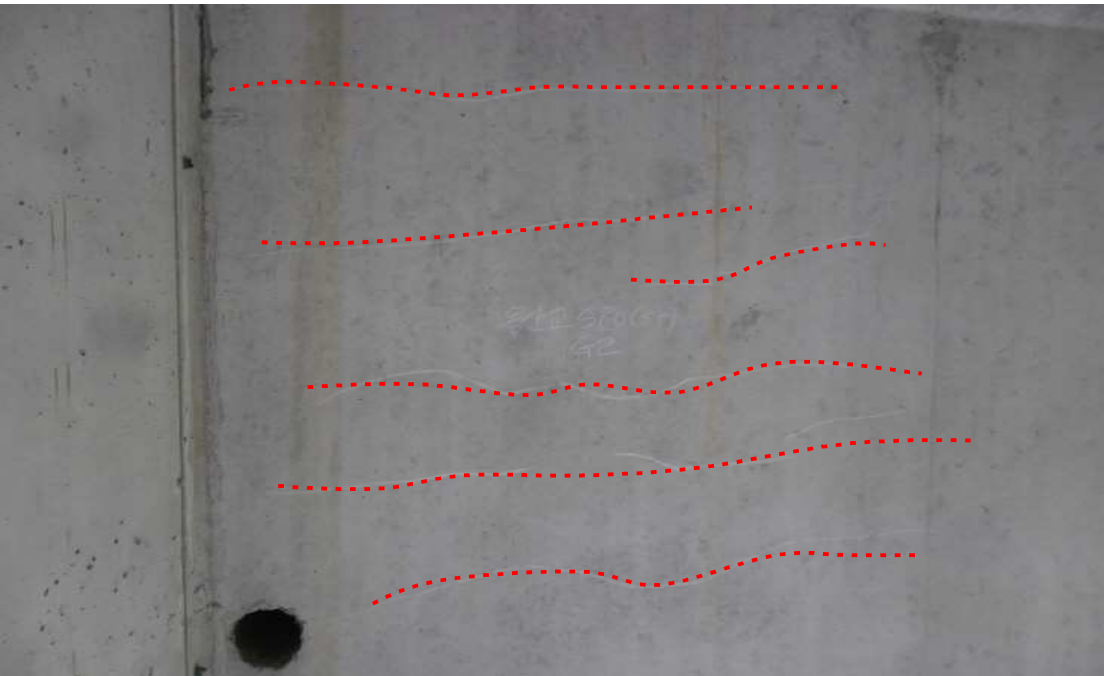
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S22 바닥판 하면 백태		9

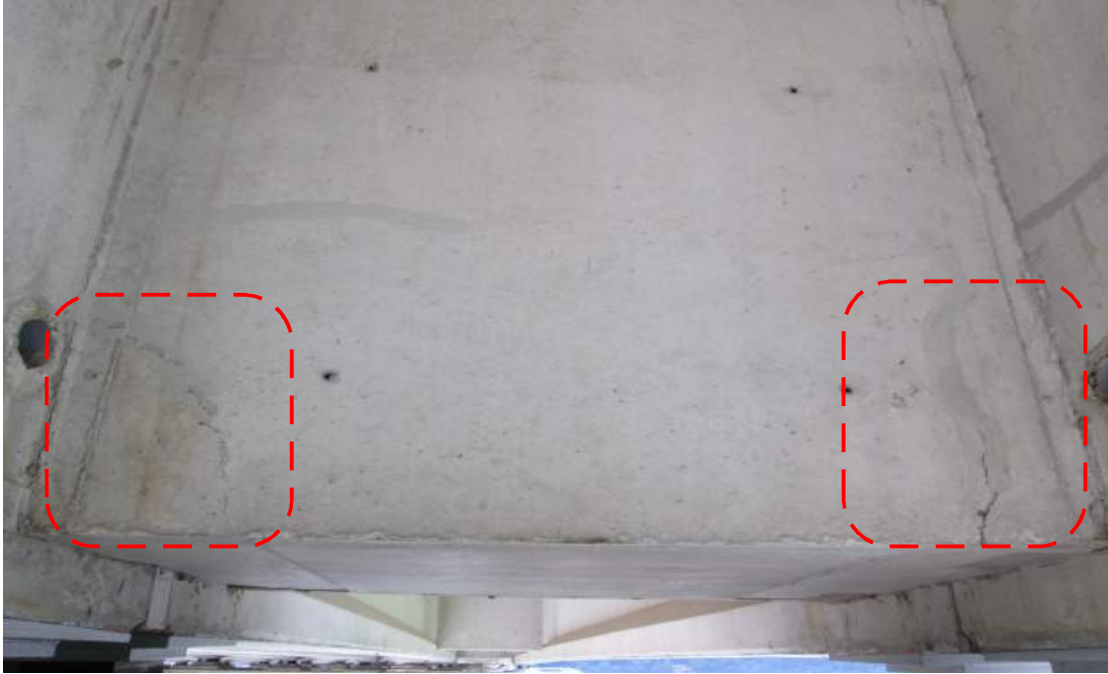
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 S13 바닥판 하면 균열부 백태		10

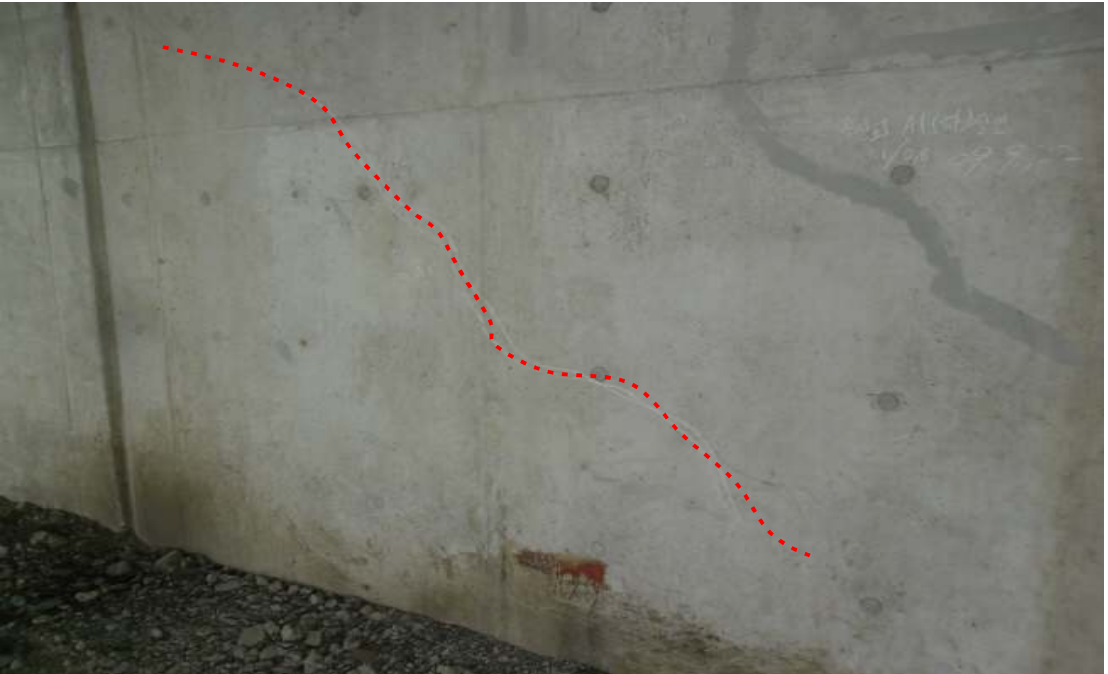
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S8 G5(P8측) 주형외부 측면 수평균열(폭 0.1mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S21 G5(P3측) 주형외부 지점부 콘크리트 파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S8 G1~G2 가로보 보수부 재손상		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 S20 G2(P20측) 주형외부 측면 수평균열(폭 0.1mm)		14

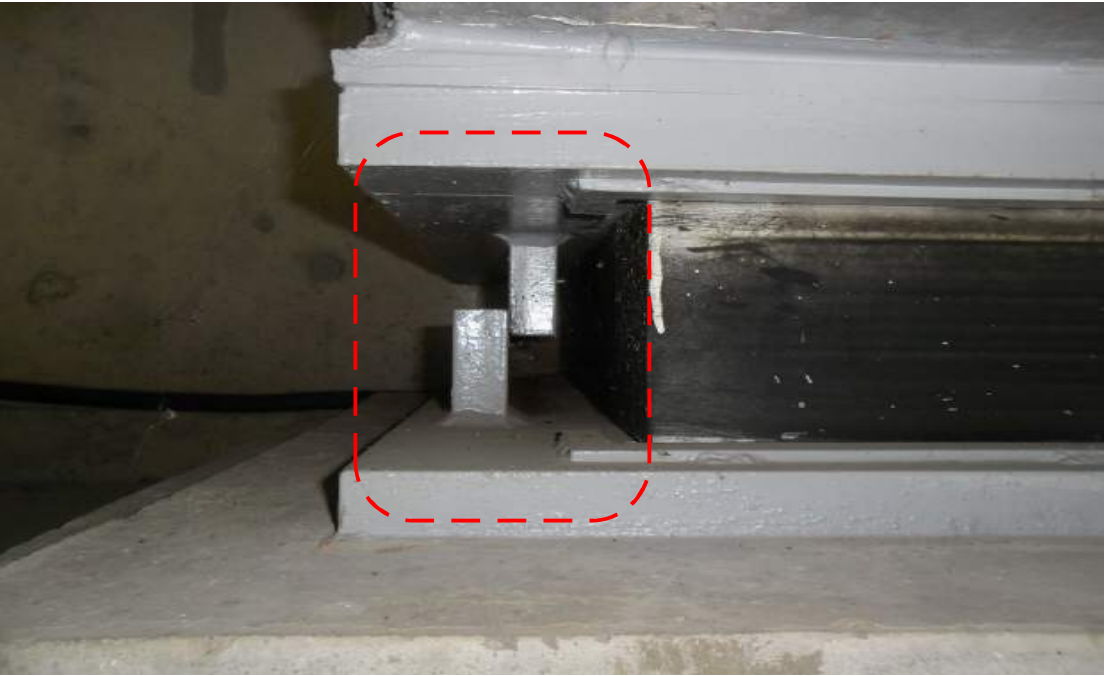
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 S12 G1~G2 가로보 콘크리트 들뜸	15	

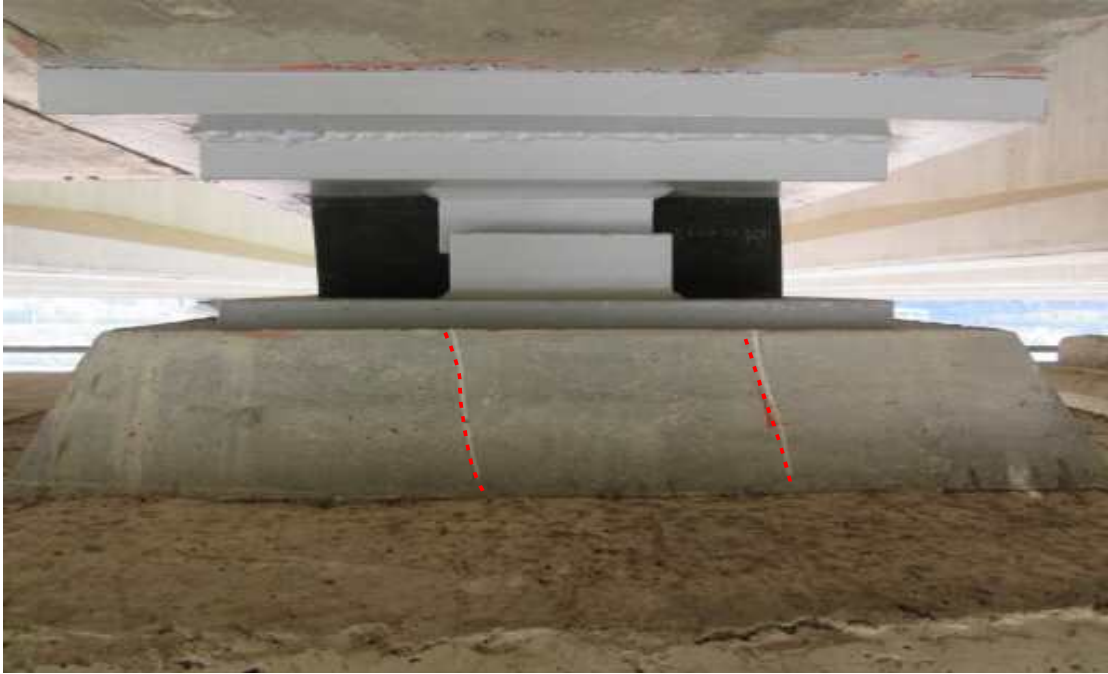
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 A1 교대 벽면 사방향 균열(폭 0.2mm)	16	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P15 코핑부 수직균열(폭 0.2mm)		17

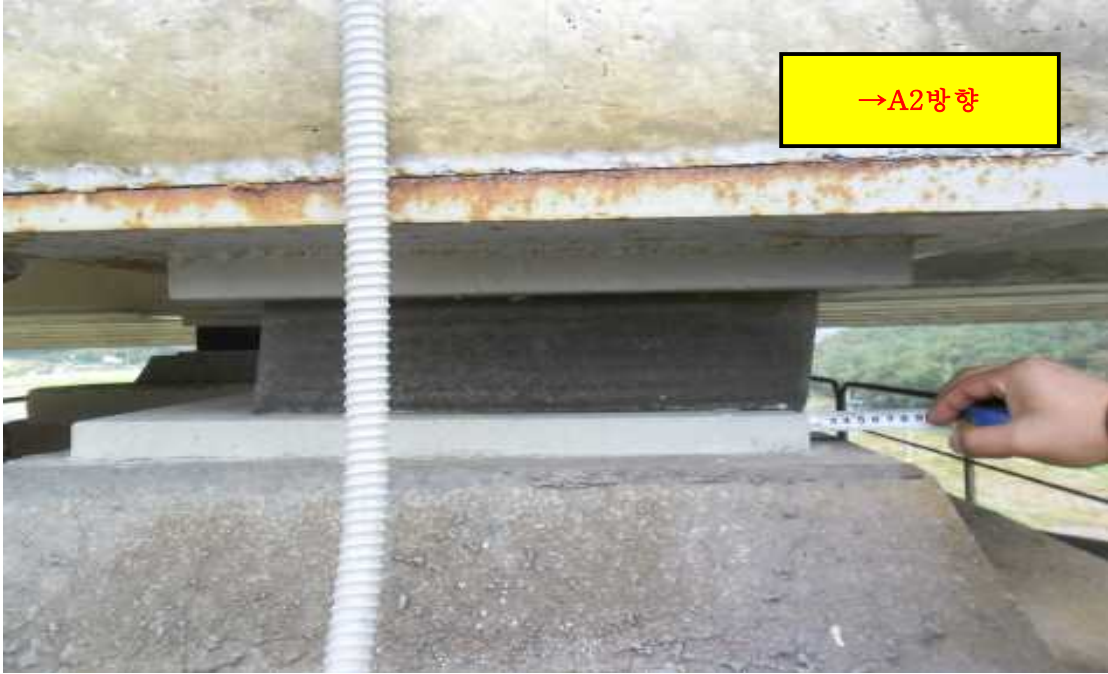
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P11 기둥부 수직균열(폭 0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 A2 SH1 Plate 녹발생		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 A2 SH3 횡방향 스토퍼 상호간섭		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P10 SH6 무수축물탈 균열(폭 0.1mm)	21	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P2 SH9 탄성받침 밀림(A2방향 약 10mm)	22	

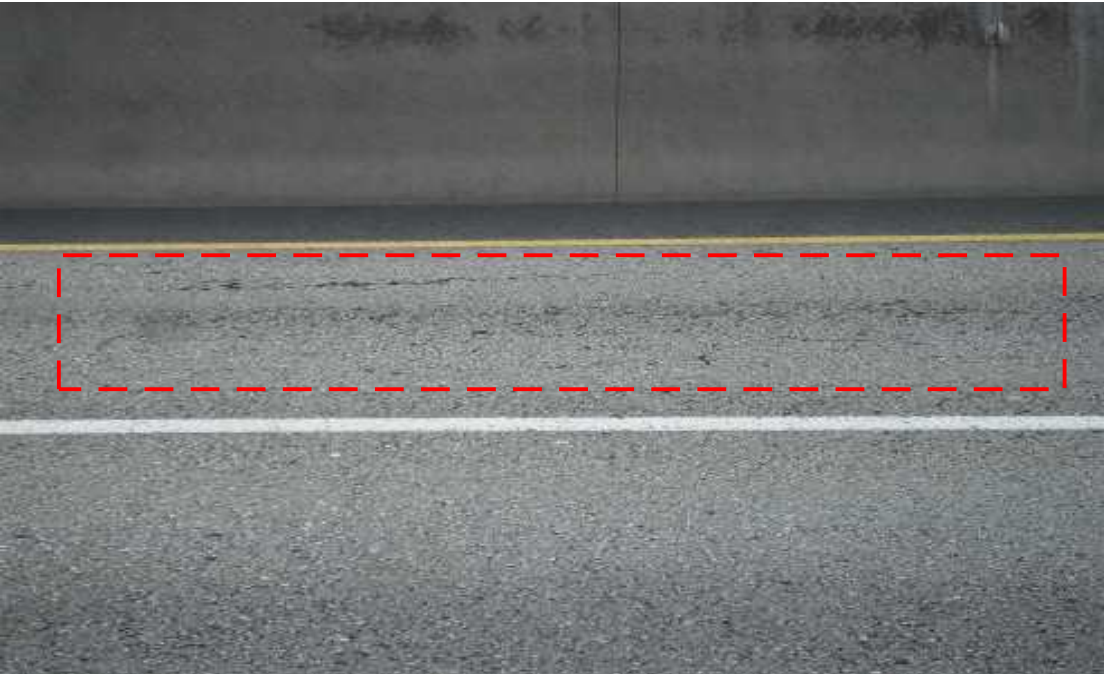
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P12 SH6 탄성받침 밀림(A2방향 약 60mm)		23

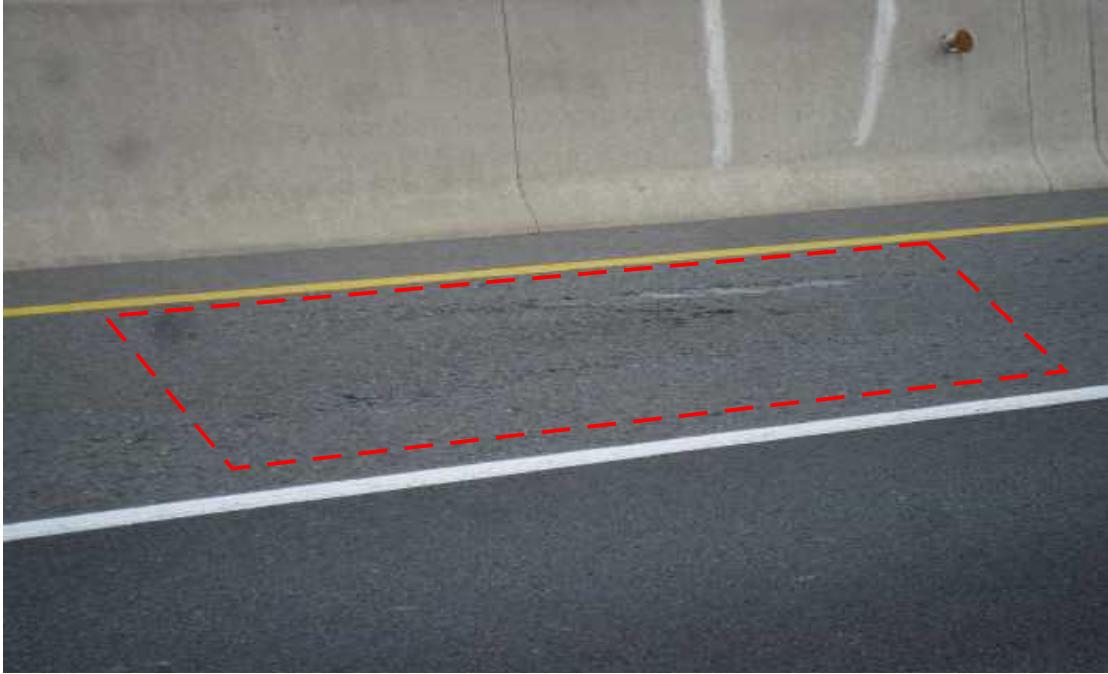
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P12 SH9 탄성받침 밀림(A2방향 약 55mm)		24

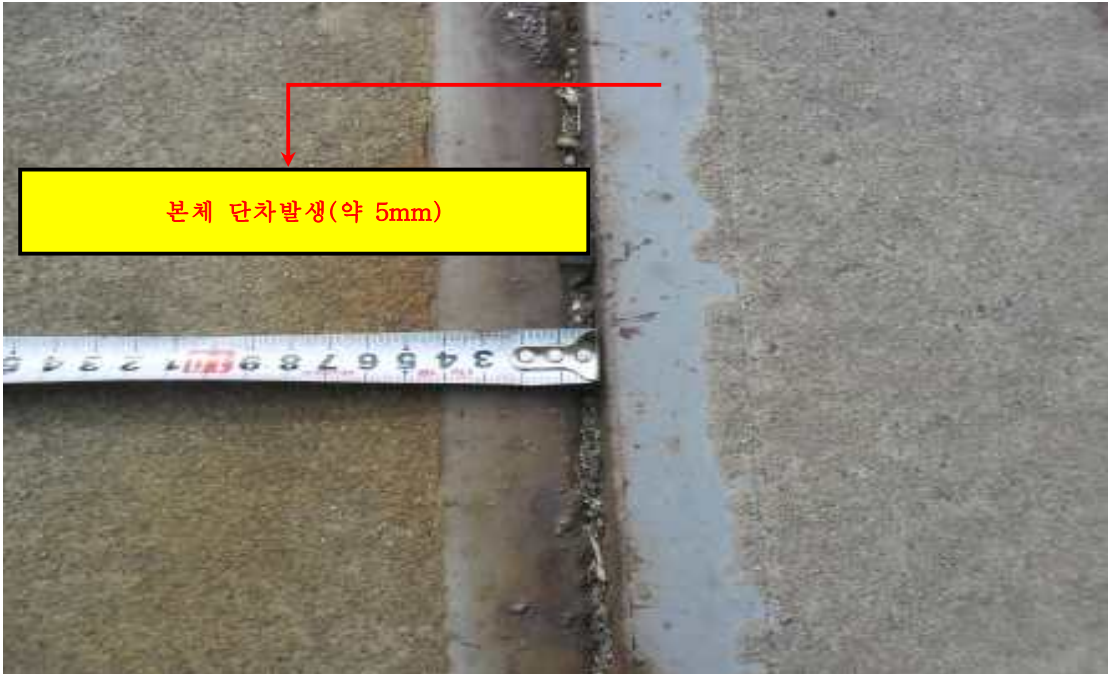
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P21 SH10 기존 받침콘크리트 들뜸부위 파손		25

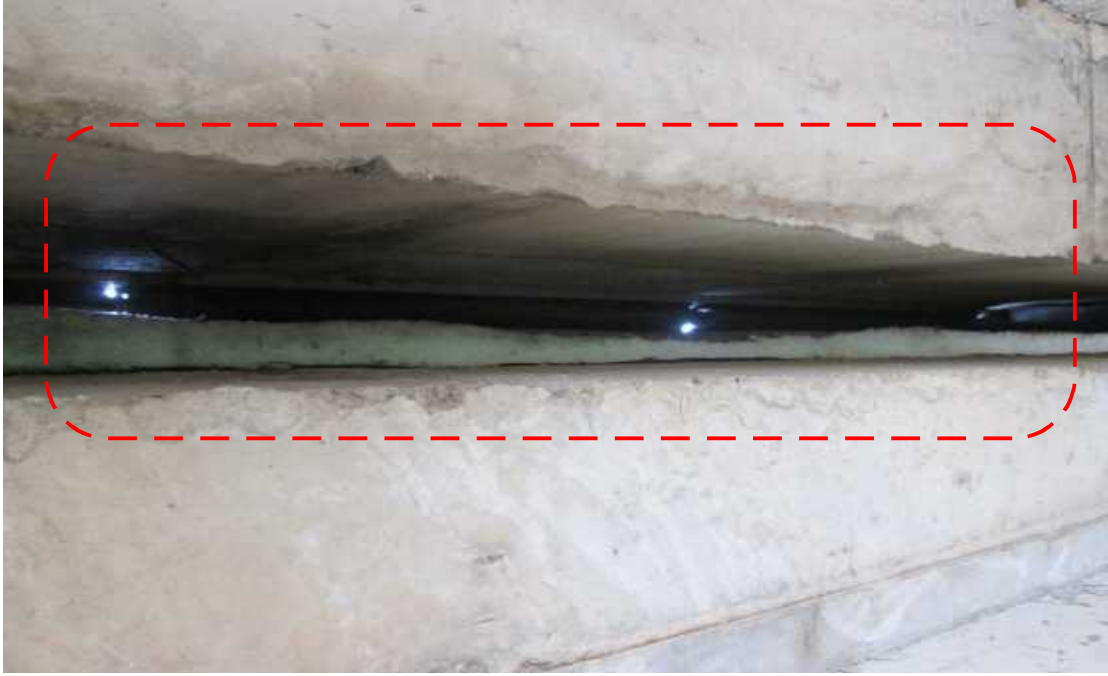
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 P12 SH9 탄성받침 밀림(A2방향 약 56mm)		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 P21 SH8 탄성받침 밀림(A2방향 약 55mm)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S3 교면포장 라벨링(재료분리)		28

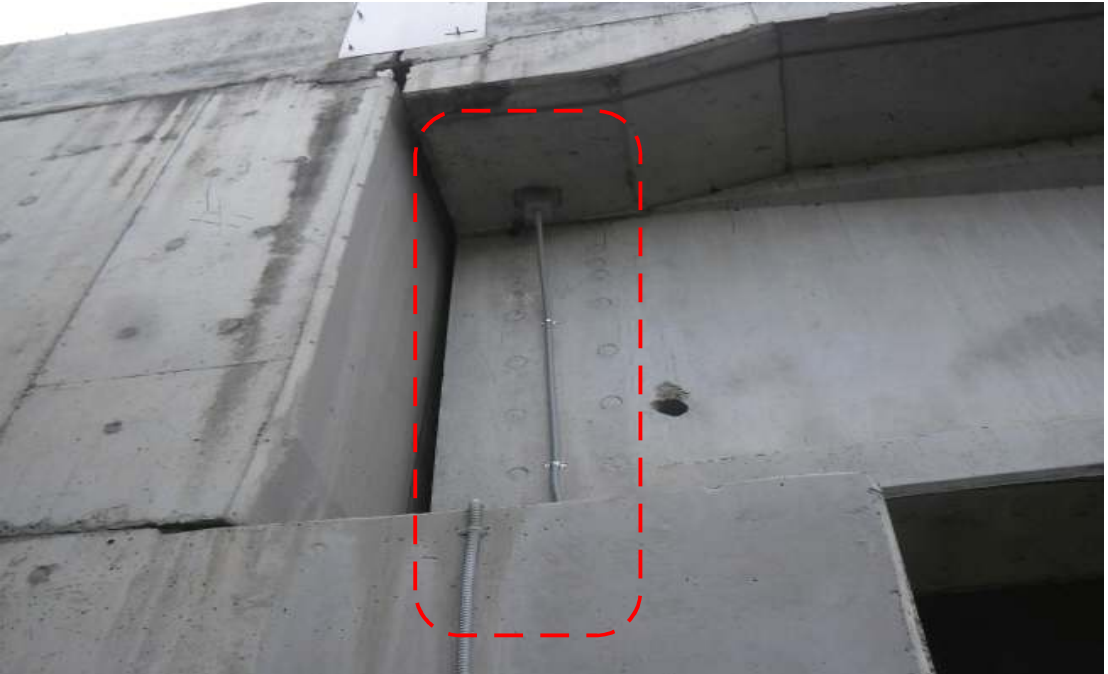
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 S15 교면포장 라벨링(재료분리)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 유간측정(약 7mm) 및 단차발생		30

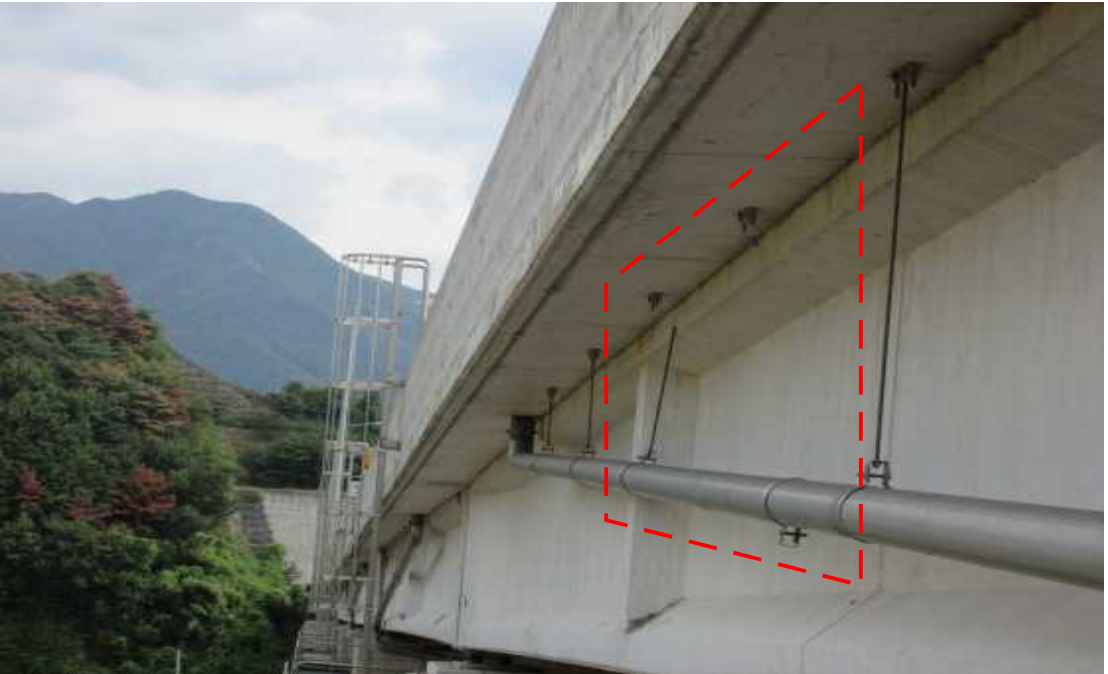
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 P6 신축이음 하부 고무흡통 파손		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 A2측 교량 종점부 방호벽 단차(약 14cm : 진전 없음)		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S17 방호벽 방음벽 변형(차량충돌)		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S1 유도배수관 기존 길이부족 구간 보수		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S7 배수관 연결고리 탈락		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	상행선 S13 배수관 연결재 탈락		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 A2 법면 보호블럭 침하		37

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산교
			
사진내용	하행선 A2 차수관 볼트 탈락		38

2. 안양1교

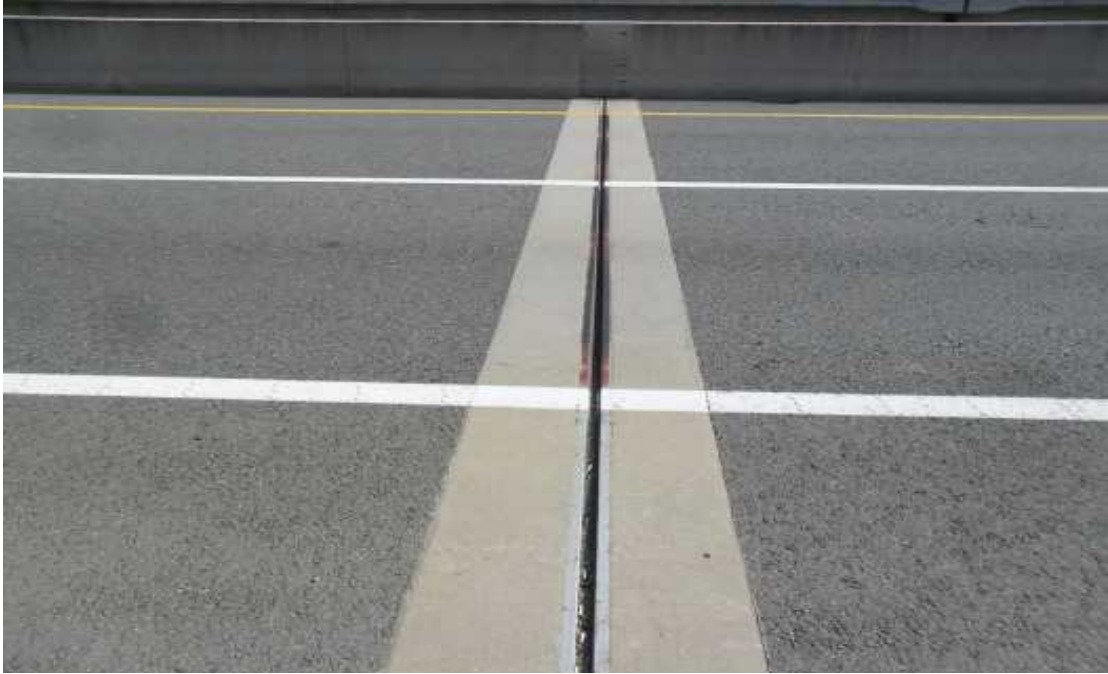
2. 안양1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	상행선 S4 바닥판하면 기존 그을음 부위 보수		7

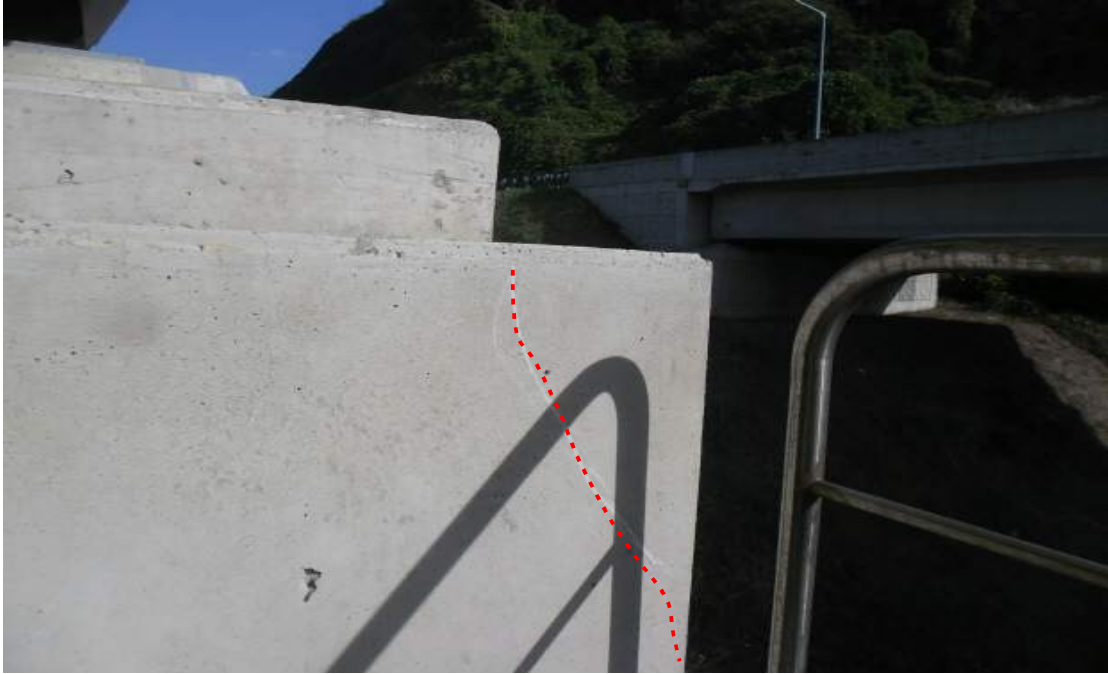
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	상행선 S4 바닥판하면 기존 철근노출 부위 보수		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 S3 G4~G5 가로보 측면 보수부 재손상		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 S4 G3~G4 가로보 하면 사방향 균열(폭 0.5mm)		10

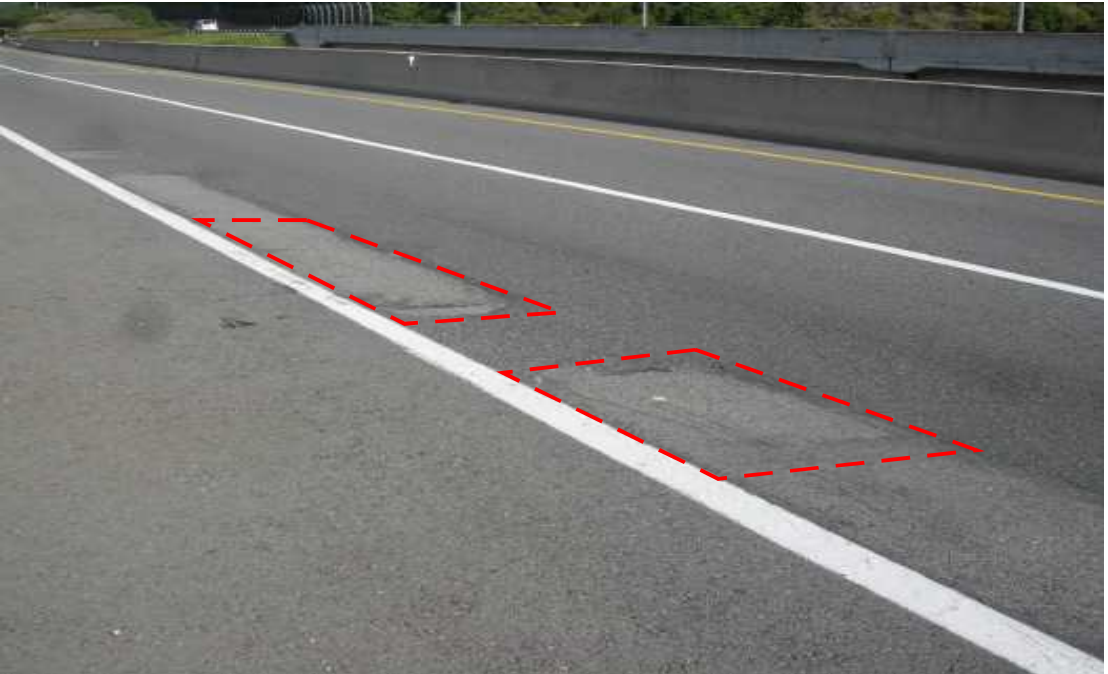
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 A2 접합부 실란트 파손		11

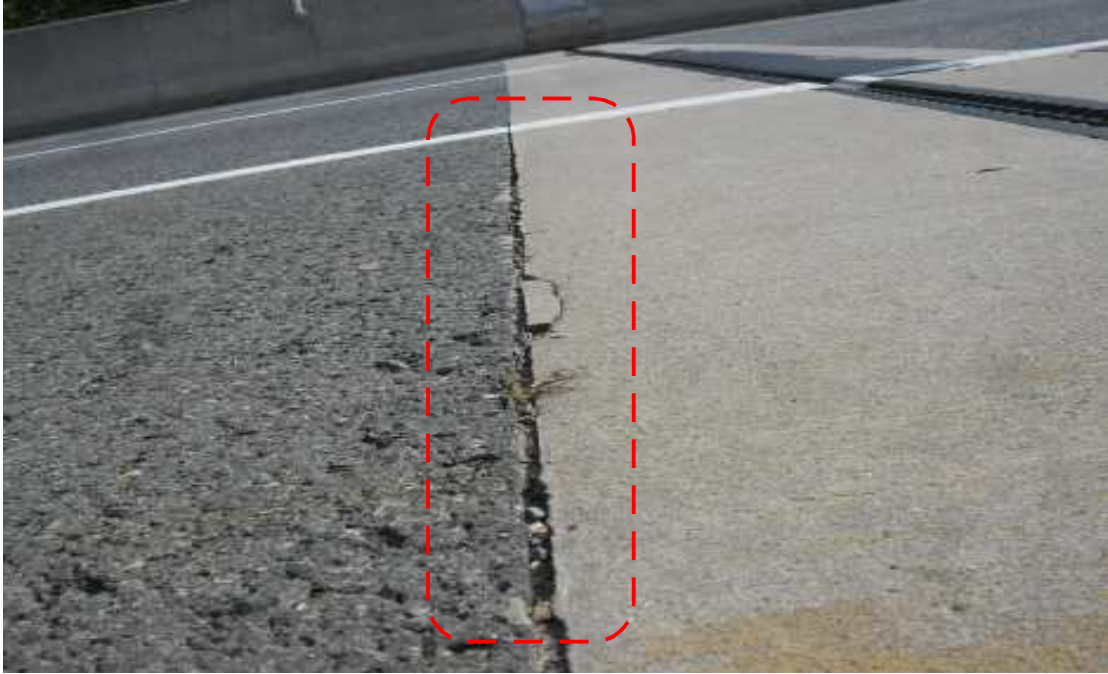
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 P3 코핑부 정면 균열(폭 0.2mm)		12

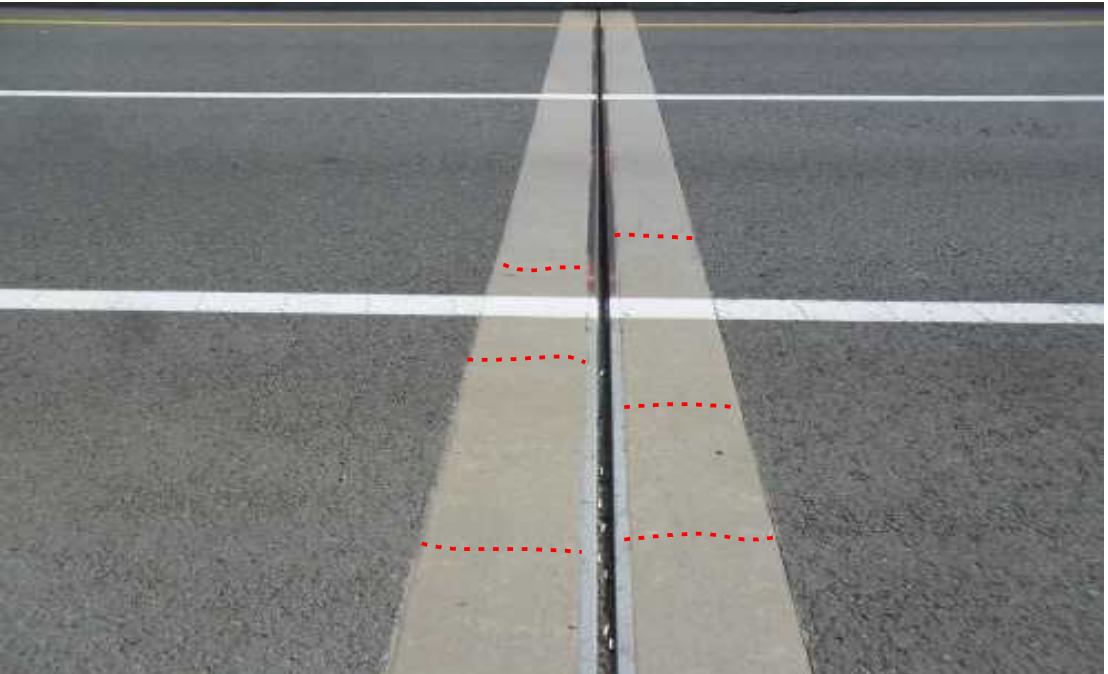
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 P3 코핑부 정면 균열(폭 0.2mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	상행선 A1 SH4 Plate 녹발생		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 P1 SH1, SH6 보수부 재균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 S1 교면포장 기존 보수부위 함몰		16

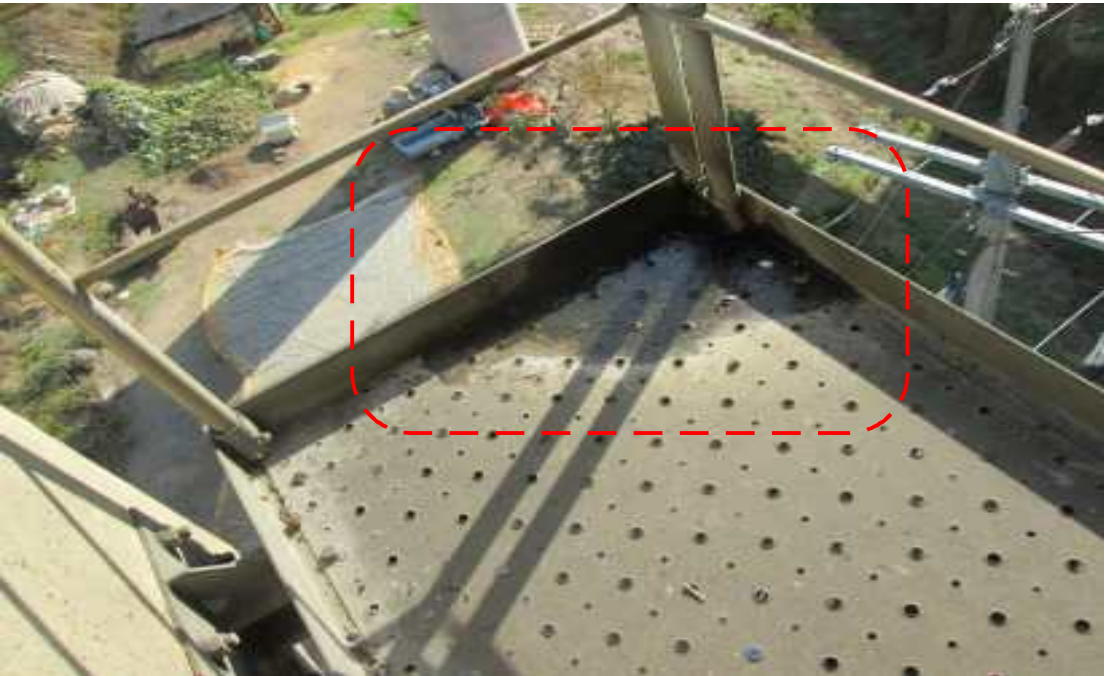
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 후타재 접속부 이격		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 P2 신축이음 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 A2 방호벽 단차(전회차와 비교시 진전없음)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 S2 배수관 유출구 위치불량(점검로 상부)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	상행선 A1측 교량 시점부 방음벽 국부파손(차량충돌)	21	

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양1교
			
사진내용	하행선 S2 점검통로 배수관 위치불량에 따른 채수	22	

3. 안양3교

3. 안양3교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상부 전경		2

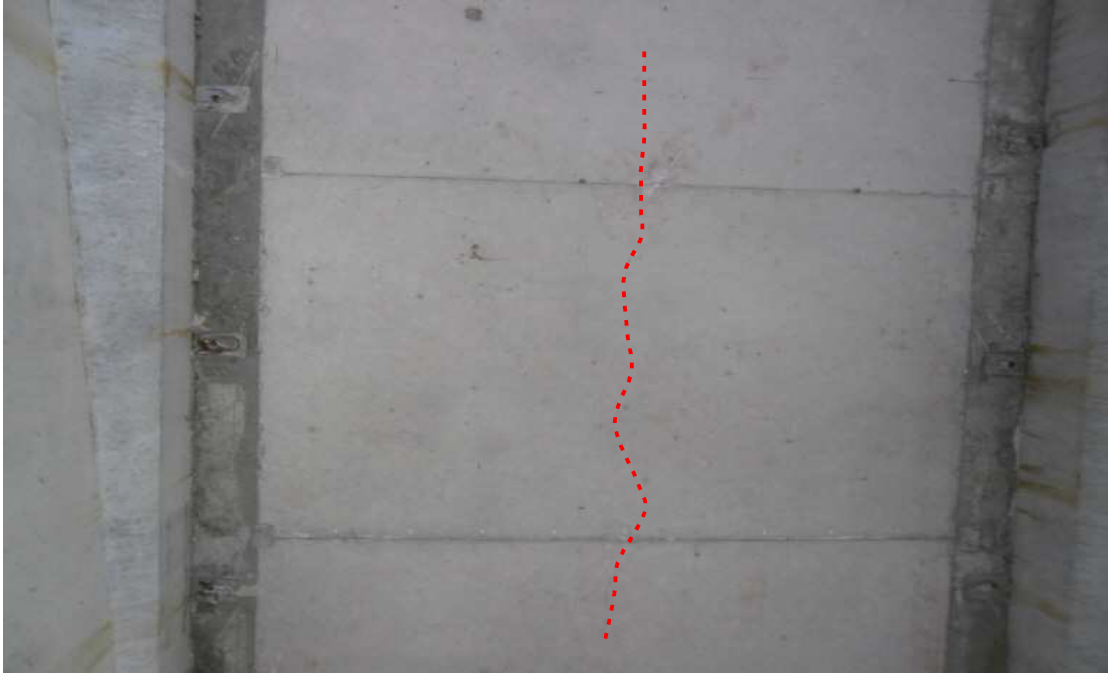
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하부 전경		3

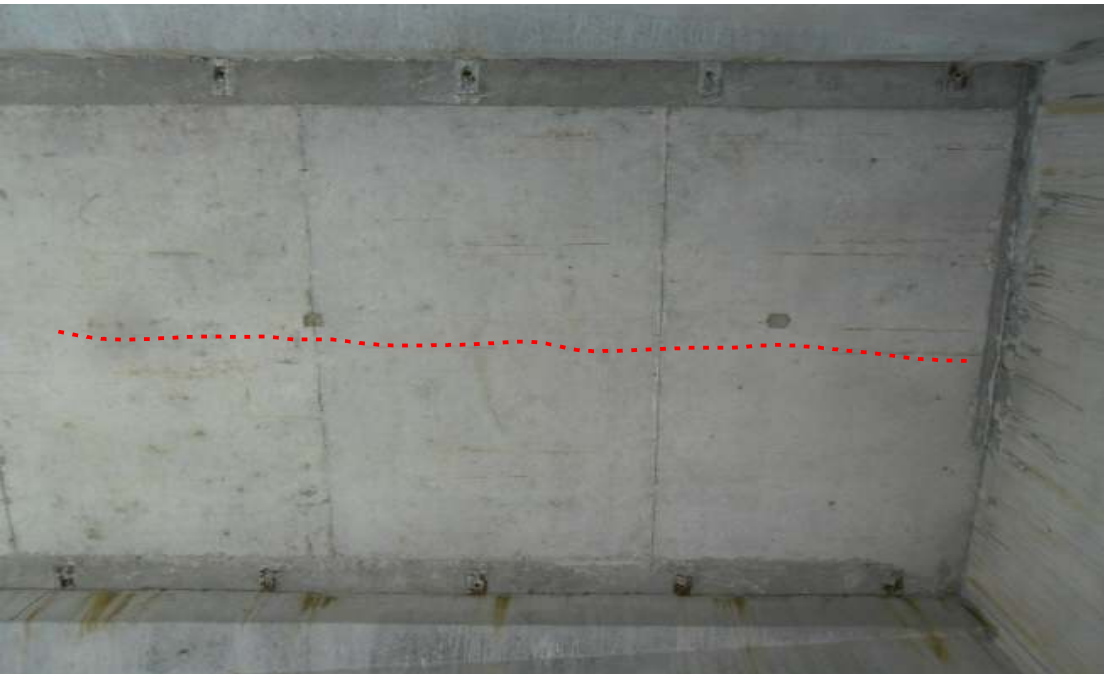
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S2 바닥판 하면 중방향 균열(폭 0.2mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S6 바닥판 하면 중방향 균열(폭 0.1mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 S5 G2 주형 외부 지점부 콘크리트 들뜸		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S4 G3 주형 외부 수평균열(폭 0.1mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S7 G1~G2 가로보하면 콘크리트 들뜸		11

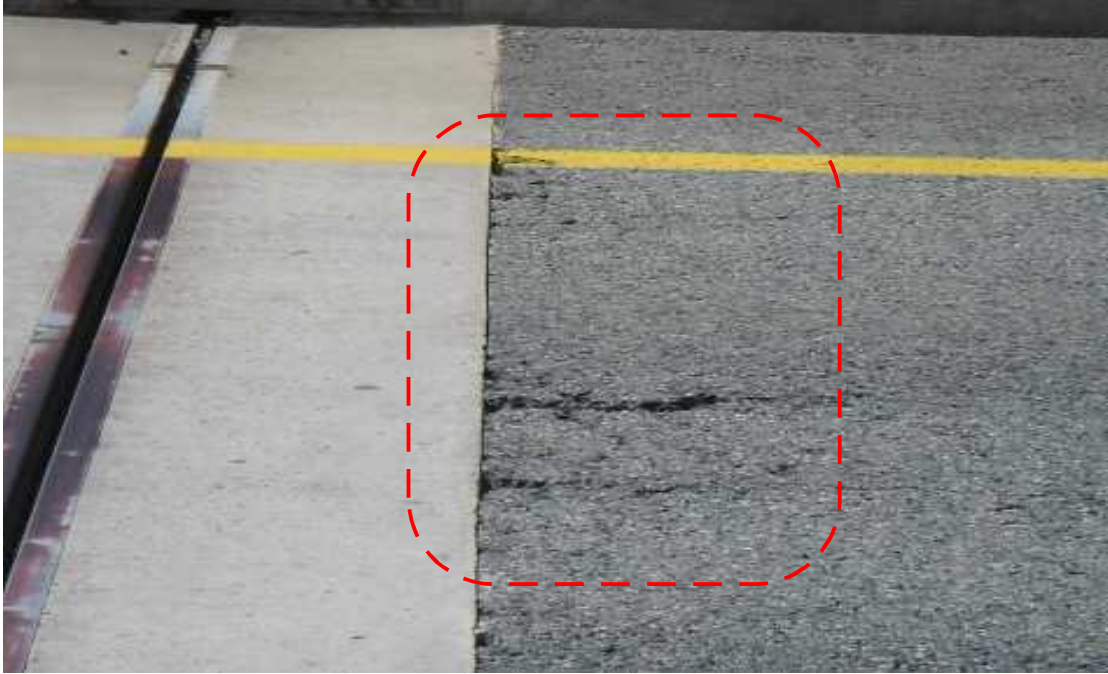
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 A2 교대 상면 체수 (교대 홍벽 배수구로부터 우수유입)		12

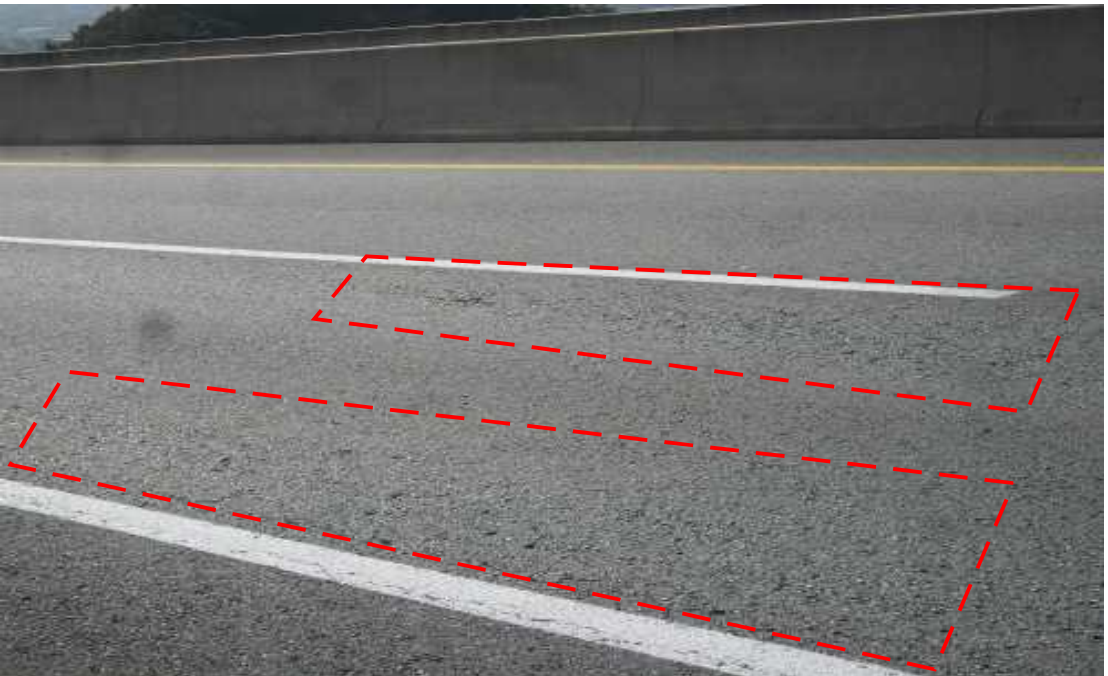
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 P1 기둥부 기존 망상균열 보수(하부 일부 구간 미보수 : 망상균열)		13

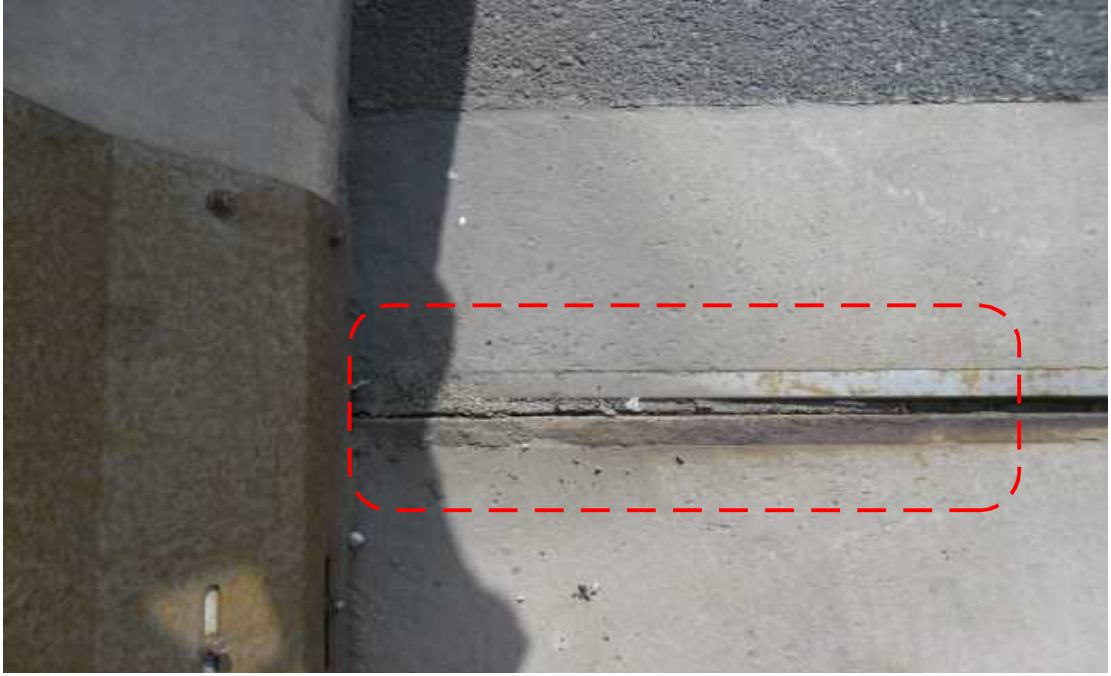
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 P3 SH4 받침콘크리트 재료분리		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 A1 SH1 탄성받침 밀림(A2방향 약 2cm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 P2 SH10 탄성받침 들뜸		16

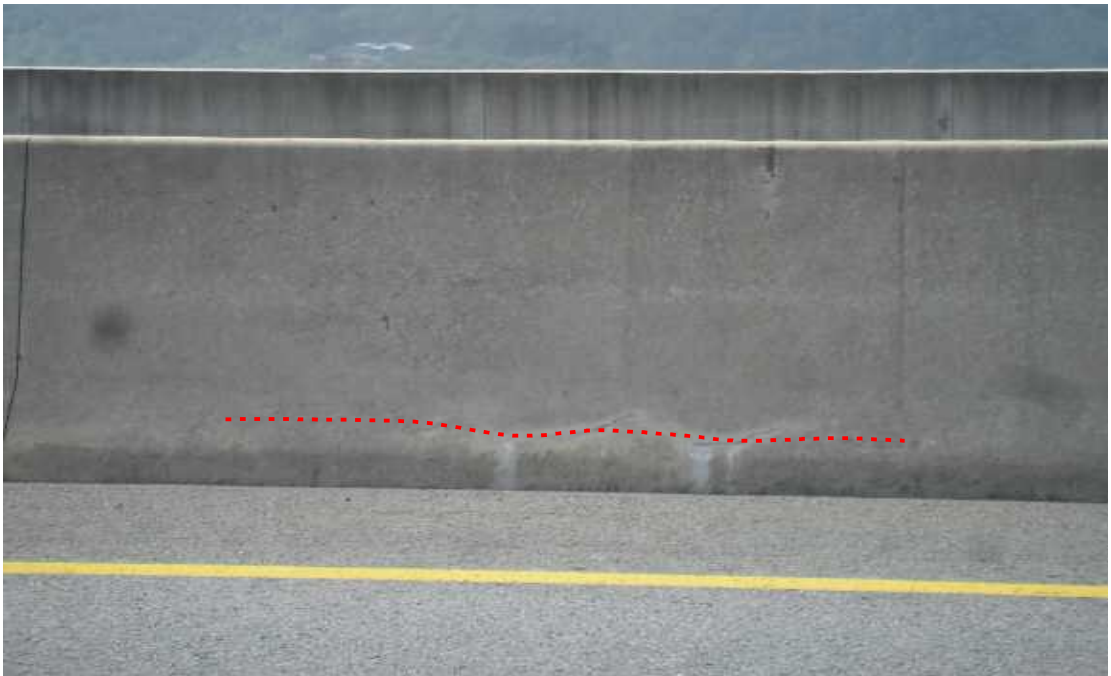
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 S3 교면포장 패임		17

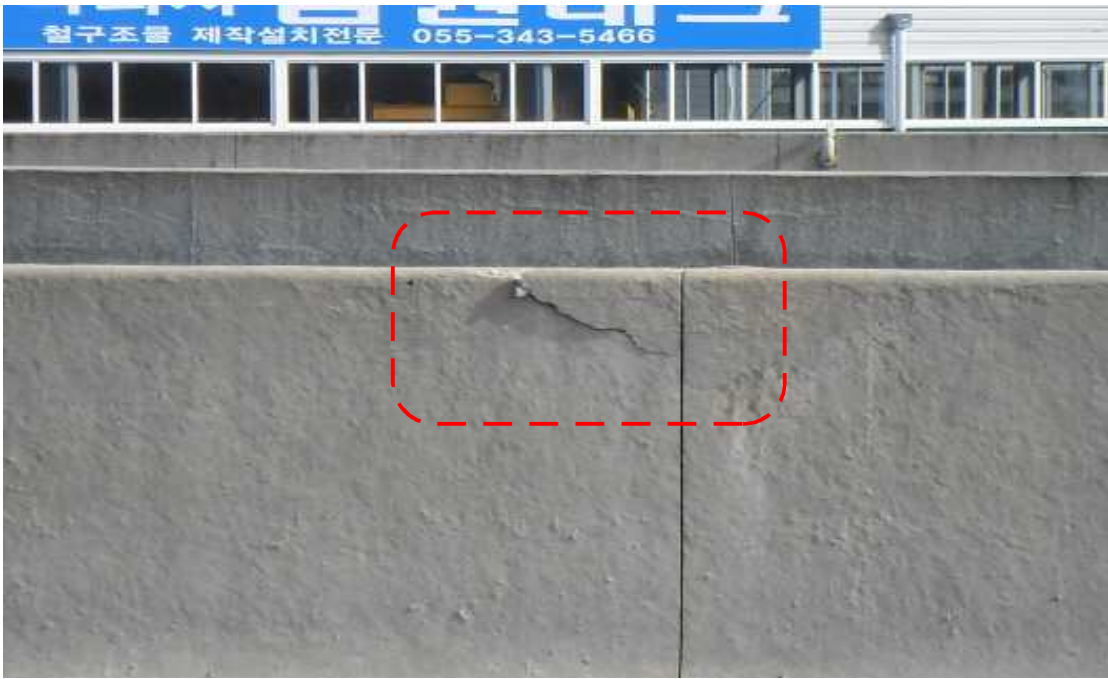
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 S7 교면포장 라벨링		18

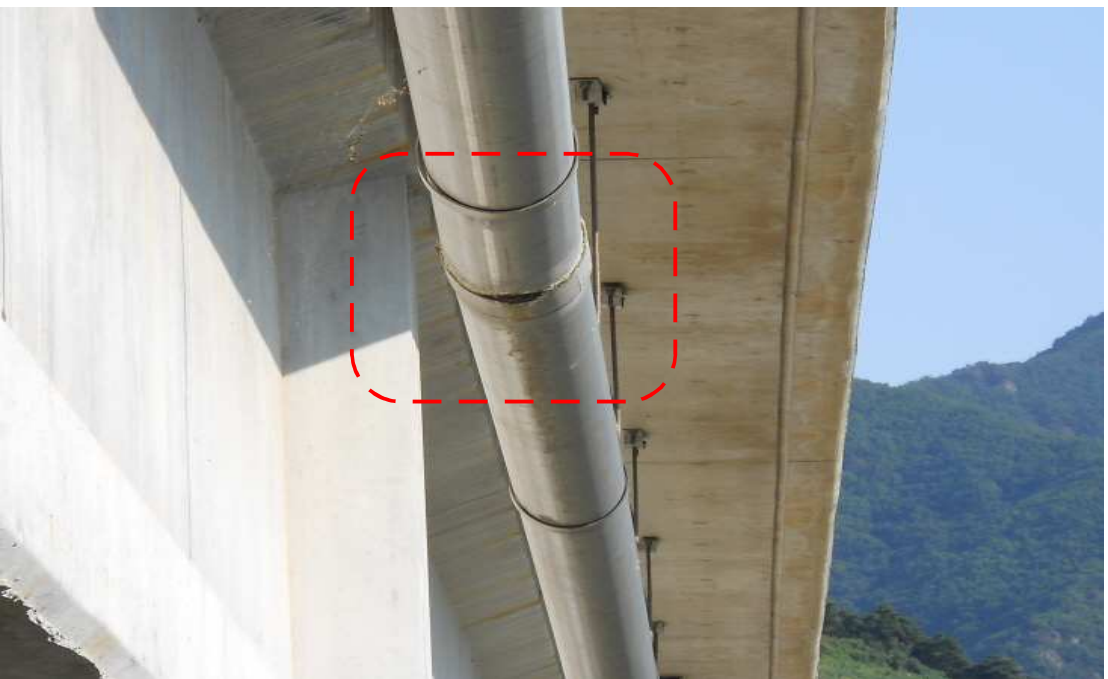
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 P5 신축이음 본체 이물질퇴적 및 녹발생		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 본체 하부 누수(교대 상면 체수)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 접속도로 이격		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	상행선 S4 중분대 수평균열(폭 0.3mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S2 중분대 콘크리트 국부파손		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	하행선 S6 배수관 이음부 누수		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	A1측 법면 침하 및 밀림, 파손		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	안양3교
			
사진내용	A2측 법면 침하 및 밀림, 파손		26

4. 낙동대교

4. 낙동대교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	교대 전면		4

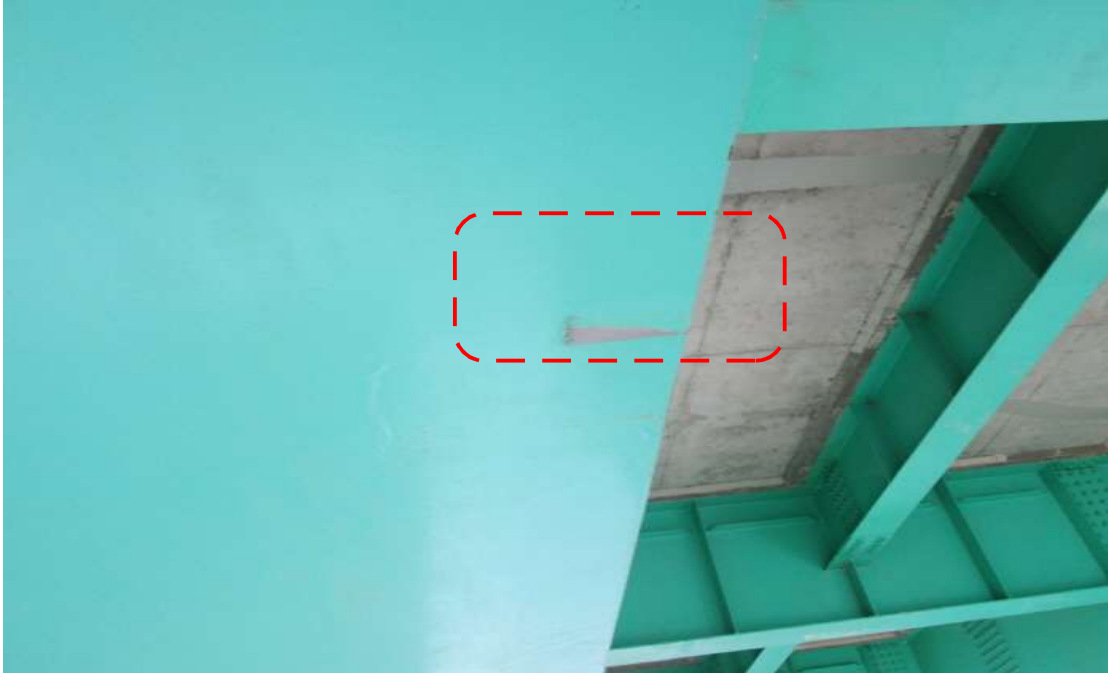
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

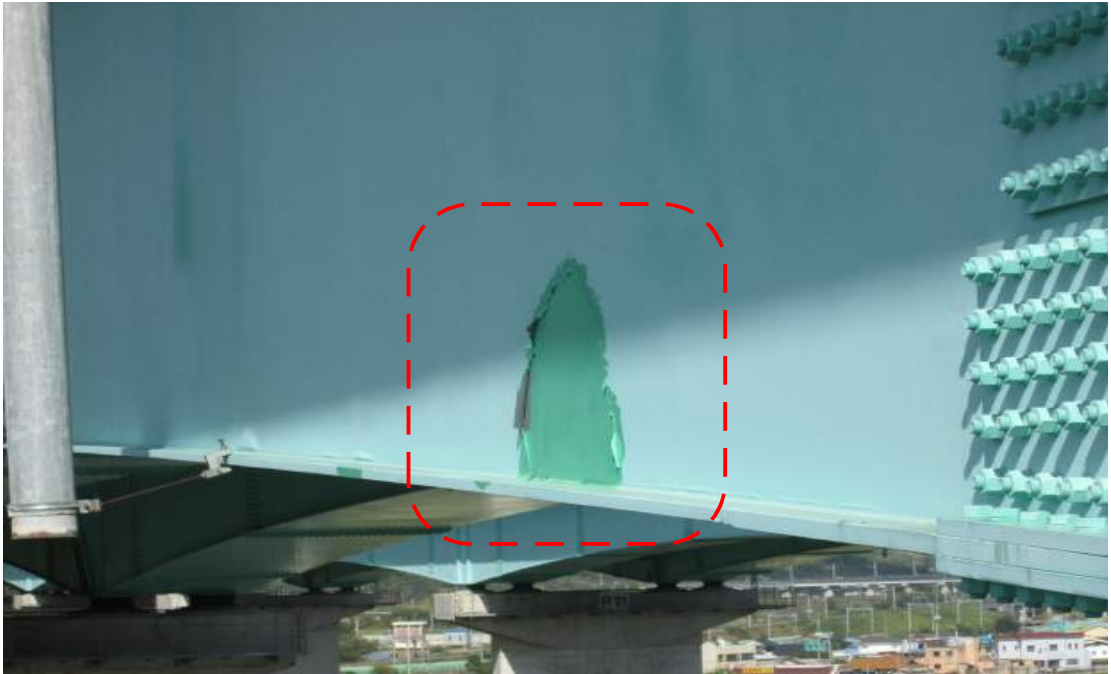
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	바닥판 하면 균열보수 현황		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	바닥판 하면 균열보수 현황		8

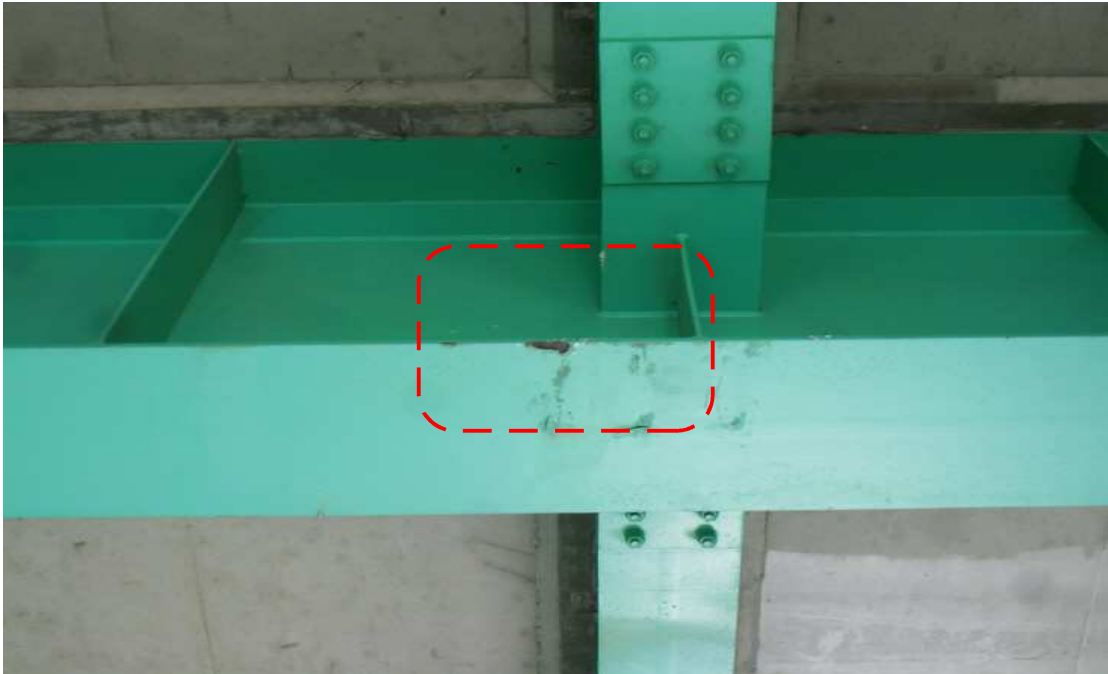
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S2 G2 주형 외부 하면 도장손상		9

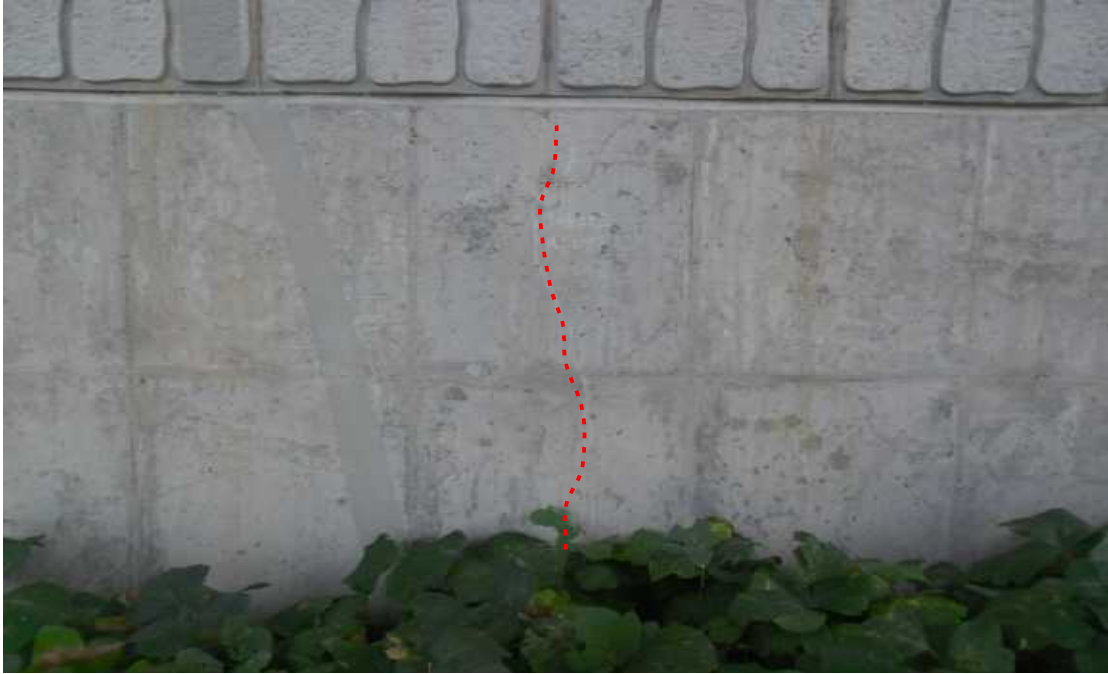
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S3 G1 주형 내부 국부적인 도장손상		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S13 G2 주형 내부 이물질 퇴적(신축이음 하부 흡음재)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 S6 G1 주형 외부 기존 도장손상부 보수미흡		12

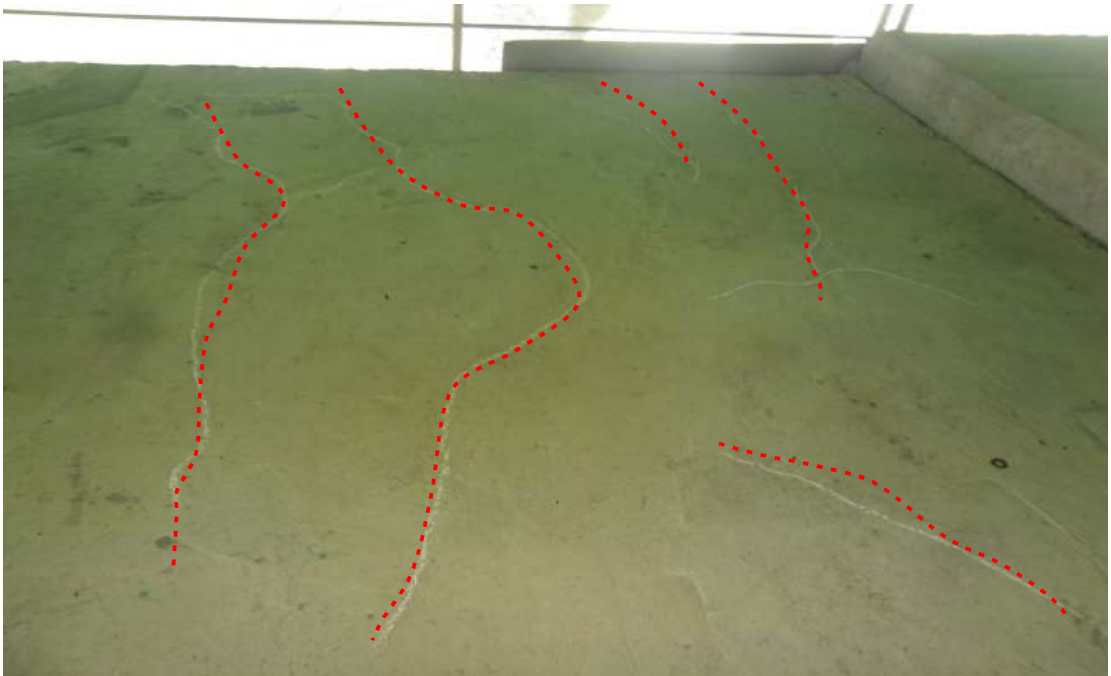
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 S7 G1 주형 내부 우수유입 흔적		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S4 가로보 국부적인 도장손상		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 A1 교대 벽체 수직균열(폭 0.2mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 A2 교대 홍벽 수직균열(폭 0.2mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P1 코핑부 상면 휨균열(폭 0.2mm)	17	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P7 코핑부 상면 휨균열(폭 0.3mm)	18	

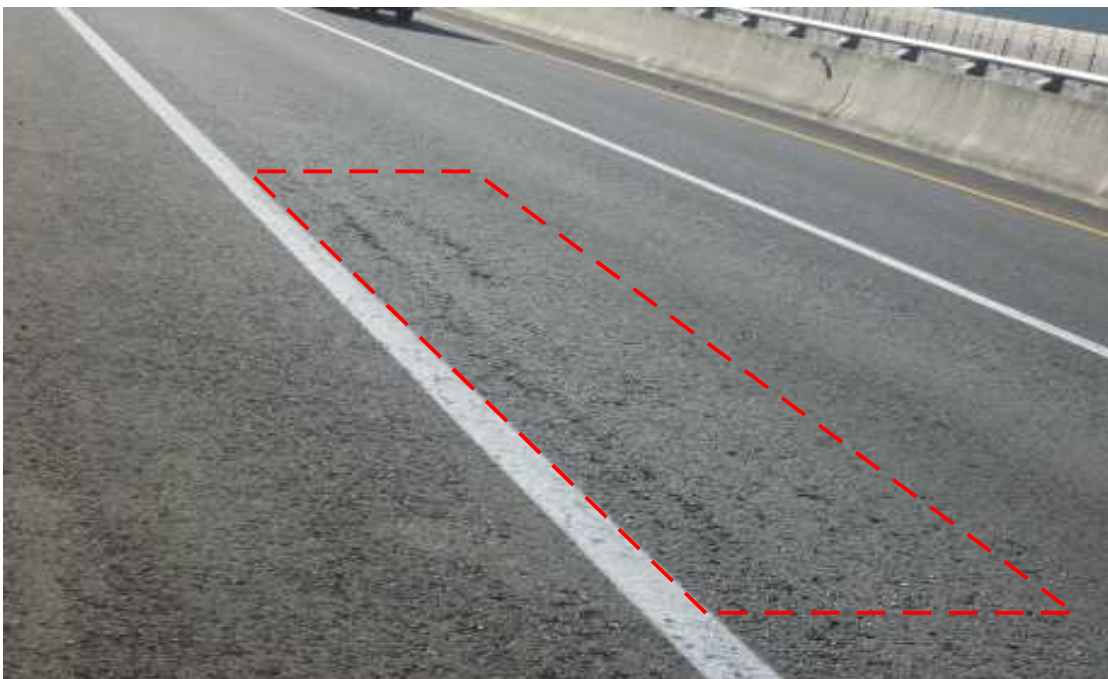
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 P4 코핑부 휨균열(폭 0.2mm)		19

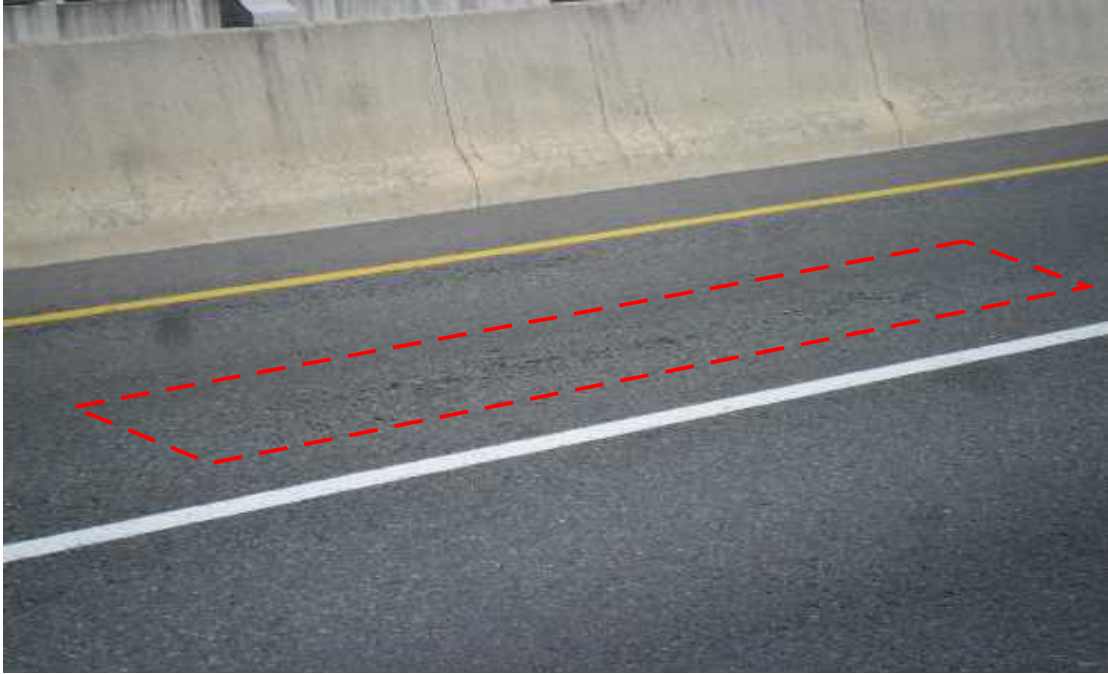
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P1 SH1 받침콘크리트 국부파손		20

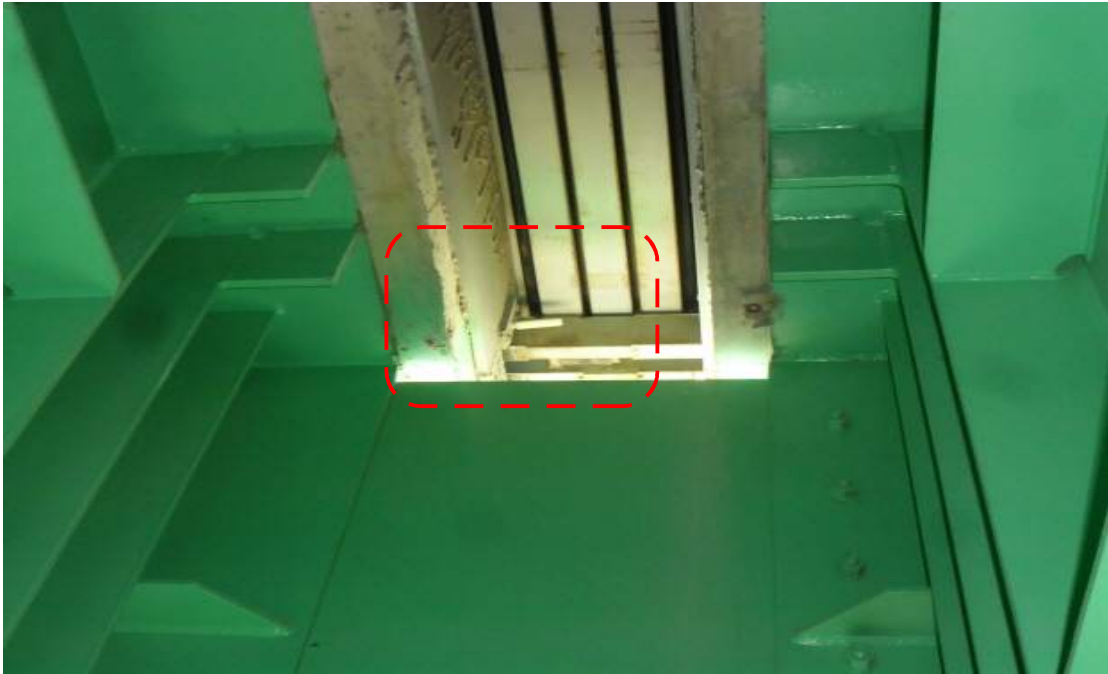
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P10 SH2 무수축물탈 균열(폭 0.1mm)		21

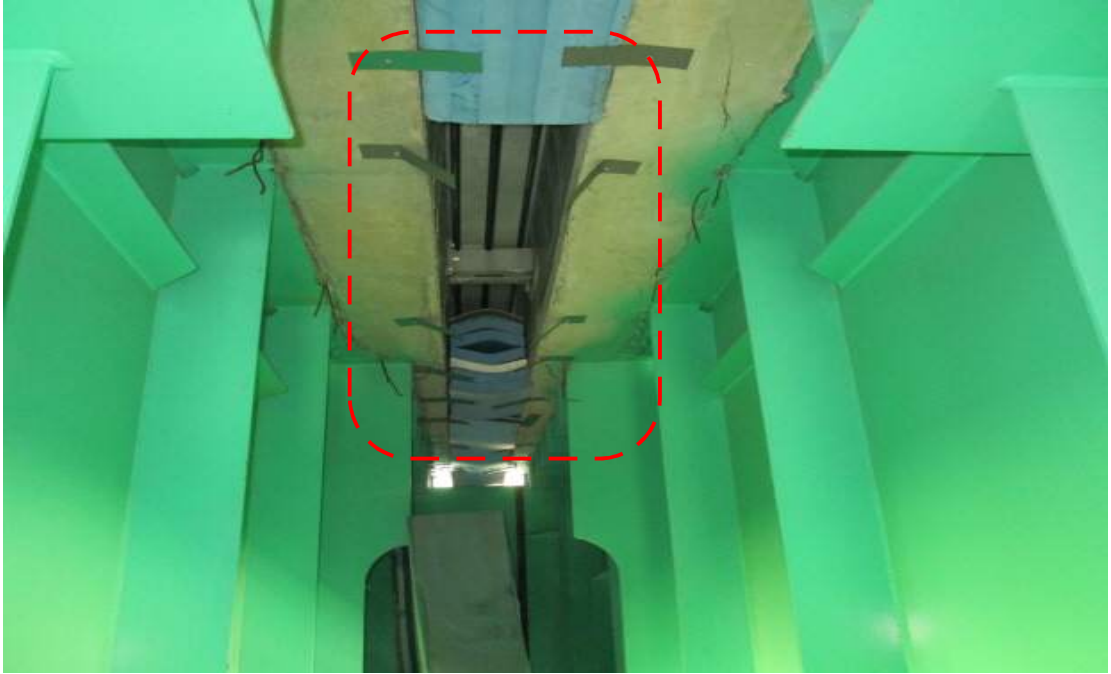
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P14 SH4 보수부 재균열(폭 0.1mm)		22

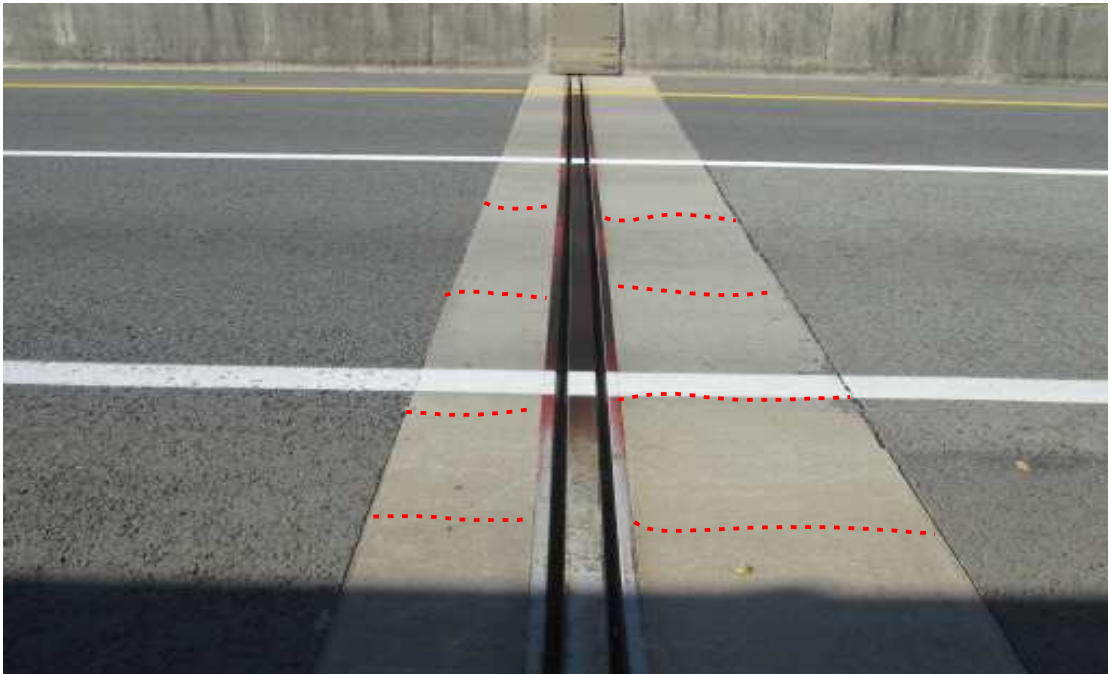
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 P10 SH3 반침콘크리트 들뜸		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S16 교면포장 라벨링(일부 재료분리)		24

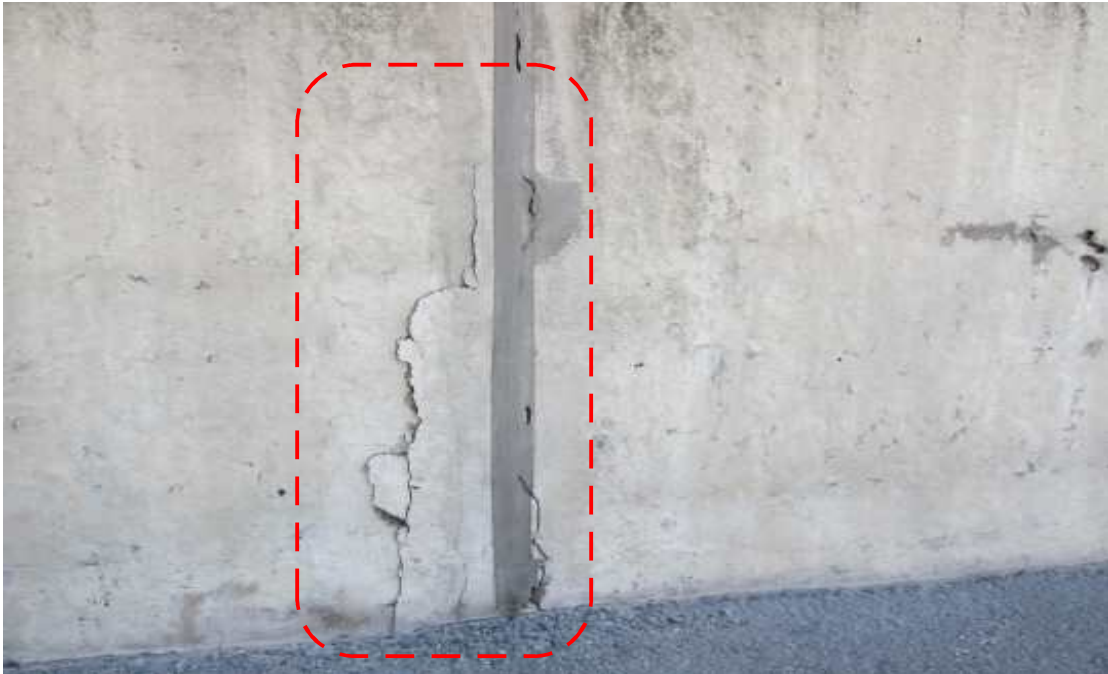
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 S3 교면포장 라벨링(일부 재료분리)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 P6 신축이음 본체 하부 유간조절장치 이탈		26

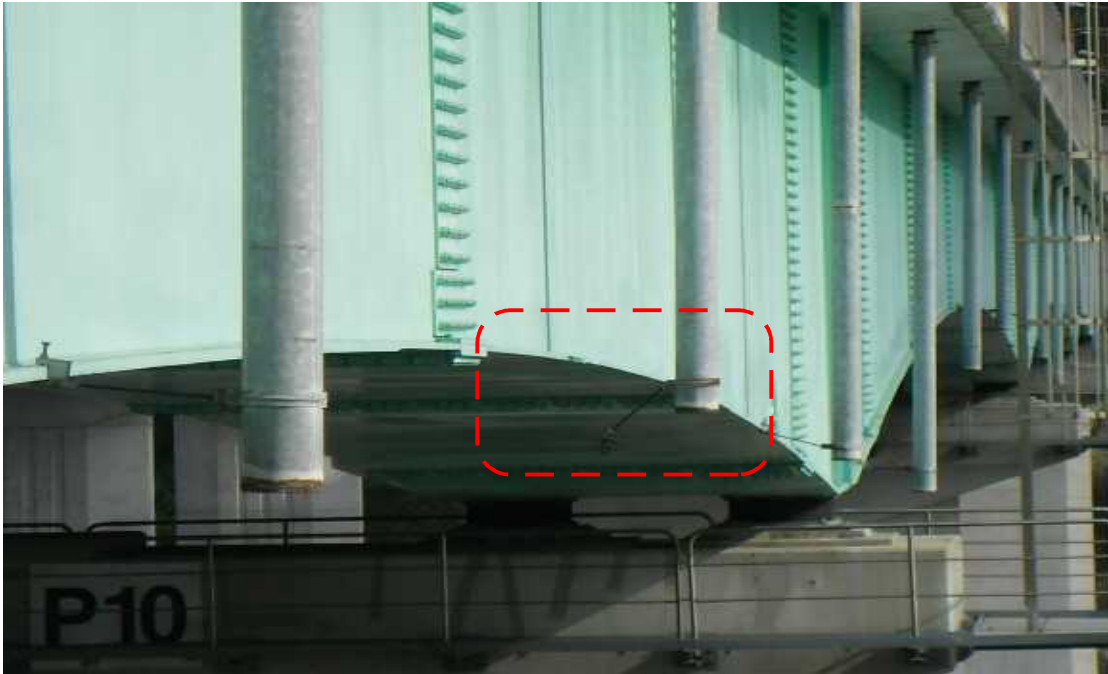
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상·하행선 P12 신축이음 본체 하부 흡음재 탈락		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S13 방호벽 콘크리트 파손(차량충돌)	29	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 A2측 경계부 방호벽 콘크리트 들뜸	30	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 S9 배수관 연결재 및 연결고리 탈락		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 S6 배수관 수평지지대 탈락		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	상행선 A2측 점검계단 하부 토사유실(공동 발생)		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	낙동대교
			
사진내용	하행선 A2측 점검계단 파손		34

5. 삼랑진IC 2교

5. 삼랑진IC 2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	상부 전경		2

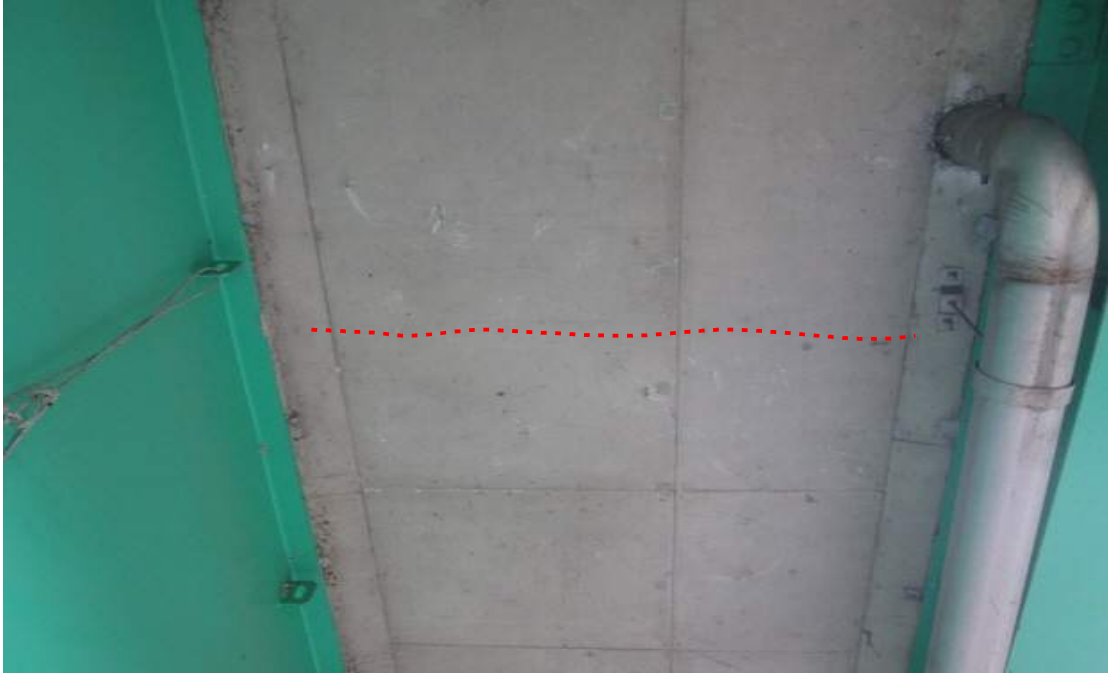
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	교대전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	받침장치		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S1 바닥판 하면 횡방향 균열(폭 0.3mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S3 바닥판 하면 횡방향 균열(폭 0.2mm)		8

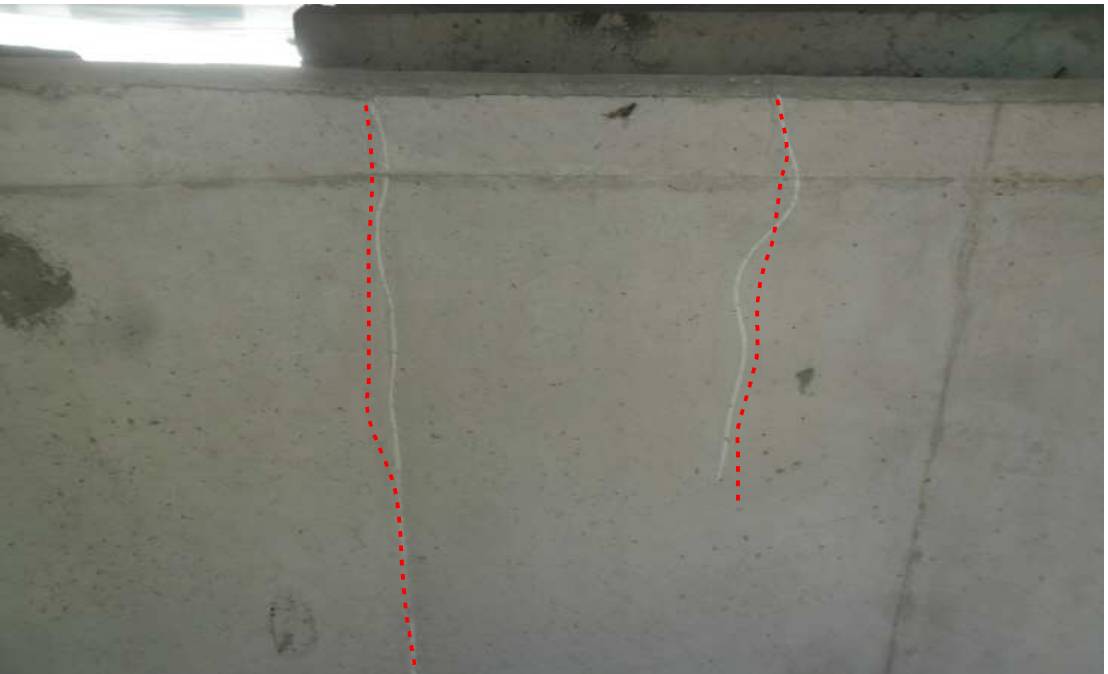
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S1 세로보 하면 도장손상(차량충돌)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S1 주형내부 이물질 퇴적(전선 폐자재)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A1 교대 홍벽 백태		11

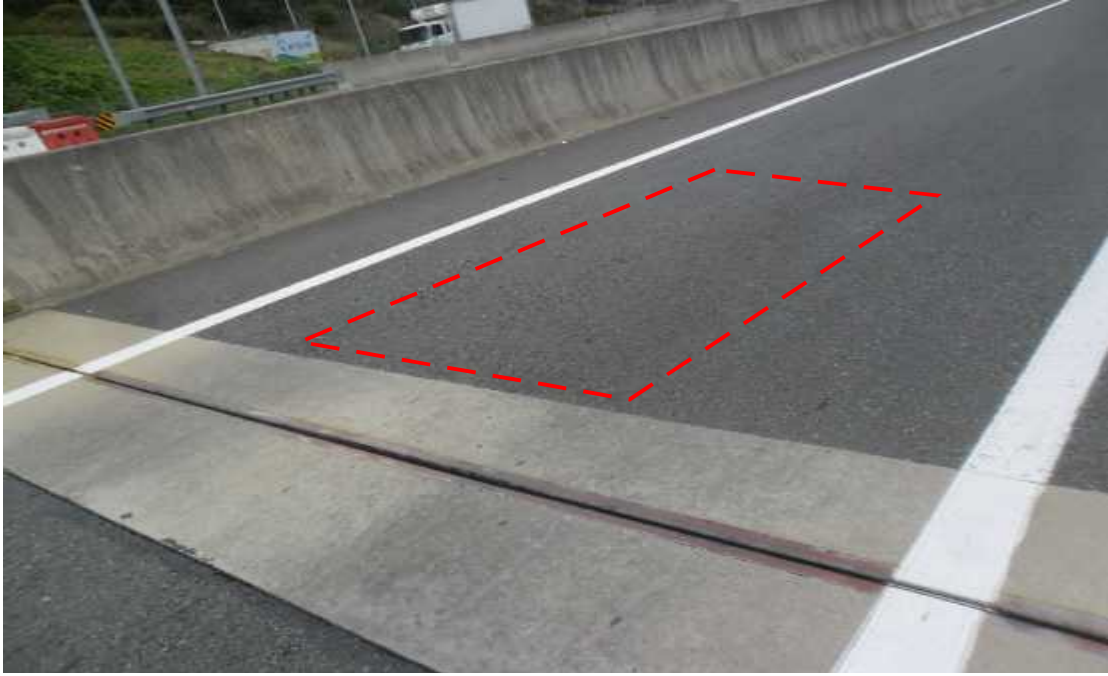
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A2 교대 벽체 균열(폭 0.1mm)		12

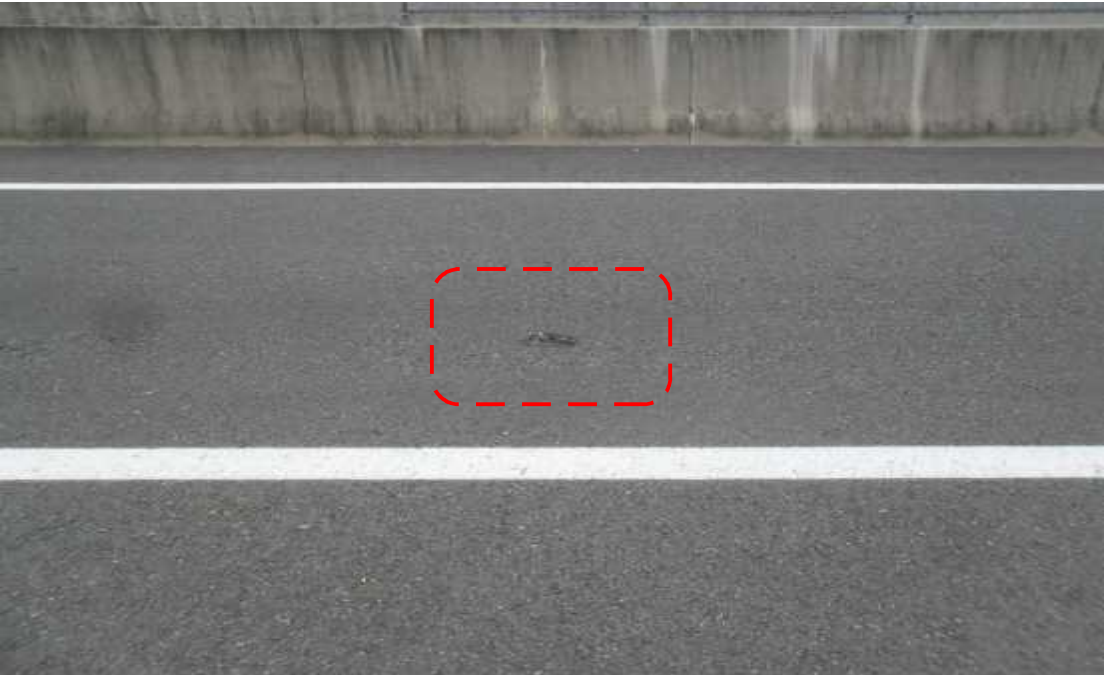
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	P1 기둥부 배면 보수부 재균열(폭 0.2mm)		13

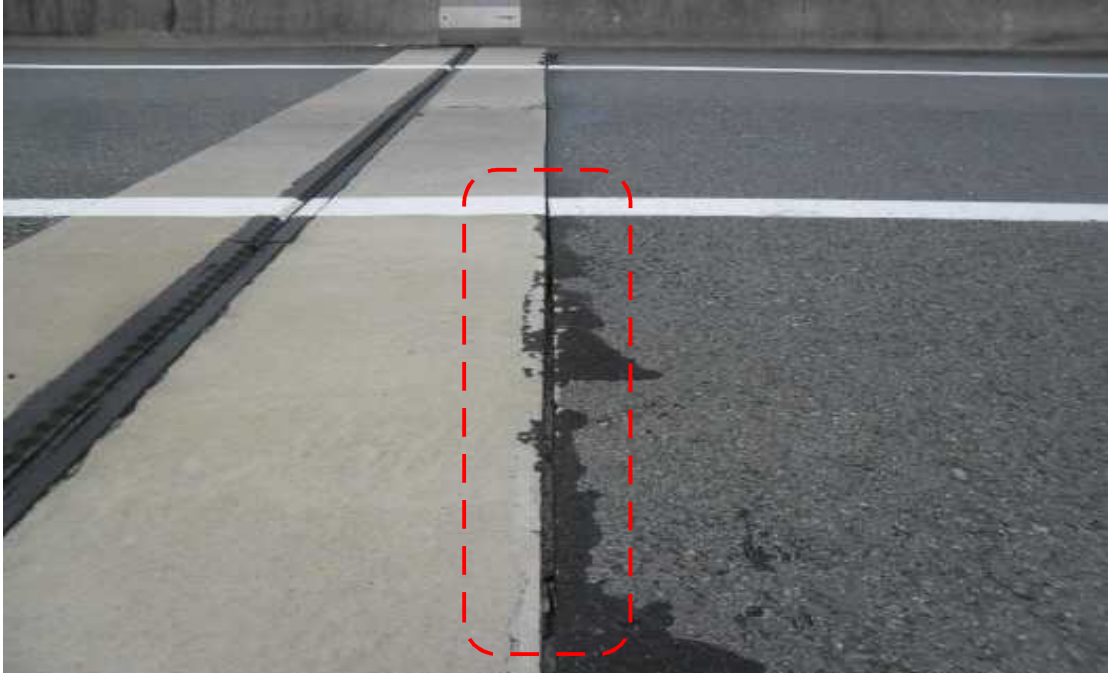
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	P2 코핑부 배면 보수부 재균열(폭 0.2~0.3mm)		14

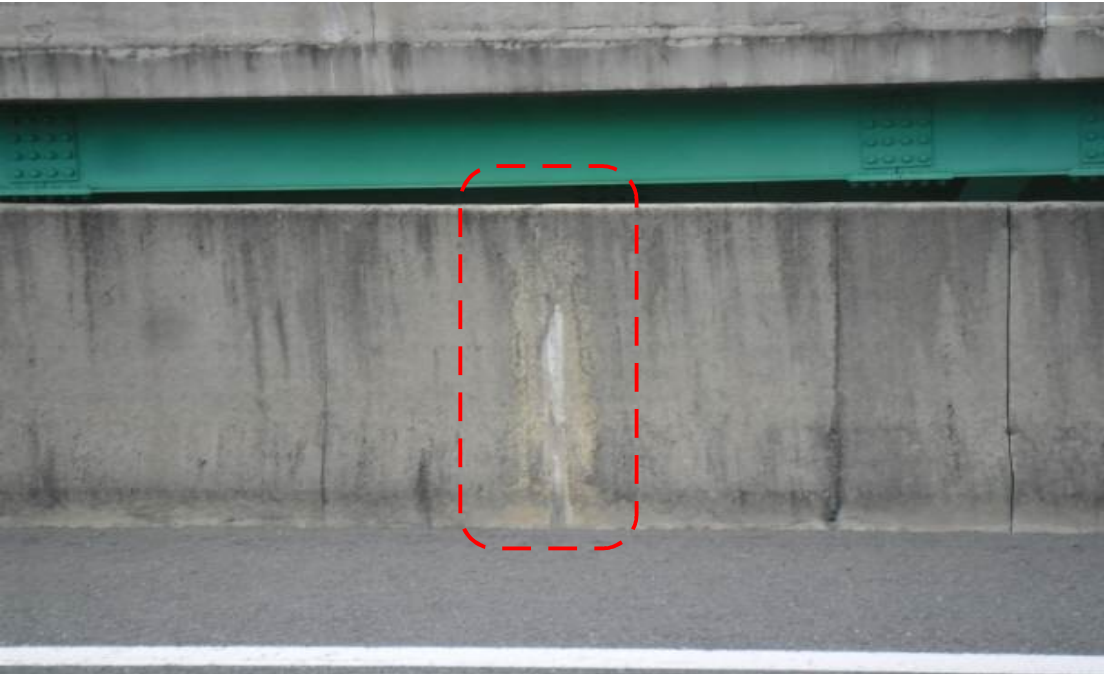
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A1 SH2 Plate 녹발생		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A2 SH1 받침콘크리트 균열(폭 0.2mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S1 교면포장 라벨링		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S2 교면포장 패임		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A2 신축이음 후타재 접속도로 이격 및 단차		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S3 방호벽 균열부 백태(폭 0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	S1 배수구 이물질 퇴적		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A1측 법면 보호블럭 침하		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A2측 점검계단 침하 및 하부 공동		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 2교
			
사진내용	A2측 차수판 앵커탈락		24

6. 삼랑진IC 1교

6. 삼랑진IC 1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상부 전경		2

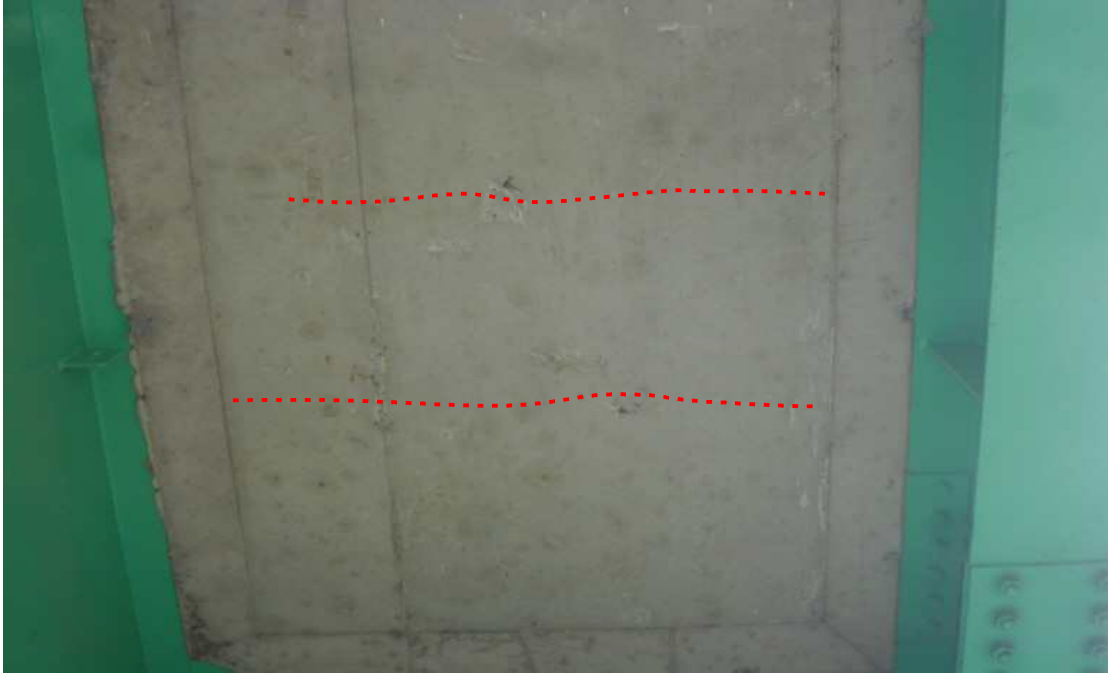
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하부 전경		3

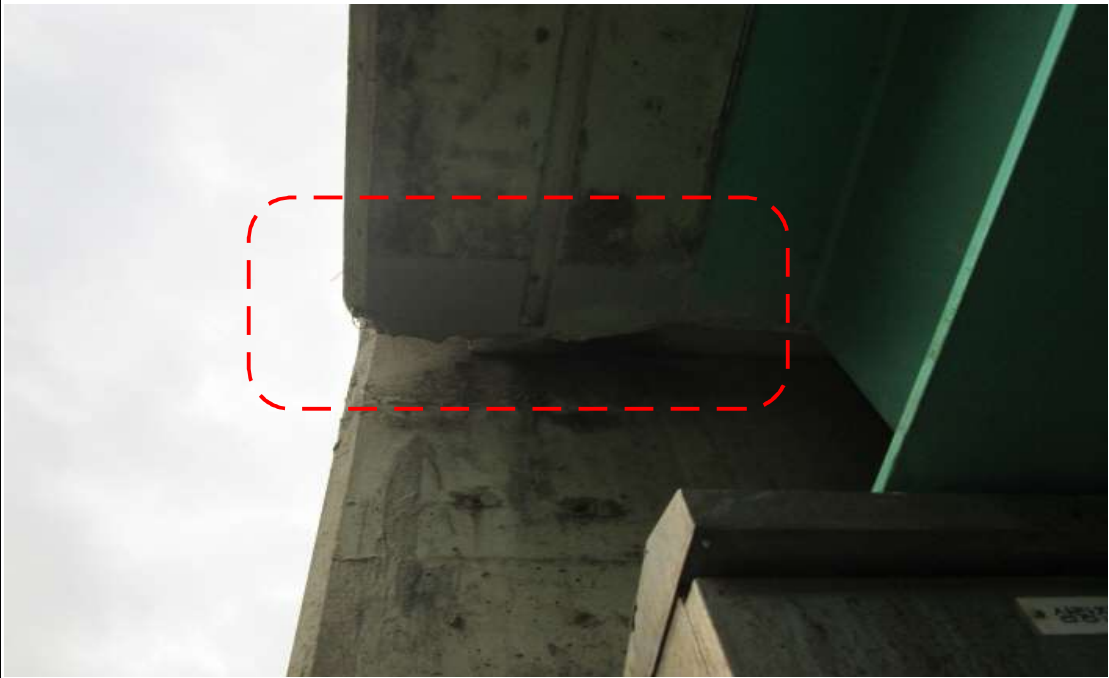
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 S3 바닥판 하면 횡방향 균열(폭 0.2mm)		7

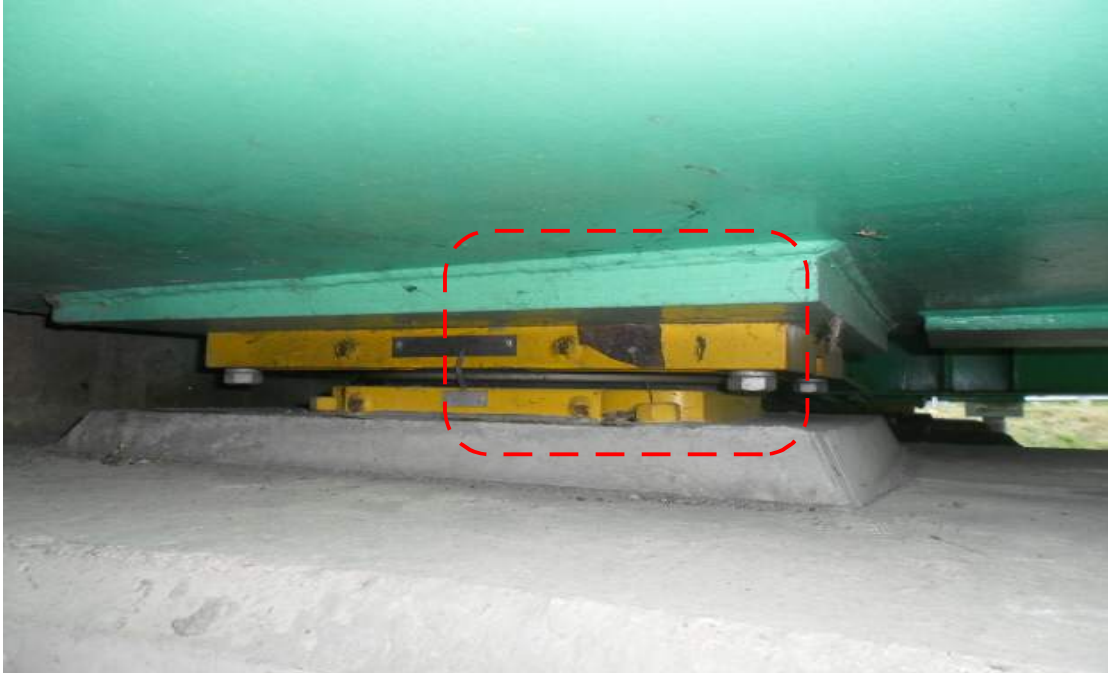
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 S3 바닥판 하면 지점부 콘크리트 파손 보수(양호)		8

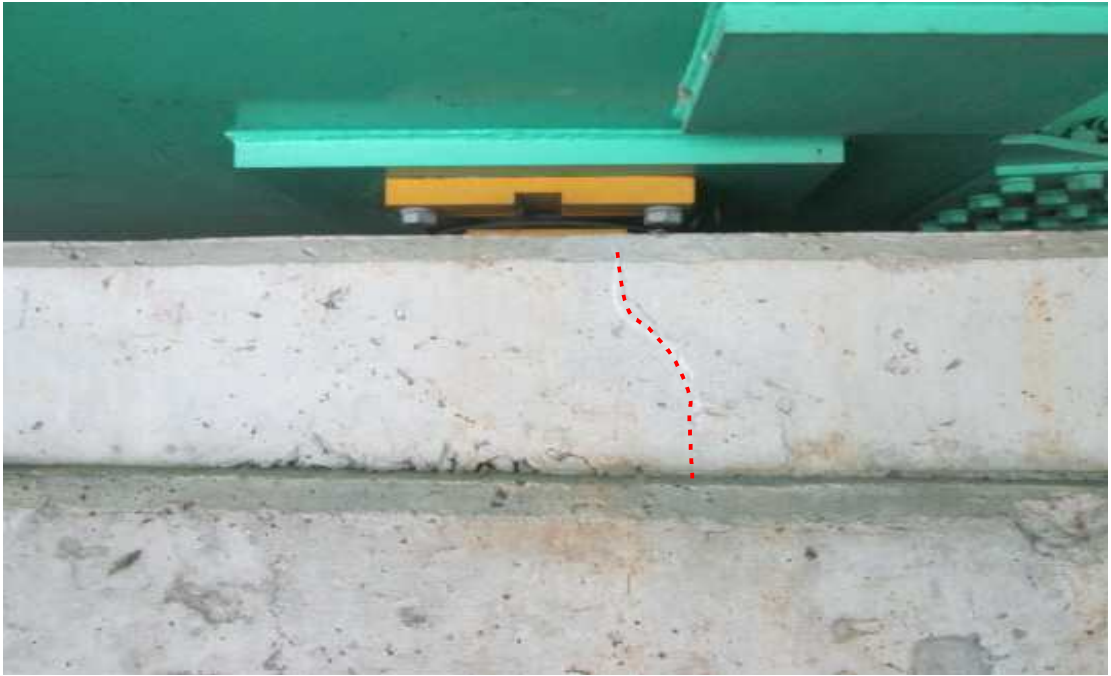
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 A1 교대 벽체 누수흔적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 A2 교대 벽체 보수부 재균열(폭 0.1~0.2mm)		10

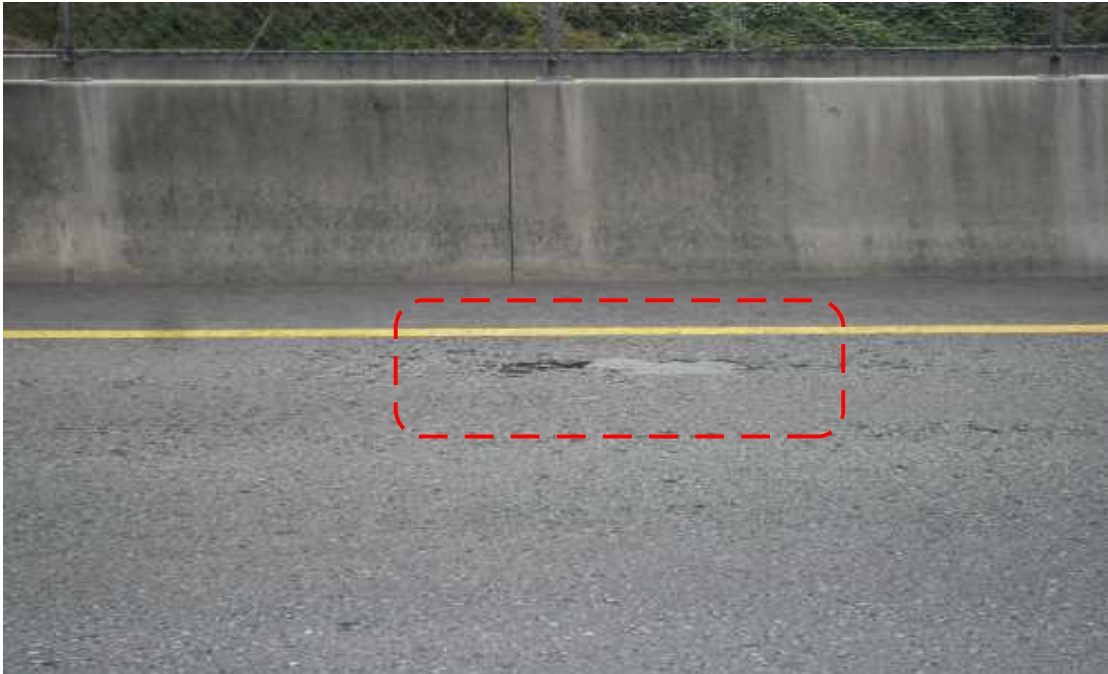
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 P1 기둥부 정면 보수부 재균열(폭 0.2mm)		11

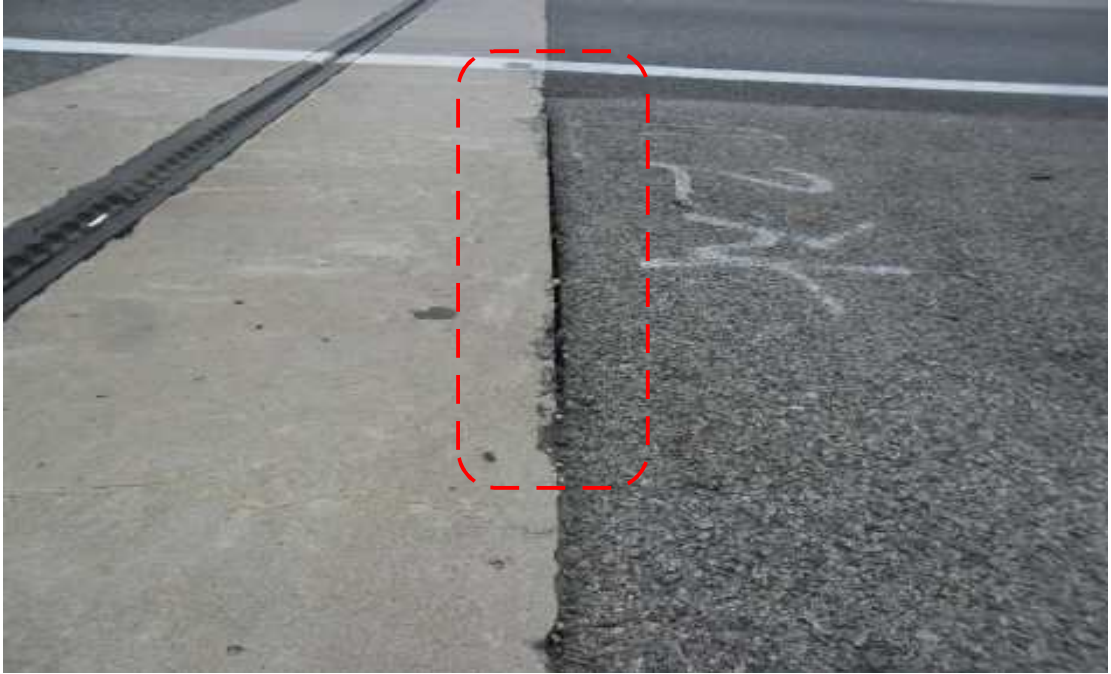
과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 P1 코핑부 휨균열(폭 0.2mm)		12

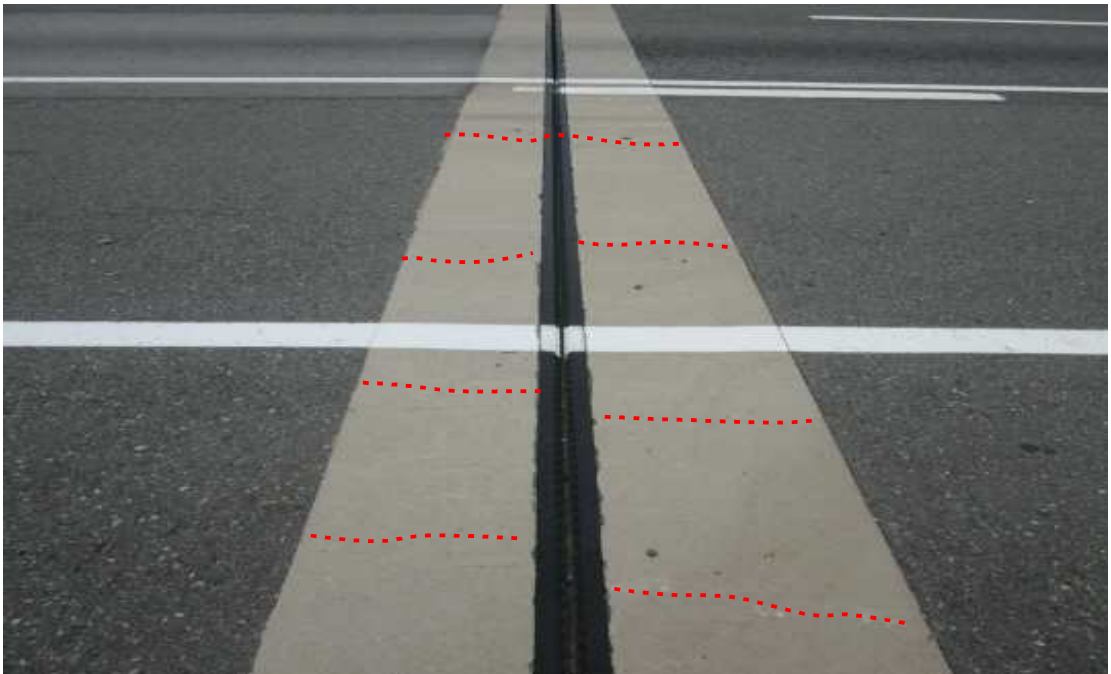
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 A2 SH2 Plate 녹발생		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 A2 SH4 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm)		14

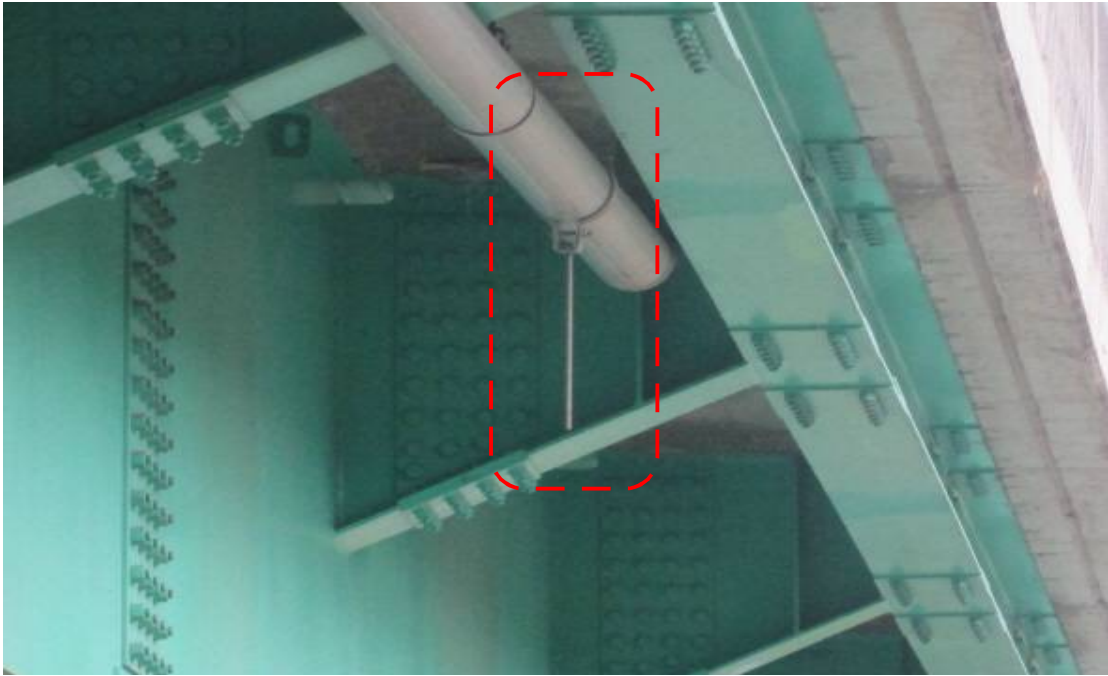
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 A1측 교량 시점부 접속도로 보수부 재손상(패임)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 S2 보수부 재손상(패임)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 A1 신축이음 후타재 균열(폭 0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 S3 방호벽 균열부 백태		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 S3 배수관 연결재 탈락		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 S3 배수구 스틸 그레이팅 망실		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	하행선 A1측 안전휀스 기존 파손부위 정비(양호)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	A2 측 배수측구 이격 및 침하		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	삼랑진IC 1교
			
사진내용	상행선 A1측 점검계단 파손 및 하부 공동발생		24

7. 용산터널

7.용산터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

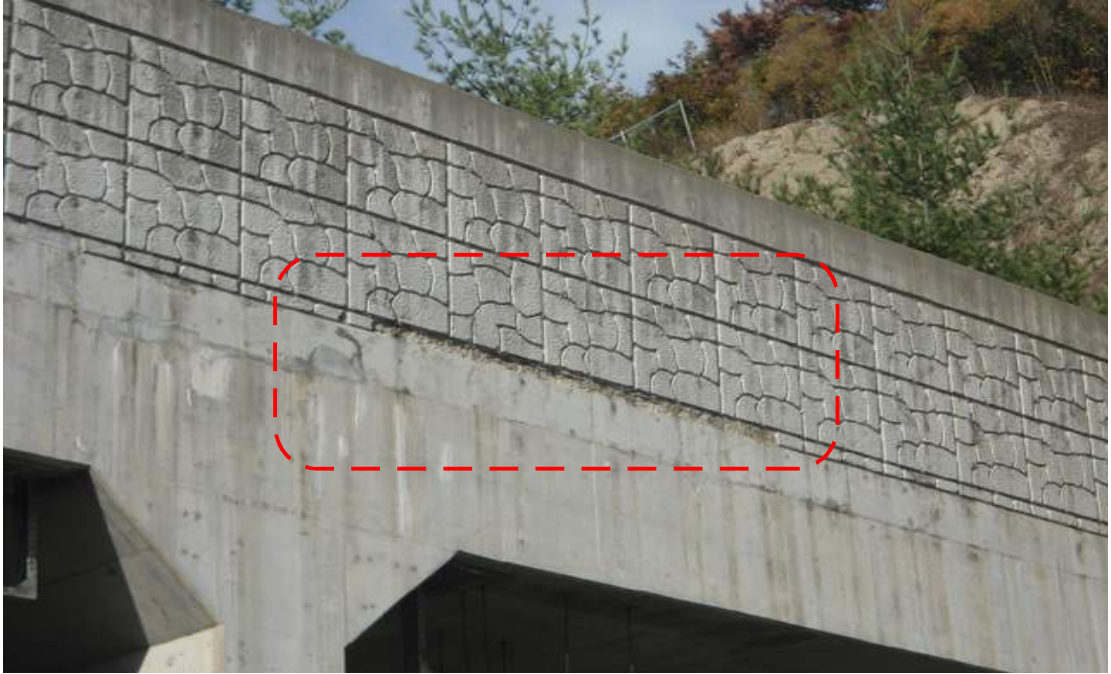
■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	상행선 슬래브하면 시점부 누수 및 백태 보수		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	상행선 슬래브하면 S8 누수흔적		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	하행선 포장부 S6 균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	상행선 포장부 2차로 재포장		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	갯문 시점부 문양콘크리트 박락 (A=0.1*1.0)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용산터널
			
사진내용	갯문 종점부 백태 보수		8

8. 무척산터널

8. 무척산터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

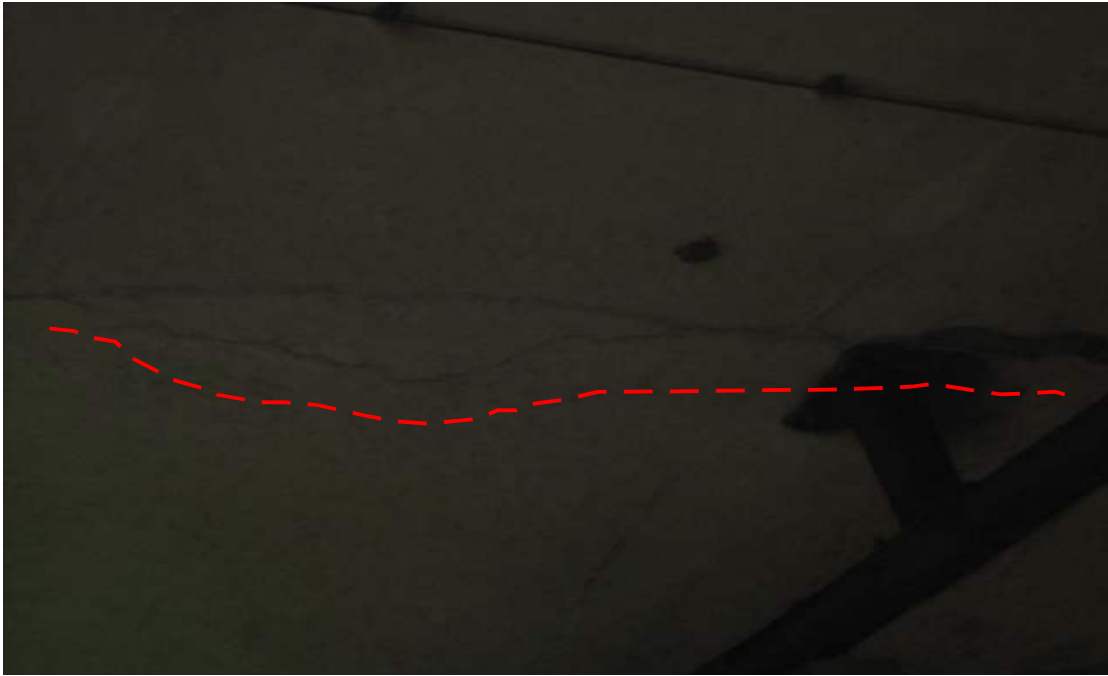
■ 현황 사진

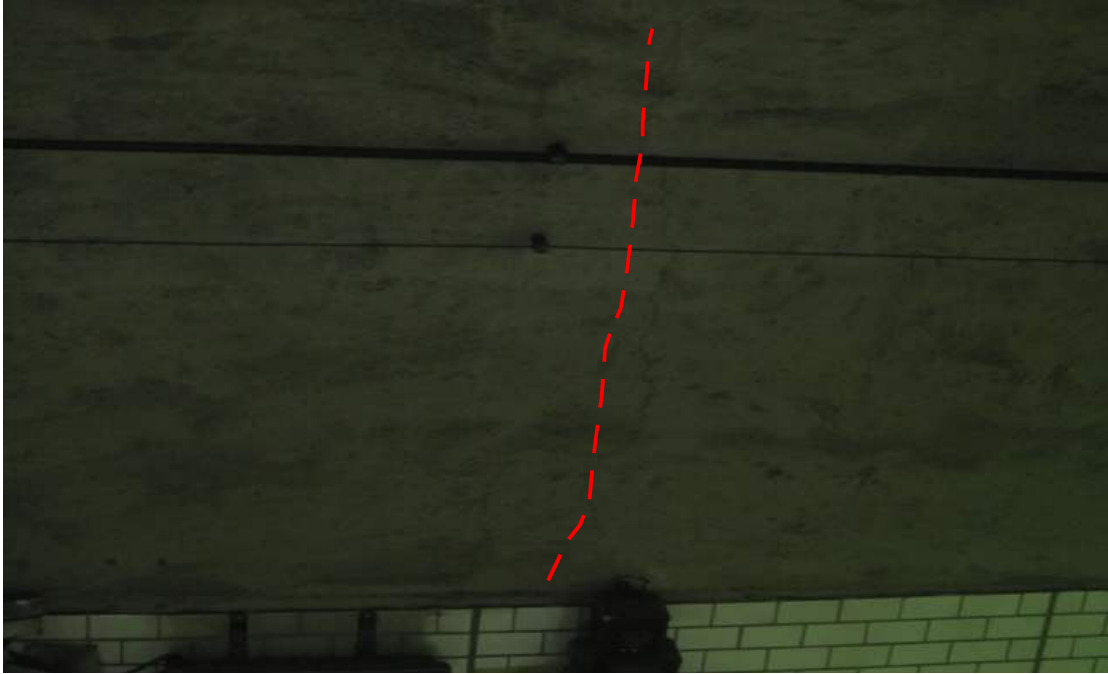
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	상행선 천정부 J30 콘크리트 들뜸 (A=0.2*0.4)		4

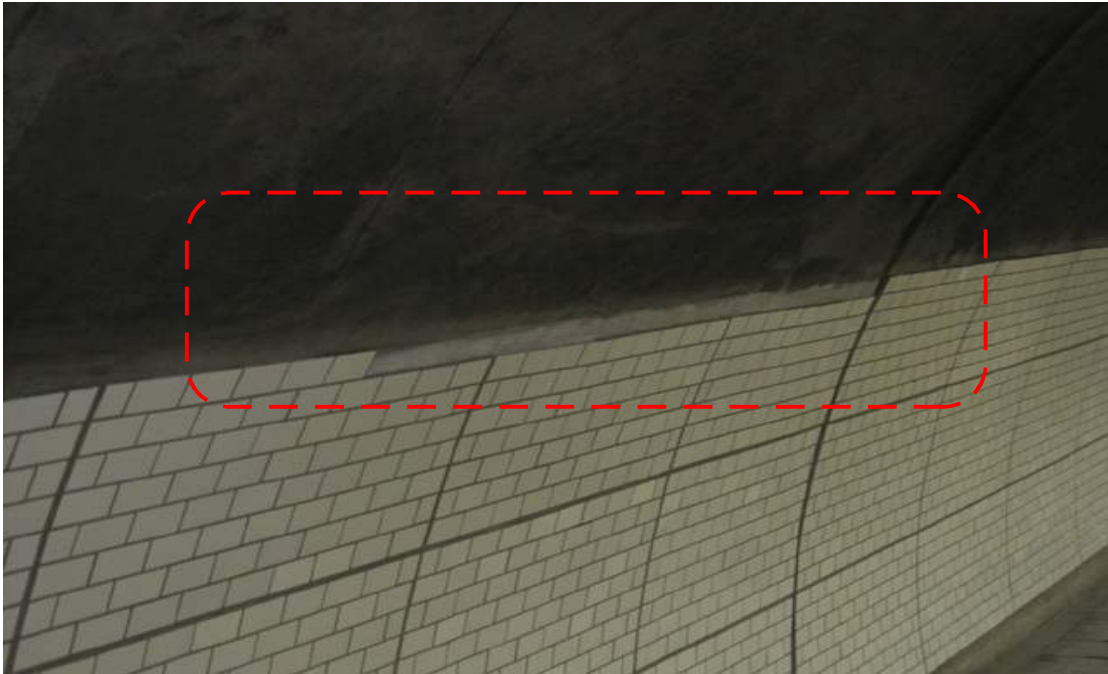
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	상행선 천정부 S150 균열 (폭 0.8mm)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 천정부 J38 콘크리트 들뜸 (A=0.1*3.0)		6

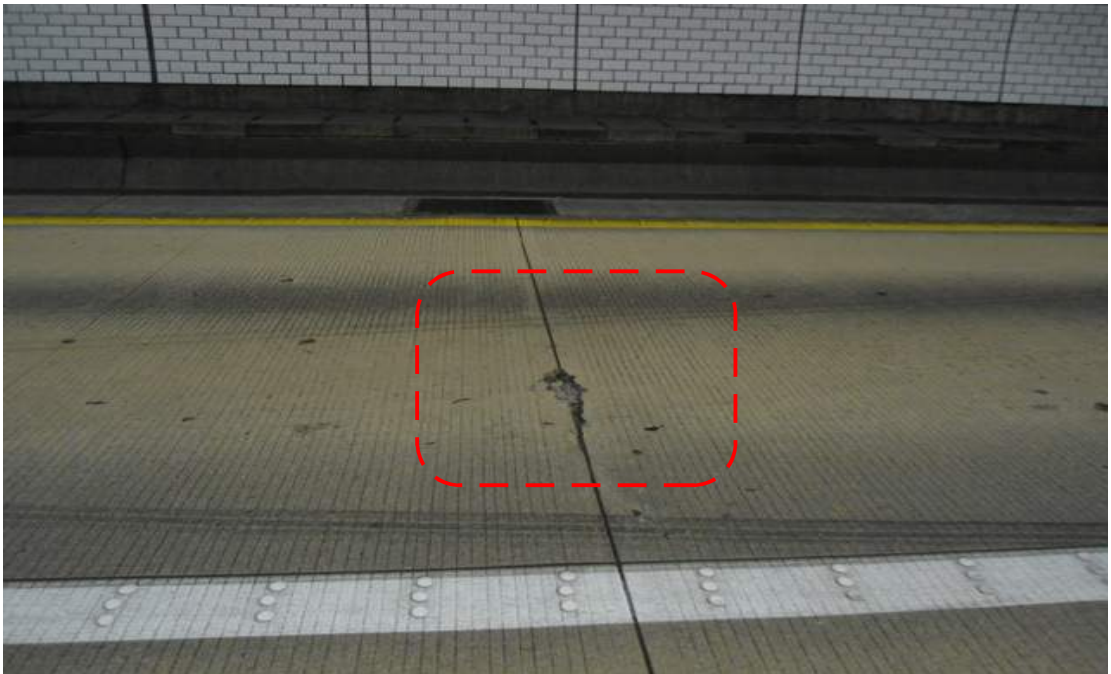
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 천정부 S124 균열 (폭 0.5mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 천정부 S152 종방향균열 (폭 0.3mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S78 균열 (폭 0.3mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S120 타일탈락		10

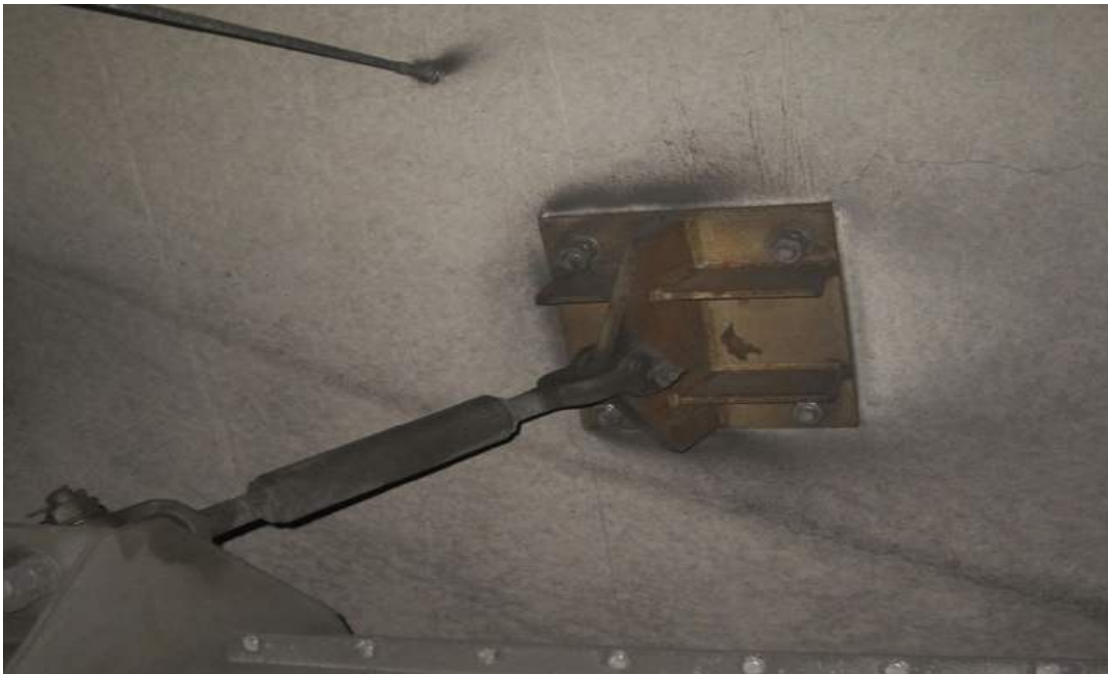
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	상행선 공동구 S78 덮개파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	상행선 포장부 S33 스폐링		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 포장부 S98 스폴링		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	하행선 부대시설 S209 전기시설 파손		14

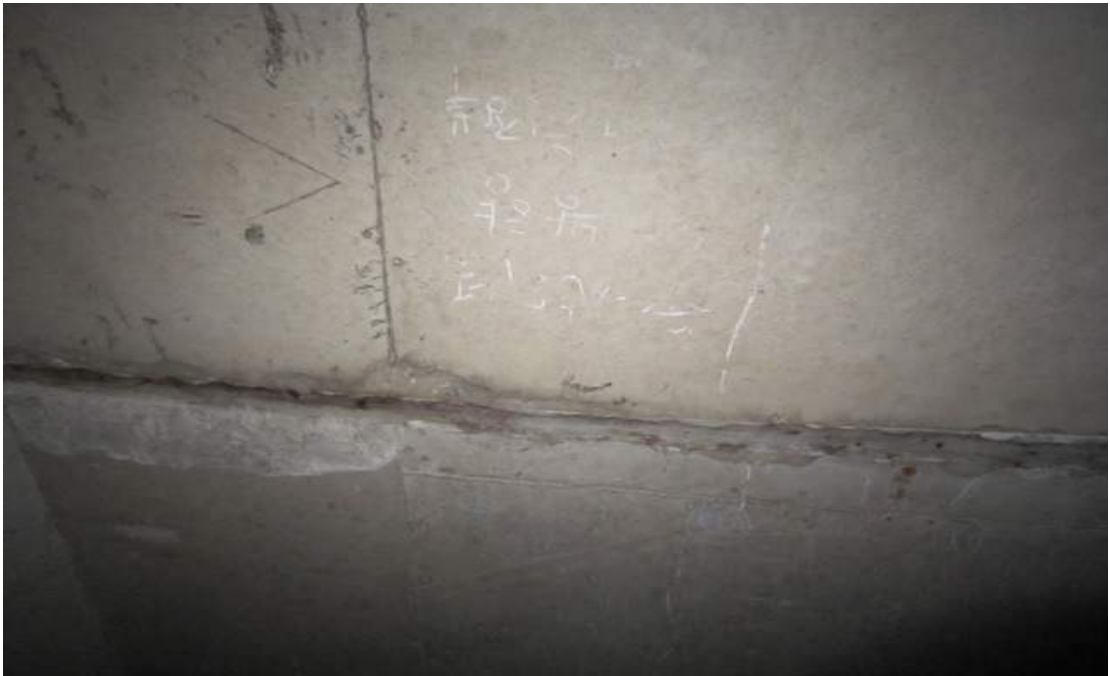
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	부대시설 상·하행선 제트팬 먼지 및 녹발생		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널
			
사진내용	부대시설 상·하행선 제트팬 먼지 및 녹발생		16

■ 무척산터널 공동구 내부(시점부)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	내부 전경		17

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	시점측 B면 천정부 조인트 누수 (STA.0+5)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	시점측 A면 천정부 전구간 재균열		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	시점측 B면 우측벽체 표면균열 (STA.0+15)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	시점측 C면 천정부 종방향균열 보수 미흡 (STA.0+0~140)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	시점측 D면 연결홀 누수 (STA.0+9)		22

■ 무척산터널 공동구 내부(중점부)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	내부 전경		23

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	중점측 A면 우측벽체 백태 (STA.0+25)		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	중점측 B면 연결홀 누수 (STA.0+30)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 공동구내부
			
사진내용	중점측 C면 연결홀 누수 (STA.0+15)		26

■ 무척산터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 정면 및 우측, 좌측 전경		28

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+10~20 2단 세굴		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+60 2단 표층유실		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+90 1단 녹생토 유실		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+30 1단 뜬돌		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	무척산터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 STA.0+110 자연사면 수목전도위험		33

9. 생 림 1터 널

9. 생림1터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	상행선 천정부 S13 재균열 (폭 0.3mm0		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	상행선 천정부 J31 콘크리트 들뜸 (A=0.1*0.2) 및 반원형 균열 (폭 0.3mm)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	하행선 천정부 S6 종방향균열 (폭 0.5mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	하행선 천정부 J20 콘크리트 들뜸 (A=0.1*0.2)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	상행선 측벽부 상행선 S26 표면균열		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S17 타일균열		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	상행선 공동구 S13 덮개파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	하행선 포장면 S1 스폐링 (A=0.2X0.5)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널
			
사진내용	상행선 갱문 종점부 파손		12

■ 생림1터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		14

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+170 1단 표층유실		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+45 1단 녹생토유실		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+40 2단 숏크리트 파손		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+80~90 2단 녹생토유실		18

10. 생 림2터 널

10. 생림2터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	상행선 천정부 J32 콘크리트 들뜸 (A=0.1*0.4)		4

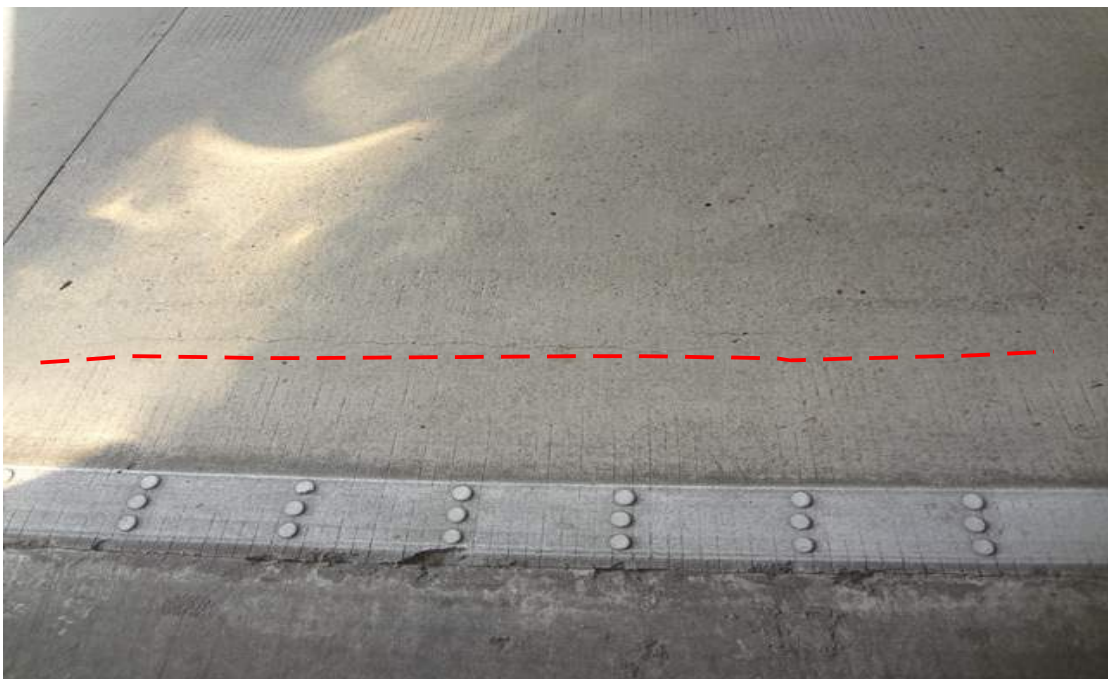
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S44 균열 (폭 0.3mm)		5

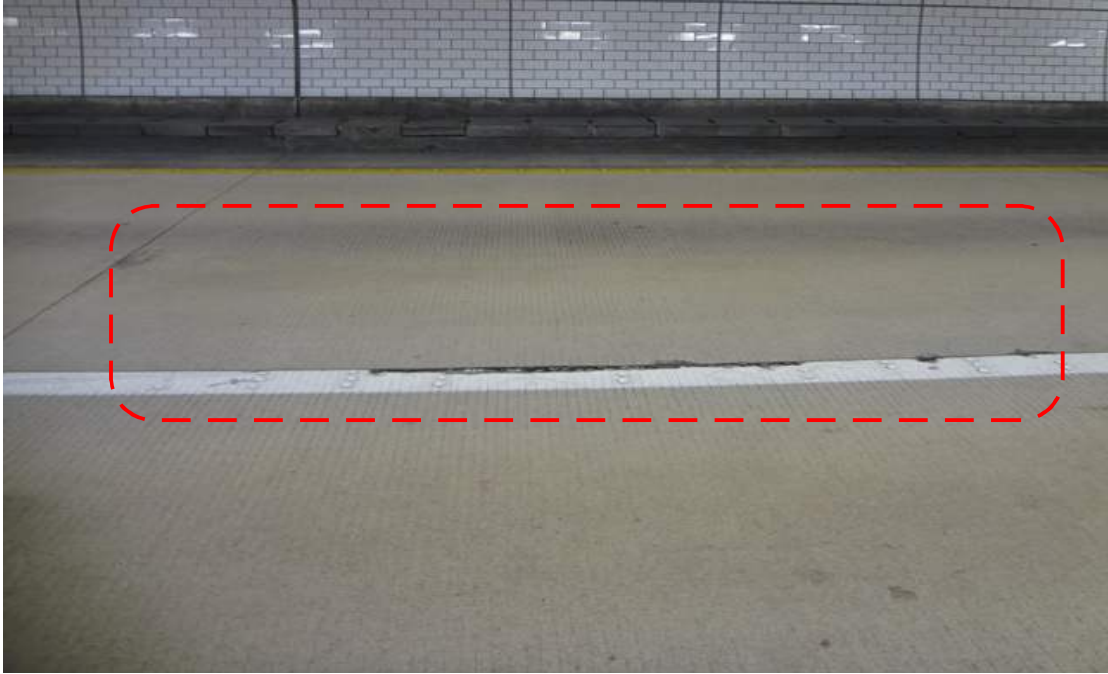
과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S23 종방향 및 횡방향 균열 (폭 0.7mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	하행선 천정부 J33 콘크리트 들뜸 (A=0.1*0.2)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S2 수직균열 (폭 0.3mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	하행선 공동구 S2 뒤편파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	상행선 포장부 S1 균열		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널
			
사진내용	하행선 포장부 S20 스펀링 (A=0.1*1.5)		11

■ 생림2터널 터널사면부

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	터널부사면 시점부 상행, 시점부 하행 전경		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		13

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	시점부-상행 STA.0+80 3단 표층유실		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	2013년 상반기 시점부-상행 STA.0+80 3단 표층유실		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	시점부-하행 STA.0+90 2단 표층유실 및 숏크리트 파손		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	시점부-하행 STA.0+90 2단 표층유실 및 숏크리트 파손		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	중점부 STA.0+45 자연사면 뜯돌 및 수목전도위험		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	중점부 STA.0+45 3단 낮은울타리 설치		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	생림2터널 터널사면부
			
사진내용	종점부 STA.0+50 1단 낮은울타리 설치		20

11. 철근콘크리트옹벽 (9공구)

11. 철근콘크리트옹벽(9공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.1) SPAN 1		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	표면변색 (A=2.0X5.0) SPAN 10		4