


ID : 용평1교(부산) - 교면포장 S1

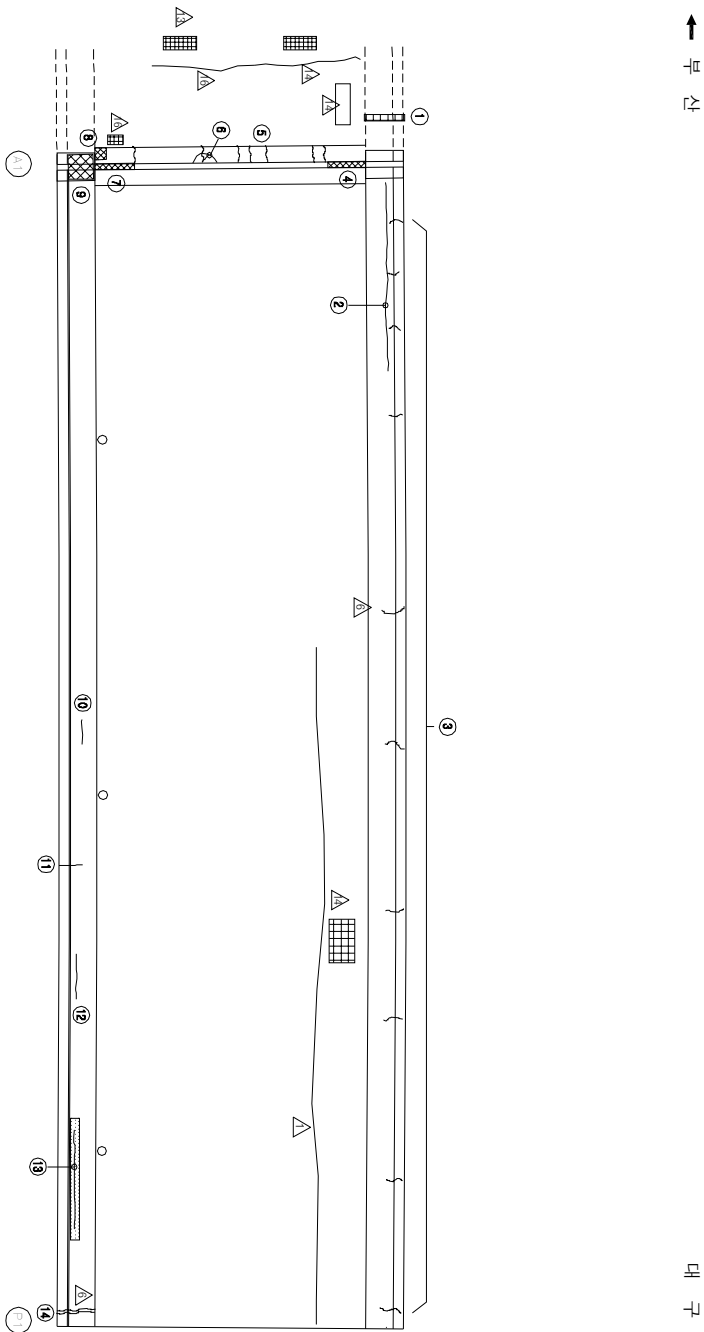

보수 이력	
기 준 규 격	보 수 (1.1. 일반기)
신 구 규 격	보 수 (1.1. 일반기)
보 수부 재질 규격	보 수 (1.2. 일반기)
보 수 (기) 보 수	보 수 (1.3. 일반기)
보 수 (0.5. 일반기)	보 수 (1.4. 일반기)
보 수 (0.8. 일반기)	보 수 (1.5. 일반기)
보 수 (1.0. 일반기)	보 수 (1.6. 일반기)
보 수 (1.2. 일반기)	보 수 (1.7. 일반기)
보 수 (1.3. 일반기)	보 수 (1.8. 일반기)
보 수 (1.4. 일반기)	보 수 (1.9. 일반기)
보 수 (1.5. 일반기)	보 수 (2.0. 일반기)

부 산


대 구

KEY PLAN

부 산

대 구

SECTION

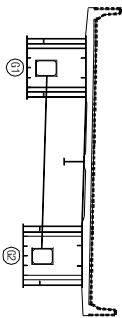

손상 현황 표

번호	구 (P)	신 (N)	손상 내용	손상 현황					결함		손상 비고
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1	P		상면트 들림	-	1.1	-	1.10	m	1	b	1.10
2	P		균열	0.1	5.0	-	5.00	m	1	b	5.00
3	P		균열	0.1	0.3	-	0.30	m	9	b	2.70
4	P		유간부 트사탈적	-	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
5	P		축타재 균열	0.2	3.6	-	3.60	m	1	b	3.60
6	P		축타재 균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
7	P		유간부 트사탈적	-	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
8	P		축타재 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01
9	P		저수면 옹거틀트탈락	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00
10	P		균열	0.1	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
11	P		균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
12	P		균열	0.2	1.3	-	1.30	m	1	b	1.30
13	P		균열부 박리	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00
14	N		보수부 재균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 글자 옆 나타낸 「 m 」 이면, 균열의 폭은 「 mm 」 임

주: 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	001

10 : 용평1교(부산) - 교면포장 S2

보수 이력	
기초 간결	보수(11, 9회반기)
신규 간결	보수(11, 9회반기)
보수부위재간결	보수(12, 9회반기)
보수(기)포차	보수(12, 9회반기)
보수(08, 9회반기)	보수(13, 9회반기)
보수(08, 9회반기)	보수(13, 9회반기)
보수(08, 9회반기)	보수(14, 9회반기)
보수(10, 9회반기)	보수(15, 9회반기)
보수(10, 9회반기)	보수(15, 9회반기)

부 산


대 구

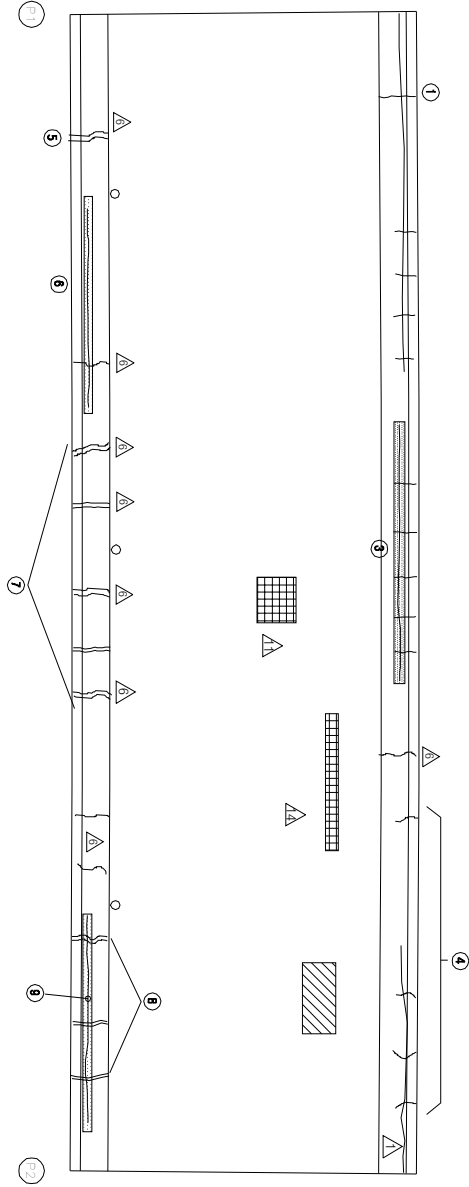


KEY PLAN

부 산

대 구



SECTION

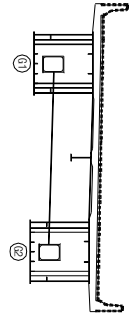

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상 내용	폭	손상 현황				결함		손상 물량	비고
				길이	너비	물량	단위	개소	상대		
1	P	간결	0.2	2.5	-	2.50	m	1	b	2.50	
2	P	간결	0.3	0.3	-	0.30	m	9	c	2.70	
3	P	간결부 백터	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
4	P	간결	0.2	2.0	-	2.00	m	4	b	8.00	
5	N	보수부 재간결	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
6	P	간결부 백터	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
7	P	보수부 재간결	0.1	1.1	-	1.10	m	5	b	5.50	
8	P	보수부 재간결	0.2	1.2	-	1.20	m	3	b	3.60	
9	P	간결부 백터	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 간결의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 간결의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	002

1D : 용평1교(부산) - 교면포장 S3

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1, 4.1반기)
신 구 규 정	보수(1.1, 4.1반기)
보수(유지관리)	보수(1.2, 4.1반기)
보수(기)보수	보수(1.3, 4.1반기)
보수(0.5, 4.1반기)	보수(1.4, 4.1반기)
보수(0.8, 4.1반기)	보수(1.5, 4.1반기)
보수(1.0, 4.1반기)	보수(1.5, 4.1반기)
보수(1.0, 4.1반기)	보수(1.5, 4.1반기)

← 부 산


대 구 →

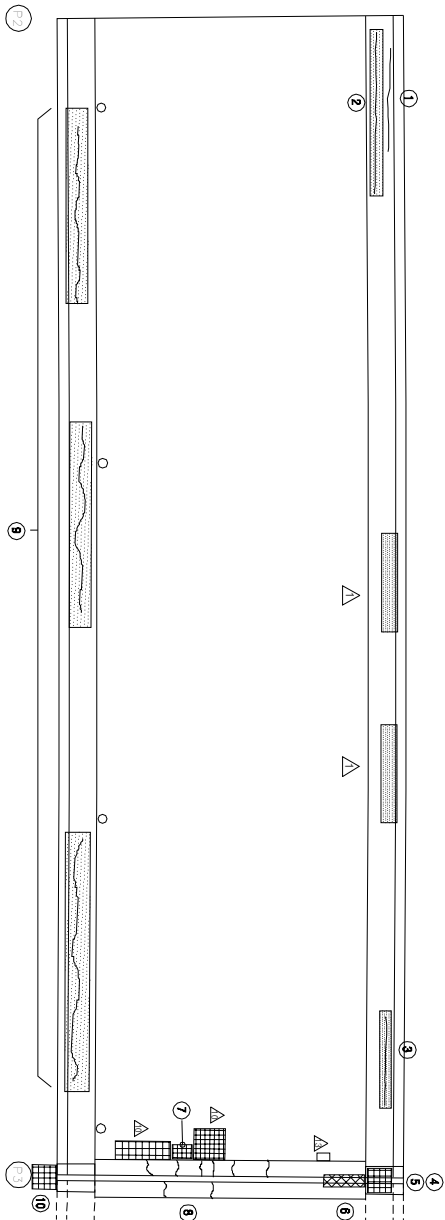


KEY PLAN

← 부 산

→ 대 구



SECTION

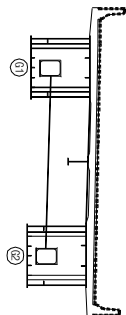

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상 내용	손상 현황			결함		손상	비고
				폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대
1	P		균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b
2	P		균열부 박리	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b
3	P		균열부 박리	0.1	3.0	-	3.00	m	1	b
4	P		차수판 앵커볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	2	b
5	P		차수판 앵커볼트 탈락(나트)	-	-	-	1.00	EA	1	b
6	P		유간부 토사침적	-	2.0	-	2.00	m	1	b
7	P		아스콘 패킹	-	0.2	0.5	0.10	m	1	b
8	P		후타재 균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b
9	P		균열부 박리	0.1	27.0	-	27.00	m	1	b
10	P		차수판 앵커볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	2	b
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	003

1D : 용평1교(부산) - 교면포장 S4

보수이력	
기초관결	보수(11, 9회반기)
신구관결	보수(11, 9회반기)
보수부위제거물	보수(12, 9회반기)
보수(기)포차	보수(12, 9회반기)
보수(005, 9회반기)	보수(13, 9회반기)
보수(008, 9회반기)	보수(14, 9회반기)
보수(008, 9회반기)	보수(15, 9회반기)
보수(10, 9회반기)	보수(15, 9회반기)
보수(10, 9회반기)	보수(15, 9회반기)

부산


대구

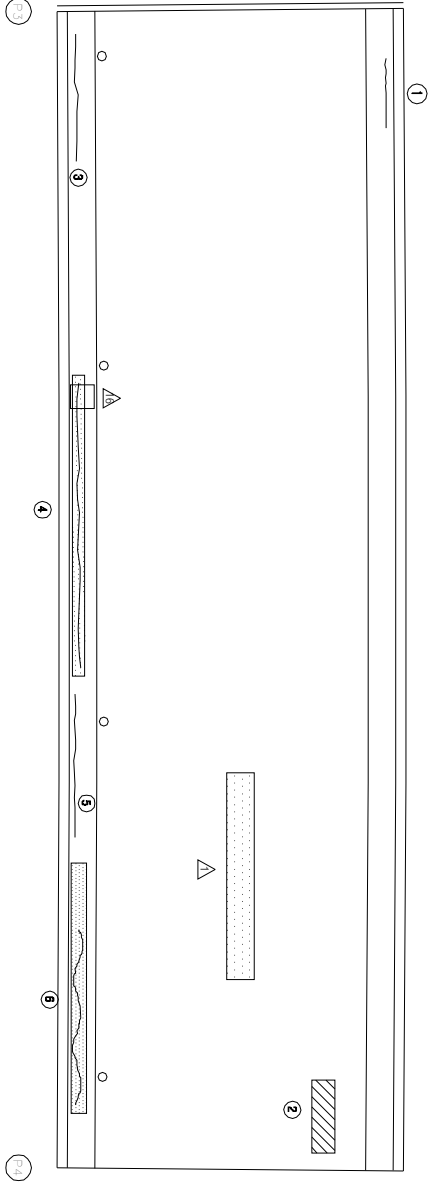


KEY PLAN

부산

대구



SECTION

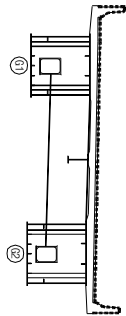

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상 내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	P	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
2	P	라일링	-	0.2	0.8	0.16	m ²	1	b	0.16	
3	P	균열	0.1	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00	
4	P	균열부 박달	0.2	4.5	-	4.50	m	1	b	4.50	
5	P	균열	0.1	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00	
6	P	균열부 박달	0.2	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	004

10 : 용평1교(부산) - 교면포장 S5

보수이력	
기초관절	보수(11, 14번기)
신규관절	보수(11, 14번기)
보수부위재결함	보수(12, 14번기)
보수(기)포차	보수(12, 14번기)
보수(08, 14번기)	보수(13, 14번기)
보수(08, 14번기)	보수(14, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(15, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(15, 14번기)

부산


대구

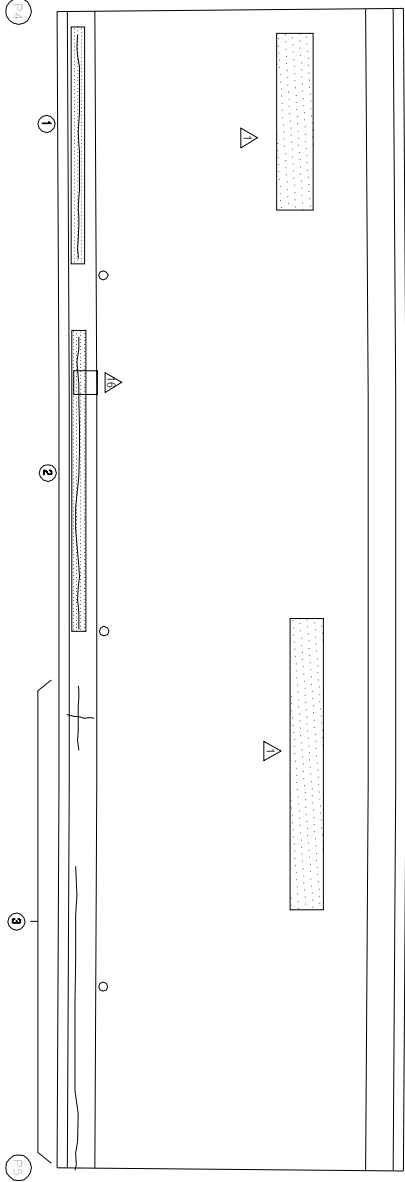


KEY PLAN

부산

대구



SECTION

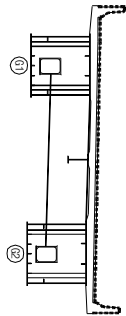

손상현황표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황			결함		손상	비고
				폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대
1	P		균열부 바닥	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b
2	P		균열부 바닥	0.2	4.0	-	4.00	m	1	b
3	P		균열	0.1	6.6	-	6.60	m	1	b
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	005

ID : 용평1교(부산) - 교면포장 S6

보수 이력	
기초관결	보수(11, 8회반기)
신규관결	보수(11, 8회반기)
보수부위관결	보수(12, 8회반기)
보수(기)보수	보수(12, 8회반기)
보수(08, 8회반기)	보수(13, 8회반기)
보수(08, 8회반기)	보수(13, 8회반기)
보수(08, 8회반기)	보수(14, 8회반기)
보수(10, 8회반기)	보수(15, 8회반기)
보수(10, 8회반기)	보수(15, 8회반기)

부산

대구

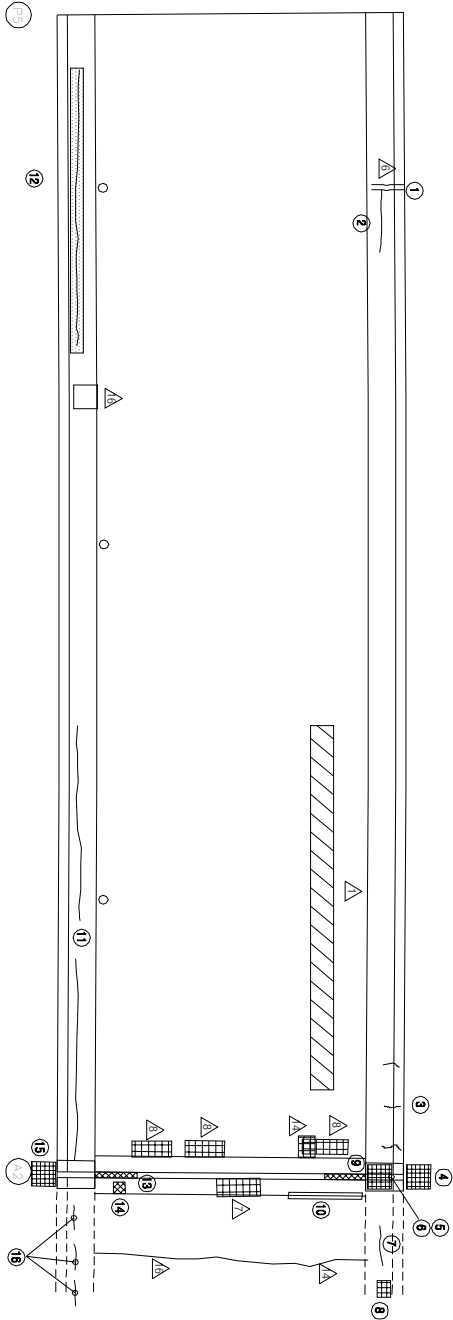


KEY PLAN

부산

대구

SECTION

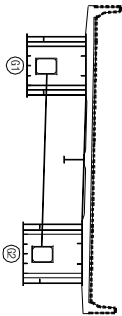

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N		보수부위관결	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20	
2	P		관결	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00	
3	P		관결	0.2	1.0	-	1.00	m	3	b	3.00	
4	P		차수판 앵카볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	4	b	4.00	
5	P		차수판 앵카볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	4	b	4.00	
6	P		차수판 앵카볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	2	b	2.00	
7	N		관결부위관결	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80	
8	P		관결	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01	
9	P		유간부 앵카볼트 탈락	-	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00	
10	P		포장/차수판 앵카볼트 이격/관결	1.5	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00	
11	P		관결	0.1	12.2	-	12.20	m	1	b	12.20	
12	P		관결부위관결	0.1	7.0	-	7.00	m	1	b	7.00	
13	P		유간부포지탈착	-	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
14	P		보수물량(아스콘압착)	-	0.1	0.2	0.02	m	1	b	0.02	
15	P		차수판 앵카볼트 탈락	-	-	-	1.00	EA	2	b	2.00	
16	N		관결	0.2	0.8	-	0.80	m	3	b	2.40	
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 관결의 폭은 「mm」임

주: 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 관결의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	006

10 : 용평1교(부산) - 바닥판하하면 - S1

보수 이력	
	기 준 규 정
	신 구 규 정
	보수(보수)보수
	보수(기)보수
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)
	보수(0.05 하방기)

부 산


대 구

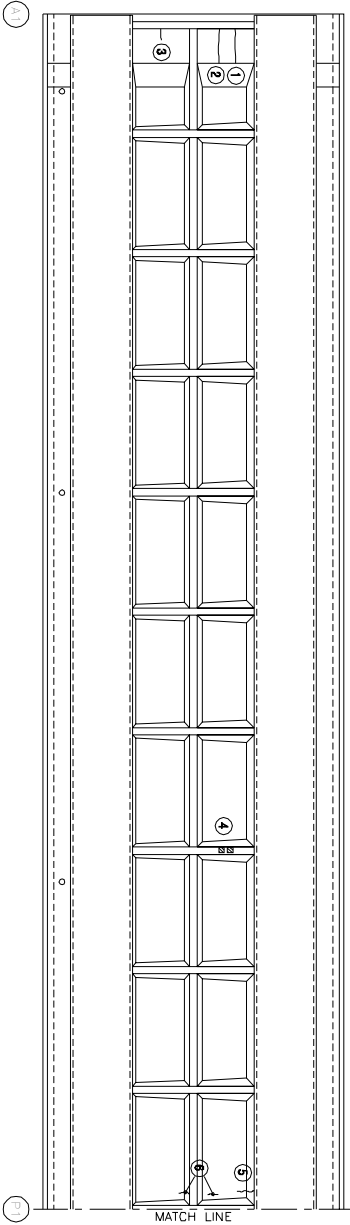


손상 현황 표									
번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황			결함		
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소
1	P		균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1
2	N		균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1
3	P		균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1
4	P		도랑보수불량	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2
5	P		균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1
6	P		균열	0.1	0.3	-	0.30	m	2
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

KEY PLAN

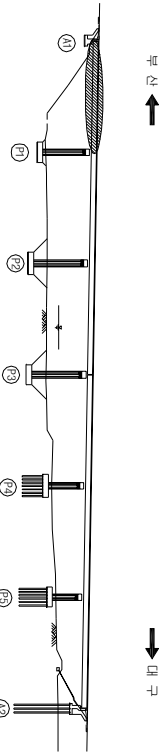

SECTION

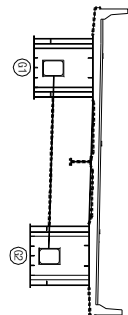


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	007

10 : 용평1교(부산) - 바닥판하면 - S2

보수 이력	
	기 준 규 정
	신 구 규 정
	보수부위재결함
	보수(기)보수
	보수(005 하판기)
	보수(008 상판기)
	보수(008 하판기)
	보수(10 상판기)
	보수(10 하판기)
	보수(11 상판기)
	보수(11 하판기)
	보수(12 상판기)
	보수(12 하판기)
	보수(13 상판기)
	보수(13 하판기)
	보수(14 상판기)
	보수(14 하판기)
	보수(15 상판기)
	보수(15 하판기)

← 부산

대구 →

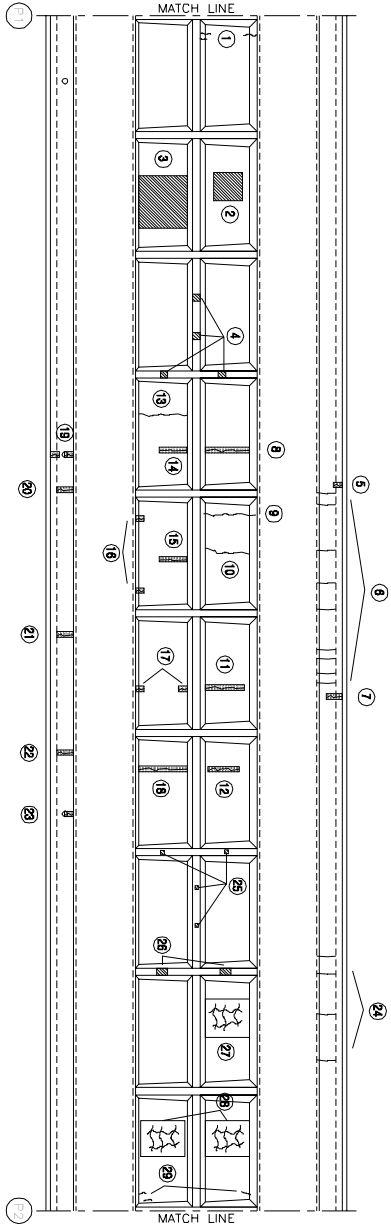


KEY PLAN

← 부산

→ 대구

SECTION

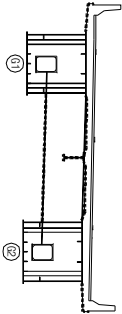

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1	P	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
2	N	처짐 분리	-	1.0	1.0	m	1	b	1.00	
3	N	처짐 분리	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
4	N	도랑 보수불량	-	0.2	0.2	0.04	m	4	b	0.16
5	N	균열 부파괴	0.2	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
6	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	9	b	8.10
7	N	균열 부파괴	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
8	N	균열 부파괴	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
9	N	균열	0.1	2.7	-	2.70	m	1	b	2.70
10	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
11	N	균열 부파괴	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
12	N	균열 부파괴	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
13	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
14	N	균열 부파괴	0.2	1.6	-	1.60	m	1	b	1.60
15	N	균열 부파괴	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
16	N	균열 부파괴	0.2	0.3	-	0.30	m	2	b	0.60
17	N	균열 부파괴	0.2	0.3	-	0.30	m	2	b	0.60
18	N	균열 부파괴	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
19	N	균열 부파괴	0.2	0.2	-	0.20	m	2	b	0.40
20	N	균열 부파괴	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
21	N	균열 부파괴	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
22	N	균열 부파괴	0.2	0.8	-	0.8	m	1	b	0.80
23	N	균열 부파괴	0.2	0.3	-	0.3	m	1	b	0.30
24	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	4	b	3.60
25	N	도랑 보수불량	-	0.1	0.1	0.01	m	4	b	0.04
26	N	도랑 보수불량	-	0.2	0.3	0.06	m	2	b	0.12
27	N	방수 균열	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
28	N	방수 균열	-	1.3	1.8	2.34	m	2	b	4.68
29	P	균열	0.1	1.1	-	1.10	m	1	b	1.10
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임


주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	008

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규정	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.5. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

부 산


대 구

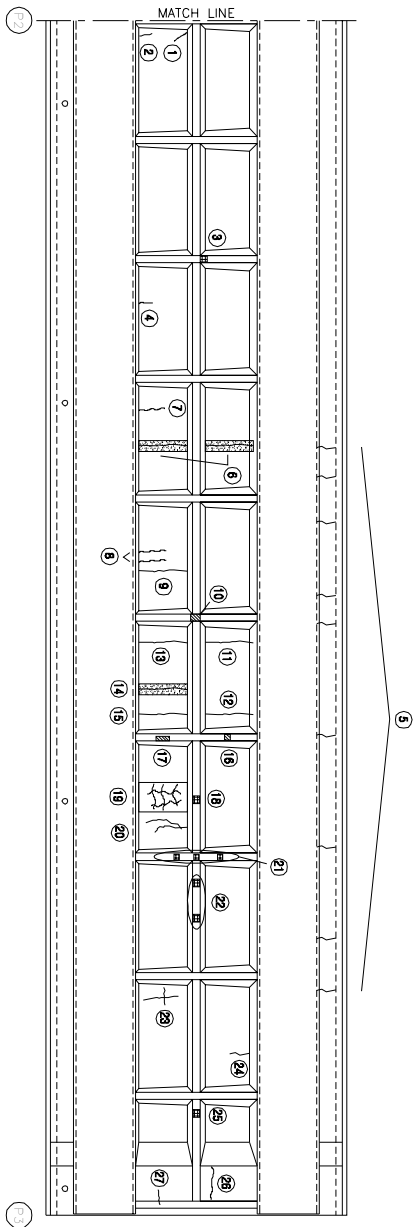


KEY PLAN

부 산

대 구



SECTION

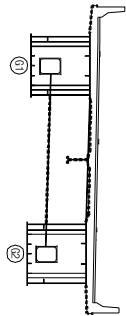

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대		
1	P	균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50	
2	P	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
3	N	도랑백리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	b	0.02	
4	N	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
5	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	9	b	8.10	
6	N	균열부 백리	0.2	2.4	-	2.40	m	2	b	4.80	
7	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
8	N	균열	0.1	1.2	-	1.20	m	2	b	2.40	
9	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
10	N	도랑보수불량	-	0.3	0.3	0.09	m	1	b	0.09	
11	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
12	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
13	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
14	N	균열부 백리	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
15	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
16	N	도랑보수불량	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01	
17	N	도랑보수불량	-	0.1	0.5	0.05	m	1	b	0.05	
18	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01	
19	N	양상균열	-	0.9	1.8	1.62	m	1	b	1.62	
20	N	균열	0.1	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00	
21	N	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	3	b	0.03	
22	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	2	b	0.02	
23	N	균열	0.1	3.2	-	3.20	m	1	b	3.20	
24	N	균열	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80	
25	P	도랑백리	-	0.2	0.2	0.04	m	1	b	0.04	
26	P	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
27	P	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	009

10 : 용평1교(부산) - 바닥판하하면 - S4

보수 이력	
	기 준 교 결
	신 구 교 결
	보수(보수유지)교결
	보수(기)보수
	보수(0.05 하판기)
	보수(0.05 상판기)
	보수(0.05 하판기)
	보수(0.10 상판기)
	보수(0.10 하판기)
	보수(1.0 하판기)
	보수(1.0 상판기)
	보수(1.5 하판기)
	보수(1.5 상판기)

← 부산


대구 →

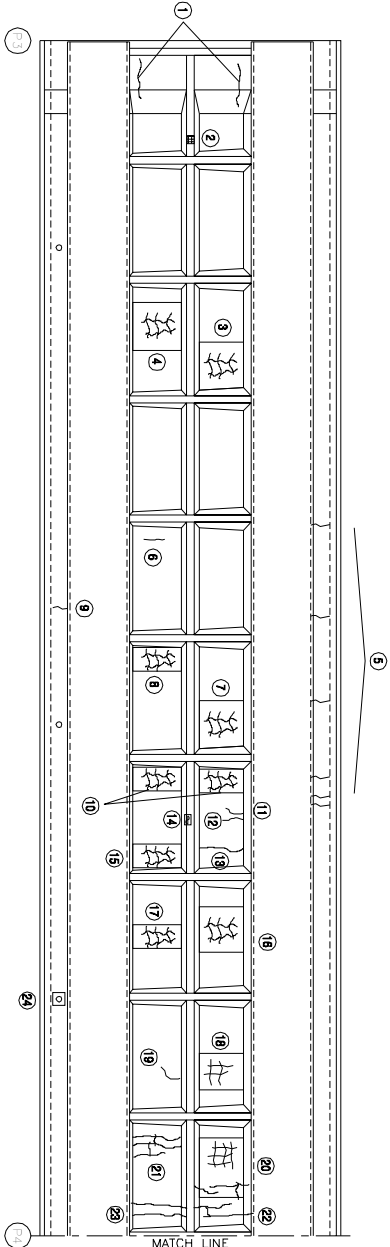


KEY PLAN

← 부산

→ 대구



SECTION

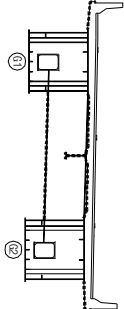

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	내비	물량	단위	개소	상대	
1	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	2	b	2.00
2	N	도관균열	-	0.2	0.2	0.04	m	1	b	0.04
3	N	방상균열	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
4	N	방상균열	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
5	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	6	b	6.00
6	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90
7	N	방상균열	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
8	N	방상균열	-	0.6	1.8	1.08	m	1	b	1.08
9	N	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
10	N	방상균열	-	1.5	1.8	2.70	m	2	b	5.40
11	N	균열	0.1	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70
12	N	균열	0.1	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
13	P	균열	0.1	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
14	N	변형	-	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
15	N	방상균열	-	0.9	1.8	1.62	m	1	b	1.62
16	N	방상균열	-	1.8	1.8	3.24	m	1	b	3.24
17	N	방상균열	-	0.9	1.8	1.62	m	1	b	1.62
18	P	방상균열	-	2.0	1.8	3.60	m	1	b	3.60
19	N	균열	0.1	1.3	-	1.30	m	1	b	1.30
20	P	방상균열	-	2.7	1.8	4.86	m	1	b	4.86
21	P	균열	0.1	10.0	-	10.00	m	1	b	10.00
22	P	균열	0.1	3.6	-	3.60	m	1	b	3.60
23	P	균열	0.1	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00
24	N	배수관 손물림	-	-	-	1.00	EA	1	c	1.00
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 끝이 및 내비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	010

ID : 용평1교(부산) - 바닥판하하면 - S5

보수 이력	
	기존 균열
	보수(1.1. 하반기)
	신규 균열
	보수(보수)재균열
	보수(기)보수
	보수(0.0. 하반기)
	보수(0.0. 하반기)
	보수(0.0. 하반기)
	보수(0.0. 하반기)
	보수(1.0. 상반기)
	보수(1.0. 하반기)
	보수(1.5. 하반기)

← 부산


대구 →

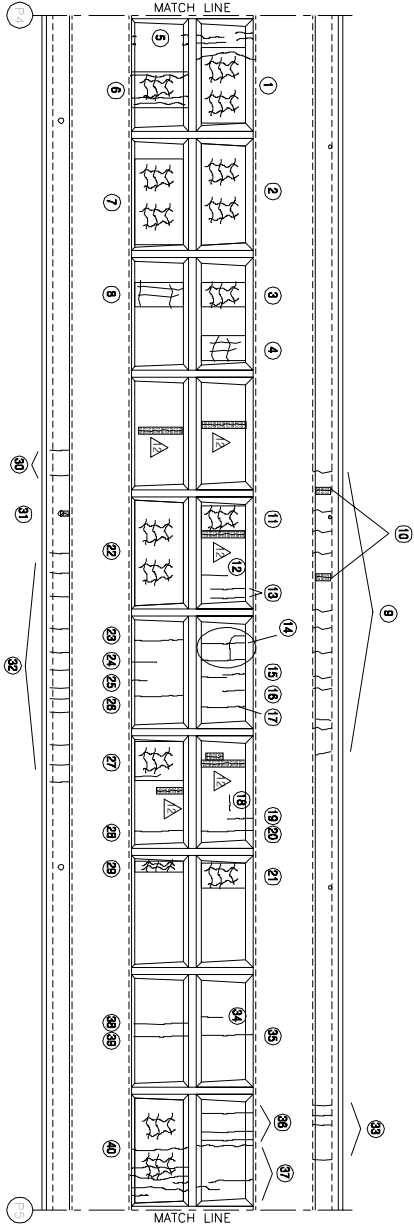


KEY PLAN

← 부산

대구 →



SECTION

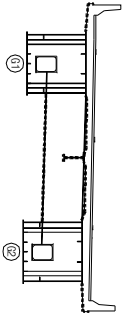

손상 현황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상대		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소		
1	N	양상 균열	-	3.6	1.8	6.48	m ²	1	b	6.48
2	N	양상 균열	-	4.2	1.8	7.56	m ²	1	b	7.56
3	N	양상 균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00
4	P	양상 균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00
5	P	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
6	N	양상 균열	-	1.8	1.8	3.24	m ²	1	b	3.24
7	N	양상 균열	-	3.0	1.8	5.40	m ²	1	b	5.40
8	P	양상 균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00
9	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	12	b	10.80
10	N	균열 부 백화	0.2	0.9	-	0.90	m	2	b	1.80
11	N	양상 균열	-	1.2	1.8	2.16	m ²	1	b	2.16
12	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
13	N	균열	0.1	1.8	-	1.60	m	2	b	3.60
14	N	균열	0.2	6.0	-	6.00	m	1	b	6.00
15	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
16	N	균열	0.2	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90
17	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
18	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
19	N	균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
20	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
21	N	양상 균열	-	1.5	1.8	2.70	m ²	1	b	2.70
22	N	양상 균열	-	4.2	1.8	7.56	m ²	1	b	7.56
23	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
24	N	균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
25	N	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
26	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
27	N	양상 균열	-	2.4	1.5	3.60	m ²	1	b	3.60
28	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
29	N	양상 균열	-	0.6	1.8	1.08	m ²	1	b	1.08
30	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	2	b	1.80
31	P	균열 부 백화	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
32	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	12	b	10.80
33	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	4	b	3.60
34	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
35	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
36	N	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	3	b	7.20
37	P	균열	0.1	2.4	-	2.40	m	2	b	4.80
38	P	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
39	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40
40	N	양상 균열	-	4.2	1.8	7.56	m ²	1	b	7.56
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	011

10 : 용평1교(부산) - 바닥판하하면 - S6

보수 이력	
	기존 균열
	신규 균열
	보수부위재균열
	보수(기)모사
	보수(005. 하반기)
	보수(006. 하반기)
	보수(008. 하반기)
	보수(10. 상반기)
	보수(10. 하반기)
	보수(11. 상반기)
	보수(11. 하반기)
	보수(12. 상반기)
	보수(12. 하반기)
	보수(13. 상반기)
	보수(13. 하반기)
	보수(14. 상반기)
	보수(14. 하반기)
	보수(15. 상반기)
	보수(15. 하반기)

← 부산


대구 →

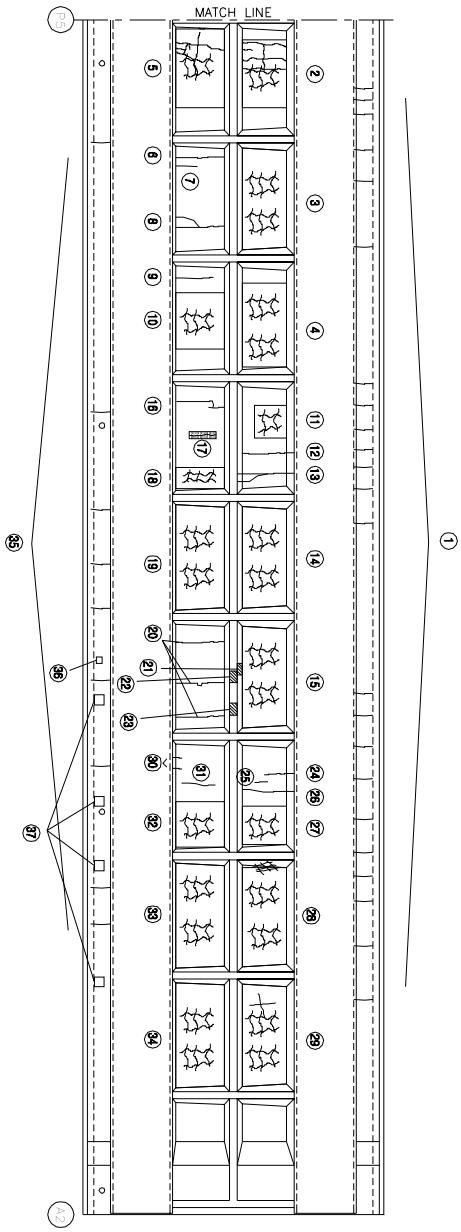


KEY PLAN

← 부산

대구 →



SECTION

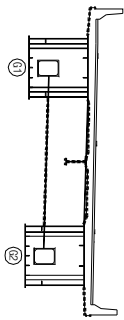

손상 현황 표

번호	(신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		비고	
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대		손상
1	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	23	b	20.70	
2	N	방상균열	-	2.7	1.8	4.86	m	1	b	4.86	
3	N	방상균열	-	4.2	1.8	7.56	m	1	b	7.56	
4	N	방상균열	-	3.6	1.8	6.48	m	1	b	6.48	
5	N	방상균열	-	3.3	1.8	5.94	m	1	b	5.94	
6	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
7	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90	
8	N	균열	0.2	3.5	-	3.50	m	1	b	3.50	
9	N	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
10	N	방상균열	-	2.7	1.8	4.86	m	1	b	4.86	
11	N	방상균열	-	1.8	1.2	2.16	m	1	b	2.16	
12	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
13	N	균열	0.2	3.5	-	3.50	m	1	b	3.50	
14	N	방상균열	-	4.2	2.4	10.08	m	1	b	10.08	
15	N	방상균열	-	4.2	2.4	10.08	m	1	b	10.08	
16	N	균열	0.2	2.5	-	2.50	m	1	b	2.50	
17	P	균열부 백화	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20	
18	N	방상균열	-	0.9	1.8	1.62	m	1	b	1.62	
19	N	방상균열	-	4.2	2.4	10.08	m	1	b	10.08	
20	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	3	b	7.20	
21	N	도랑백리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	b	0.02	
22	N	도랑균열	-	0.2	0.3	0.06	m	1	b	0.06	
23	N	도랑균열	-	0.2	0.4	0.08	m	1	b	0.08	
24	N	균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
25	N	균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
26	N	균열	0.2	2.4	-	2.40	m	1	b	2.40	
27	N	방상균열	-	2.4	1.8	4.32	m	1	b	4.32	
28	P	방상균열	-	4.2	1.8	7.56	m	1	b	7.56	
29	N	방상균열	-	4.2	1.8	7.56	m	1	b	7.56	
30	N	균열	0.2	0.4	-	0.40	m	2	b	0.80	
31	N	균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
32	N	방상균열	-	2.4	2.4	5.76	m	1	b	5.76	
33	N	방상균열	-	4.2	1.8	7.56	m	1	b	7.56	
34	N	방상균열	-	4.2	1.8	7.56	m	1	b	7.56	
35	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	9	b	8.10	
36	N	배수관 연결고리 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	c	1.00	
37	N	배수관 이음부 누수	-	-	-	1.00	EA	4	c	4.00	
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 결이 및 내비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎝」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	012

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S1 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1. 일반기)
보수목적규명	보수(1.2. 일반기)
보수(기)목적	보수(1.2. 일반기)
보수(0.5. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(0.5. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(0.5. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(1.0. 일반기)	보수(1.5. 일반기)
보수(1.0. 일반기)	보수(1.5. 일반기)

← 부 산

대 구 →

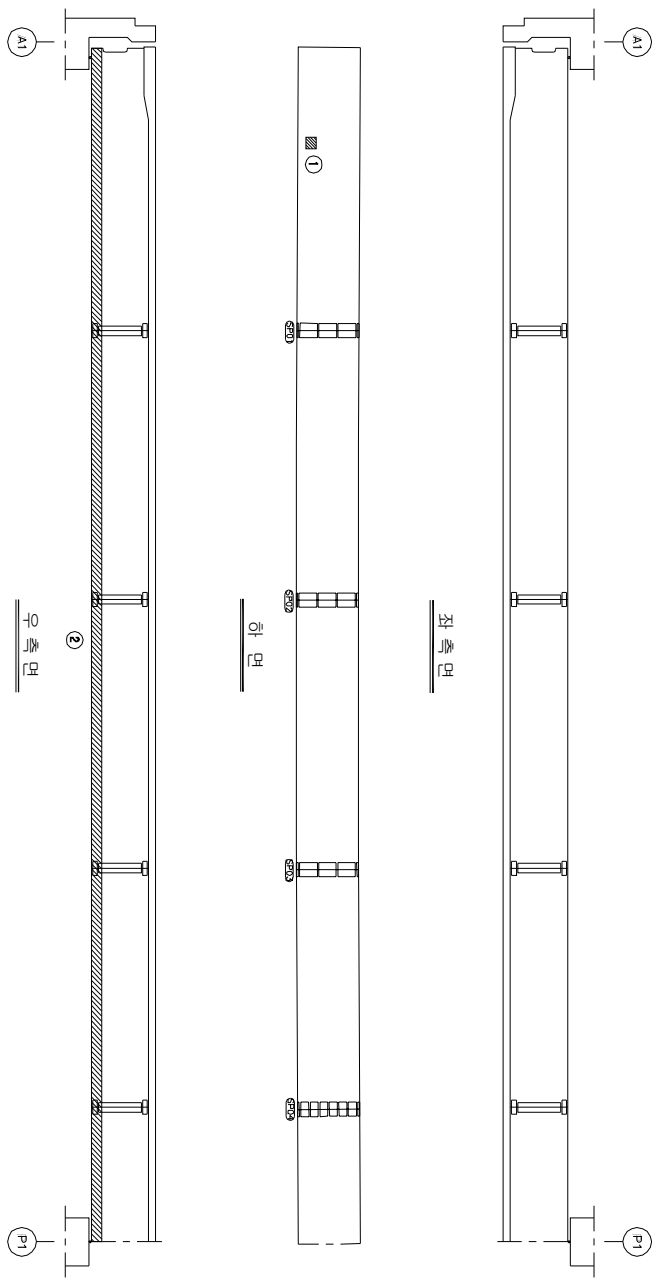


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

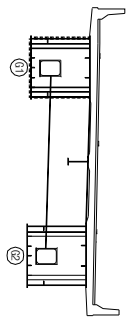

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N		도랑극형	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	b	0.04	
2	N		표면 이물류(2차)	-	0.5	50.0	25.00	m ²	1	b	25.00	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	013

1D : 용평1교(부산) - 거터외부 - S2 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 해방기)
신 구 규 정	보수(1.1. 해방기)
보수목적규명	보수(1.2. 해방기)
보수(기)모식	보수(1.2. 해방기)
보수(008. 해방기)	보수(1.3. 해방기)
보수(008. 해방기)	보수(1.3. 해방기)
보수(008. 해방기)	보수(1.4. 해방기)
보수(10. 해방기)	보수(1.5. 해방기)
보수(10. 해방기)	보수(1.5. 해방기)

← 부 산

대 구 →

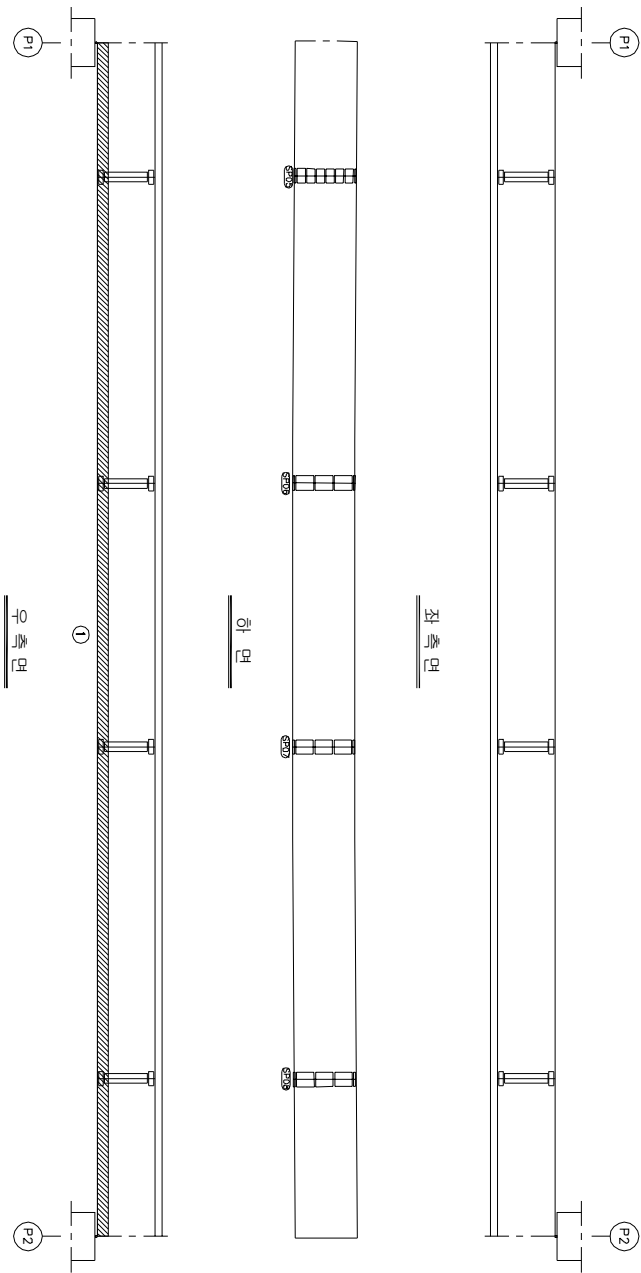


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

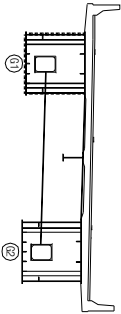

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고	
			폭	깊이	나비	물량	단위				개소
1	N	표면 이물(고지)	-	0.5	50.0	25.00	m ²	1	b	25.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「㎝」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	014

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S3 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1. 일반기)
보수목적규명	보수(1.2. 일반기)
보수(기)목적	보수(1.3. 일반기)
보수(005. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(008. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(008. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.5. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.5. 일반기)

← 부 산

대 구 →

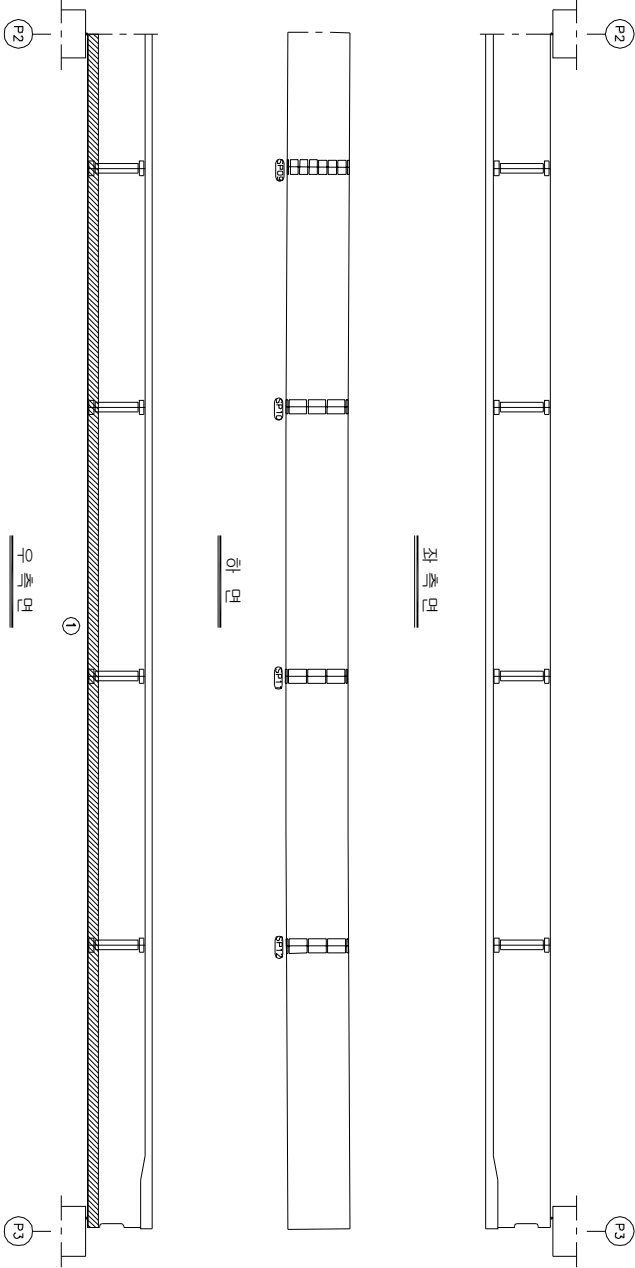


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

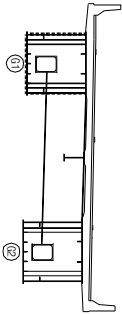

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용 표면 이물(고지)	손상현황					손상 비고			
			폭	깊이	나비	물량	단위		개소	결함 상대 높이	물량
1	N		-	0.5	50.0	25.00	m ²	1	b	25.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	015

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S4 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수부위재검열	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.8. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.8. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.8. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.5. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

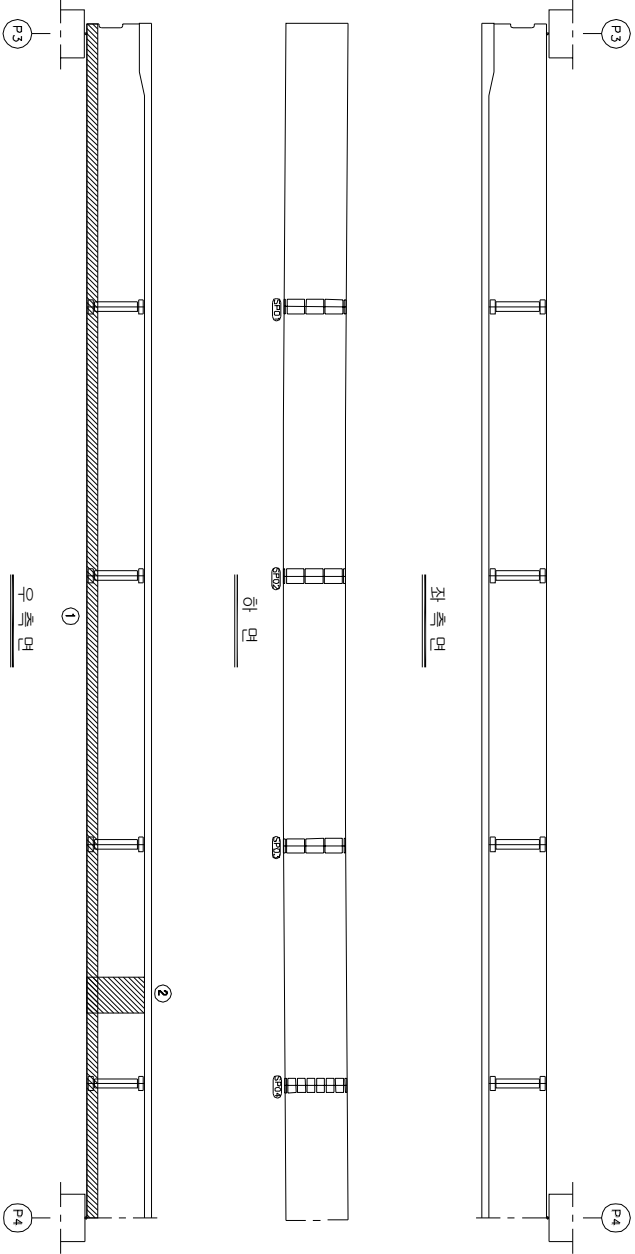


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

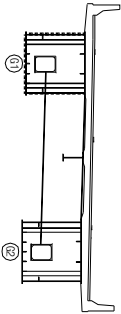

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	b	
1	N	표면 이물류(고지)	-	0.2	50.0	10.00	m ²	1	b	10.00
2	N	표면 이물류(고지)	-	2.0	2.2	4.40	m ²	1	b	4.40
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 끝이 및 내비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	016

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S5 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수목적규정	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)

← 부 산

대 구 →

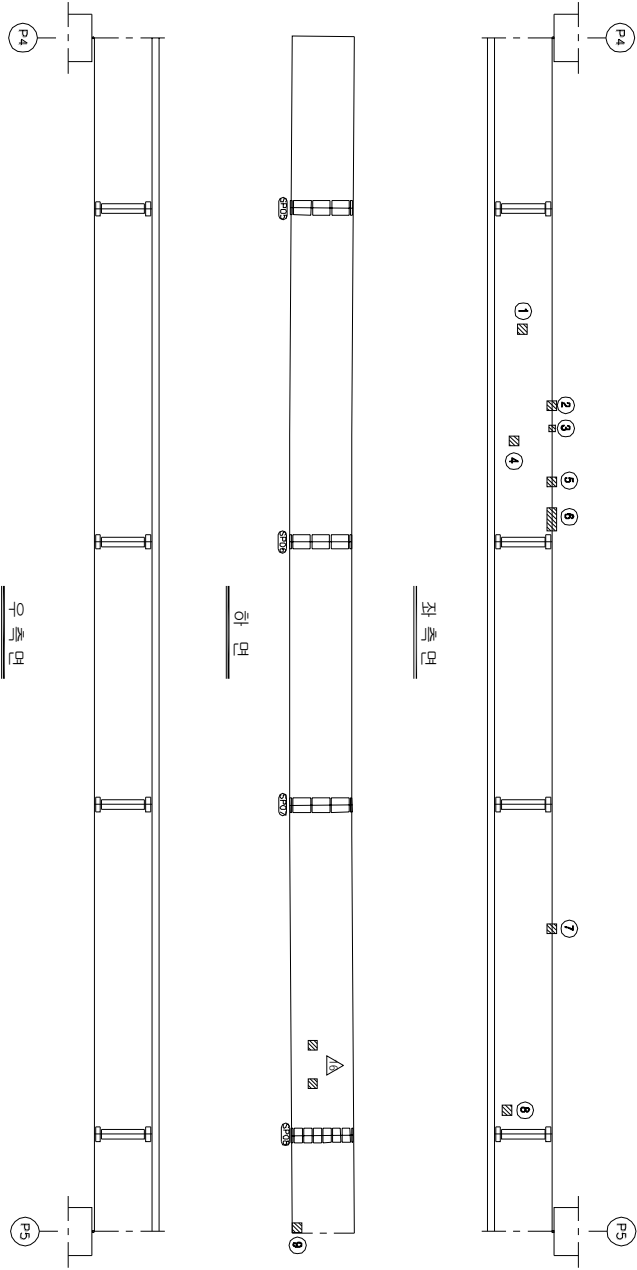


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

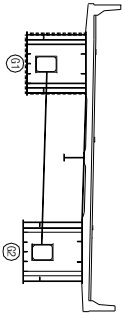

손상 현황 표

번호	(신(N) 구(P))	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개수	상태	
1	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
2	N	도랑백리	-	0.2	0.2	0.04	m	1	b	0.04
3	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
4	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
5	P	도랑백리	-	0.2	0.5	0.10	m	1	b	0.10
6	N	도랑백리	-	0.2	1.0	0.20	m	1	b	0.20
7	P	도랑백리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
8	P	도랑곡형	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
9	P	도랑백리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	b	0.02
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	017

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S6 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규명	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)모식	보 수(1.3. 하판기)
보 수(08. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(08. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(10. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(15. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

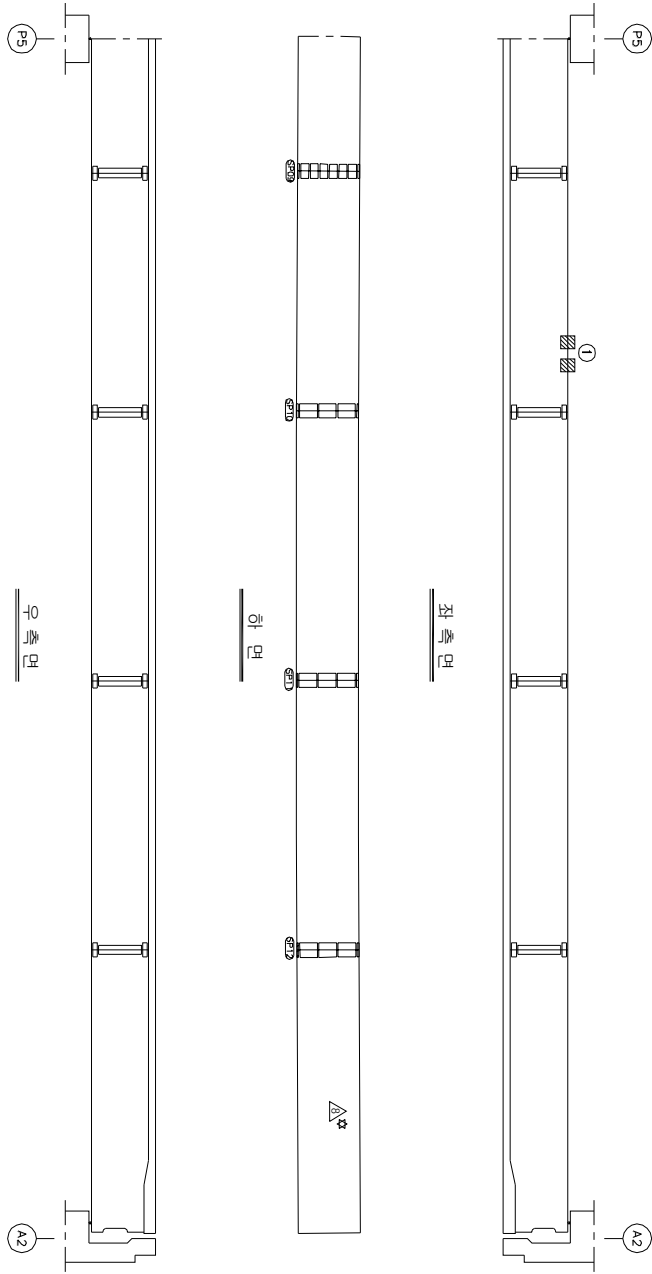


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

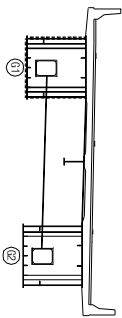

손상 현황 표

번호	구(N) 구(P)	손상내용	폭	손상현황				결함		손상 비고
				깊이	나비	물량	단위	개소	상대	
1	N	도랑백리	-	0.1	0.01	m ²	2	b	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎝」이며, 단위의 폭은 「㎡」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	018

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S1 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1. 일반기)
보수목적규명	보수(1.2. 일반기)
보수(기)목적	보수(1.2. 일반기)
보수(08. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(08. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(08. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.5. 일반기)
보수(15. 일반기)	보수(1.5. 일반기)

← 부산


대구 →

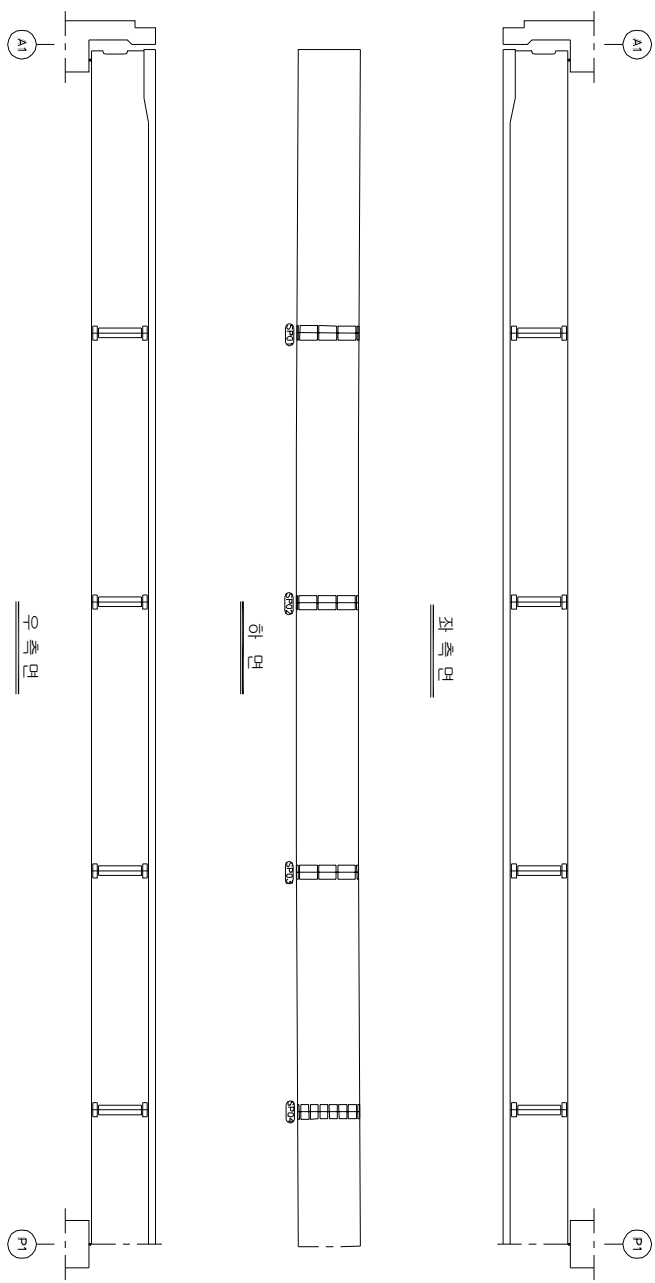


KEY PLAN

부산 ←

→ 대구



SECTION

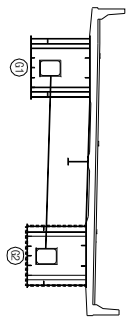

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상면	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	019

1D : 용평1교(부산) - 거터외부 - S2 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규정	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

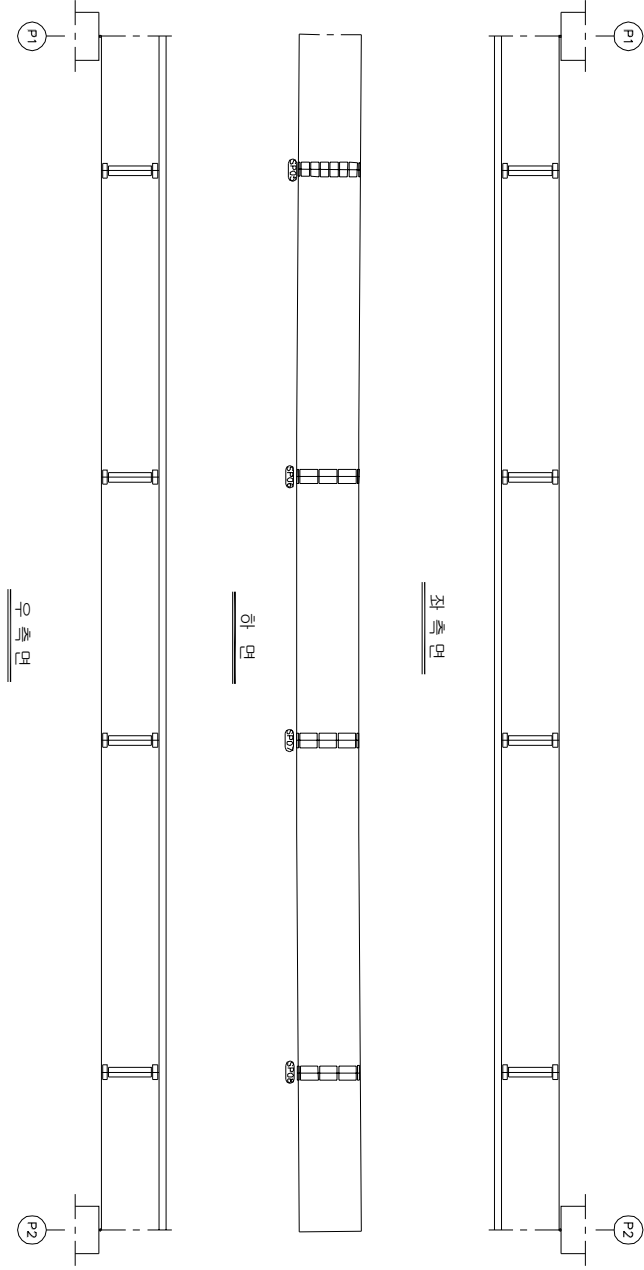


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

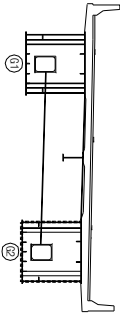

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	020

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S3 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 해당기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 해당기)
보수부위재료명	보 수(1.2. 해당기)
보 수(기)모양	보 수(1.2. 해당기)
보 수(0.0. 해당기)	보 수(1.3. 해당기)
보 수(0.0. 해당기)	보 수(1.3. 해당기)
보 수(0.0. 해당기)	보 수(1.4. 해당기)
보 수(1.0. 해당기)	보 수(1.5. 해당기)
보 수(1.0. 해당기)	보 수(1.5. 해당기)

← 부 산


대 구 →

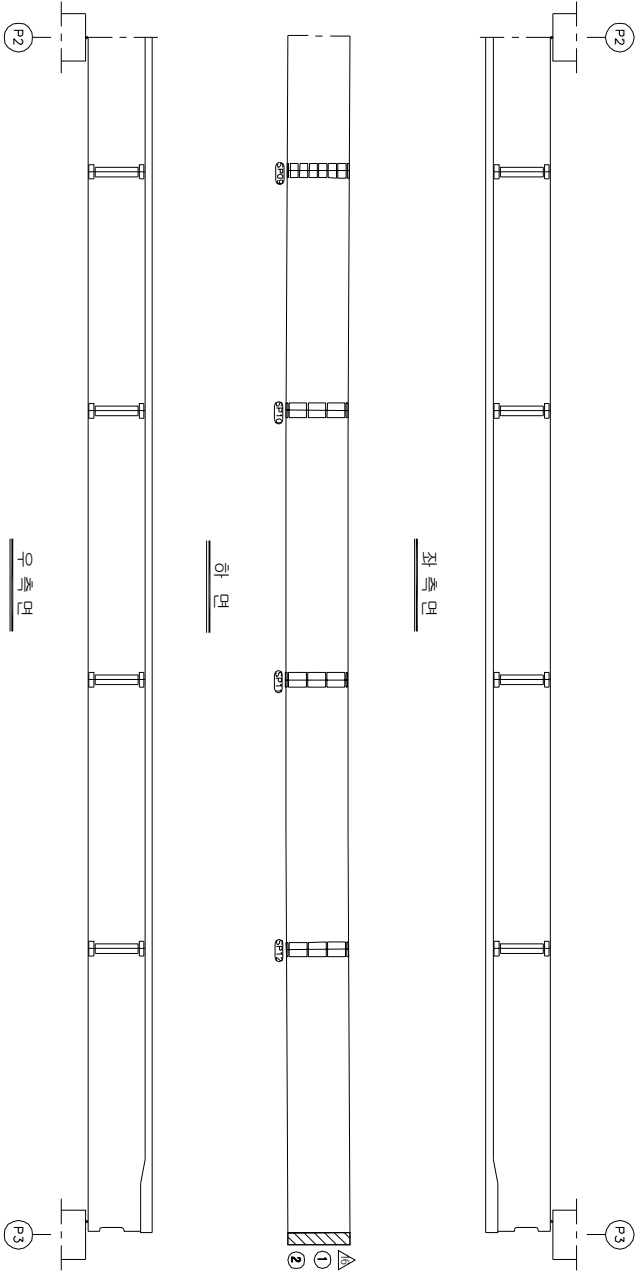


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구



SECTION

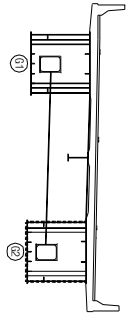

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N	조립재질물 파손(파손현상)	-	0.5	2.4	1.20	m ²	1	b	1.20	
2	N	조립재질물 파손(수변부강제)	-	0.3	2.4	0.72	m ²	1	b	0.72	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎝」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	021

1D : 용평1교(부산) - 거터외부 - S4 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보수(1.1. 하판기)
보수목적규명	보수(1.2. 하판기)
보수(기)목적	보수(1.2. 하판기)
보수(005. 하판기)	보수(1.3. 하판기)
보수(008. 하판기)	보수(1.3. 하판기)
보수(008. 하판기)	보수(1.4. 하판기)
보수(100. 하판기)	보수(1.5. 하판기)
보수(105. 하판기)	보수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

좌 측 면

하 면

우 측 면

KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N	조립층 하층 외측(하판층외측)	-	0.5	2.4	1.20	m ²	1	b	1.20	
2	N	조립층 하층 외측(수변보강층)	-	0.3	2.4	0.72	m ²	1	b	0.72	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	022

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S5 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1. 하판기)
신 구 규 정	보수(1. 하판기)
보수목적규명	보수(1.2 하판기)
보수(기)목적	보수(1.2 하판기)
보수(08 하판기)	보수(1.3 하판기)
보수(08 하판기)	보수(1.3 하판기)
보수(08 하판기)	보수(1.4 하판기)
보수(10 상판기)	보수(1.4 하판기)
보수(10 하판기)	보수(1.5 하판기)
보수(15 하판기)	보수(1.5 하판기)

← 부 산

대 구 →

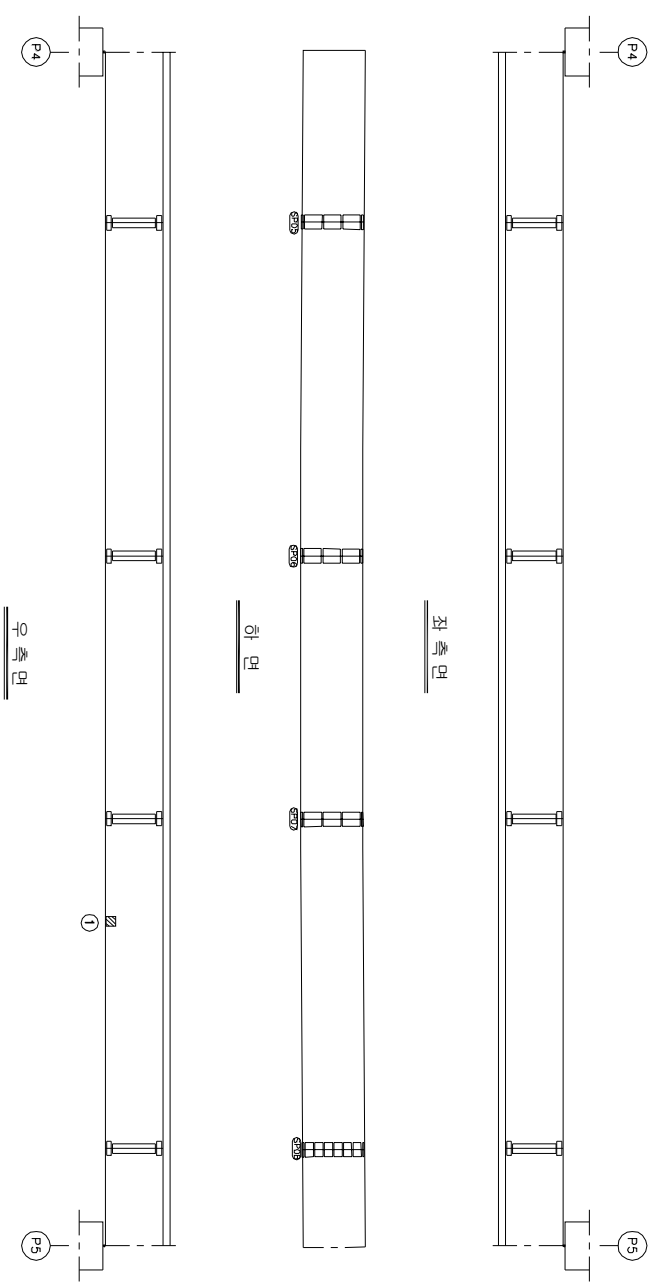


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

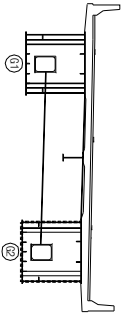

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	깊이	너비	물량 단위	개소 상면			
1	P	도랑백린	-	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎝」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	023

ID : 용평1교(부산) - 거터외부 - S6 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수목적규정	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

← 부 산

대 구 →

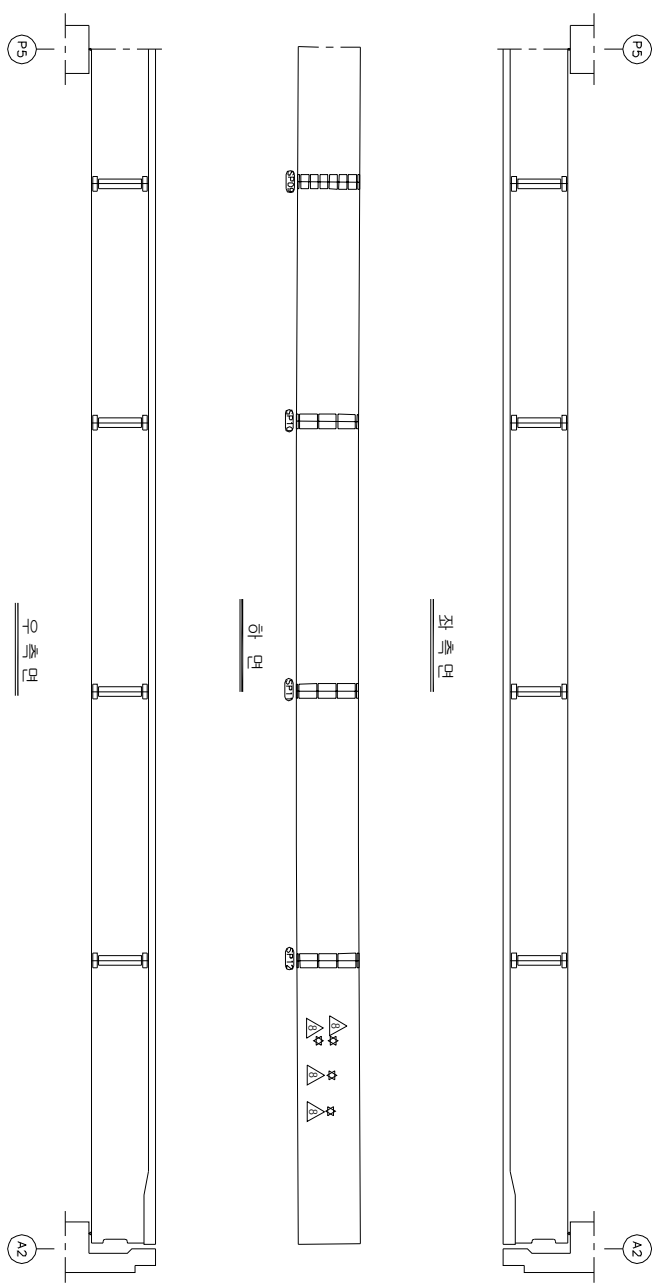


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

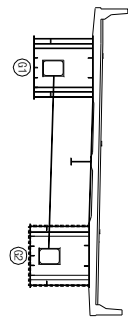

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GS (주) 동우기술단
도면번호	024

ID : 용평1교(부산) - 거더내부 - S1 G1


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(11, 하반기)
신 구 규 정	보 수(11, 하반기)
보수별유지관리	보 수(12, 하반기)
보 수(기)보수	보 수(13, 하반기)
보 수(08, 하반기)	보 수(13, 하반기)
보 수(08, 하반기)	보 수(14, 하반기)
보 수(10, 하반기)	보 수(14, 하반기)
보 수(10, 하반기)	보 수(15, 하반기)
보 수(15, 하반기)	보 수(15, 하반기)

← 부 산


대 구 →




상 면

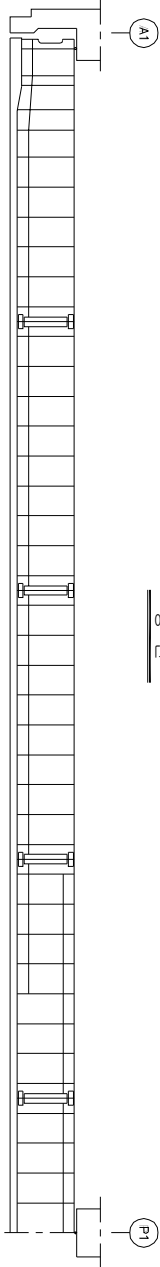

좌 측 면



하 면

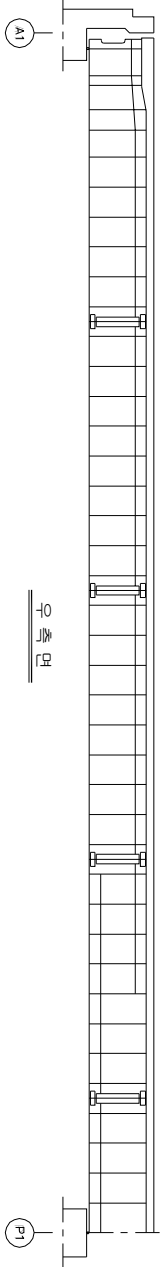


우 측 면


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구



SECTION

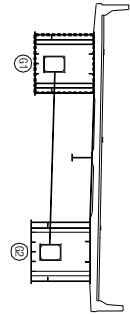

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					손상 비고		
			폭	깊이	너비	물량	단위		개소	결함 상태
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	025

ID : 용평1교(부산) - 거더내부 - S2 G1

보수 이력	
기 존 관 절	보 수(11, 하반기)
신 구 관 절	보 수(11, 하반기)
보수부위재료명	보 수(12, 상반기)
보 수(기)모식	보 수(12, 하반기)
보 수(05, 하반기)	보 수(13, 상반기)
보 수(08, 상반기)	보 수(13, 하반기)
보 수(08, 하반기)	보 수(14, 상반기)
보 수(10, 상반기)	보 수(14, 하반기)
보 수(10, 하반기)	보 수(15, 상반기)
보 수(15, 하반기)	보 수(15, 하반기)

부 산


대 구

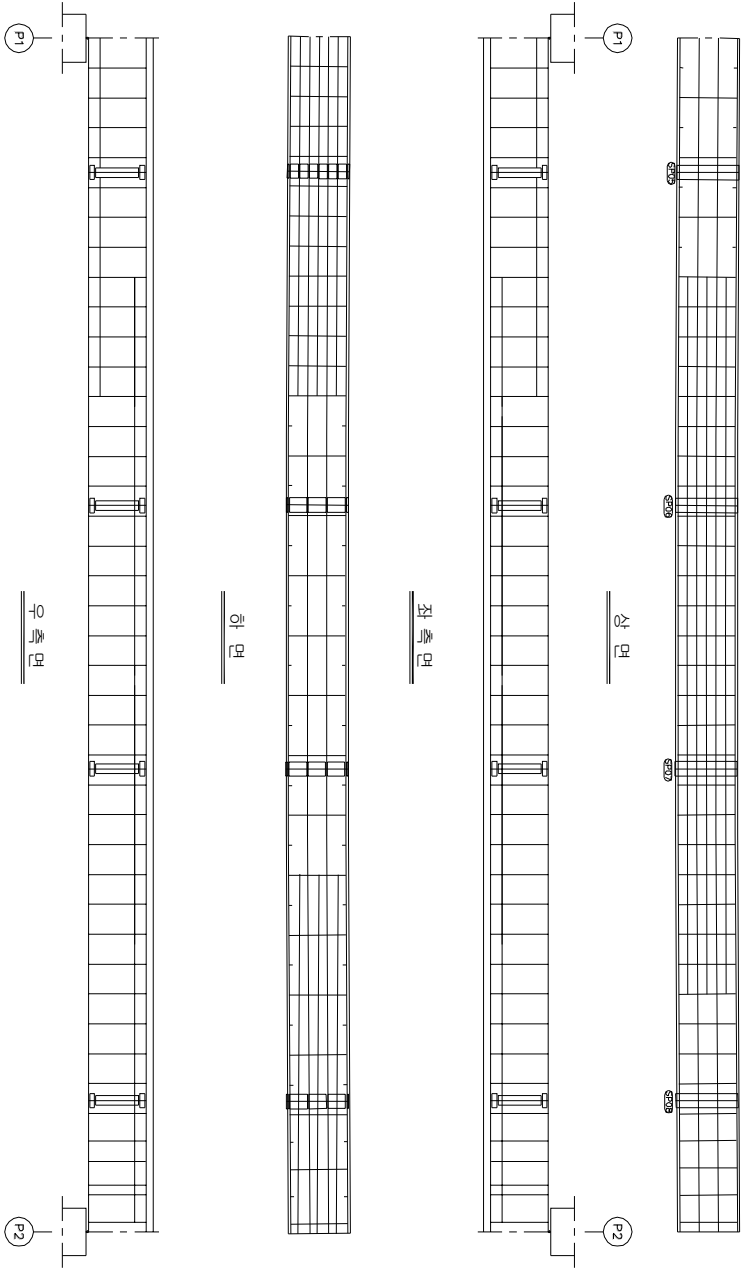


KEY PLAN

부 산

대 구



SECTION

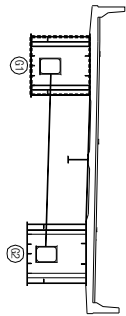

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 손상 비고	
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상태
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 관음의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	026

1D : 용평1교(부산) - 거더내부 - S3 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1. 하판기)
보수부위재공률	보 수(1.2. 상판기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.5. 상판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 상판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.5. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

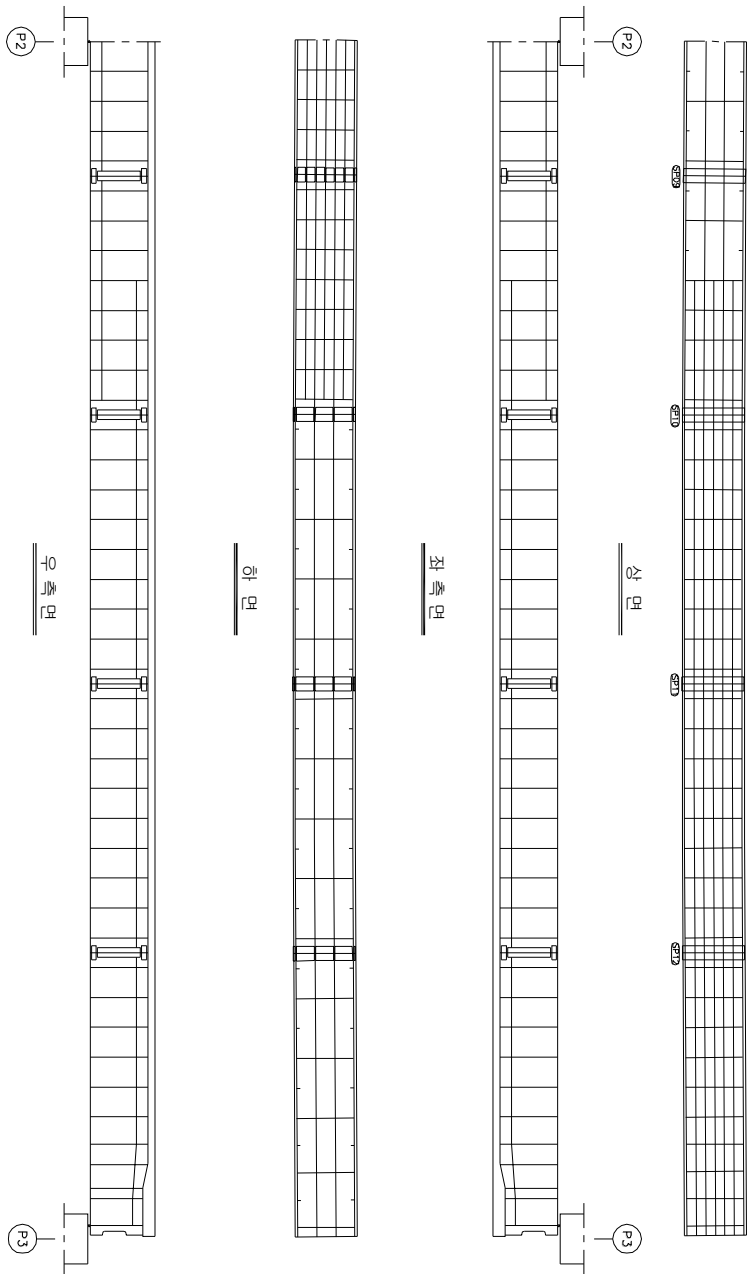


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

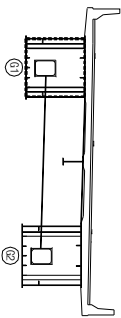

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	027

1D : 용평1교(부산) - 거더내부 - S4 G1

보수 이력	
기초 관형	보수(11, 14번기)
신구 관형	보수(11, 14번기)
보수부위재료명	보수(12, 14번기)
보수(기)모식	보수(12, 14번기)
보수(01, 02, 14번기)	보수(13, 14번기)
보수(03, 14번기)	보수(14, 14번기)
보수(04, 14번기)	보수(14, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(15, 14번기)
보수(11, 14번기)	보수(15, 14번기)

← 부산


대구 →

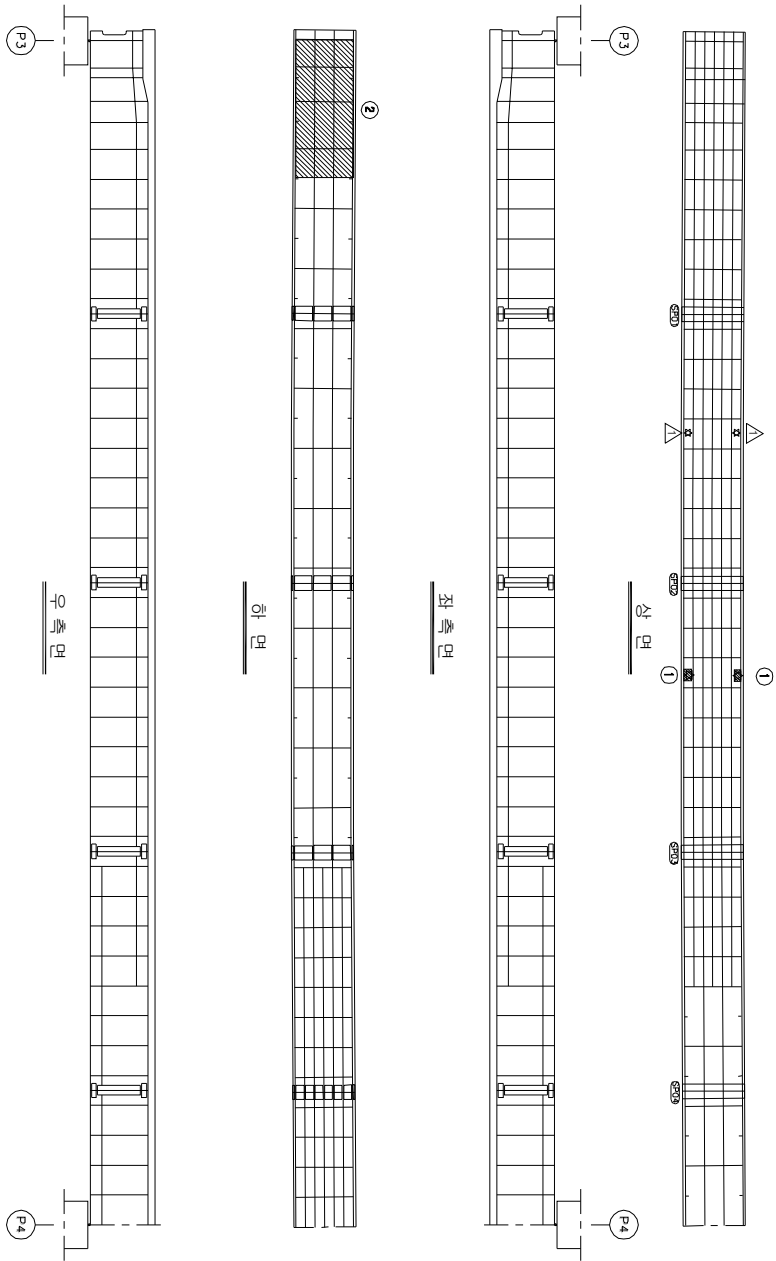


KEY PLAN

← 부산

대구 →



SECTION

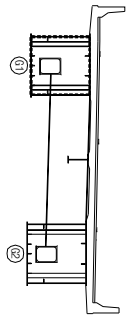

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상 내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N	도랑탄화	-	0.1	0.2	0.02	m ²	2	b	0.04	
2	P	조립배설물 퇴적	-	6.0	2.4	14.40	m ³	1	b	14.40	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎝」이며, 잔량의 폭은 「㎡」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	028

10 : 용평1교(부산) - 거더내부 - S5 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규명	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)번호	보 수(1.2. 하판기)
보 수(08. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(08. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(08. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(10. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(10. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

← 부 산

대 구 →

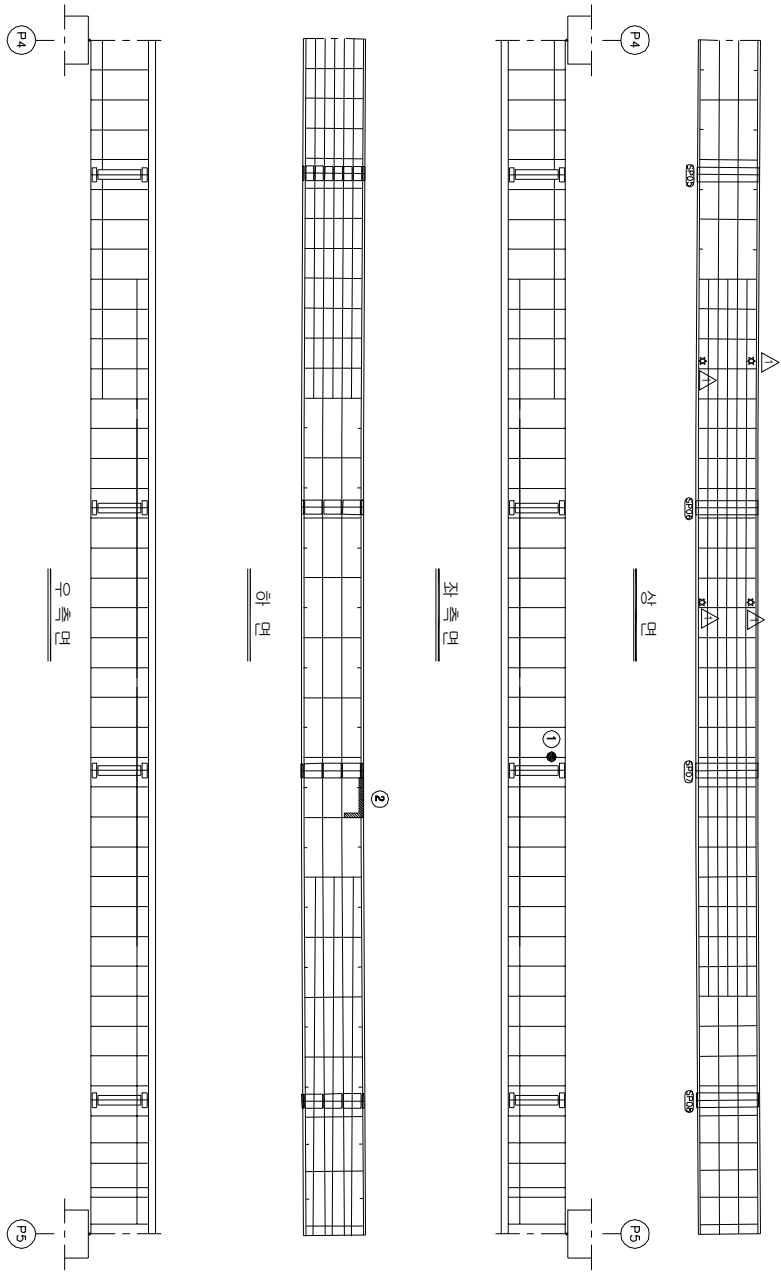


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

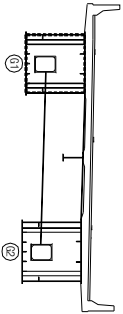

손상 현황 표

번호	구(N)	손상내용	손상현황				결함	손상	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개수	상대
1	N	용접불량(단층)	-	-	-	1.00	EA	1	b
2	N	무수유입 흔적	-	0.2	2.2	0.44	m ²	1	b
3									0.44
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	029

ID : 용평1교(부산) - 거더내부 - S6 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 해빙기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 해빙기)
보수별유지계획	보 수(1.2. 해빙기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 해빙기)
보 수(08. 해빙기)	보 수(1.3. 해빙기)
보 수(08. 해빙기)	보 수(1.3. 해빙기)
보 수(10. 해빙기)	보 수(1.4. 해빙기)
보 수(10. 해빙기)	보 수(1.5. 해빙기)
보 수(15. 해빙기)	보 수(1.5. 해빙기)

← 부 산

대 구 →

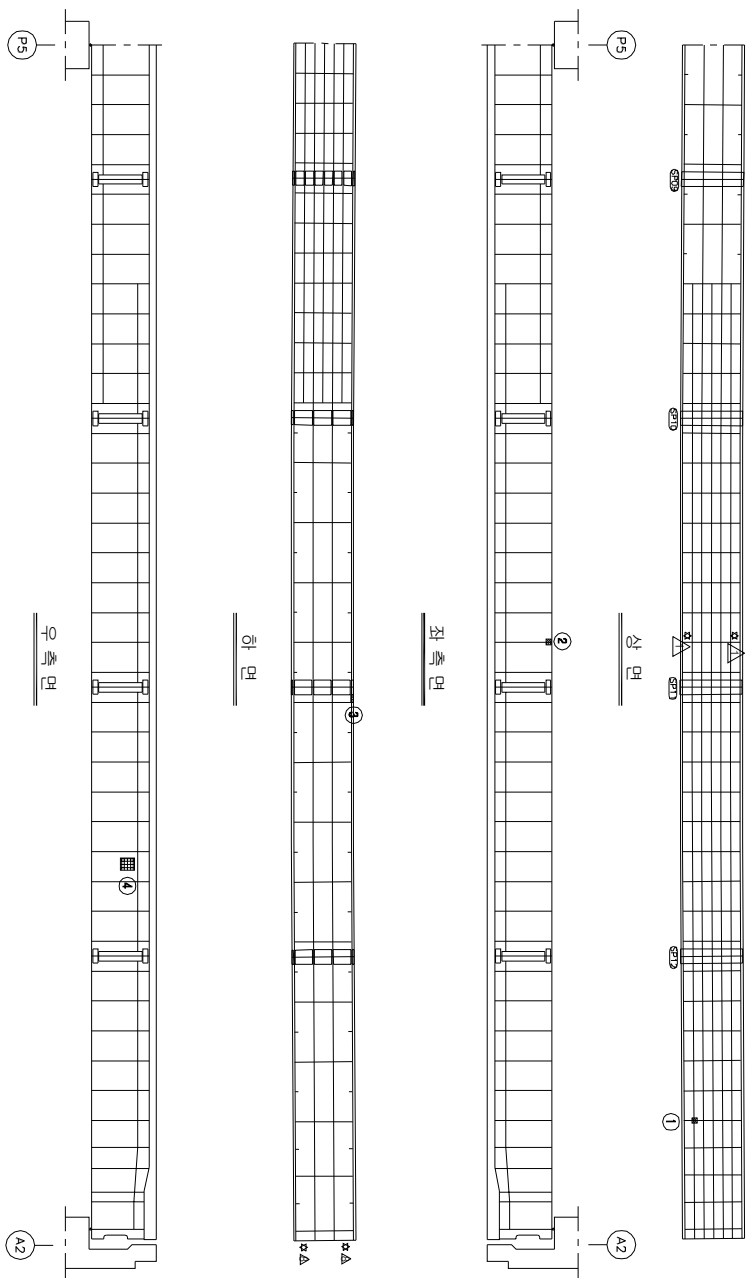


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

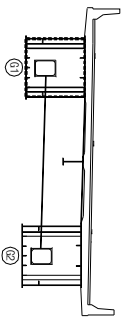

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황				결함		손상	비고
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1	P		용접불량(인축)	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
2	P		용접불량	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
3	N		무수유입 흔적	-	0.6	0.18	m	1	b	0.18	
4	P		환기구 내트 미채결	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	030

ID : 용평1교(부산) - 거더내부 - S1 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(11, 하방기)
신 구 규 정	보수(11, 하방기)
보수목적규명	보수(12, 하방기)
보수(기)목적	보수(12, 하방기)
보수(08, 하방기)	보수(13, 하방기)
보수(08, 하방기)	보수(14, 하방기)
보수(10, 하방기)	보수(15, 하방기)
보수(10, 하방기)	보수(15, 하방기)

← 부 산

대 구 →

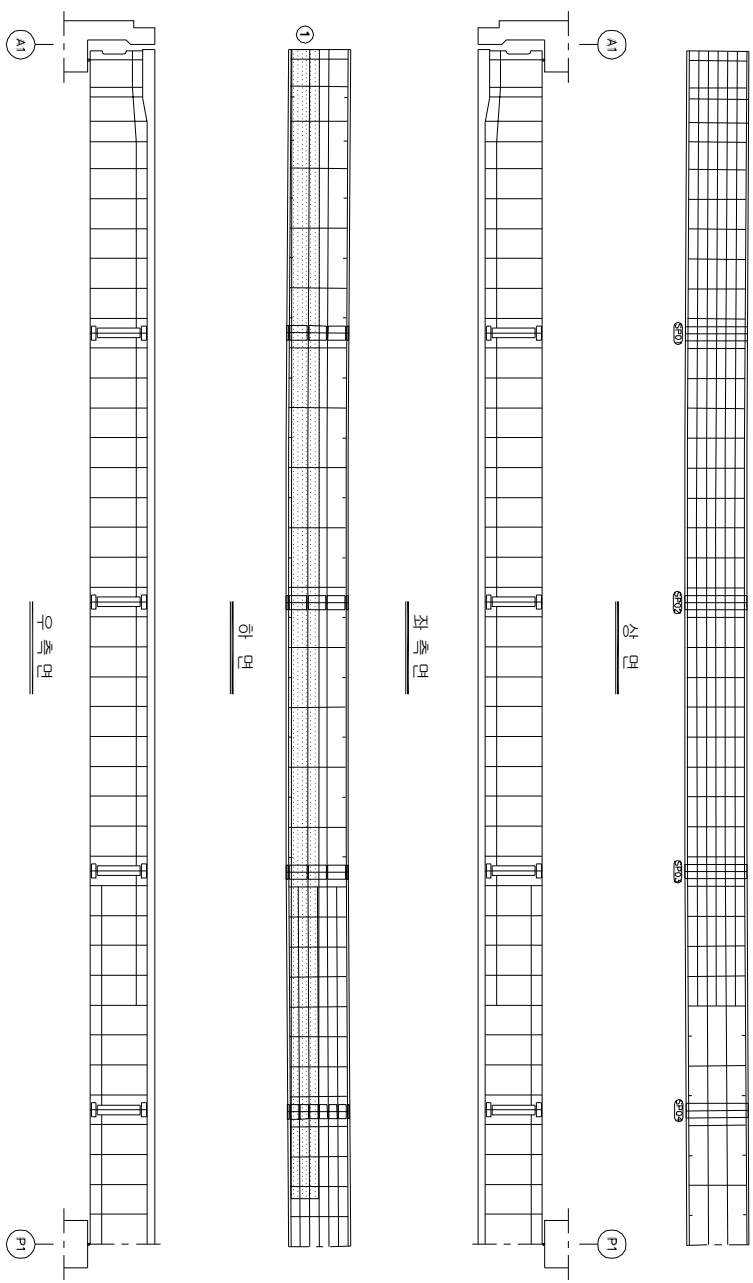


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

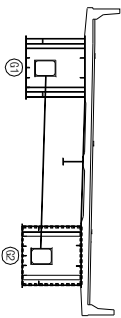

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상태	
1	P	우유유출흔적	-	26.0	1.2	31.20	m	1	b	31.20
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 끝이 및 나비는 「㎢」이며, 단위의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	031

1D : 용평1교(부산) - 거더내부 - S2 G2


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1. 하판기)
보수부위재료명	보 수(1.2 하판기)
보 수(기)번호	보 수(1.2 하판기)
보 수(0.5 하판기)	보 수(1.3 하판기)
보 수(0.8 하판기)	보 수(1.3 하판기)
보 수(0.8 하판기)	보 수(1.4 하판기)
보 수(1.0 하판기)	보 수(1.4 하판기)
보 수(1.0 하판기)	보 수(1.5 하판기)
보 수(1.5 하판기)	보 수(1.5 하판기)

← 부 산


대 구 →




상 면



좌 측 면



하 면




우 측 면


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구



SECTION

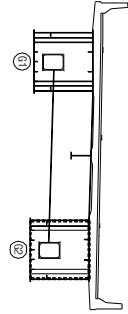

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 손상 비고	
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대 물량
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	032

1D : 용평1교(부산) - 거더내부 - S3 G2

보수이력	
기 준 규 정	보수(1. 하반기)
신 구 규 정	보수(1. 하반기)
보수부위재정율	보수(1.2. 하반기)
보수(기)보수	보수(1.2. 하반기)
보수(0.5. 하반기)	보수(1.3. 하반기)
보수(0.5. 하반기)	보수(1.3. 하반기)
보수(0.5. 하반기)	보수(1.4. 하반기)
보수(1.0. 하반기)	보수(1.5. 하반기)
보수(1.0. 하반기)	보수(1.5. 하반기)

← 부 산

대 구 →

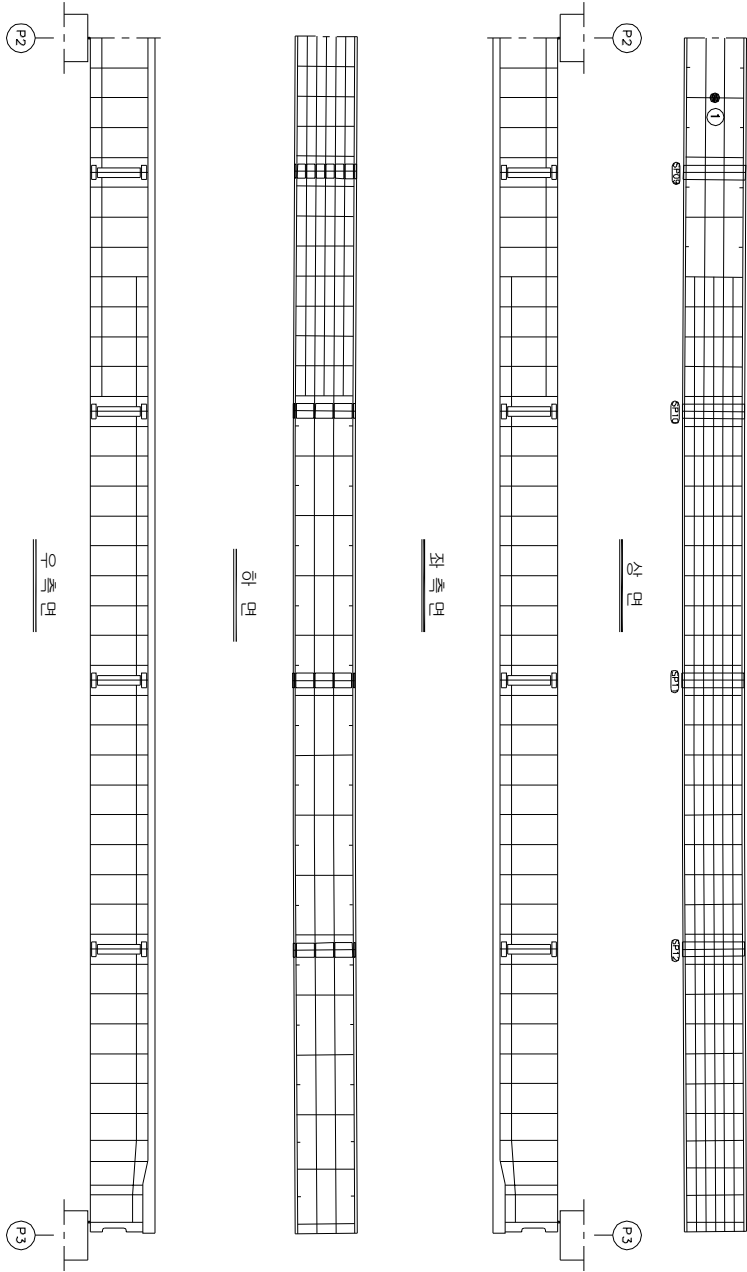


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

SECTION

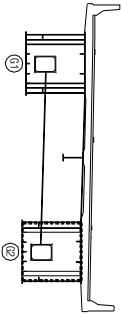

손상 현황 표

번호	(N) (P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고	
			폭	깊이	너비	물량	단위				개소
1	N	용접불량(단축)	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	주 동 우 기 술 단
도면번호	033

1D : 용평1교(부산) - 거더내부 - S4 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1. 일반기)
보수목적규정	보수(1.2. 일반기)
보수(가)목적	보수(1.2. 일반기)
보수(08. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(08. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(10. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(15. 일반기)	보수(1.5. 일반기)

← 부 산

대 구 →

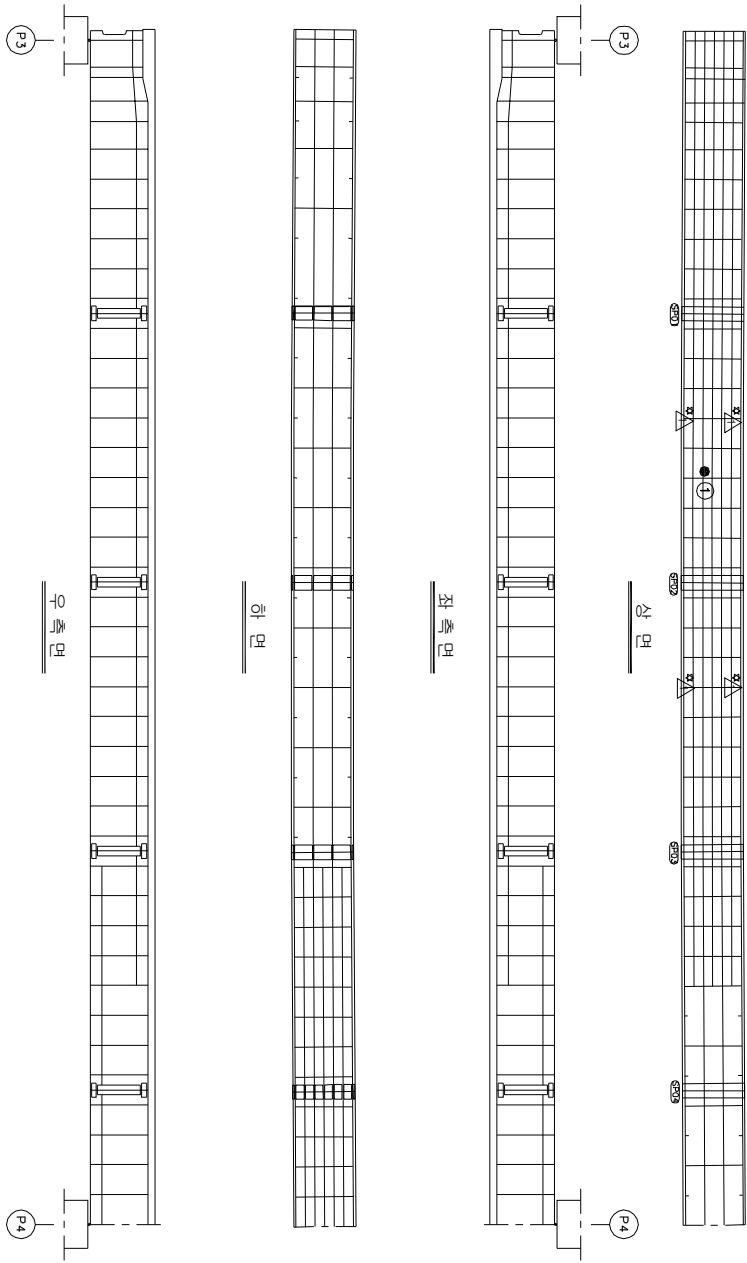


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

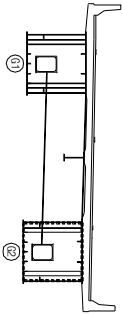

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고	
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대		물량
1	N		용접불량(단축)	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	034

10 : 용평1교(부산) - 거더내부 - S5 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 해빙기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 해빙기)
보수부위제출물	보 수(1.2. 해빙기)
보 수(기)모사	보 수(1.2. 해빙기)
보 수(0.8. 해빙기)	보 수(1.3. 해빙기)
보 수(0.8. 해빙기)	보 수(1.3. 해빙기)
보 수(0.8. 해빙기)	보 수(1.4. 해빙기)
보 수(1.0. 해빙기)	보 수(1.4. 해빙기)
보 수(1.0. 해빙기)	보 수(1.5. 해빙기)
보 수(1.5. 해빙기)	보 수(1.5. 해빙기)

← 부 산

대 구 →

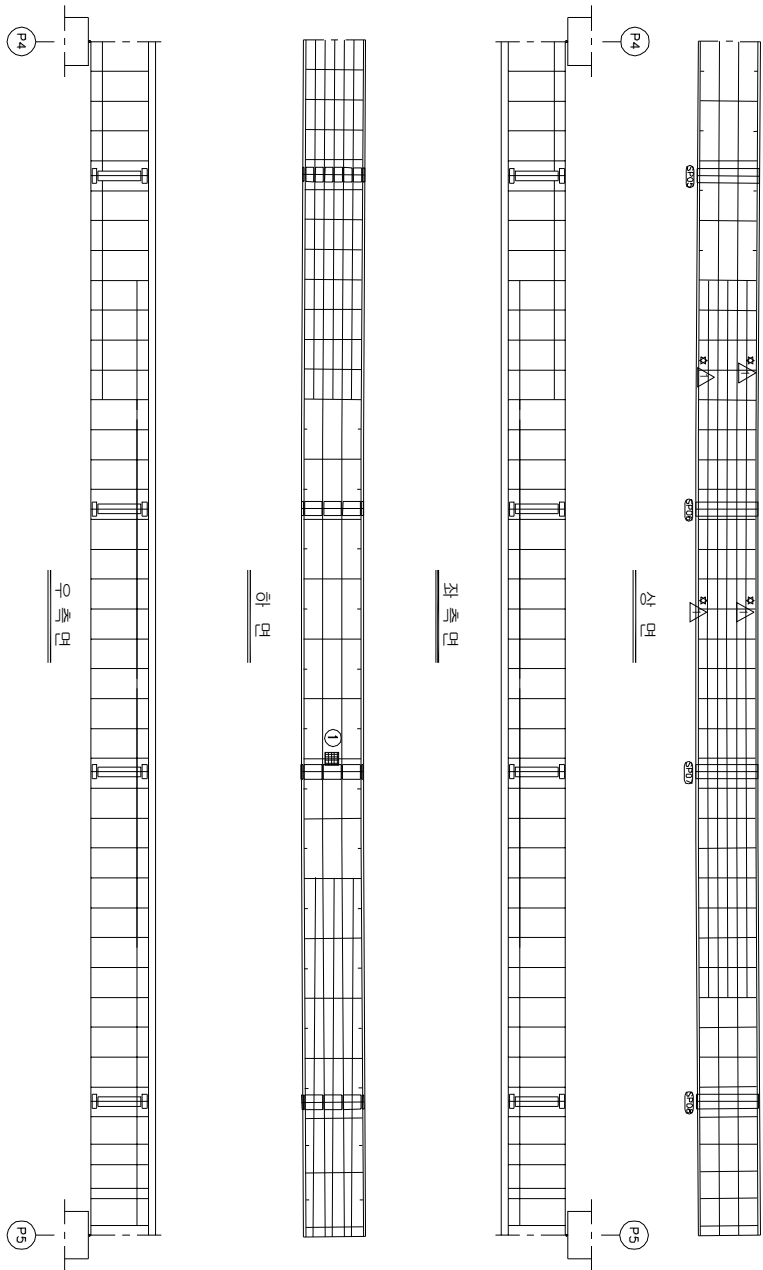


KEY PLAN

부 산 →

→ 대 구

SECTION

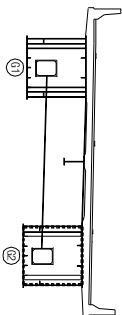

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상대		손상 물량	비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	b		
1	P	내부표지판탈락	-	-	-	1.00	EA	1		1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	035

10 : 용평1교(부산) - 거더내부 - S6 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수부위재료명	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.6. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.8. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

부 산

대 구

상 면

좌 측 면

하 면


우 측 면

KEY PLAN

부 산

대 구

SECTION



손 상 현 황 표


번호	구 (P)	신 (N)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고	
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상면		
1	P		내부표지판탈락	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 잔물의 폭은 「mm」임


주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	036


ID : 용평1교(부산) - 교대 - A1



교좌면

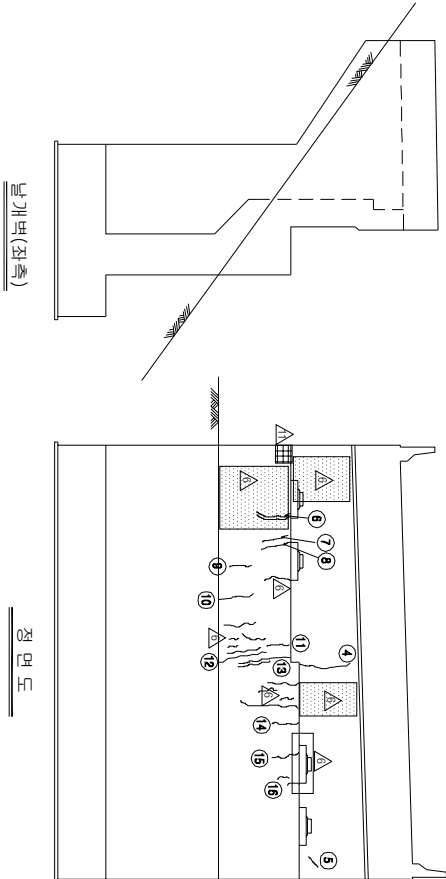

정면도

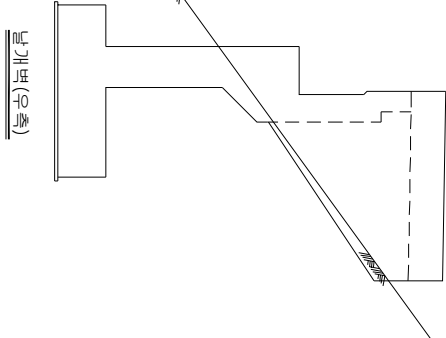

날개벽(우측)

날개벽(좌측)

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1. 일반기)
보수부위/재료명	보수(1.2. 일반기)
보수(기)위치	보수(1.2. 일반기)
보수(0.0. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(0.0. 일반기)	보수(1.3. 일반기)
보수(0.0. 일반기)	보수(1.4. 일반기)
보수(1.0. 일반기)	보수(1.5. 일반기)
보수(1.0. 일반기)	보수(1.5. 일반기)


손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	
1	P	베멘크리트 열적	-	0.2	0.5	0.10	m ³	1	b	0.10
2	P	베멘크리트 열적	-	0.2	0.5	0.10	m ³	1	b	0.10
3	N	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
4	N	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
5	P	균열	0.2	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
6	P	보수부 재균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
7	P	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
8	N	보수부 재균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90
9	N	보수부 재균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
10	N	보수부 재균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
11	N	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
12	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90
13	P	보수부 재균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
14	N	보수부 재균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
15	P	균열	0.1	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70
16	N	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	2	b	0.60
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										


주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN



SECTION

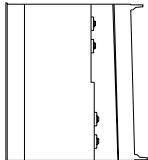

용역명 2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)



과업기간 2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31

발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 E (주) 동우기술단

도면번호 037

ID : 용평1교(부산) - 교대 - A2

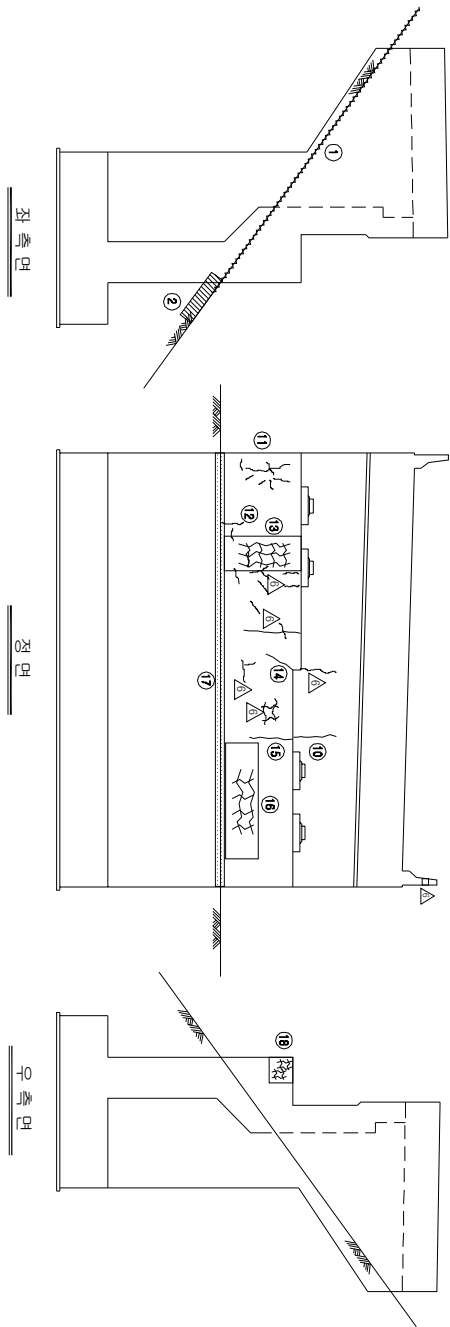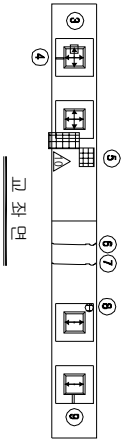

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1, 일반기)
신 구 규 정	보수(1.1, 일반기)
보수(특정)규정	보수(1.2, 일반기)
보수(기)보수	보수(1.2, 일반기)
보수(0.05, 일반기)	보수(1.3, 일반기)
보수(0.05, 일반기)	보수(1.3, 일반기)
보수(0.05, 일반기)	보수(1.4, 일반기)
보수(1.0, 일반기)	보수(1.5, 일반기)
보수(1.0, 일반기)	보수(1.5, 일반기)

손상 현황 표


번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황			결함		손상	비고
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대
1	P		점락/차단 이력	15.0	10.0	-	10.00	m	1	b
2	P		법면 보호벽/철거	-	0.5	2.0	1.00	m	1	b
3	N		법정 고부제/물막	-	-	1.00	EA	1	b	1.00
4	N		법정/법정/법정	0.1	0.1	-	0.10	m	1	b
5	P		이동성/피력	-	0.5	0.5	0.25	m	1	b
6	P		균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b
7	P		균열	0.2	1.4	-	1.40	m	1	b
8	P		법정/콘크리트/파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b
9	N		법정/물막/균열	0.1	0.1	-	0.10	m	1	b
10	P		균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b
11	N		양상/균열	-	1.0	1.00	m	1	b	1.00
12	P		균열	0.1	0.6	-	0.60	m	2	b
13	N		양상/균열	-	0.9	1.1	0.99	m	1	b
14	N		균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b
15	N		균열	0.2	0.5	-	0.50	m	1	b
16	P		양상/균열	-	2.0	0.5	1.00	m	1	b
17	P		법면/보호벽/이력	-	13.0	-	13.00	m	1	b
18	N		양상/균열	-	1.0	0.9	0.90	m	1	b
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임






KEY PLAN



SECTION

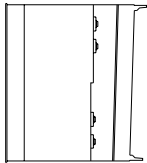

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	038

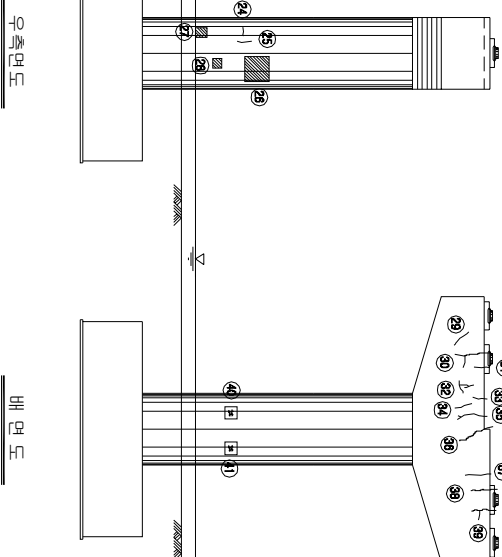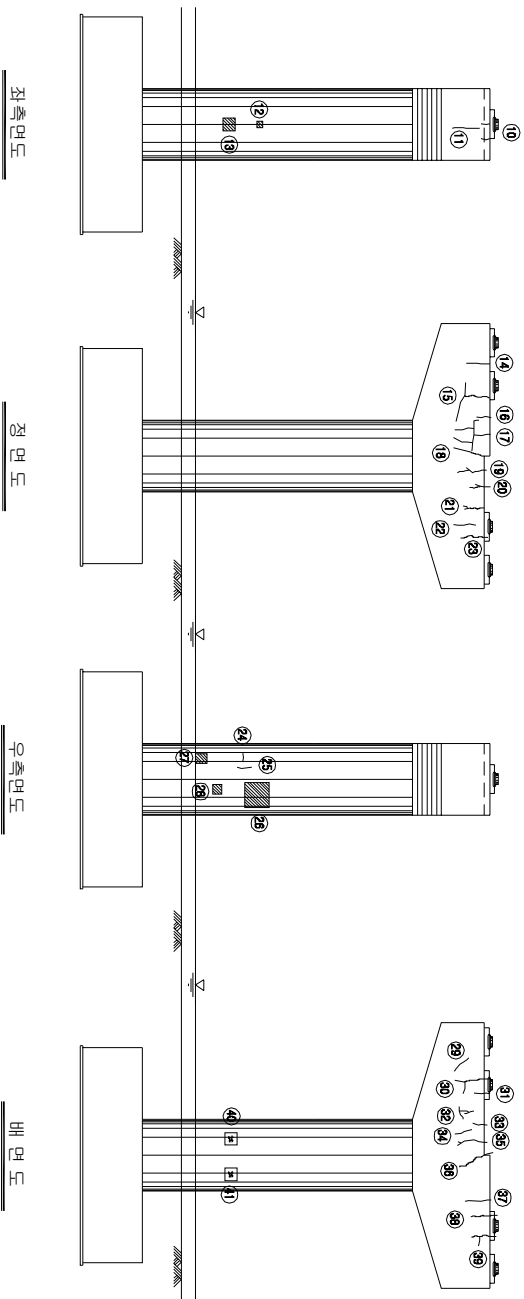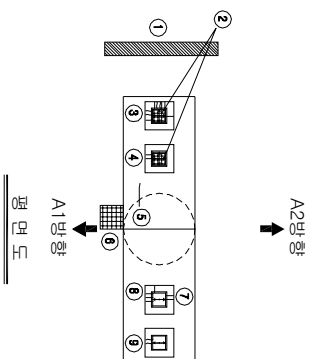

모수 10. 1월	
	모수 11. 1월(2과)
	모수 11. 1월(2과)
	모수 12. 1월(2과)
	모수 12. 1월(2과)
	모수 13. 1월(2과)
	모수 13. 1월(2과)
	모수 14. 1월(2과)
	모수 14. 1월(2과)
	모수 15. 1월(2과)
	모수 15. 1월(2과)

신상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	신상 내용	신상 현황					결합		비
			목	길이	너비	둘레	단위	개소	상대	
1	N	점검로 배터 크리트 벽적	-	4.0	0.5	2.00	㎡	1	상대	2.00
2	P	발성 돌출 건물	0.1	0.2	-	0.20	m	9	b	1.80
3	P	교구체 벽화	-	-	-	1.00	EA	2	b	2.00
4	P	발성 돌출 건물	0.1	0.2	-	0.20	m	2	b	0.40
5	P	건물	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
6	N	점검로 발판 보스	-	0.2	0.2	0.04	㎡	1	b	0.04
7	P	발성 돌출 건물	0.2	0.2	-	0.20	m	2	b	0.40
8	P	발성 돌출 건물	0.1	0.2	-	0.20	m	4	b	0.80
9	P	발성 돌출 건물	0.1	0.2	-	0.20	m	2	b	0.40
10	N	건물	0.1	0.3	-	0.30	m	2	b	0.60
11	N	건물	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
12	N	벽리	-	0.2	0.2	0.04	㎡	1	b	0.04
13	N	벽리	-	0.4	0.4	0.16	㎡	1	b	0.16
14	P	건물	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
15	P	건물	0.2	2.5	-	2.50	m	1	b	2.50
16	N	건물	0.2	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
17	N	건물	0.2	3.8	-	3.80	m	1	b	3.80
18	P	건물	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
19	P	건물	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
20	P	건물	0.3	1.6	-	1.60	m	1	c	1.60
21	P	건물	0.3	0.9	-	0.90	m	1	c	0.90
22	N	건물	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
23	P	건물	0.2	1.1	-	1.10	m	1	b	1.10
24	N	건물	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
25	N	건물	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
26	N	벽리	-	1.2	1.2	1.44	㎡	1	b	1.44
27	N	벽리	-	0.3	0.3	0.09	㎡	1	b	0.09
28	N	벽리	0.1	0.3	0.3	0.09	㎡	1	b	0.09
29	P	건물	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50
30	P	건물	0.2	1.6	-	1.60	m	1	b	1.60
31	N	건물	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
32	N	건물	0.2	1.3	-	1.30	m	1	b	1.30
33	N	건물	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
34	N	건물	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
35	N	건물	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
36	P	건물	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
37	N	건물	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
38	P	건물	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
39	P	건물	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
40	N	영양 건물	-	0.4	0.4	0.16	㎡	1	b	0.16
41	N	영양 건물	-	0.4	0.4	0.16	㎡	1	b	0.16
42										

주: 신상의 길이 및 너비는 「㎡」이며, 건물의 폭은 「mm」임



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진도)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우기술단
도면번호	039

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진도)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우기술단
도면번호	039

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진도)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우기술단
도면번호	039

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진도)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우기술단
도면번호	039

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수목적규정	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.0. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

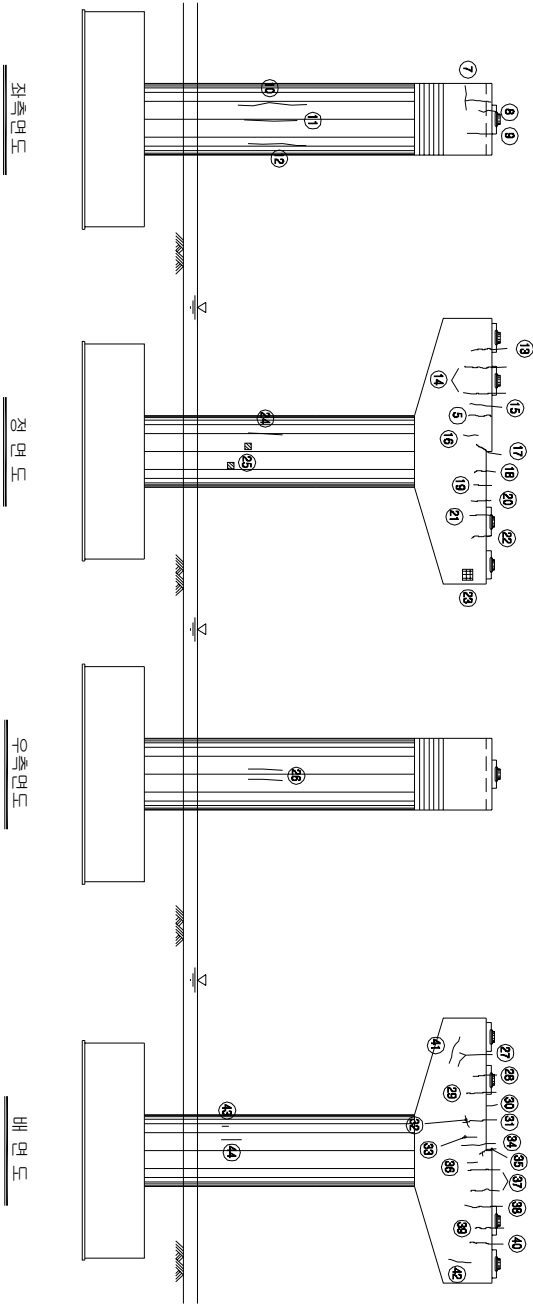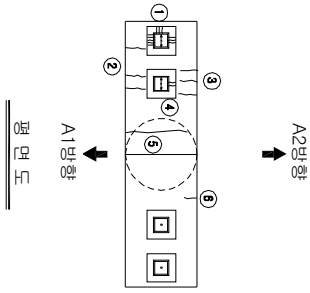

KEY PLAN

부산

대구

SECTION



손상 현황 표



번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	깊이	내비	물량	단위	개소	상대 물량	
1	P	면상/물상 균열	0.2	0.2	-	0.20	m	11	b	2.20
2	P	균열	0.3	1.0	-	1.00	m	3	c	3.00
3	P	균열	0.1	0.5	-	0.50	m	3	b	1.50
4	P	면상/물상 균열	0.2	0.2	-	0.20	m	2	b	0.40
5	N	균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
6	N	균열	0.2	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
7	P	균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
8	P	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
9	P	균열	0.3	0.9	-	0.90	m	1	c	0.90
10	N	균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
11	N	균열	0.2	1.8	-	1.80	m	1	b	1.80
12	N	균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
13	P	균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80
14	P	균열	0.3	2.0	-	2.00	m	2	c	4.00
15	P	균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
16	P	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
17	P	균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
18	P	균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
19	P	균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
20	P	균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
21	P	균열	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70
22	P	균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
23	P	파손	-	0.1	0.01	m	1	b	0.01	
24	N	균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
25	N	벽리	-	0.2	0.04	m	2	b	0.08	
26	N	균열	0.1	1.2	-	1.20	m	2	b	2.40
27	P	균열	0.2	1.8	-	1.80	m	1	b	1.80
28	P	균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
29	P	균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
30	N	균열	0.2	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
31	P	균열	0.3	1.7	-	1.70	m	1	c	1.70
32	N	균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50
33	P	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
34	N	균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
35	P	균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
36	N	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
37	P	균열	0.3	1.5	-	1.50	m	2	c	3.00
38	P	균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80
39	P	균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
40	P	균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80
41	P	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
42	P	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00

주: 손상의 깊이 및 내비는 「제」 이하, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	040

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규정	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하판기)
보 수(0.5. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.6. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.8. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.5. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

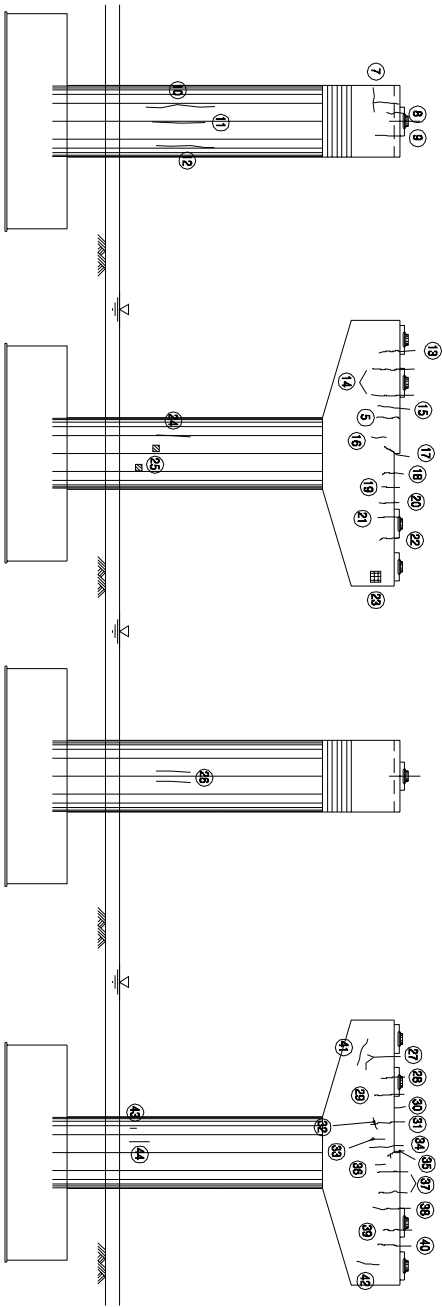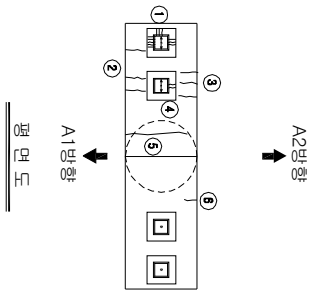


손상 현황 표									
번호	구(P)	손상내용	손상현황			결함		손상	비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	
43	N	균열	0.1	0.2	-	0.20	m	1	b
44	N	균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하판기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	GC (주) 동우기술단
도면번호	040

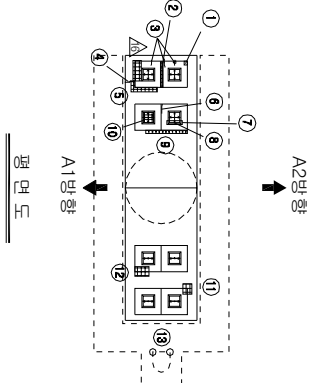


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1, 하반기)
신 구 규 정	보 수(1.1, 하반기)
보수계획규정	보 수(1.2, 상반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2, 하반기)
보 수(0.5, 하반기)	보 수(1.3, 상반기)
보 수(0.5, 하반기)	보 수(1.3, 하반기)
보 수(0.5, 하반기)	보 수(1.4, 상반기)
보 수(1.0, 상반기)	보 수(1.4, 하반기)
보 수(1.0, 하반기)	보 수(1.5, 상반기)
보 수(1.5, 하반기)	보 수(1.5, 하반기)

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고	
				폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대		물량
1	P	P	받침 콘크리트 재료분리	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01	
2	P	P	아물침/베콘크리트 파열	-	0.2	0.5	0.10	m	1	b	0.10	
3	P	P	받침 콘크리트 균열	0.2	0.4	-	0.40	m	3	b	1.20	
4	N	N	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40	
5	N	N	재료분리	-	0.1	1.3	0.13	m	1	b	0.13	
6	N	N	받침 콘크리트 균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
7	P	P	받침 콘크리트 재료분리	-	0.1	2.0	0.20	m	1	b	0.20	
8	P	P	받침 콘크리트 재료분리	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
9	P	P	받침 콘크리트 철근노출	-	0.1	1.0	0.10	m	10	c	1.00	
10	P	P	교구재 분열	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
11	P	P	받침 콘크리트 재료분리	-	0.2	0.2	0.04	m	1	b	0.04	
12	N	N	받침 콘크리트 재료분리	-	0.2	0.3	0.06	m	1	b	0.06	
13	P	P	점강사다리 고정볼트 분열	-	-	-	1.00	EA	2	b	2.00	
14	N	N	균열	0.2	1.8	-	1.80	m	1	b	1.80	
15	N	N	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
16	N	N	균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
17	P	P	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
18	P	P	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40	
19	N	N	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
20	N	N	균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50	
21	P	P	균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00	
22	P	P	방향 균열	-	1.5	1.5	2.25	m	1	b	2.25	
23	P	P	균열	0.2	5.6	-	5.60	m	1	b	5.60	
24	P	P	목각	-	0.1	0.1	0.01	m	3	b	0.03	
25	P	P	균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
26	P	P	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
27	P	P	균열	0.1	1.2	-	1.20	m	3	b	3.60	
28	P	P	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
29	P	P	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
30	P	P	균열	0.1	0.7	-	0.70	m	2	b	1.40	
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 글씨 옆 나타내는 「P」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

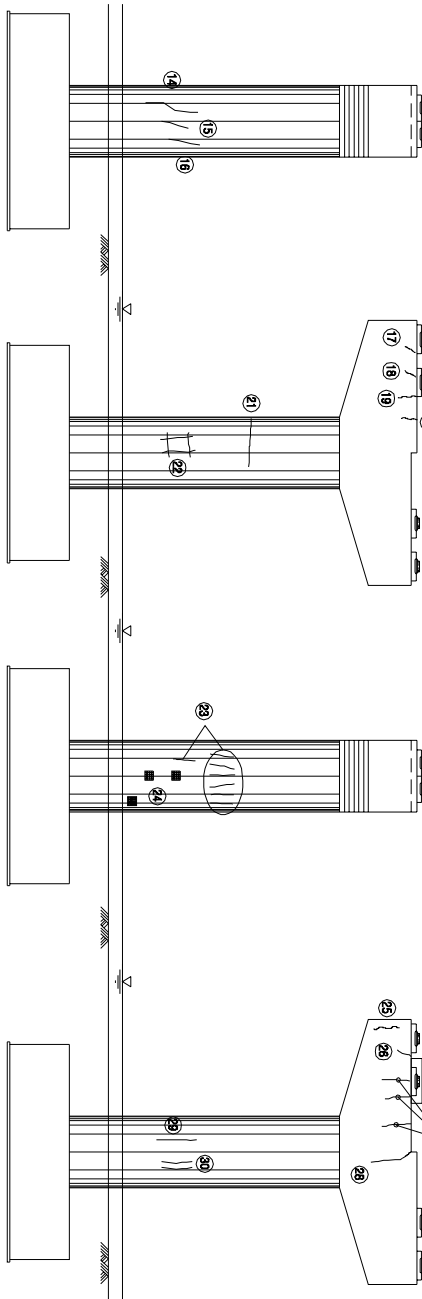

좌측면도

정면도

우측면도



배면도

KEY PLAN

부 산

대 구

SECTION





용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31

발주처 신대구부산업국도로주식회사

용역사 (주) 동우기술단

도면번호 041

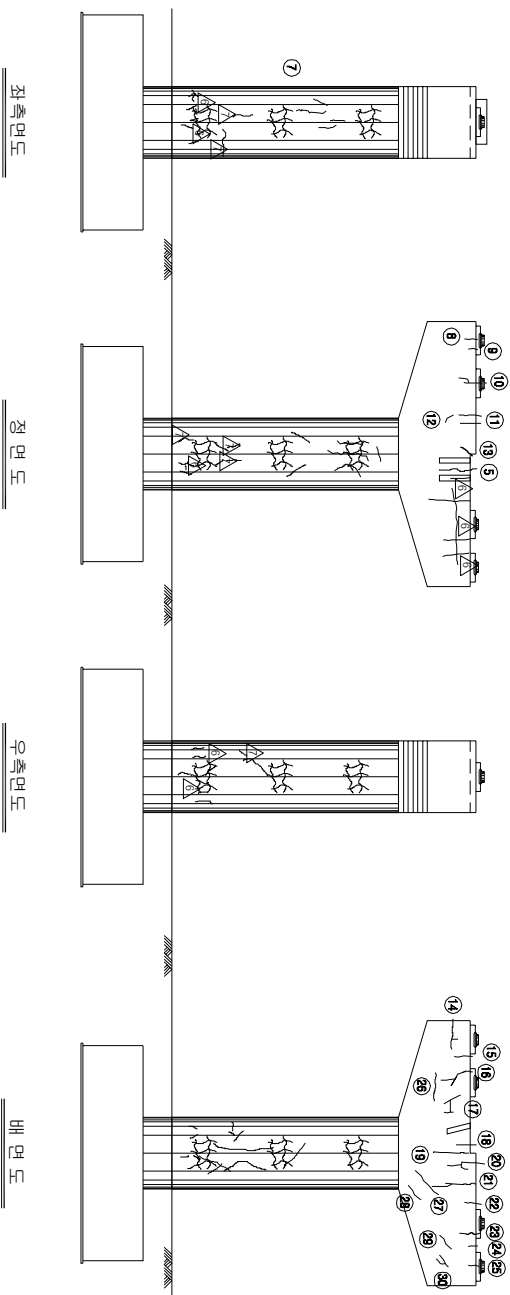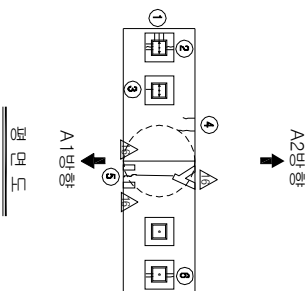

KEY PLAN

부산

SECTION

대구

보수이력	
기초균열	보수(11, 14번기)
신규균열	보수(11, 14번기)
보수부위재균열	보수(12, 14번기)
보수(기)모서리	보수(12, 14번기)
보수(08, 14번기)	보수(13, 14번기)
보수(08, 14번기)	보수(13, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(14, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(15, 14번기)
보수(10, 14번기)	보수(15, 14번기)




손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대	
1	N	면상불량균열	0.2	0.2	-	0.20	m	3	b	0.60
2	P	면상불량균열	0.2	0.2	-	0.20	m	5	b	1.00
3	P	면상불량균열	0.2	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
4	P	면상불량균열	0.2	0.6	-	0.60	m	2	b	1.20
5	P	면상불량균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00
6	P	면상불량균열	0.2	0.2	-	0.20	m	4	b	0.80
7	N	면상균열	-	9.42	8.4	79.13	㎡	1	b	79.13
8	N	면상균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
9	N	면상균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
10	P	면상균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90
11	P	면상균열	0.1	0.6	-	0.60	m	2	b	1.20
12	N	면상균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40
13	P	면상균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
14	P	면상균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
15	N	면상균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
16	P	면상균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
17	P	면상균열	0.2	1.3	-	1.30	m	1	b	1.30
18	P	면상균열	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70
19	P	면상균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
20	N	면상균열	0.2	1.6	-	1.60	m	1	b	1.60
21	P	면상균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
22	P	면상균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
23	P	면상균열	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
24	P	면상균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
25	N	면상균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
26	N	면상균열	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
27	N	면상균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
28	N	면상균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50
29	N	면상균열	0.1	0.5	-	0.50	m	1	b	0.50
30	N	면상균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주: 손상의 길이 및 너비는 「mm」이며, 면적의 표준 「㎡」임

주: 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	042

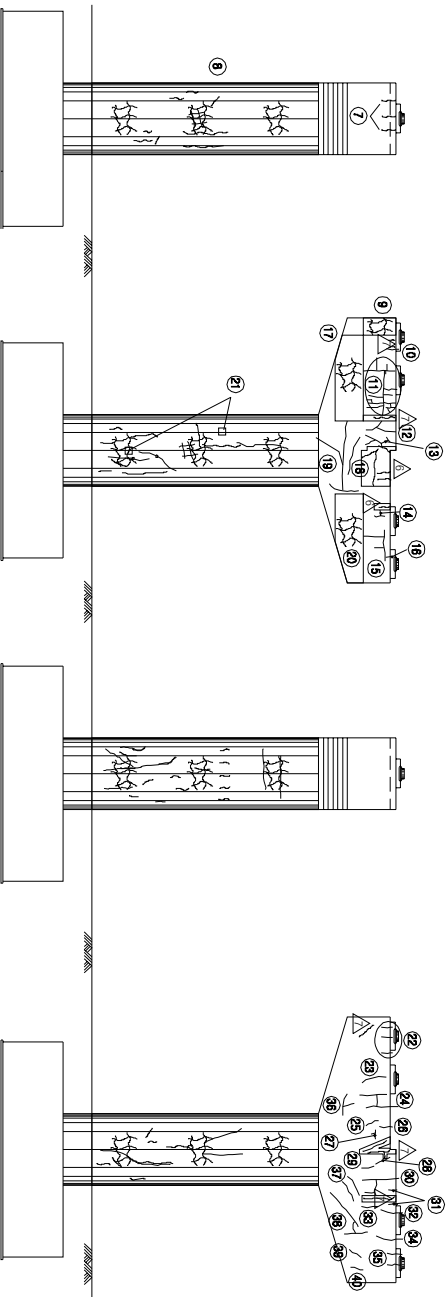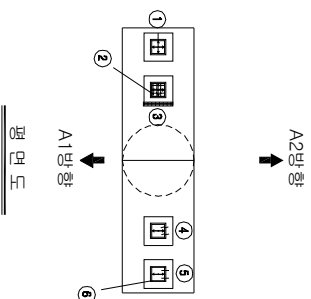

모수 이름	
	모수 11, 12(변경)
	모수 11, 12(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)

[illegible]