


10 : 미전교(대구) - 교면포장 - S1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수부위별구분	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

← 부 산


대 구 →

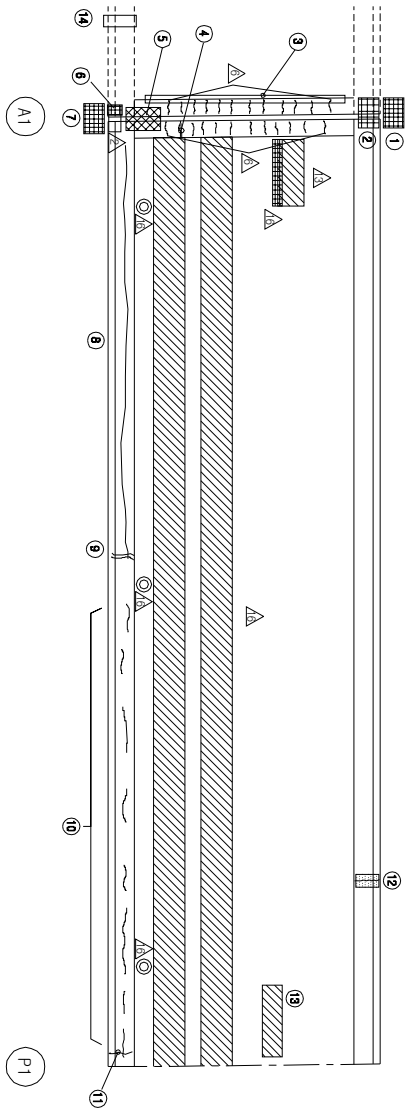


손상 현황 표									
번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황				결함		비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	
1	P	차수판 앵카볼트 풀림	-	-	1.00	EA	4	b	4.00
2	P	차수판 앵카볼트 풀림	-	-	1.00	EA	2	b	2.00
3	P	점속부 이격	-	6.5	m	1	b	6.50	
4	P	축타제 균열	0.2	0.4	-	0.40	m	1	b 0.40
5	N	유기부 이물점박	-	1.2	-	1.20	m	1	b 1.20
6	P	차수판 앵카볼트 풀림	-	-	1.00	EA	2	b	2.00
7	P	차수판 앵카볼트 풀림	-	-	1.00	EA	3	b	3.00
8	P	균열	0.2	20.0	-	20.00	m	1	b 20.00
9	P	보수부 치균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b 1.20
10	P	균열	0.1	12.0	-	12.00	m	1	b 12.00
11	P	균열	0.2	1.4	-	1.40	m	1	b 1.40
12	P	균열부 백화	0.1	1.2	-	1.20	m	1	b 1.20
13	P	라벨링	-	0.7	4.0	2.80	m	1	b 2.80
14	P	평호박 단차	-	-	-	1.00	EA	1.00	b 1.00 T=0.06
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

KEY PLAN

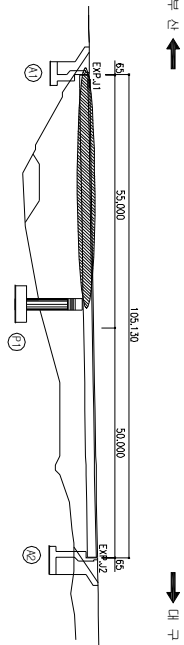

SECTION

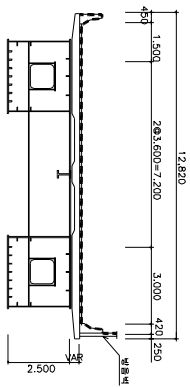


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	001

10 : 미전교(대구) - 교면포장 - S2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 해당기)
신 구 규 정	보수(1.1. 해당기)
보수부위재규정	보수(1.2. 해당기)
보수(기)보수	보수(1.2. 해당기)
보수(0.0. 해당기)	보수(1.3. 해당기)
보수(0.0. 해당기)	보수(1.3. 해당기)
보수(0.0. 해당기)	보수(1.4. 해당기)
보수(1.0. 해당기)	보수(1.5. 해당기)
보수(1.0. 해당기)	보수(1.5. 해당기)



← 부 산

대 구 →

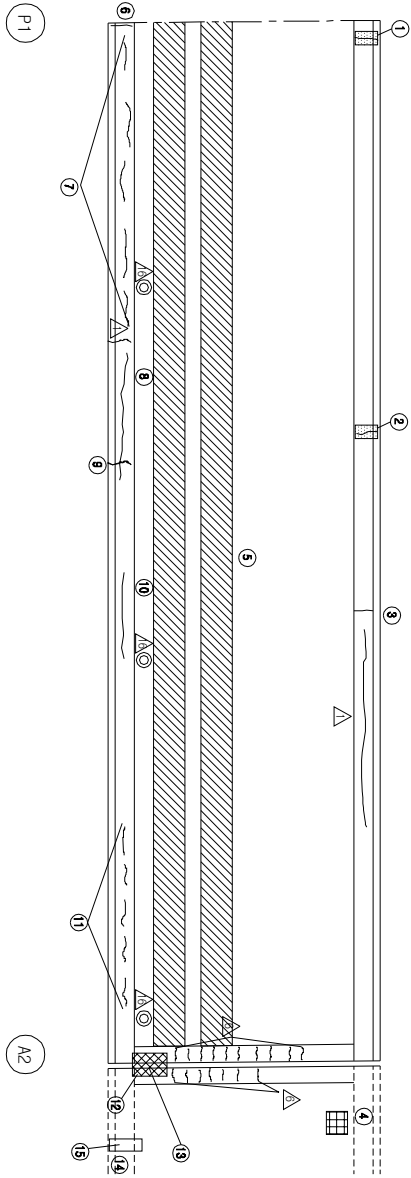

KEY PLAN

SECTION

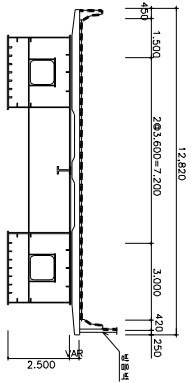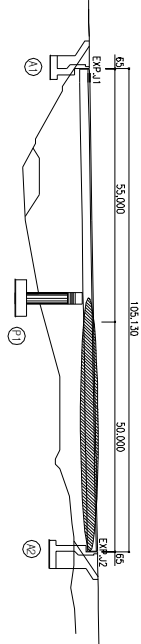

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대 물량	
1	P	균열부(목타)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
2	P	균열부(목타)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
3	N	균열	0.1	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
4	N	아스콘소성변형	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	b	1.00
5	P	라벨링	-	1.0	100.0	100.00	m ²	1	b	100.00
6	P	균열	0.1	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
7	P	균열	0.1	8.0	-	8.00	m	1	b	8.00
8	P	균열	0.2	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00
9	P	보수부(재균열)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
10	P	균열	0.1	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00
11	P	균열	0.1	5.0	-	5.00	m	1	b	5.00
12	N	차수면(영커폴트)탈락	-	-	-	2.00	EA	2	b	2.00
13	P	유각부(이물질)방역	-	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50
14	P	병충해(단차)	-	0.02	-	0.02	m	1	b	0.02
15	P	삼란트(열화)	-	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	002

10 : 미전교(대구) - 바닷판하면 - S2

보수 이력	
기 준 관 령	보 수(1. 하반기)
신 구 관 령	보 수(1. 하반기)
보수배위제군명	보 수(1.2 하반기)
보 수(기)번호	보 수(1.2 하반기)
보 수(0.5 하반기)	보 수(1.3 하반기)
보 수(0.5 하반기)	보 수(1.3 하반기)
보 수(0.5 하반기)	보 수(1.4 하반기)
보 수(1.0 하반기)	보 수(1.4 하반기)
보 수(1.0 하반기)	보 수(1.5 하반기)
보 수(1.5 하반기)	보 수(1.5 하반기)

← 부 산


대 구 →

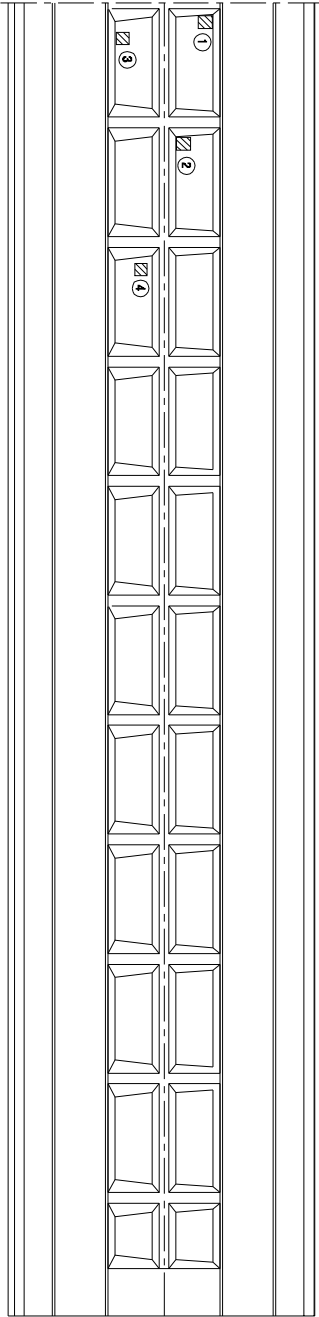


①

②

KEY PLAN

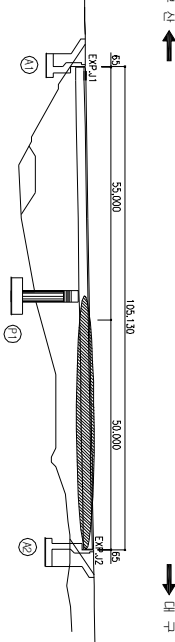

SECTION

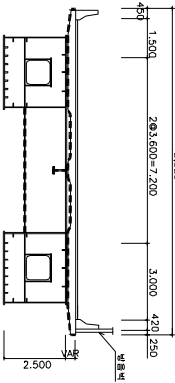

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	상태	
1	P	채움분리	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	b	0.25
2	P	채움분리	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	b	0.25
3	P	채움분리	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01
4	P	채움분리	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	b	0.09
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「mm」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	004

ID : 미전교(대구) - 거터외부 - S1 G1

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

보수이력	
기초관정	보수(1.1.하반기)
신구관정	보수(1.1.하반기)
보수배위제곱물	보수(1.2.하반기)
보수(기)보수	보수(1.3.하반기)
보수(0.8.하반기)	보수(1.3.하반기)
보수(0.8.하반기)	보수(1.4.하반기)
보수(1.0.하반기)	보수(1.5.하반기)
보수(1.5.하반기)	

← 부 산

대 구 →

좌 측 면


하 면

우 측 면


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

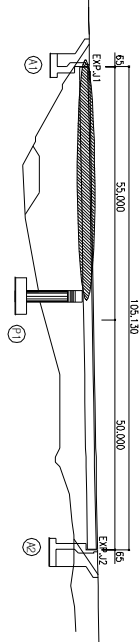

SECTION

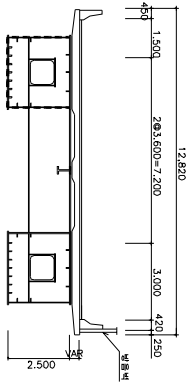

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황				결함		손상	비고
				폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대	물량
1	N		도장결함/누발생	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	b	0.02
2	N		도장결함/누발생	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01
3	N		도장결함/누발생	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01
4	N		도장결함/누발생	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	b	0.02
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주: 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 관음의 폭은 「mm」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	005

10 : 미전교(대구) - 거터외부 - S2 G1

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부 산

대 구 →

보수 이 령	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하반기)
보수목적규정	보 수(1.2. 하반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하반기)
보 수(0.05. 하반기)	보 수(1.3. 하반기)
보 수(0.05. 하반기)	보 수(1.3. 하반기)
보 수(0.05. 하반기)	보 수(1.4. 하반기)
보 수(1.0. 하반기)	보 수(1.5. 하반기)
보 수(1.0. 하반기)	보 수(1.5. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상 내용	손상 현황					결함		손상 비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소	상대	
1	P	도랑벽단/노면상	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	b	0.03
2	N	도랑벽단/노면상	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	b	0.05
3	P	도랑구덩	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	b	0.01
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎝」이며, 간격의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

좌 측 면


하 면

우 측 면


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

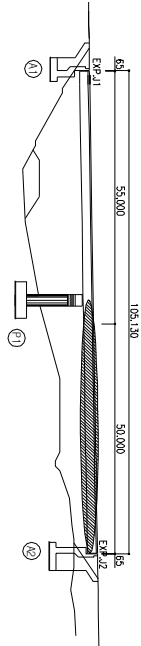

SECTION

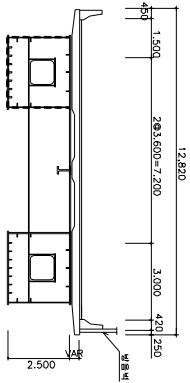

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	006

ID : 미전교(대구) - 거터외부 - S1 G2

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1 밀.

← 부 산

대 구 →

보 수 이 령	
기 관 관 령	보 수(11, 하반기)
신 구 관 령	보 수(11, 하반기)
보 수부처/계급명	보 수(12, 하반기)
보 수(기)보수	보 수(12, 하반기)
보 수(005, 하반기)	보 수(13, 하반기)
보 수(006, 하반기)	보 수(13, 하반기)
보 수(008, 하반기)	보 수(14, 하반기)
보 수(10, 상반기)	보 수(14, 하반기)
보 수(10, 하반기)	보 수(15, 하반기)
보 수(15, 하반기)	보 수(15, 하반기)

손 상 현 황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상대		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「mm」이며, 균열의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

좌 측 면


하 면

우 측 면


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

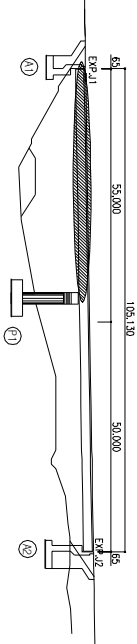

SECTION

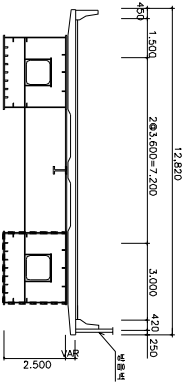

용역명 2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)

과업기간 2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31

발주처 신대구부산업고속도로주식회사

용역사 (주) 동우기술단

도면번호 007

10 : 미전교(대구) - 거터외부 - S2 G2

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부 산

대 구 →

보수 이 령	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하반기)
보수부위제정령	보 수(1.2. 하반기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 하반기)
보 수(0.8. 하반기)	보 수(1.3. 하반기)
보 수(0.8. 하반기)	보 수(1.4. 하반기)
보 수(1.0. 상반기)	보 수(1.5. 하반기)
보 수(1.0. 하반기)	보 수(1.5. 하반기)

손 상 현 황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황						결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N	도랑극형	-	0.1	0.3	0.03	m ³	1	b	0.03	
2	N	도랑극형	-	0.1	1.0	0.10	m ³	1	b	0.10	
3	N	도랑극형	-	0.1	1.2	0.12	m ³	1	b	0.12	
4	N	도랑극형	-	0.1	1.2	0.12	m ³	1	b	0.12	
5	N	도랑극형	-	0.5	0.2	0.10	m ³	1	b	0.10	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 끝이 및 너비는 「㎢」이며, 근원의 폭은 「mm」임


주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

좌 측 면


하 면

우 측 면

KEY PLAN

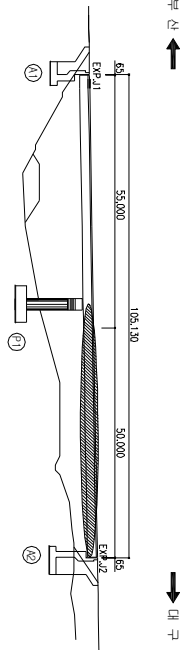

SECTION

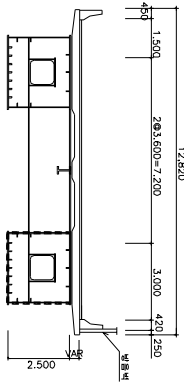


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	008

ID : 미전교(대구) - 거더내부 - S1 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1. 하판기)
보수별유형분류	보 수(1.2 하판기)
보 수(기)번호	보 수(1.2 하판기)
보 수(08 하판기)	보 수(1.3 하판기)
보 수(08 하판기)	보 수(1.3 하판기)
보 수(08 하판기)	보 수(1.4 하판기)
보 수(10 하판기)	보 수(1.4 하판기)
보 수(10 하판기)	보 수(1.5 하판기)
보 수(15 하판기)	보 수(1.5 하판기)

← 부 산


대 구 →

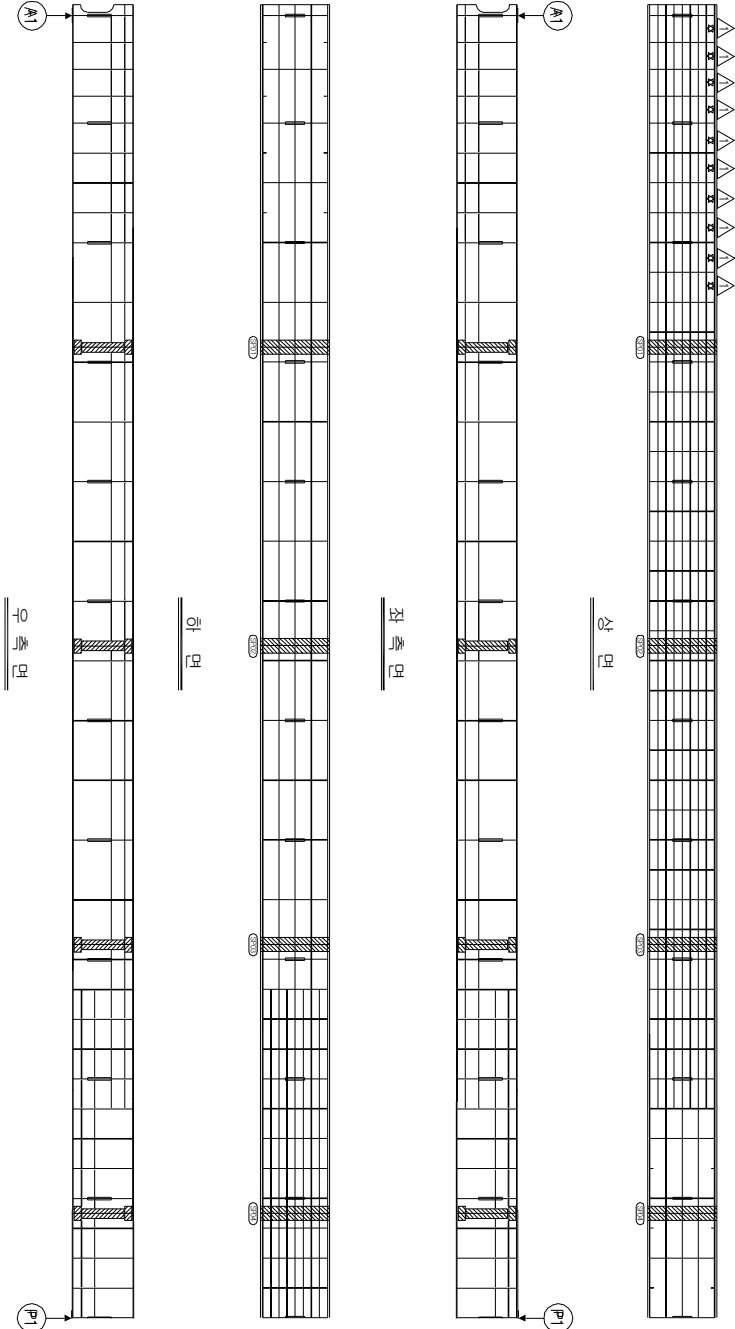


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

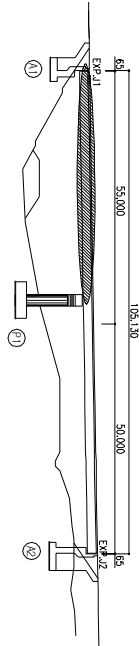

SECTION

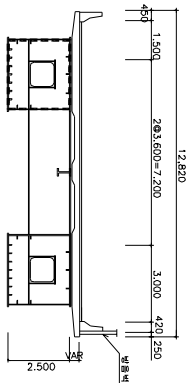

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상면	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	009

10 : 미전교(대구) - 거더내부 - S2 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 하방기)
신 구 규 정	보 수(1. 하방기)
보수목적규정	보 수(1.2 하방기)
보 수(기)보수	보 수(1.2 하방기)
보 수(0.5 하방기)	보 수(1.3 하방기)
보 수(0.5 하방기)	보 수(1.3 하방기)
보 수(0.5 하방기)	보 수(1.4 하방기)
보 수(1.0 하방기)	보 수(1.4 하방기)
보 수(1.0 하방기)	보 수(1.5 하방기)
보 수(1.5 하방기)	보 수(1.5 하방기)

부 산


대 구

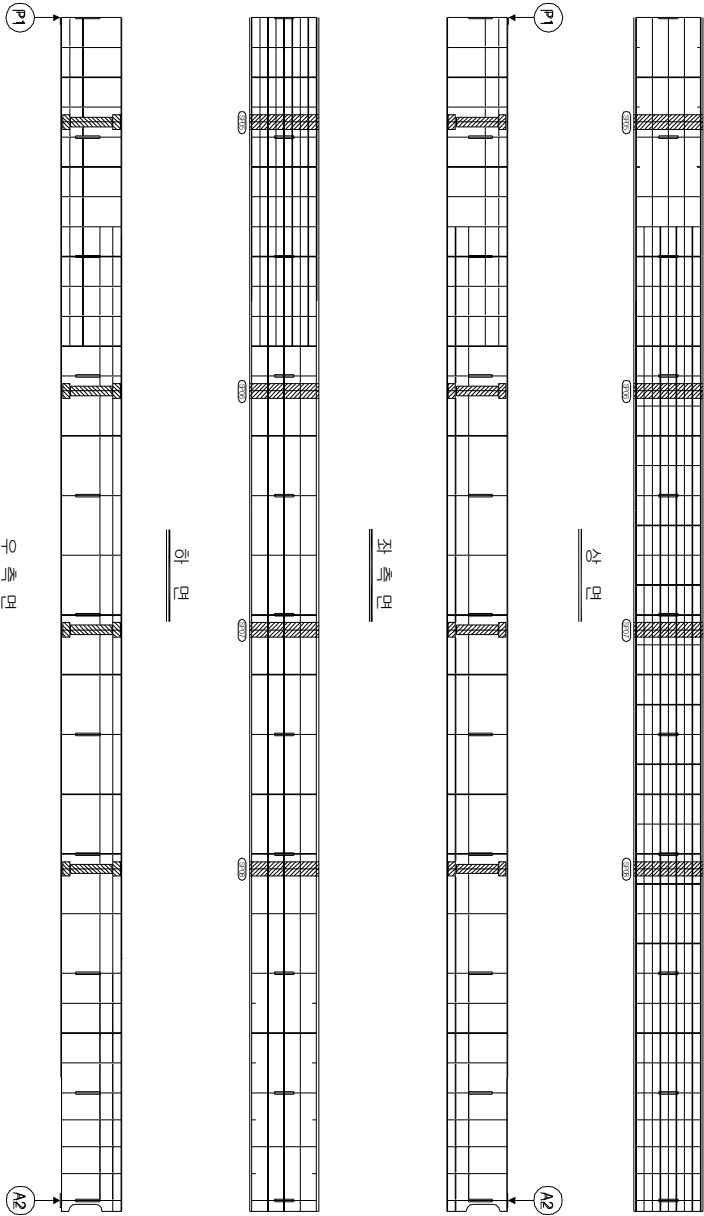


KEY PLAN

부 산

대 구

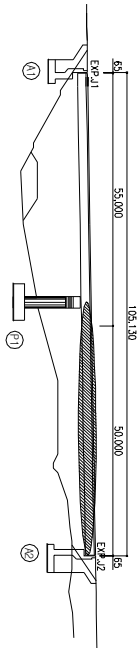

SECTION

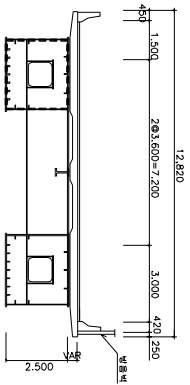

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	010

ID : 미전교(대구) - 거더내부 - S1 G2


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
신 구 규 정	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보수목적규명	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(1)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(2)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(3)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(4)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(5)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(10)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(15)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)

부 산


대 구

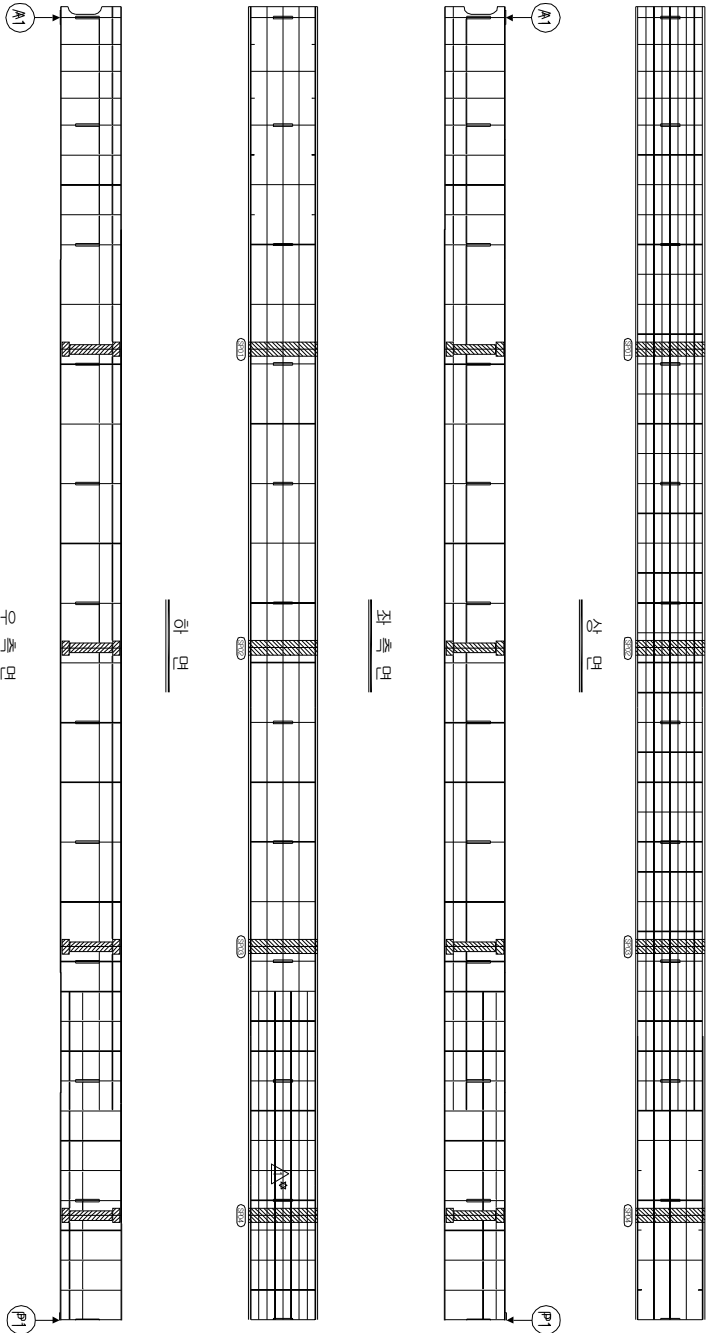

KEY PLAN

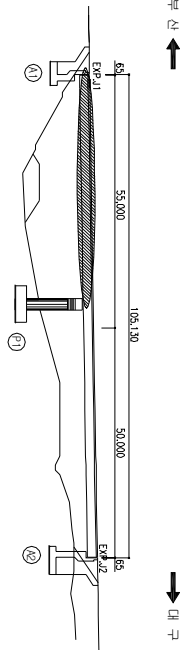

SECTION

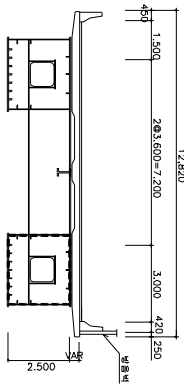

손상 현황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	011

10 : 미전교(대구) - 거더내부 - S2 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하방기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하방기)
보수부위재질명	보 수(1.2. 하방기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하방기)
보 수(005. 하방기)	보 수(1.3. 하방기)
보 수(008. 하방기)	보 수(1.3. 하방기)
보 수(100. 하방기)	보 수(1.4. 하방기)
보 수(110. 하방기)	보 수(1.4. 하방기)
보 수(115. 하방기)	보 수(1.5. 하방기)

부 산


대 구

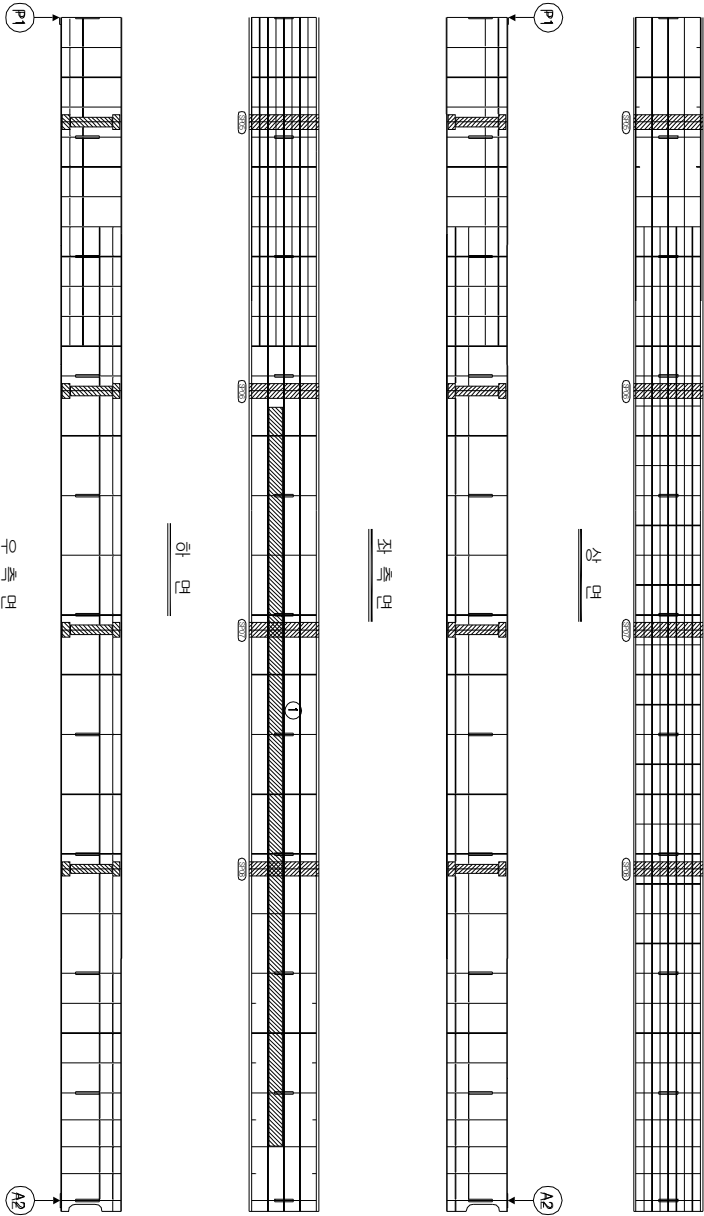


KEY PLAN

부 산

대 구

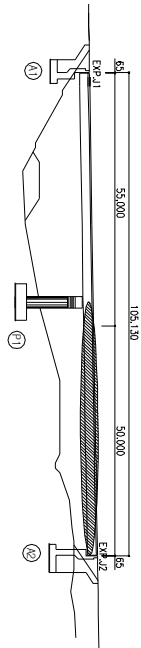

SECTION

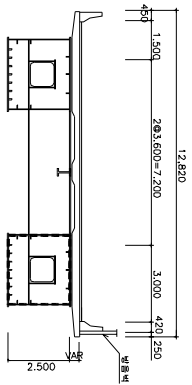

손 상 현 황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함		손상 비고
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상면	
1	P		이음철 유입물	-	1.0	30.0	30.00	m ²	1	b	30.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「mm」이며, 단면의 폭은 「mm」임



주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	012

ID : 미전교(대구) - 교대 - A1


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1, 해당기)
신 구 규 정	보 수(1.1, 해당기)
보수유지내역	보 수(1.2, 해당기)
보 수(기)보수	보 수(1.2, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.3, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.3, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.4, 해당기)
보 수(1.0, 해당기)	보 수(1.4, 해당기)
보 수(1.0, 해당기)	보 수(1.5, 해당기)
보 수(1.5, 해당기)	보 수(1.5, 해당기)

*배수축구 규격 

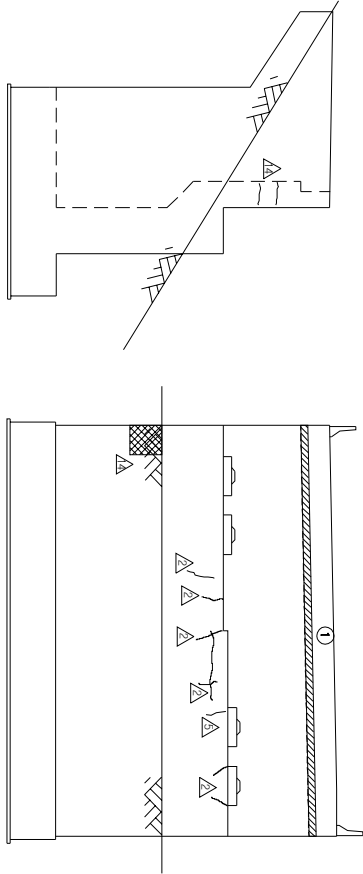


날개벽(좌측)

정면도

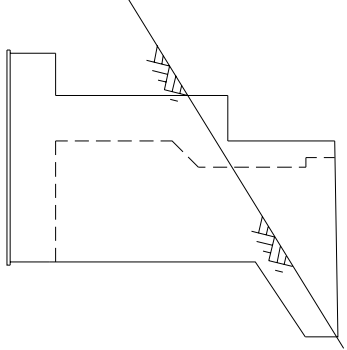


날개벽(우측)

KEY PLAN

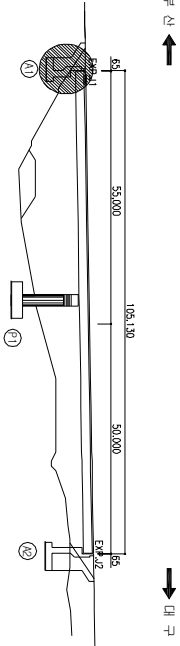

SECTION

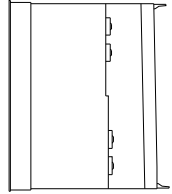

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	깊이	나비	물량	단위			
1	P	신축이음 간격제외채기	-	12.5	-	12.50	m	개소 1	b 12.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임


주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	주 동 우 기 술 단
도면번호	013

10 : 미전교(대구) - 교대 - A2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1. 해방기)
신 구 규 정	보수(1. 해방기)
보수(복원)규정	보수(12. 해방기)
보수(기)보수	보수(12. 해방기)
보수(08. 해방기)	보수(13. 해방기)
보수(08. 해방기)	보수(13. 해방기)
보수(08. 해방기)	보수(14. 해방기)
보수(10. 해방기)	보수(15. 해방기)
보수(15. 해방기)	보수(15. 해방기)


신 구 규 정	기 준 규 정	신 구 규 정	기 준 규 정
---------	---------	---------	---------

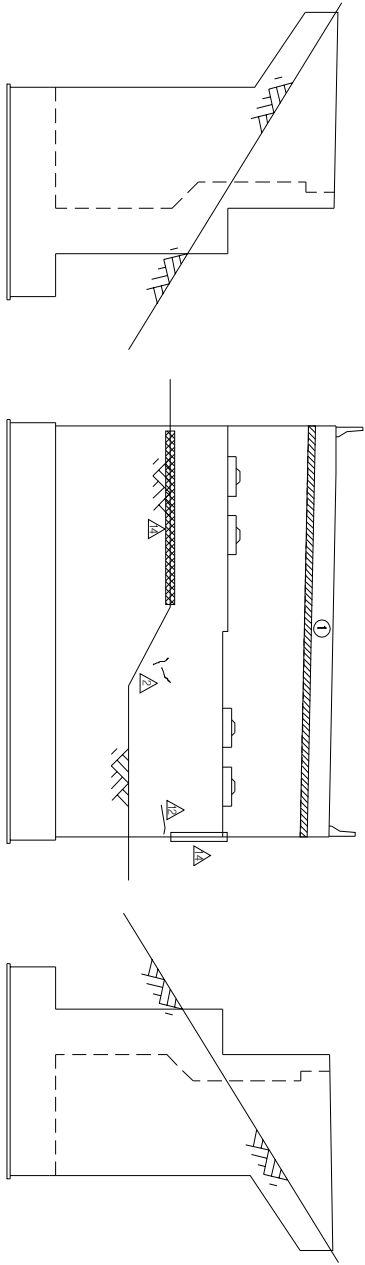


KEY PLAN

부 산

대 구

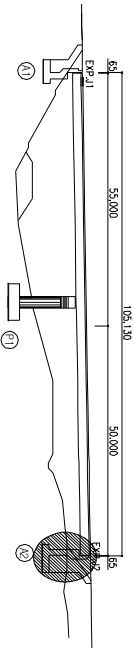

SECTION

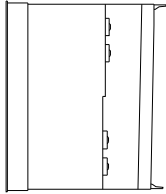

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
				폭	길이	너비	물량	단위			
1	P	신축이음 간격제외체기	-	12.5	-	12.50	m	1	b	12.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산업고속도로주식회사
용역사	주 동 우 기 술 단
도면번호	014

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 해방기)
신 구 규 정	보 수(1. 해방기)
보수목적규명	보 수(1.2 해방기)
보 수(기)모식	보 수(1.2 해방기)
보 수(08 해방기)	보 수(1.3 해방기)
보 수(08 해방기)	보 수(1.3 해방기)
보 수(08 해방기)	보 수(1.4 해방기)
보 수(10 해방기)	보 수(1.4 해방기)
보 수(10 해방기)	보 수(1.5 해방기)
보 수(15 해방기)	보 수(1.5 해방기)



A2방향
↓

A1방향
↓
평 면 도

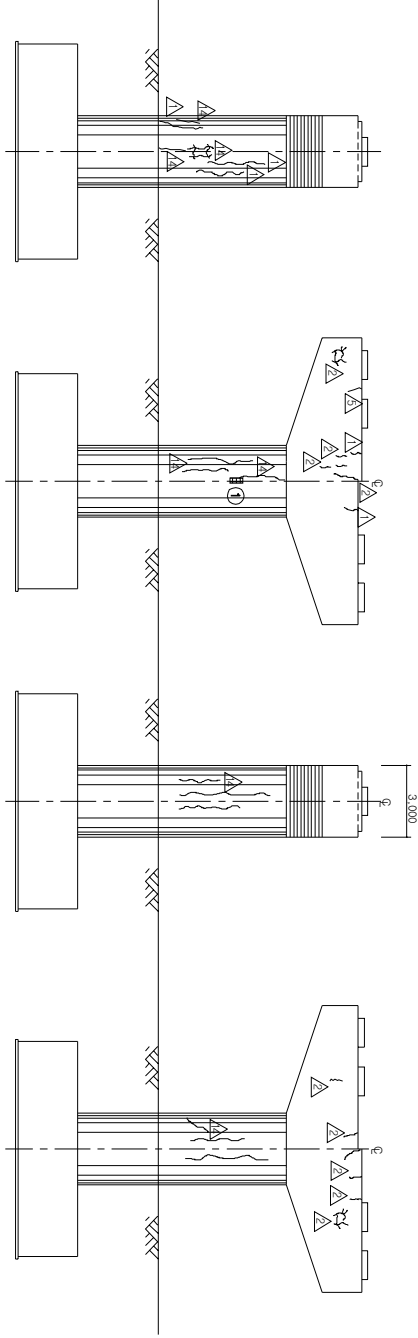


좌측면도

정 면 도


우측면도

배 면 도

KEY PLAN

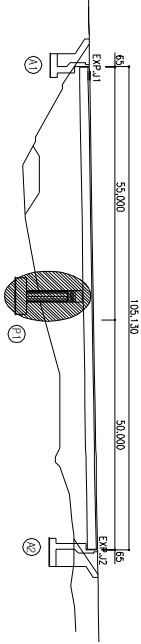

SECTION

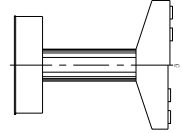

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	벽폭	폭	손상현황				결함		손상 비고	
					깊이	나비	물량	단위	개소	상대		
1	P			-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	b	0.02	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎜」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	015