


ID : 미전교(부산) - 교면포장 - S1

모수 이름	
	모수 11, 12(변경)
	모수 11, 12(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)


타
오
요
아
하

번호 구(P)	신(N)	소성내용	폭	소성현황					결함 상태	소성 량	비고
				깊이	내비	물량	단위	개소			
1	P	영동역 단차	-	0.05	-	0.05	m	1	b	0.05	
2	P	유리천 아물도비차	-	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
3	P	자수만 양귀불도 불임	-	-	-	1.00	EA	2	b	2.00	
4	P	자수만 양귀불도 불임	-	-	-	1.00	EA	4	b	4.00	
5	P	자수만 양귀불도 불임	-	-	-	1.00	EA	3	b	3.00	
6	P	범용역 POST 변형	-	-	-	1.00	EA	1	b	1.00	
7	N	간월	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
8	P	간월	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
9	P	모수부 차간월	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
10	P	간월	0.1	8.0	-	8.00	m	1	b	8.00	
11	P	간월형	-	0.3	100.0	80.00	m	1	b	30.00	
12	P	간월부 부속대	0.1	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70	
13	N	간월부 부속대	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70	
14	P	간월부 부속대	0.1	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70	
15	P	간월부 부속대	0.1	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70	
16	P	간월	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
17	N	간월부 부속대	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b	0.70	
18	P	간월부 부속대	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 소성의 길이 및 너비는 「m」이며, 간월의 폭은 「mm」임

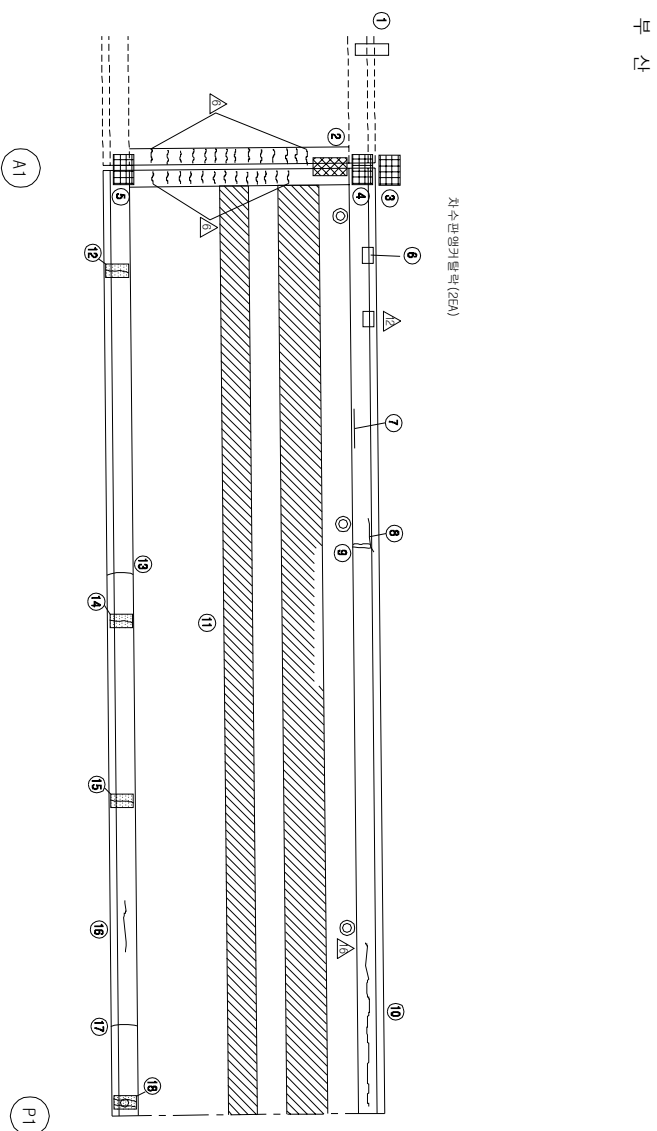

KEY PLAN

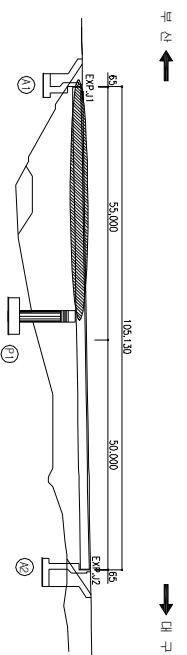

SECTION

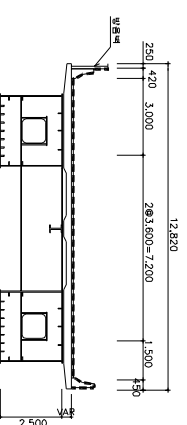


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진도)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우씨솔단
도면번호	001

10 : 미전교(부산) - 교면포장 - S2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.2. 일반기)
보수부위별구분	보 수(1.3. 일반기)
보 수(1.1. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.2. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.3. 일반기)	보 수(1.6. 일반기)
보 수(1.4. 일반기)	보 수(1.7. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.8. 일반기)
보 수(1.6. 일반기)	보 수(1.9. 일반기)
보 수(1.7. 일반기)	보 수(2.0. 일반기)

← 부산


대구 →

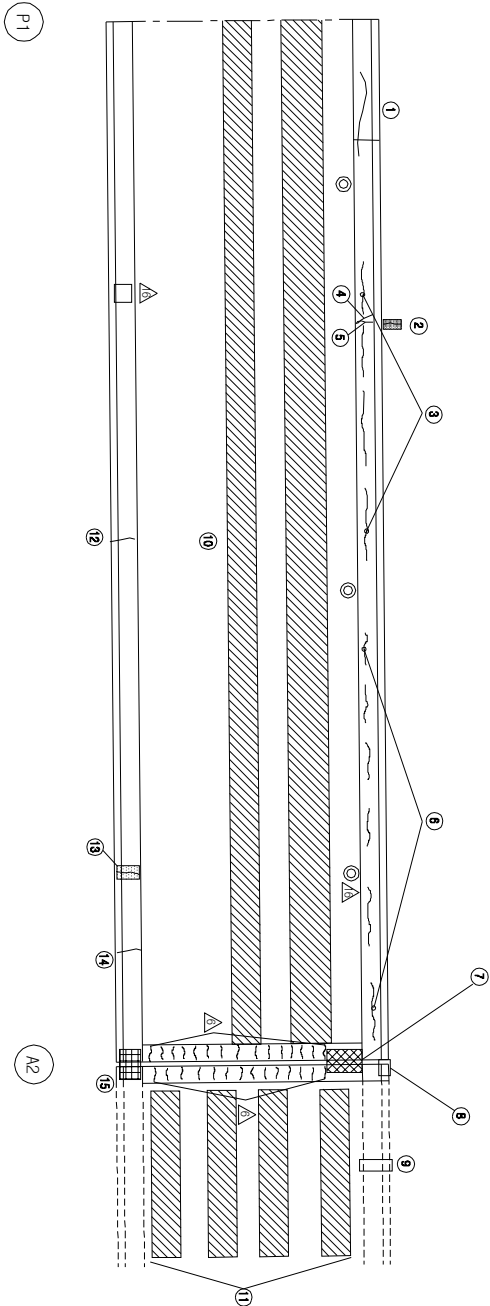


KEY PLAN

← 부산

대구 →

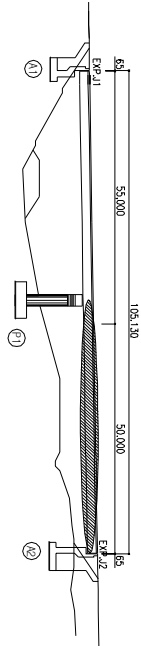

SECTION

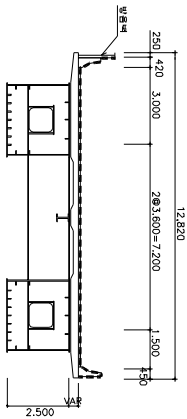

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황			결함		손상	비고
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대
1	N		균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b
2	N		균열부 박탈	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b
3	P		균열	0.1	11.0	-	11.00	m	1	b
4	N		균열부 박탈	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b
5	P		균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b
6	P		균열	0.2	15.0	-	15.00	m	1	b
7	P		유리부 이탈/침하	-	1.0	-	1.00	m	1	b
8	P		교량 옆단위치판 변형	-	-	-	1.00	EA	1	b
9	P		철근트렌치	-	1.2	-	1.20	m	1	b
10	P		라벨링	-	0.3	100.0	30.00	m	1	b
11	P		라벨링	-	0.3	40.0	12.00	m	1	b
12	N		균열부 박탈	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b
13	P		균열부 박탈	0.1	0.8	-	0.80	m	1	b
14	N		균열부 박탈	0.2	0.7	-	0.70	m	1	b
15	P		치수판/영카탈트/블록	-	-	-	1.00	EA	3	b
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주: 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	002

10 : 미전교(부산) - 바다관하하면 - S1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수목적규정	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.8. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.9. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

← 부산


대구 →

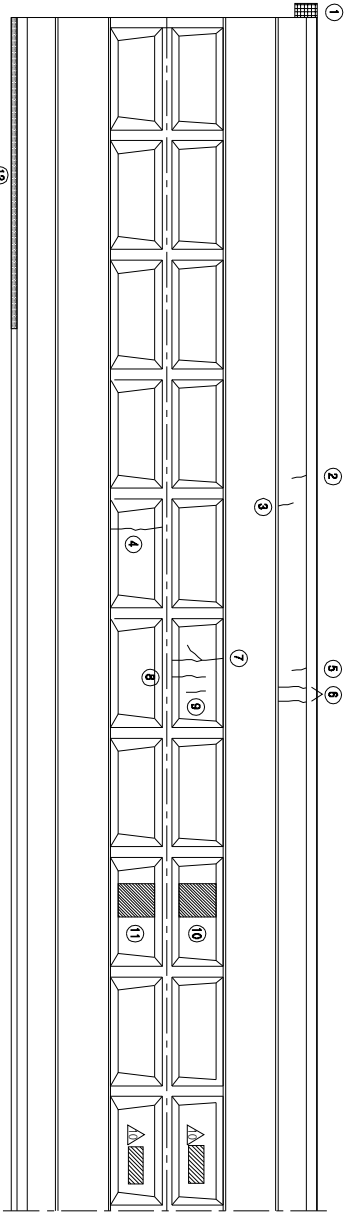


A1

P1

KEY PLAN

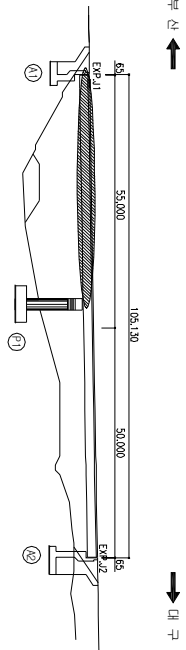

SECTION

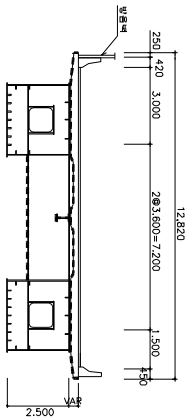

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함		손상 물량	비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대		
1	N	마감불량	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	b	0.02	
2	N	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
3	N	균열	0.1	0.4	-	0.40	m	1	b	0.40	
4	N	균열	0.1	2.2	-	2.20	m	1	b	2.20	
5	N	균열	0.1	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
6	N	균열	0.1	0.8	-	0.80	m	2	b	1.60	
7	N	균열	0.1	2.7	-	2.70	m	1	b	2.70	
8	N	균열	0.1	1.4	-	1.40	m	1	b	1.40	
9	N	균열	0.1	0.9	-	0.90	m	1	b	0.90	
10	N	재료분리	-	2.2	2.0	4.40	m ²	1	b	4.40	
11	N	재료분리	-	2.2	2.0	4.40	m ²	1	b	4.40	
12	N	누수흔적/액체	-	12.0	0.3	3.60	m ²	1	b	3.60	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 끝이 아닌 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	003

10 : 미전교(부산) - 바닷관하면 - S2

보수 이력	
기 준 규 정	보수(11, 하반기)
신 구 규 정	보수(11, 하반기)
보수목적규정	보수(12, 하반기)
보수(기)목적	보수(12, 하반기)
보수(005, 하반기)	보수(13, 하반기)
보수(008, 하반기)	보수(13, 하반기)
보수(010, 하반기)	보수(14, 하반기)
보수(10, 하반기)	보수(15, 하반기)
보수(15, 하반기)	보수(15, 하반기)

← 부산


대구 →

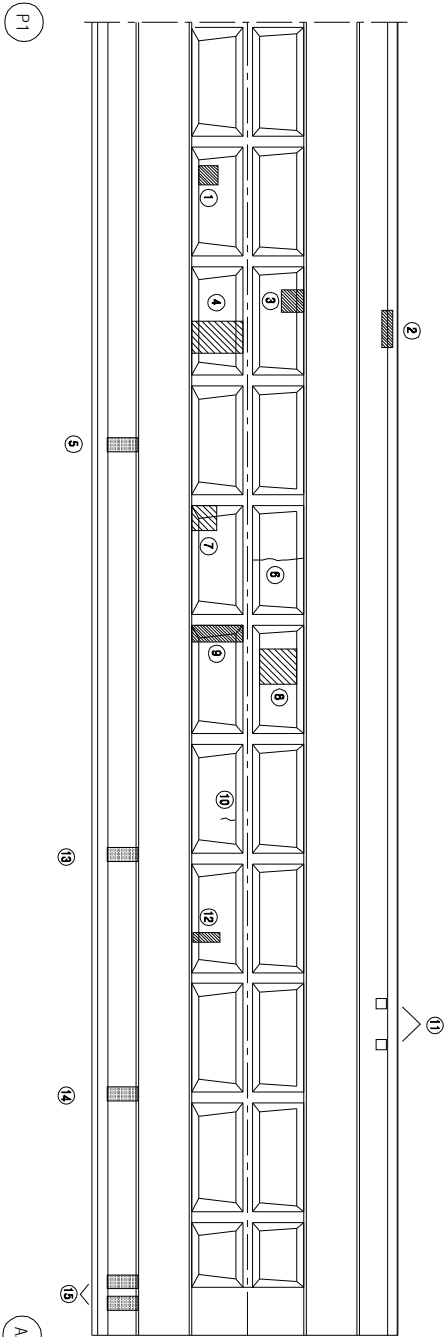


KEY PLAN

← 부산

대구 →

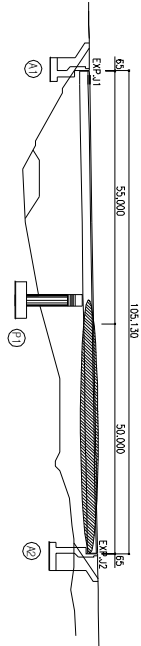

SECTION

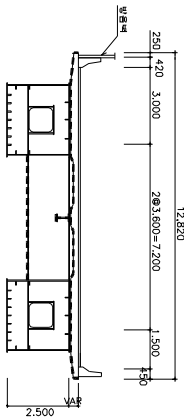

손상 현황 표

번호	(신(N) 구(P))	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	N	재로분리	-	0.5	0.5	0.25	m ³	1	b	0.25	
2	N	재로분리	-	1.1	0.4	0.44	m ³	1	b	0.44	
3	N	재로분리	-	0.6	0.6	0.36	m ³	1	b	0.36	
4	P	재로분리	-	2.2	2.0	4.40	m ³	1	b	4.40	
5	N	누수층적/벽타	-	0.8	0.5	0.40	m ³	1	b	0.40	
6	N	균열	0.1	2.2	-	2.20	m	1	b	2.20	
7	P	재로분리	-	1.0	0.8	0.80	m ³	1	b	0.80	
8	P	재로분리	-	2.2	2.0	4.40	m ³	1	b	4.40	
9	N	재로분리	-	2.0	0.6	1.20	m ³	1	b	1.20	
10	N	균열	0.1	1.2	-	1.2	m	1	b	1.20	
11	P	배수관 연결고리 탈락	-	-	-	1.00	EA	2	c	2.00	
12	N	재로분리	-	1.2	0.5	0.60	m ³	1	b	0.60	
13	N	누수층적/벽타	-	0.8	0.4	0.32	m ³	1	b	0.32	
14	N	누수층적/벽타	-	0.8	0.5	0.40	m ³	1	b	0.40	
15	N	누수층적/벽타	-	0.8	0.3	0.24	m ³	2	b	0.48	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	004

ID : 미전교(부산) - 거터외부 - S1 G1

* ☆ 표시는 도장손상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부산

대구 →

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1. 하판기)
신 구 규 정	보수(1. 하판기)
보수목적규정	보수(1.2 하판기)
보수(기)목적	보수(1.2 하판기)
보수(008 하판기)	보수(1.3 하판기)
보수(008 하판기)	보수(1.4 하판기)
보수(100 하판기)	보수(1.5 하판기)
보수(10 하판기)	보수(1.5 하판기)
보수(15 하판기)	보수(1.5 하판기)

좌 측 면


하 면

우 측 면


KEY PLAN

부산 ←

→ 대구

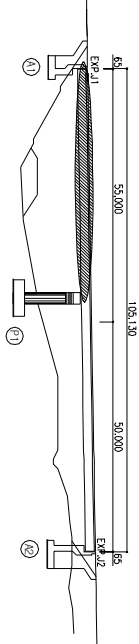

SECTION

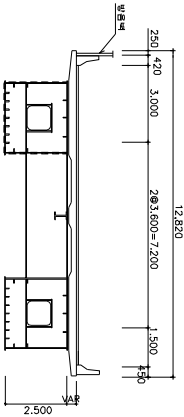

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상대	손상 물량	비고
			폭	깊이	너비	물량	단위			
1	N	도랑처리(보수불량)	-	-	-	1.00	EA	1		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「mm」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	005

ID : 미전교(부산) - 거터외부 - S2 G1

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부산

대구 →


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1, 해당기)
신 구 규 정	보 수(1.1, 해당기)
보수(보수)규정	보 수(1.2, 해당기)
보 수(기)보수	보 수(1.3, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.3, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.3, 해당기)
보 수(0.5, 해당기)	보 수(1.4, 해당기)
보 수(1.0, 해당기)	보 수(1.5, 해당기)
보 수(1.0, 해당기)	보 수(1.5, 해당기)

손상 현황 표


번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황				결함		손상	비고
				폭	깊이	나비	물량	단위	개소	상대	물량
1	P		도랑극형	-	0.2	0.2	0.04	m ³	1	b	0.04
2	P		도랑극형	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	b	0.01
3	N		도랑극형	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	b	0.01
4	P		도랑극형	-	0.2	0.2	0.04	m ³	1	b	0.04
5	N		도랑극형	-	0.1	0.2	0.02	m ³	1	b	0.02
6	N		도랑극형	-	0.3	0.1	0.03	m ³	1	b	0.03
7	P		도랑극형	-	0.1	0.2	0.02	m ³	1	b	0.02
8	P		도랑극형	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	b	0.01
9	P		도랑극형	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	b	0.01
10	P		도랑극형	-	0.2	0.2	0.04	m ³	1	b	0.04
11	P		도랑극형	-	0.1	0.2	0.02	m ³	1	b	0.02
12	P		도랑극형	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	b	0.01
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

좌측면

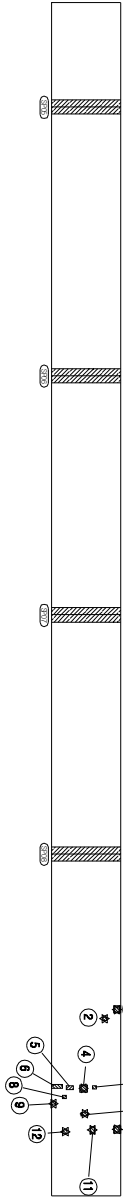


하면

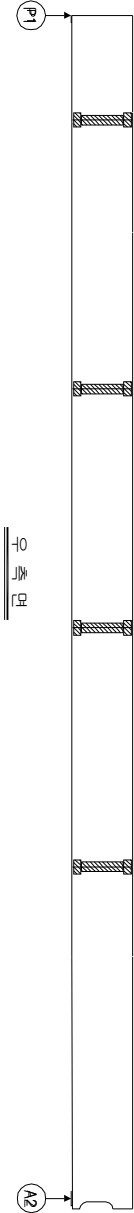


KEY PLAN

부산 ←

대구 →

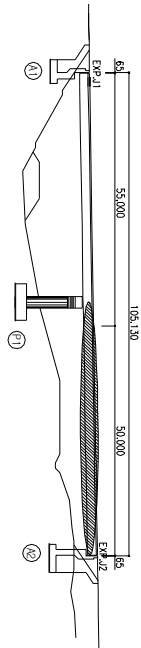

SECTION

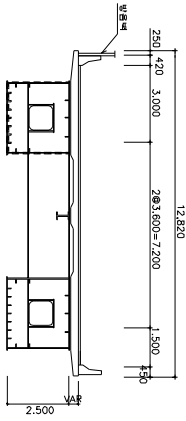

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	006

ID : 미전교(부산) - 거터외부 - S1 G2

* ☆ 표시는 도청승인.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부산

대구 →

보수이력	
기통관정	보수(1.1.하반기)
신구관정	보수(1.1.하반기)
보수배관정	보수(1.2.하반기)
보수(기)보수	보수(1.3.하반기)
보수(08.하반기)	보수(1.3.하반기)
보수(08.하반기)	보수(1.4.하반기)
보수(10.하반기)	보수(1.5.하반기)

손상현황표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주: 손상의 끝이 및 너비는 「㎢」이며, 근원의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 관입의 폭은 「mm」임

좌측면


하면

우측면


KEY PLAN

← 부산

대구 →

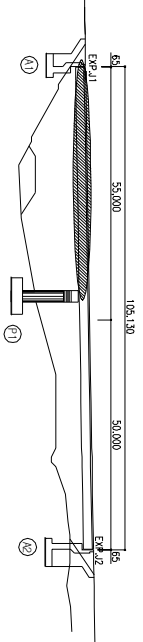

SECTION

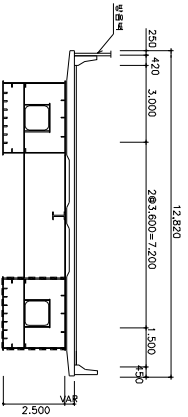

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	007

ID : 미전교(부산) - 거터외부 - S2 G2

* ☆ 표시는 도정상상임.
* 표기되지 않은 부위는 0.1X0.1임.

← 부산

대구 →

보수이력	
기 준 규 정	보수(1.1. 해방기)
신 구 규 정	보수(1.1. 해방기)
보수목적규명	보수(1.2. 해방기)
보수(기)목적	보수(1.2. 해방기)
보수(0.0. 해방기)	보수(1.3. 해방기)
보수(0.0. 해방기)	보수(1.3. 해방기)
보수(0.0. 해방기)	보수(1.4. 해방기)
보수(1.0. 해방기)	보수(1.4. 해방기)
보수(1.0. 해방기)	보수(1.5. 해방기)
보수(1.5. 해방기)	보수(1.5. 해방기)

손상 현황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 비고			
			폭	깊이	나비	물량	단위					
1	P	도랑결함	-	0.2	0.3	0.06	m ²	개소	1	b	0.06	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 깊이 및 나비는 「㎝」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

좌측면


하면

우측면


KEY PLAN

부산 ←

→ 대구

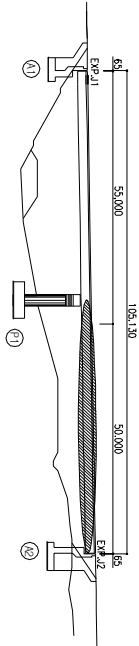

SECTION

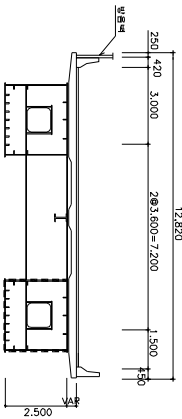

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	008

ID : 미전교(부산) - 거더내부 - S1 G1

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 하판기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 하판기)
보수목적규명	보 수(1.2. 하판기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.3. 하판기)
보 수(0.0. 하판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 상판기)	보 수(1.4. 하판기)
보 수(1.0. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)
보 수(1.5. 하판기)	보 수(1.5. 하판기)

손상 현황 표

번호	구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고	
				폭	깊이	나비	물량	단위				개소
1	P		이물침투적	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	b	0.04	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

부 산

대 구


상 면

좌 측 면


하 면

우 측 면

KEY PLAN

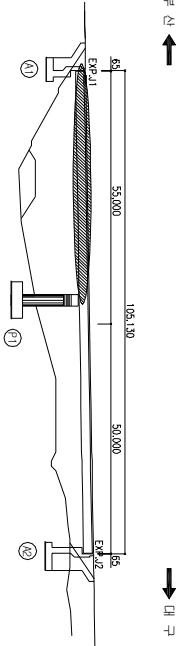

SECTION

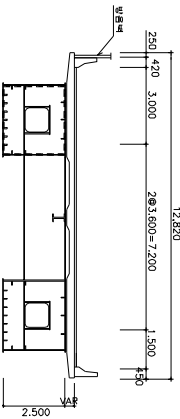


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	009

ID : 미전교(부산) - 거더내부 - S2 G1


보수이력	
기통관정	보수(11, 하반기)
신구관정	보수(11, 하반기)
보수배위제출물	보수(12, 하반기)
보수(기)보수	보수(12, 하반기)
보수(08, 하반기)	보수(13, 하반기)
보수(08, 하반기)	보수(13, 하반기)
보수(08, 하반기)	보수(14, 하반기)
보수(10, 하반기)	보수(14, 하반기)
보수(10, 하반기)	보수(15, 하반기)
보수(15, 하반기)	보수(15, 하반기)

부산


대구

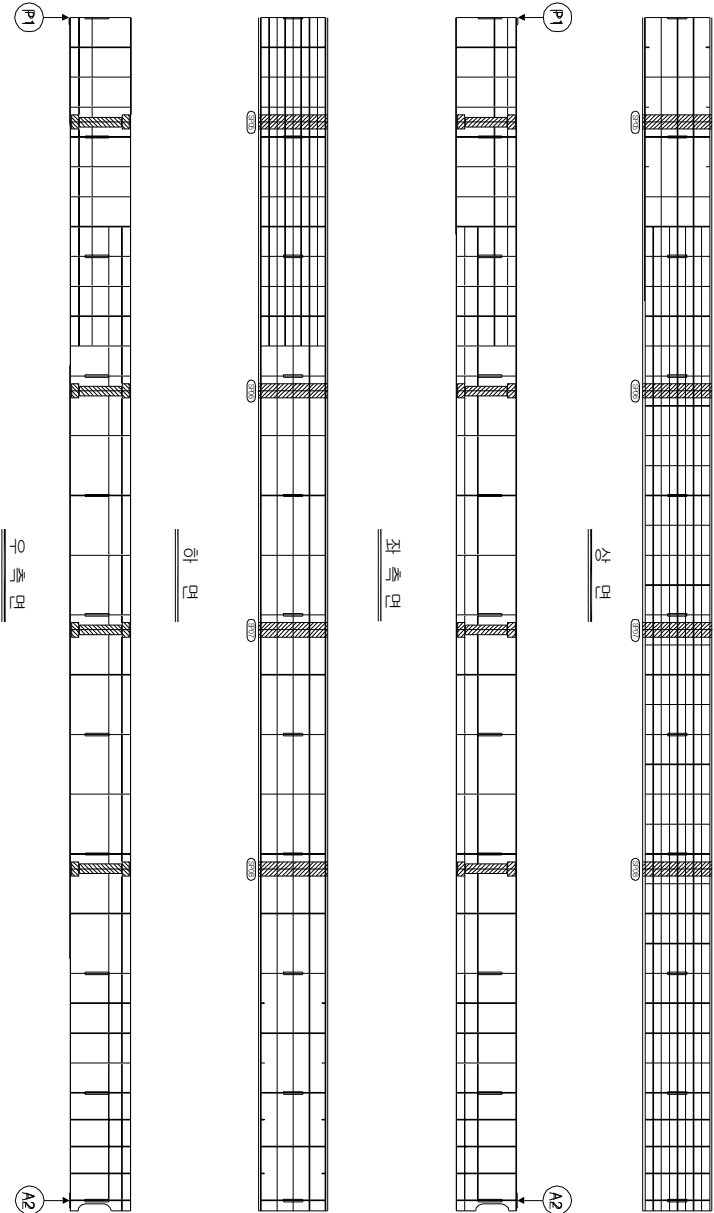

KEY PLAN

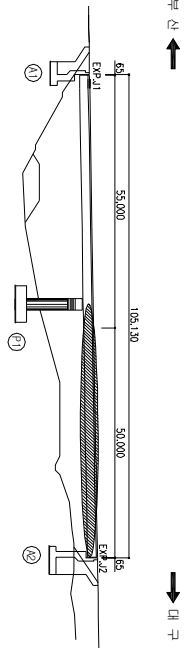

SECTION

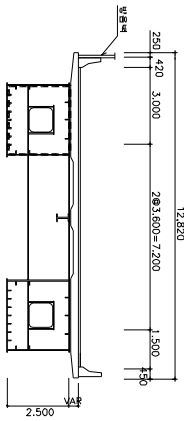

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상면	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	010

ID : 미전교(부산) - 거더내부 - S1 G2


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
신 구 규 정	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보수목적규정	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(1)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(2)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(3)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(4)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(5)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(10)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)
보 수(15)보수	보 수(1, 2, 3, 4, 5)

부 산


대 구

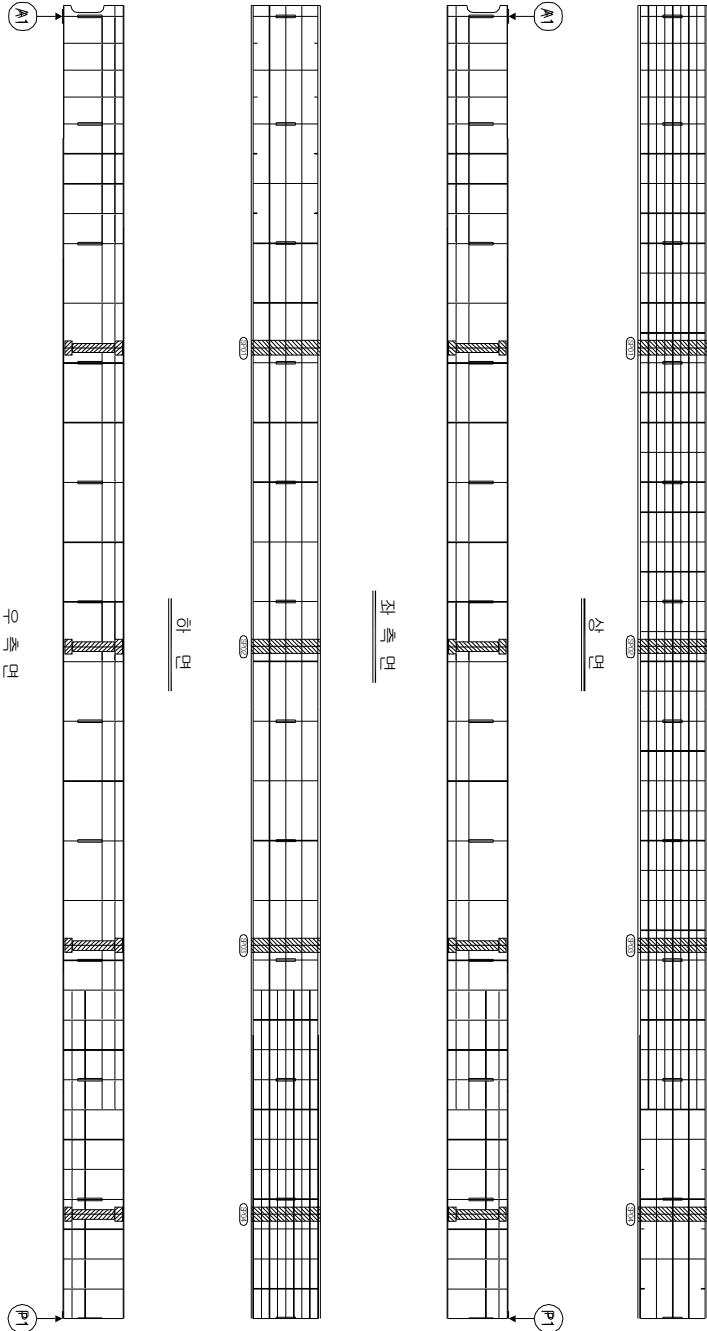

KEY PLAN

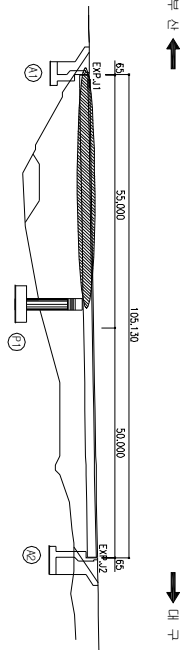

SECTION

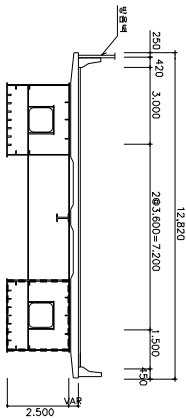

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 물량	비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	011

10 : 미전교(부산) - 거더내부 - S2 G2

보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1.1. 일반기)
신 구 규 정	보 수(1.1. 일반기)
보수부위재료명	보 수(1.2. 일반기)
보 수(기)보수	보 수(1.2. 일반기)
보 수(0.5. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.6. 일반기)	보 수(1.3. 일반기)
보 수(0.8. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.4. 일반기)
보 수(1.0. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)
보 수(1.5. 일반기)	보 수(1.5. 일반기)

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 손상 비고	
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대 물량
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎝」 이하, 간격의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「mm」임

부 산

대 구


상 면

좌 측 면


하 면

우 측 면

KEY PLAN

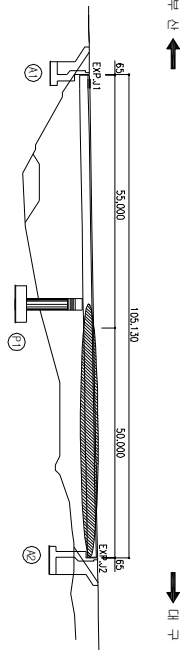

SECTION

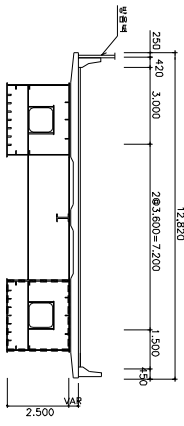

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 동우기술단
도면번호	012

ID : 미전교(부산) - 교대 - A1

보수 이력	
기 준 규 정	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
신 구 규 정	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(1)보수(2)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(3)보수(4)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(5)보수(6)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(7)보수(8)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(9)보수(10)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(11)보수(12)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(13)보수(14)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(15)보수(16)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(17)보수(18)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(19)보수(20)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(21)보수(22)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(23)보수(24)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(25)보수(26)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(27)보수(28)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(29)보수(30)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(31)보수(32)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(33)보수(34)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(35)보수(36)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(37)보수(38)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(39)보수(40)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
보수(41)보수(42)	보수(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)


손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	물량	
1	P	채수(채측)	-	1.0	1.00	m	1	b	1.00		
2	P	발정 P(채측)측발정	-	-	1.00	EA	1	b	1.00		
3	P	산책이동 간격제 M(채측)	-	12.5	-	12.50	m	1	b	12.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎝」이며, 단면의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임


날개벽(좌측)

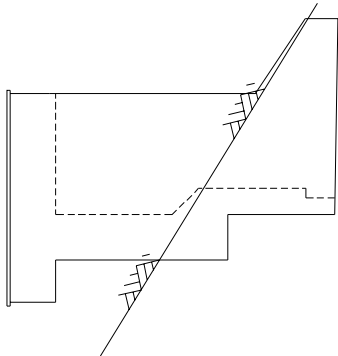


정면도

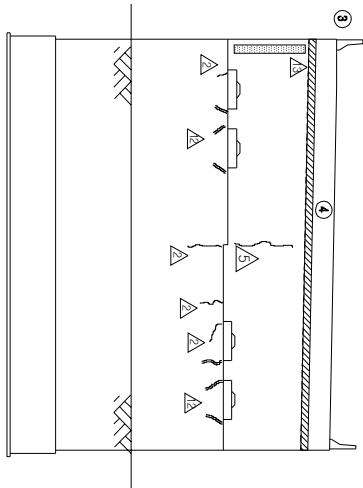


날개벽(우측)

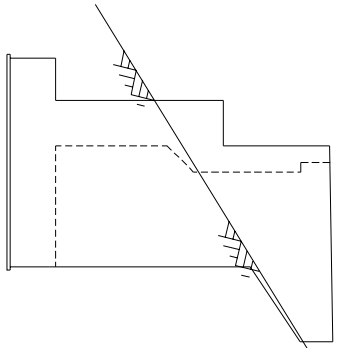

KEY PLAN

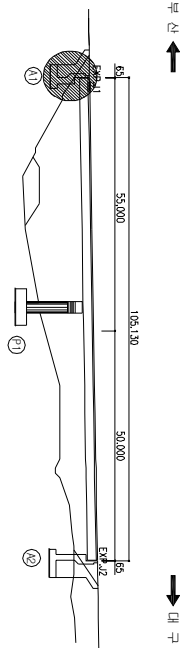

SECTION

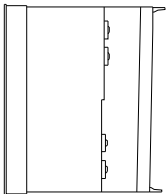

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	☐ (주) 동우기술단
도면번호	013


ID : 미전교(부산) - 교대 - A2

모수 이름	
	모수 11, 12(변경)
	모수 11, 12(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)
	모수 12, 23(변경)

가
0
1
아
하

번호 구 (P)	손상 내용	손상 현황						결정 상태		손상 비고
		폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대 물량		
1	P	면적 1㎡에 10%	-	0.1	0.3	0.03	m	1	b	0.03
2	P	산책이름 간격 10미터	-	12.0	-	12.00	m	1	b	12.00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이하, 면적의 폭은 「 mm 」 임

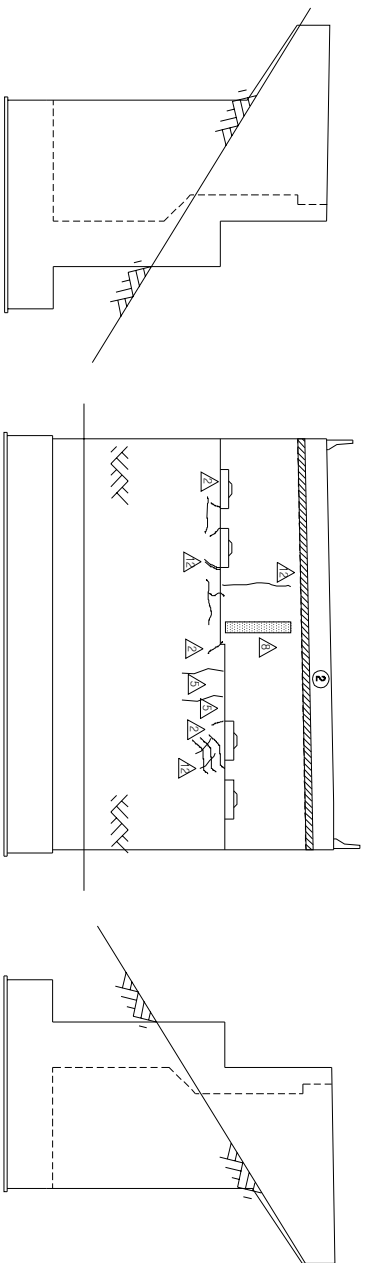


날개벽 (좌측)


500

나 개변 (우측)

KEY PLAN

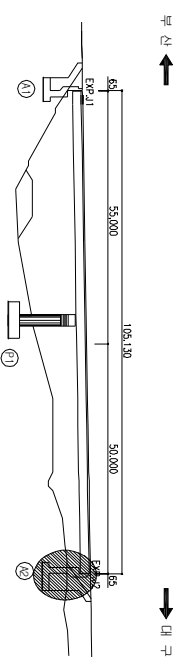

SECTION

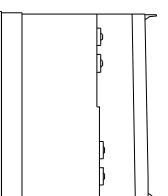

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
별주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주) 동우기술단
도면번호	014


보수 이력	
기 준 규 정	보 수(1. 해방기)
신 구 규 정	보 수(1. 해방기)
보수목적규율	보 수(12. 해방기)
보 수(기)보수	보 수(12. 해방기)
보 수(05. 해방기)	보 수(13. 해방기)
보 수(08. 해방기)	보 수(13. 해방기)
보 수(08. 해방기)	보 수(14. 해방기)
보 수(10. 해방기)	보 수(14. 해방기)
보 수(10. 해방기)	보 수(15. 해방기)
보 수(15. 해방기)	보 수(15. 해방기)

* 교각 기둥부 광고물 부착(제거) △



A2방향
↓

A1방향
↓
평 면 도

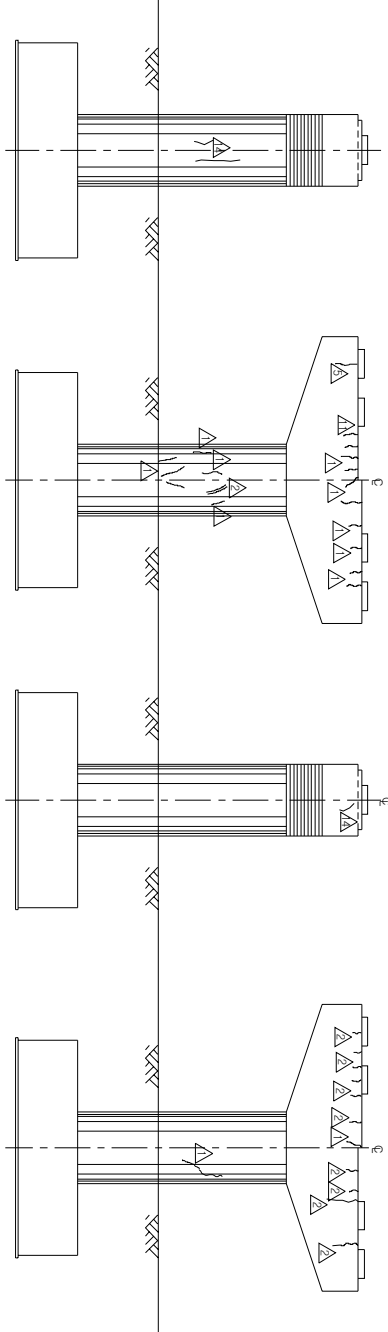


좌측면도

정 면 도


우측면도

배 면 도

KEY PLAN

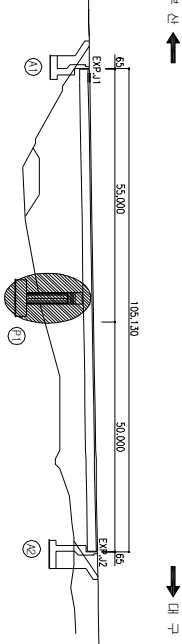

SECTION

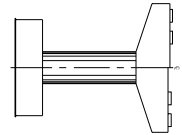

손상 현황 표

번호 구(P)	신(N)	손상내용	손상현황					결함 상태		손상 비고
			폭	깊이	너비	물량	단위	개소	상대	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 깊이 및 너비는 「㎢」이며, 잔량의 폭은 「mm」임

주) 손상의 길이 및 너비는 「㎢」이며, 균열의 폭은 「㎜」임

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(2구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 17 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	주 동 우 기 술 단
도면번호	015