


8. 고정1터널

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.1~5

보수 이력			
기존 균열		보수(11. 상반기)	
신규 균열		보수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보수(12. 상반기)	
보수(기보수)		보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)	
		보수(15. 하반기)	

← 부 산

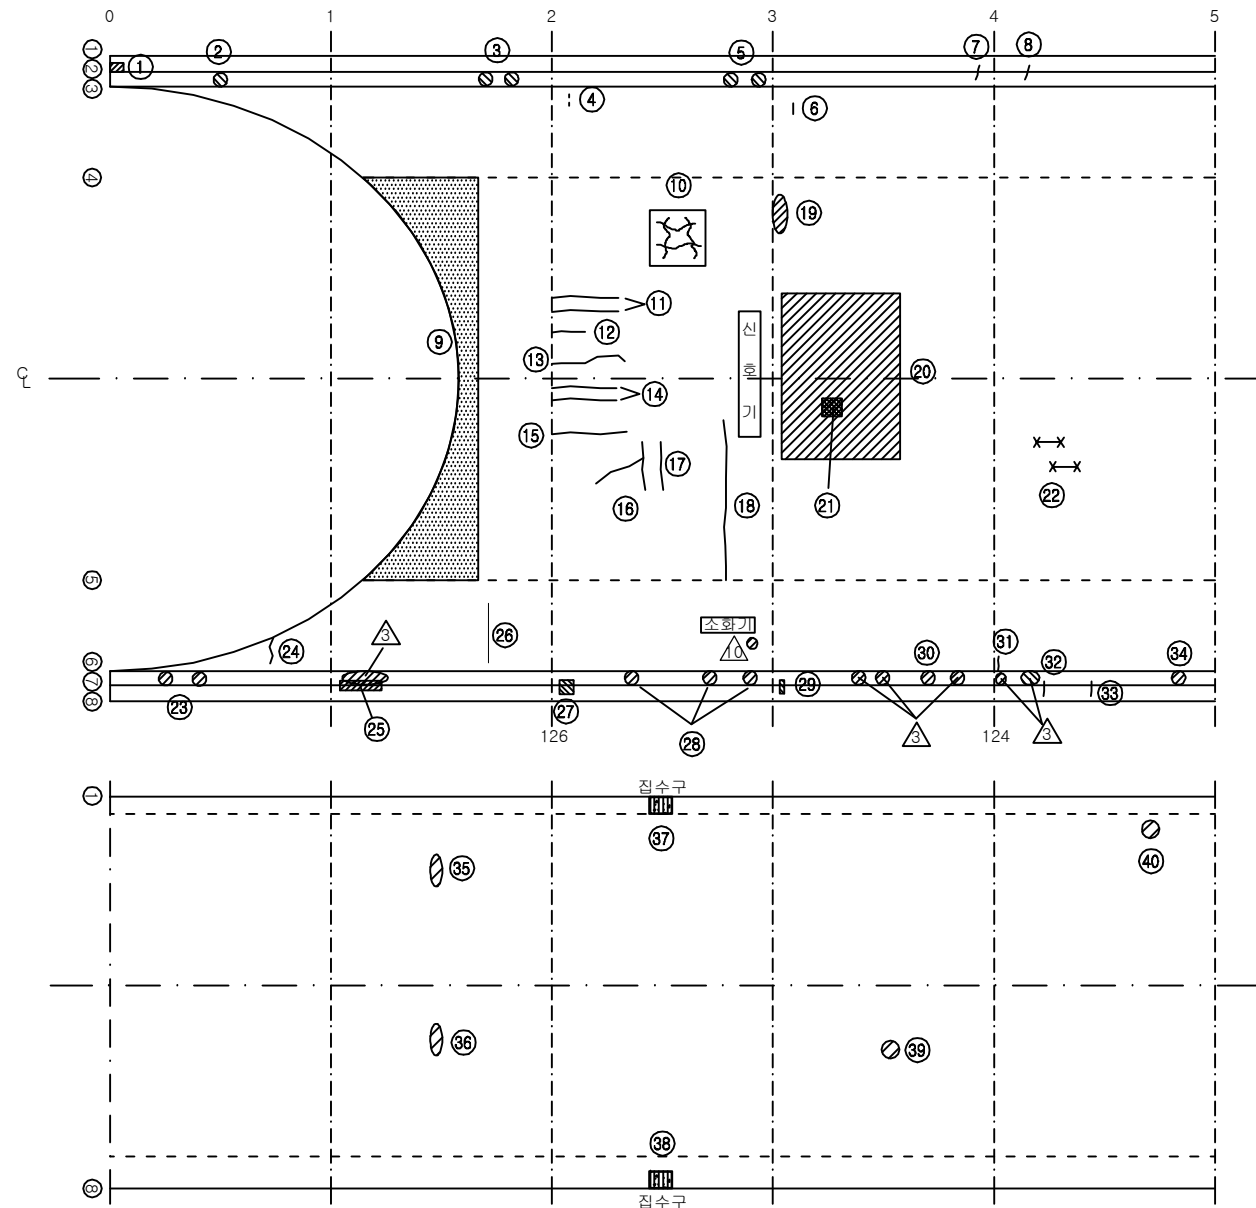

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
9	구	표면오염	-	12.0	5.0	60.00	m²	1	-	60.00	
10	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00	
11	구	종균열	0.3	2.2	-	2.20	m	2	c	4.40	
12	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
13	구	종균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
14	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	2	c	4.00	
15	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
16	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
17	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
18	구	횡균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
19	구	들뜸	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
20	구	철근 피복두께 부족	-	6.0	5.0	30.00	m²	1	e	30.00	
21	구	철근노출(공동)	-	0.6	0.6	0.36	m²	1	e	0.36	
22	구	철근노출	-	0.6	0.2	0.12	m²	2	b	0.24	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
24	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	9	-	9.00	
25	구	파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
26	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	10	-	10.00	
27	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	-	0.09	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
29	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
32	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
34	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
35	구	스폴링	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	-	0.02	
36	구	스폴링	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	-	0.02	
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.06
38	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
39	구	불순물 혼입	-	0.1	0.5	0.05	m²	1	-	0.05	
40	구	스켈링	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	-	0.02	
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

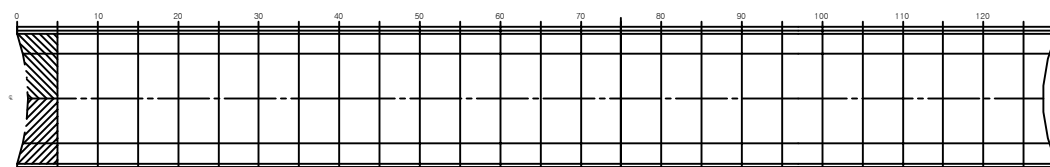

SECTION

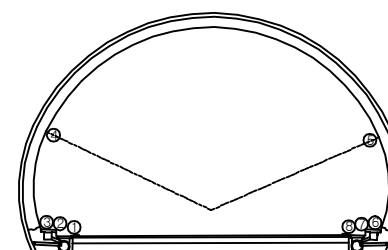


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	001

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.6~10

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

← 부 산

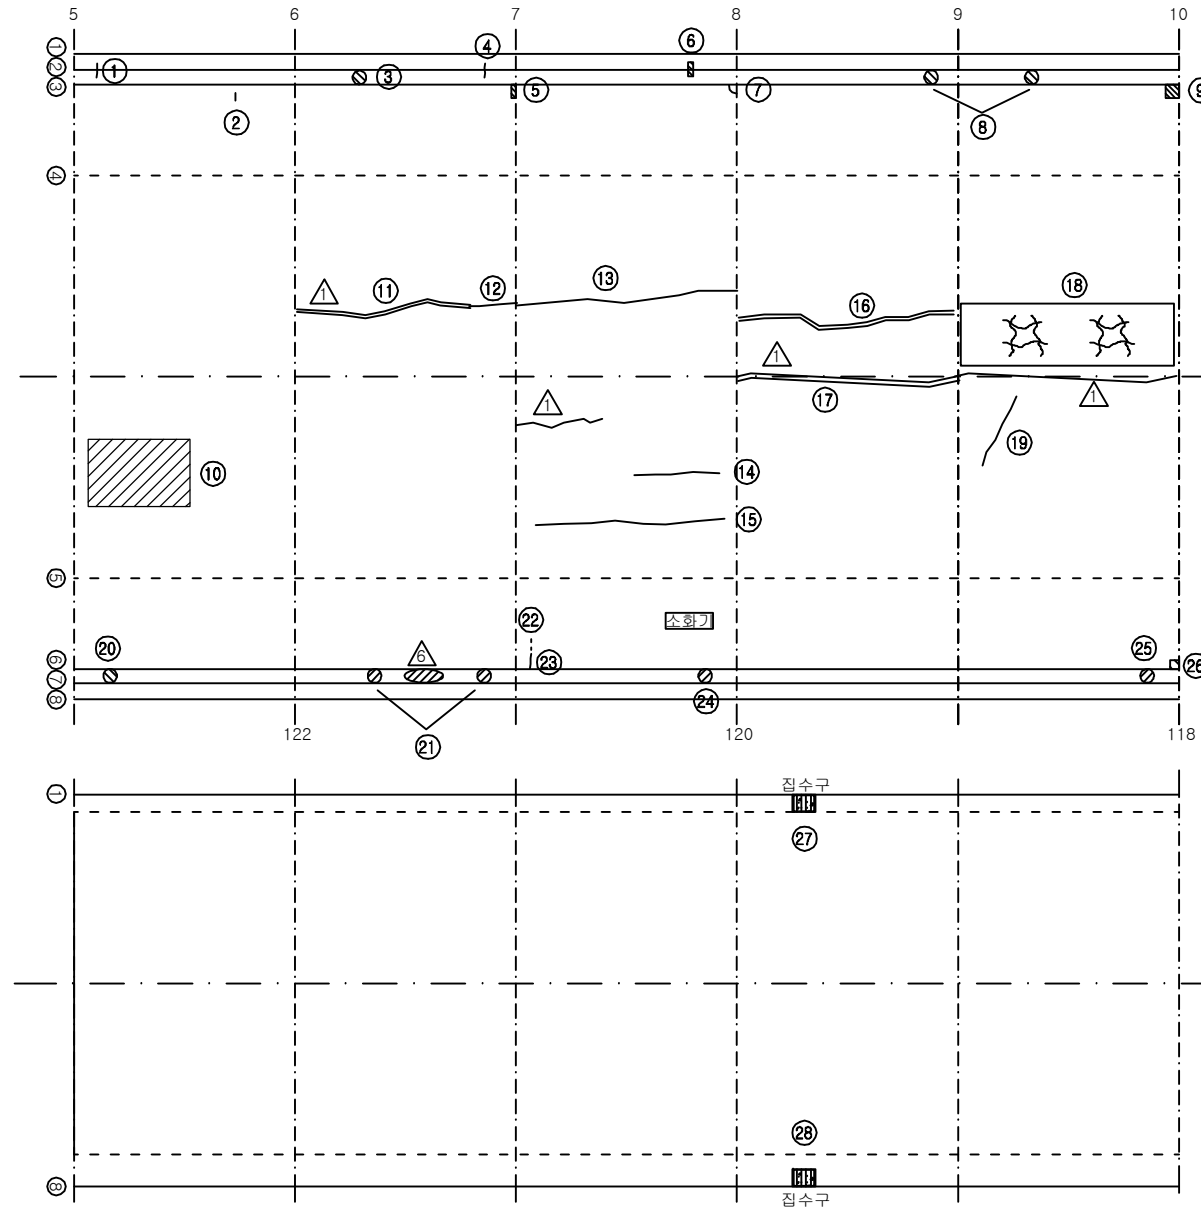

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
6	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
9	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	c	0.09	
10	구	재료분리	-	5.0	3.0	15.00	m ²	1	c	15.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.7	8.0	-	8.00	m	1	c	8.00	
12	구	종균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
13	구	종균열	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
15	구	종균열	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	c	18.00	
19	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
23	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26	구	돌뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
27	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.02
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.03
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

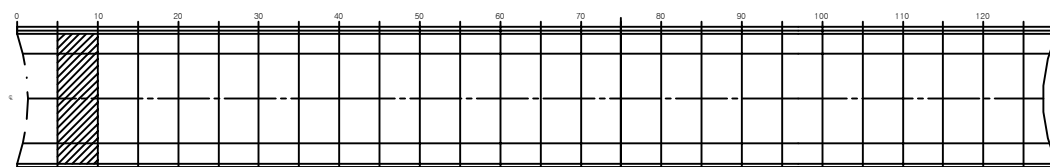

SECTION

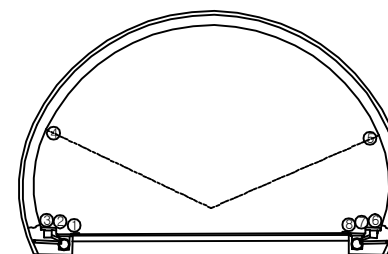


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.11~15

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

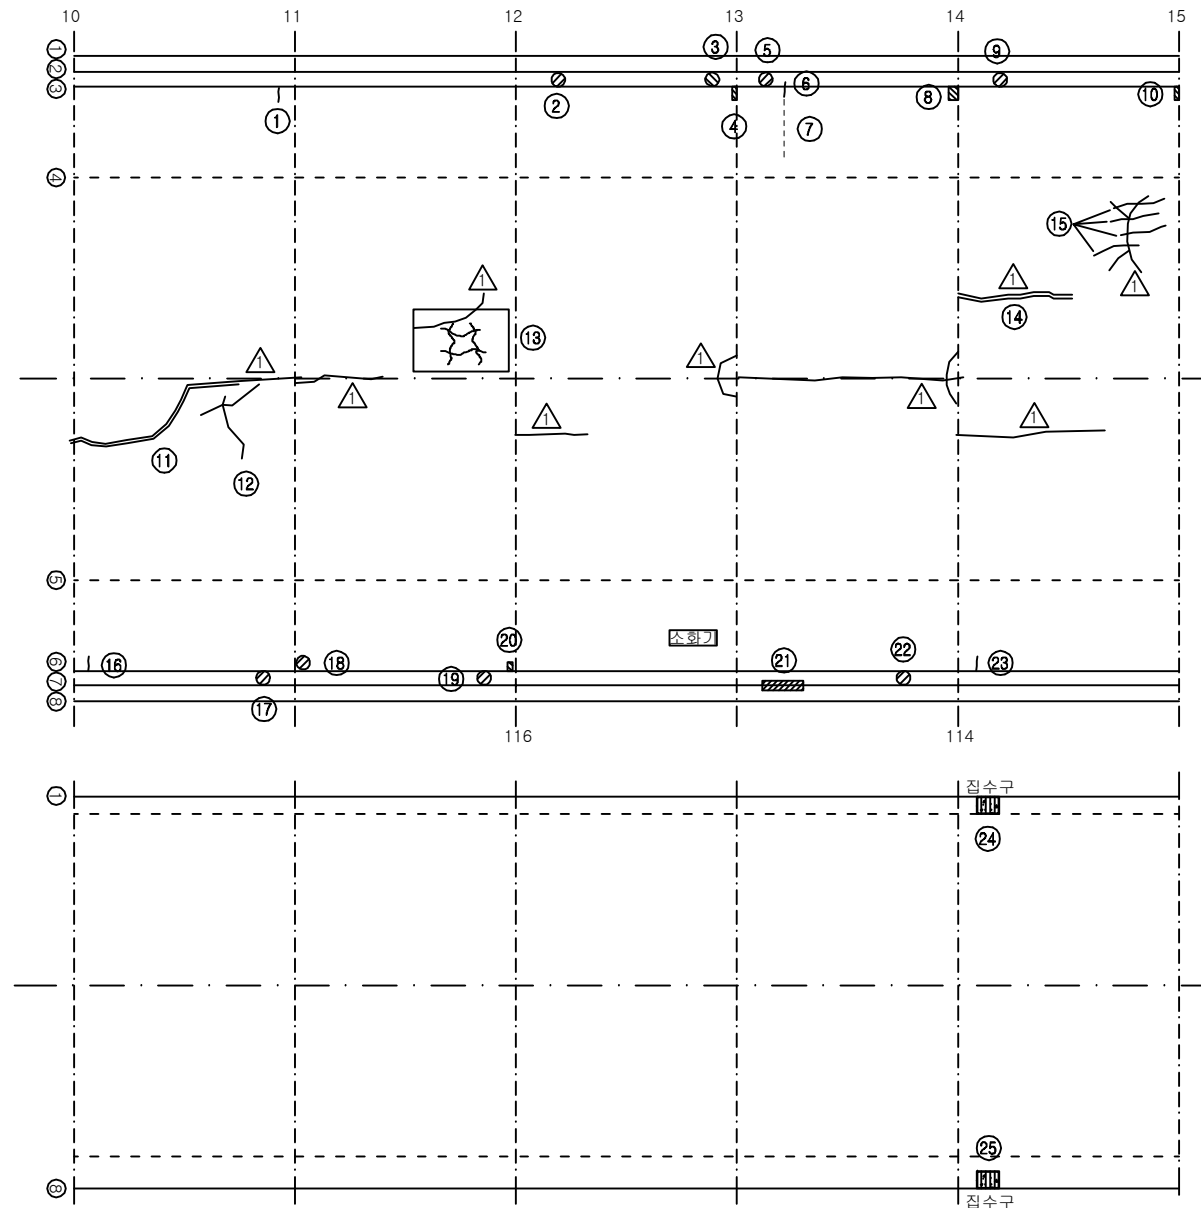


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
4	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	균열	0.3	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70
7	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00
8	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
10	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
11	구	보수부 재균열(중)	1.0	7.0	-	7.00	m	1	d	7.00
12	구	중형균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
13	구	망상균열	-	4.5	2.0	9.00	m²	1	b	9.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00
15	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	4	c	6.00
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
17	구	파손	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20
18	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
20	구	박락	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02
21	구	철근노출	-	2.5	0.3	0.75	m²	1	-	0.75
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
23	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.05
25	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.03
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

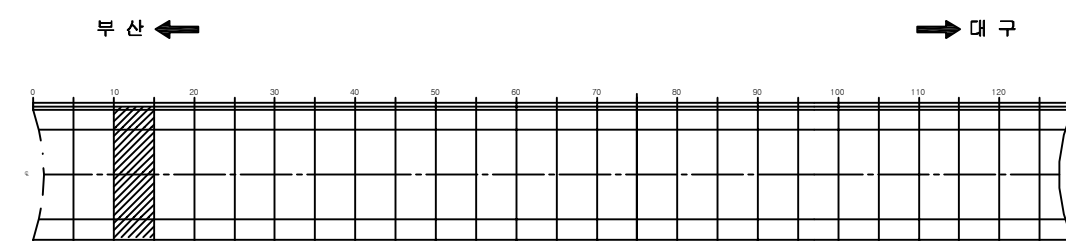

SECTION

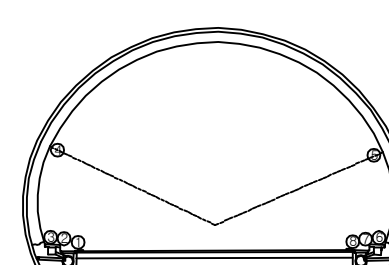


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	003

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.16~20

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

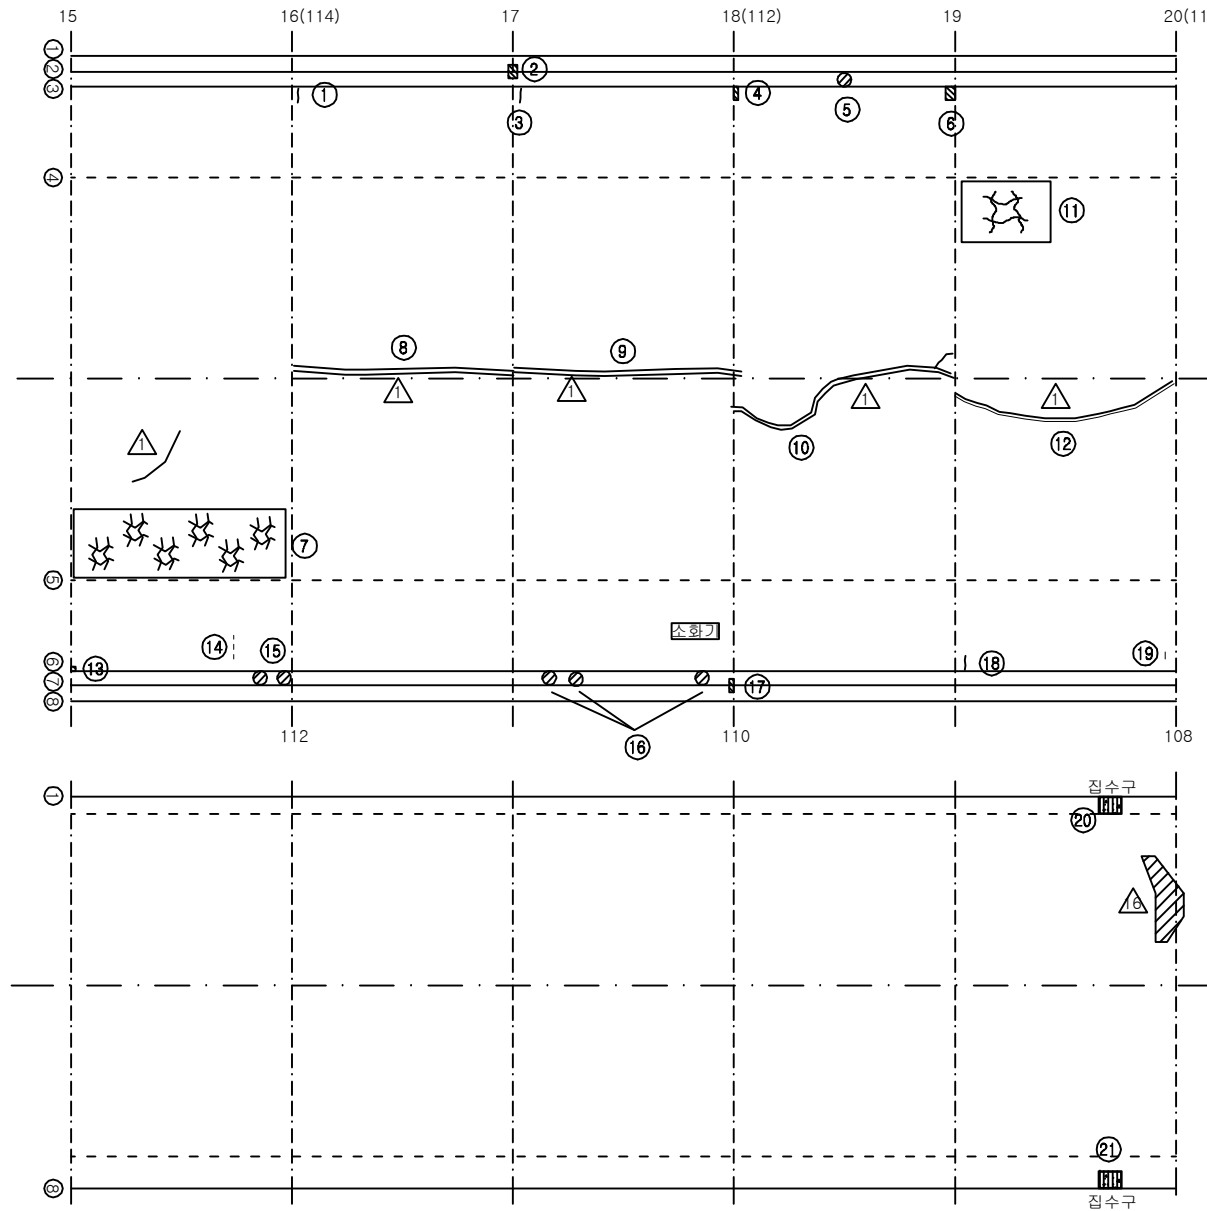

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
7	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50	
8	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m²	1	b	8.00	
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	박락	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
14	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
17	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
18	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.05
21	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

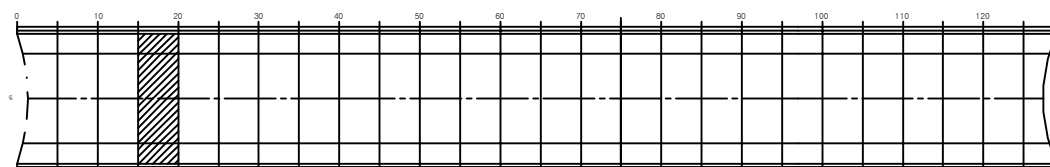

SECTION

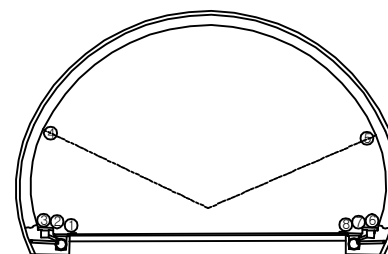


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	004

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.21~25

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

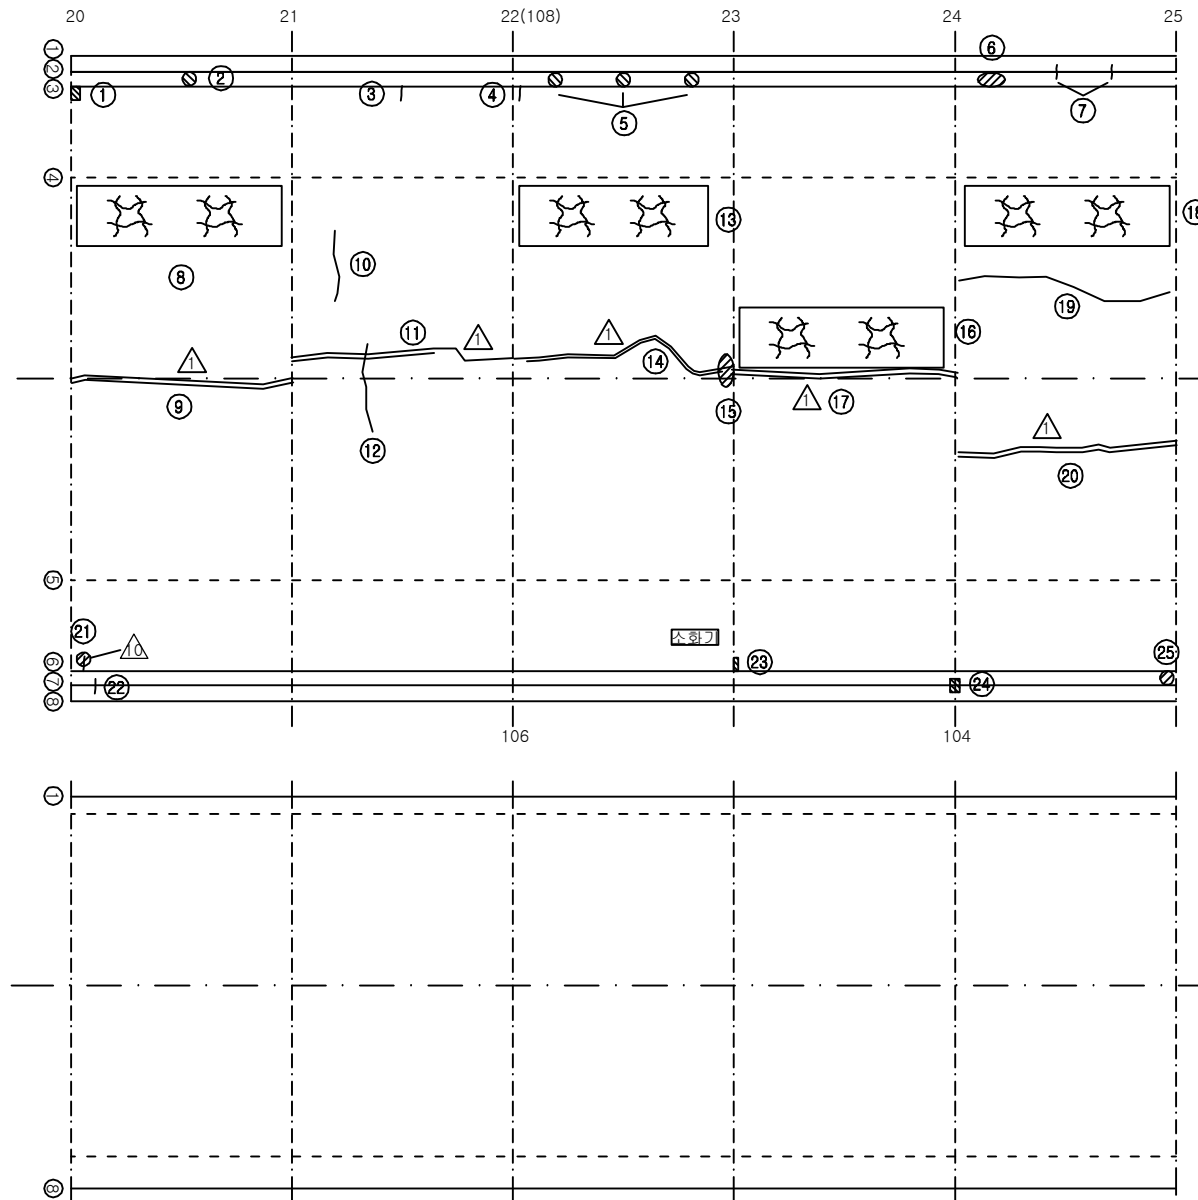


대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	c	0.06	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
8	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
9	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
12	구	횡균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
13	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m ²	1	b	14.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	c	8.00	
15	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
19	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
22	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
24	구	파손	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	-	0.06	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

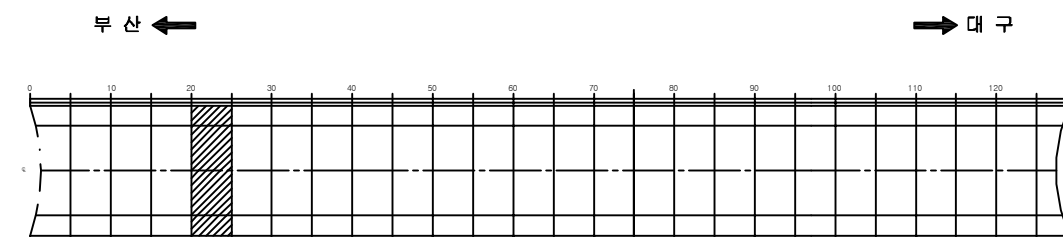

SECTION

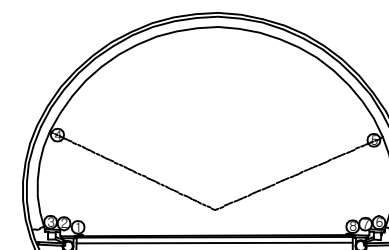


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	005

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.26~30

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

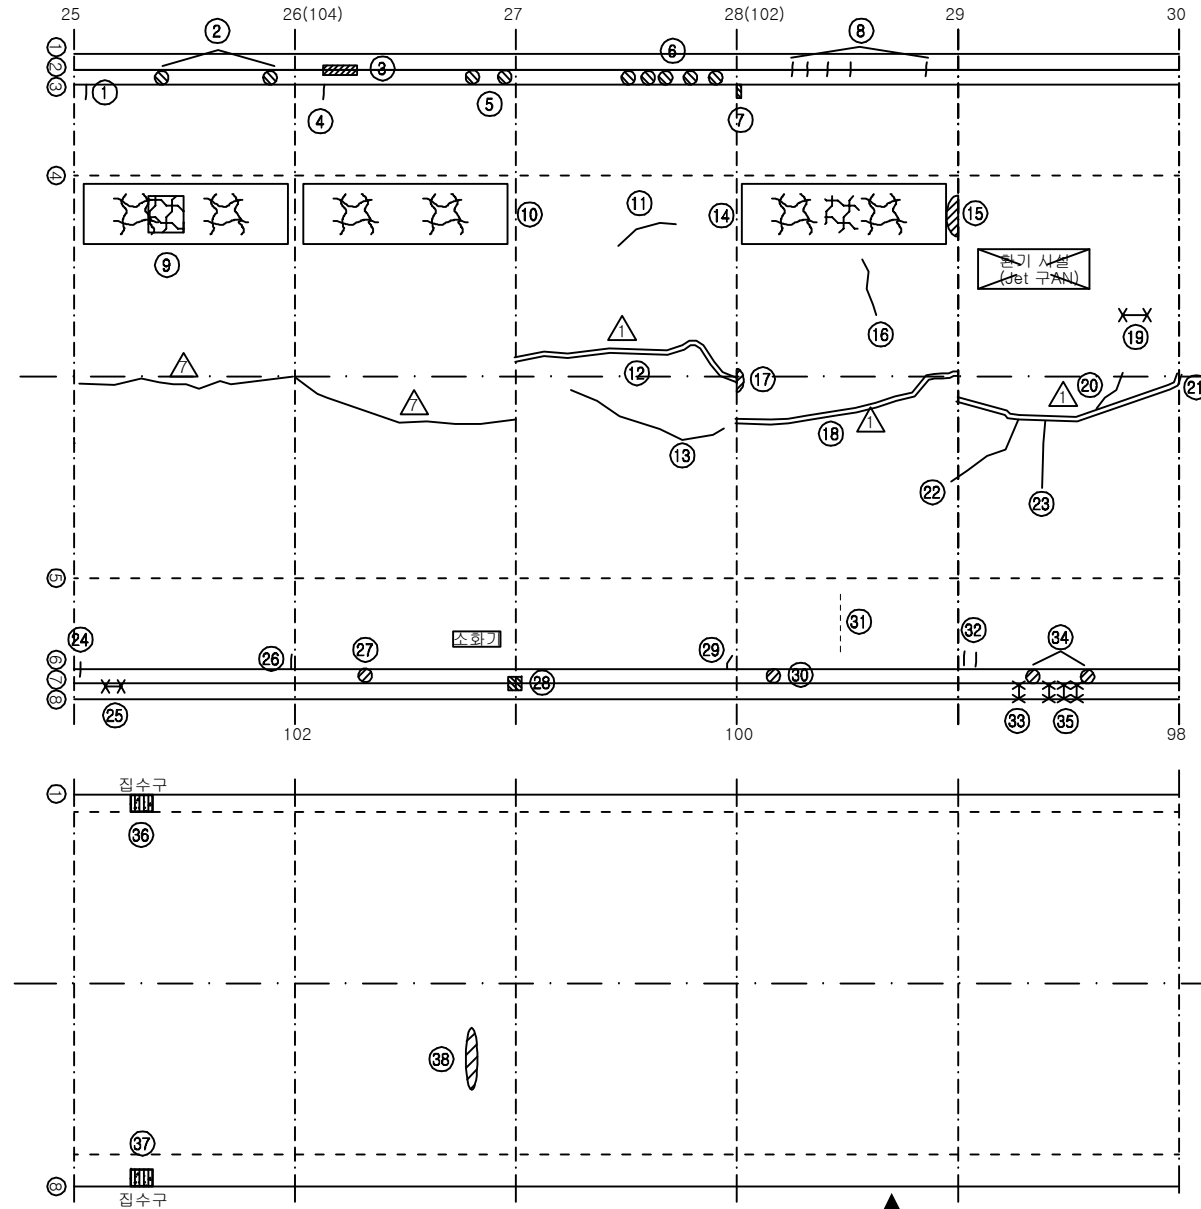

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
3	구	파손	-	1.5	0.2	0.30	m	1	-	0.30
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
7	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m	1	c	0.03
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	c	1.50
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m	1	b	18.00
10	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m	1	b	18.00
11	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
14	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m	1	b	18.00
15	구	들뜸	-	0.8	0.2	0.16	m	1	c	0.16
16	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
17	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m	1	c	0.02
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
19	구	철근노출	-	0.2	0.6	0.12	m	1	-	0.12
20	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
21	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	d	9.00
22	구	횡균열	0.3	2.8	-	2.80	m	1	c	2.80
23	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	철근노출	-	1.5	0.3	0.45	m	1	c	0.45
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
28	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m	1	c	0.09
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
31	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
33	구	철근노출	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15
34	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
35	구	철근노출	-	2.5	0.3	0.75	m	1	-	0.75
36	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15 H0.06
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15 H0.03
38	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m	1	-	0.03
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

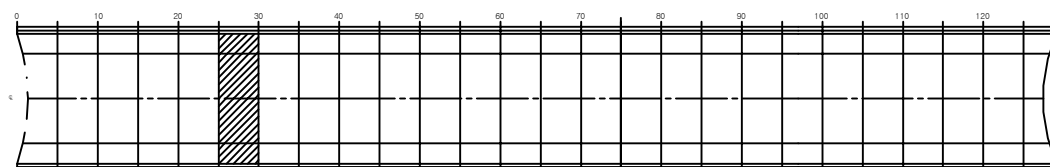

SECTION

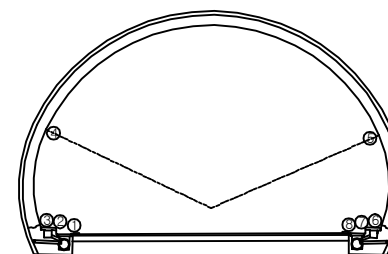


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	006

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.31~35

보수 이력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

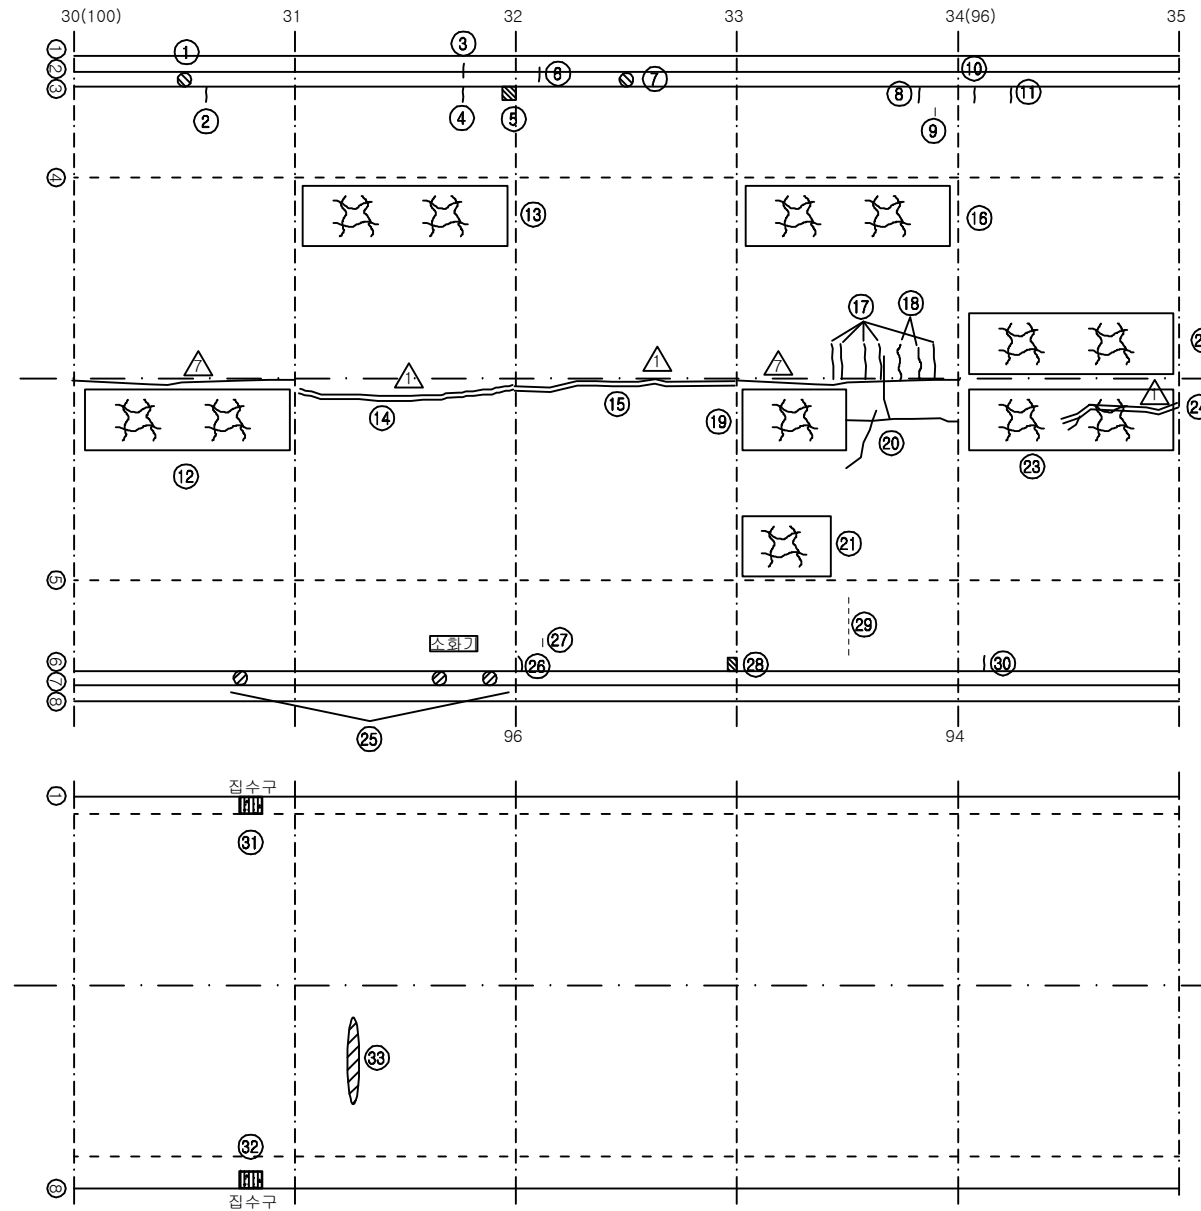


대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
9	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
11	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
13	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
17	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	5	c	5.00	
18	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
19	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m²	1	b	8.00	
20	구	종균열	0.4	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
21	구	망상균열	-	3.5	2.0	7.00	m²	1	b	7.00	
22	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
23	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
24	구	보수부 재균열(중)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
29	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
31	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.10
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.03
33	구	스플링	-	0.4	0.1	0.04	m³	1	-	0.04	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN

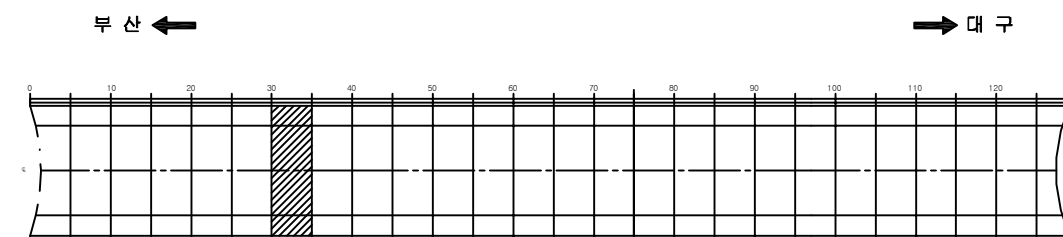

SECTION

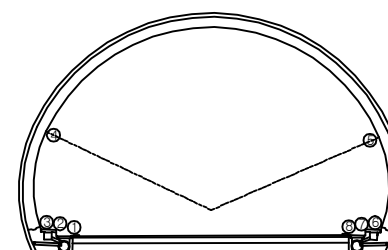


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	007

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.36~40

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

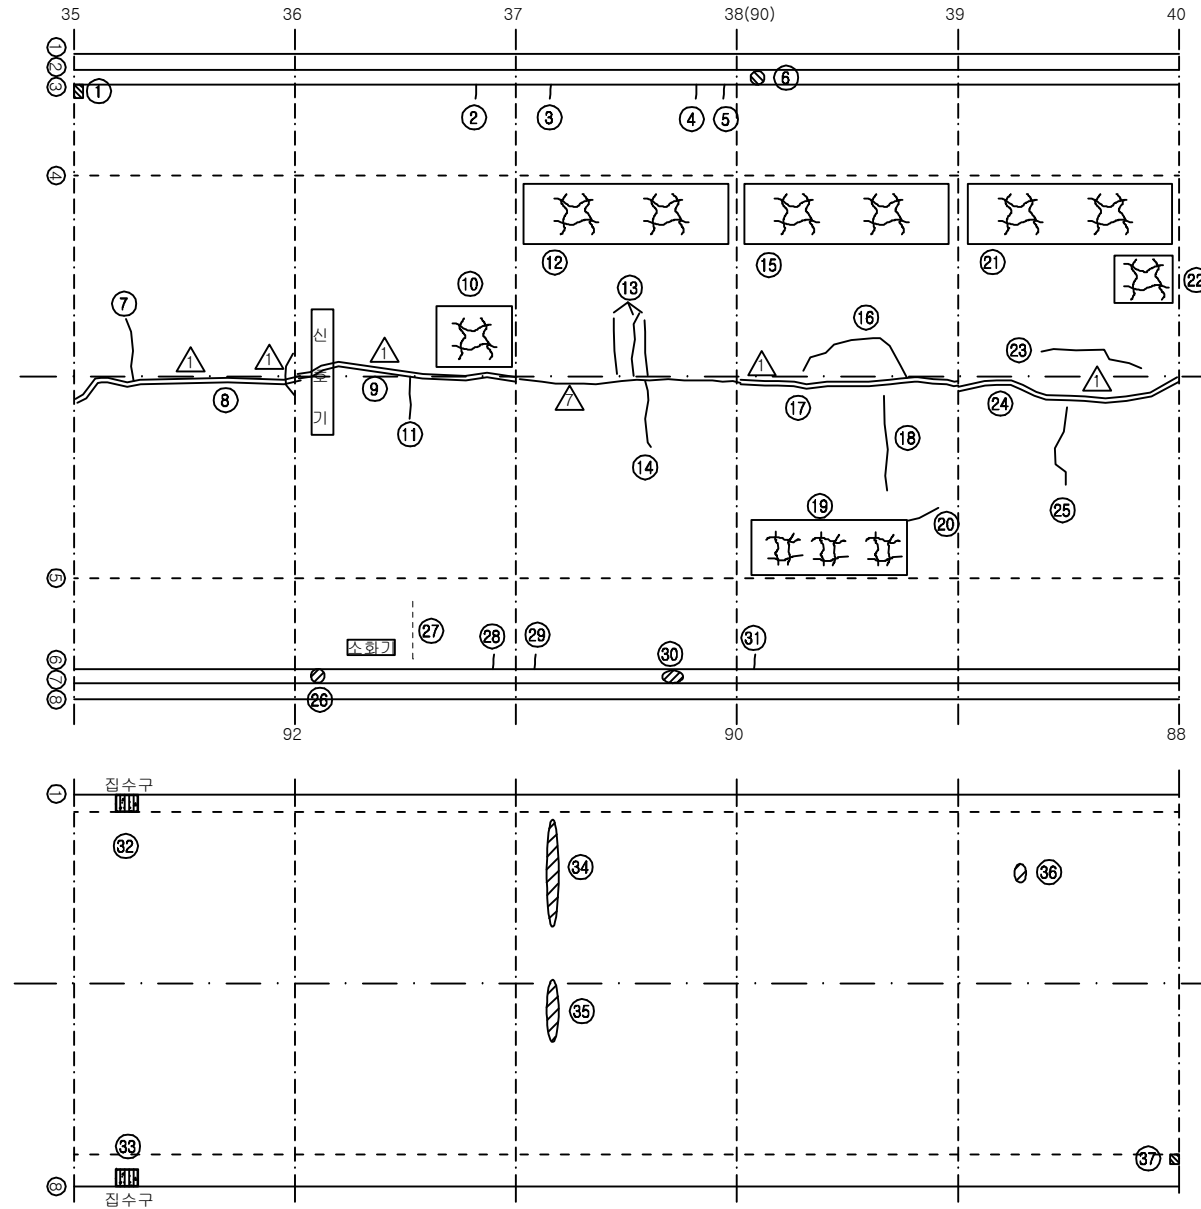

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	황균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
8	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	망상균열	-	2.5	1.5	3.75	m²	1	b	3.75	
11	구	황균열	0.4	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50	
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	-	18.00	
13	구	황균열	0.3	1.2	-	1.20	m	3	c	3.60	
14	구	황균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
15	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
16	구	종균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	황균열	0.4	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50	
19	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50	
20	구	종균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
21	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
22	구	망상균열	-	1.5	1.5	2.25	m²	1	b	2.25	
23	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
24	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
25	구	황균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
27	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
28	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
30	구	파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	c	0.30	
31	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.07
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
34	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05	
35	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
36	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
37	구	박락	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

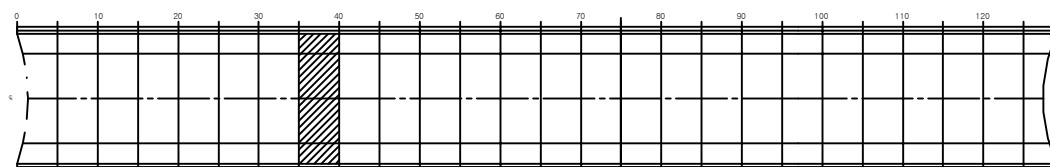

SECTION

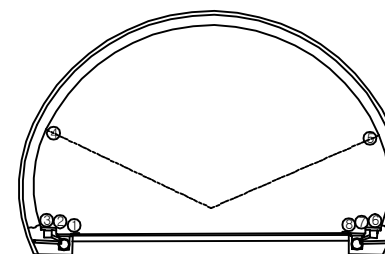


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	008

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.41~45

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

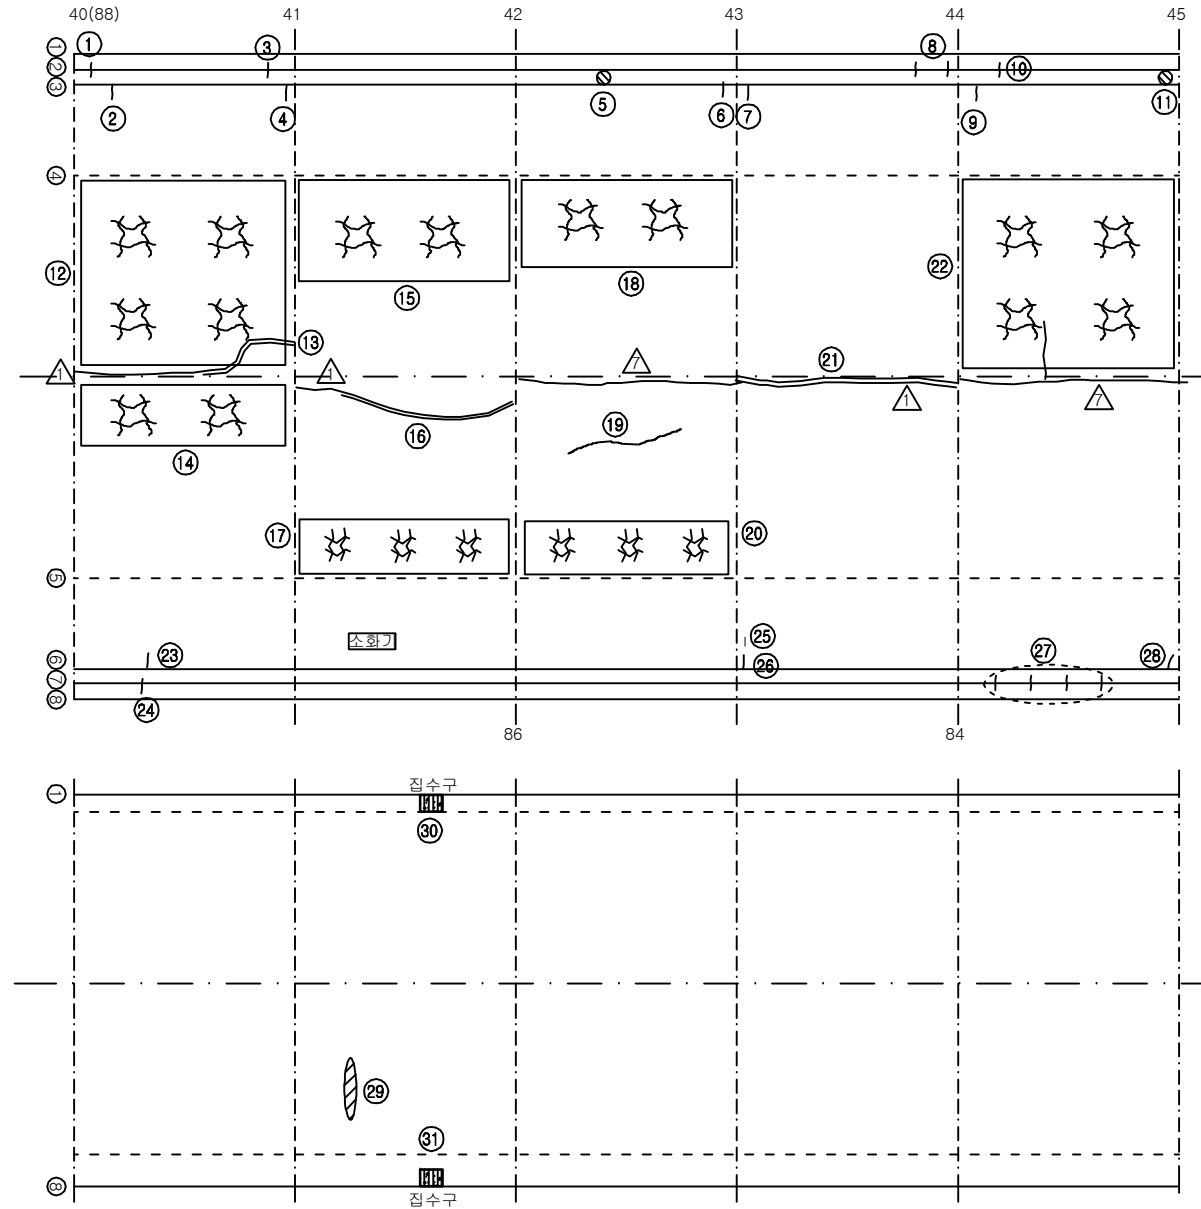

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
12	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
14	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
15	구	망상균열	-	9.0	3.0	27.00	m²	1	b	27.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
17	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50	
18	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
19	구	종균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00	
20	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50	
21	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
25	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	4	-	1.20	
28	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
29	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.07
31	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

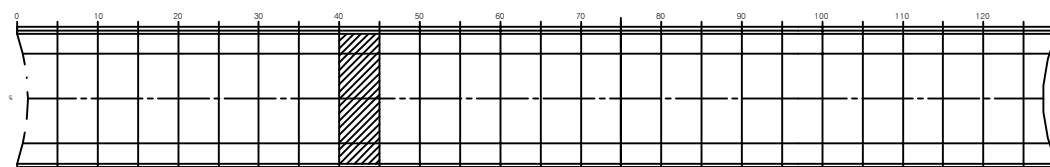

SECTION

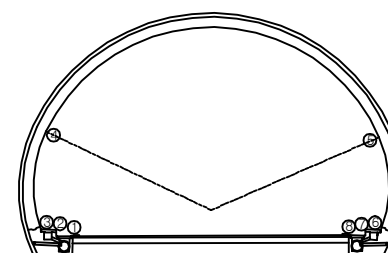


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	009

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.46~50

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

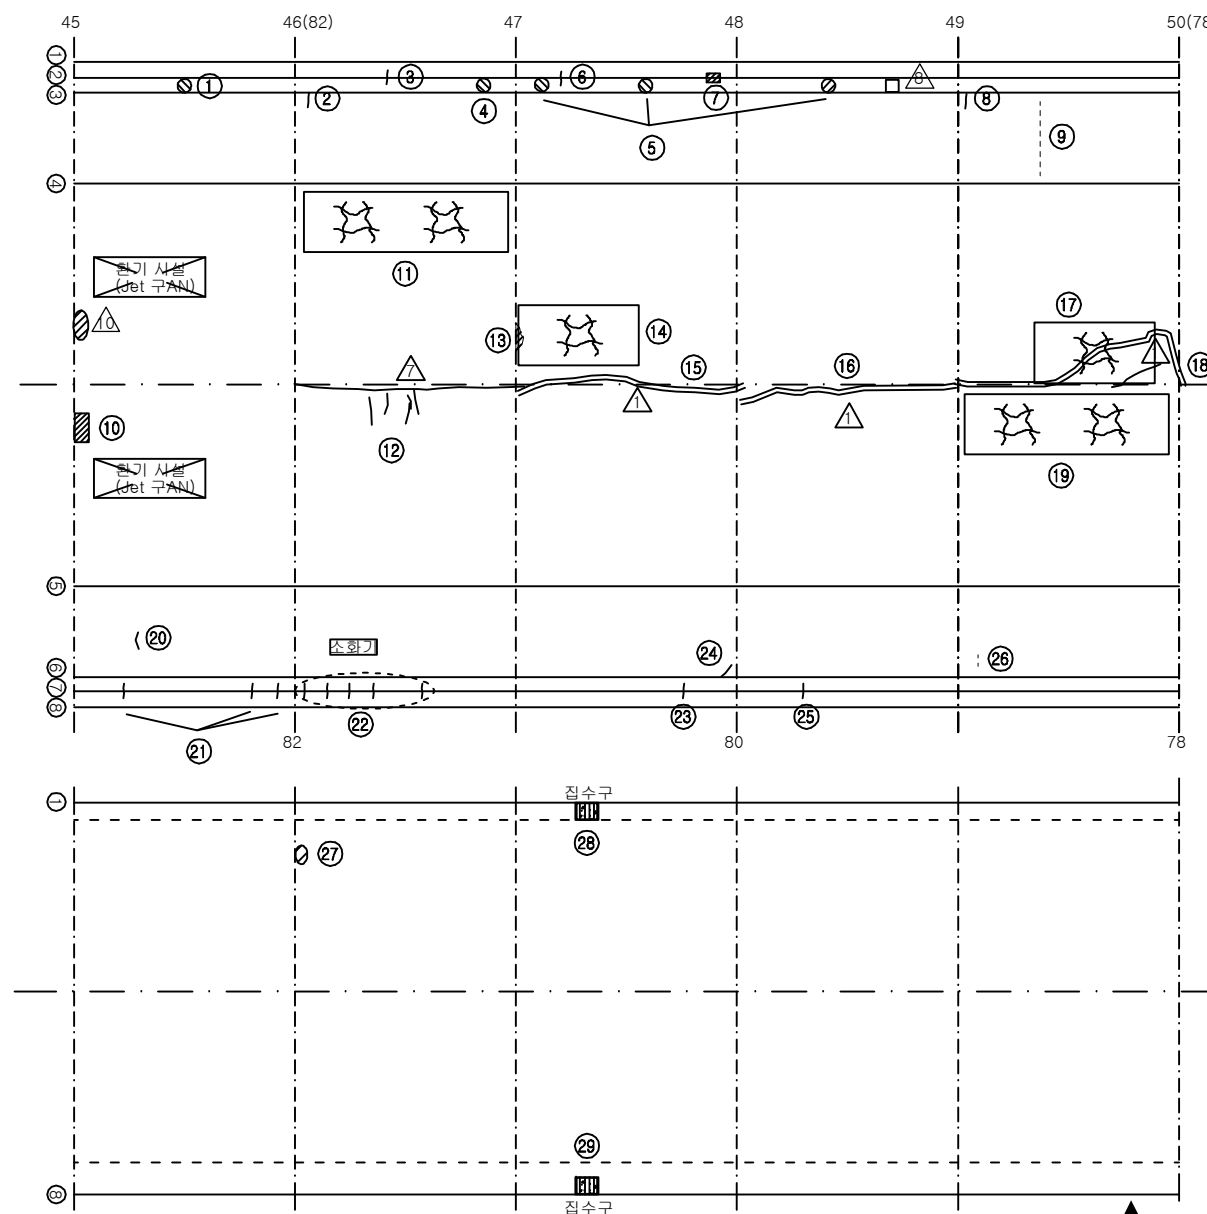


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	파손	-	0.3	0.7	0.21	m²	1	c	0.21	
8	구	균열	1.0	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
9	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
10	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
11	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
12	구	횡균열	0.3	0.7	-	0.70	m	4	c	2.80	
13	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02	
14	구	망상균열	-	5.0	1.2	6.00	m²	1	b	6.00	
15	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	망상균열	-	5.0	4.0	20.00	m²	1	b	20.00	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
20	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
21	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
26	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.07
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.11
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

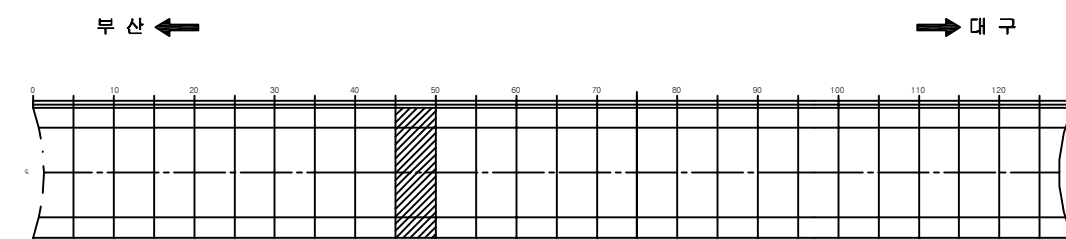

SECTION

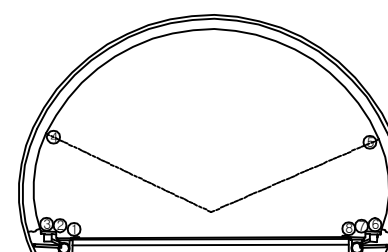


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	010

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.51~55

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

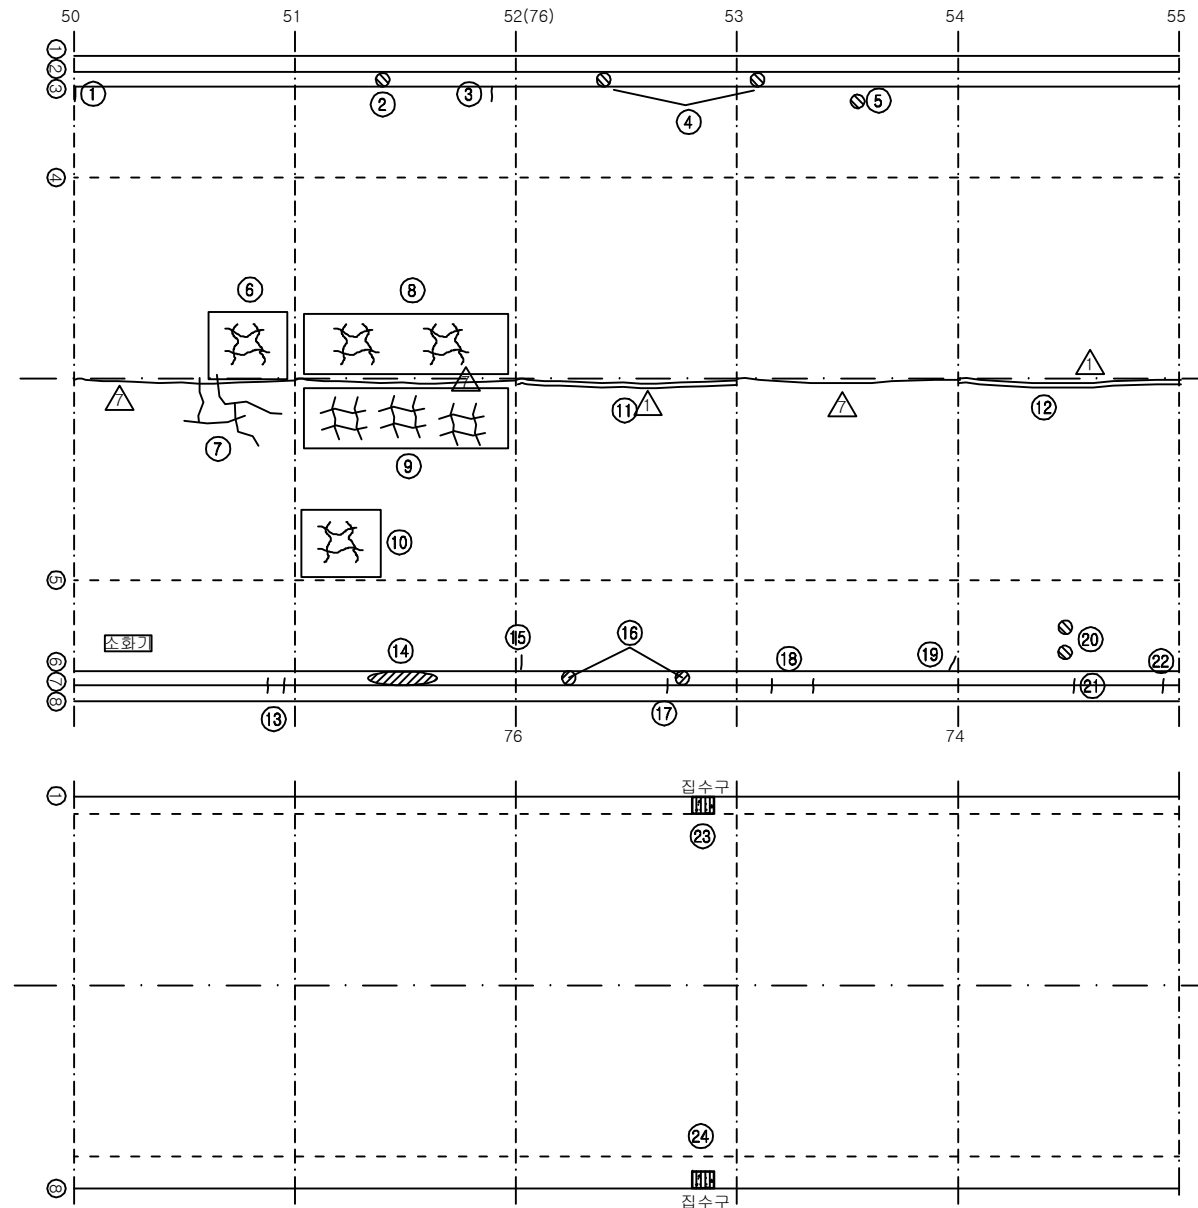

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
5	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m²	1	b	3.00	
7	구	종균열	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
8	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
10	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
14	구	파손	-	5.0	0.2	1.00	m²	1	c	1.00	
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
17	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.14
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

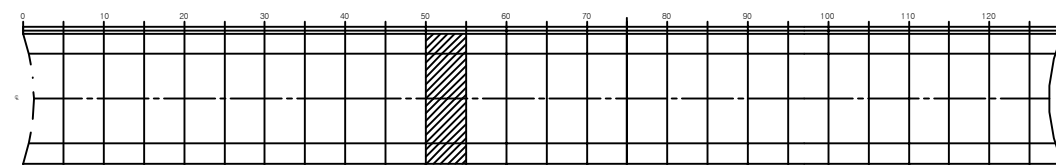

SECTION

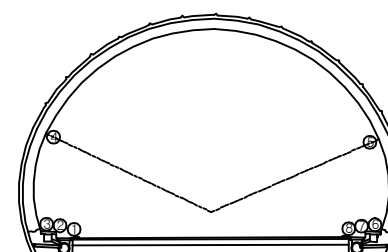


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	011

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.56~60

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 규 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

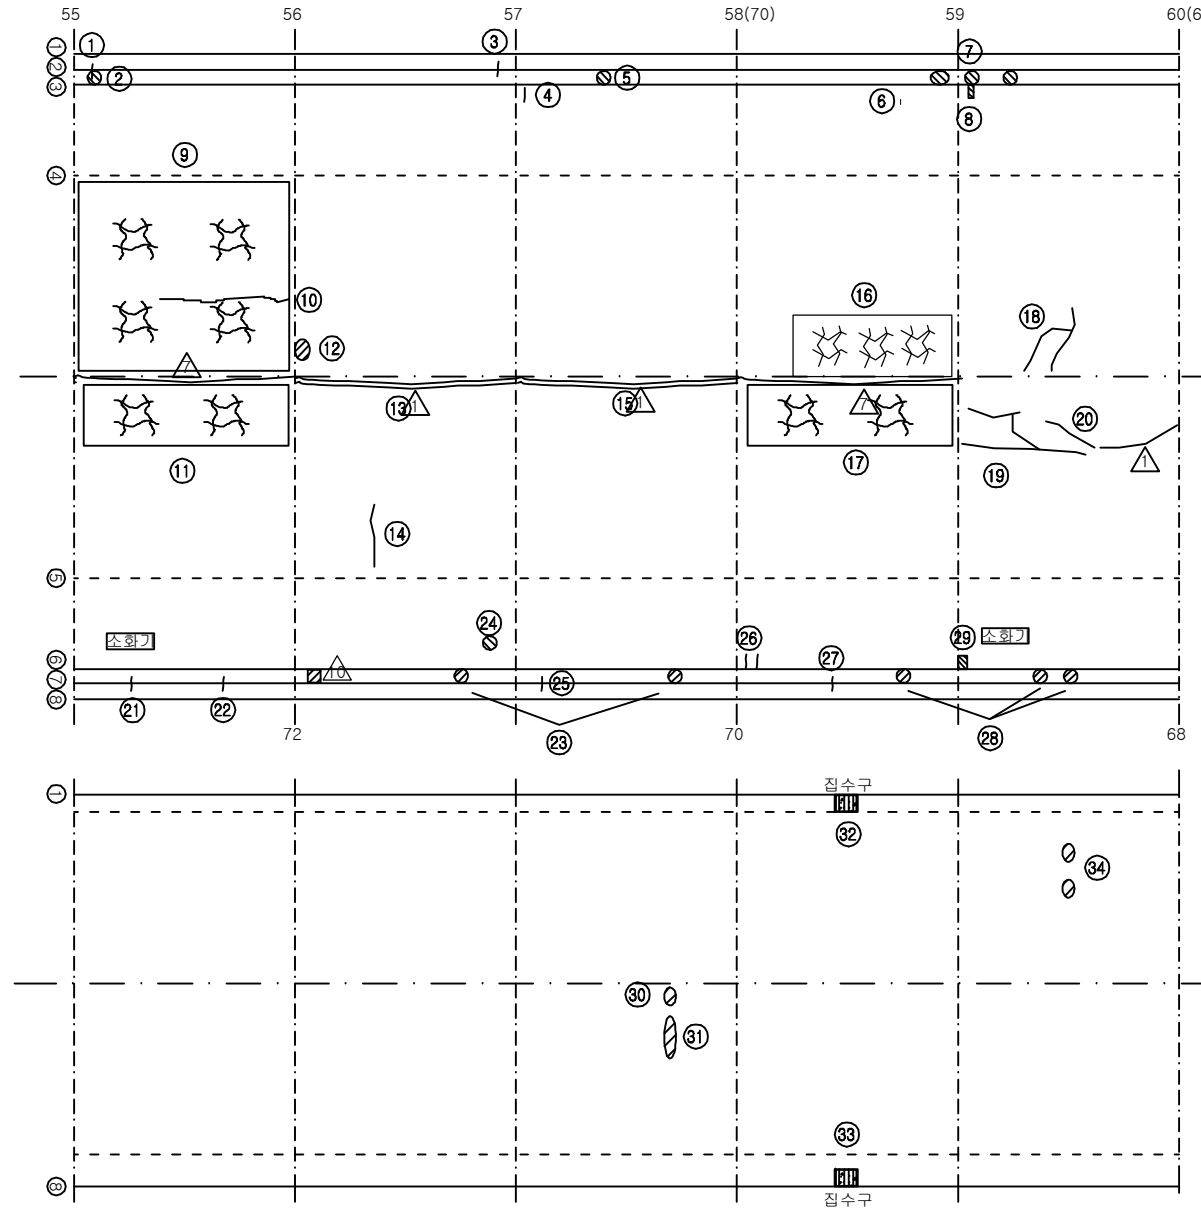

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
8	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	c	0.03	
9	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.0	m²	b	54.0	
10	구	종균열	0.4	5.0	-	5.00	m	c	5.00	
11	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	b	18.00	
12	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	c	0.01	
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	c	9.00	
14	구	횡균열	0.4	0.8	-	0.80	m	c	0.80	
15	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	c	9.00	
16	구	망상균열	-	6.0	2.0	12.00	m²	b	12.00	
17	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	b	18.00	
18	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	c	2.00	
19	구	종균열	0.3	6.0	-	6.00	m	c	6.00	
20	구	종균열	0.3	2.2	-	2.20	m	c	2.20	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
24	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
29	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	c	0.06	
30	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	-	0.02	
31	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	-	0.03	
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	-	0.15	H0.13
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	-	0.15	H0.09
34	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

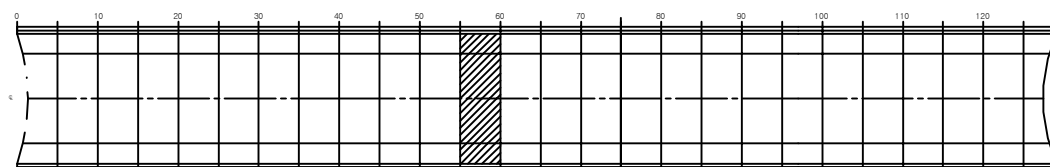


SECTION

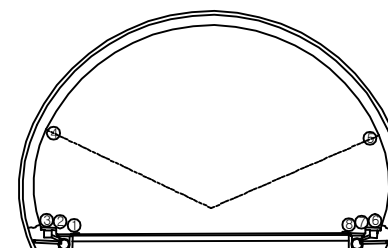

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	012

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.61~65


← 부 산

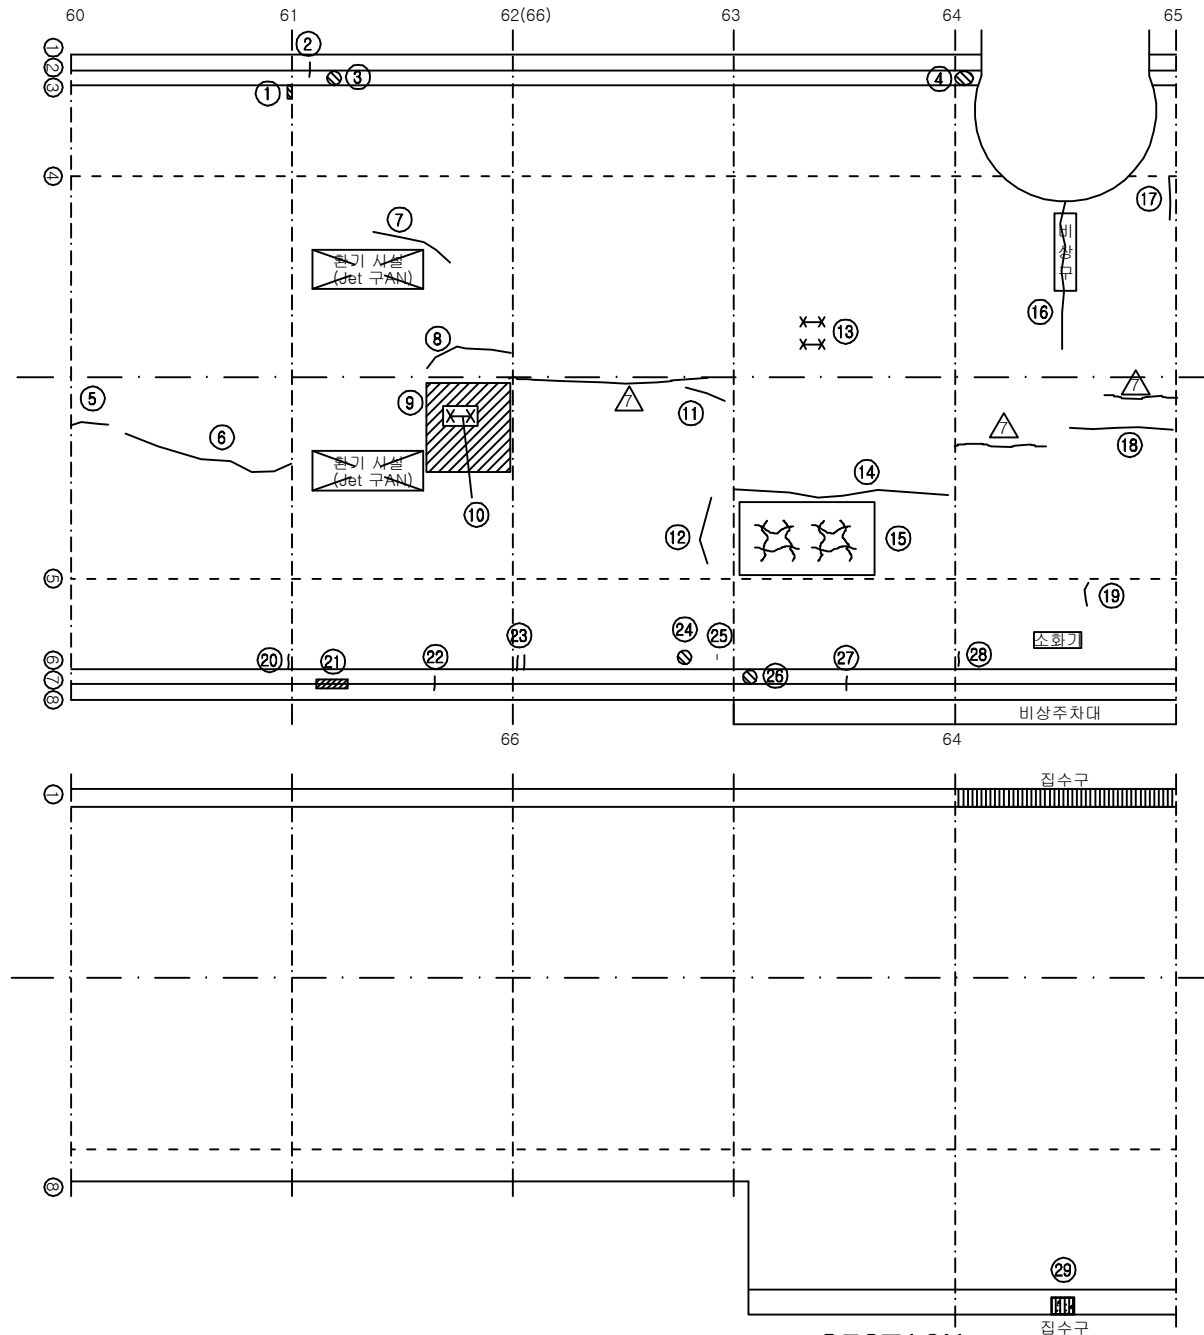


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

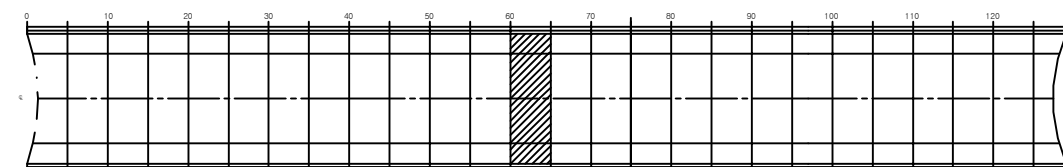

SECTION

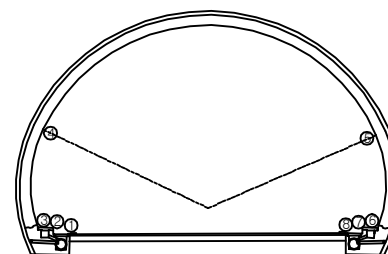

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(11. 상반기)
신 규 균 열	보 수(11. 하반기)
보수부위재균열	보 수(12. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(12. 하반기)
보 수(08. 하반기)	보 수(13. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(13. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
5	구	종균열	0.4	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
6	구	종균열	0.3	6.5	-	6.50	m	1	c	6.50	
7	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
8	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
9	구	철근 피복두께 부족	-	3.0	2.5	7.50	m ²	1	d	7.50	
10	구	철근노출	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	d	0.12	
11	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
12	구	횡균열	0.3	2.7	-	2.70	m	1	c	2.70	
13	구	철근노출	-	0.2	0.6	0.12	m ²	2	c	0.24	
14	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
15	구	망상균열	-	6.0	4.0	24.00	m ²	1	b	24.00	
16	구	횡균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
17	구	횡균열	0.3	2.6	-	2.60	m	1	c	2.60	
18	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
19	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
21	구	파손	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	-	0.12	
22	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
24	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.12
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2016년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30

발주처 신대구부산고속도로주식회사


용역사 (주)위드이앤오

도면번호 013

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.66~70

보수 이력			
기존 균열		보수(11. 상반기)	
신규 균열		보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열		보수(12. 상반기)	
보수(기보수)		보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)	
		보수(15. 하반기)	

← 부 산

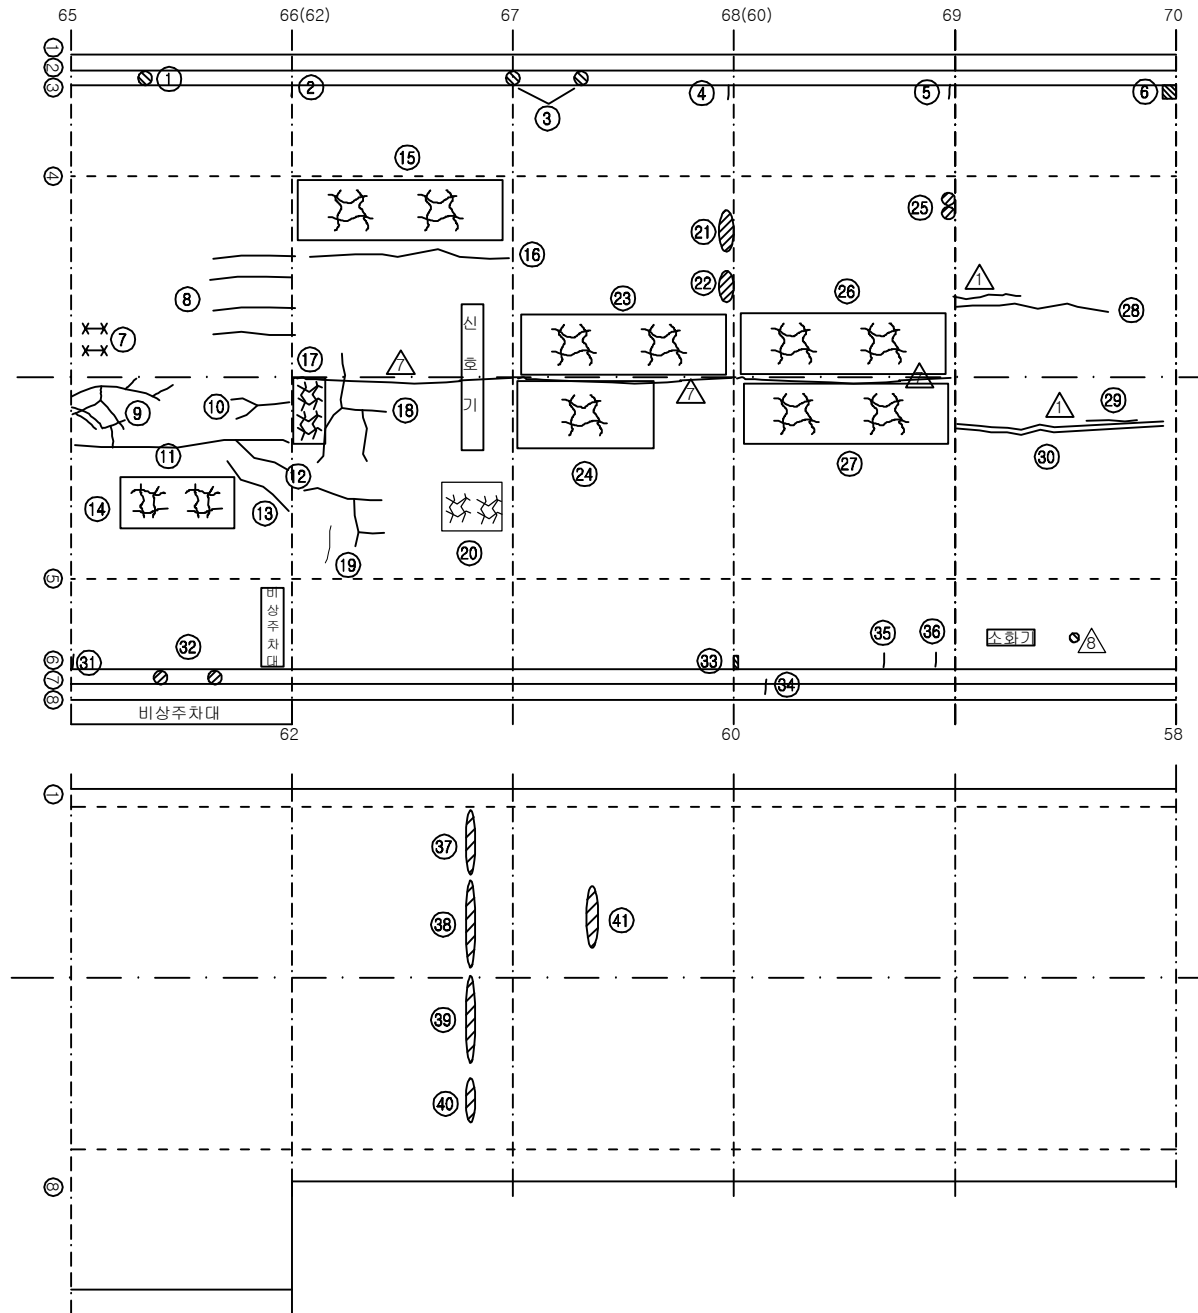

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
6	구	보수부 박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09
7	구	철근노출	-	0.2	0.6	0.12	m²	2	c	0.24
8	구	종균열	0.4	2.5	-	2.50	m	4	c	10.00
9	구	종균열	0.3	10.0	-	10.00	m	1	c	10.00
10	구	종균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
11	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
12	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
13	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
14	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00
15	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00
16	구	종균열	1.0	7.0	-	7.00	m	1	d	7.00
17	구	망상균열	-	2.5	2.5	6.25	m²	1	b	6.25
18	구	횡균열	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00
19	구	종균열	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00
20	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	c	4.00
21	구	들뜸	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	c	0.20
22	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	c	0.05
23	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
24	구	망상균열	-	5.0	2.0	10.00	m²	1	b	10.00
25	구	들뜸	-	0.2	0.2	0.04	m²	2	c	0.08
26	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
27	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
28	구	종균열	0.5	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00
29	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
30	구	보수부 재균열(종)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
32	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
33	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
34	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
35	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
36	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
37	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06
38	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	-	0.10
39	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	-	0.10
40	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03
41	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

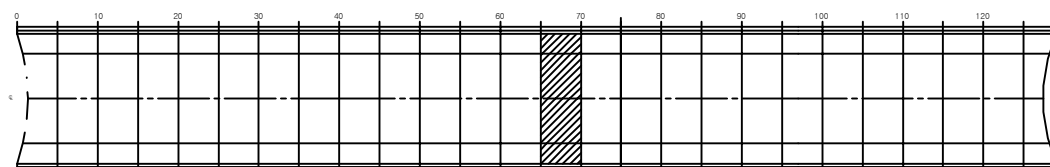

SECTION

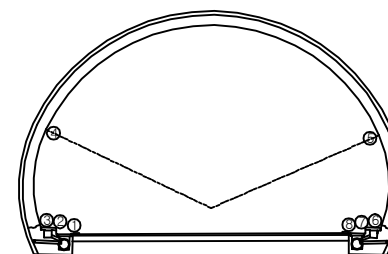


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	014

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.71~75

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

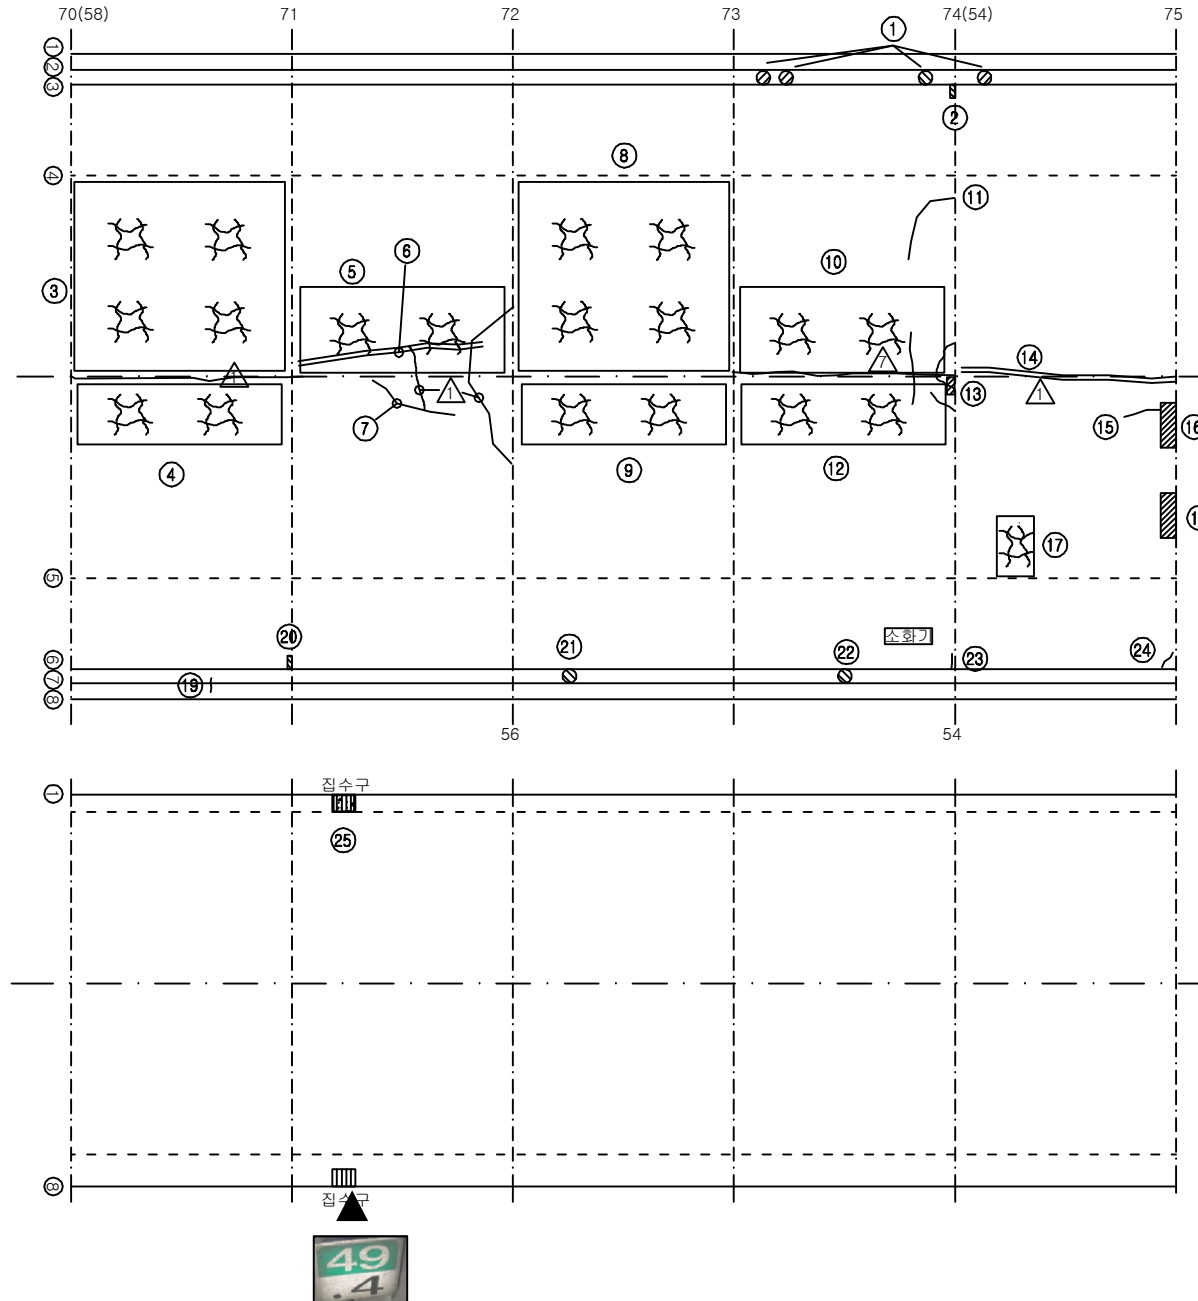

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
2	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
3	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00
4	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
5	구	망상균열	-	9.0	3.0	27.00	m²	1	b	27.00
6	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
7	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
8	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
10	구	망상균열	-	9.0	3.0	27.00	m²	1	b	27.00
11	구	횡균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
13	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
15	구	종균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
16	구	들뜸	-	0.1	0.4	0.04	m²	1	c	0.04
17	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m²	1	b	3.00
18	구	박락	-	0.2	0.6	0.12	m²	1	c	0.12
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
20	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
24	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.07
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

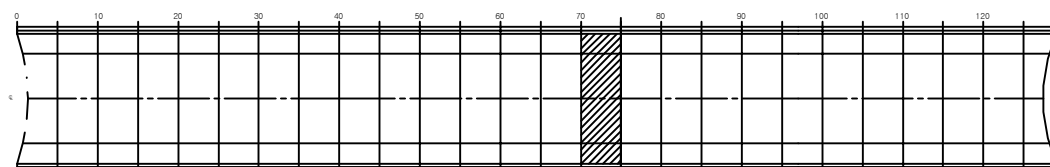

SECTION

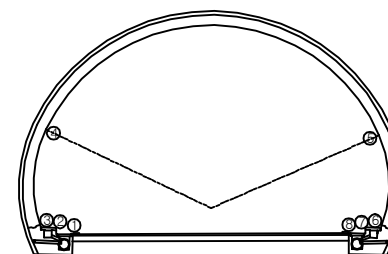


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	015

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.76~80

보수 이력			
	기존 균열		보수(11. 상반기)
	신규 균열		보수(11. 하반기)
	보수부위 재균열		보수(12. 상반기)
	보수(기보수)		보수(12. 하반기)
	보수(08. 상반기)		보수(13. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)
			보수(15. 하반기)

← 부 산

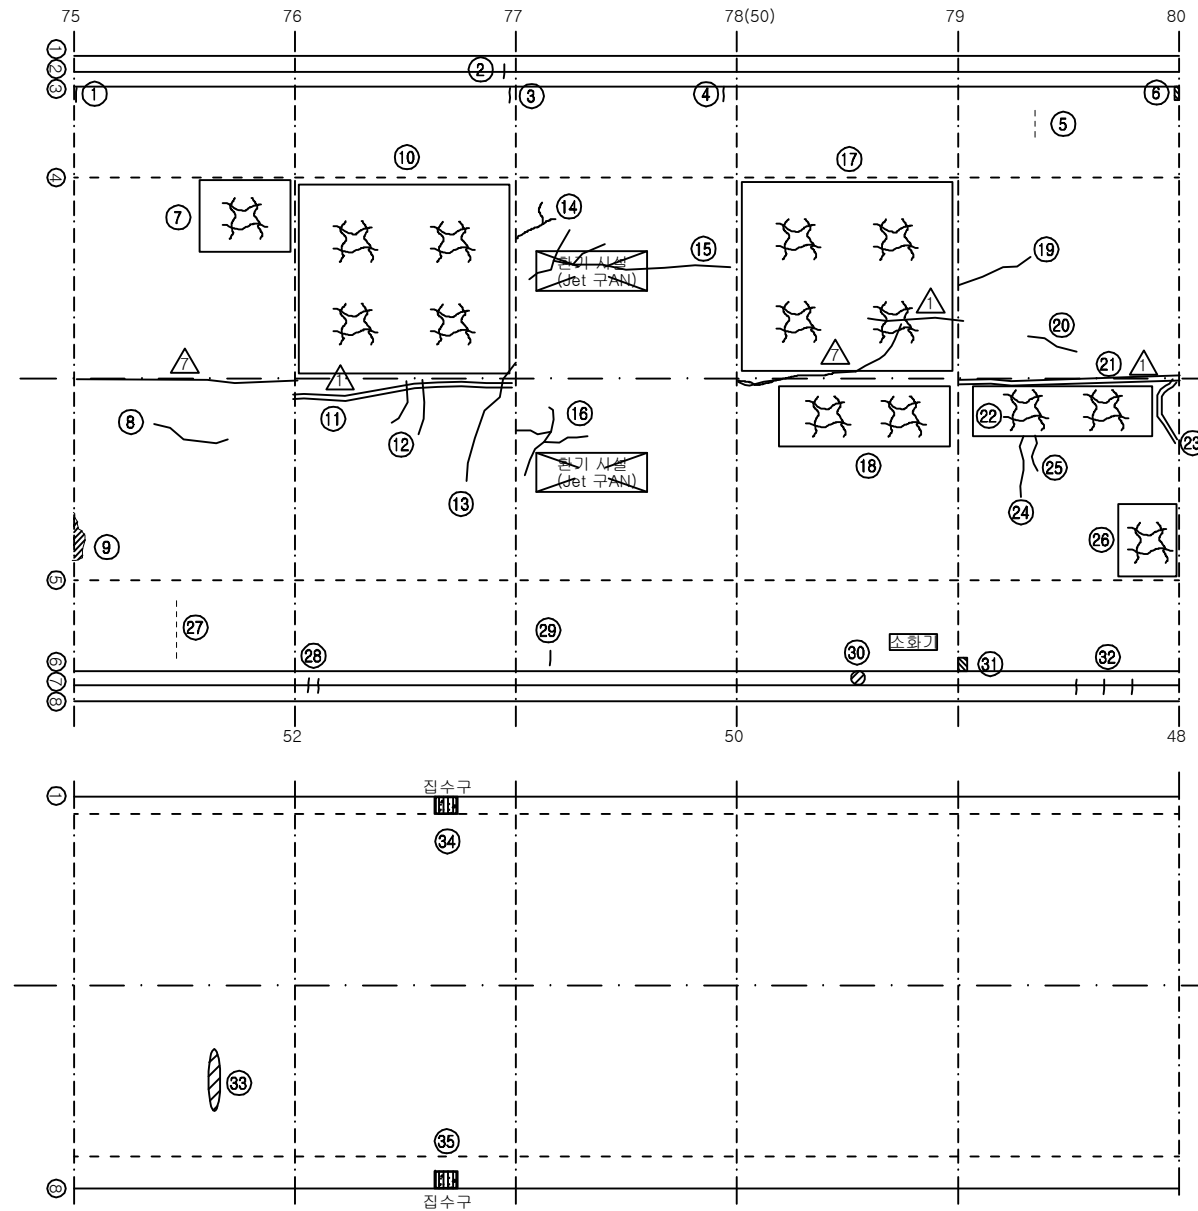

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
6	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
7	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	1	b	5.00	
8	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
9	구	들뜸	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
10	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
13	구	횡균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
14	구	횡균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20	
15	구	종균열	0.3	11.0	-	11.00	m	1	c	11.00	
16	구	종균열	0.4	5.5	-	5.50	m	1	c	5.50	
17	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
18	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00	
19	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
20	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
21	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	c	18.00	
23	구	보수부 재균열(횡)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
24	구	횡균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
25	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
26	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00	
27	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	8	-	8.00	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
31	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09	
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
33	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.02
35	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.03
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

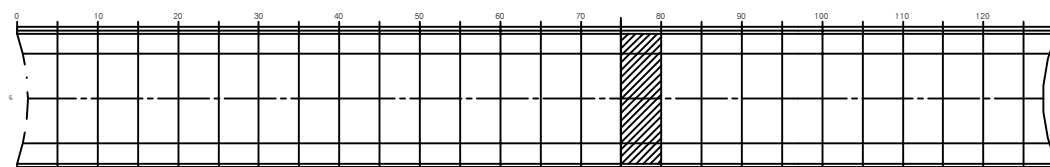

SECTION

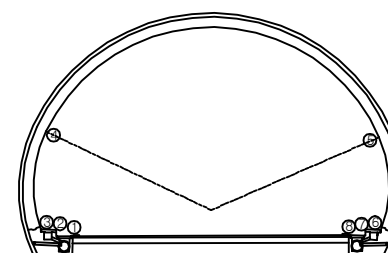


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	016

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.81~85

보수 이력			
	기존 균열		보수(11. 상반기)
	신규 균열		보수(11. 하반기)
	보수부위 재균열		보수(12. 상반기)
	보수(기보수)		보수(12. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)
			보수(15. 하반기)

← 부 산

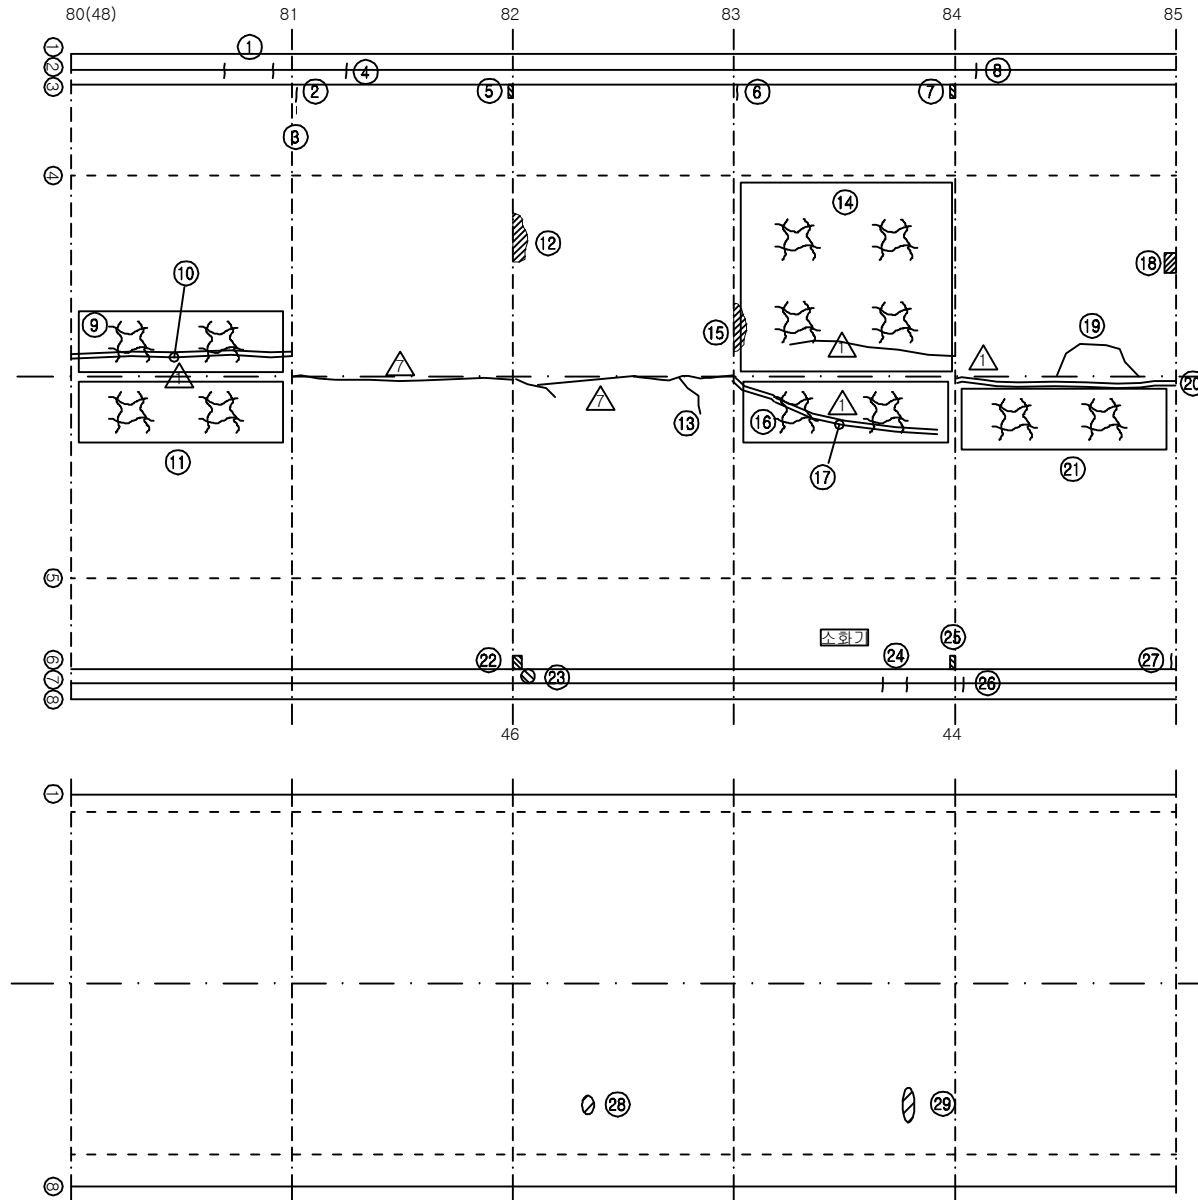

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
8	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
12	구	들뜸	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
13	구	휨균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
14	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
15	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
19	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
20	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
22	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
25	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
27	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
29	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02	
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

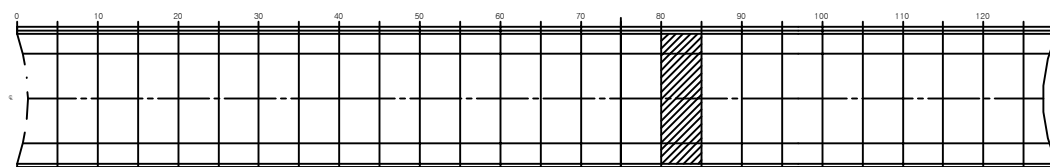

SECTION

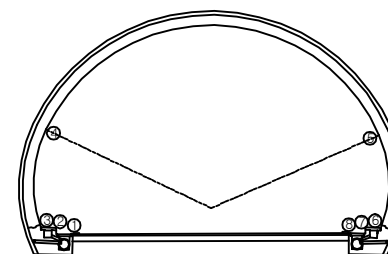


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	017

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.86~90

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

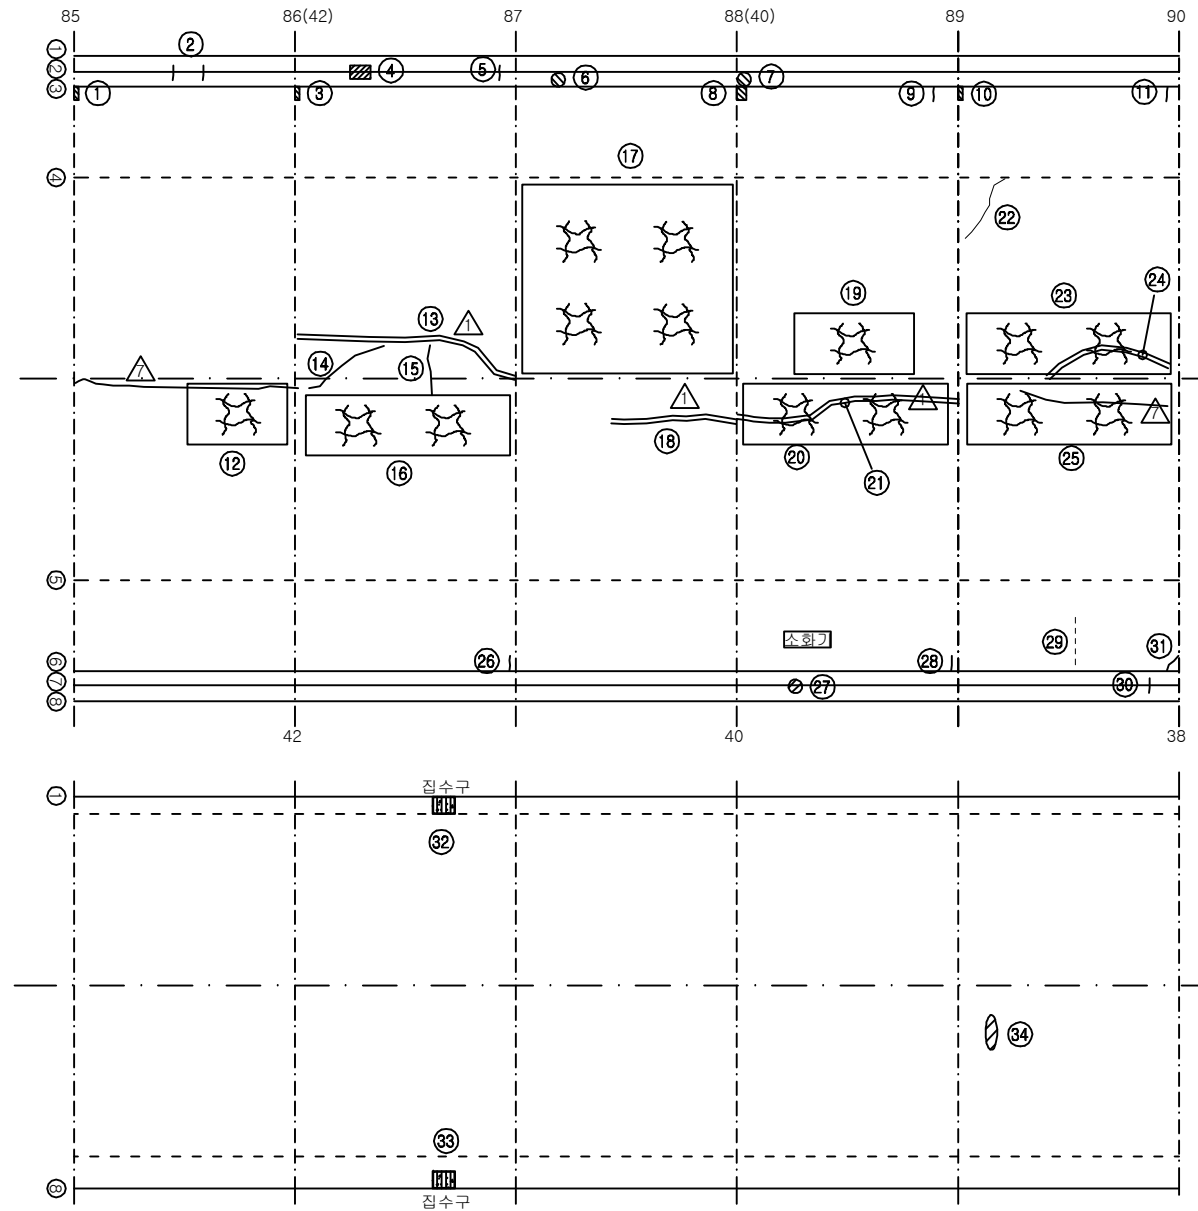


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
3	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
4	구	파손	-	0.3	0.4	0.12	m ²	1	-	0.12	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	c	0.06	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03	
11	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
12	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00	
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
17	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.0	m ²	1	b	54.0	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
19	구	망상균열	-	6.0	1.5	9.00	m ²	1	b	9.00	
20	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
21	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
23	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
24	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
25	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
29	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.19
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.03
34	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

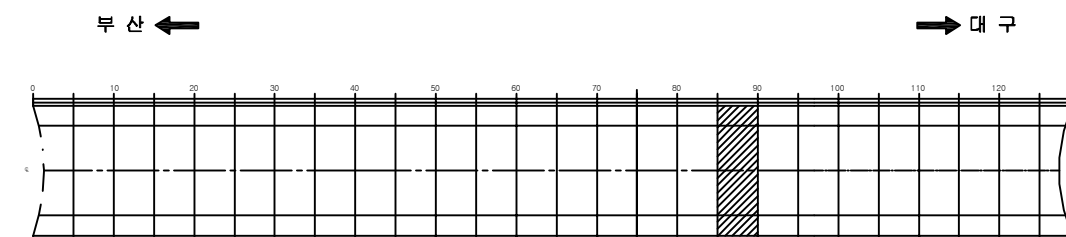

SECTION

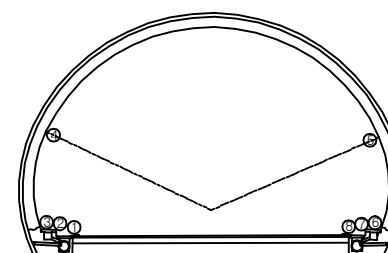


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	018

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.91~95

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

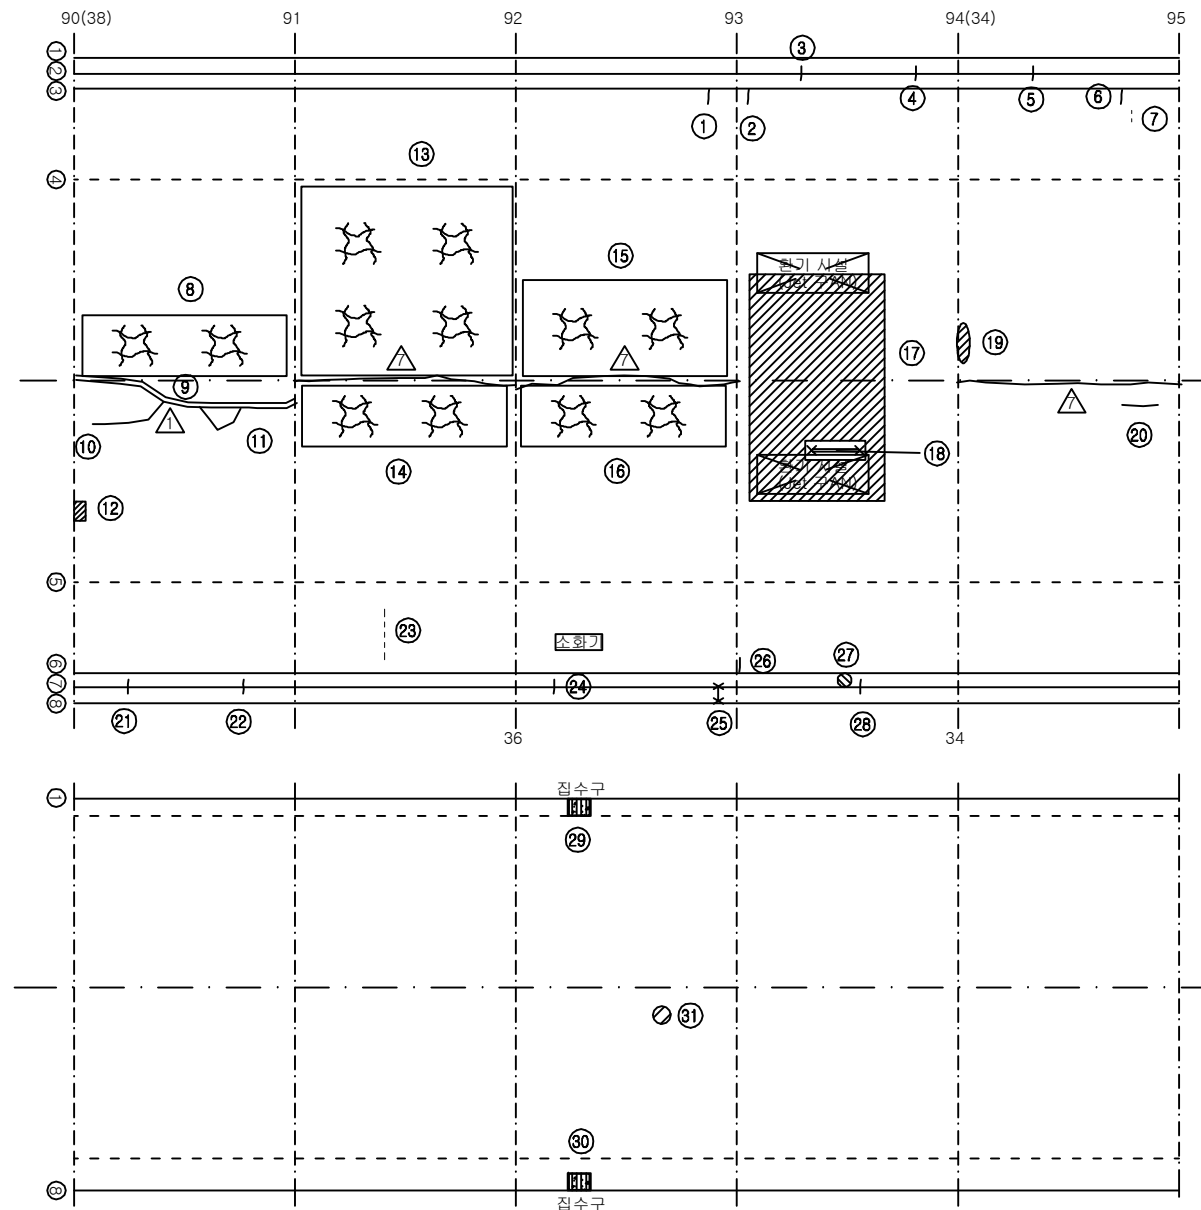


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
8	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
9	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
11	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
12	구	들뜸	-	0.5	0.2	0.10	m²	1	c	0.10	
13	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
14	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
15	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
17	구	철근 피복두께 부족	-	5.0	6.0	30.00	m²	1	e	30.00	
18	구	철근노출	-	0.6	0.2	0.12	m²	1	e	0.12	
19	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02	
20	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
25	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.16
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.04
31	구	포장면 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

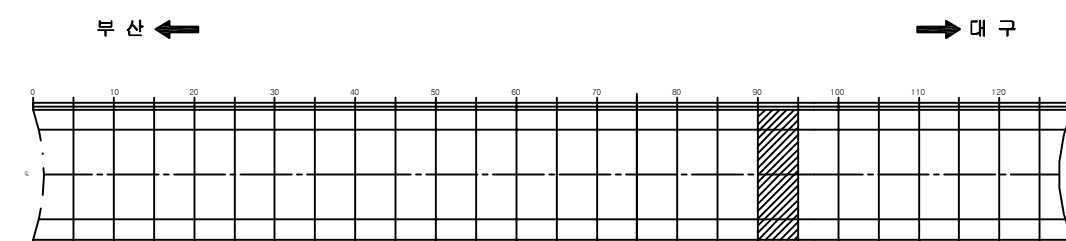

SECTION

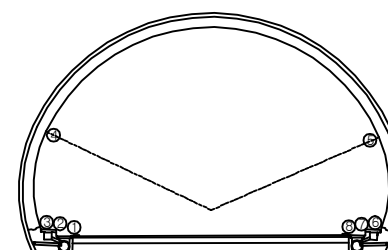


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	019

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.96~100

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

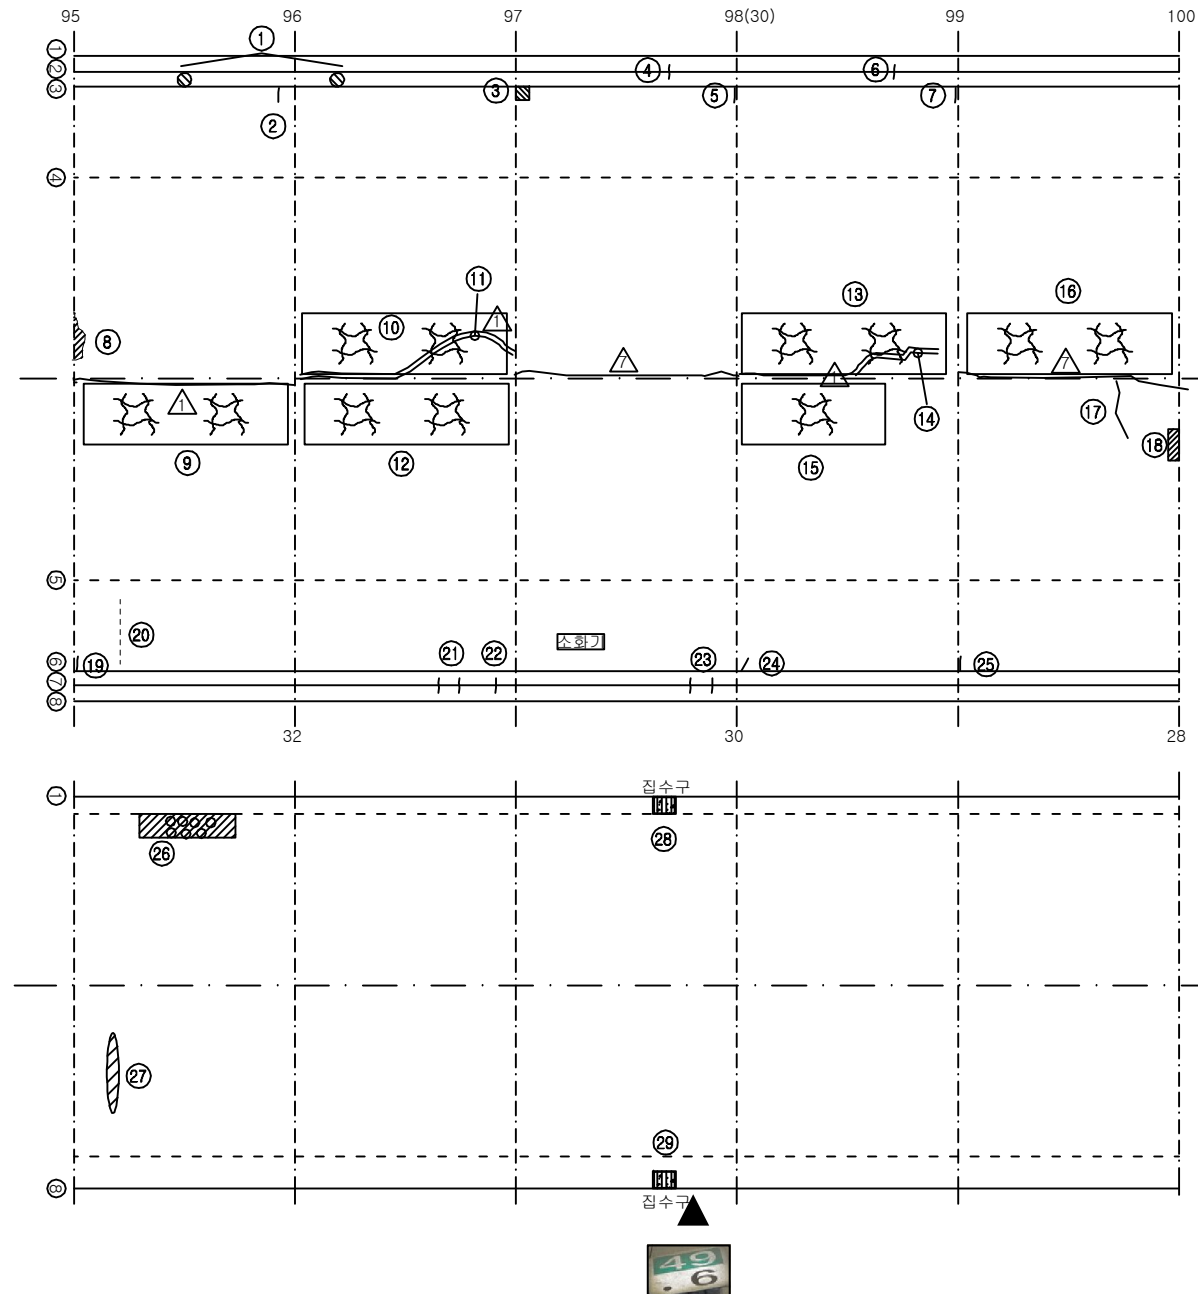

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	보수부 박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
8	구	박락/들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
10	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
11	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
13	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
15	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
17	구	횡균열	0.4	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
18	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02
19	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	9	-	9.00
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60
22	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
23	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
26	구	스켈링	-	2.0	0.6	1.20	m²	1	-	1.20
27	구	스폴링	-	0.7	0.1	0.07	m²	1	-	0.07
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.15
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.01
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

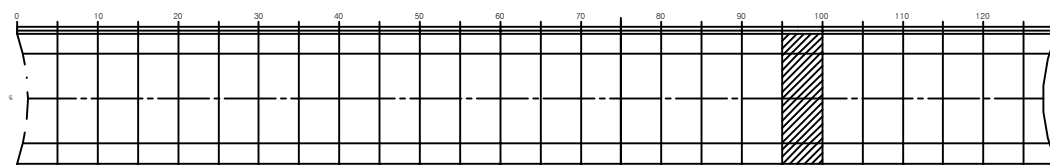

SECTION

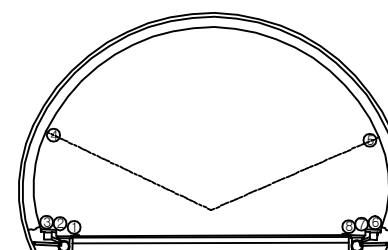


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	020

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.101~105

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	

← 부 산

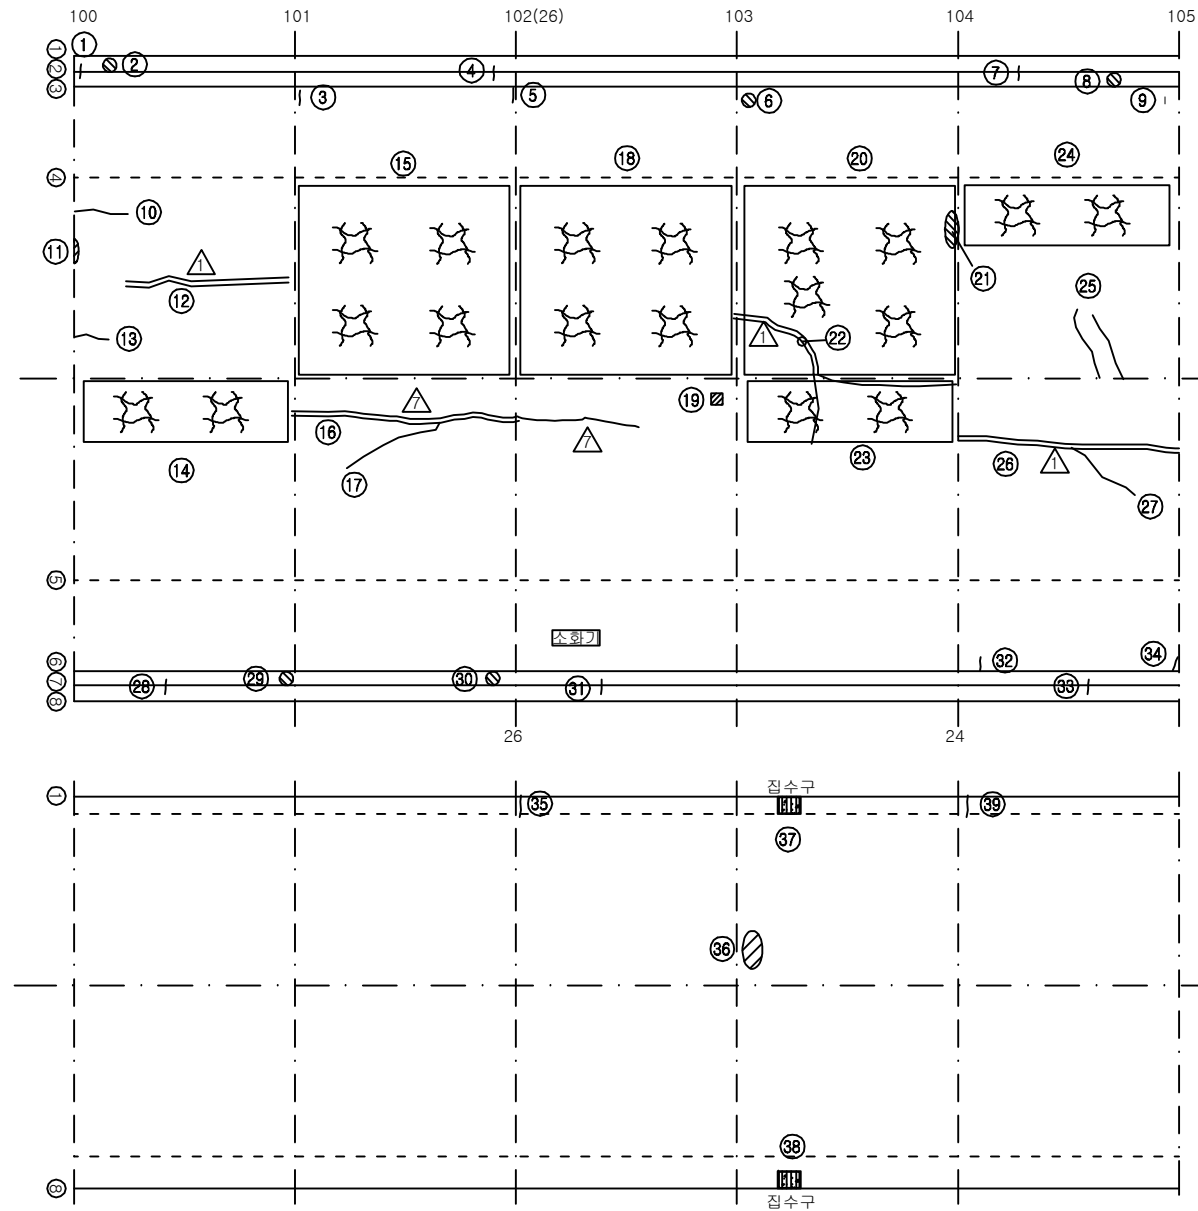


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
9	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
11	구	박락	-	0.1	0.5	0.05	m²	1	c	0.05	
12	구	보수부 재균열(중)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	-	7.00	
13	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
14	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
15	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
18	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
19	구	파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
20	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
21	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02	
22	구	보수부 재균열(황)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
23	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
24	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
25	구	황균열	0.3	1.2	-	1.20	m	2	b	2.40	
26	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
27	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
28	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
29	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
32	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
34	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
35	구	균열	0.3	0.65	-	0.65	m	1	-	0.65	
36	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05	
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.11
38	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.08
39	구	균열	0.3	0.65	-	0.65	m	1	-	0.65	
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN

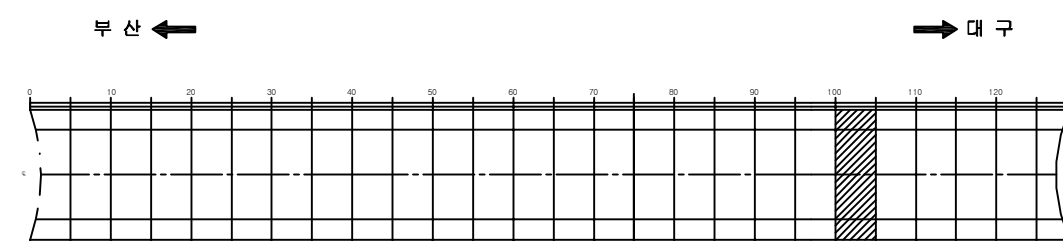

SECTION

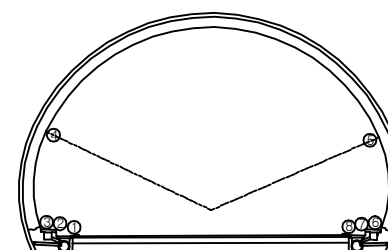


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	021

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.106~110

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

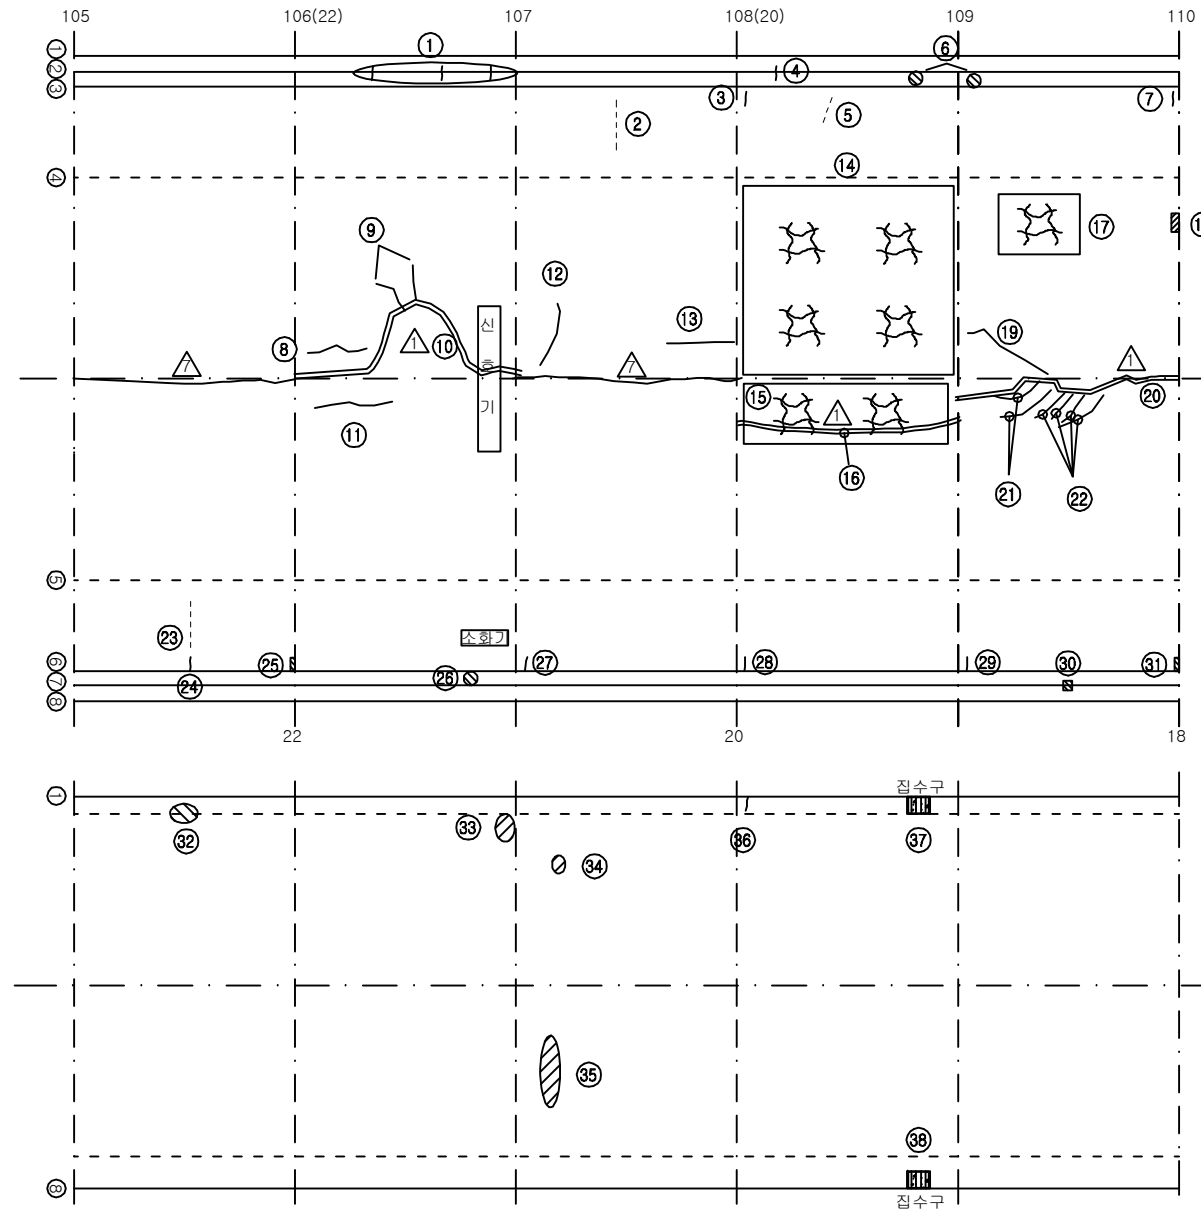

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
8	구	균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
9	구	종균열	0.3	0.5	-	0.50	m	2	c	1.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
12	구	횡균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
13	구	종균열	0.4	2.00	-	2.00	m	1	c	2.00
14	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m ²	1	b	54.00
15	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
17	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00
18	구	들뜸	-	0.5	0.4	0.20	m ²	1	c	0.20
19	구	종균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
21	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	2	c	4.00
22	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	4	c	4.80
23	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
28	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
29	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
30	구	박락	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04
31	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03
32	구	스폴링	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04
33	구	스폴링	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04
34	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01
35	구	스폴링	-	0.8	0.1	0.08	m ²	1	-	0.08
36	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.06
38	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.08
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

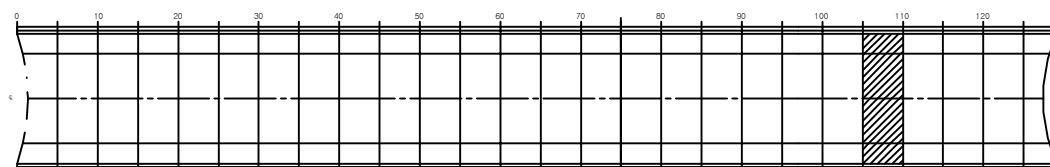

SECTION

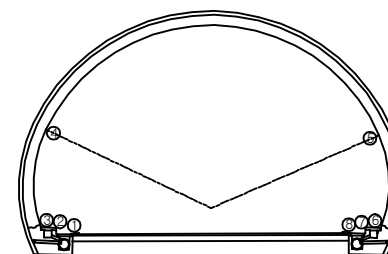


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	022

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.111~115

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

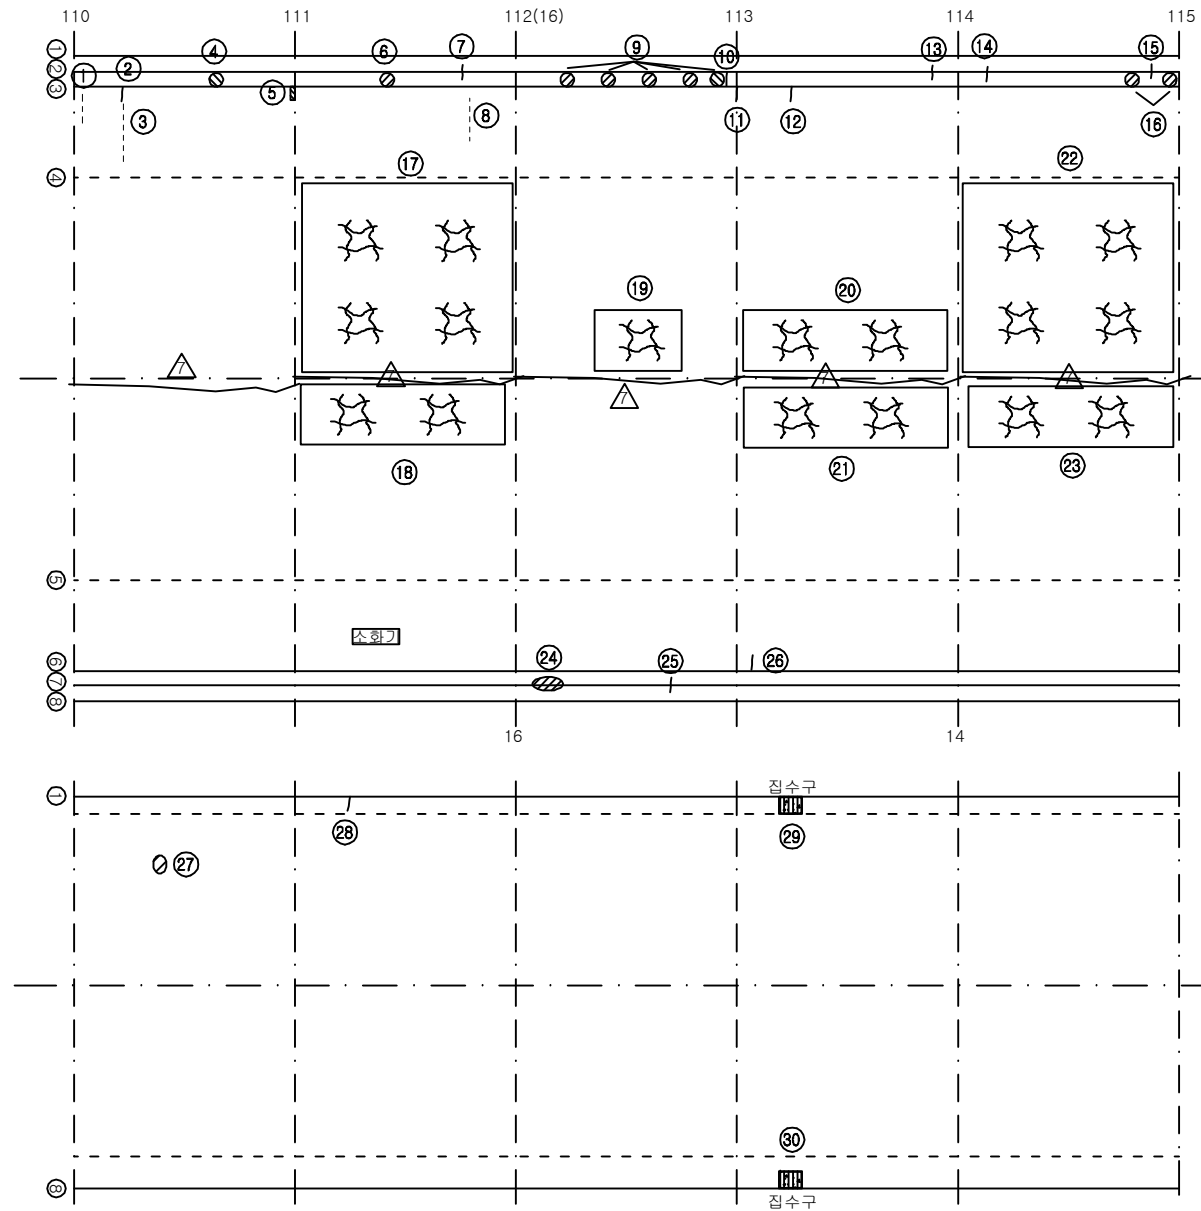

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
8	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
10	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
11	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
12	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
13	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
14	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
17	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00
18	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
19	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00
20	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
21	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
22	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00
23	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00
24	구	파손	-	1.0	0.3	0.30	m²	1	c	0.30
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
27	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.11
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.03
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

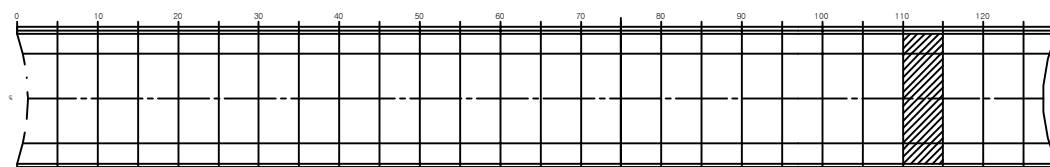

SECTION

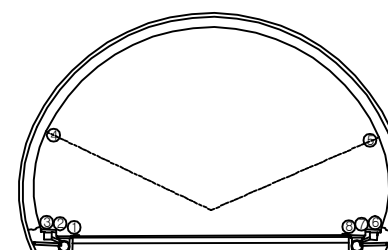


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	023

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.116~120

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

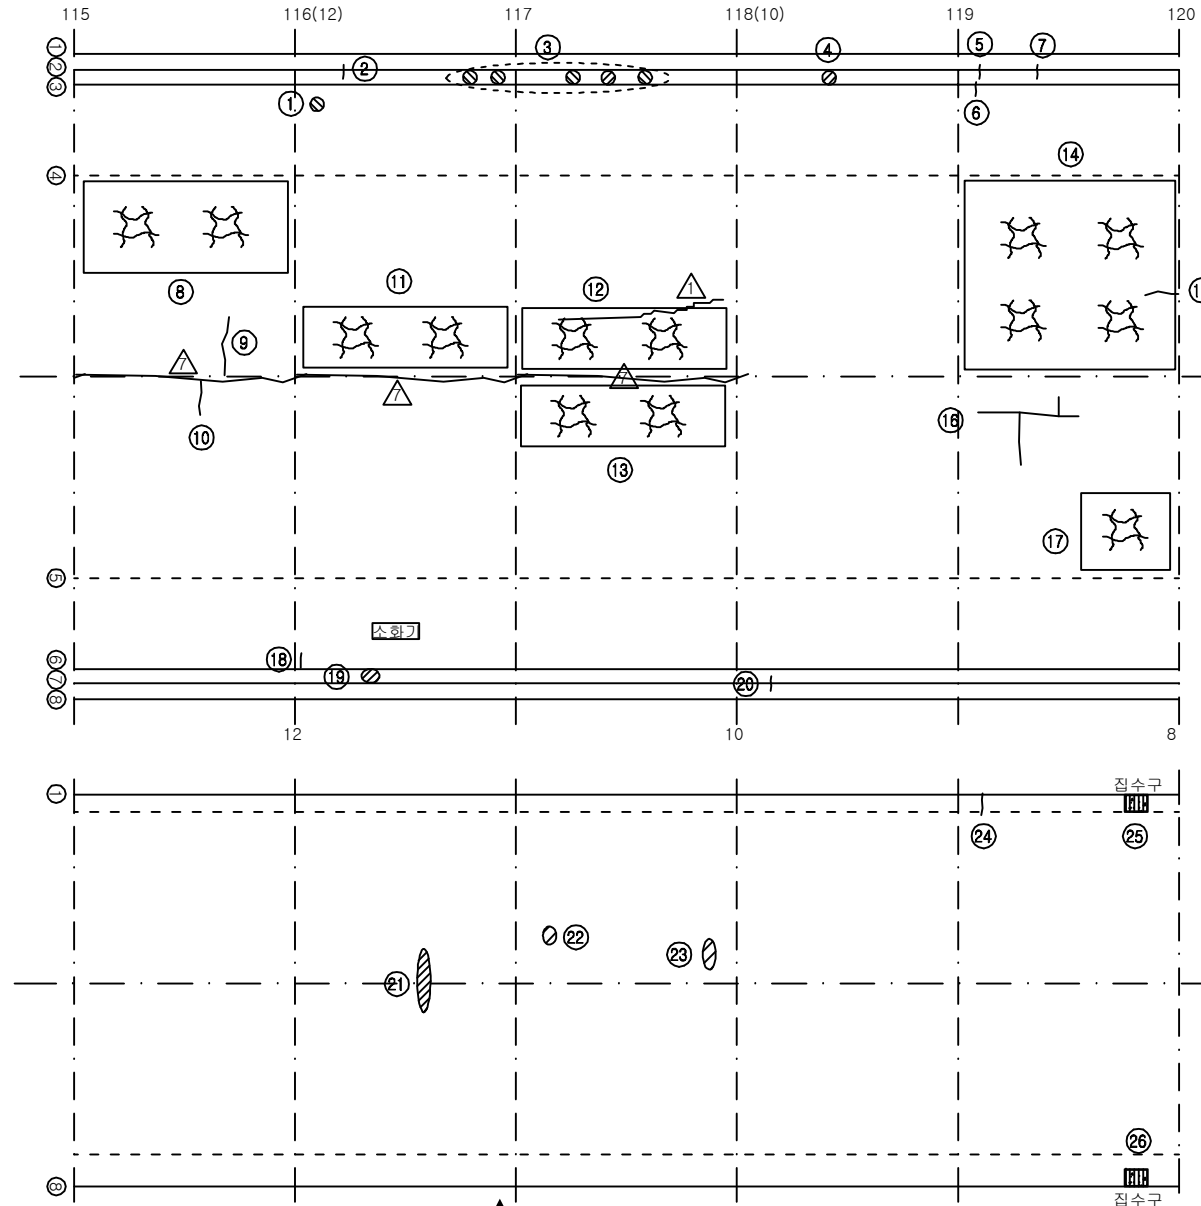

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	망상균열	-	9.0	3.0	27.00	m²	1	b	27.00	
9	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
10	구	횡균열	0.3	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70	
11	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
13	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
14	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
15	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	횡균열	0.3	2.8	-	2.80	m	1	c	2.80	
17	구	망상균열	-	3.0	2.5	7.50	m²	1	b	7.50	
18	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	4	-	0.12	
22	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
23	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02	
24	구	균열	0.5	0.65	-	0.65	m	1	-	0.65	
25	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.05
26	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.06
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

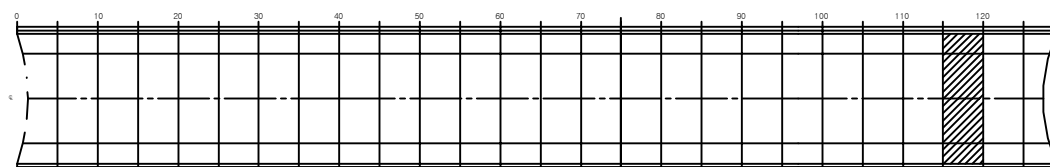

SECTION

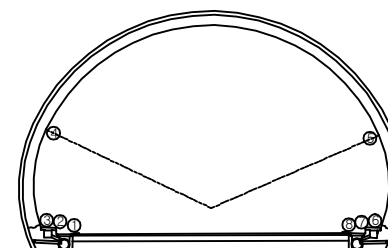


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	024

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.121~125 (1)

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

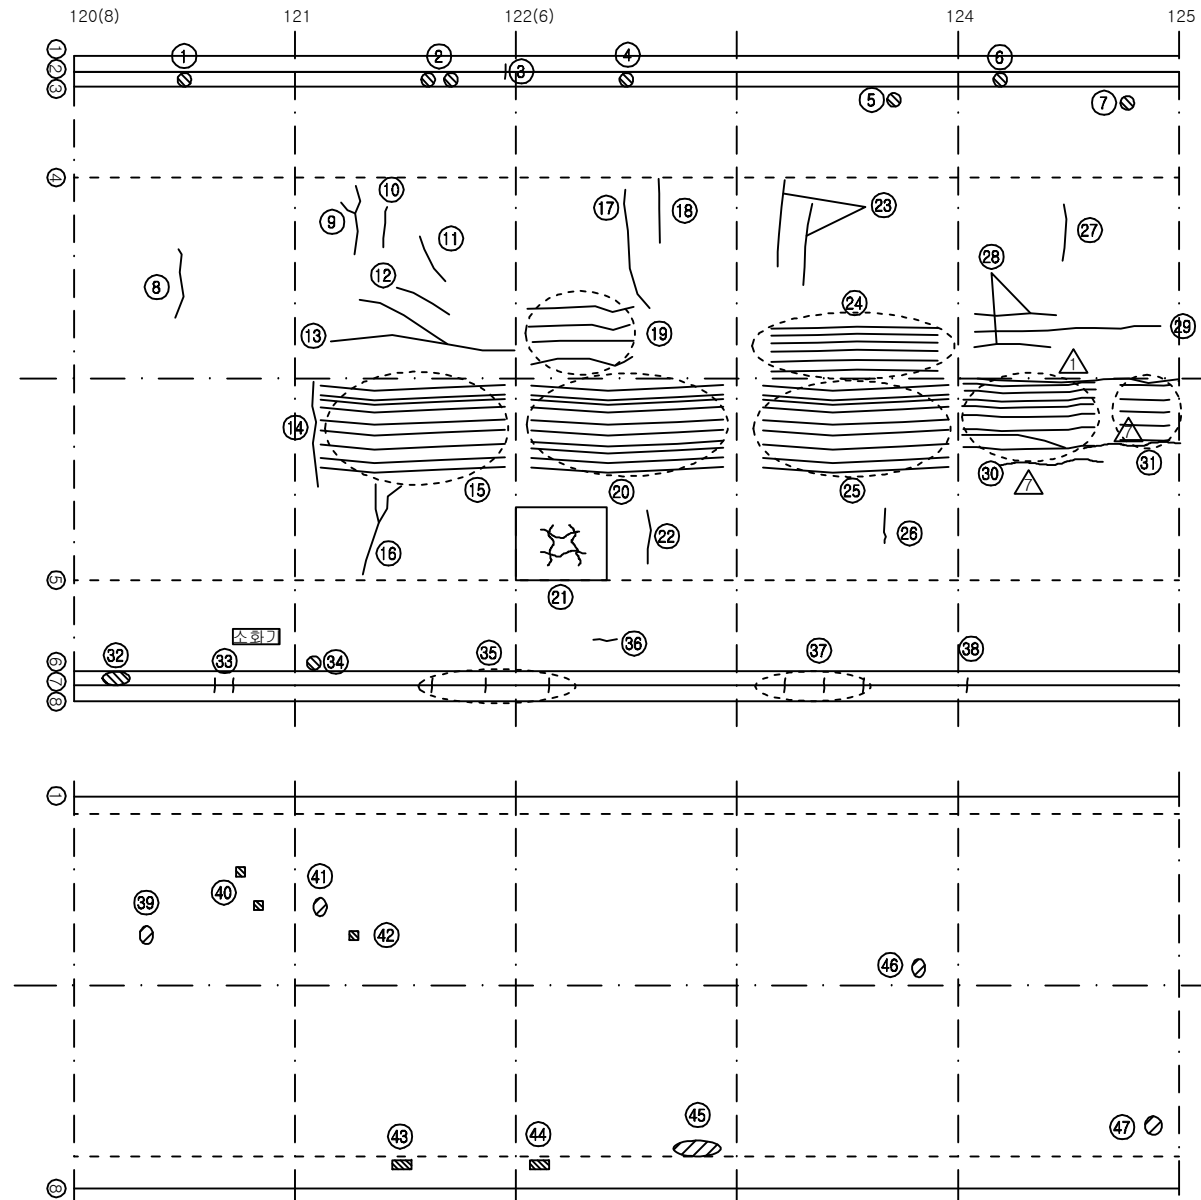

대구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
8	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
9	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
10	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
11	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
12	구	종균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
13	구	종균열	0.4	10.0	-	10.00	m	1	c	10.00	
14	구	횡균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
15	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	9	c	81.00	
16	구	횡균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
17	구	횡균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
18	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
19	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	4	c	20.00	
20	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	10	c	90.00	
21	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	1	b	5.00	
22	구	횡균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
23	구	횡균열	0.3	2.5	-	2.50	m	2	c	5.00	
24	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	6	c	54.00	
25	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	9	c	81.00	
26	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
27	구	횡균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
28	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	2	c	10.00	
29	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
30	구	종균열	0.4	6.0	-	6.00	m	8	c	48.00	
31	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	5	c	10.00	
32	구	파손	-	1.2	0.3	0.36	m²	1	c	0.36	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
34	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
35	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
36	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
37	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
38	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
39	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
40	구	포장면 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
41	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
42	구	포장면 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대구

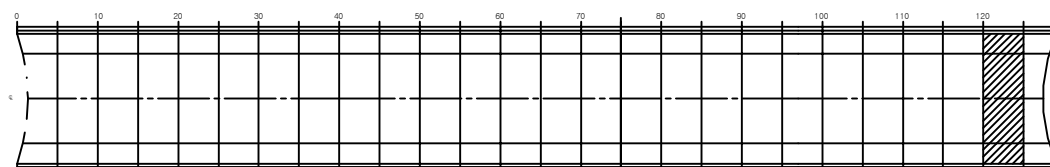

SECTION

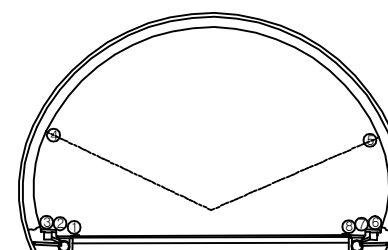

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	025

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.121~125 (2)


보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
2	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
3	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
4	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
5	구	스폴링	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

← 부 산

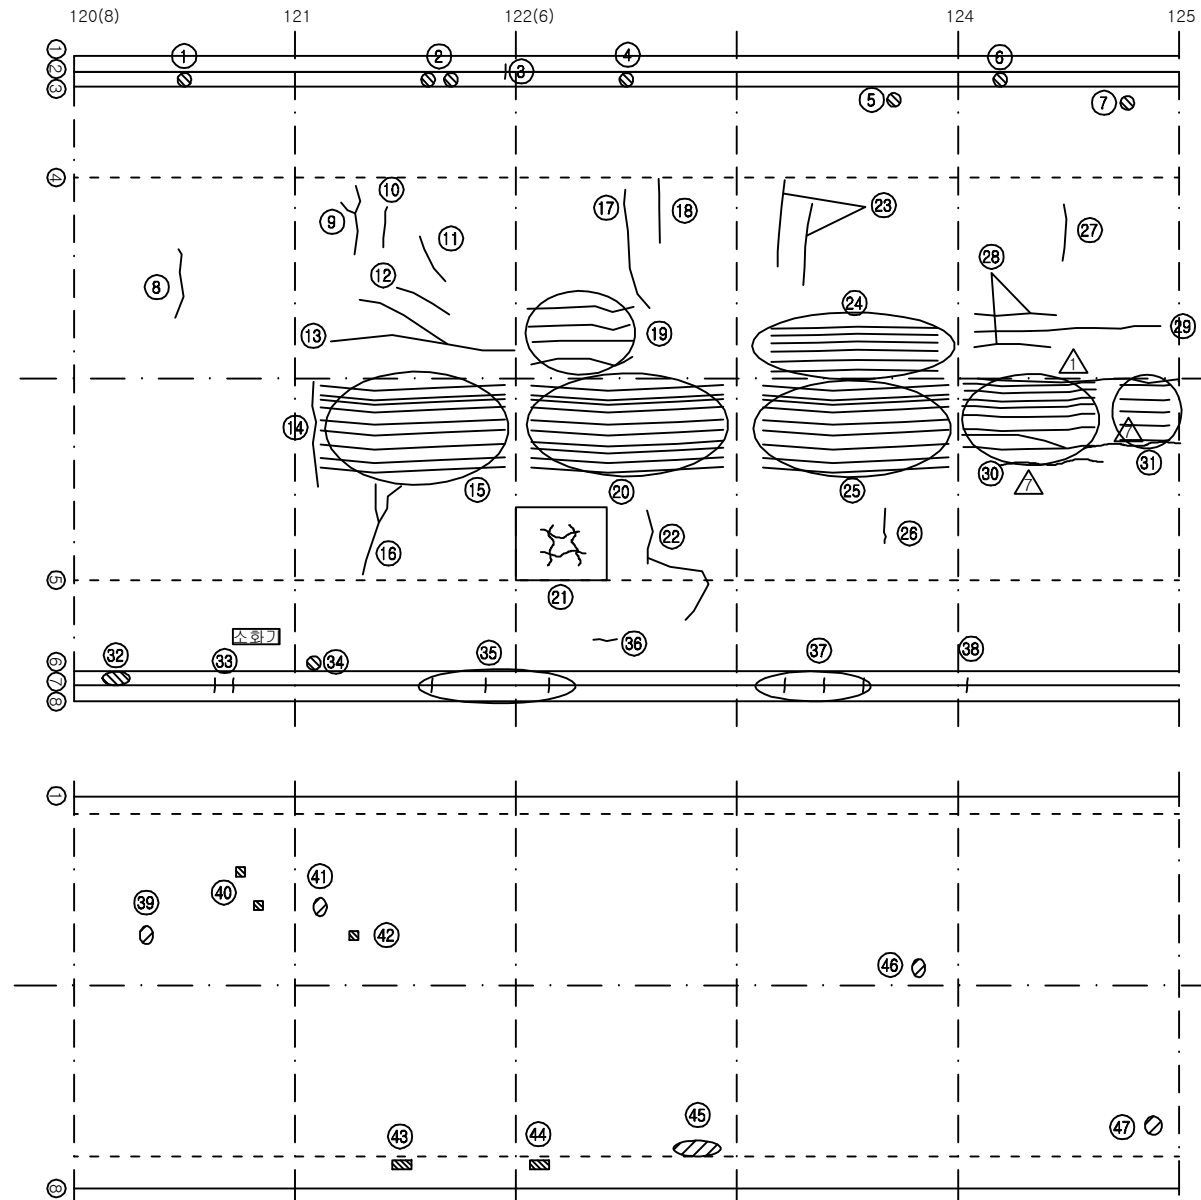


대 구 →


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

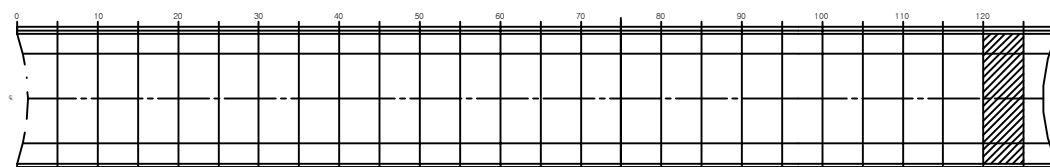

SECTION

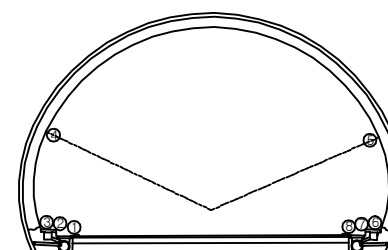


용 역 명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발 주 처	??????????????
용 역 사	(?)?????
도면번호	025

ID : 고정1터널(대구) - SPAN No.126~129

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

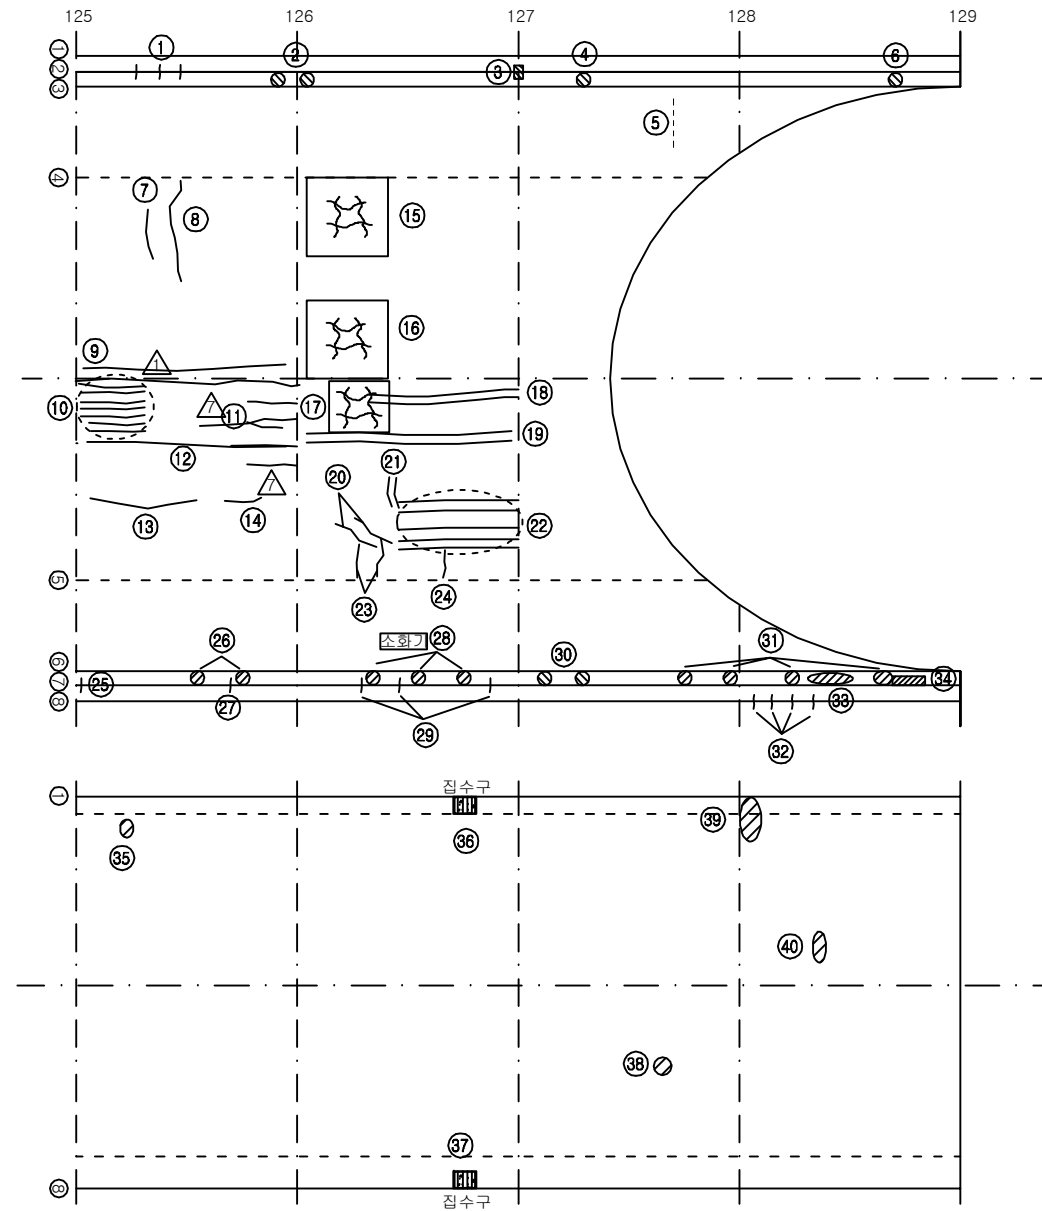

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
3	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	-	0.06
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	황균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
8	구	황균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
9	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
10	구	종균열	0.4	2.5	-	2.50	m	7	c	17.50
11	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
12	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	종균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00
14	구	종균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
15	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00
16	구	망상균열	-	2.5	2.0	4.00	m²	1	b	4.00
17	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	1	b	5.00
18	구	종균열	0.4	5.0	-	5.00	m	2	c	10.00
19	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	2	c	18.00
20	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	2	c	4.00
21	구	황균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00
22	구	종균열	0.4	4.0	-	4.00	m	5	c	20.00
23	구	황균열	0.4	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00
24	구	황균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
31	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	4	-	1.20
33	구	파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30
34	구	파손	-	0.8	0.2	0.16	m²	1	-	0.16
35	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
36	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.14
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.15
38	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
39	구	스폴링	-	0.3	0.3	0.03	m²	1	-	0.03
40	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

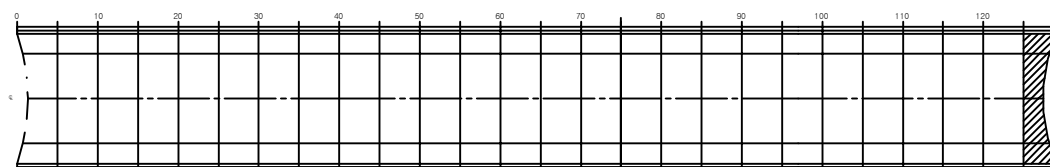

SECTION

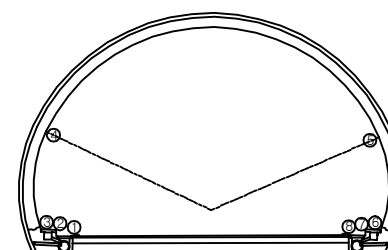

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	026


ID : 고정1터널(대구) - 피난연락갱 - SPAN No.65

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상대	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
2	구	균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

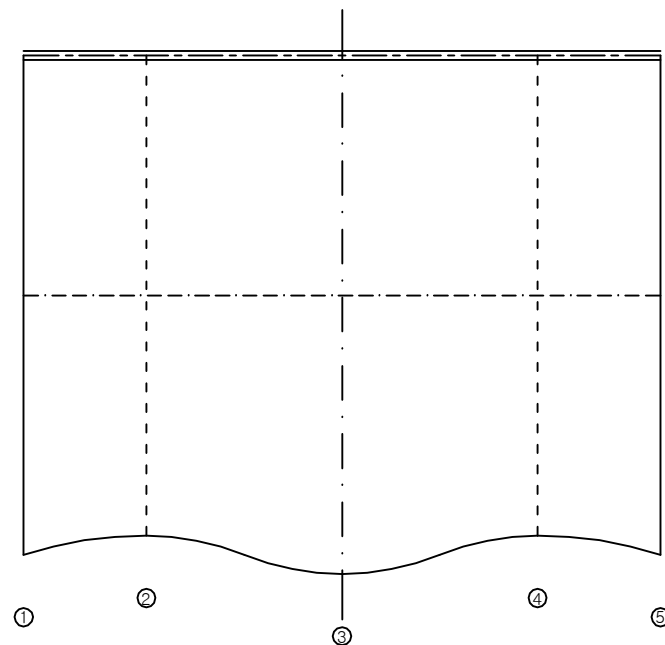


파이널연락갱 라이닝

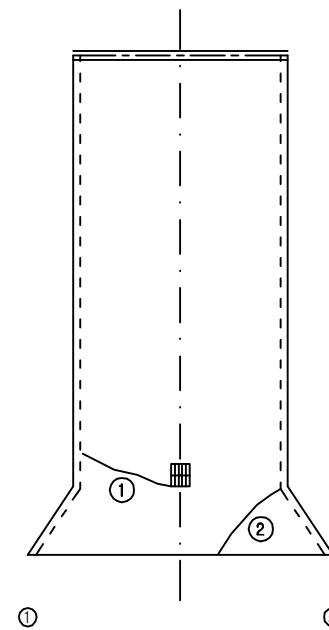


파이널연락갱 바닥

KEY PLAN

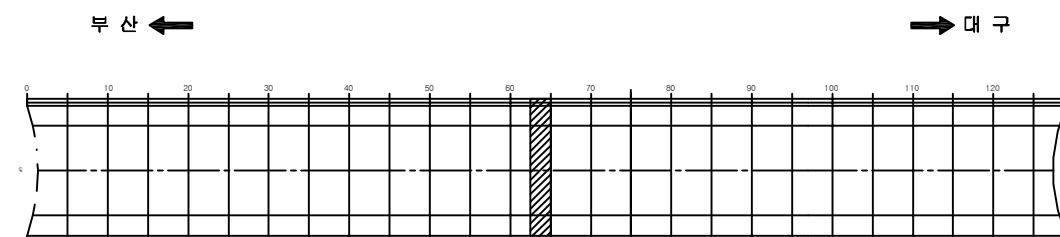

SECTION

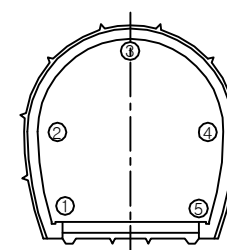


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	027

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.1~5

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

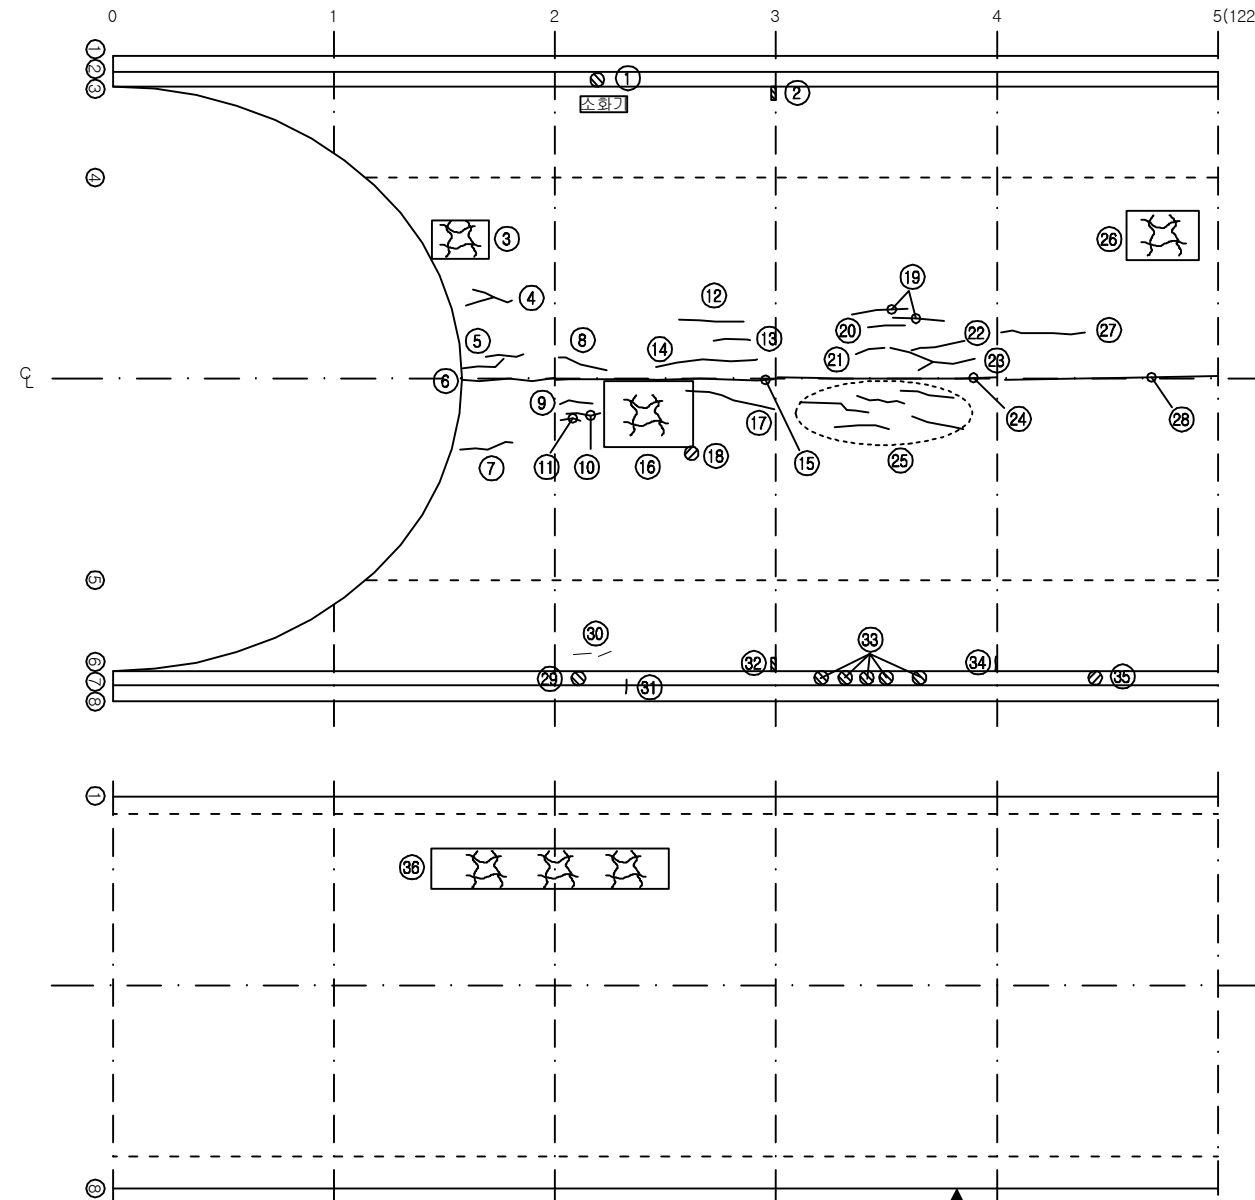

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
2	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	c	0.03	
3	구	망상균열	-	1.2	1.0	1.20	m²	b	1.20	
4	구	종균열	0.1	1.5	-	1.50	m	b	1.50	
5	구	종균열	0.1	0.6	-	0.60	m	b	1.20	
6	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	c	3.00	
7	구	종균열	0.2	1.0	-	1.00	m	b	1.00	
8	구	종균열	0.1	1.0	-	1.00	m	b	1.00	
9	구	종균열	0.2	1.0	-	1.00	m	b	1.00	
10	구	종균열	0.2	0.8	-	0.80	m	b	0.80	
11	구	종균열	0.2	1.0	-	1.00	m	b	1.00	
12	구	종균열	0.1	2.0	-	2.00	m	b	2.00	
13	구	종균열	0.1	0.7	-	0.70	m	b	0.70	
14	구	종균열	0.2	5.0	-	5.00	m	b	5.00	
15	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	c	9.00	
16	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	b	5.00	
17	구	종균열	0.3	4.0	-	4.00	m	c	4.00	
18	구	주입구 마감불량	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
19	구	종균열	0.2	1.5	-	1.50	m	b	3.00	
20	구	종균열	0.1	0.9	-	0.90	m	b	0.90	
21	구	종균열	0.2	0.8	-	0.80	m	b	0.80	
22	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	c	2.50	
23	구	종균열	0.3	6.0	-	6.00	m	c	6.00	
24	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	c	9.00	
25	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	c	10.00	
26	구	망상균열	-	1.2	1.0	1.20	m²	b	1.20	
27	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	c	3.00	
28	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	c	9.00	
29	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	-	1.00	
30	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	-	0.30	
32	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	c	0.03	
33	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
34	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	c	0.30	
35	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
36	구	망상균열	-	10.0	1.0	10.00	m²	-	10.00	
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

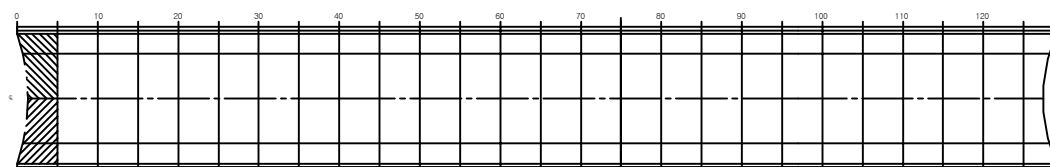

SECTION

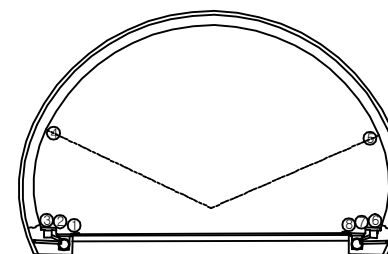


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	001

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.6~10

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(15. 상반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(17. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(18. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(19. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(20. 상반기)

← 부 산

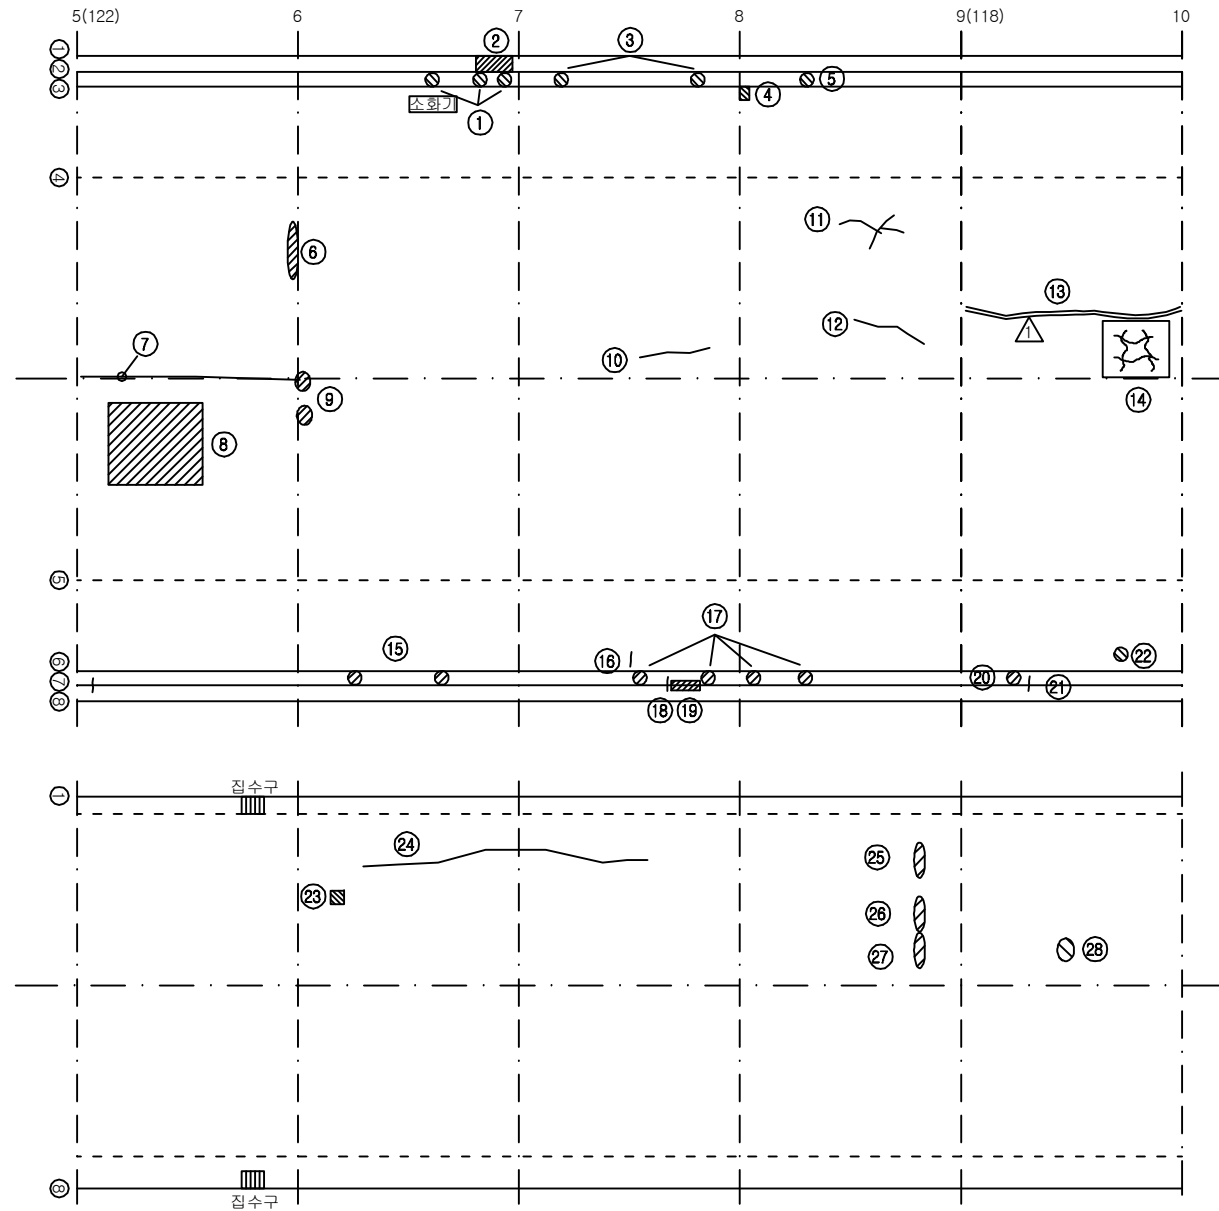

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
2	구	파손	-	0.8	0.2	0.16	m²	1	-	0.16	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	물뿜	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	c	0.10	
7	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	재료분리	-	5.0	5.0	25.00	m²	1	c	25.00	
9	구	실런트 탈락	-	0.2	-	0.20	m	2	-	0.40	
10	구	종균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00	
11	구	종균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00	
12	구	종균열	0.2	2.5	-	2.50	m	1	b	2.50	
13	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	망상균열	-	1.2	0.7	0.84	m²	1	b	0.84	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
18	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	박락	-	0.2	0.7	0.14	m²	1	-	0.14	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
21	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
23	구	스켈링	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	-	0.09	
24	구	균열	0.2	8.0	-	8.00	m	1	-	8.00	
25	구	스폴링	-	0.4	0.2	0.08	m²	1	-	0.08	
26	구	스폴링	-	0.8	0.2	0.16	m²	1	-	0.16	
27	구	스폴링	-	0.6	0.2	0.12	m²	1	-	0.12	
28	구	스폴링	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

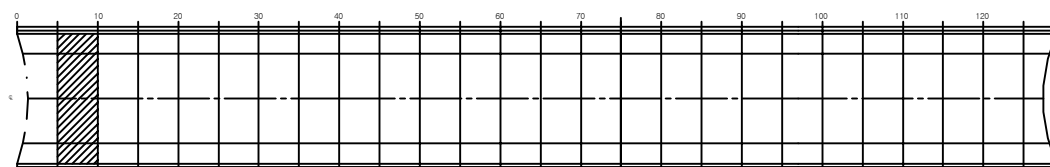

SECTION

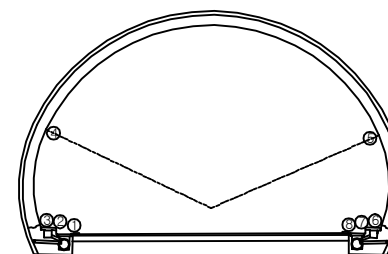


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.11~15

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

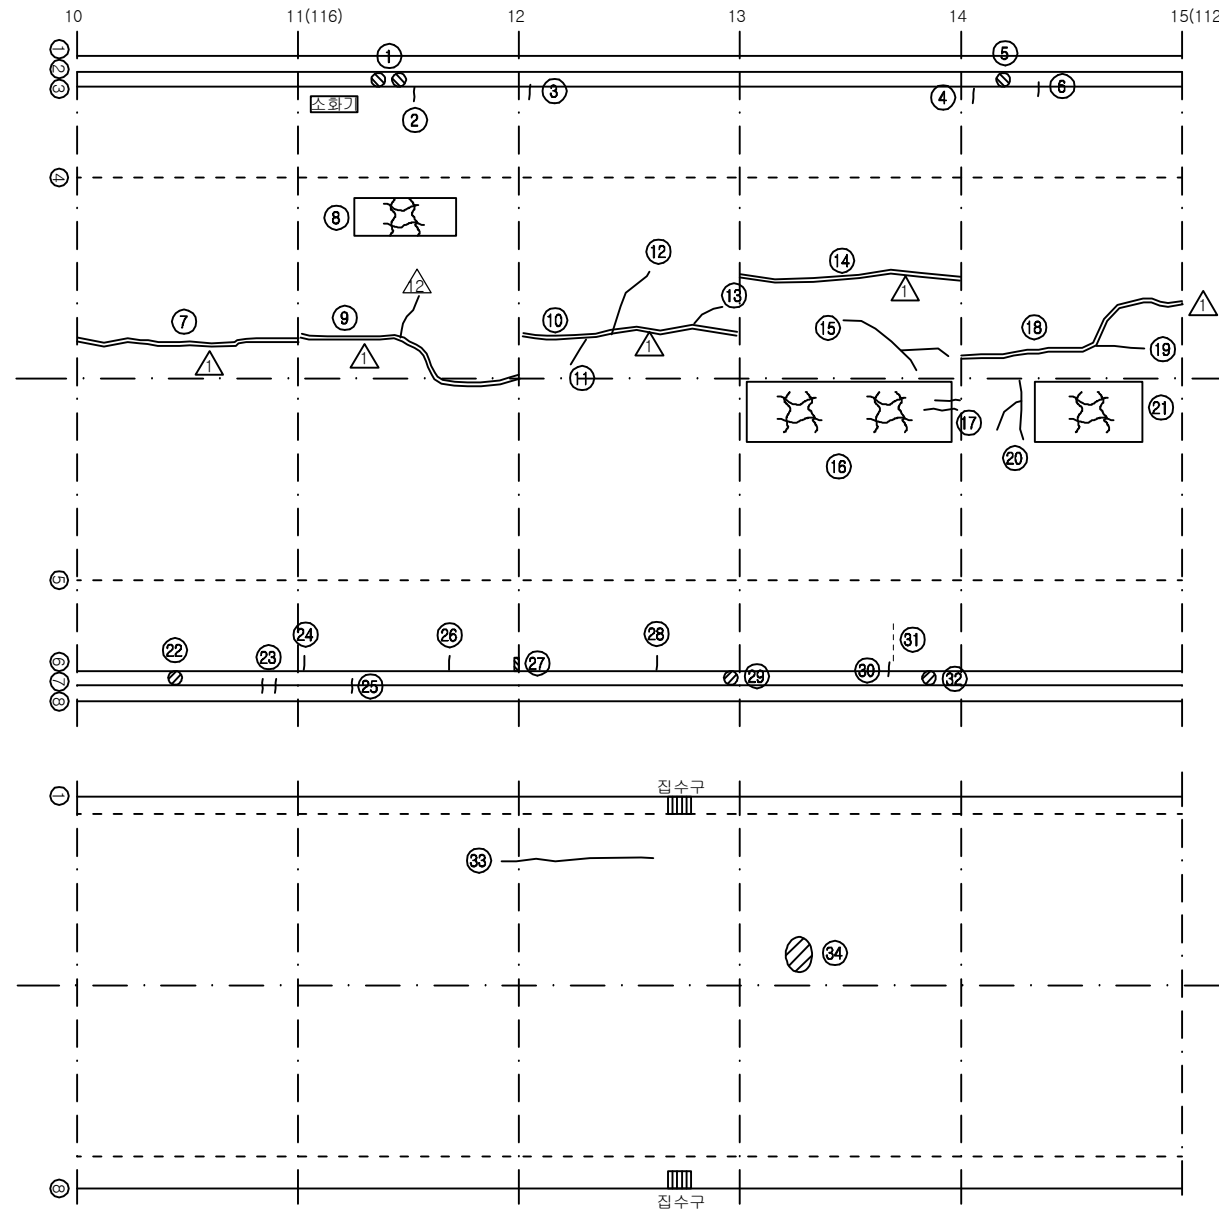

대 구 →


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
7	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
8	구	망상균열	-	2.5	0.9	2.25	m ²	1	b	2.25
9	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	횡균열	0.5	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50
12	구	횡균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
13	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
15	구	종균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
17	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00
18	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
19	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
20	구	횡균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
21	구	망상균열	-	4.0	1.5	6.00	m ²	1	b	6.00
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
27	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	c	0.03
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
29	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
31	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
32	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
33	구	균열	0.2	6.0	-	6.00	m	1	-	6.00
34	구	스폴링	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	-	0.12
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

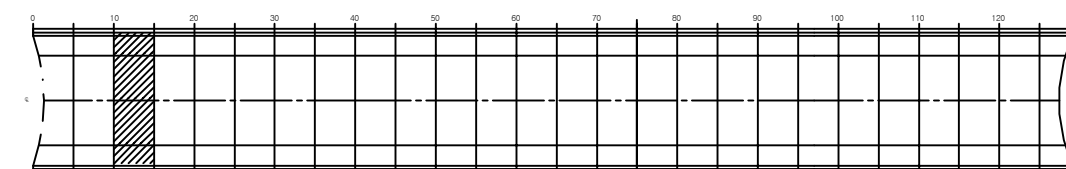

→ 대 구

SECTION

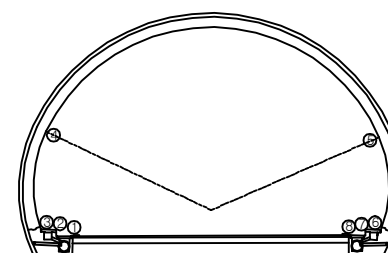


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	003

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.16~20 (1)

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

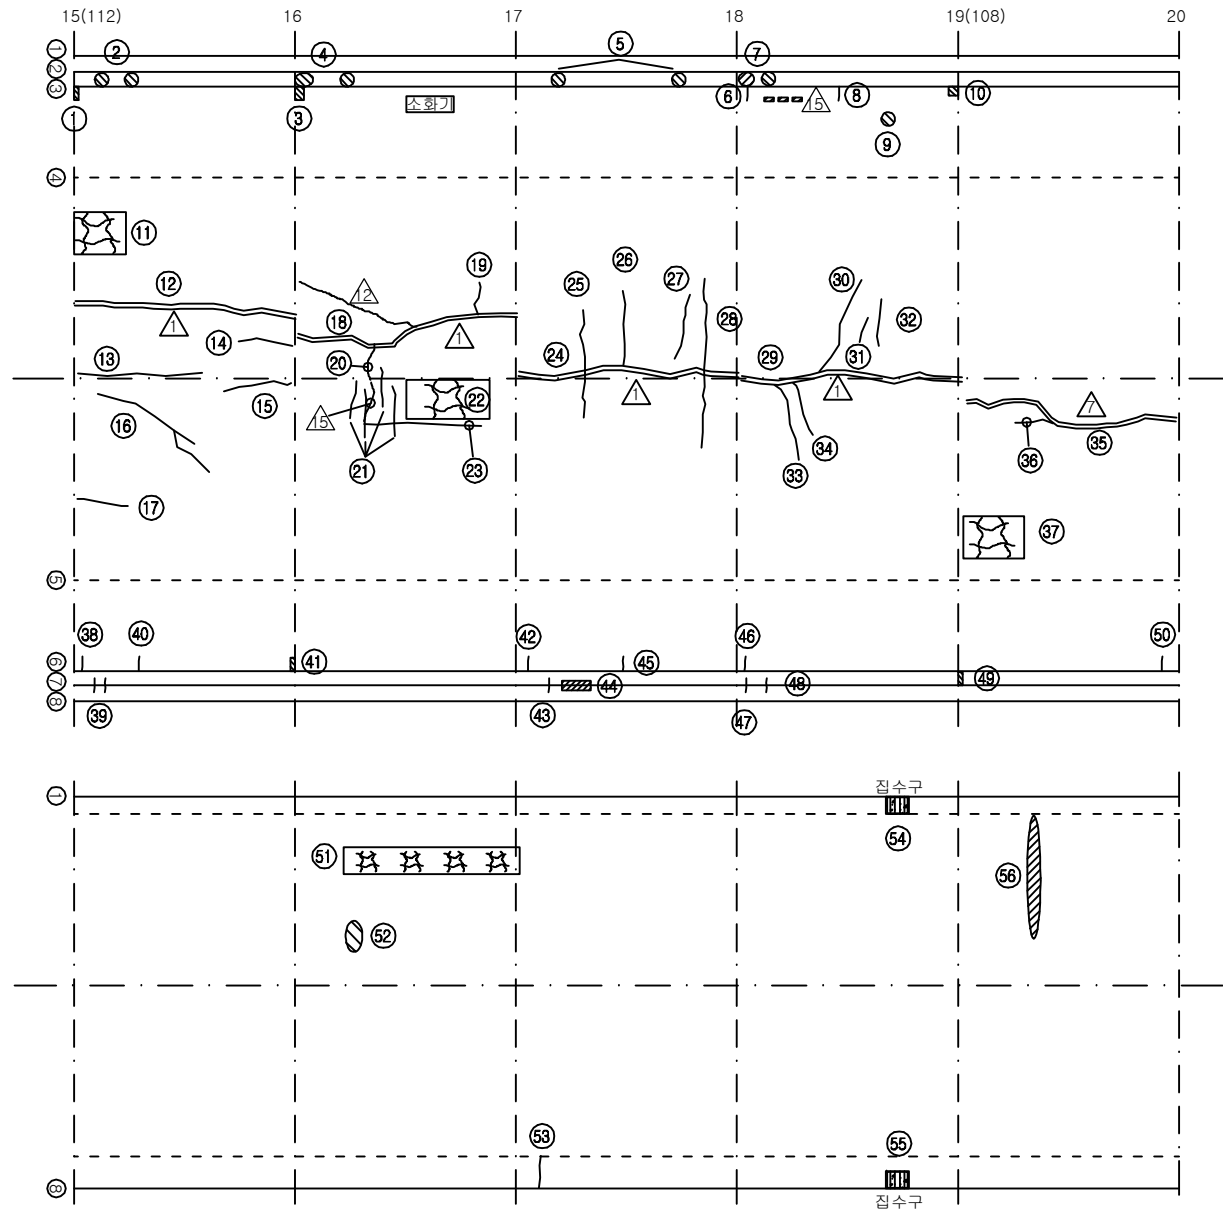

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
6	구	균열	0.4	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
9	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
10	구	파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	c	0.04	
11	구	망상균열	-	1.0	0.6	0.60	m ²	1	b	0.60	
12	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	종균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
14	구	종균열	0.5	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
15	구	종균열	0.5	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
16	구	종균열	0.4	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
17	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	횡균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
20	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
21	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	4	c	4.00	
22	구	망상균열	-	3.0	1.0	3.00	m ²	1	b	3.00	
23	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
24	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
25	구	횡균열	0.5	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
26	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
27	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
28	구	횡균열	0.3	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50	
29	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
30	구	횡균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	b	3.00	
31	구	횡균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
32	구	횡균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
33	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
34	구	횡균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
35	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
36	구	종균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
37	구	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00	
38	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
39	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
40	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
41	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
42	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

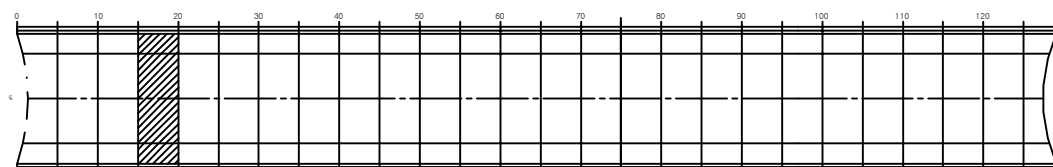

SECTION

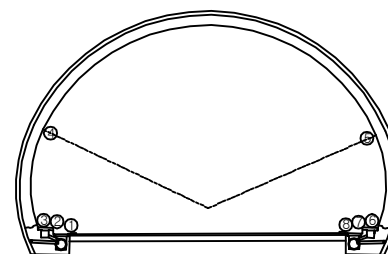


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	004

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.16~20 (2)

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

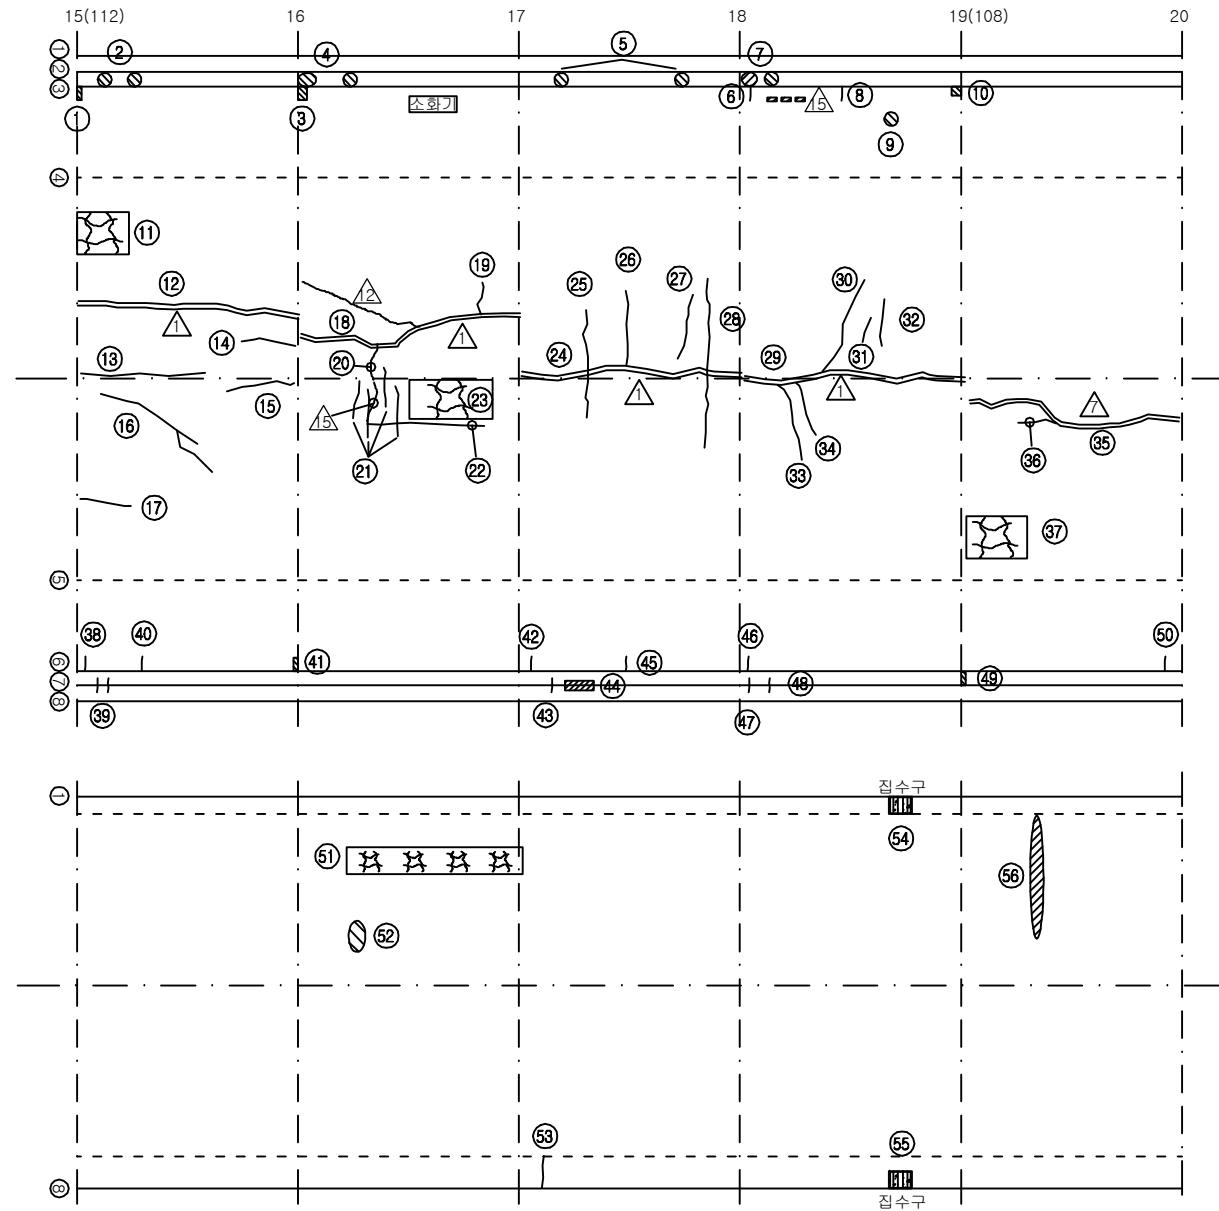


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	파손	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
8	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
9	구	망상균열	-	8.0	1.0	8.00	m ²	1	-	8.00	
10	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06	
11	구	균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	-	0.60	
12	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.25
13	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.22
14	구	스폴링	-	3.0	0.2	0.60	m ²	1	-	0.60	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

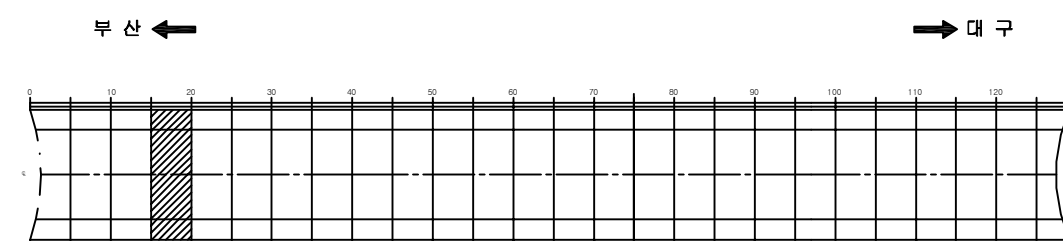

SECTION

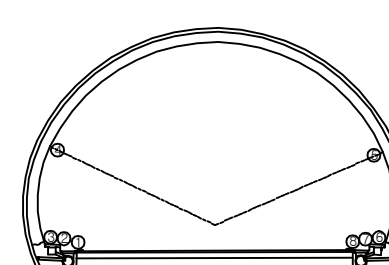


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	004

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.21~25

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 상반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 하반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 상반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 하반기)

← 부 산

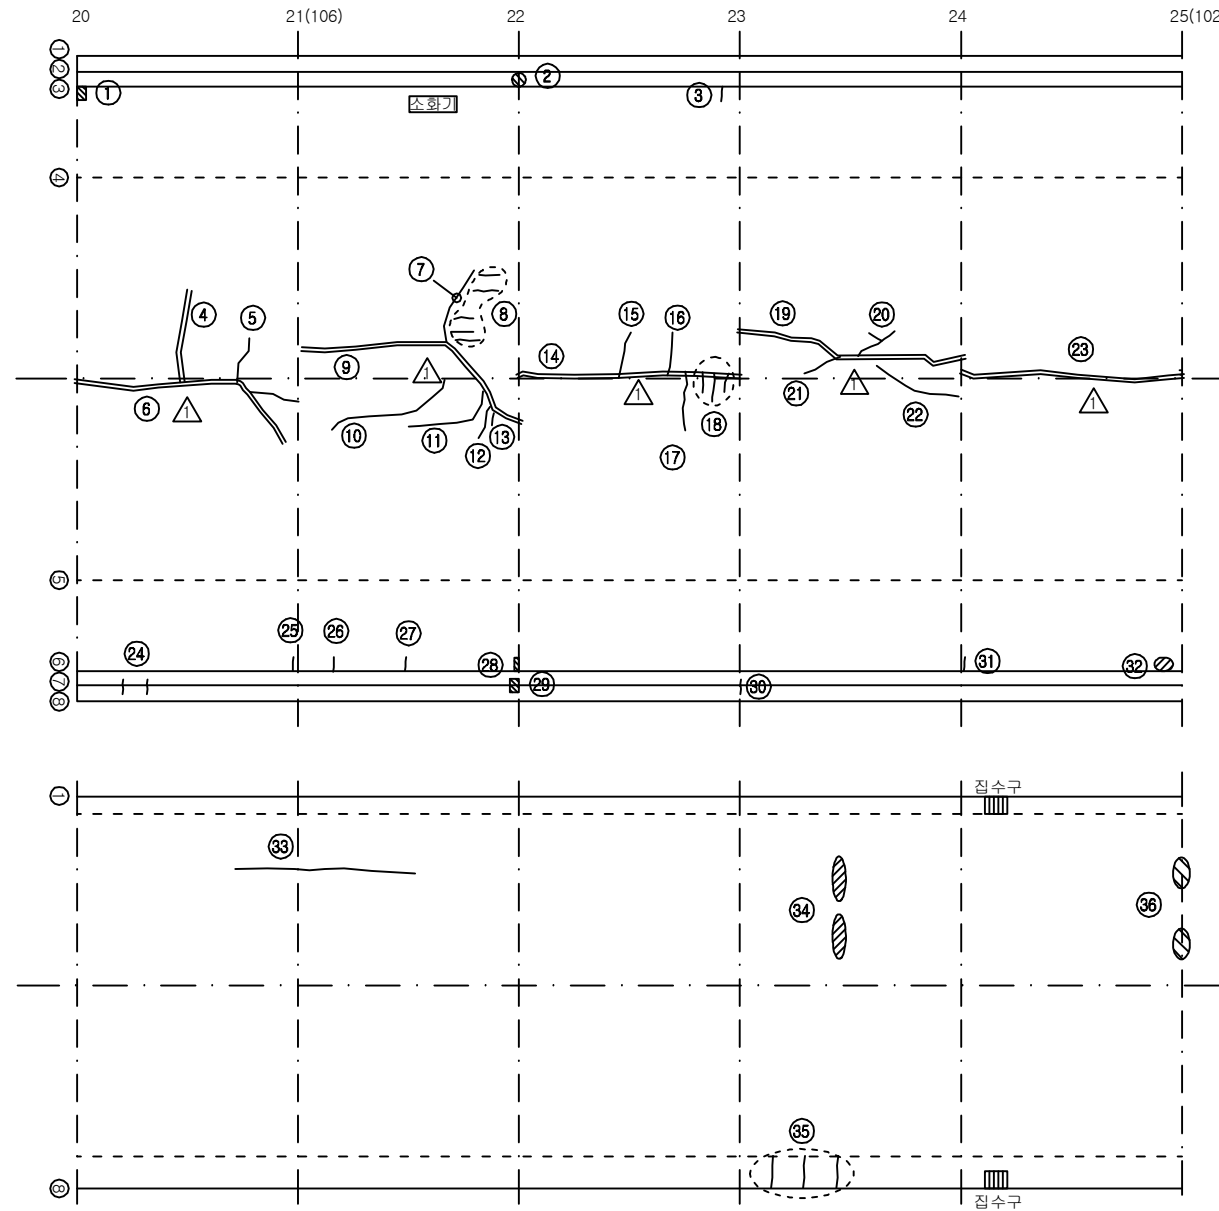

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	보수부 재균열(횡)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
5	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
6	구	보수부 재균열(종)	0.7	10.0	-	10.00	m	1	c	10.00	
7	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
8	구	종균열	0.2	0.3	-	0.30	m	5	b	1.50	
9	구	보수부 재균열(종)	0.7	10.0	-	10.00	m	1	c	10.00	
10	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
11	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
12	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
13	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
14	구	보수부 재균열(종)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
15	구	횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	횡균열	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	횡균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
18	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	3	c	3.00	
19	구	보수부 재균열(종)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
21	구	종균열	0.5	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
22	구	종균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
23	구	보수부 재균열(종)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
25	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
29	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
31	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
32	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
33	구	균열	0.2	10.0	-	10.00	m	1	-	10.00	
34	구	스플링	-	0.3	0.1	0.03	m²	2	-	0.06	
35	구	균열	0.3	0.6	-	0.60	m	3	-	1.80	
36	구	스플링	-	3.0	0.2	0.60	m²	2	-	1.20	
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

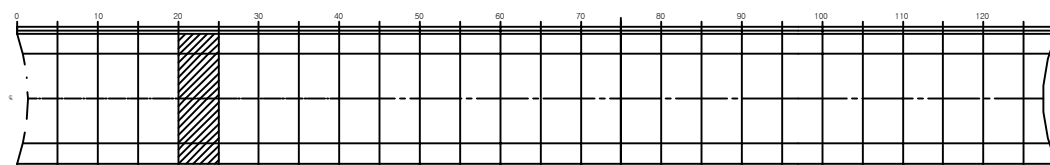

SECTION

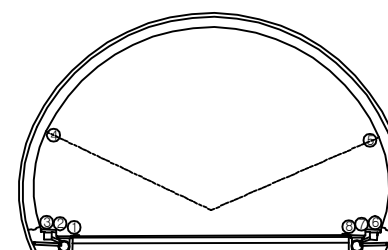


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	005

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.26~30

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

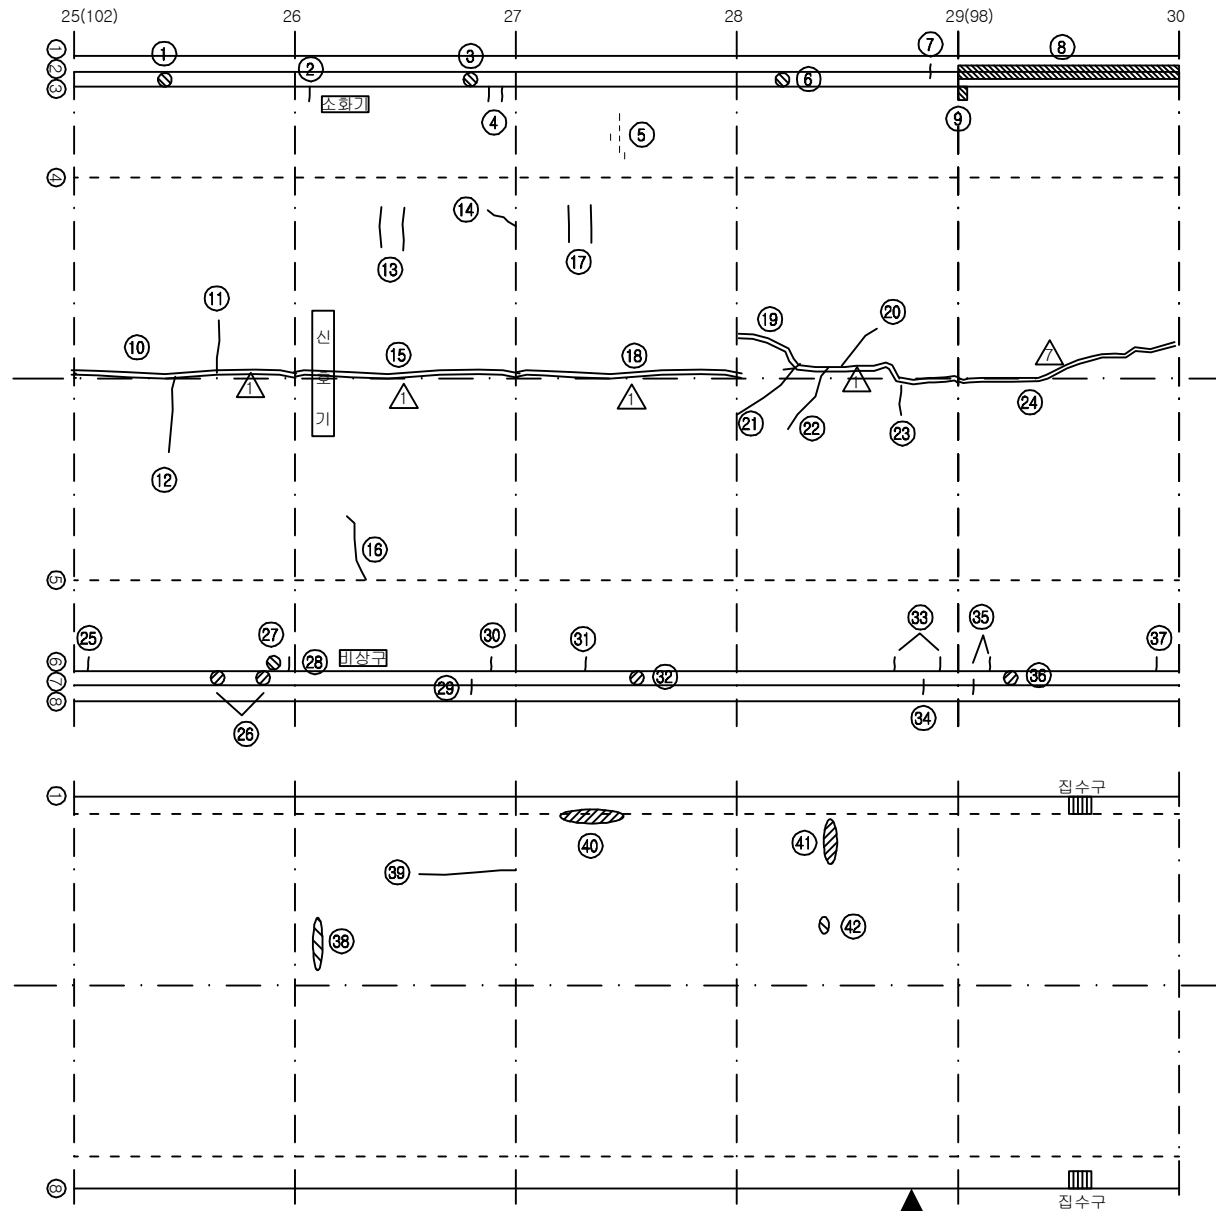

49.0

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
8	구	박락	-	10.0	0.3	3.00	m ²	1	-	3.00
9	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06
10	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
12	구	횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
13	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	2	c	1.60
14	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80
15	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
16	구	횡균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
17	구	횡균열	0.3	0.7	-	0.70	m	2	c	1.40
18	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
19	구	보수부 재균열(중)	0.5	10.00	-	10.00	m	1	c	10.00
20	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
21	구	횡균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
22	구	횡균열	0.3	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50
23	구	횡균열	0.4	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60
24	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
25	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
27	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
30	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
32	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
34	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
35	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
36	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
37	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
38	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m ²	1	-	0.06
39	구	균열	0.2	3.0	-	3.00	m	1	-	3.00
40	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	-	0.10
41	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	-	0.10
42	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

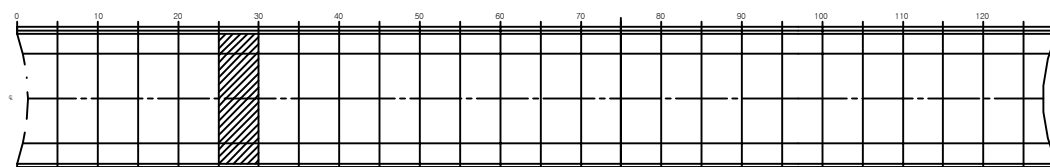

SECTION

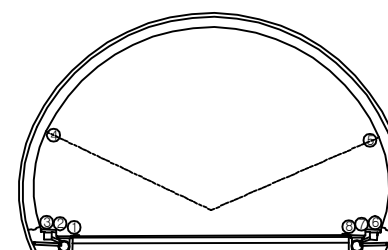


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	006

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.31~35

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

← 부 산

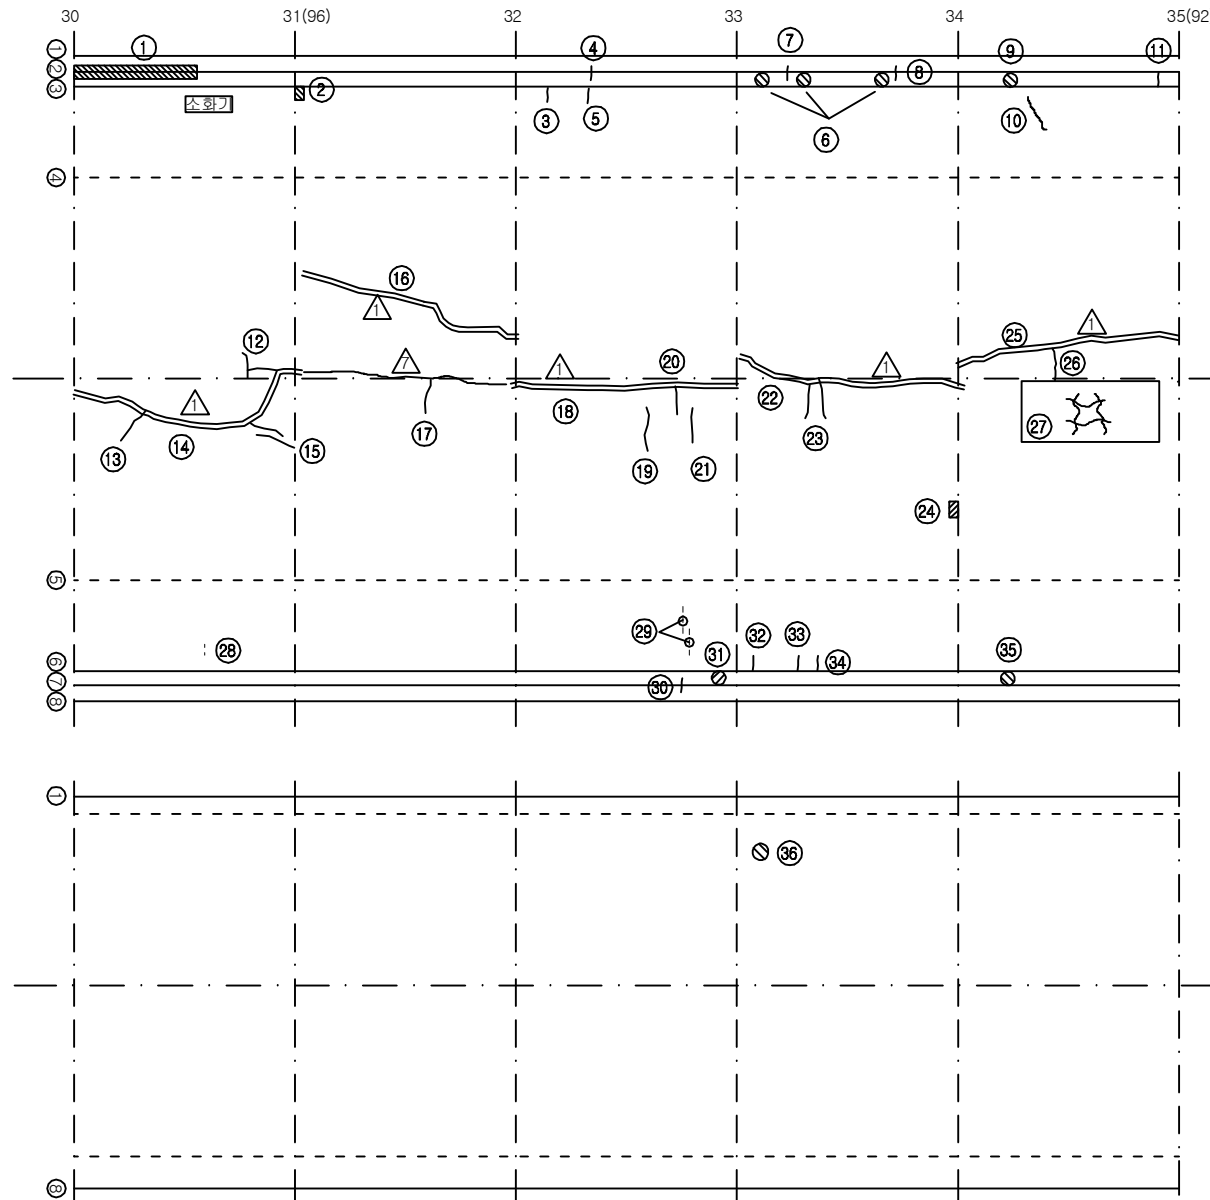

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	5.0	0.3	1.50	m ²	1	-	1.50	
2	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
7	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
11	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
12	구	중형균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
13	구	형균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	중균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
16	구	중균열	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	형균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	형균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
20	구	형균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
21	구	형균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
22	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
23	구	형균열	0.4	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
24	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
25	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
26	구	형균열	0.3	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70	
27	구	망상균열	-	5.0	1.0	5.00	m ²	1	b	5.00	
28	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
29	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
31	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
32	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
34	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
35	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
36	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

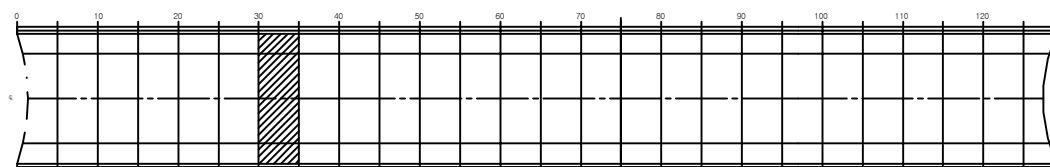

SECTION

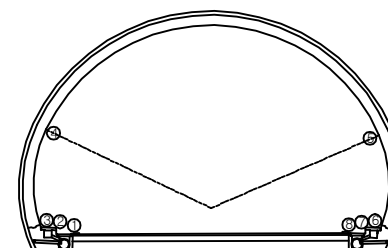


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	007

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.36~40 (1)

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	

← 부 산

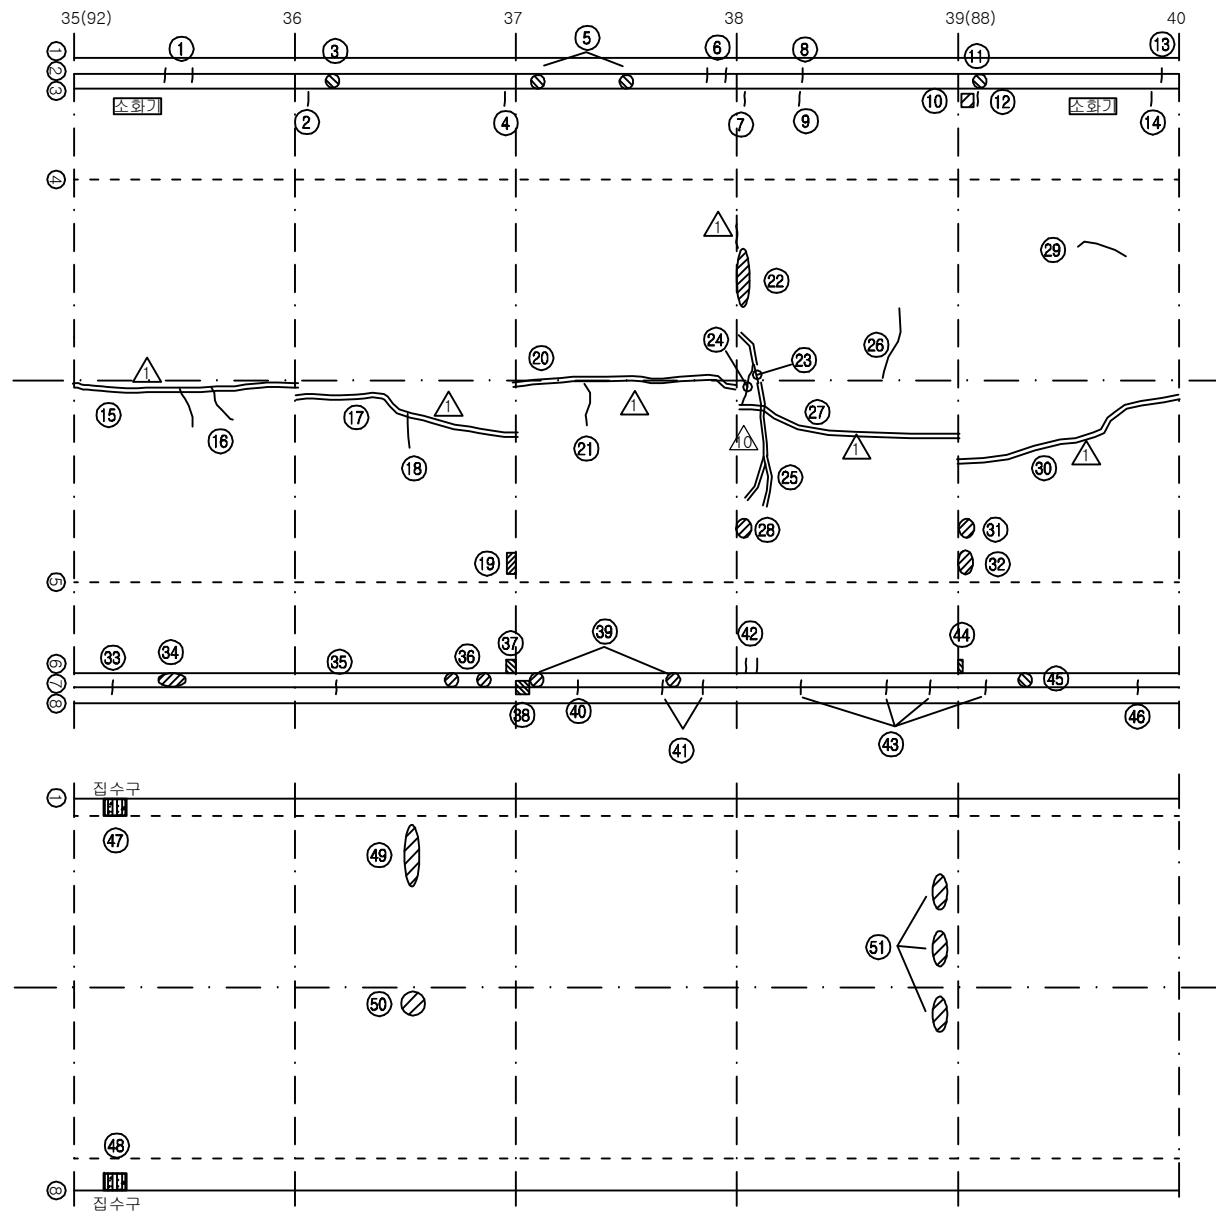


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	타일 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
12	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
13	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
14	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
15	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	횡균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	b	0.60	
19	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	횡균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00	
22	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
23	구	횡균열	0.5	0.4	-	0.40	m	1	c	0.40	
24	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
25	구	보수부 재균열(횡)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
26	구	횡균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
27	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
28	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
29	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
30	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
31	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
32	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
34	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
35	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
36	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
37	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
38	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	-	0.09	
39	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
40	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
41	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
42	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN

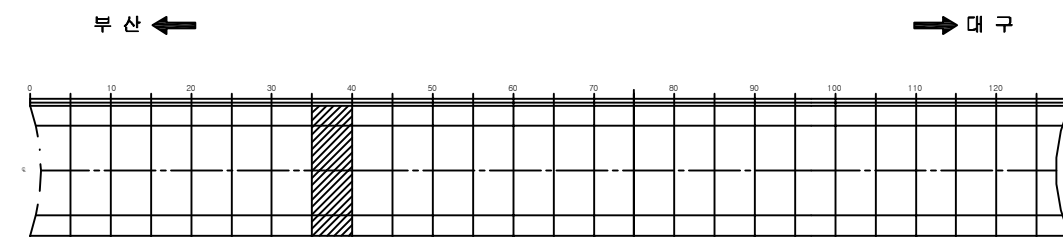

SECTION

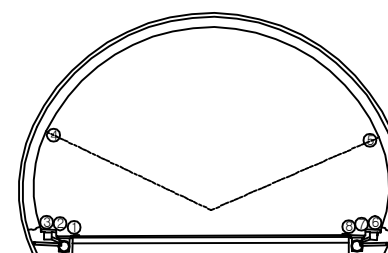

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	008

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.36~40 (2)


보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	4	-	1.20	
2	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.23
6	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.20
7	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
8	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
9	구	스폴링	-	0.6	0.2	0.12	m ²	3	-	0.36	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

← 부 산

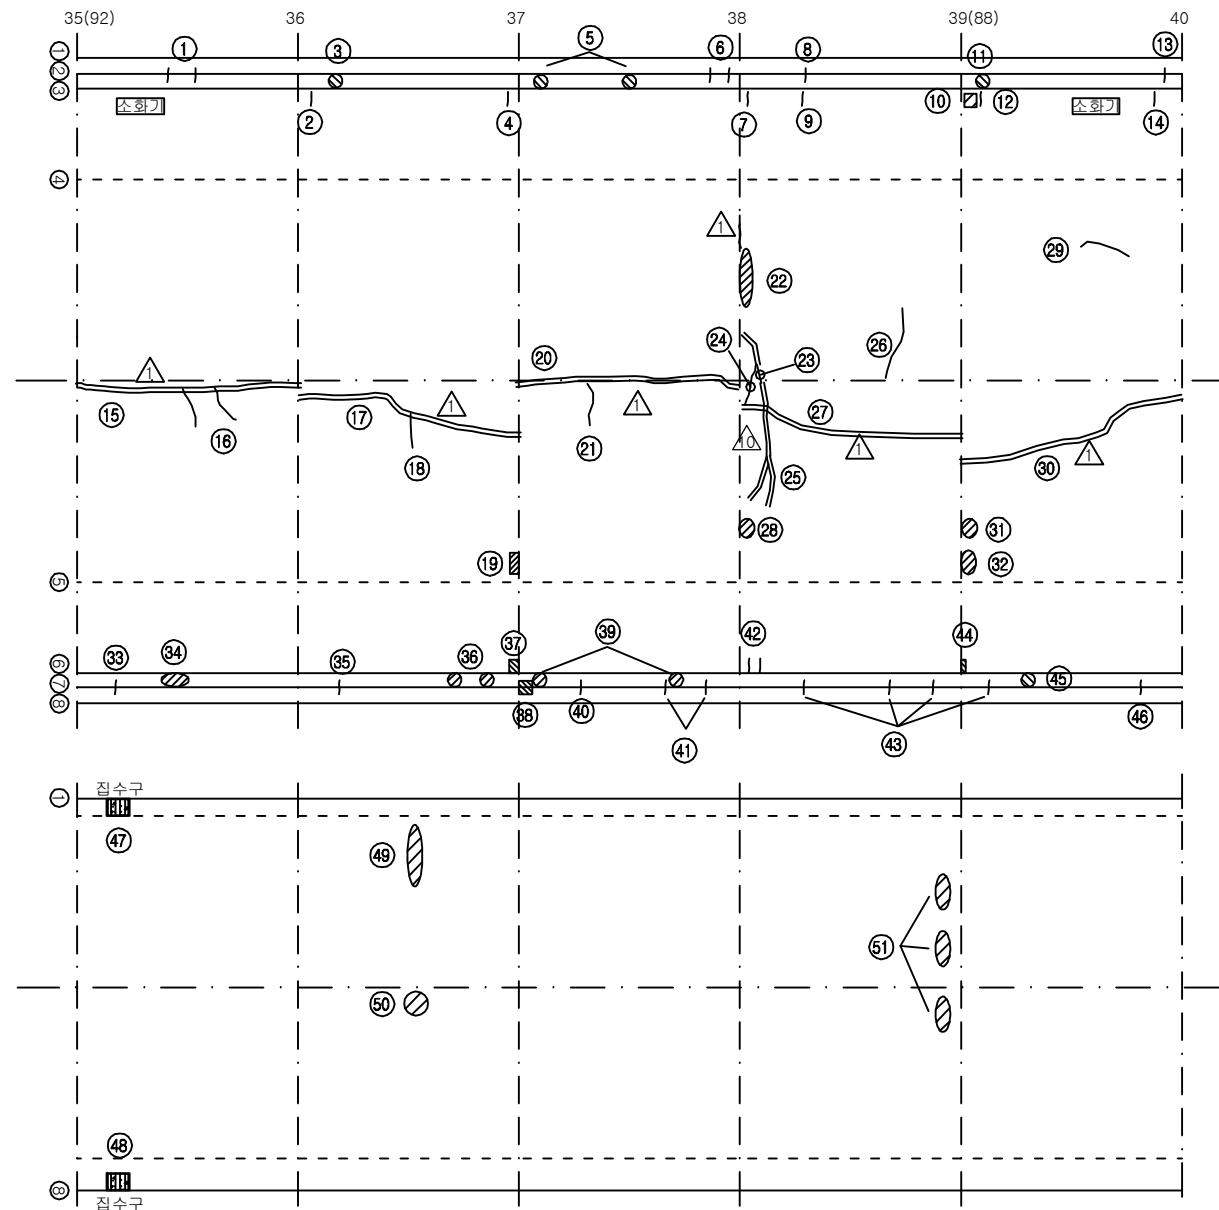


대 구 →


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

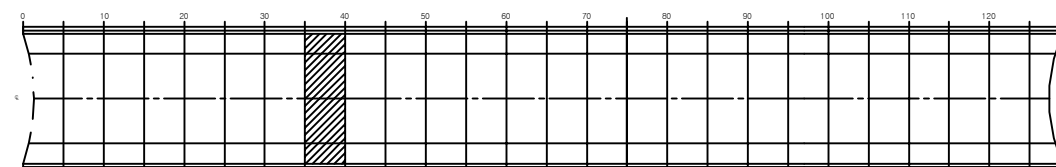

SECTION

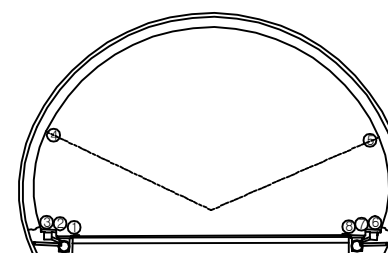

용 역 명 2016년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30

발 주 처 신대구부산고속도로주식회사


용 역 사 (주)위드이앤오

도면번호 008

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.41~45

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

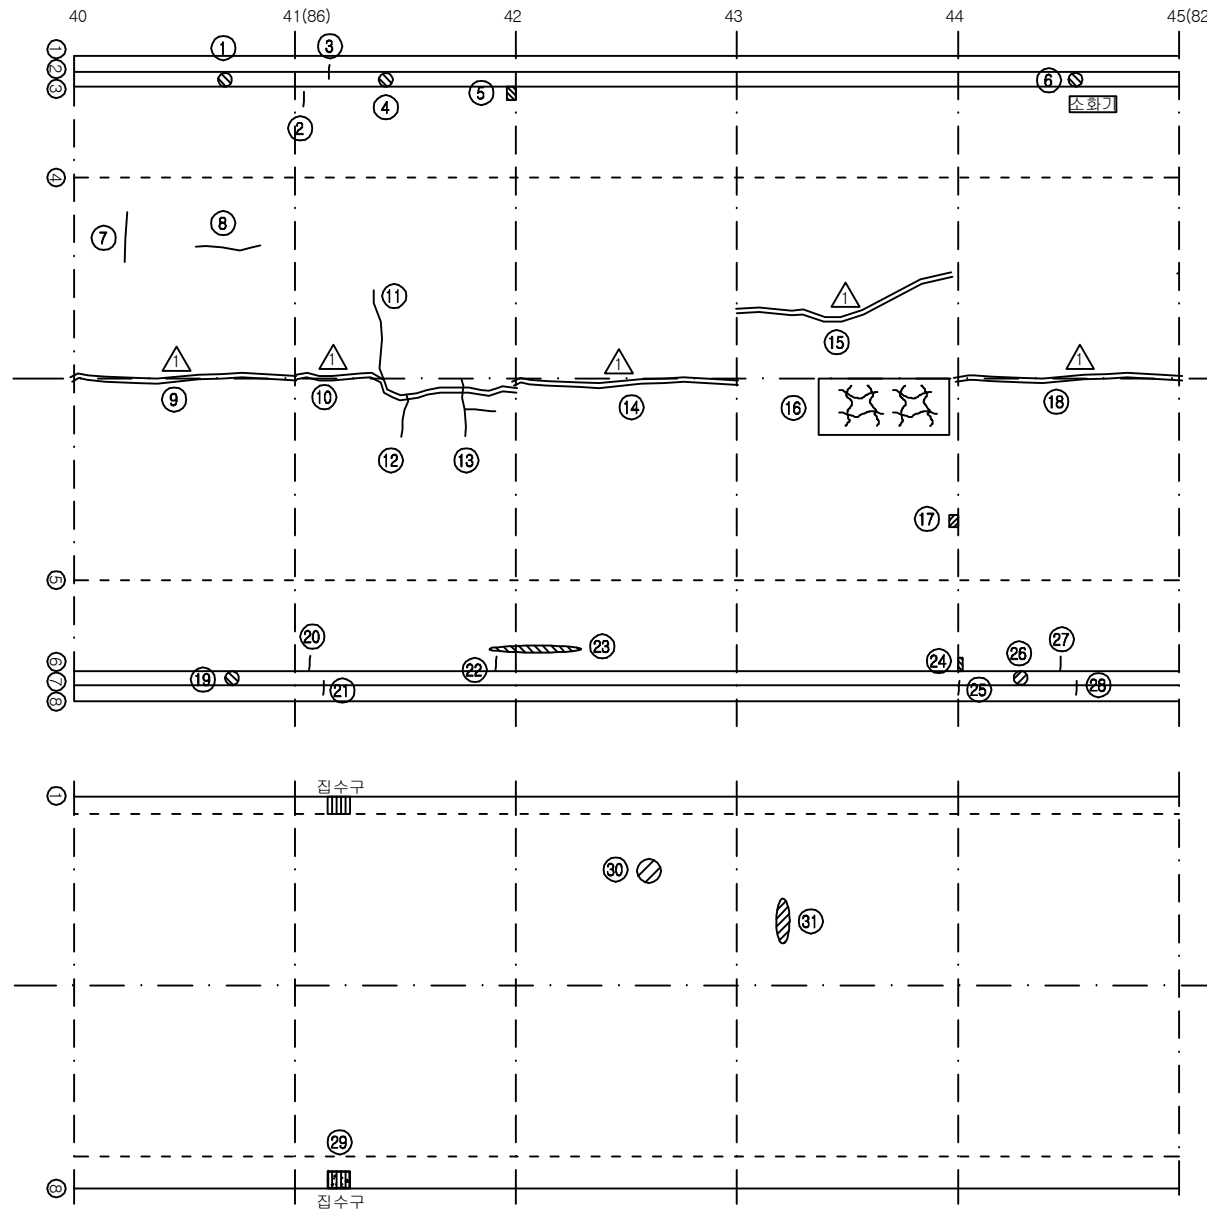

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	황균열	0.2	0.8	-	0.80	m	1	b	0.80
8	구	중균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20
9	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	황균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
12	구	황균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
13	구	중황균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
15	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
16	구	망상균열	-	4.0	1.2	4.80	m²	1	b	4.80
17	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
20	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
23	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	13	-	13.00
24	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.21
30	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06
31	구	스폴링	-	2.0	0.2	0.40	m²	1	-	0.40
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

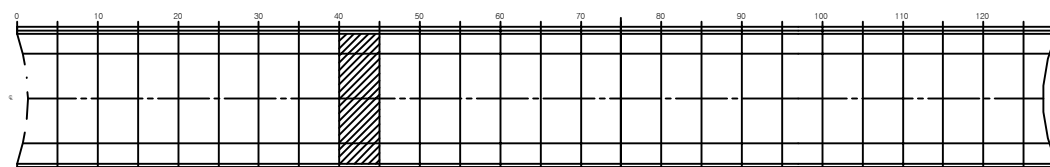

SECTION

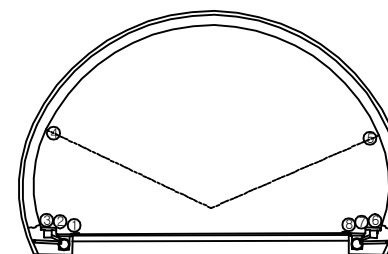


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	009

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.46~50

보수 이력			
	기존 균열		보수(11. 상반기)
	신규 균열		보수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보수(12. 상반기)
	보수(기보수)		보수(12. 하반기)
	보수(08. 상반기)		보수(13. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)
			보수(15. 하반기)

← 부 산

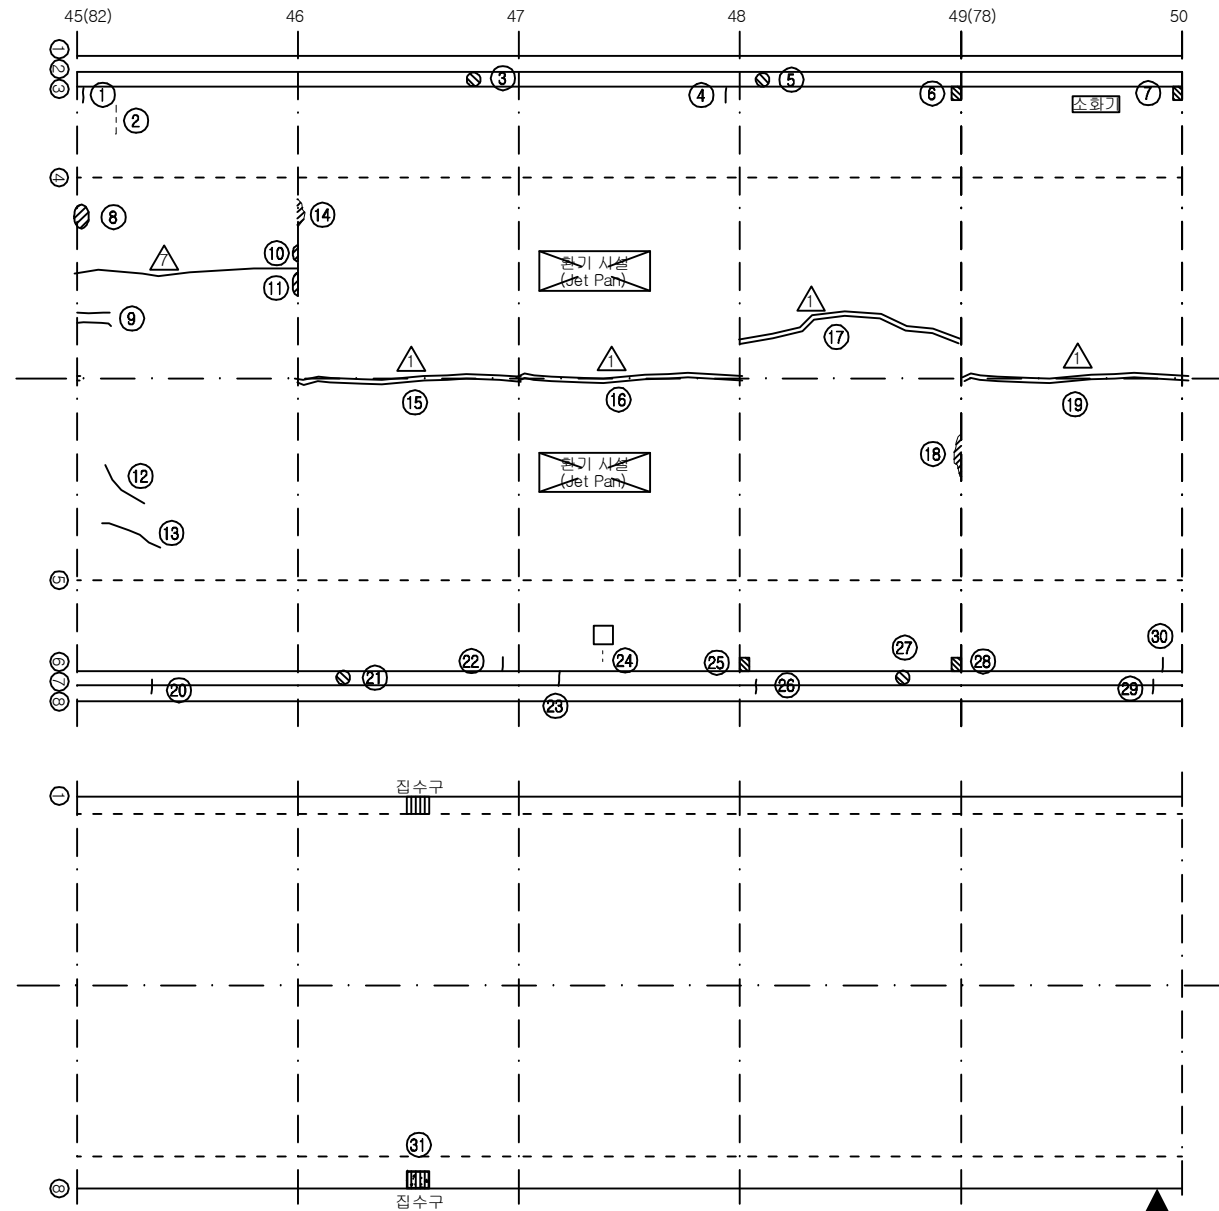

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
7	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
8	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
9	구	종균열	0.3	0.6	-	0.60	m	2	c	1.20	
10	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
11	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
12	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
13	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
14	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
15	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	e	9.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	c	0.06	
19	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
25	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
26	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
30	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
31	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.21
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

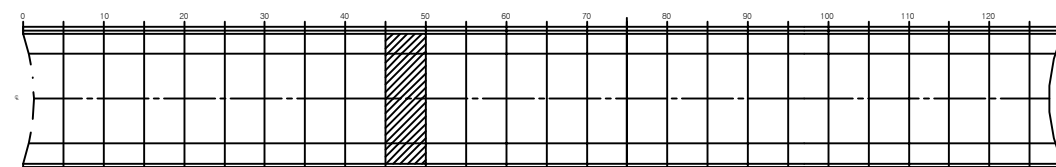

SECTION

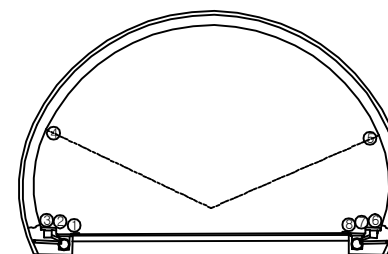


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	010

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.51~55

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

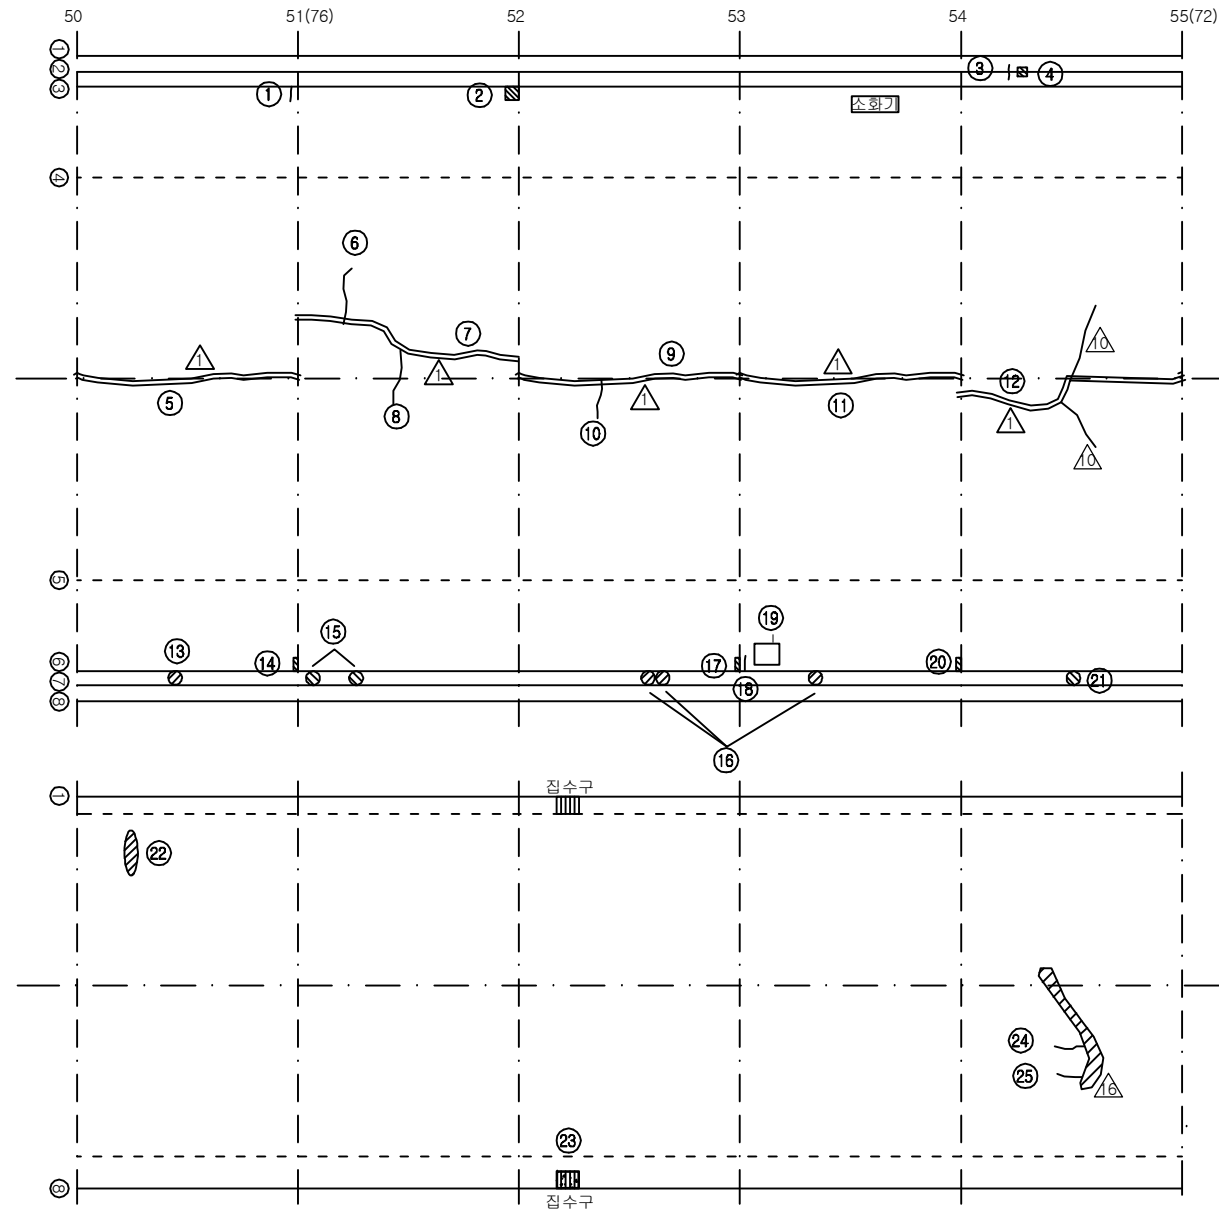

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09	
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	파손	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
5	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
6	구	황균열	0.5	1.6	-	1.60	m	1	c	1.60	
7	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	황균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
9	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	황균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
11	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
14	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
17	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
22	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05	
23	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.24
24	구	균열	0.3	0.5	-	0.50	m	1	-	0.50	
25	구	균열	0.3	0.2	-	0.20	m	1	-	0.20	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

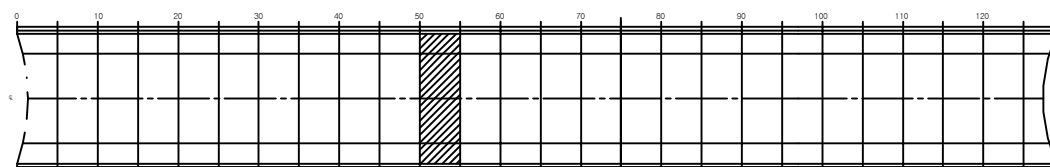

SECTION

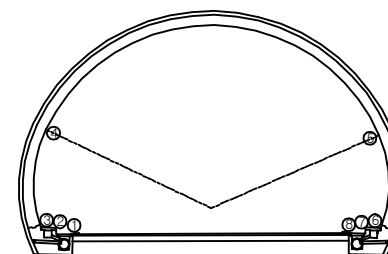


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	011

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.56~60

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

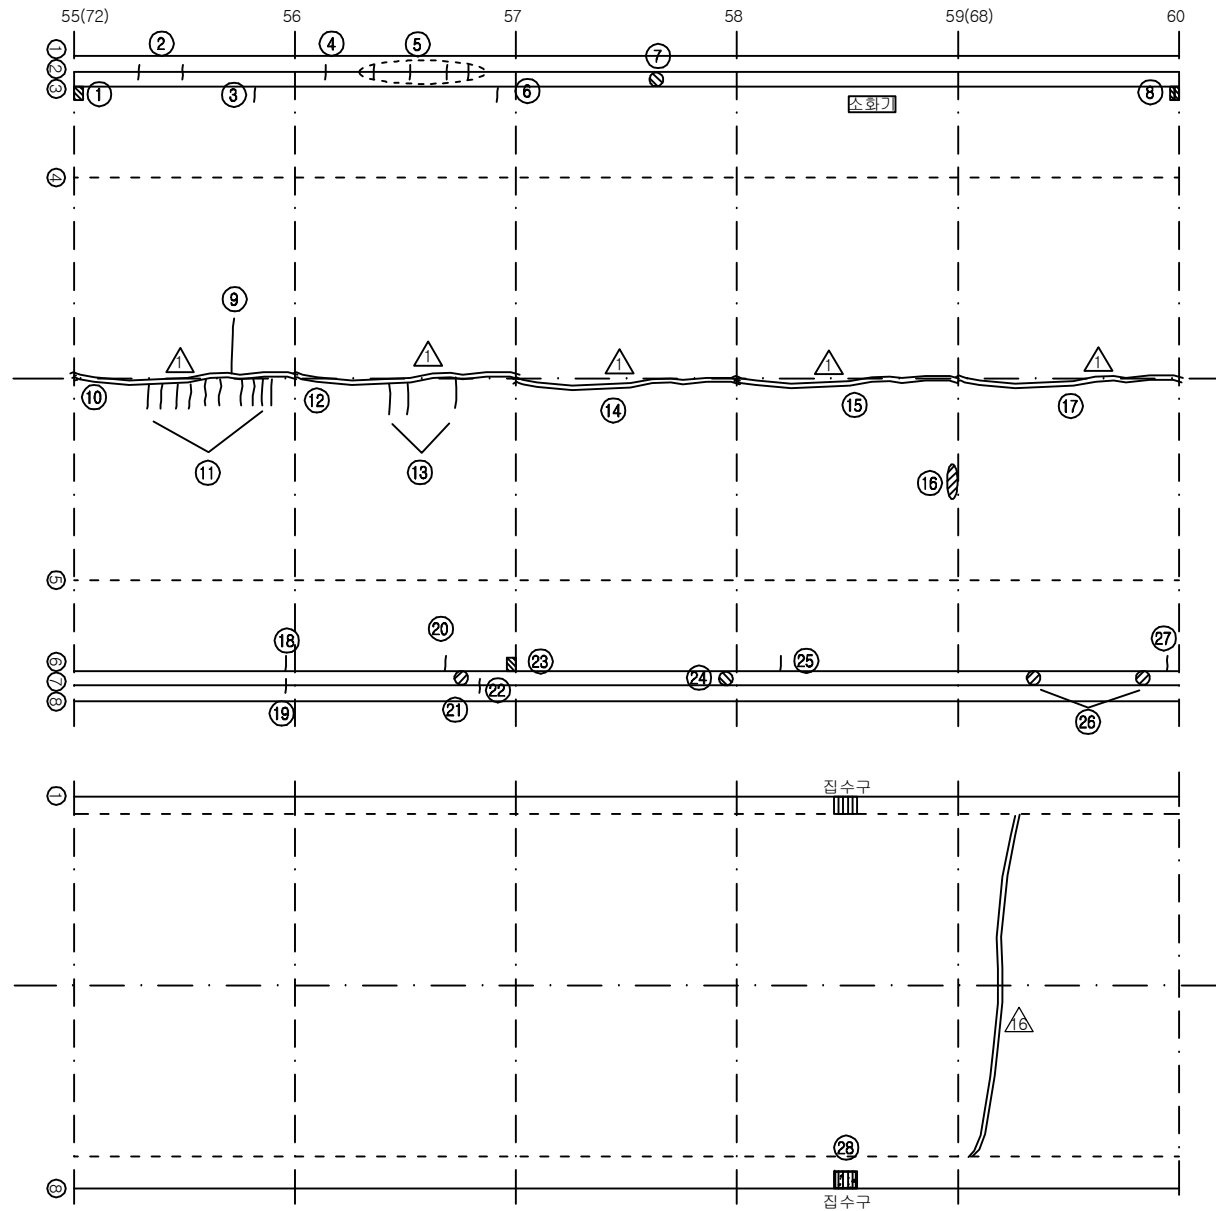

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
2	구	균열	0.2	0.2	-	0.20	m	2	-	0.40	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	4	-	1.20	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	2	c	0.06	
9	구	횡균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	횡균열	0.2	0.8	-	0.80	m	10	b	8.00	
12	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	횡균열	0.2	0.5	-	0.50	m	3	b	1.50	
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04	
17	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
20	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.22
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

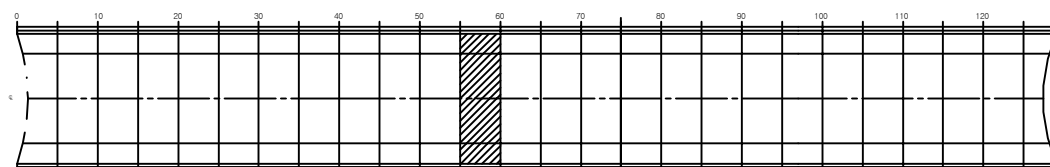

SECTION

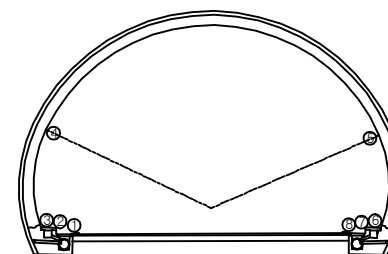


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	012

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.61~65

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

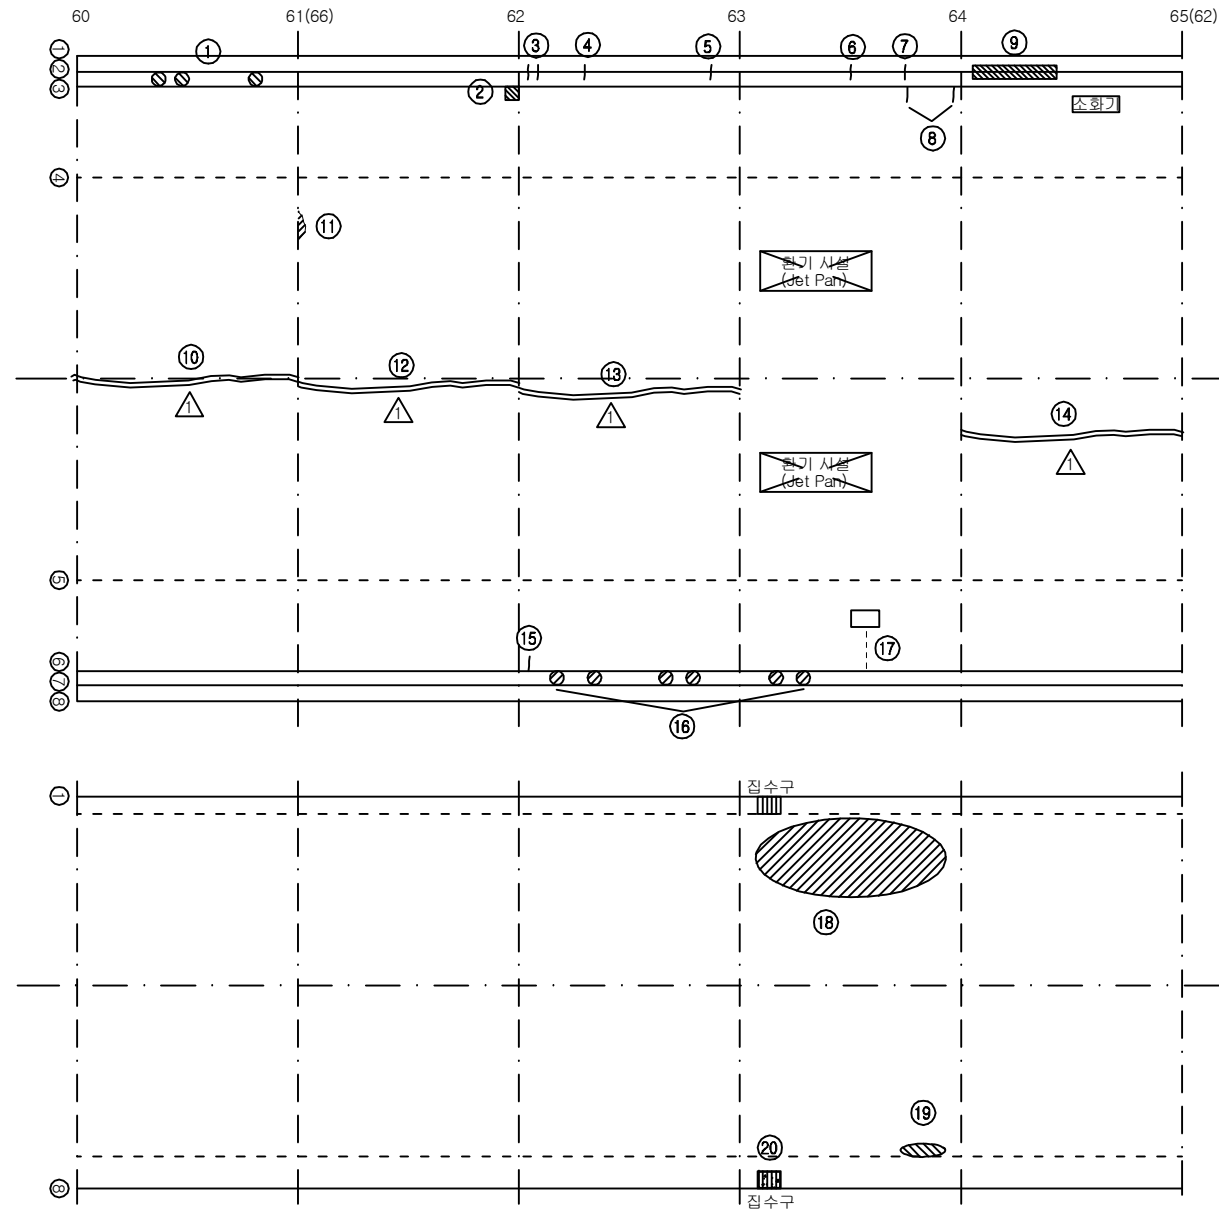

대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
9	구	박락	-	2.0	0.3	0.60	m²	1	-	0.60
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	d	9.00
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00
17	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
18	구	스켈링	-	10.0	3.0	30.00	m²	1	-	30.00
19	구	스폴링	-	0.8	0.2	0.16	m²	1	-	0.16
20	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.10
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

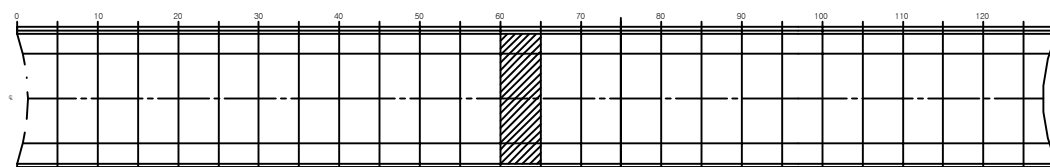

SECTION

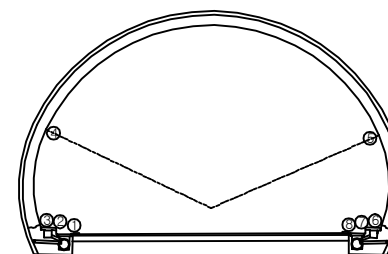


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	013

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.66~70

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	


← 부 산

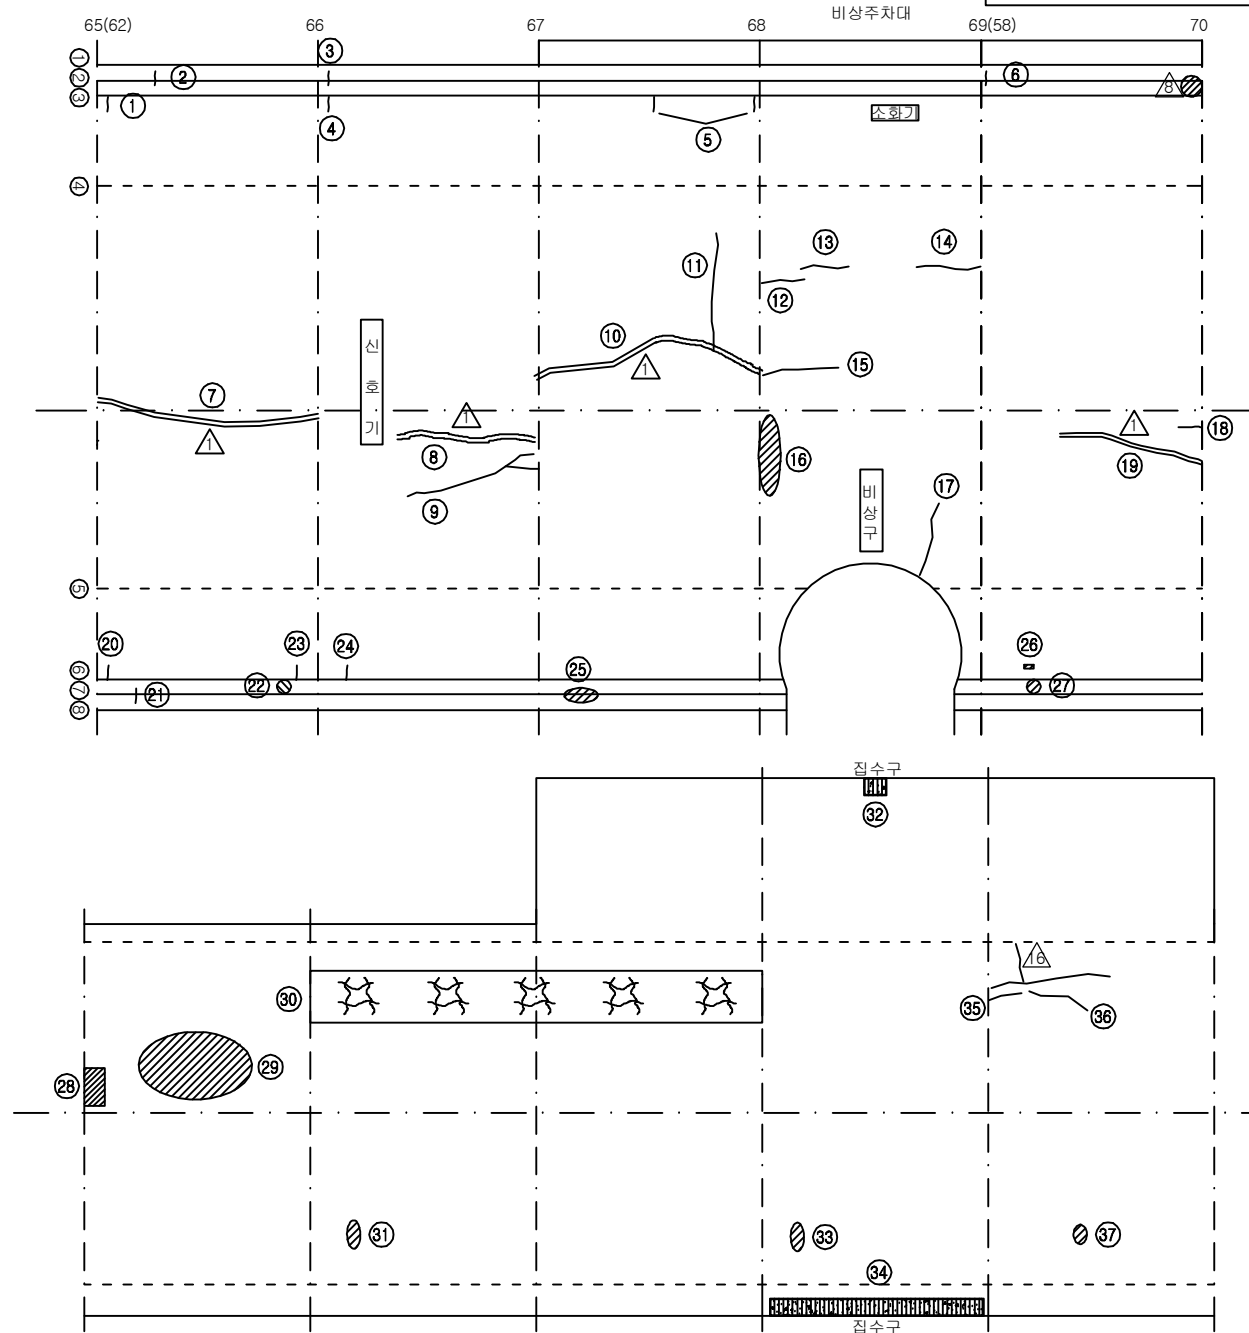


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

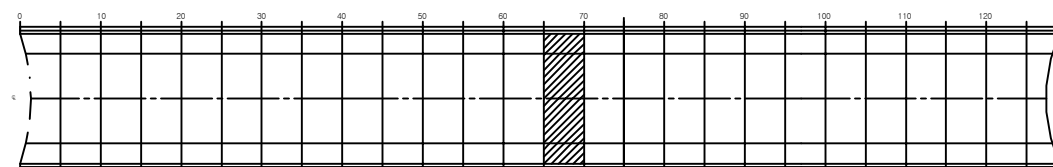

SECTION

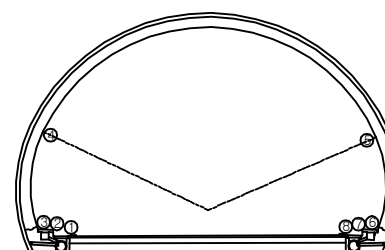

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
9	구	중균열	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	d	9.00	
11	구	횡균열	0.5	5.0	-	5.00	m	1	d	5.00	
12	구	중균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
13	구	중균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
14	구	중균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	d	2.00	
15	구	중균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	d	2.00	
16	구	들뜸	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	c	0.10	
17	구	횡균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	d	2.50	
18	구	중균열	1.0	0.5	-	0.50	m	1	e	0.50	
19	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
20	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
23	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	파손	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10	
26	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	표면박리	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10	
29	구	스켈링	-	5.0	3.0	15.00	m ²	1	-	15.00	
30	구	망상균열	-	20.0	1.5	30.00	m ²	1	-	30.00	
31	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.10
33	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
34	구	집수구 토사퇴적	-	7.5	0.3	2.25	m ²	1	-	2.25	H0.12
35	구	균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	-	1.00	
36	구	균열	0.2	0.6	-	0.60	m	1	-	0.60	
37	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	014

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.71~75

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	

← 부 산

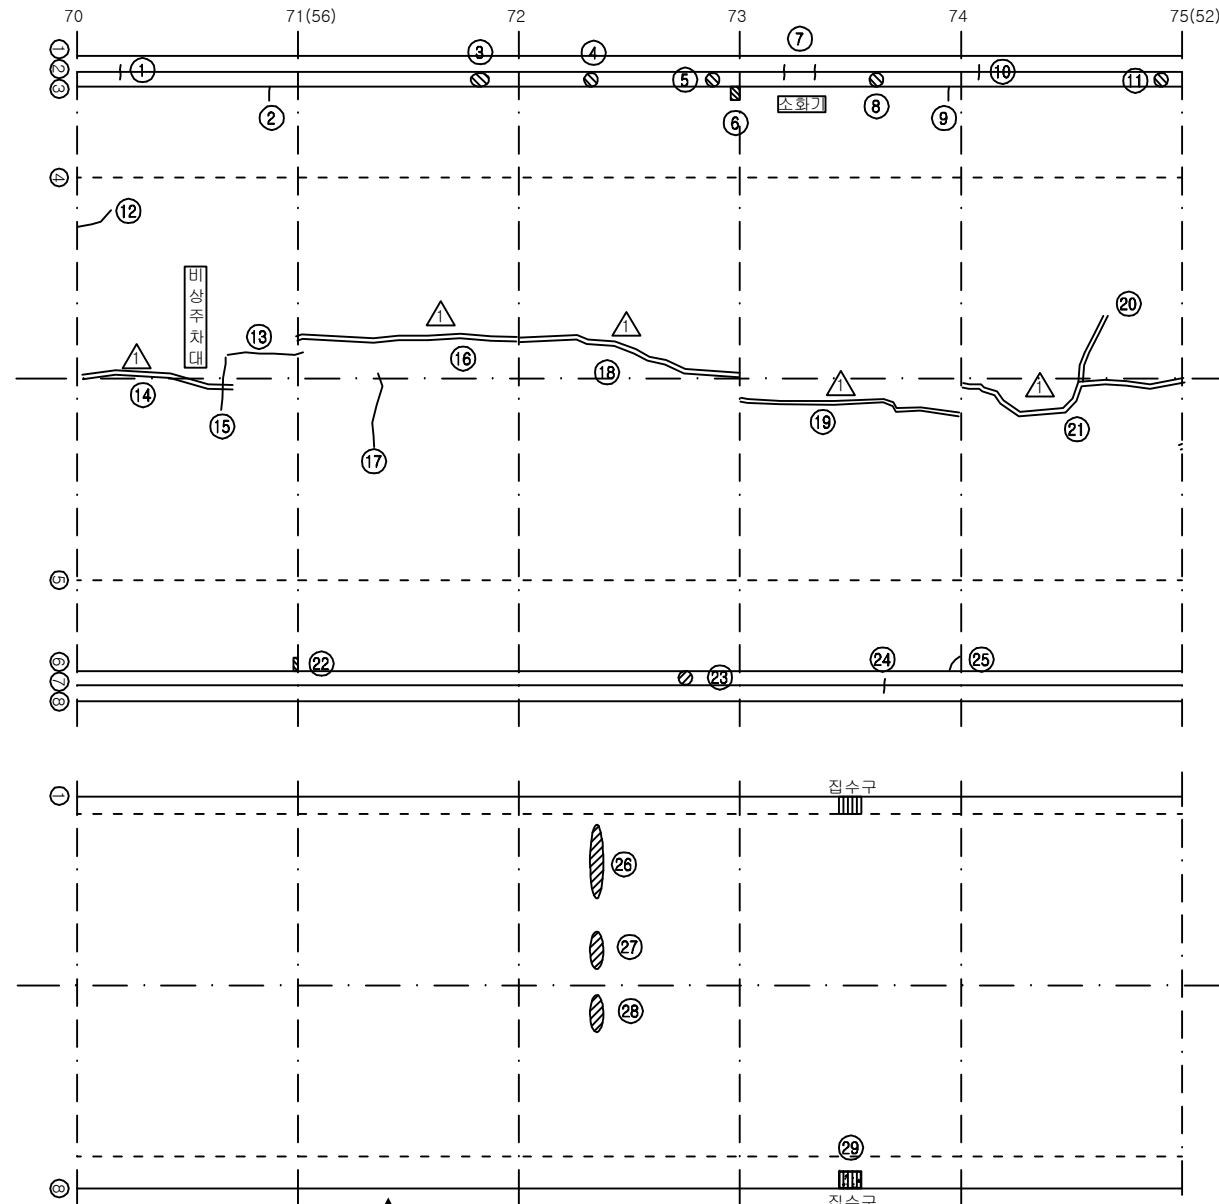

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
12	구	총균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
13	구	총균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
15	구	횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	보수부 재균열(중)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
21	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
25	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	스폴링	-	2.0	0.2	0.40	m²	1	-	0.40	
27	구	스폴링	-	0.5	0.2	0.10	m²	1	-	0.10	
28	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.17
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

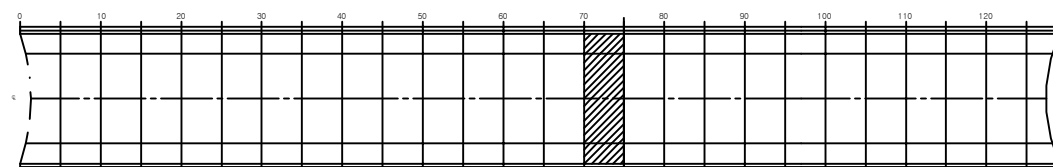


SECTION

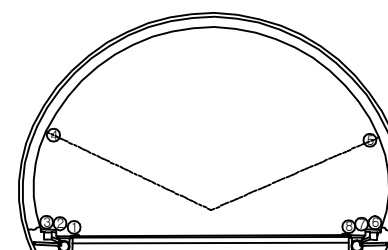

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	015

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.76~80

보수 이력			
	기존 균열		보수(11. 상반기)
	신규 균열		보수(11. 하반기)
	보수부위 재균열		보수(12. 상반기)
	보수(기보수)		보수(12. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 하반기)

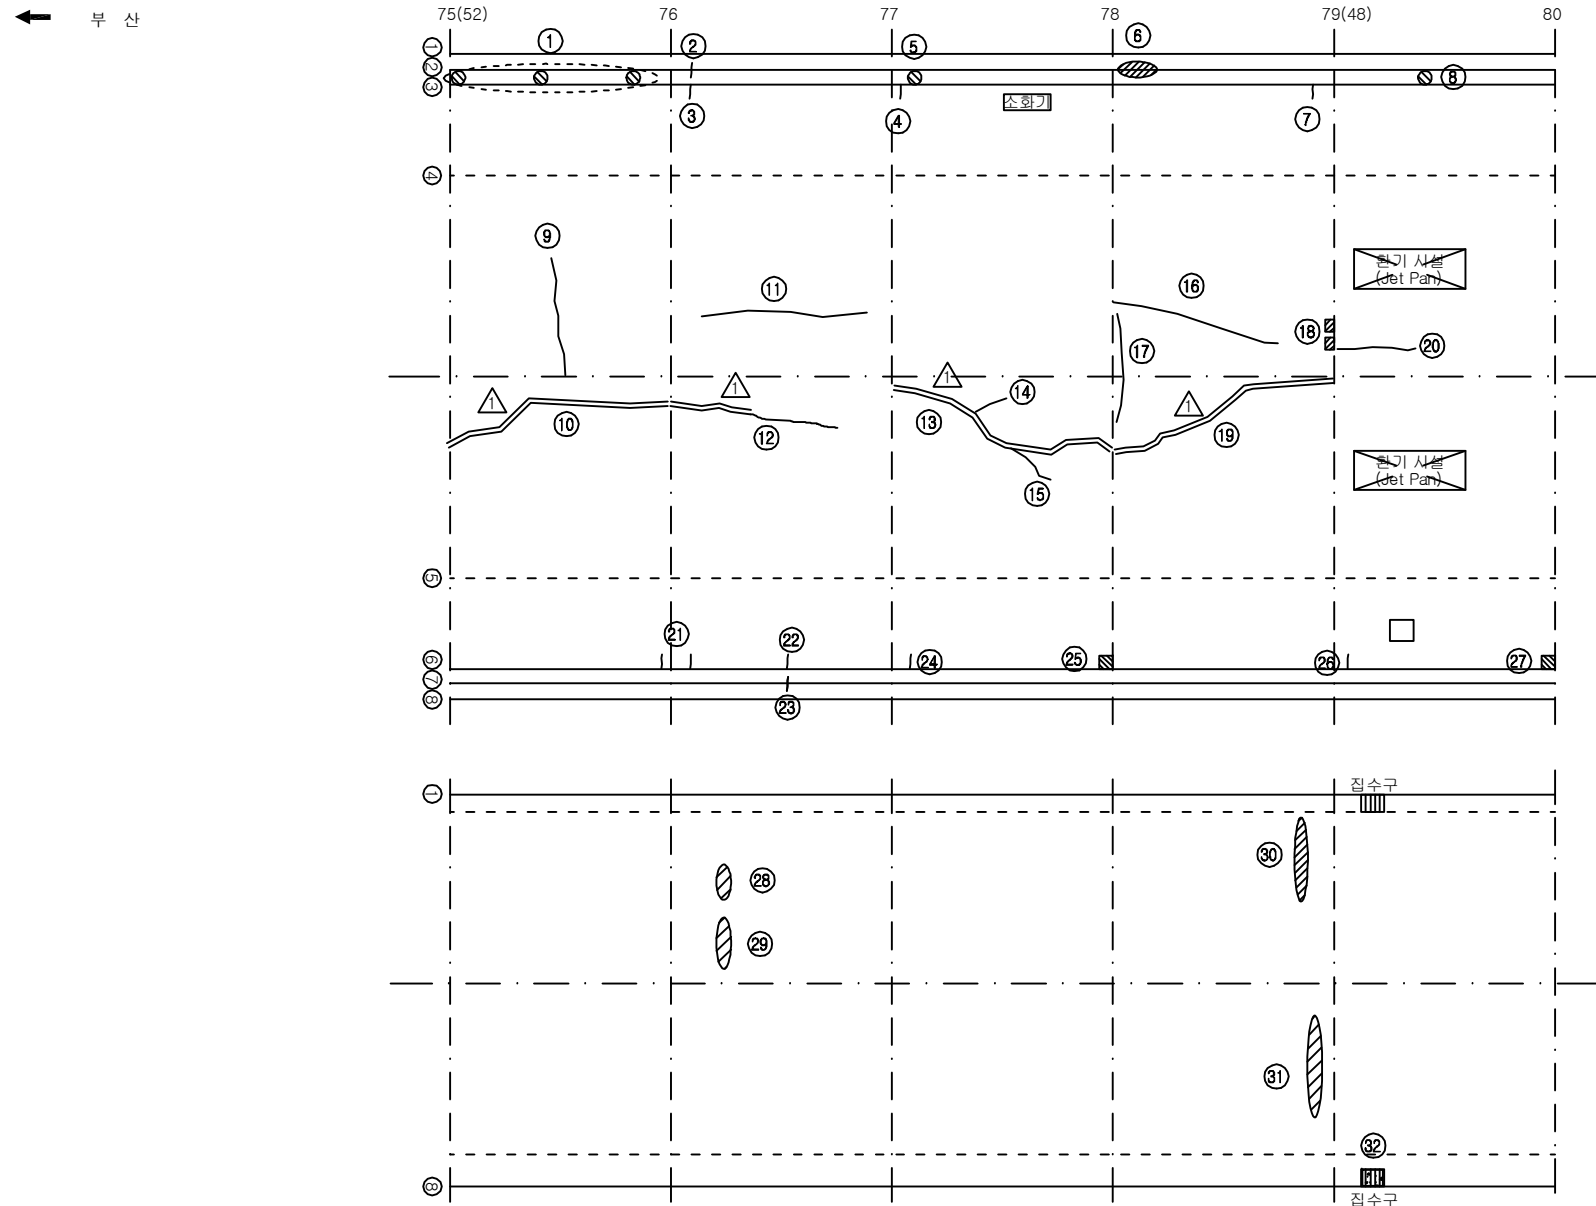


손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	파손	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
9	구	횡균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00
13	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
14	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80
15	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
16	구	종균열	0.5	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50
17	구	횡균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
18	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	2	c	0.04
19	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
20	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
24	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
27	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09
28	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03
29	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05
30	구	스폴링	-	3.0	0.2	0.60	m²	1	-	0.60
31	구	스폴링	-	2.0	0.1	0.20	m²	1	-	0.20
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.20
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN

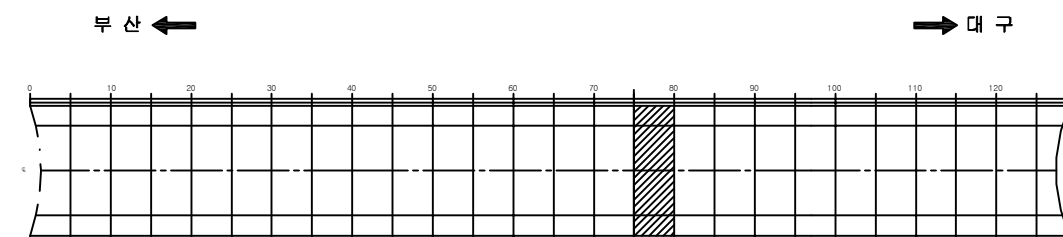

SECTION

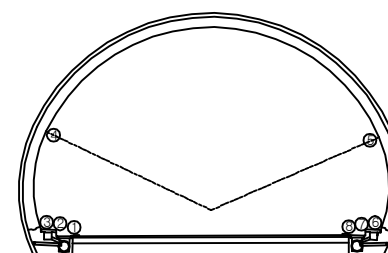


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	016

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.81~85

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보 수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

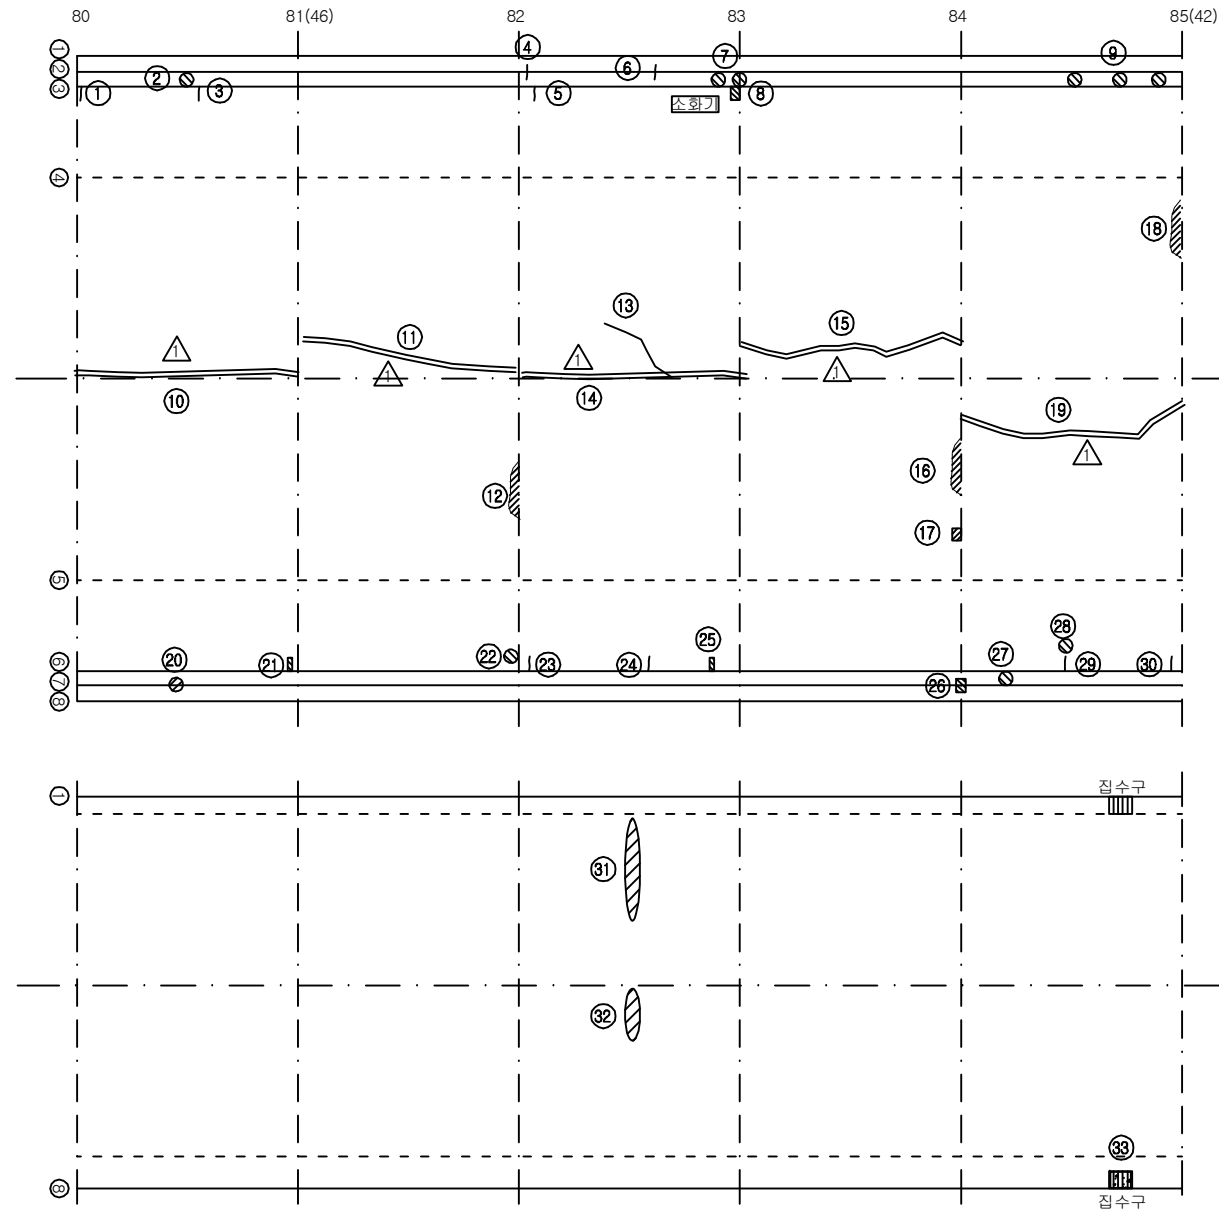

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
4	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	c	0.06	
13	구	총균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04	
17	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
18	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	c	0.06	
19	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	파손	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20	
21	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
22	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
23	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
26	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
30	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
31	구	스폴링	-	2.5	0.2	0.50	m²	1	-	0.50	
32	구	스폴링	-	0.7	0.1	0.07	m²	1	-	0.07	
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.17
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

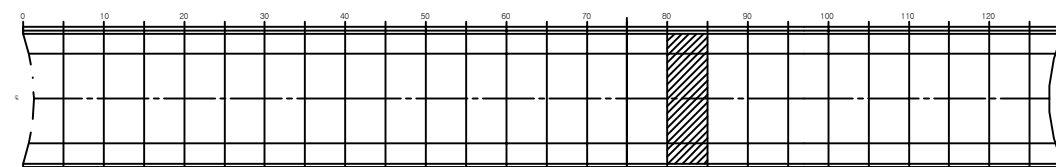

SECTION

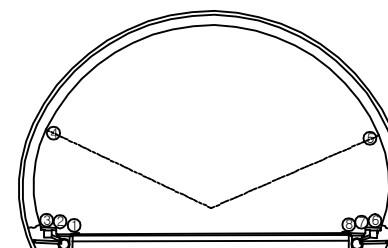


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	017

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.86~90

보 수 이 력			
	기 존 교 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 교 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재교열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

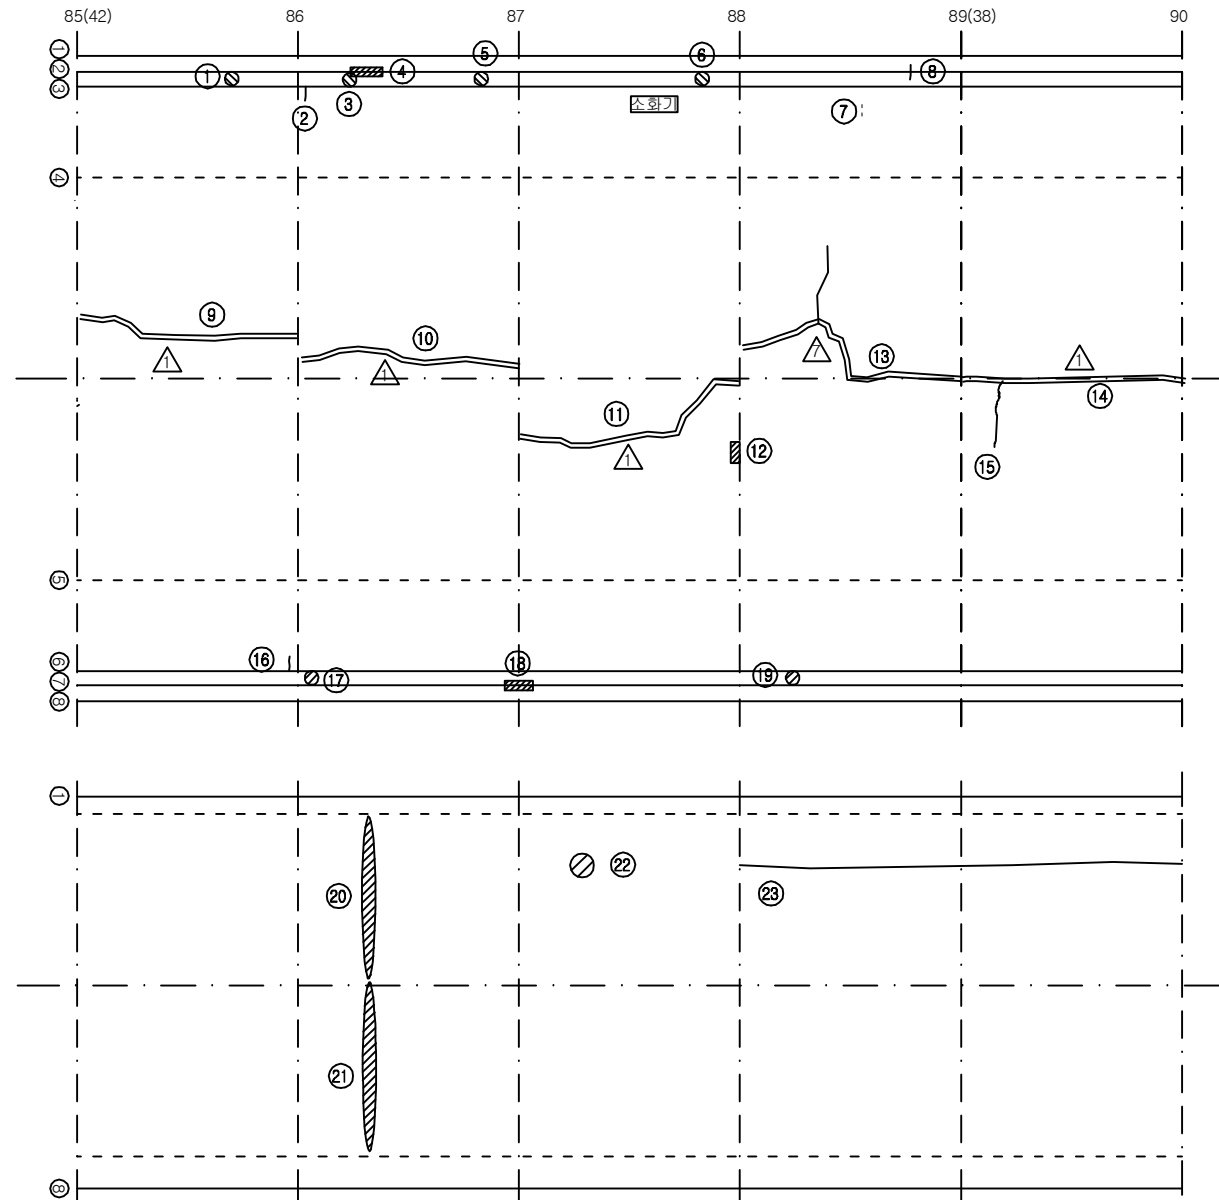

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
4	구	파손	-	0.8	0.3	0.24	m²	1	-	0.24
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
9	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	보수부 재균열(중)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
12	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03
13	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
15	구	횡균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
16	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
18	구	파손	-	2.0	0.3	0.60	m²	1	-	0.60
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
20	구	스폴링	-	4.0	0.1	0.40	m²	1	-	0.40
21	구	스폴링	-	4.0	0.1	0.40	m²	1	-	0.40
22	구	스켈링	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04
23	구	균열	0.2	18.0	-	18.00	m	1	-	18.00
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

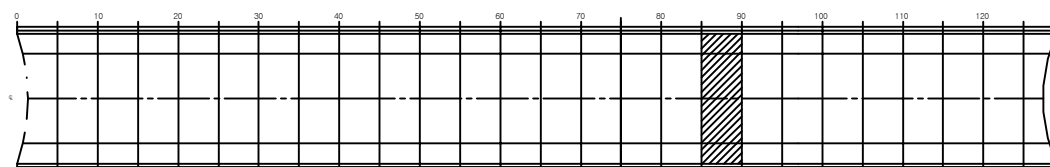

SECTION

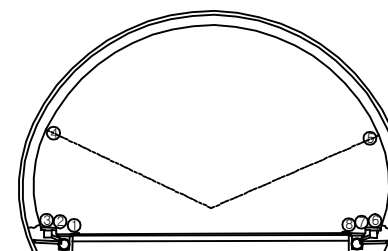


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	018

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.91~95

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 상반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 하반기)
	보 수(기보수)		보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		
	보 수(10. 상반기)		
	보 수(10. 하반기)		

← 부 산

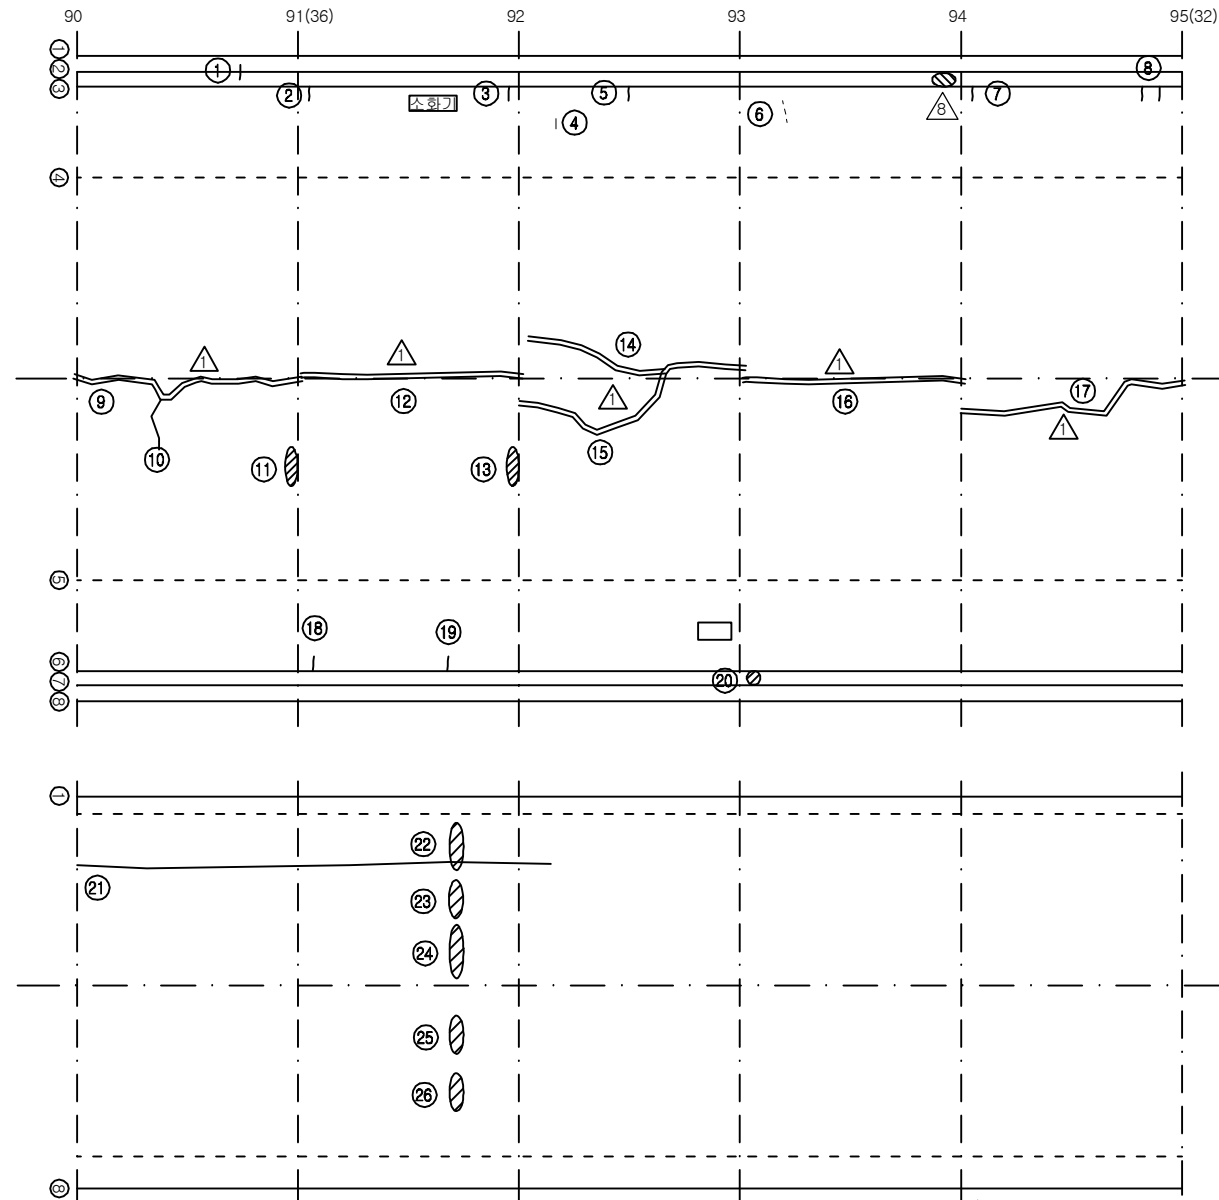

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
9	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	횡균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
11	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	c	0.05	
12	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	c	0.05	
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
15	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
21	구	균열	0.2	22.0	-	22.00	m	1	-	22.00	
22	구	스폴링	-	0.7	0.2	0.14	m²	1	-	0.14	
23	구	스폴링	-	0.4	0.2	0.08	m²	1	-	0.08	
24	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20	
25	구	스폴링	-	0.6	0.2	0.12	m²	1	-	0.12	
26	구	스폴링	-	0.4	0.2	0.08	m²	1	-	0.08	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

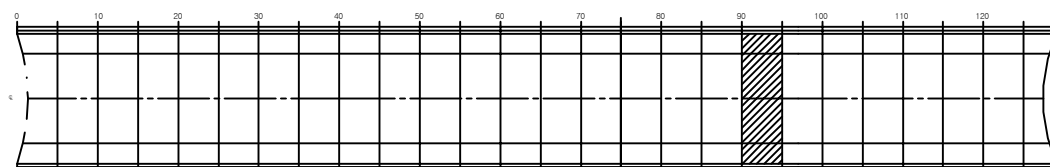

SECTION

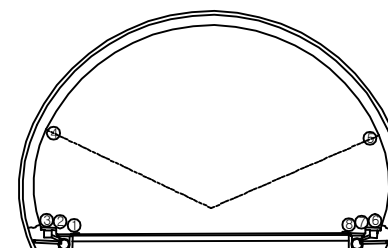


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	019

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.96~100

보 수 이 력			
	기 존 규 령		보 수(11. 상반기)
	신 규 규 령		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

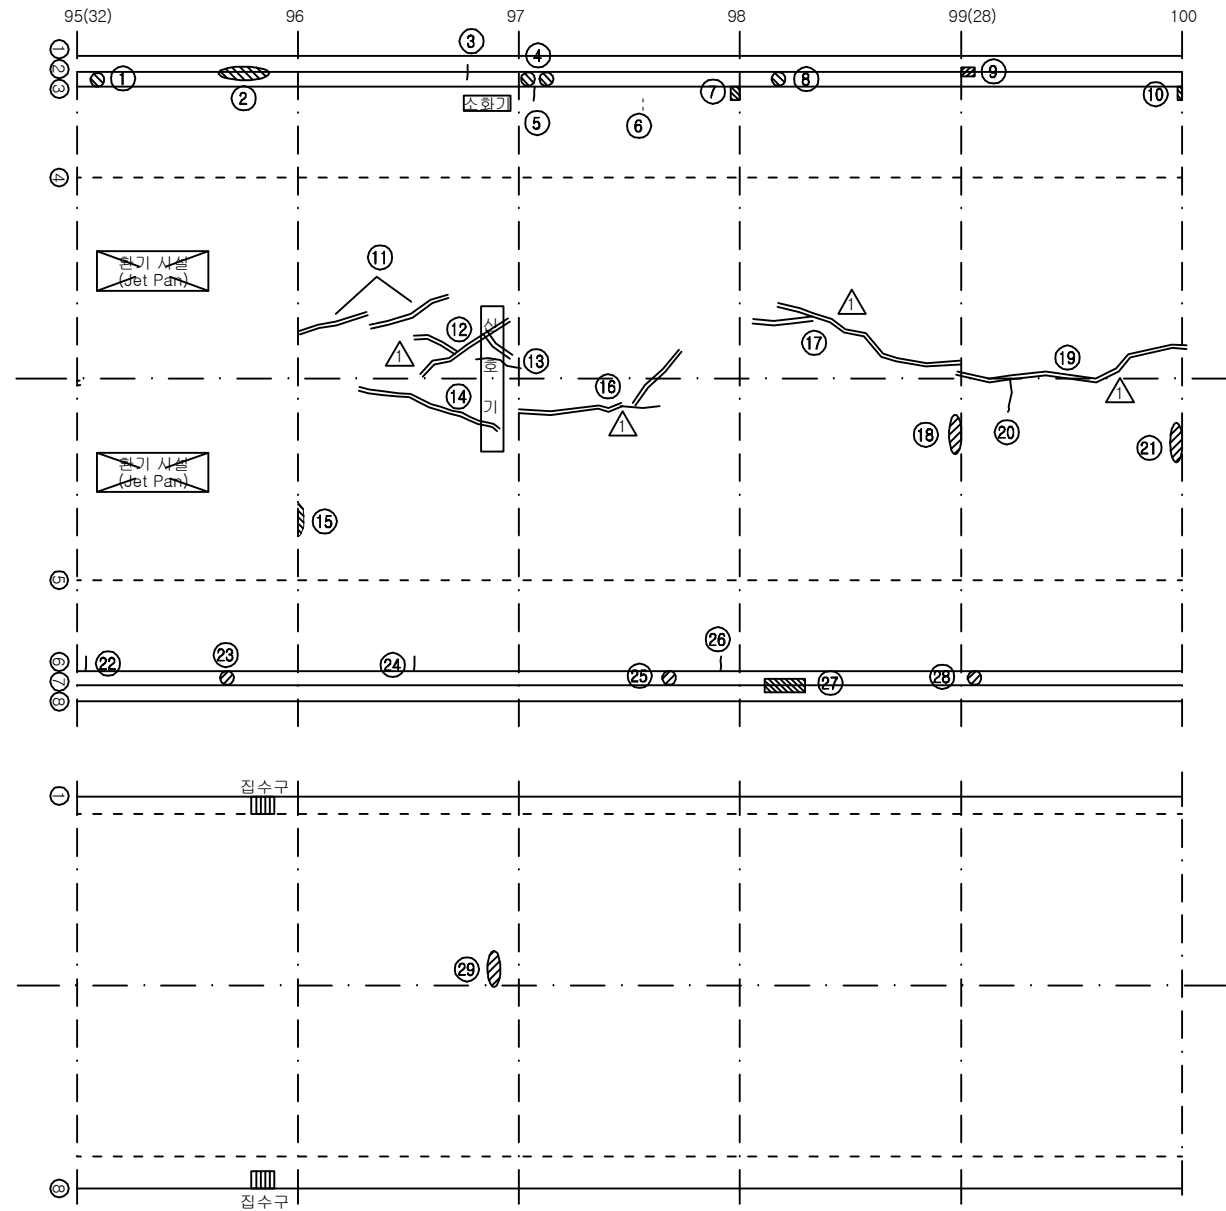

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	파손	-	1.5	0.3	0.45	m ²	1	-	0.45
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
5	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	2	b	0.60
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
7	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
9	구	파손	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06
10	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
11	구	보수부 재균열(중)	0.2	5.0	-	5.00	m	2	b	10.00
12	구	보수부 재균열(중)	0.2	6.0	-	6.00	m	1	b	6.00
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.2	5.0	-	5.00	m	1	b	5.00
15	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04
16	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
17	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
18	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	c	0.05
19	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
20	구	형균열	0.2	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
21	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
27	구	파손	-	1.2	0.3	0.36	m ²	1	-	0.36
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
29	구	스켈링	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	-	0.12
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

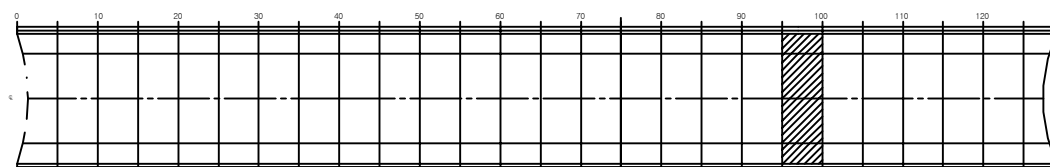

SECTION

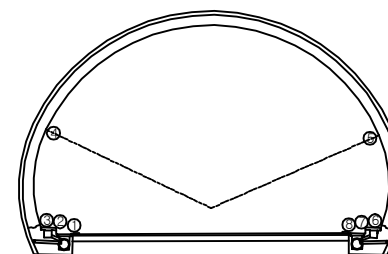


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	020

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.101~105

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

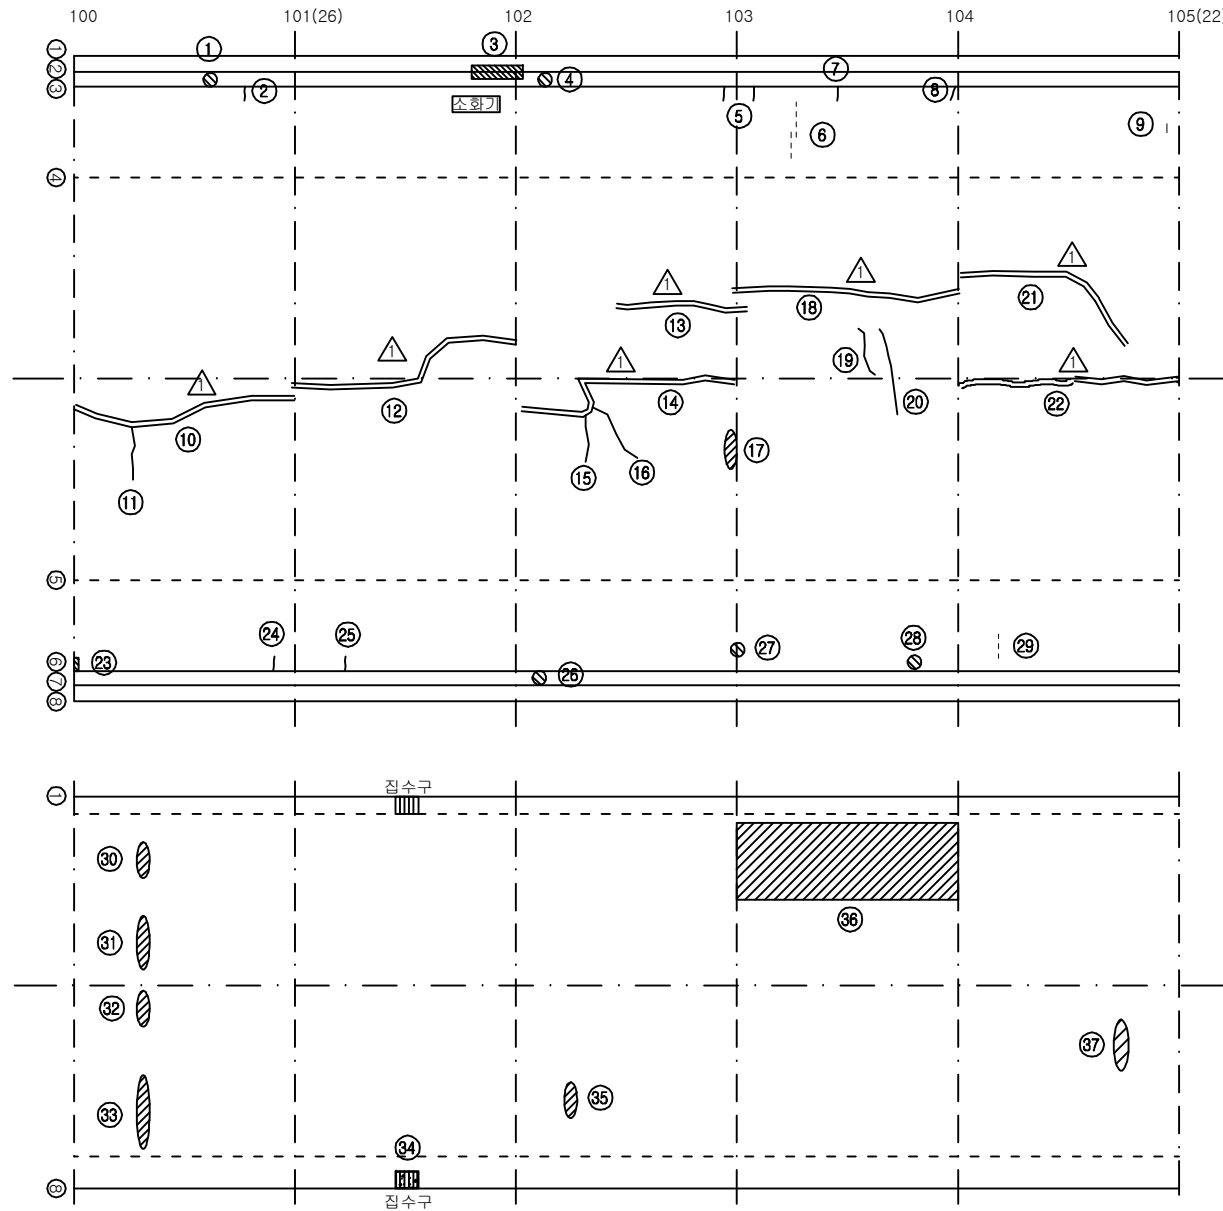

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
3	구	파손	-	1.0	0.3	0.30	m	1	-	0.30
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00
7	구	균열	0.2	0.2	-	0.20	m	1	b	0.20
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
9	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
11	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
15	구	중횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
16	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
17	구	들뜸	-	0.5	0.2	0.10	m	1	c	0.10
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
19	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
20	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
21	구	보수부 재균열(중)	0.2	9.0	-	9.00	m	1	b	9.00
22	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
23	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m	1	c	0.03
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
27	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
28	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
29	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
30	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m	1	-	0.05
31	구	스폴링	-	1.2	0.1	0.12	m	1	-	0.12
32	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m	1	-	0.04
33	구	스폴링	-	1.5	0.2	0.30	m	1	-	0.30
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15 H0.19
35	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m	1	-	0.04
36	구	스폴링	-	10.0	2.0	20.00	m	1	-	20.00
37	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m	1	-	0.05
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

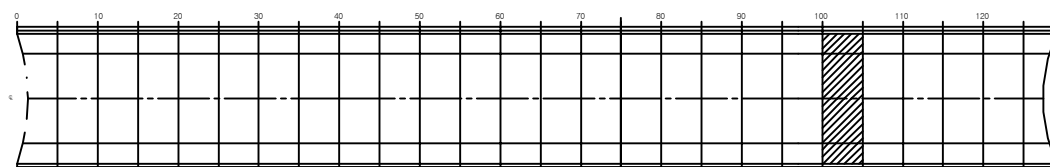

SECTION

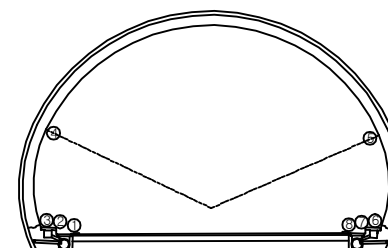


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	021

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.106~110

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

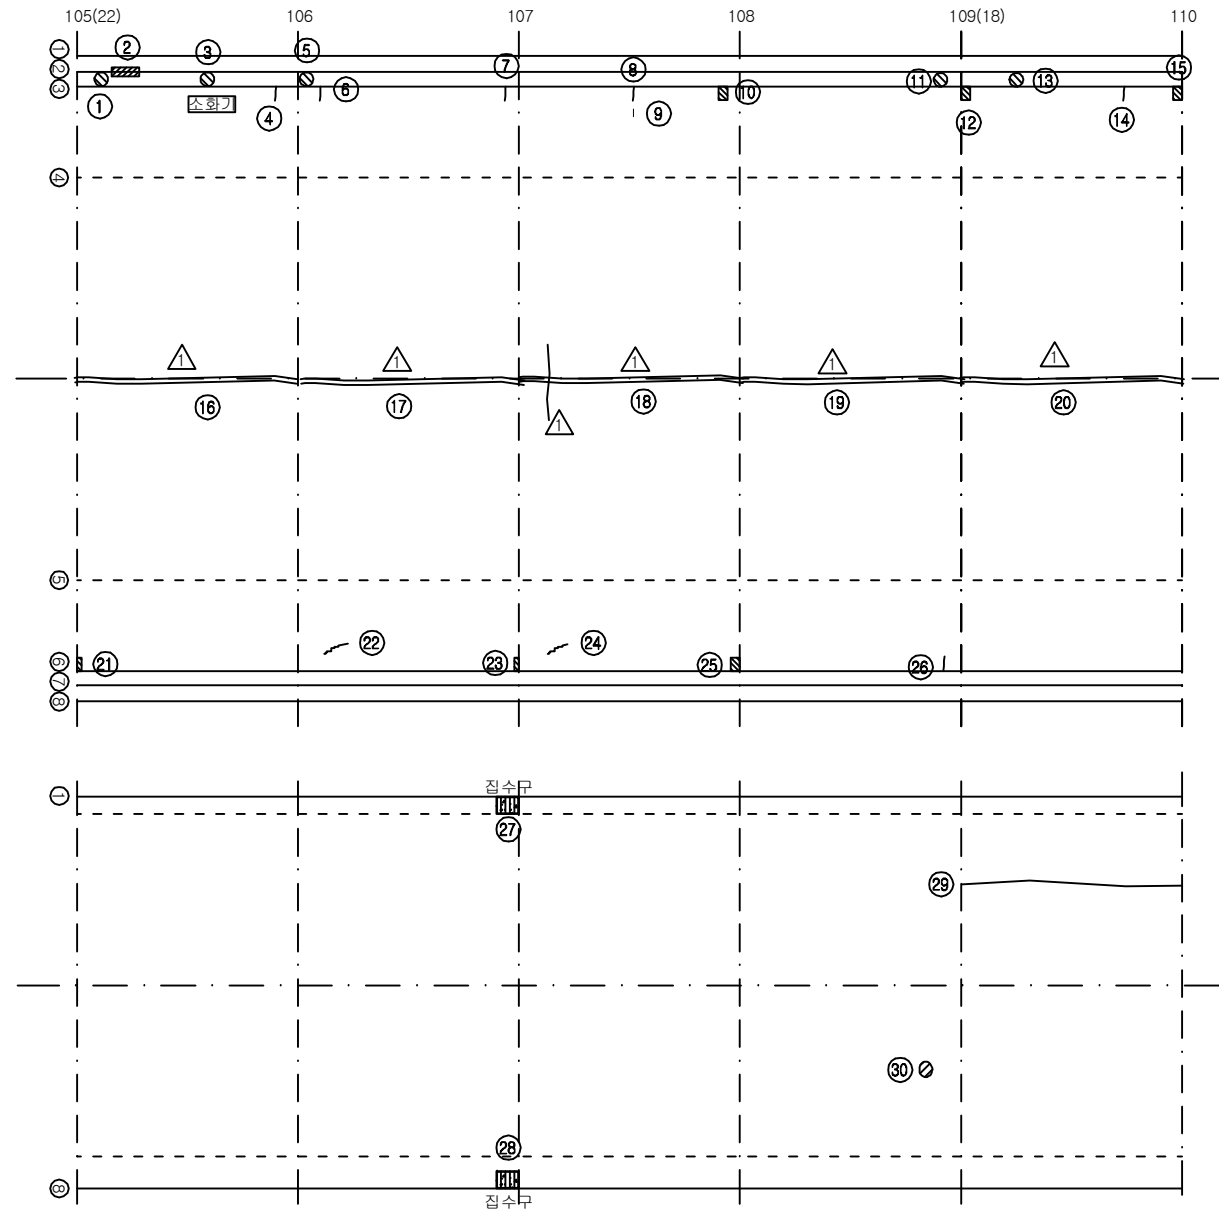

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	파손	-	0.5	0.2	0.10	m²	1	-	0.10	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
7	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
8	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
9	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
12	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
14	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
15	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
22	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
23	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
24	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
25	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.10
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.18
29	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
30	구	균열	0.2	10.0	-	10.00	m	1	-	10.00	
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

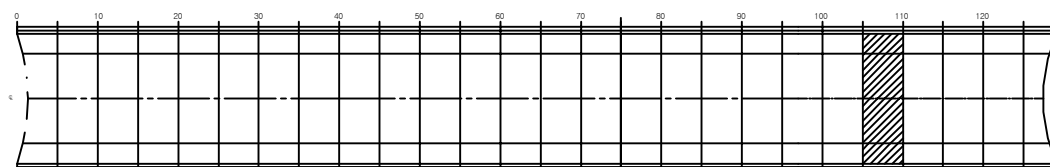

SECTION

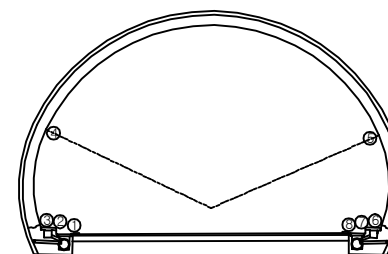


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	022

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.111~115

보 수 이 력			
	기 존 규 령		보 수(11. 상반기)
	신 규 규 령		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 하반기)

← 부 산

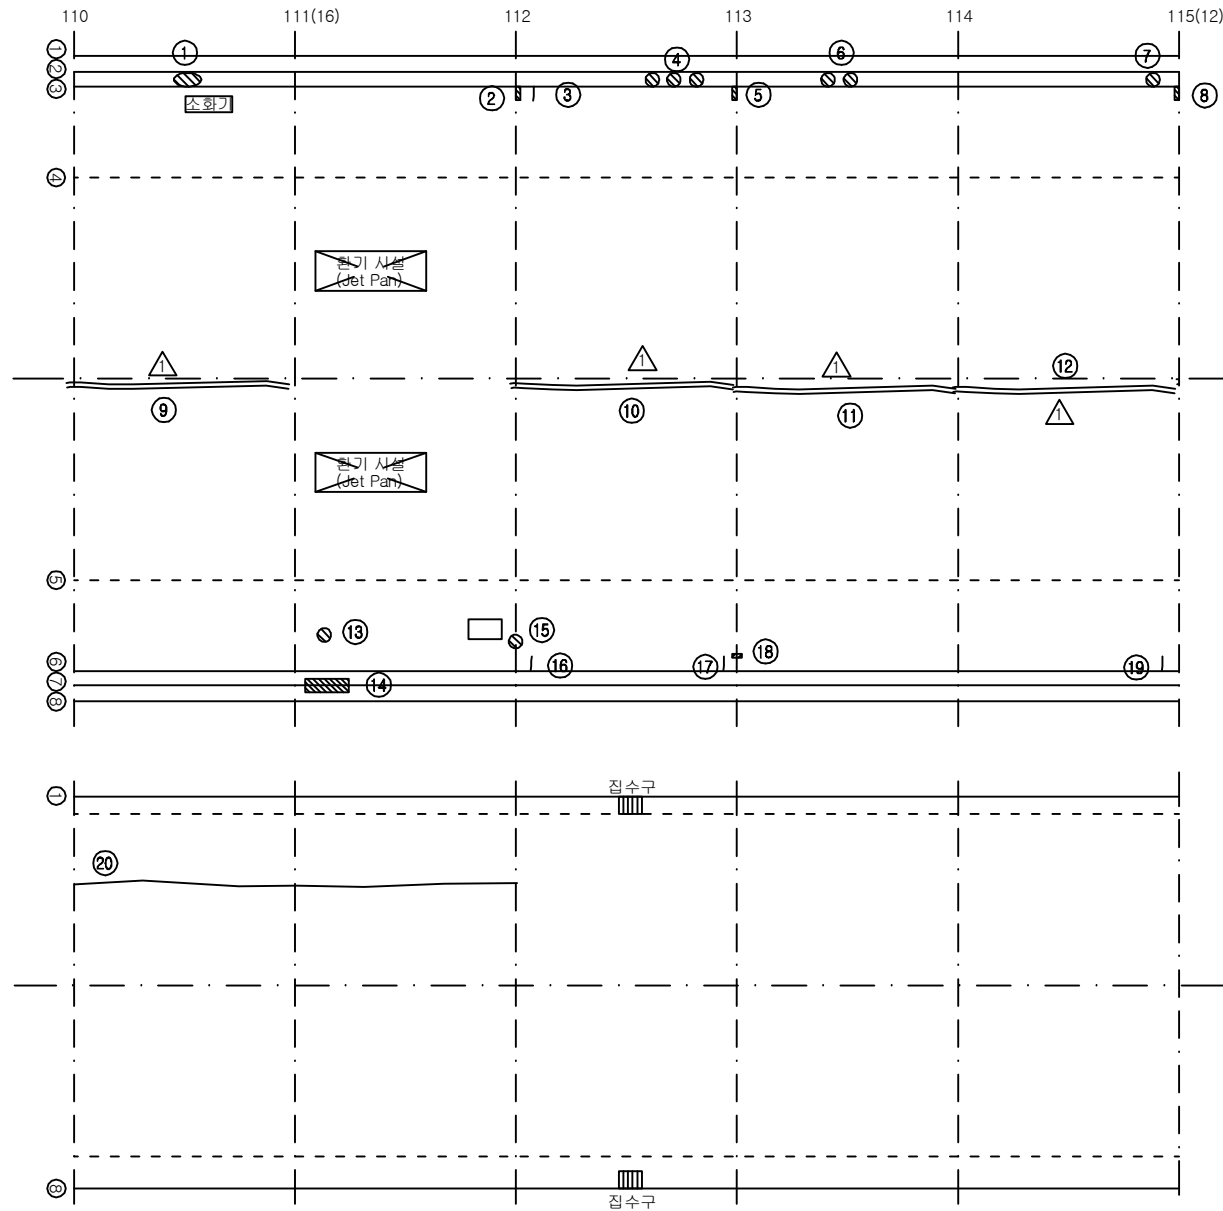

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
2	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
5	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
9	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
14	구	파손	-	1.5	0.3	0.45	m ²	1	-	0.45	
15	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
16	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
17	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
18	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	균열	0.2	20.0	-	20.00	m	1	-	20.00	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

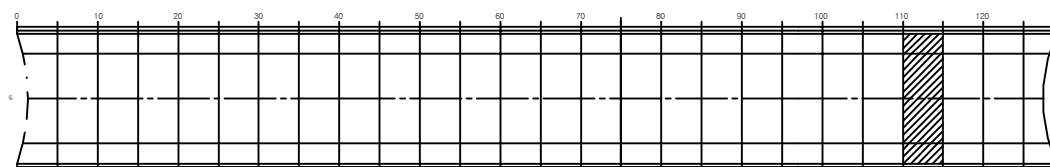

SECTION

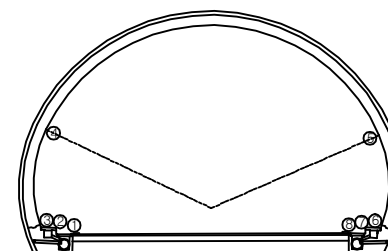

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	023

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.116~120

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06
3	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
6	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
7	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
8	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
9	구	들뜸	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	c	0.20
10	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
11	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
12	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	24	-	24.00
13	구	균열	0.2	4.5	-	4.50	m	1	-	4.50
14	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	-	0.04
15	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03
16	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06
17	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.10
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

← 부 산


대 구 →

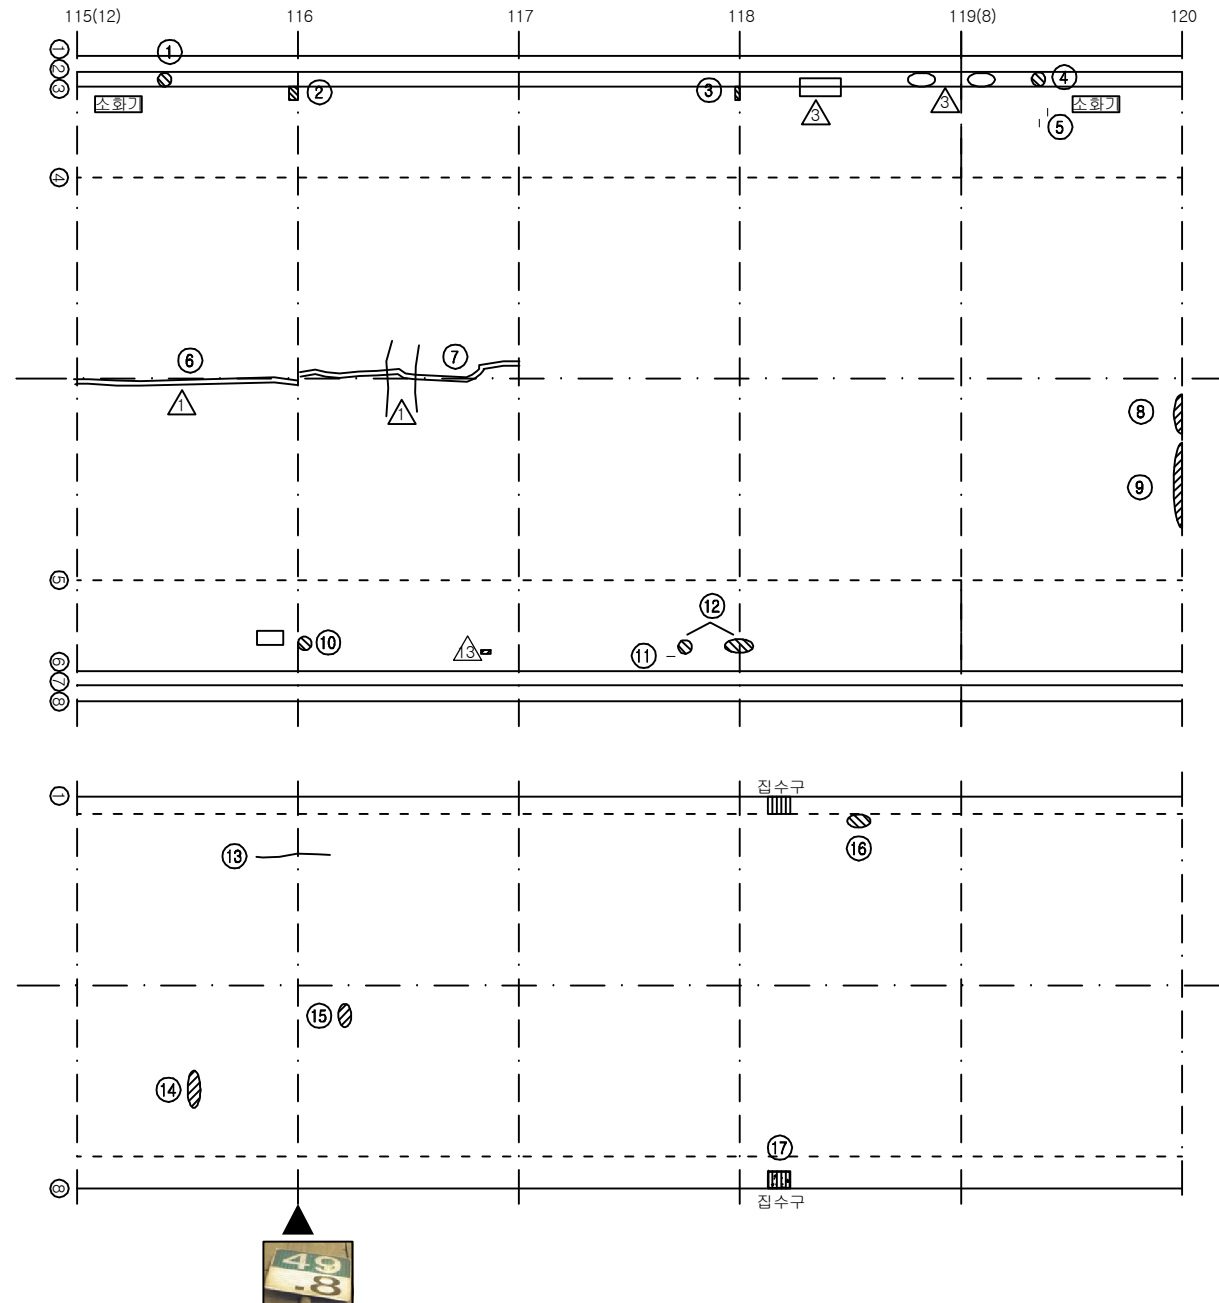


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

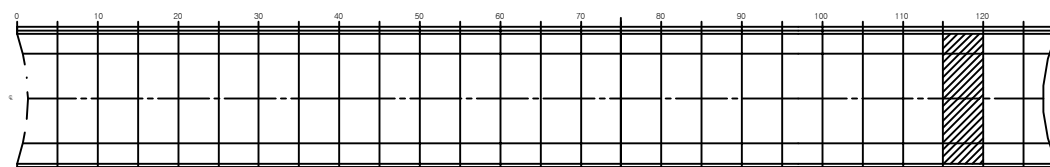

SECTION

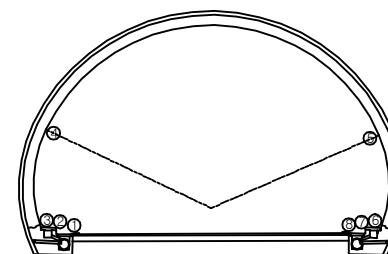


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	024

ID : 고정1터널(부산) – SPAN No.121~125

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	

← 부 산

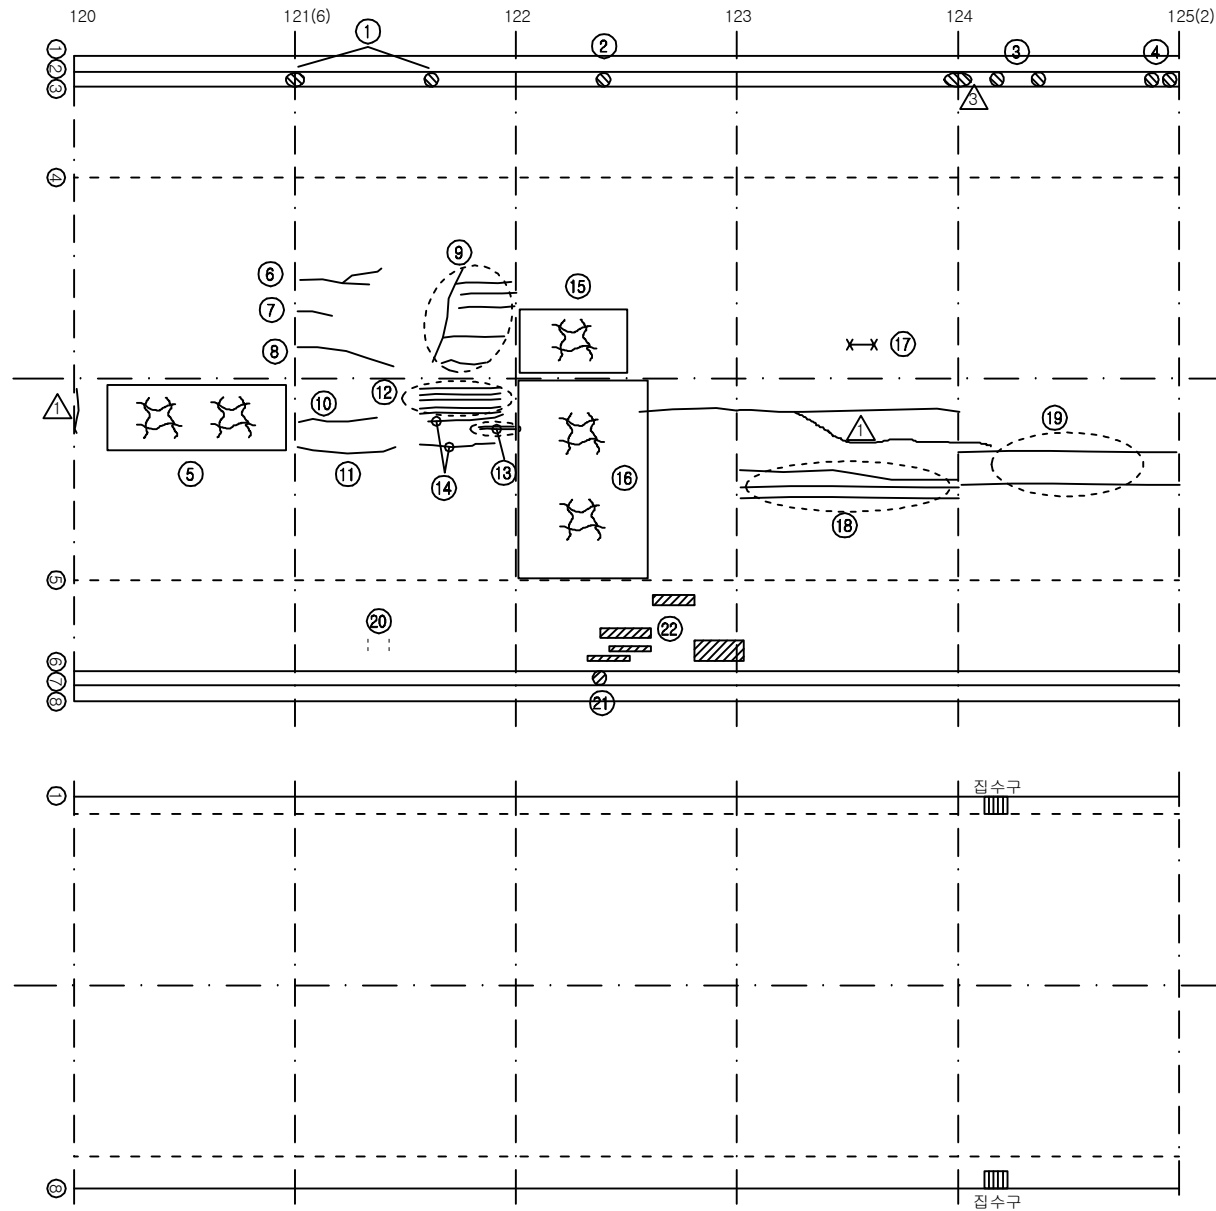

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	파손	-	0.5	0.2	0.10	m	1	-	0.10
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
5	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m	1	b	14.00
6	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
7	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80
8	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
9	구	종균열	0.2	5.0	-	5.00	m	6	b	30.00
10	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
11	구	종균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
12	구	종균열	0.3	3.5	-	3.50	m	5	c	17.50
13	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00
14	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	2	c	5.00
15	구	망상균열	-	4.5	2.0	9.00	m	1	b	9.00
16	구	망상균열	-	8.0	5.0	40.00	m	1	b	40.00
17	구	철근노출	-	0.1	0.1	0.01	m	1	b	0.01
18	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	3	c	27.00
19	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	2	c	18.00
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
22	구	타일 탈락/파손	-	-	-	1.00	EA	68	-	68.00
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

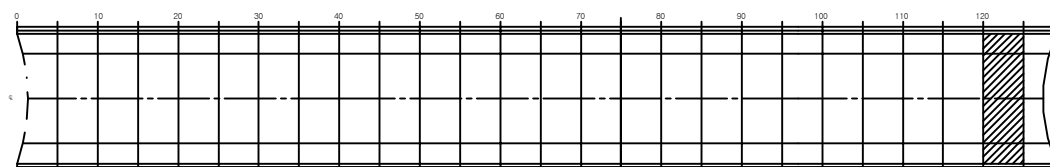

SECTION

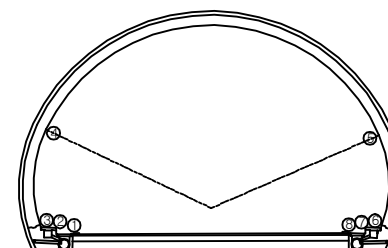

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	025

ID : 고정1터널(부산) - SPAN No.126~129


보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
5	구	망상균열	-	6.0	2.5	15.00	m ²	1	b	15.00	
6	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m ²	1	b	14.00	
7	구	망상균열	-	6.0	3.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
8	구	망상균열	-	3.0	1.8	5.40	m ²	1	b	5.40	
9	구	표면오염	-	12.0	5.0	60.00	m ²	1	b	60.00	
10	구	파손	-	2.5	0.3	0.75	m ²	1	-	0.75	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
12	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
14	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
15	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
16	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

← 부 산

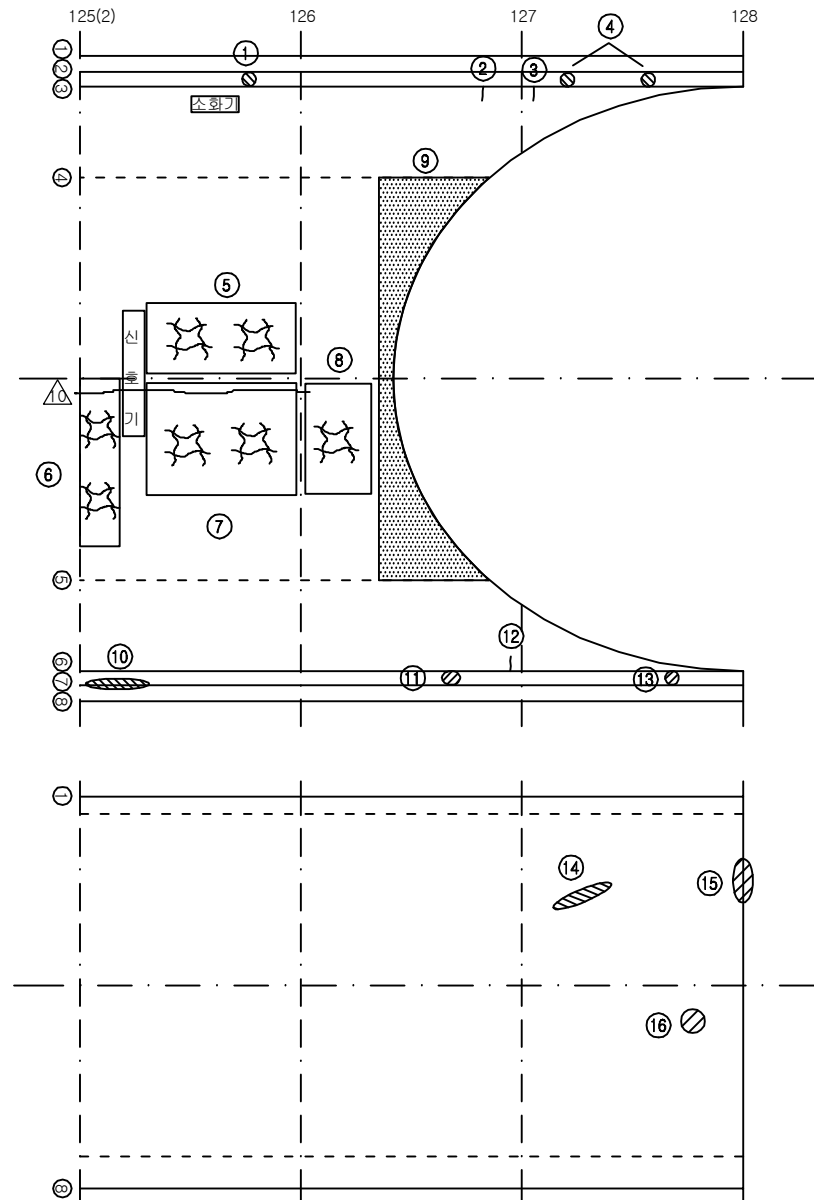


대 구 →


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

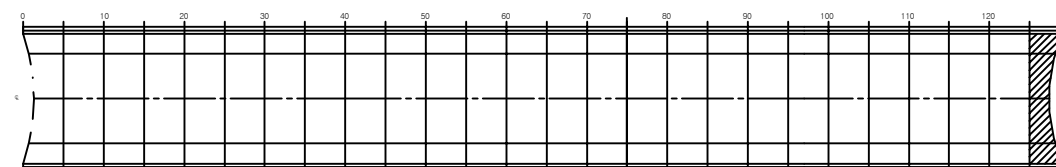


SECTION

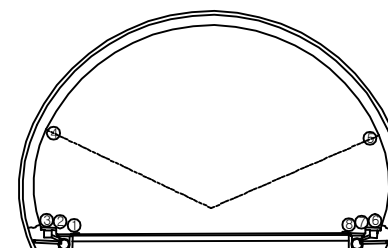


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	026

ID : 고정1터널(대구) - 피난연락갱 - SPAN No.69

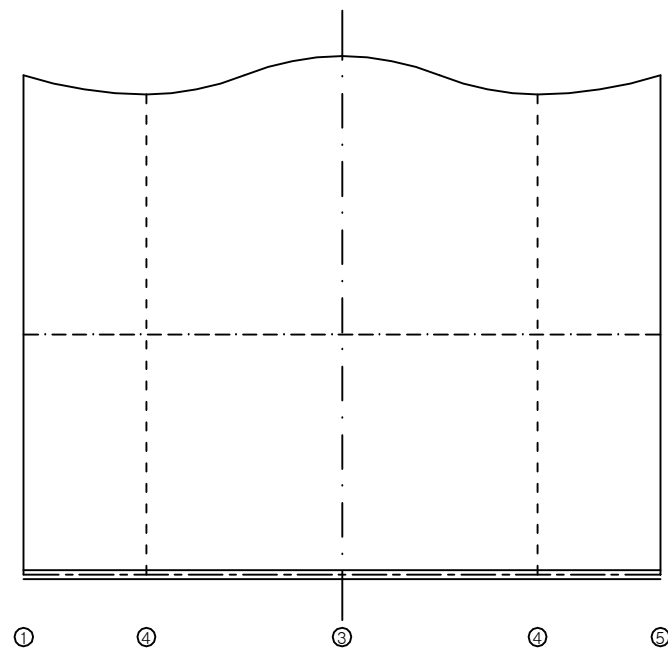

피난연락갱 라이닝

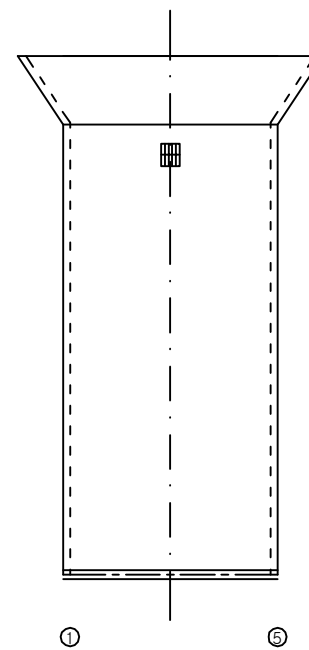

피난연락갱 바닥


보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임

KEY PLAN

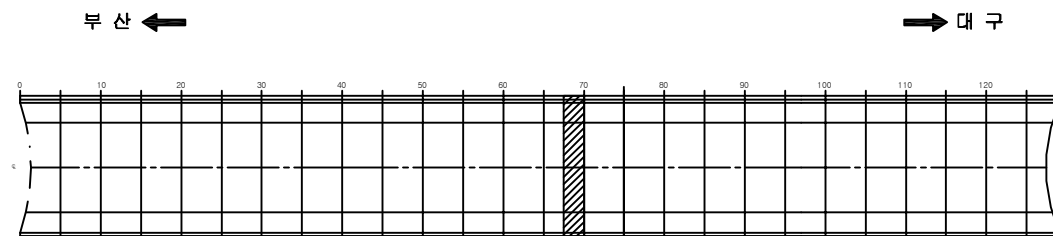

SECTION

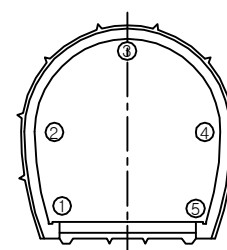

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	027


ID : 고정1터널 외부 공동구 - A, B-Line

보 수 이 력			
	기 준 군 열		보 수 (11. 상반기)
	신 규 군 열		보 수 (11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수 (12. 상반기)
	보 수 (기보수)		보 수 (12. 하반기)
	보 수 (08. 하반기)		보 수 (13. 상반기)
	보 수 (09. 상반기)		보 수 (13. 하반기)
	보 수 (09. 하반기)		보 수 (14. 상반기)
	보 수 (10. 상반기)		보 수 (14. 하반기)
	보 수 (10. 하반기)		보 수 (15. 상반기)
			보 수 (15. 하반기)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	들뜸	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	-	0.40	
2	구	재료분리	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	-	0.09	
3	구	균열	0.2	1.8	-	1.80	m	1	-	1.80	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임

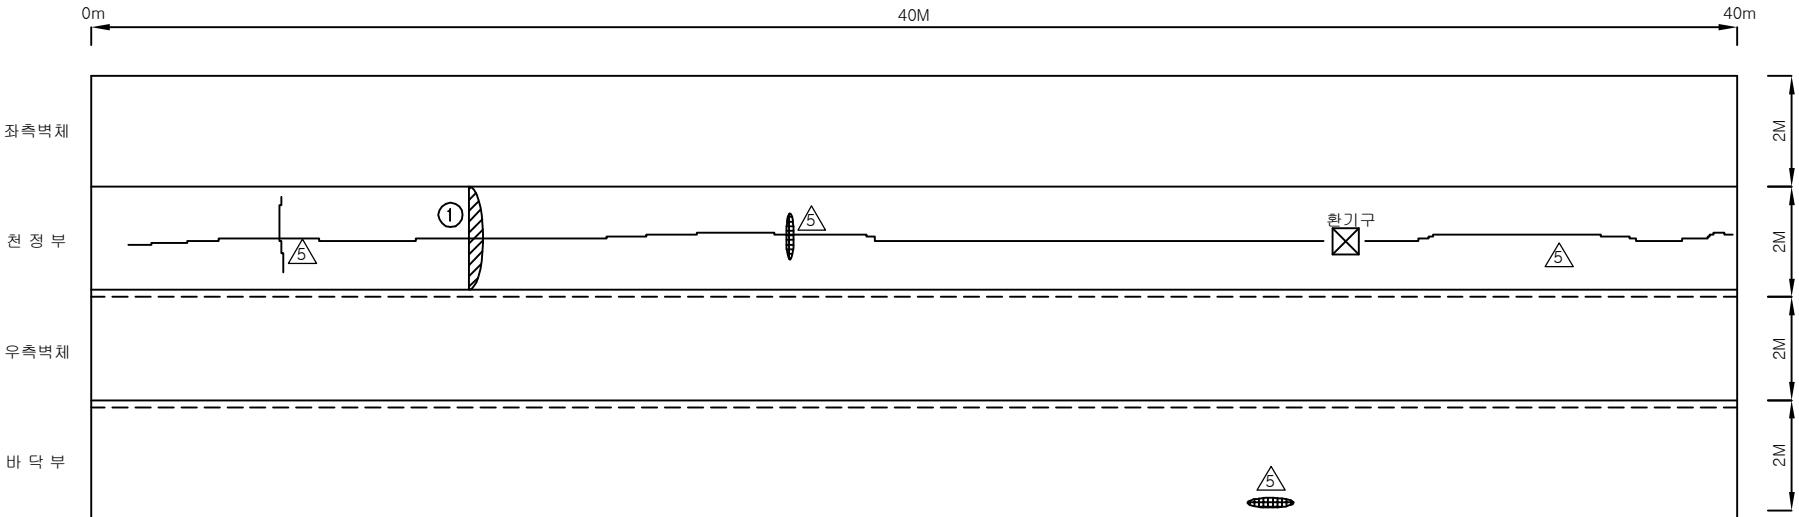


A 면

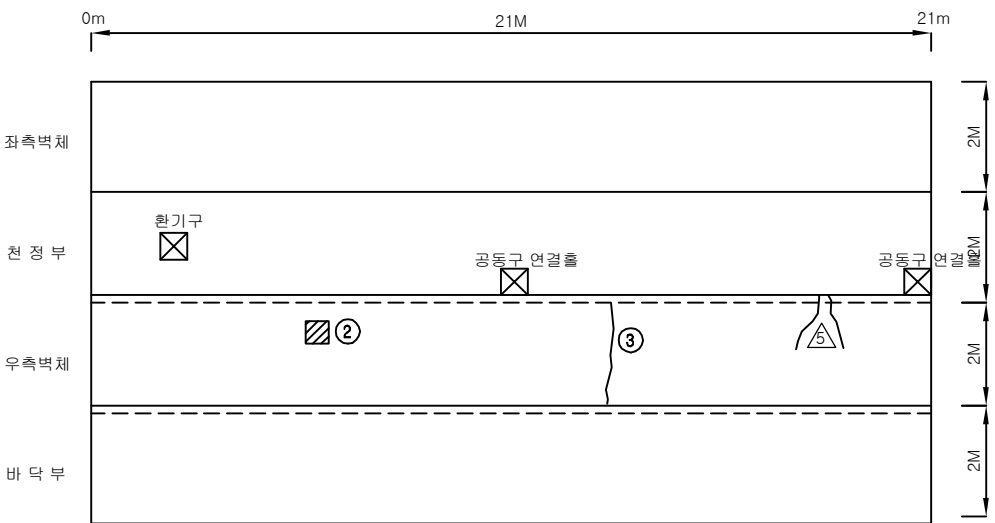


B 면

KEY PLAN



















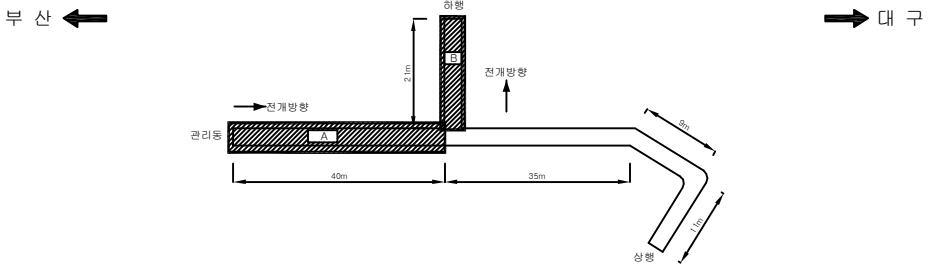


SECTION _____

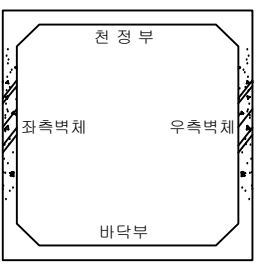

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	001



ID : 고정1터널 외부 공동구 - C-Line

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 규 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상대	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리	-	0.5	0.5	0.25	㎡	1	-	0.25	
2	구	재료분리	-	0.3	0.3	0.09	㎡	1	-	0.09	
3	구	우수유입흔적	-	2.0	0.8	1.60	㎡	1	-	1.60	
4	구	우수유입흔적	-	2.0	0.8	1.60	㎡	1	-	1.60	
5	구	균열부 백태	0.2	0.7	-	0.70	m	1	-	0.70	시공이음
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임

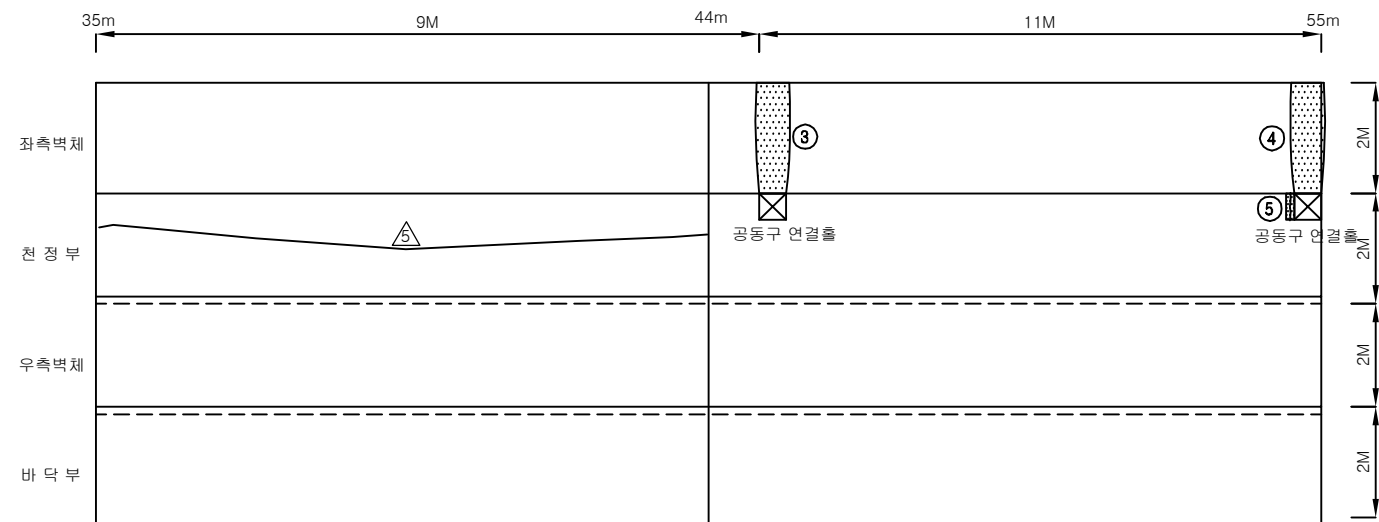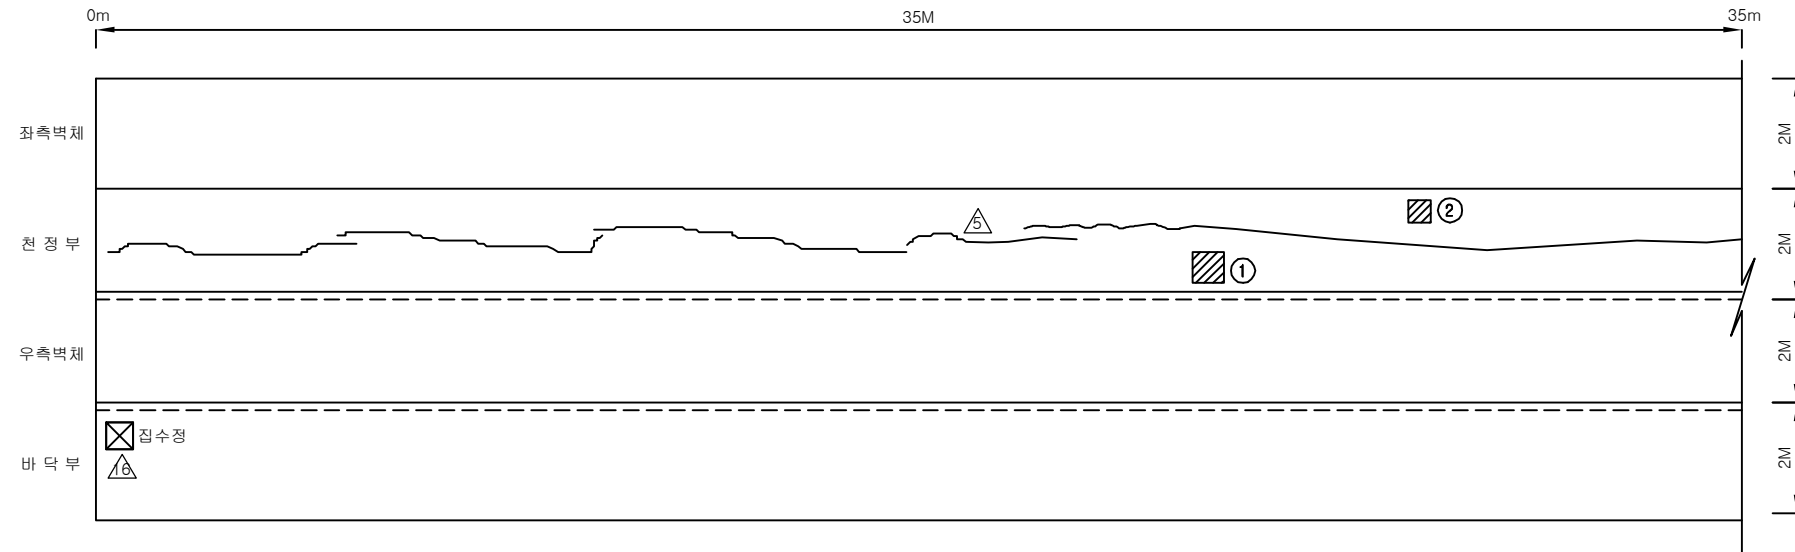


C 면

KEY PLAN

부 산 ←

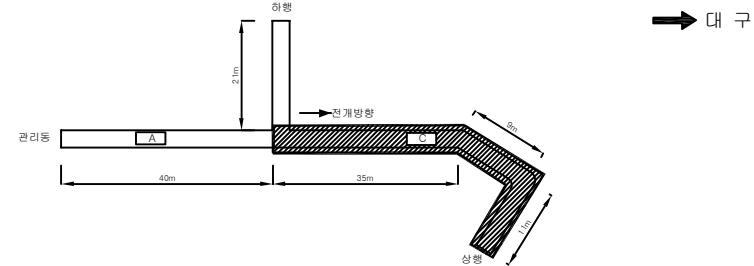

SECTION

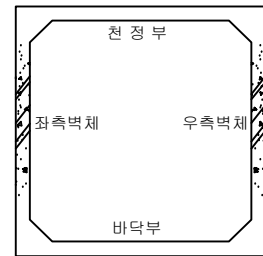

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002