


9. 고정2터널

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.1~5

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

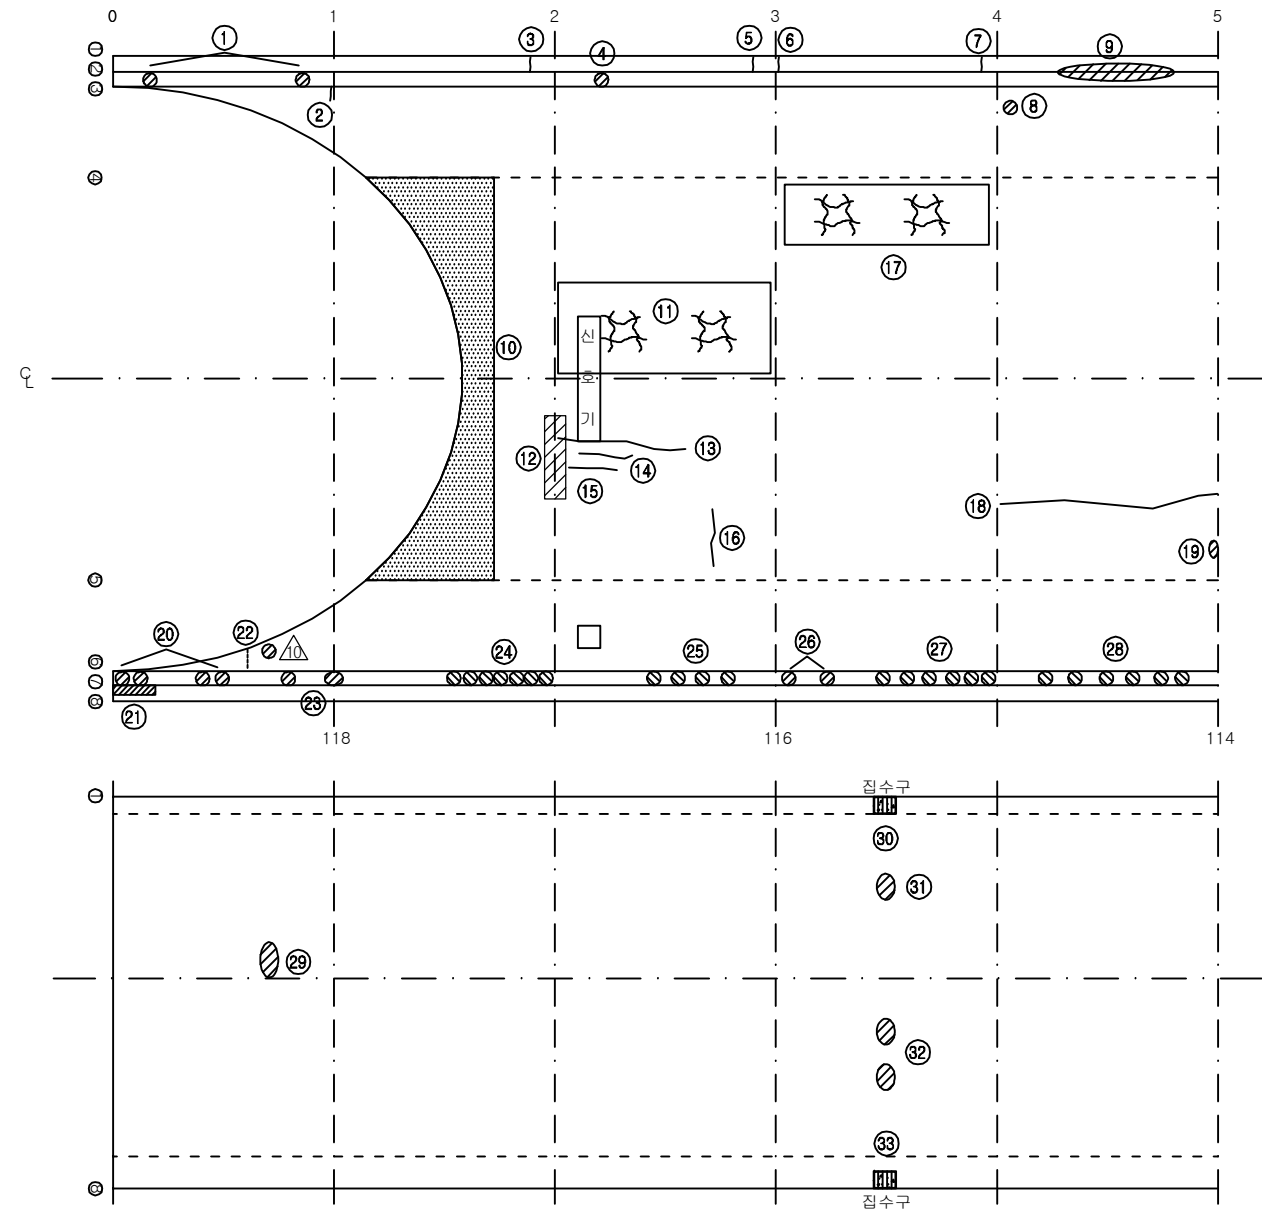

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
9	구	공동구 파손	-	1.5	0.2	0.30	m ²	1	-	0.30	
10	구	표면오염	-	12.0	5.0	60.00	m ²	1	-	60.00	
11	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m ²	1	b	22.50	
12	구	표면오염	-	4.0	1.0	4.00	m ²	1	-	4.00	
13	구	종균열	0.3	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50	
14	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
16	구	횡균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
17	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
18	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	돌돌	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
21	구	공동구 파손	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
22	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
29	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m ²	1	-	0.06	
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.12
31	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
32	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	2	-	0.04	
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.14
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

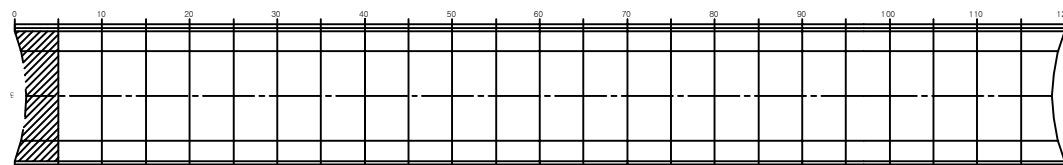

SECTION

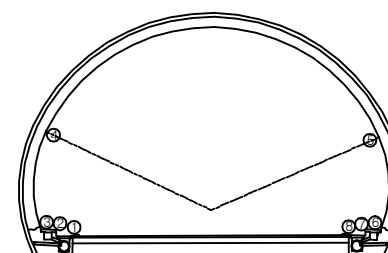


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	00

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.6~10

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

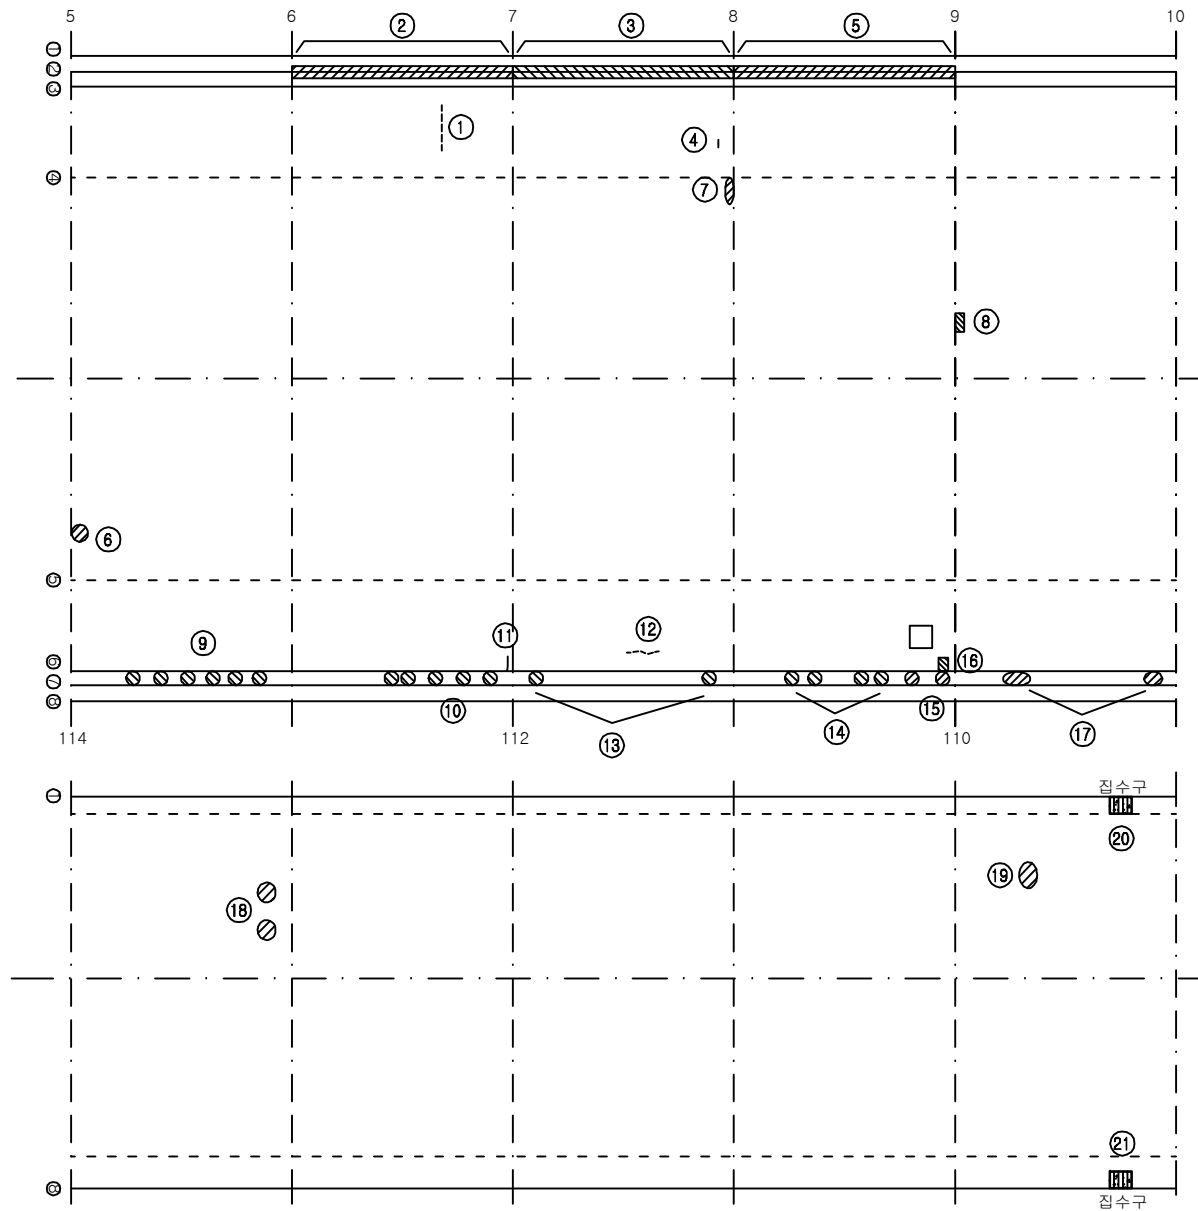


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
2	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m ²	1	-	0.90	
3	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m ²	1	-	0.90	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m ²	1	-	0.90	
6	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
7	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
8	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
10	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
11	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
12	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	8	-	8.00	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
14	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
16	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	c	0.06	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
18	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	-	0.02	
19	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
20	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.18
21	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.22
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

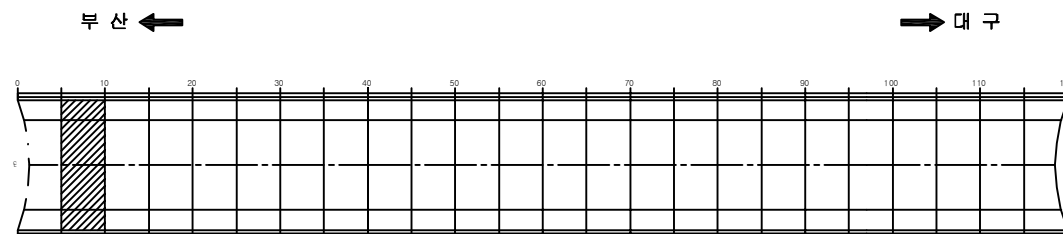

SECTION

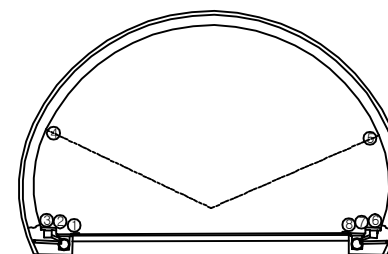


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.11~15

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

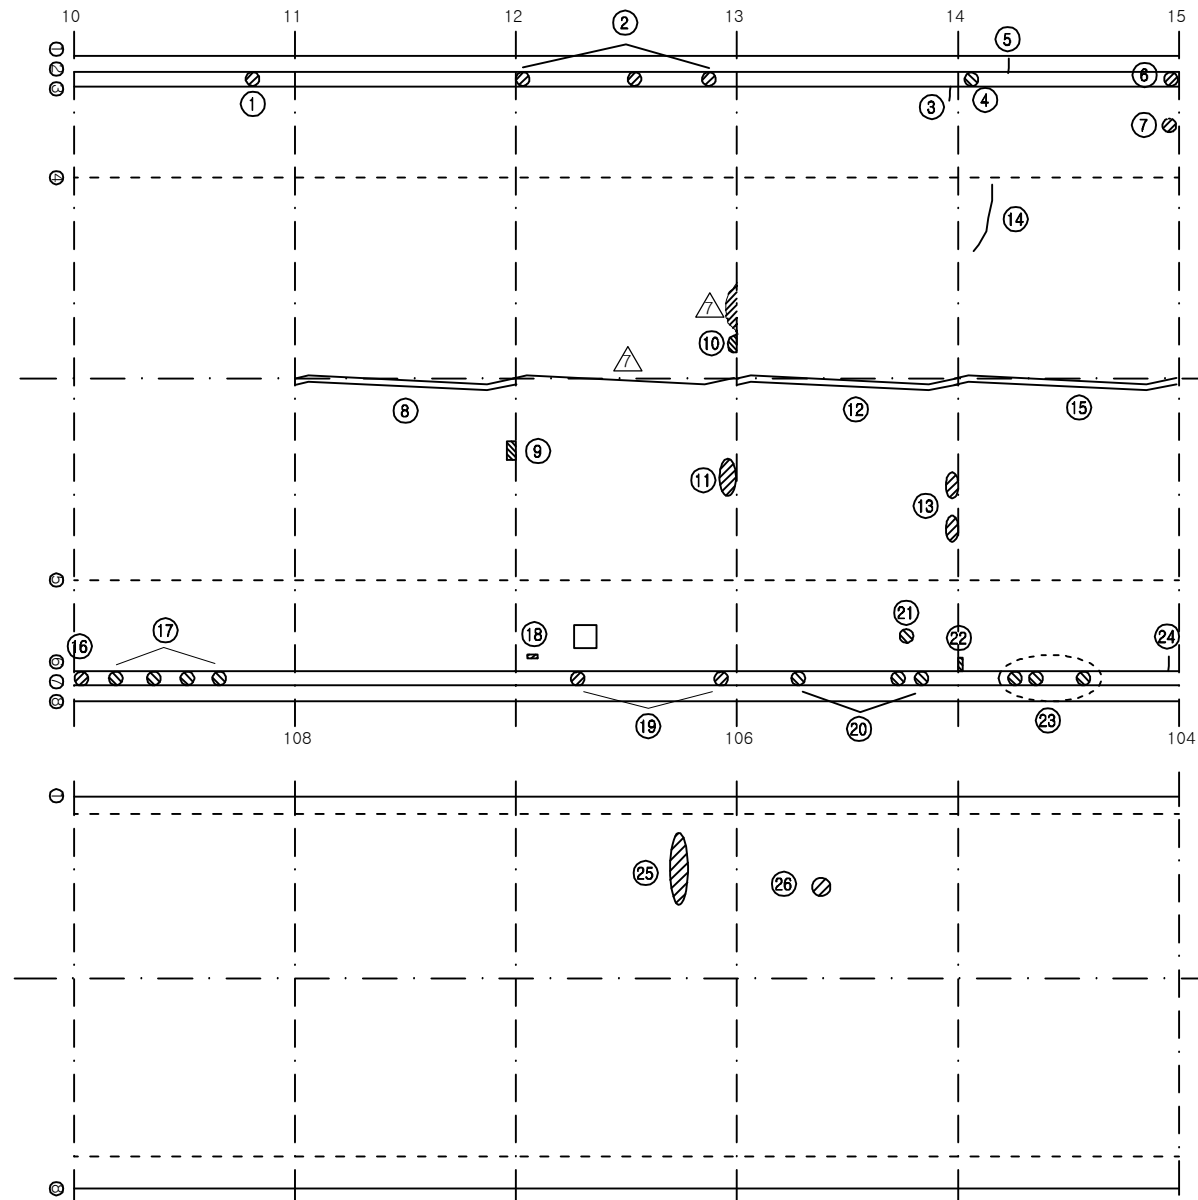


대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
8	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
9	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
10	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
11	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03
12	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	c	0.04
14	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
15	구	보수부 재균열(중)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
18	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
21	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
22	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
25	구	스폴링	-	0.9	0.1	0.09	m²	1	-	0.09
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

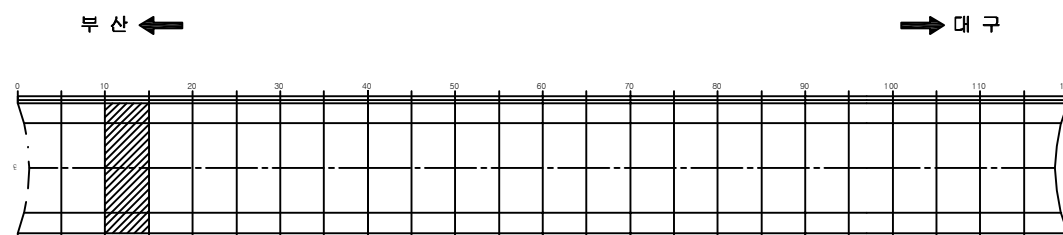

SECTION

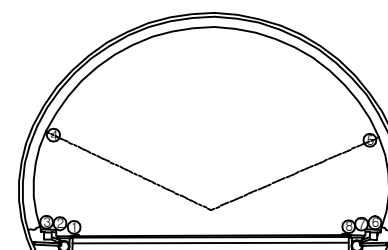


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	003

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.16~20

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

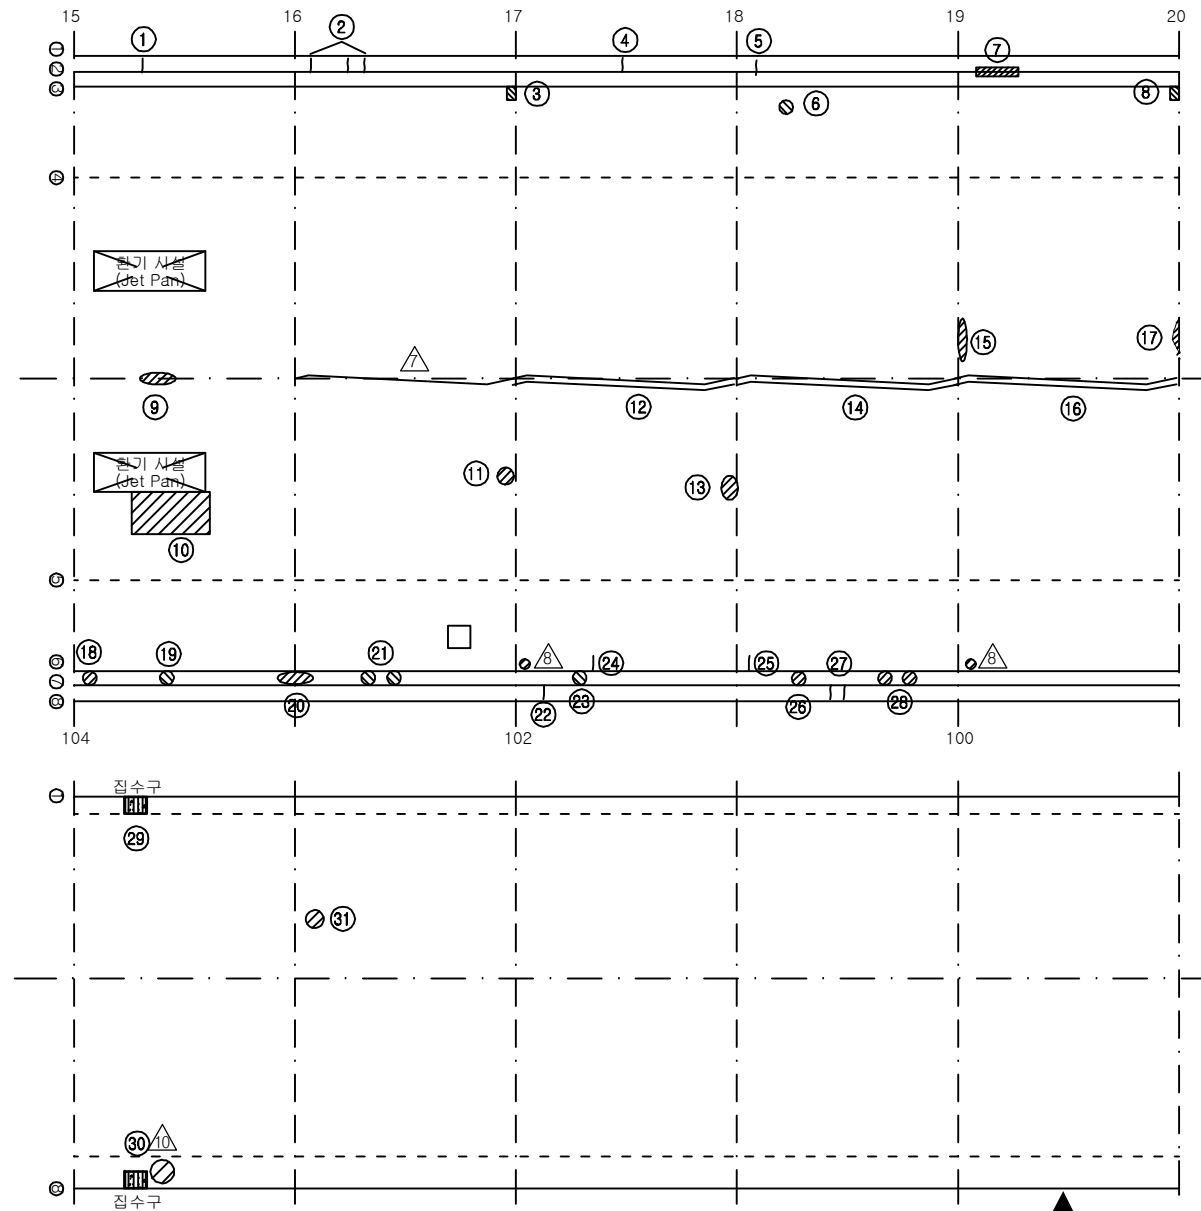


대 구 →

손 상 현 황

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.21~25

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

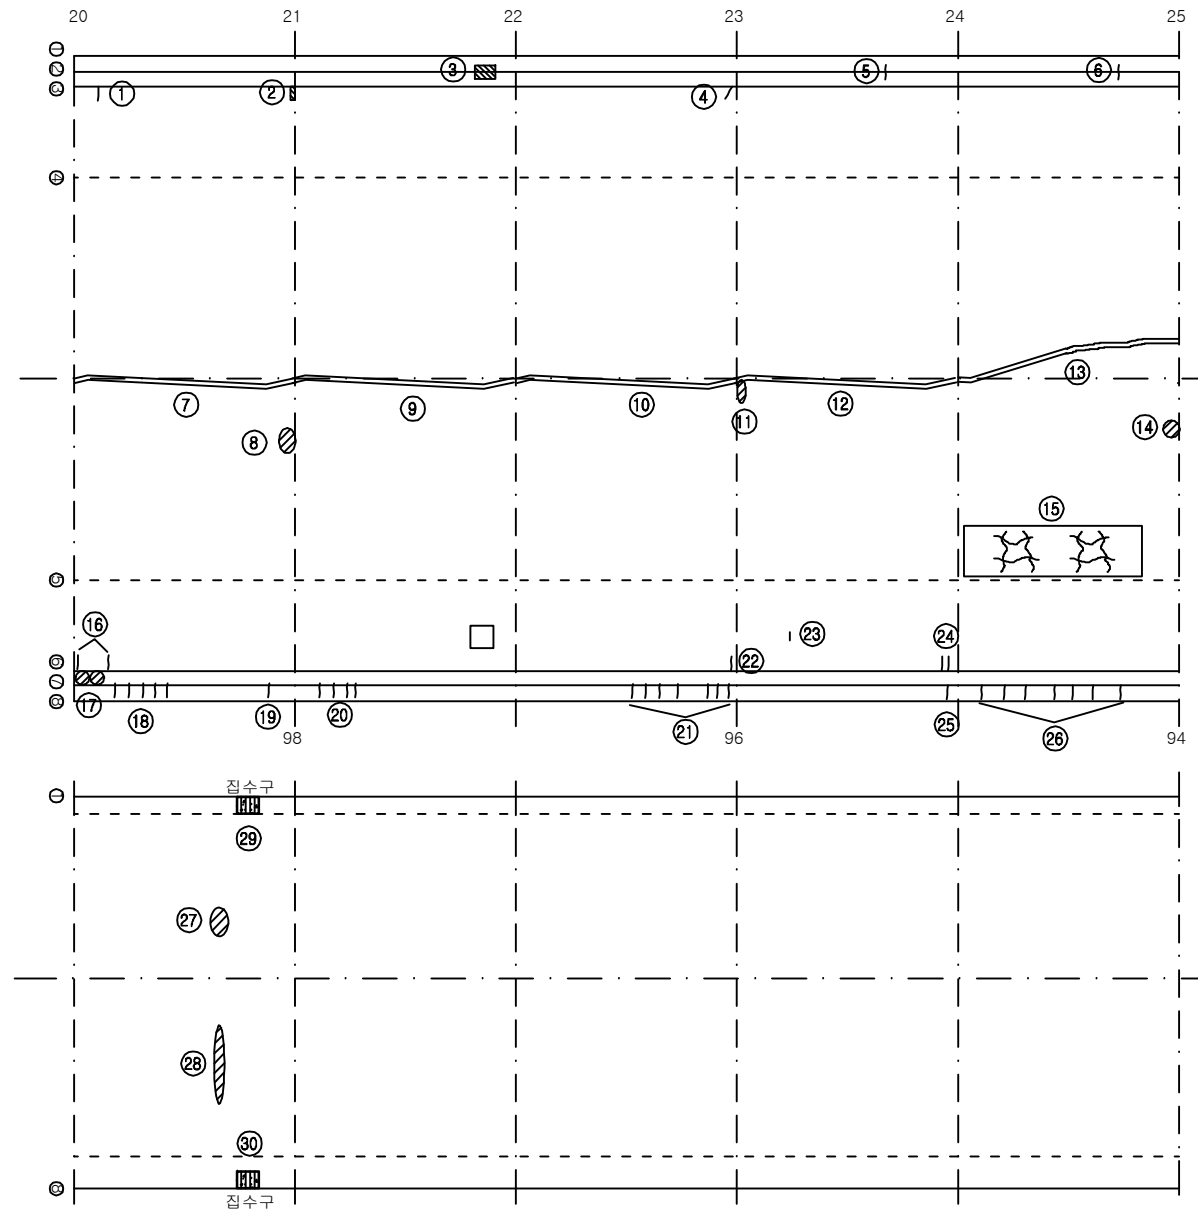

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.31~35

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

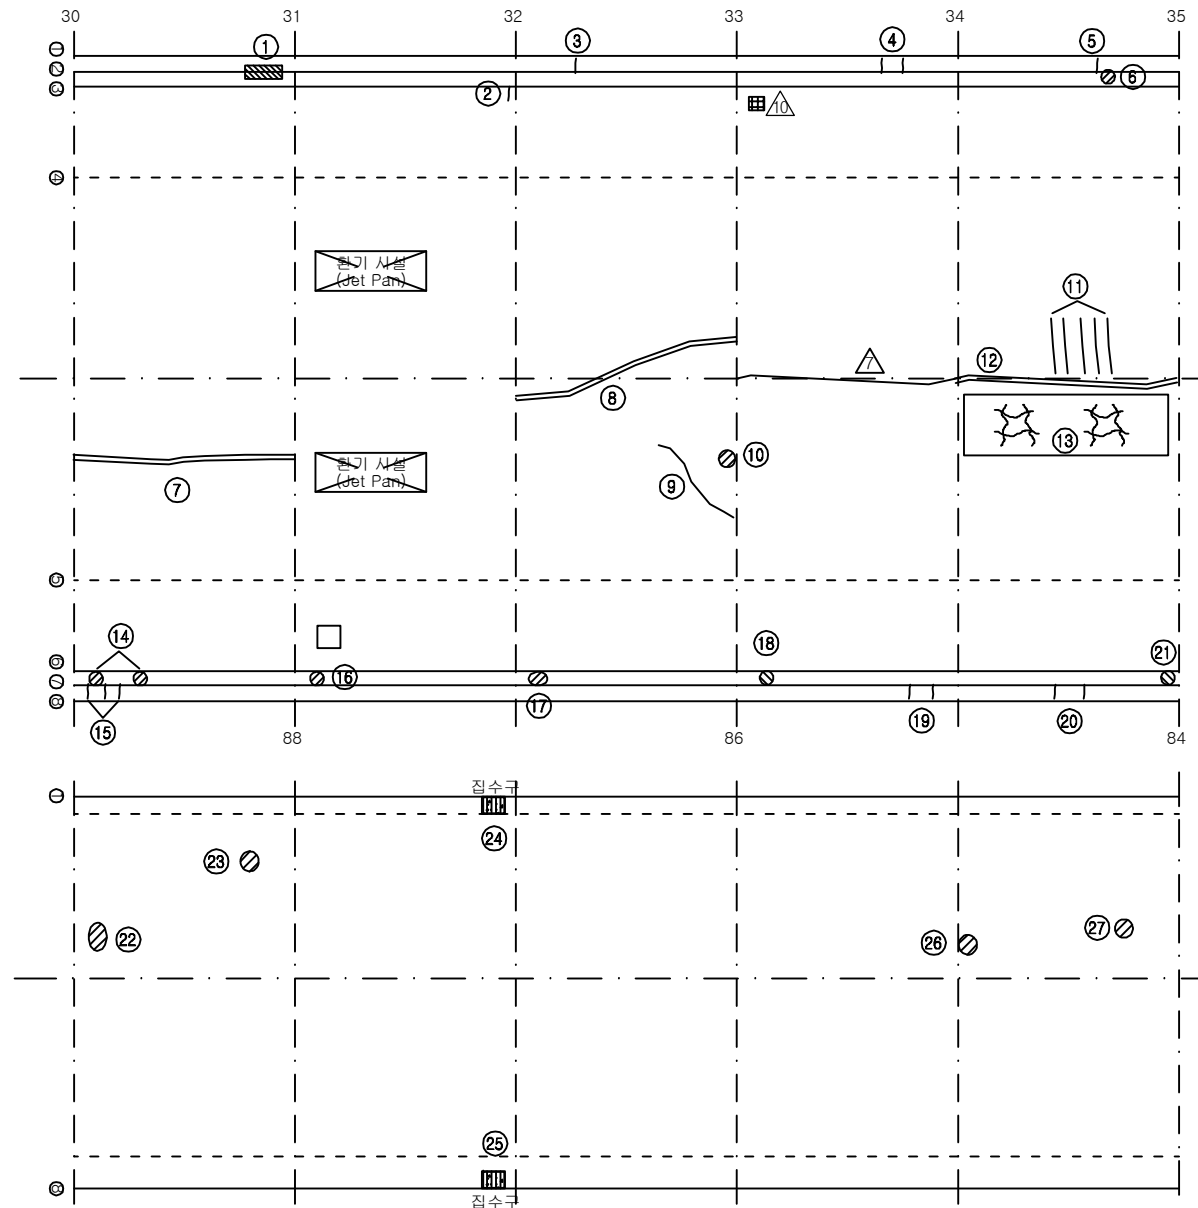


대 구 →

손 상 현 황 표

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.36~40

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

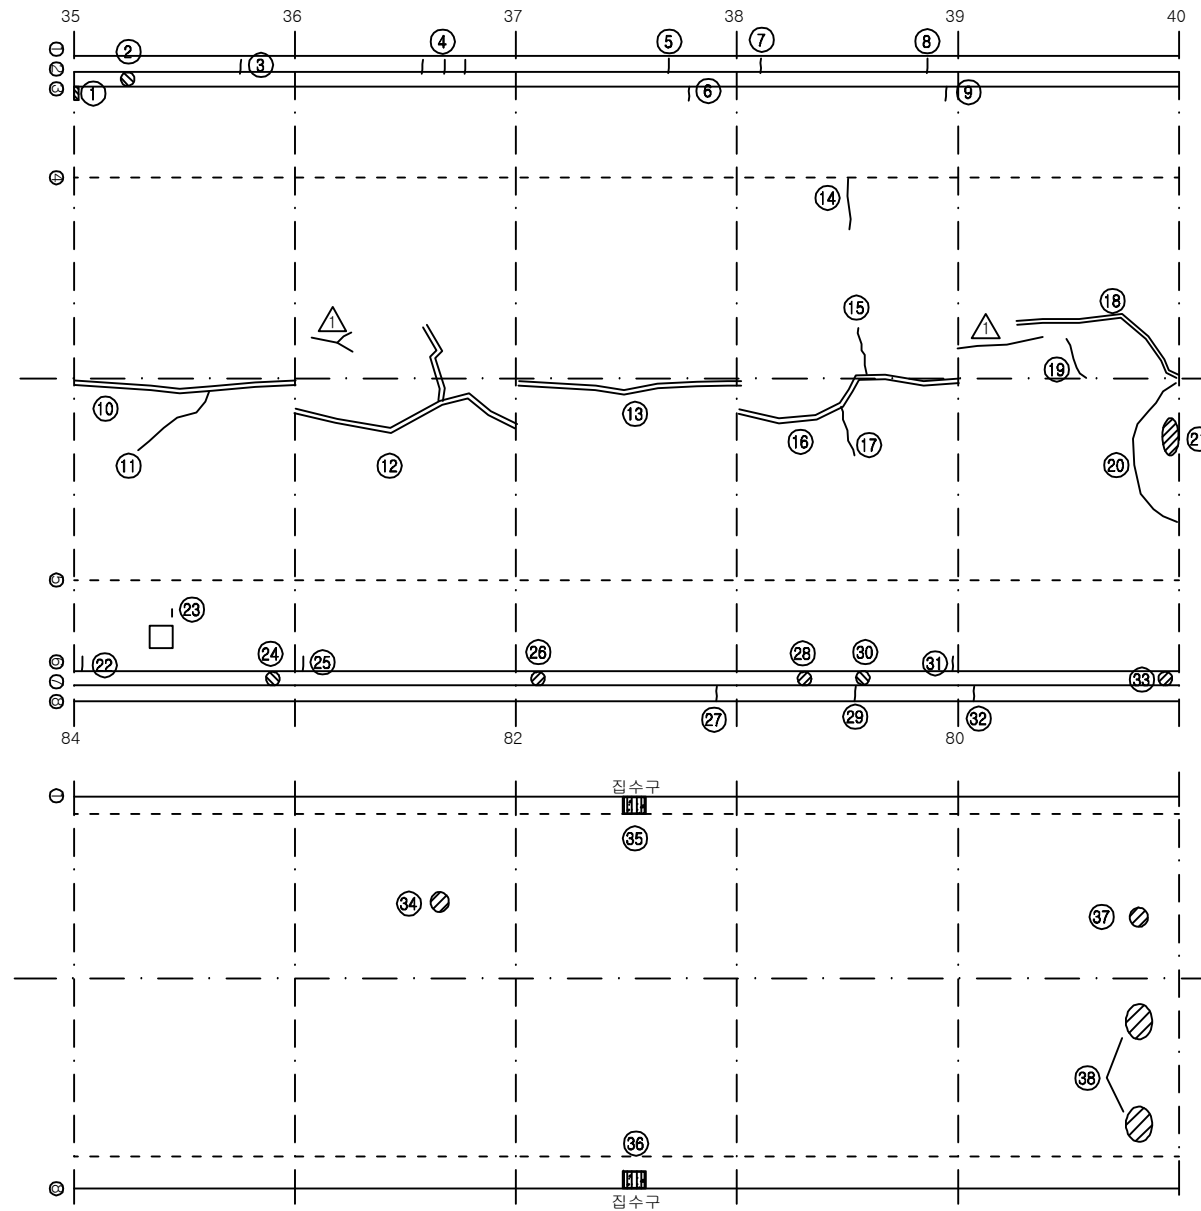


대 구 →

손 상 현 황 표

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.41~45

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

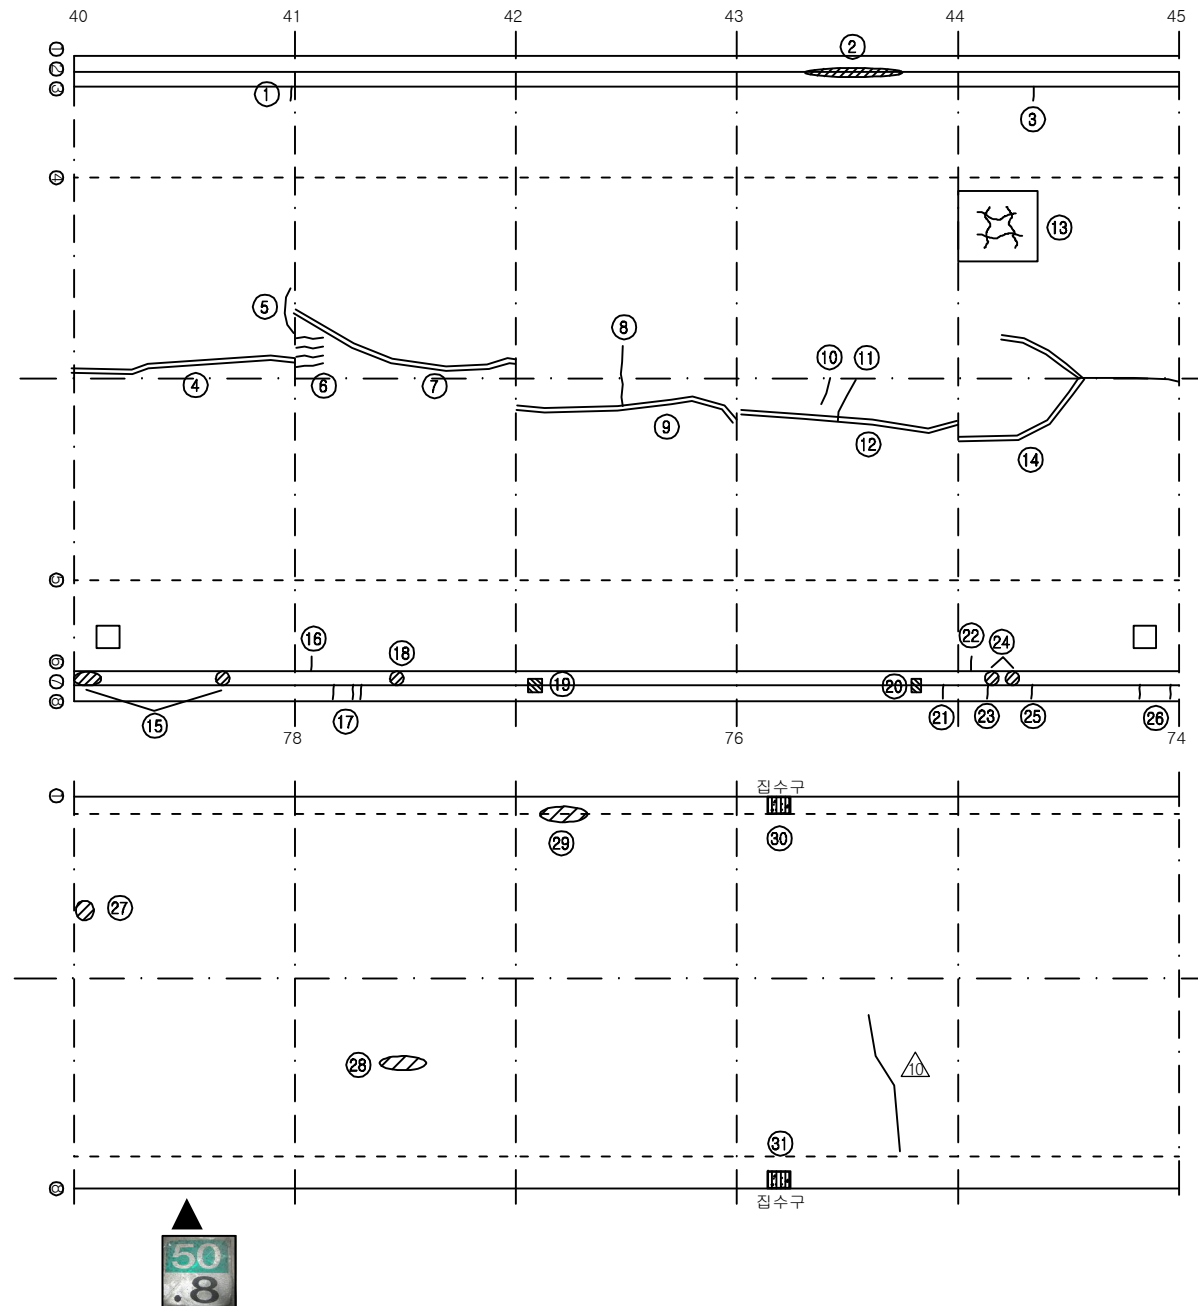

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.46~50

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

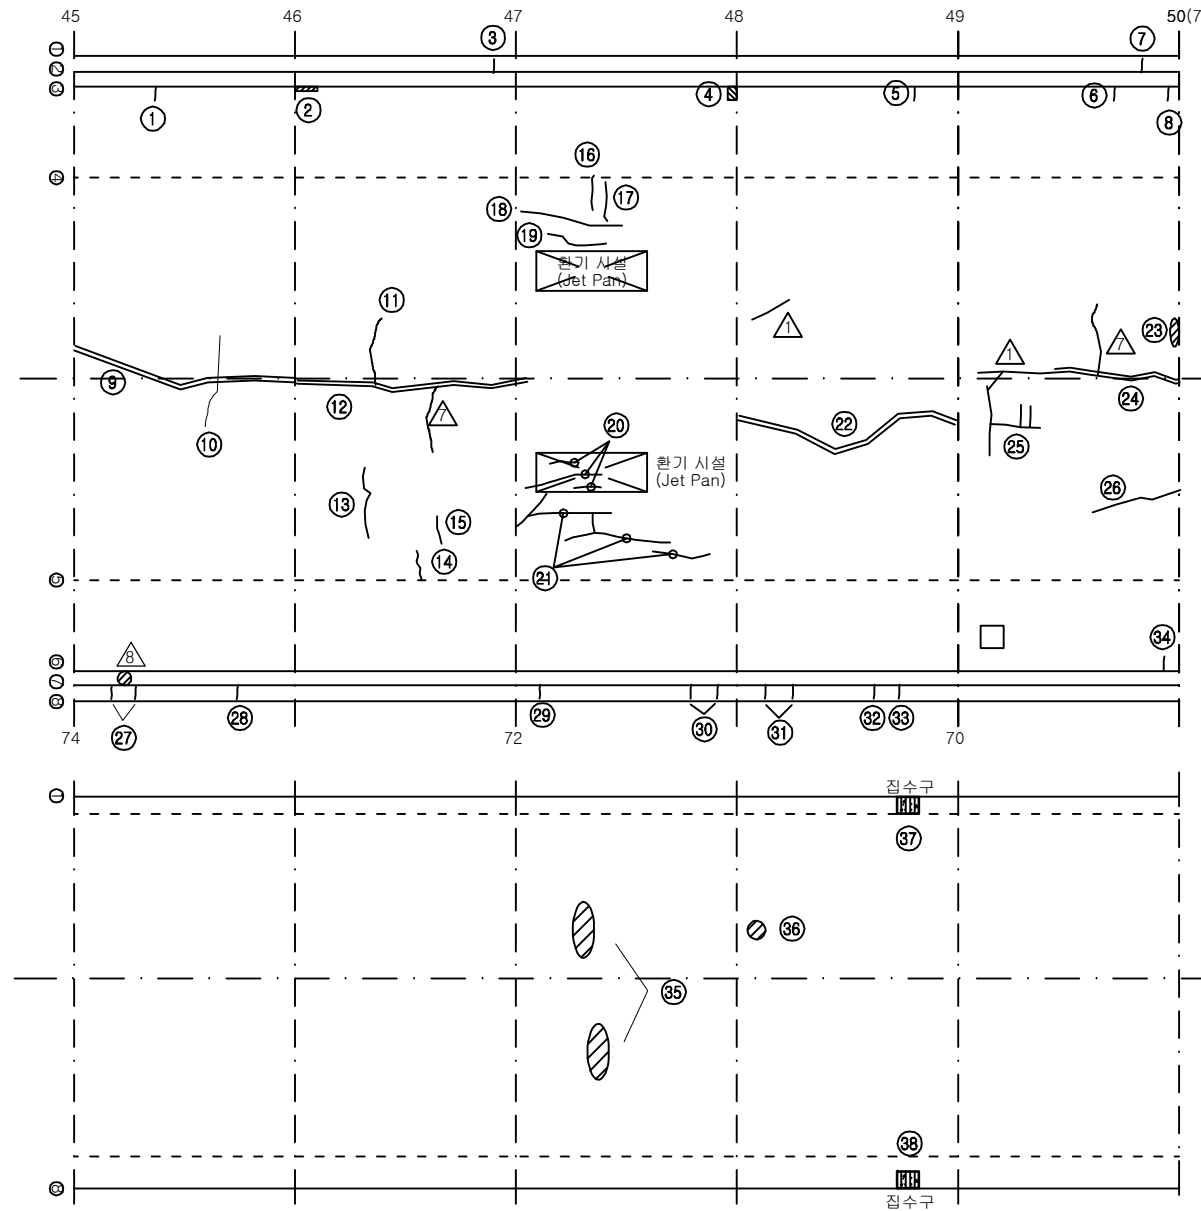

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.51~55

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

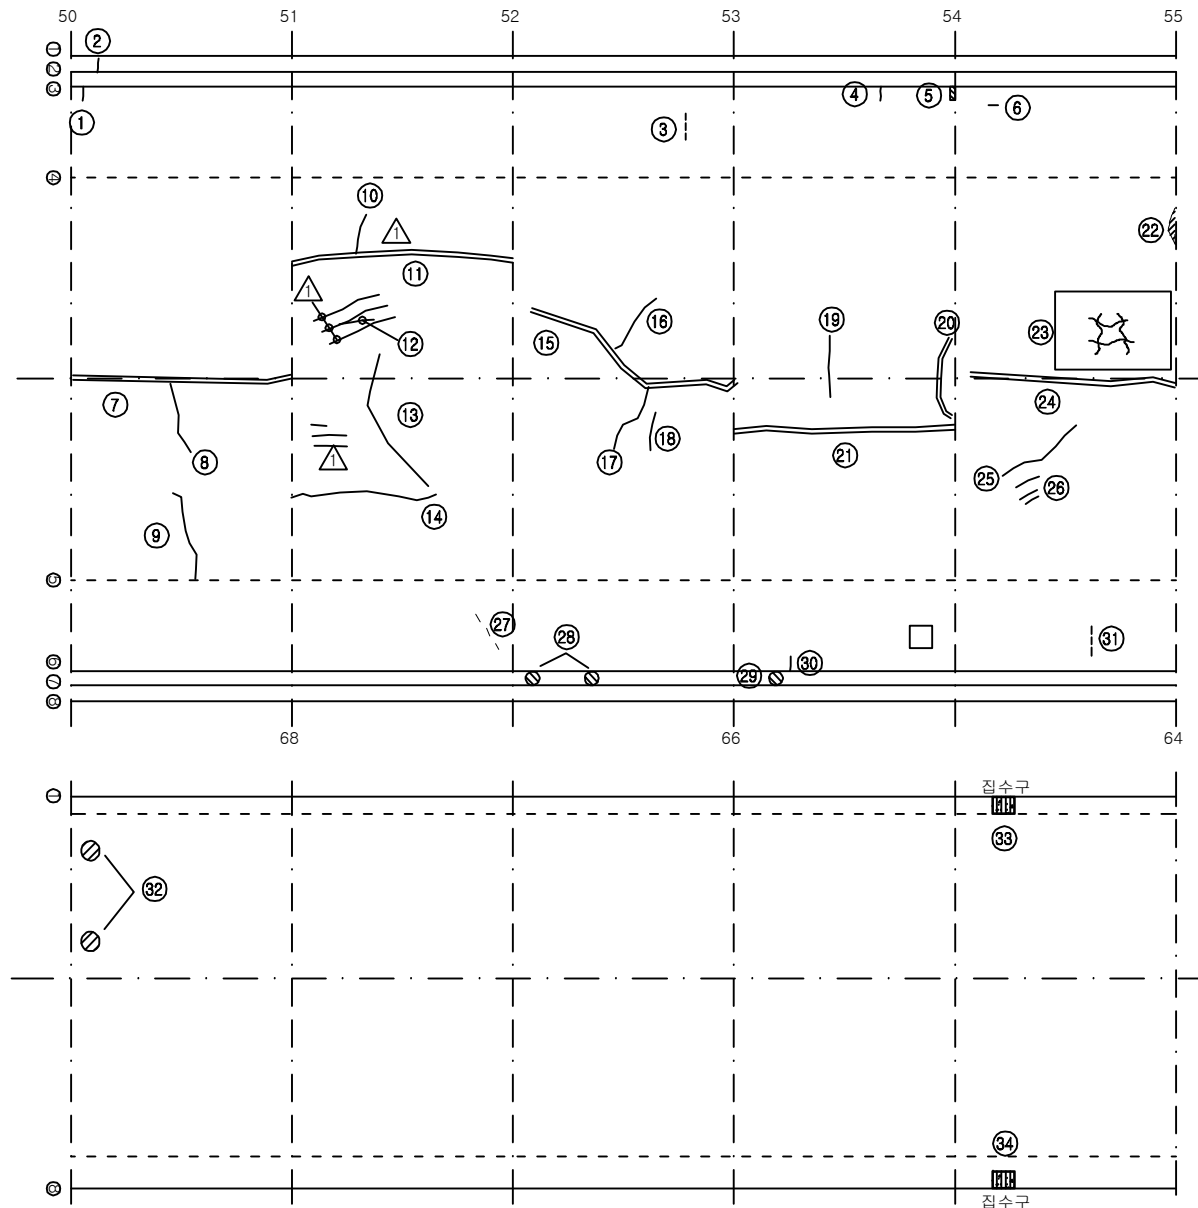


대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황			
----	--------------	------	------	--	--	--

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.56~60 (1/2)

← 부 산

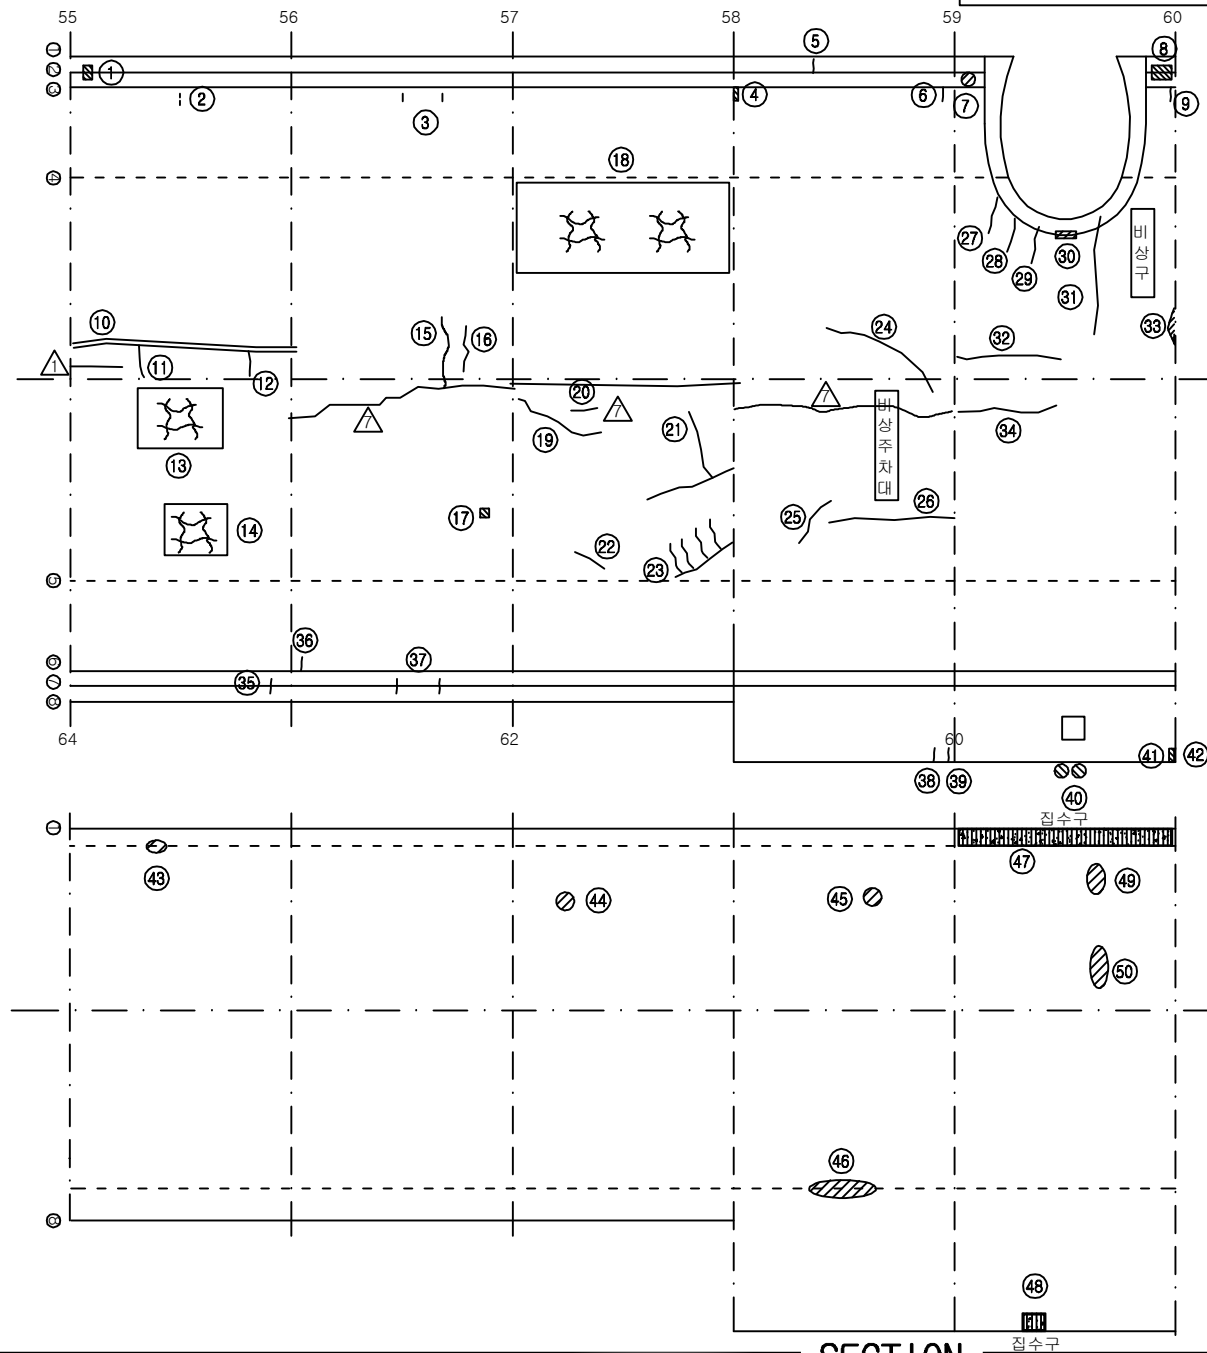

SECTION

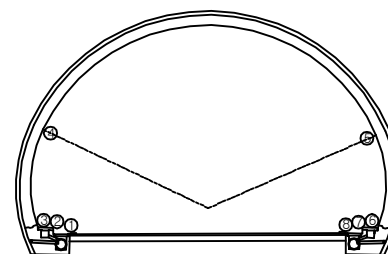


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	타일 균열	-	-							

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.56~60 (2/2)

← 부 산

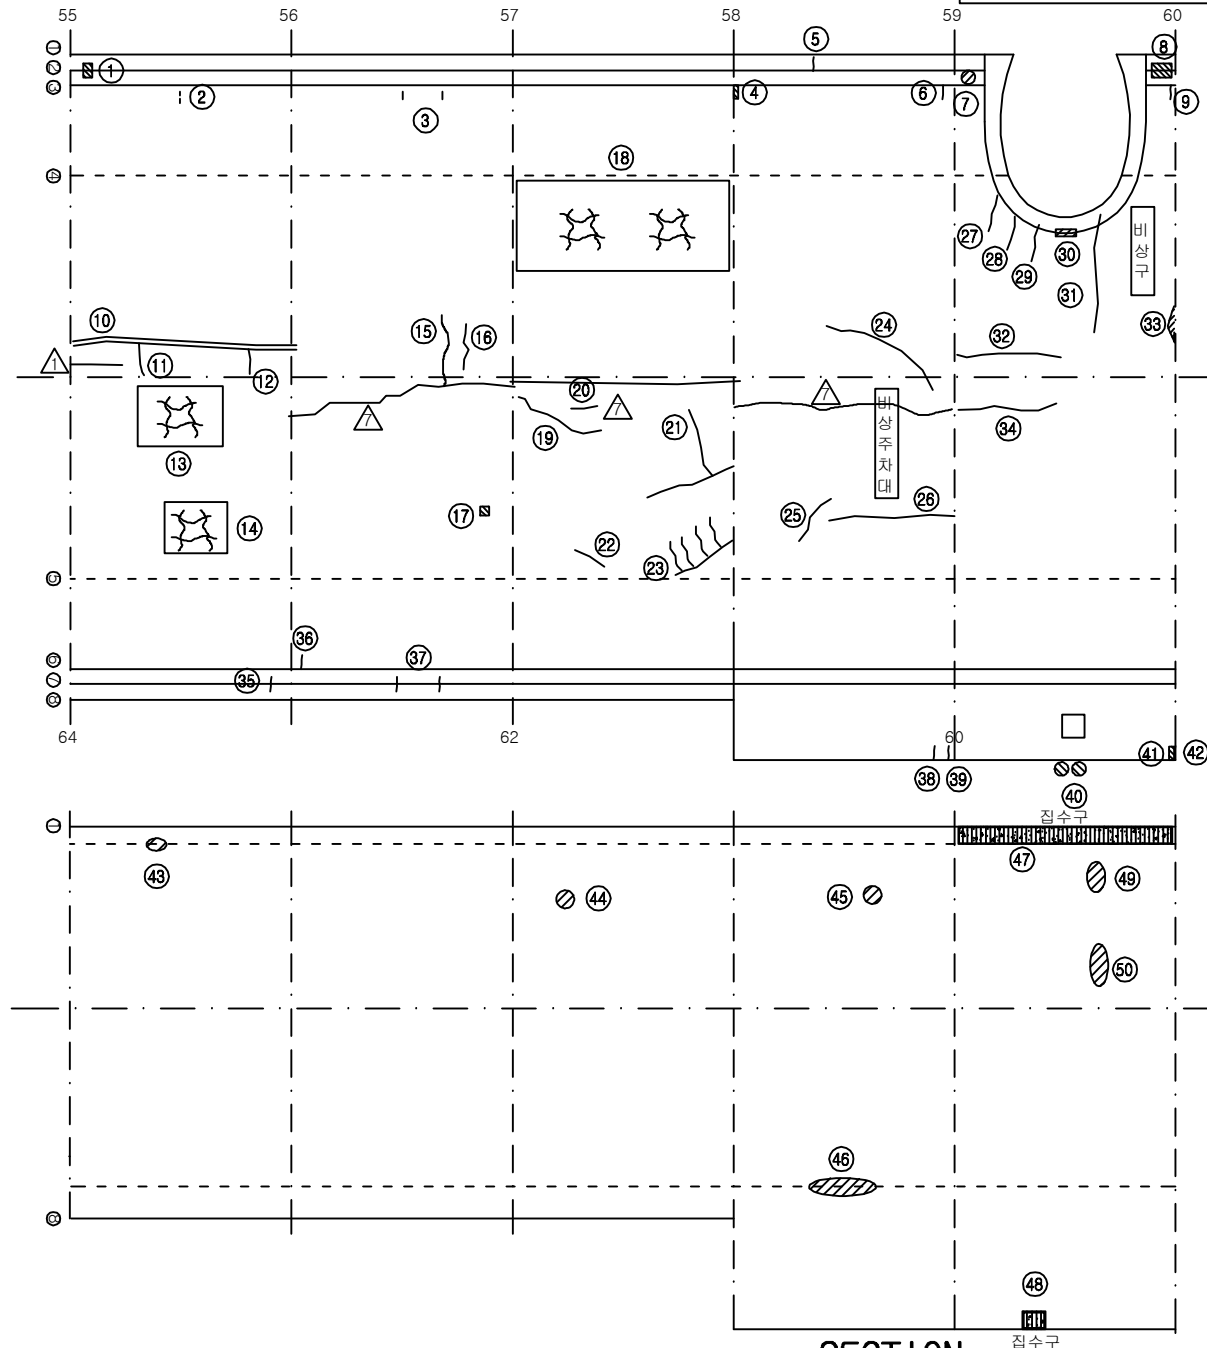

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

대 구 →


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						
----	--------------	------	------	--	--	--	--	--	--

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.61~65 (1/2)

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
	△	보 수(15. 하반기)	

← 부 산

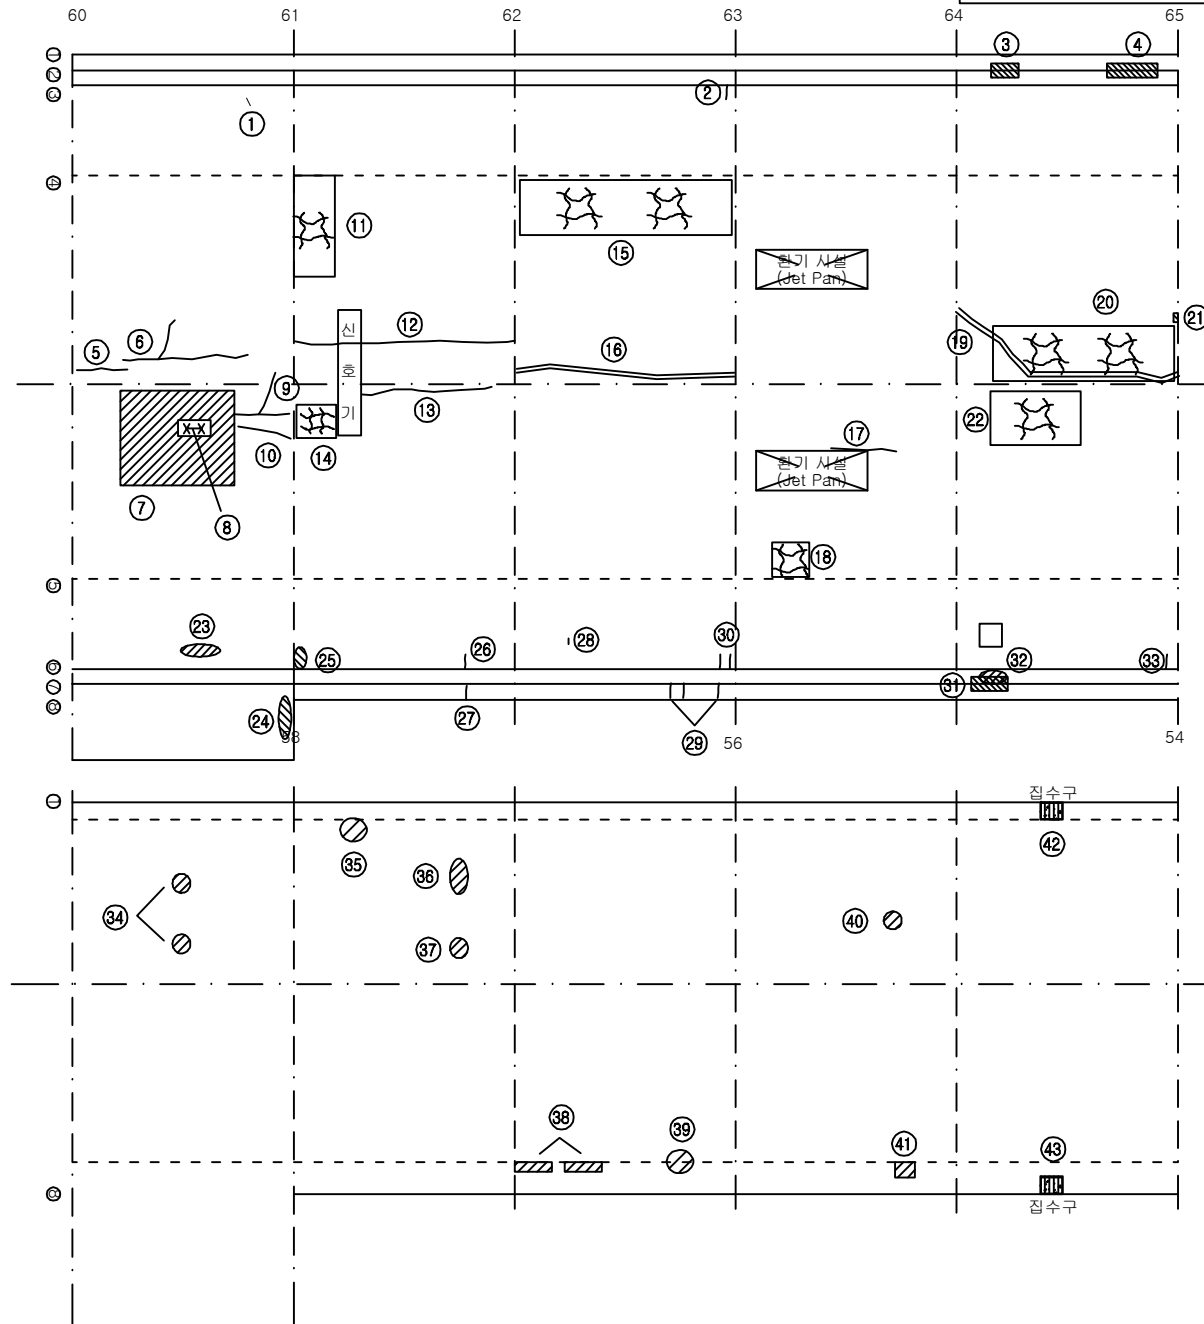

대 구 →

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태
----	--------------	------	------	--	--	--	--	----------

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	


손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소		
43	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	H0.08
44										

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.66~70

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

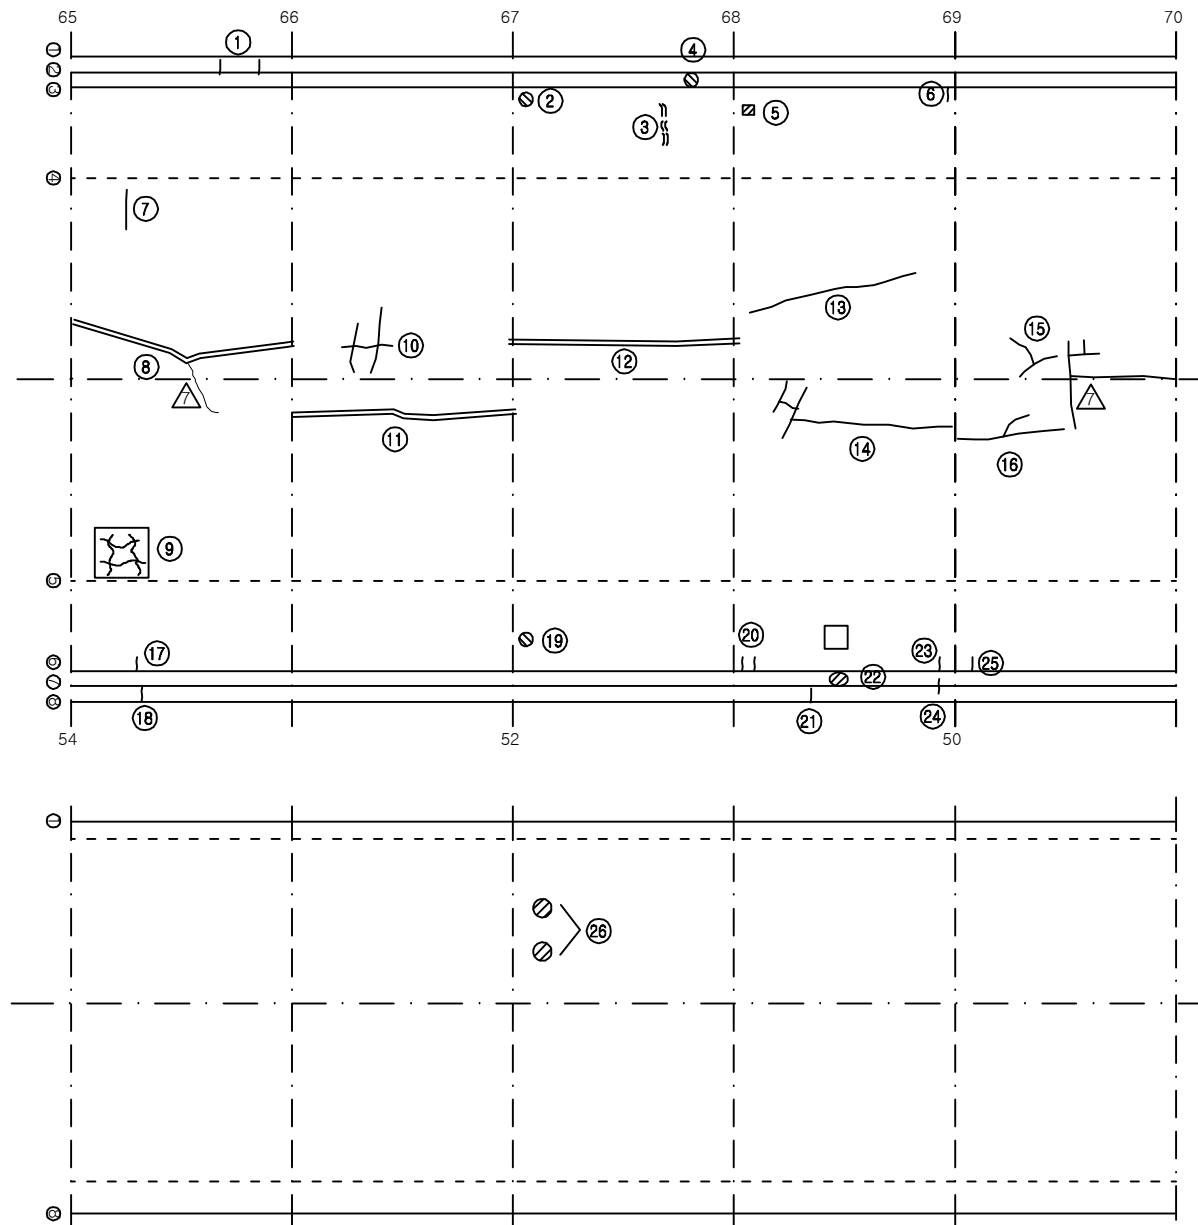


대 구 →

손 상 현 황 표

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.71~75

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

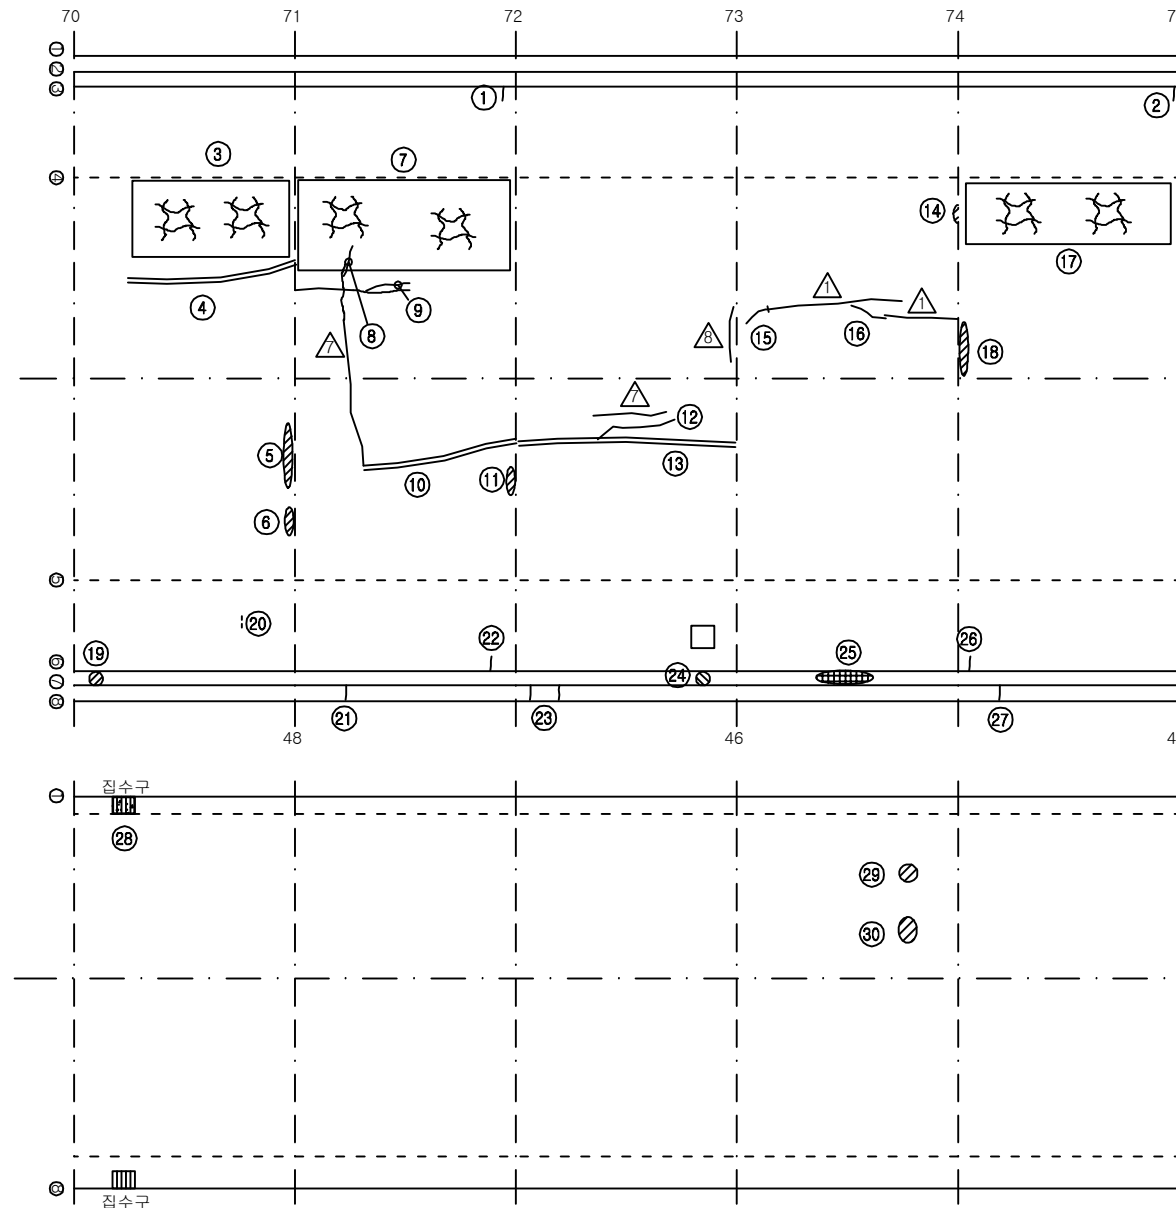

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.76~80

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

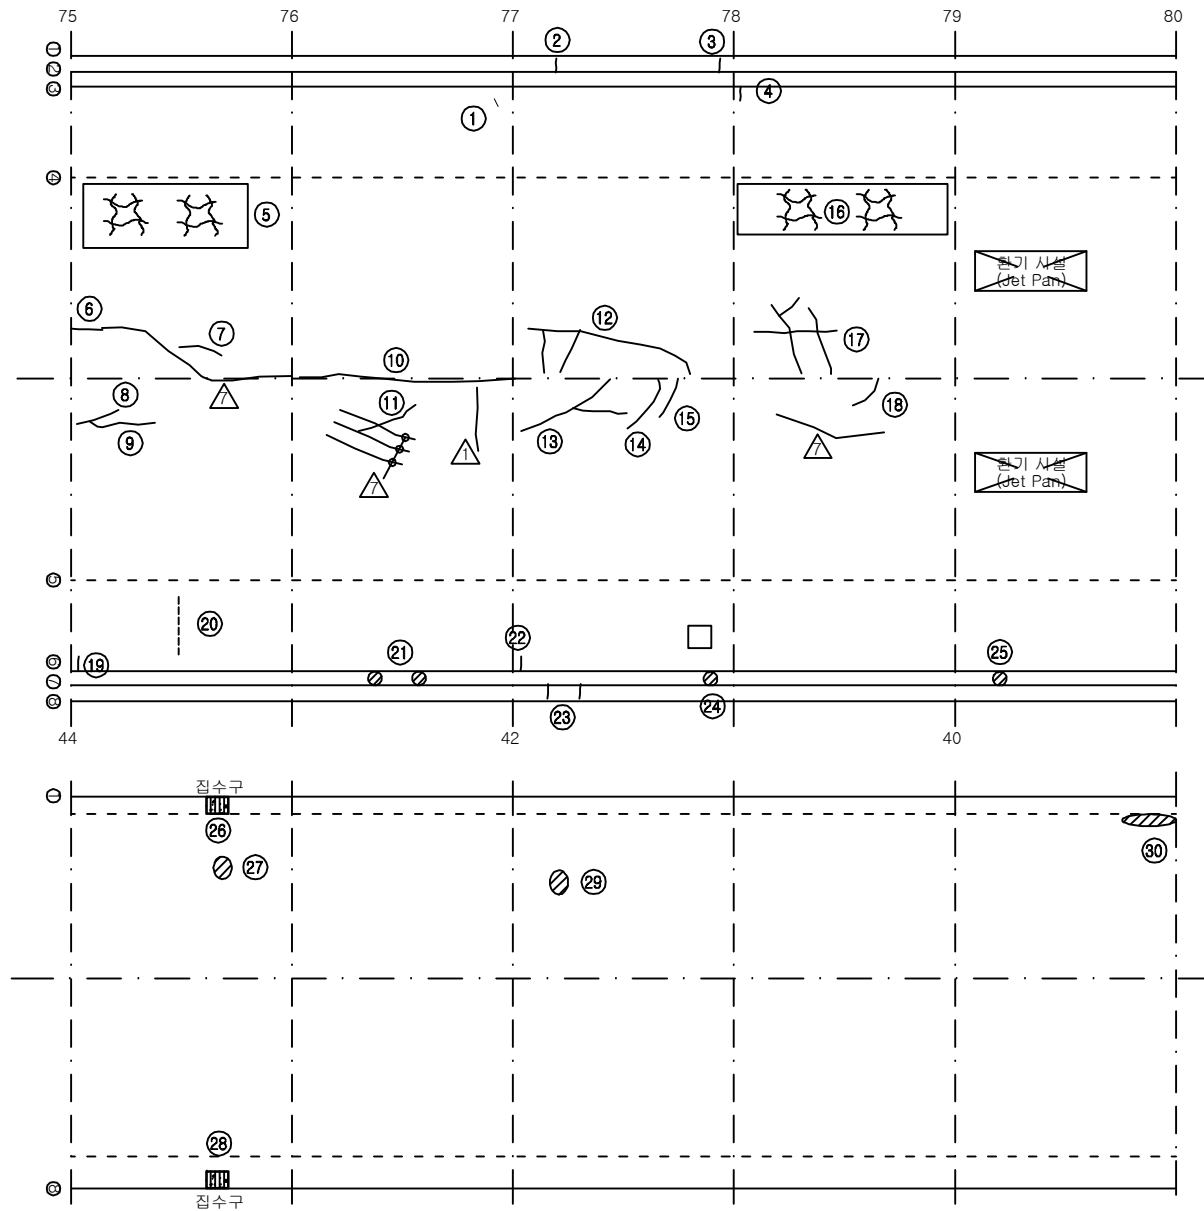


대 구 →</

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.81~85

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

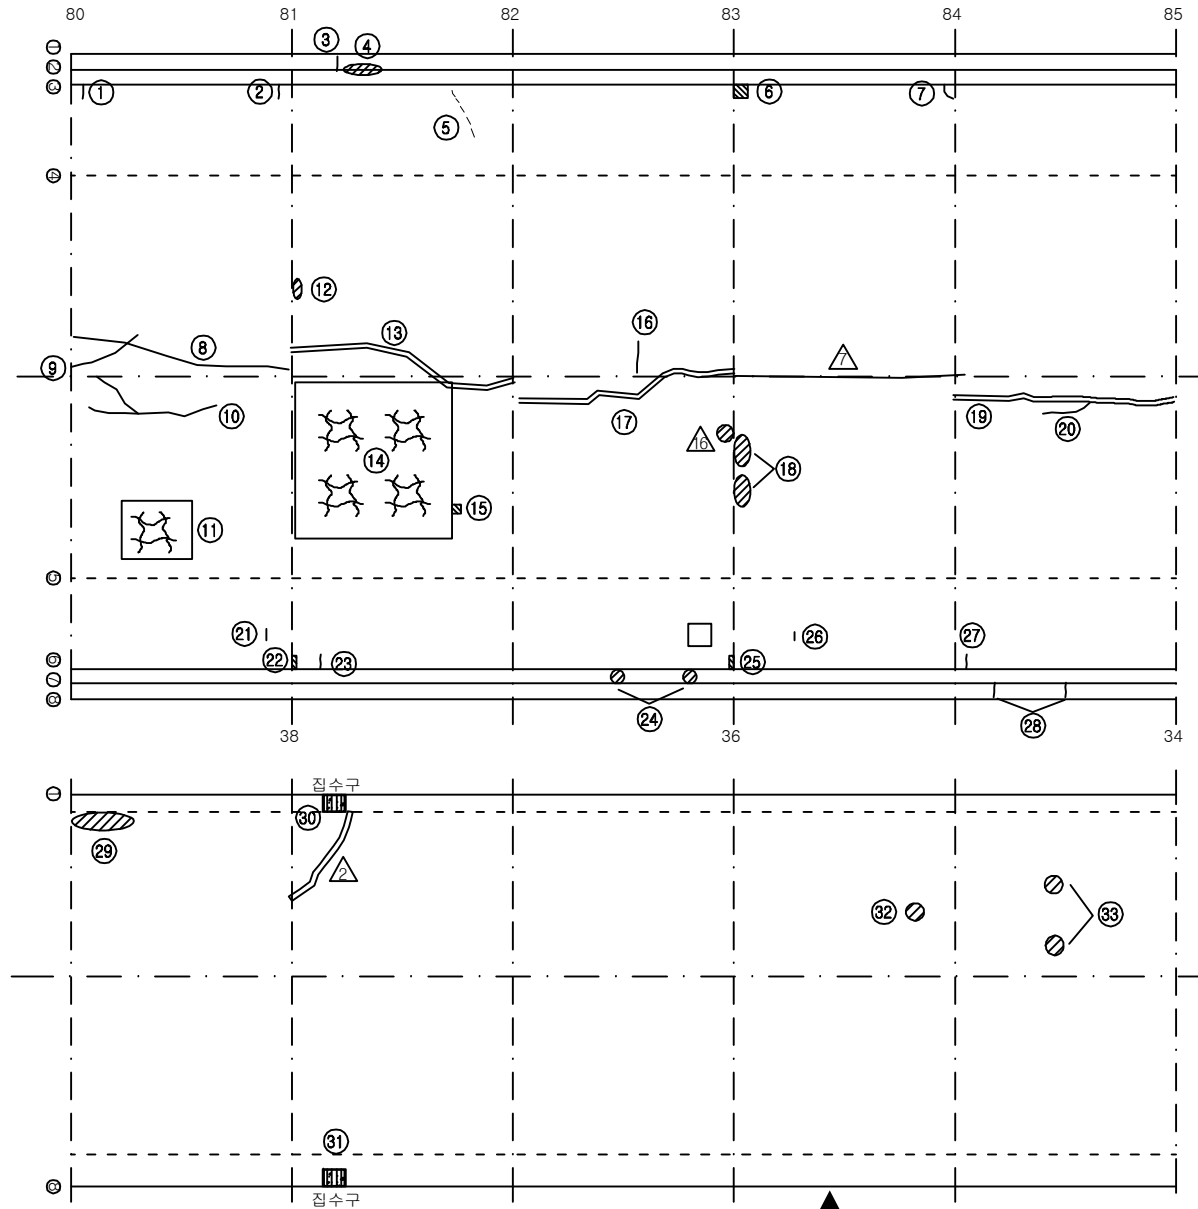


51
.2

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.86~90

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

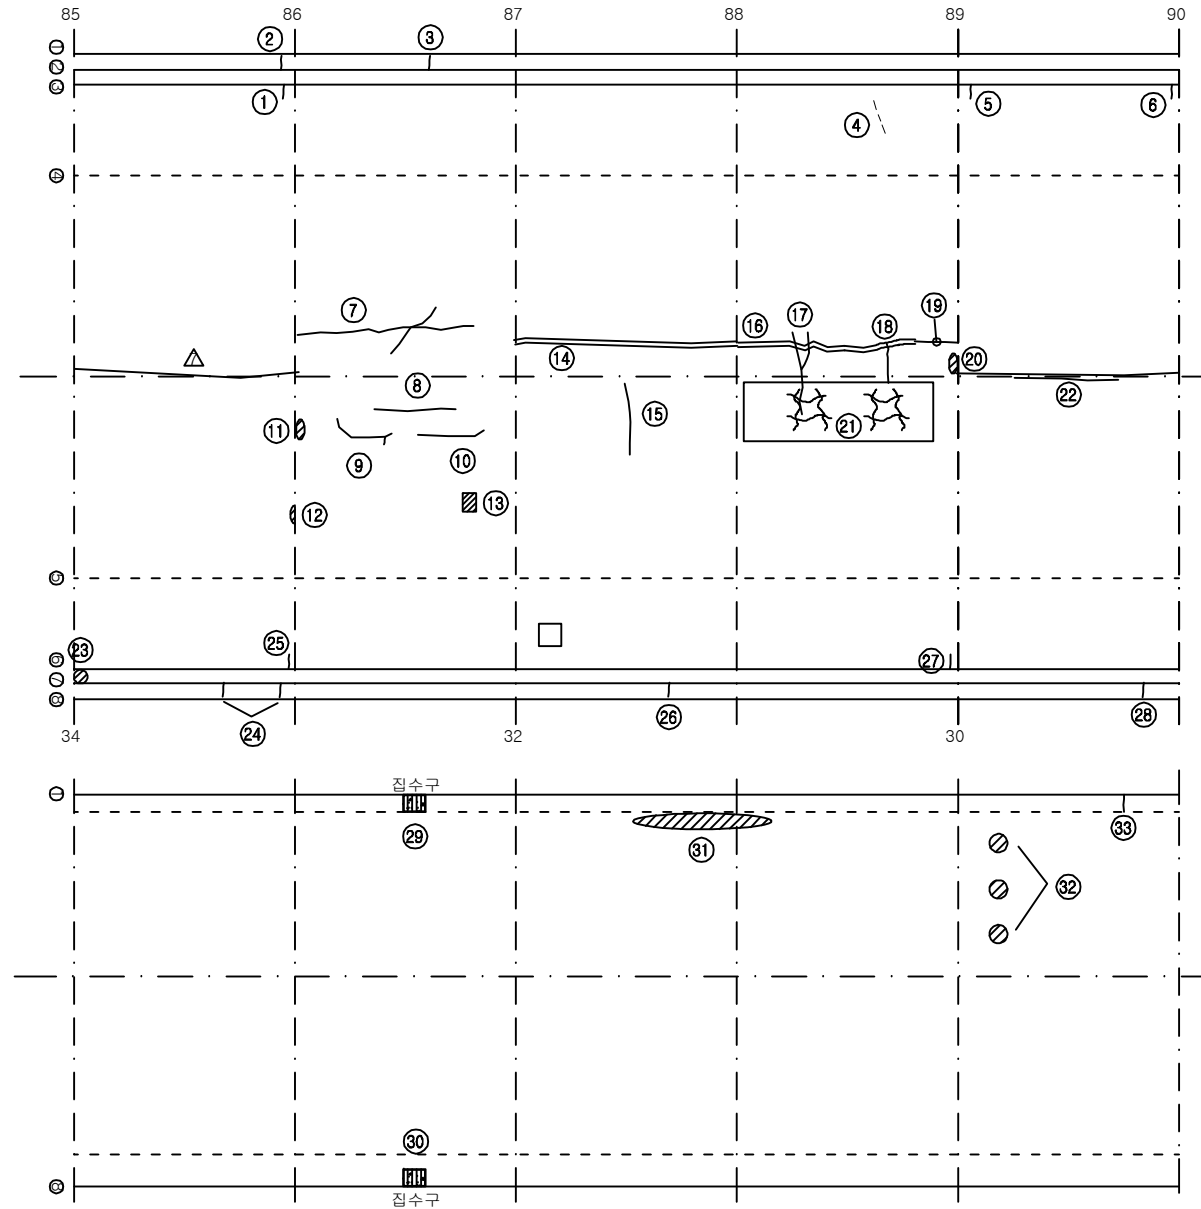

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.91~95

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

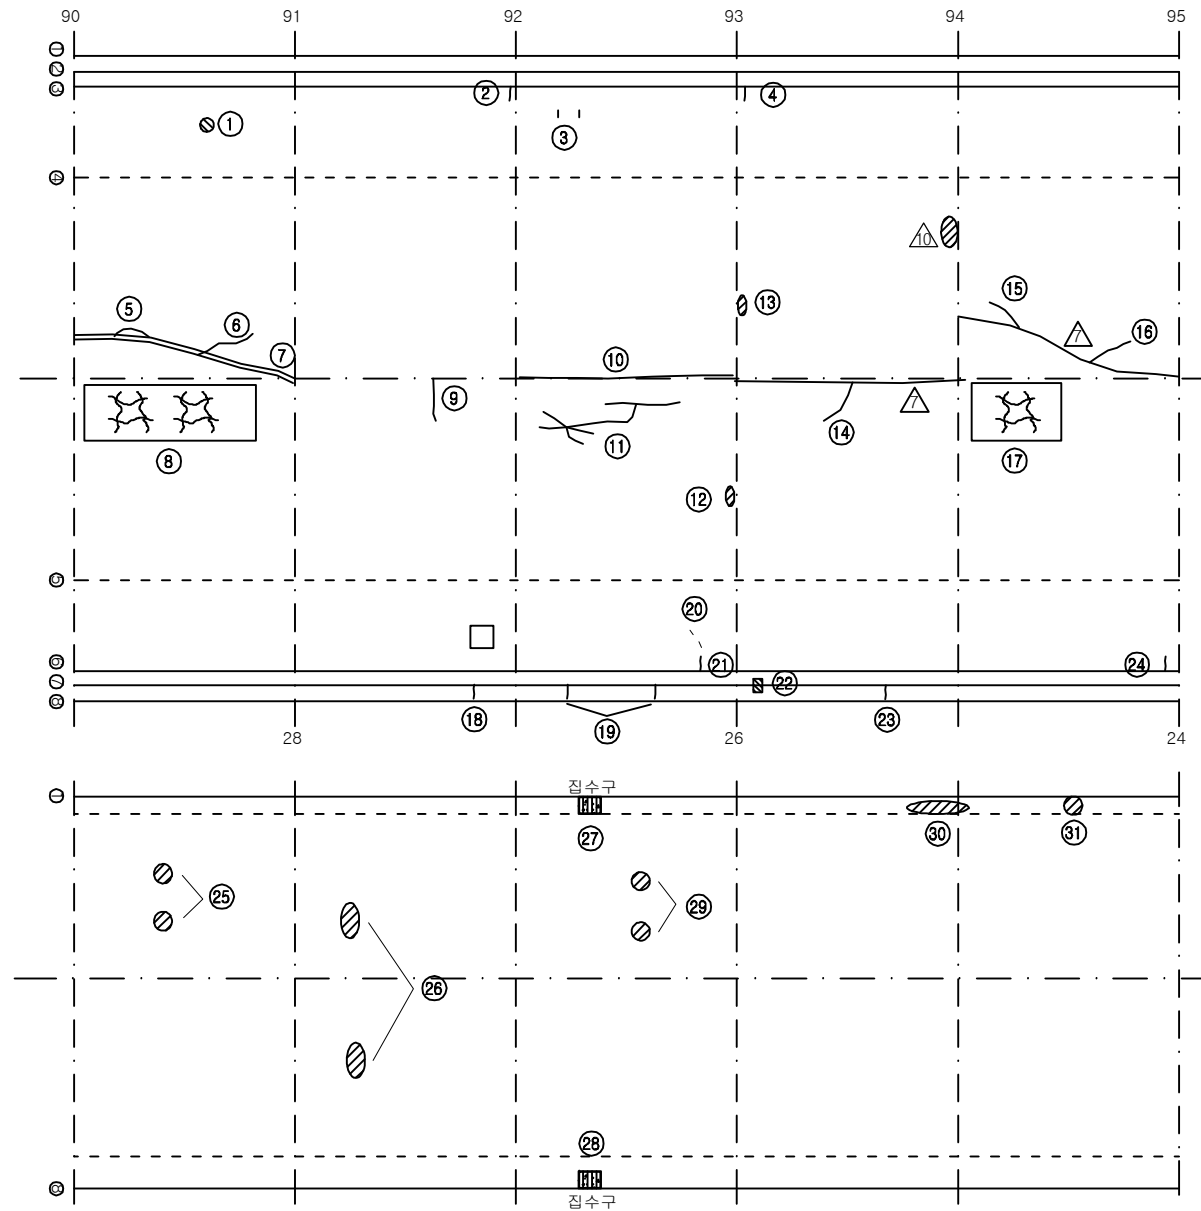

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.96~100

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

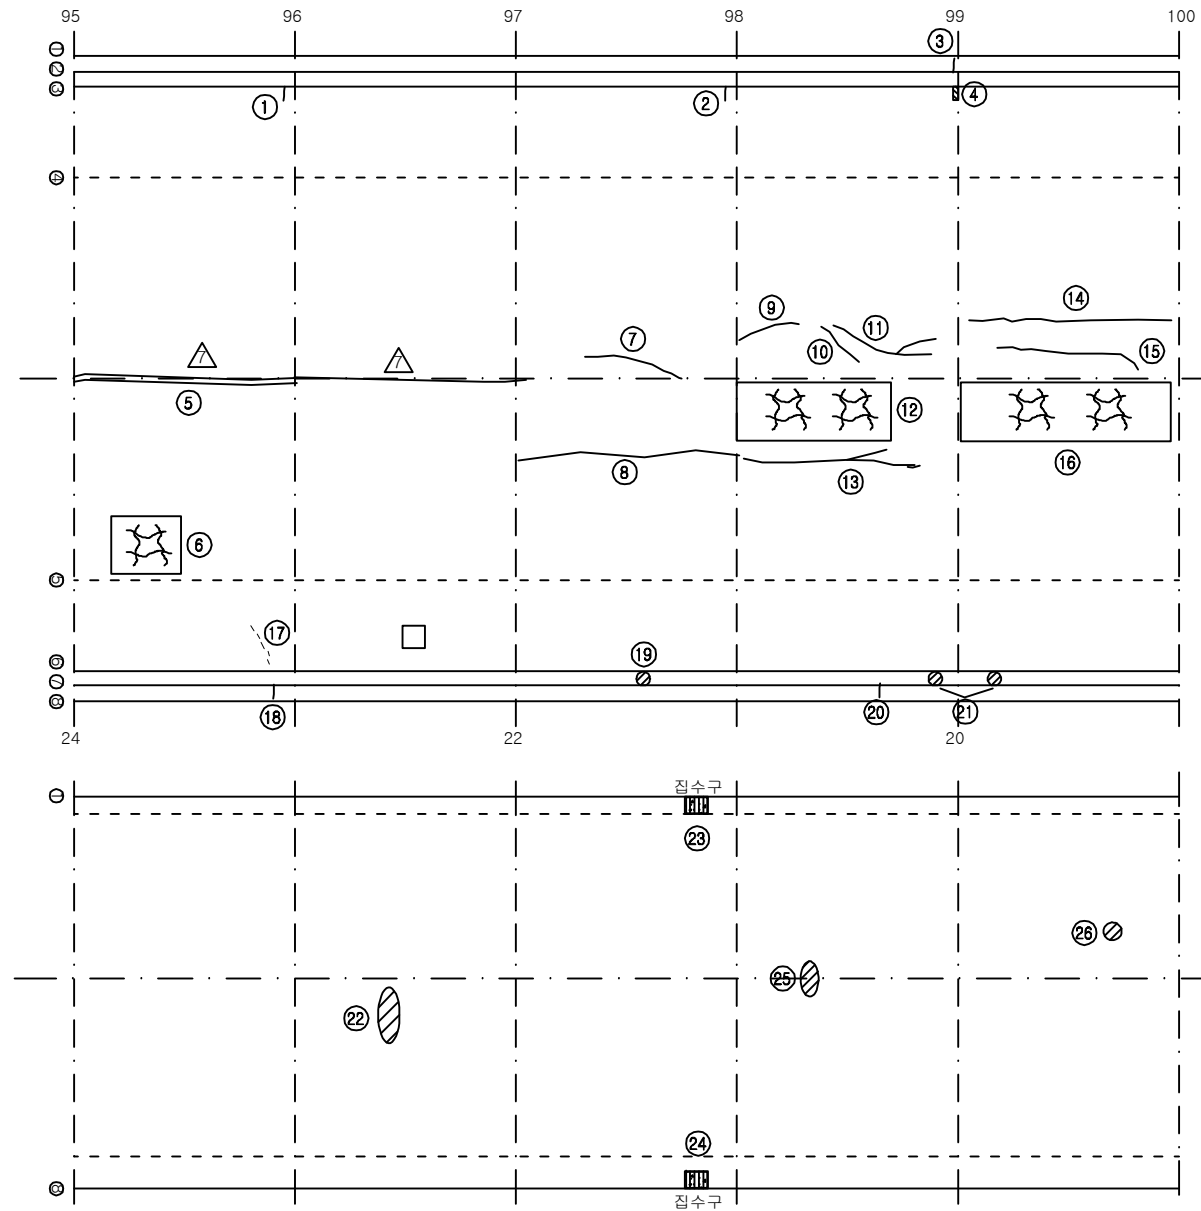

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.101~105

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

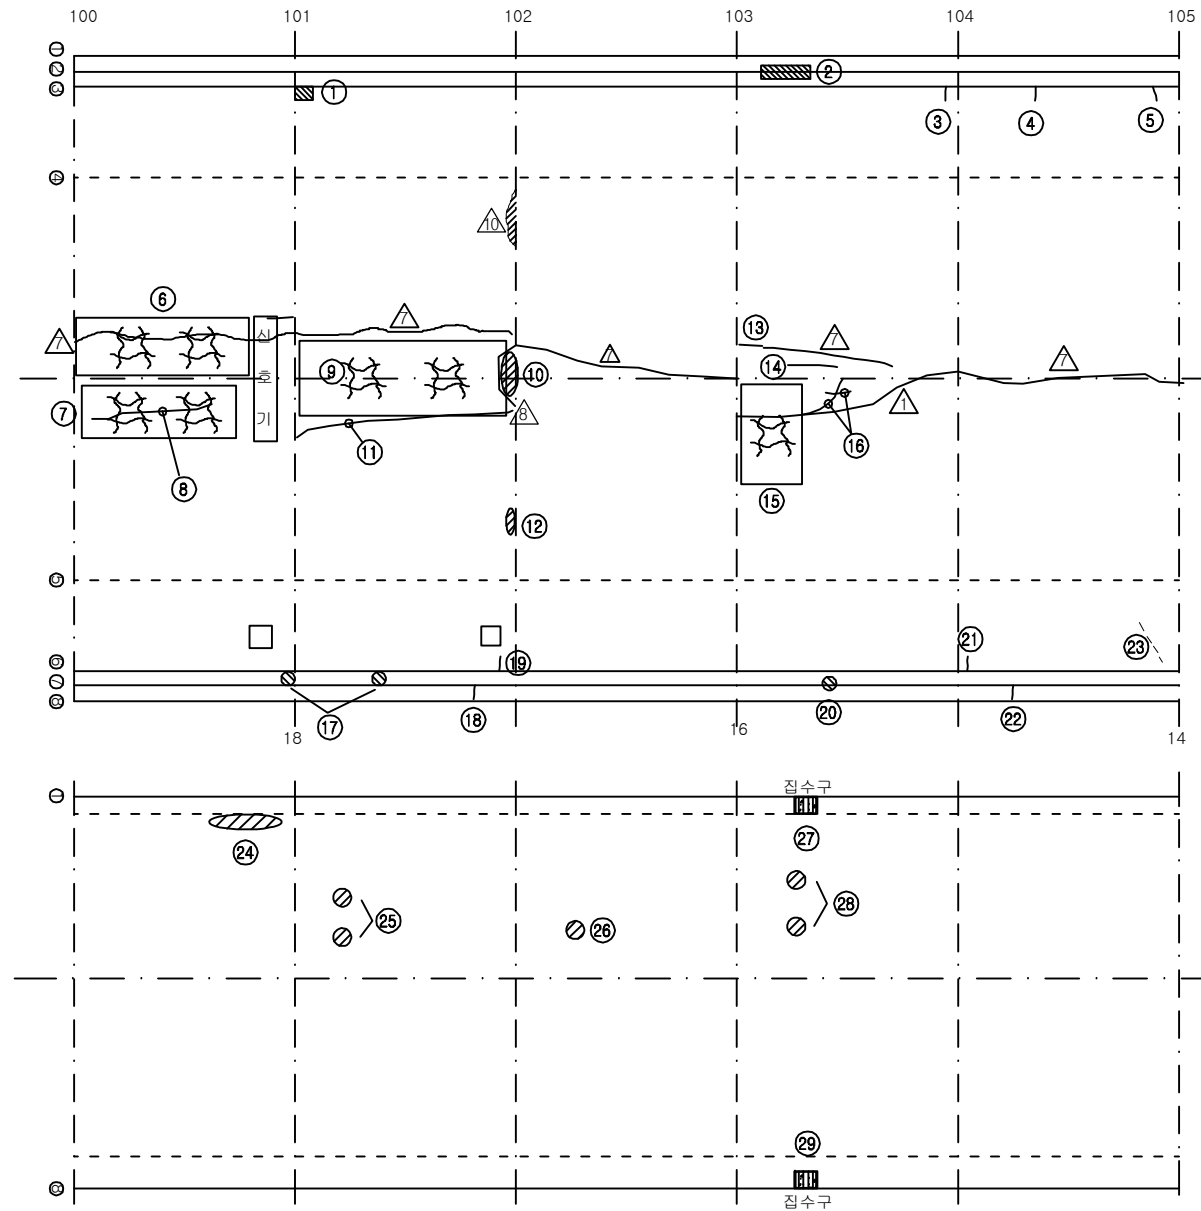

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.106~110

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

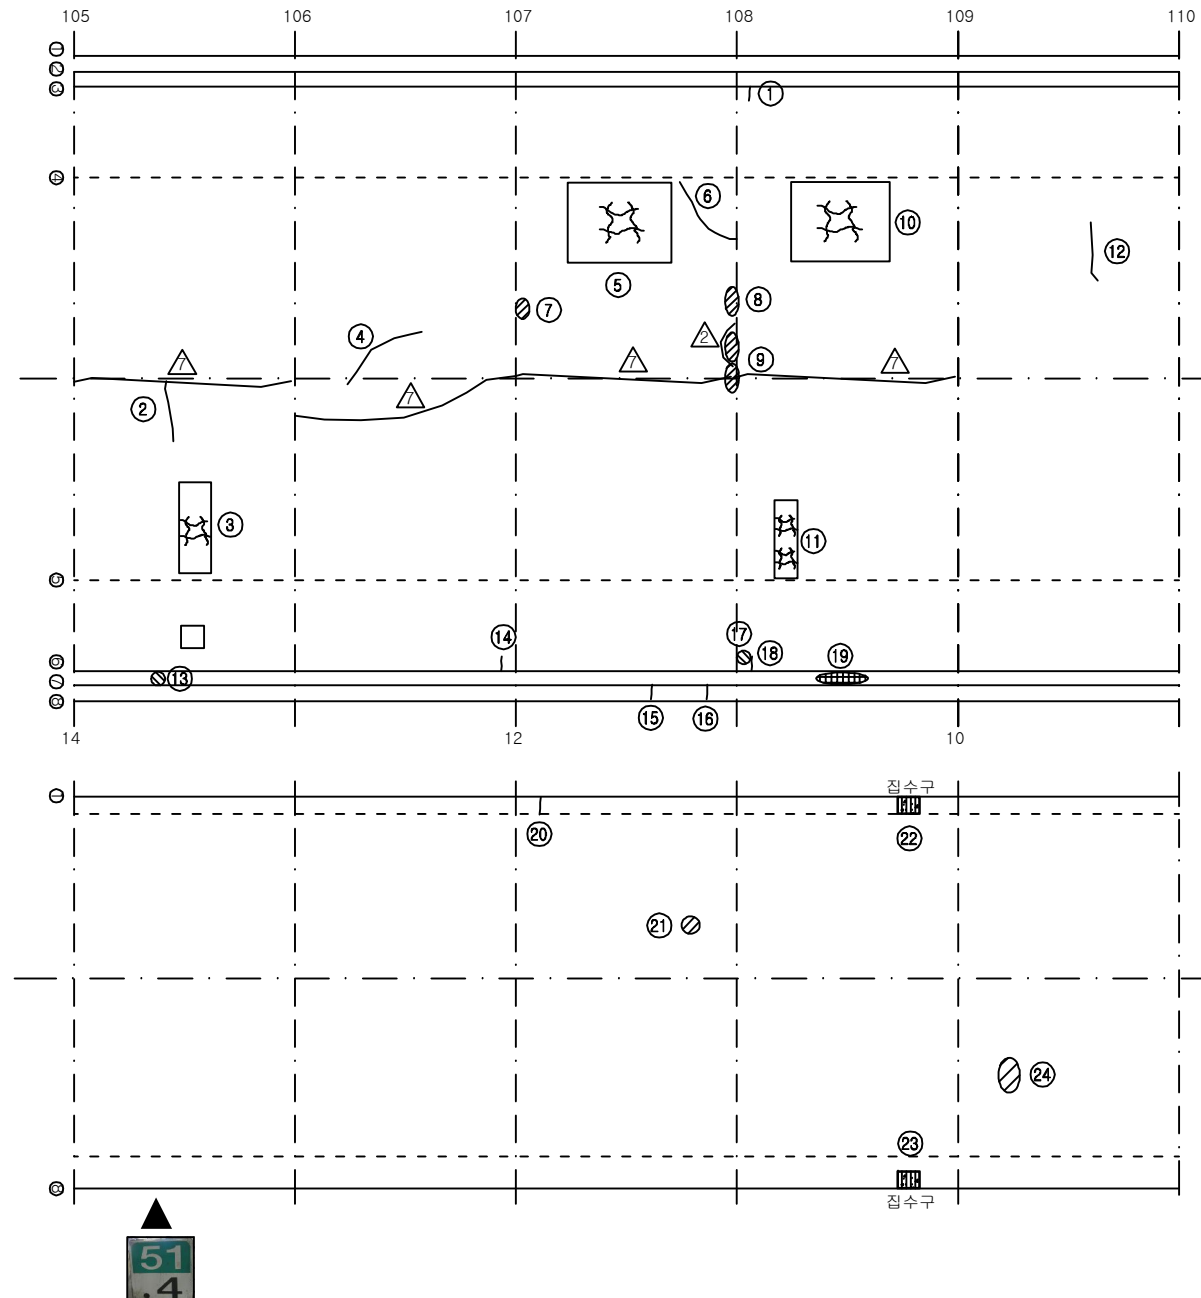

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.111~115

보 수 이 력			
기 존 균 열		보 수(11. 상반기)	
신 구 균 열		보 수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보 수(12. 상반기)	
보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)	
보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)	
보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)	
보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)	
보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)	
보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)	
		보 수(15. 하반기)	

← 부 산

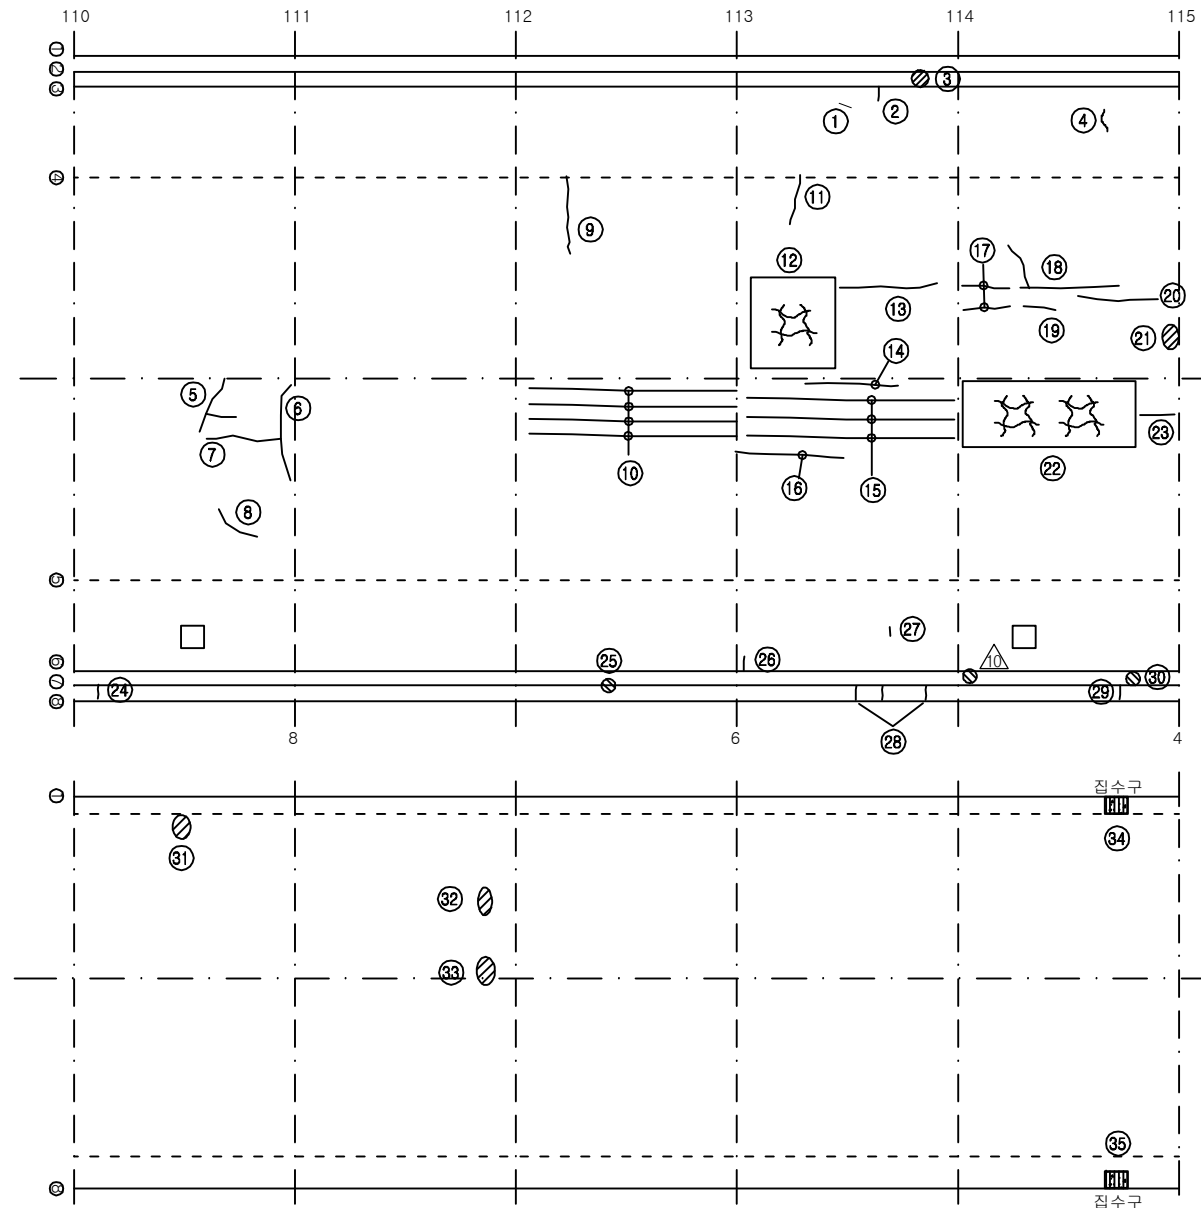

대 구 →


손 상 현 황 표

번호	신(N)
----	----------

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.116~120


보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

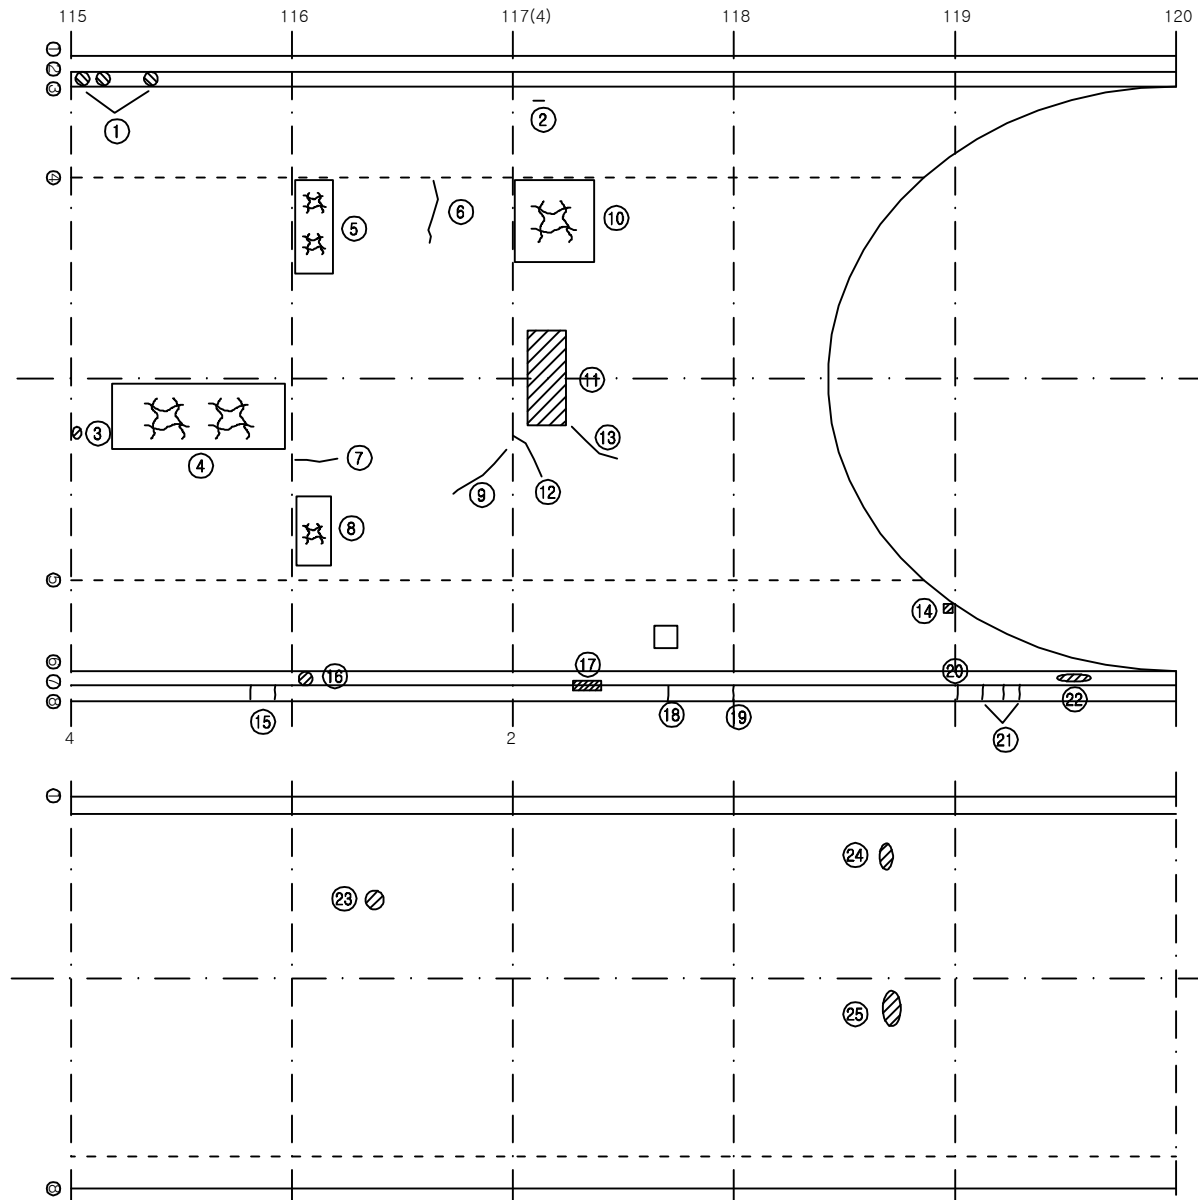


ID : 고정2터널(대구) - 피난연락갱 - SPAN No.60

← 부 산

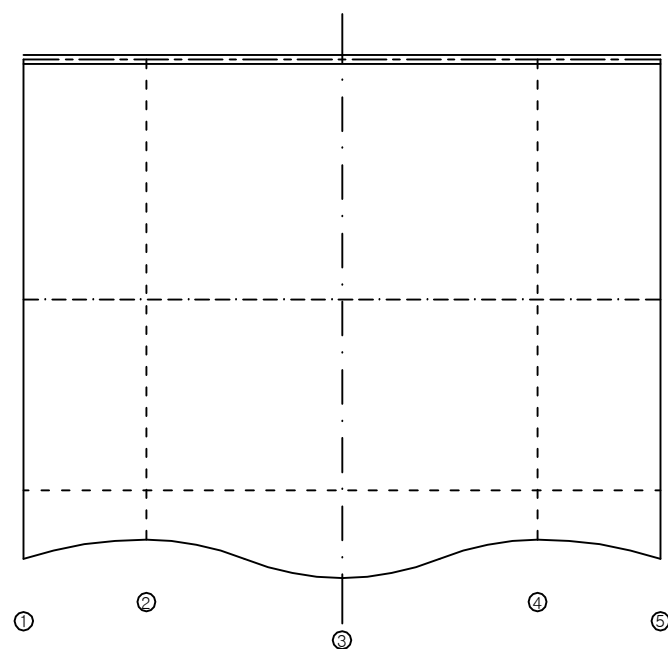

피난연락갱 라이닝

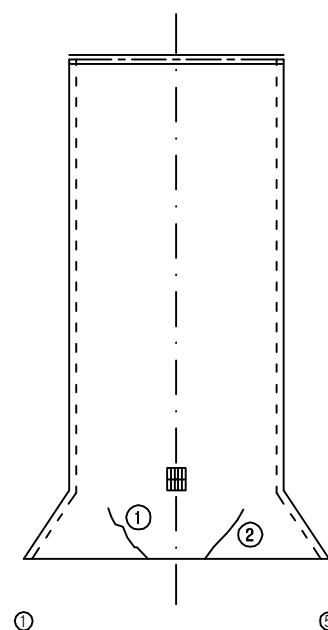


피난연락갱 바닥

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 규 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	</	

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.1~5

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

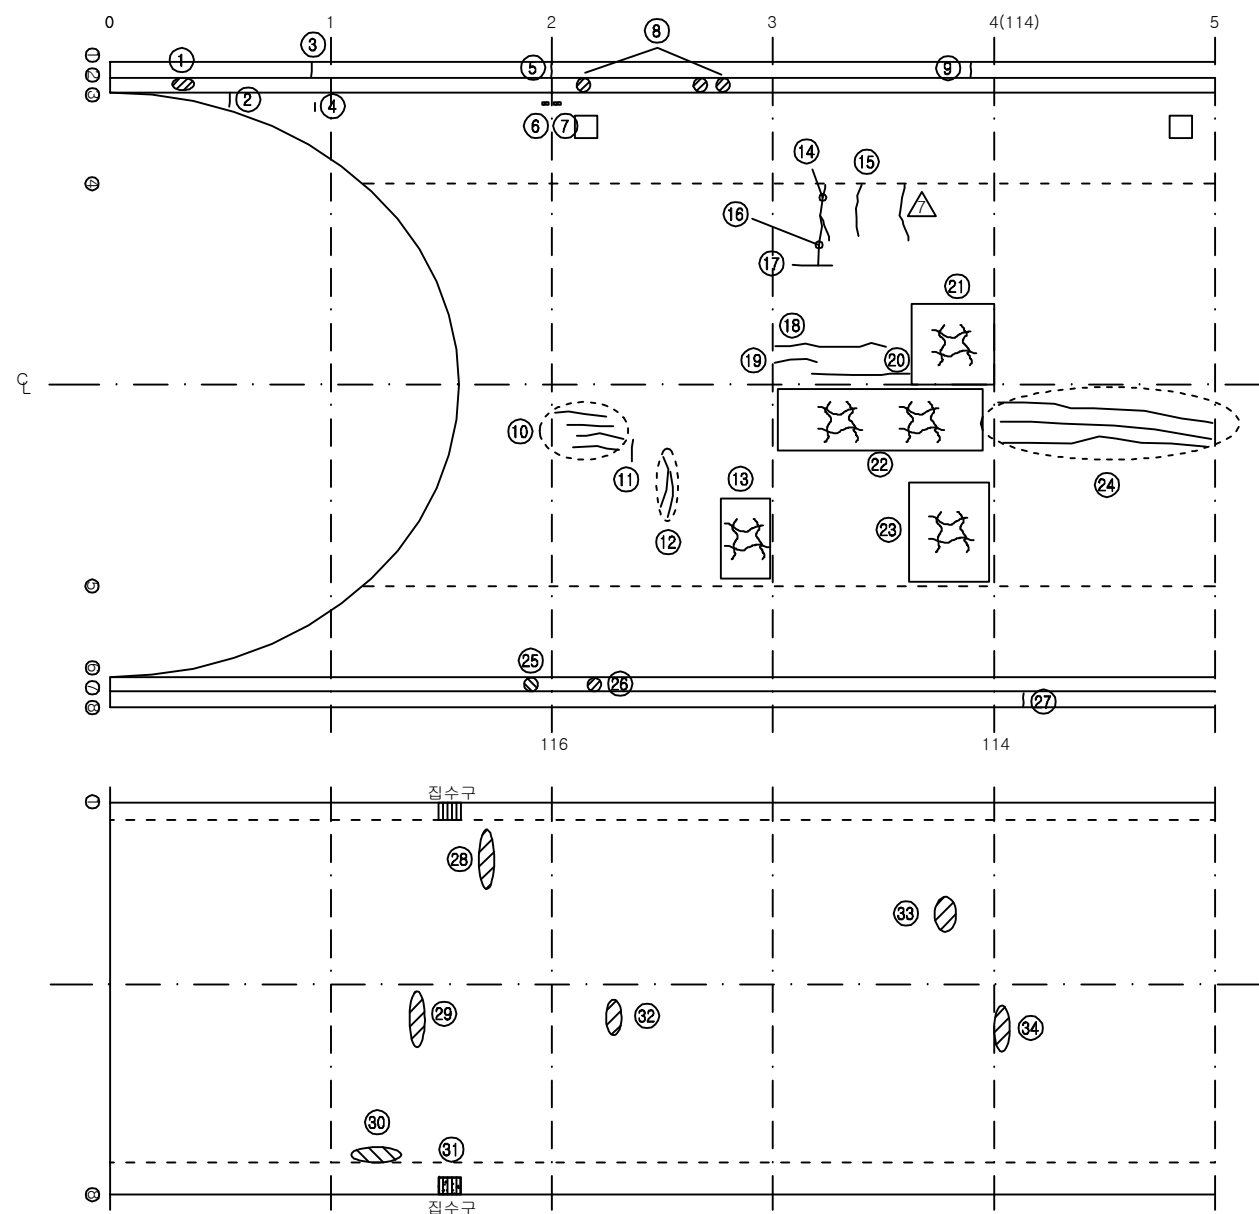

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.6~10

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)

← 부 산

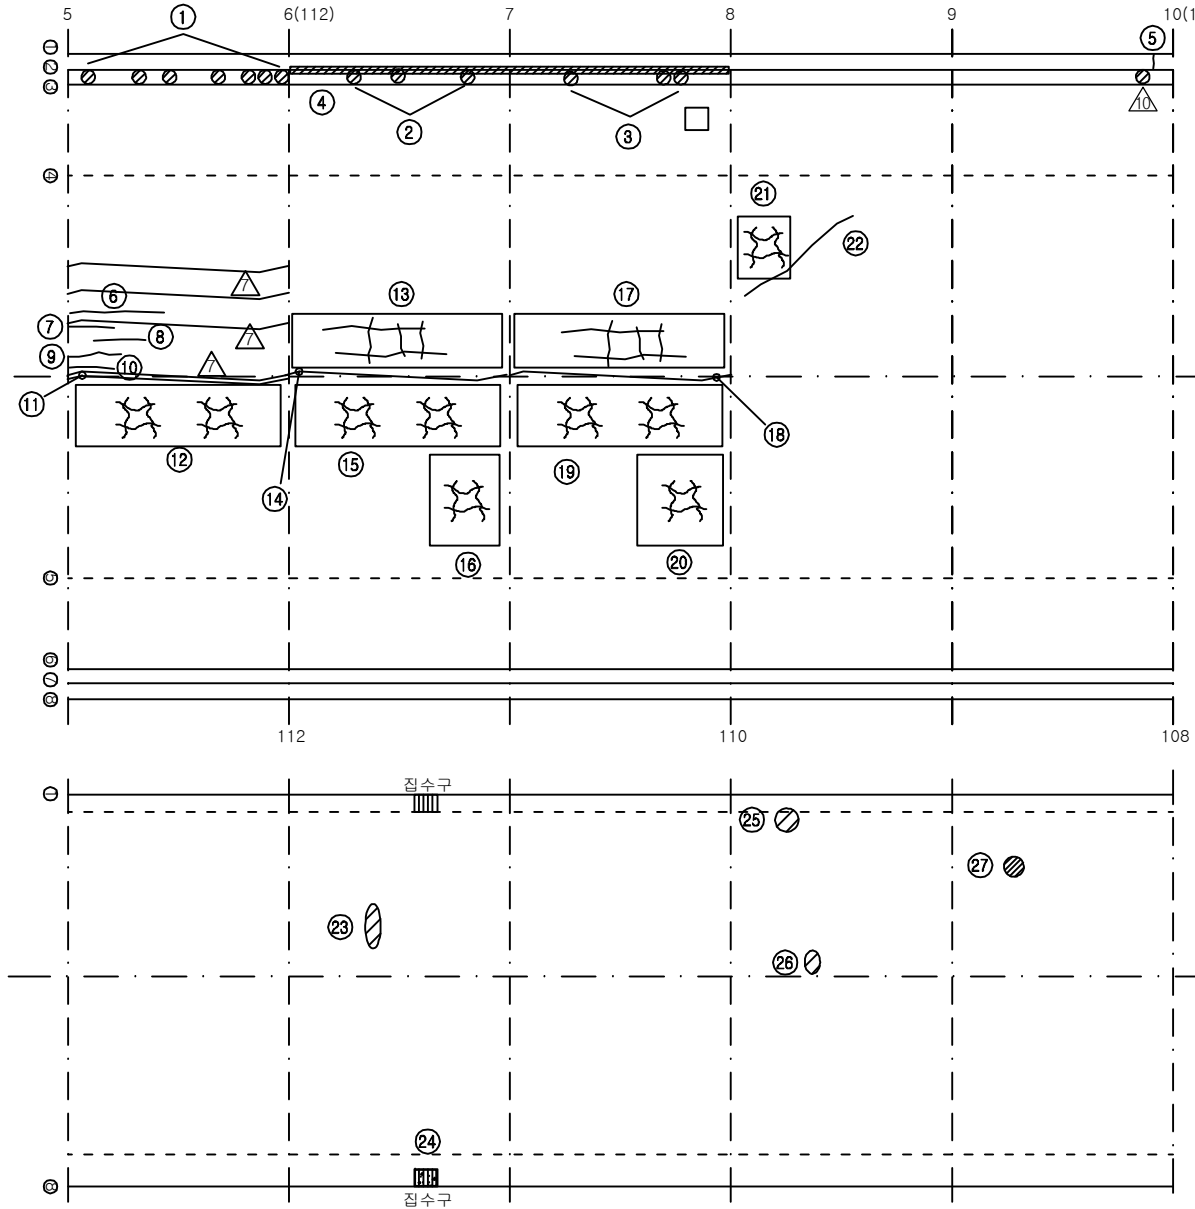


대 구 →

손 상 현 황 표

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.11~15 (1/2)

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부산

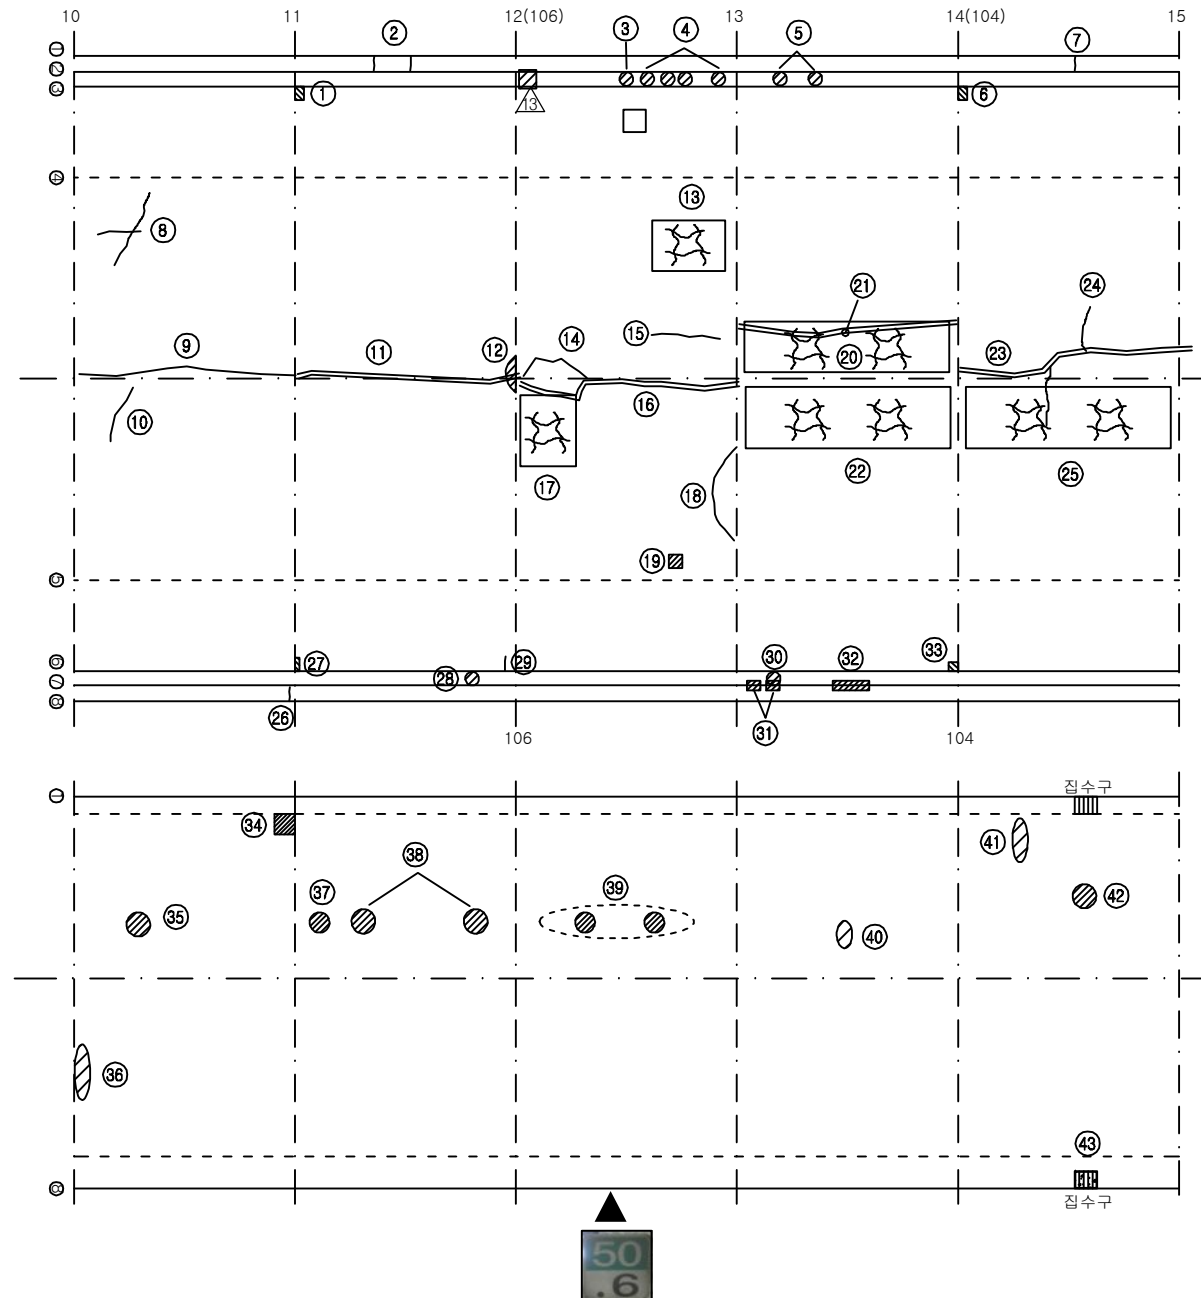

대구 →

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용
----	--------------	------

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.11~15 (2/2)

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	


손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
43	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	HO. 15

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.16~20

보수 이력			
기존 균열		보수(11. 상반기)	
신규 균열		보수(11. 하반기)	
보수부위재균열		보수(12. 상반기)	
보수(기보수)		보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)	
		보수(15. 하반기)	

← 부 산

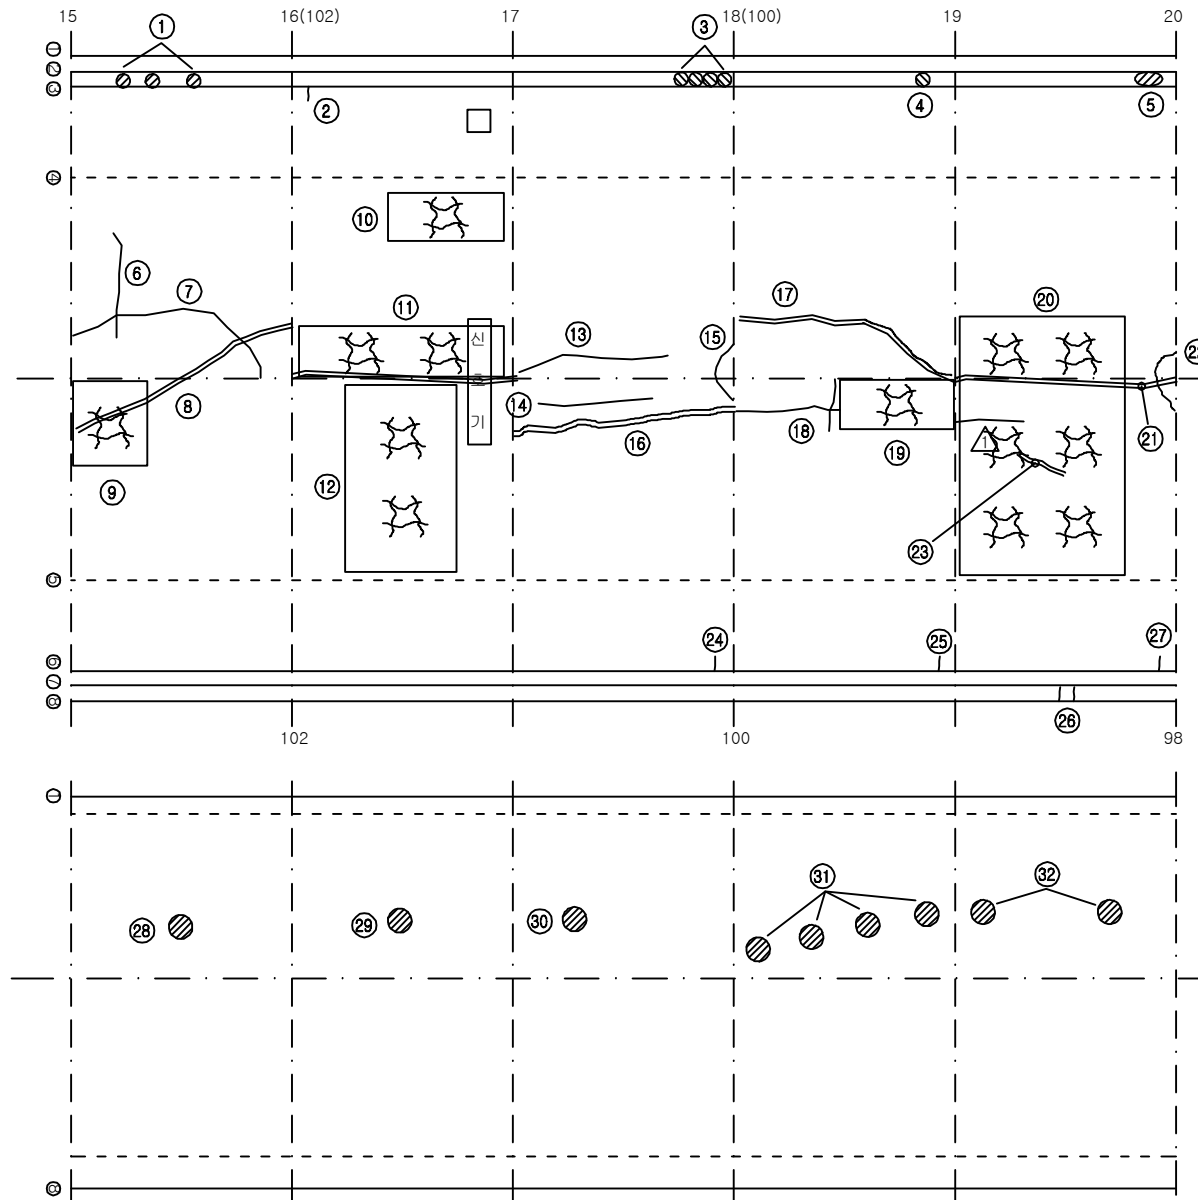


대 구 →

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.21~25

보수 이력			
	기존 균열		보수(11. 상반기)
	신규 균열		보수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보수(12. 상반기)
	보수(기보수)		보수(12. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(13. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(13. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(15. 상반기)
			보수(15. 하반기)


← 부 산

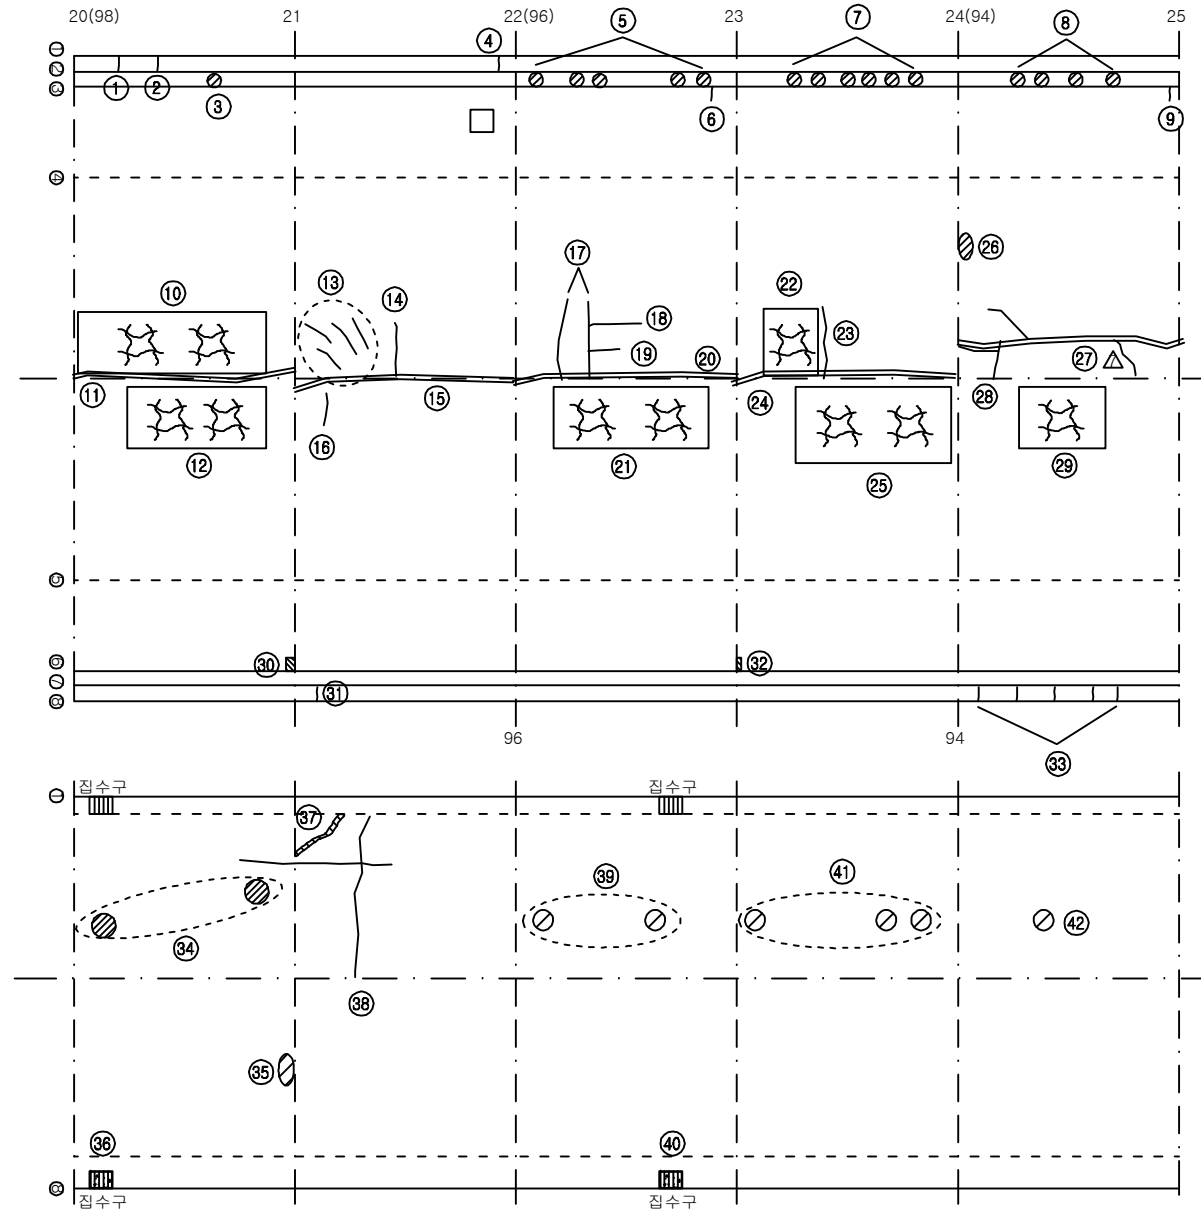

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.26~30

보수 이력			
	기 존 균 열		보 수(11. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(11. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(12. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(12. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(13. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(13. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(15. 상반기)
			보 수(15. 하반기)


← 부 산

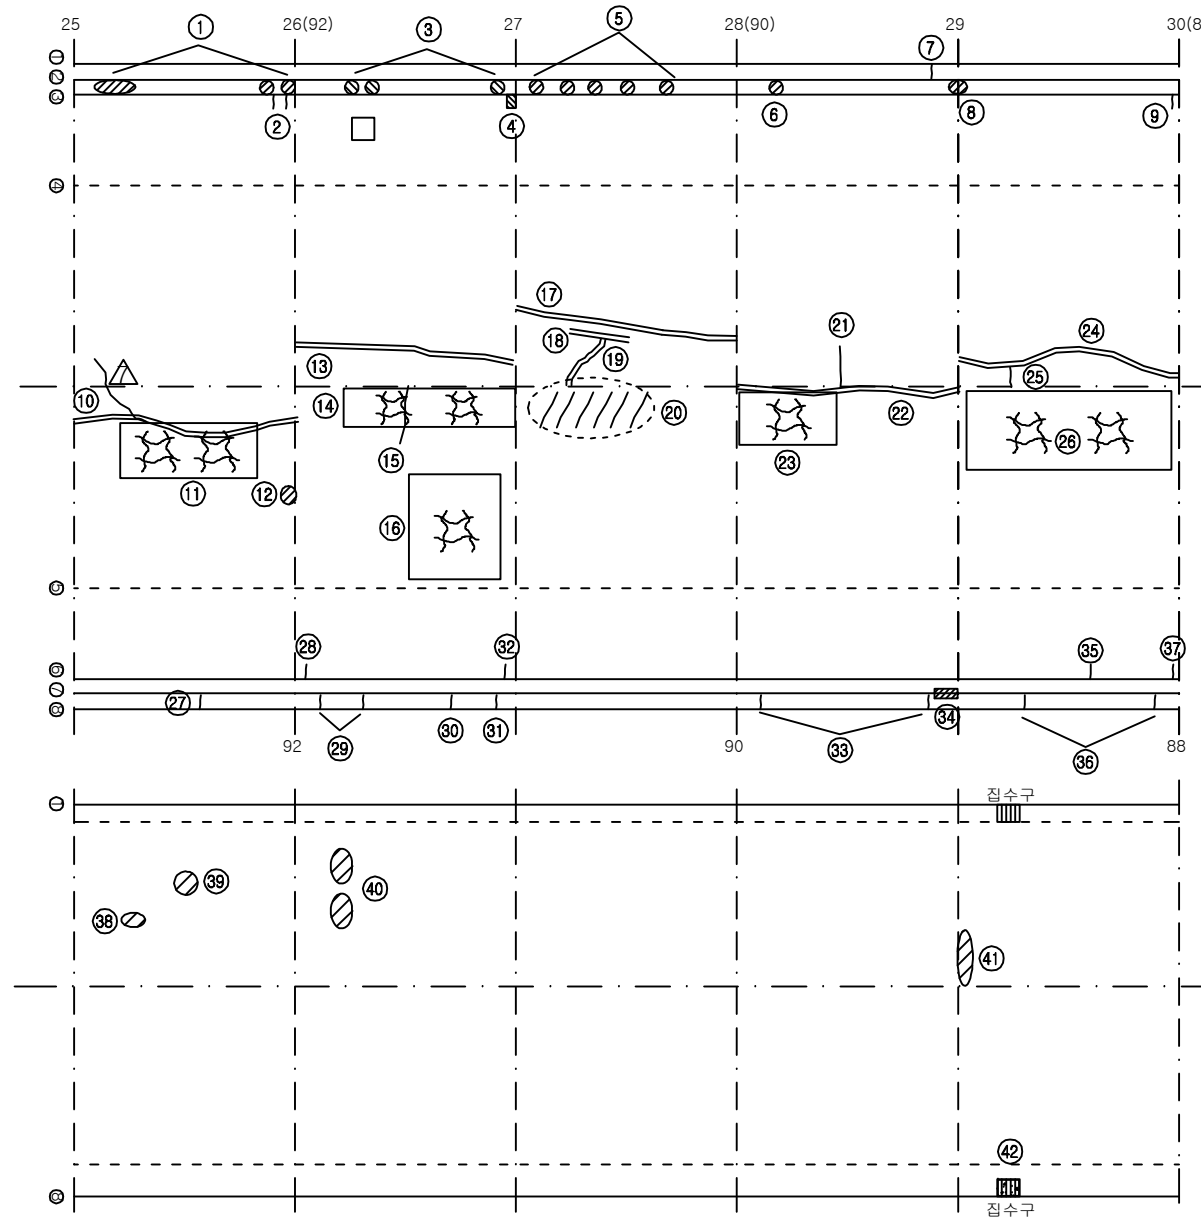

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.31~35

보수 이력			
기존 균열	△	보수(11. 상반기)	
신규 균열	△	보수(11. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(12. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(12. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(13. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(13. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
	△	보수(15. 하반기)	

← 부 산

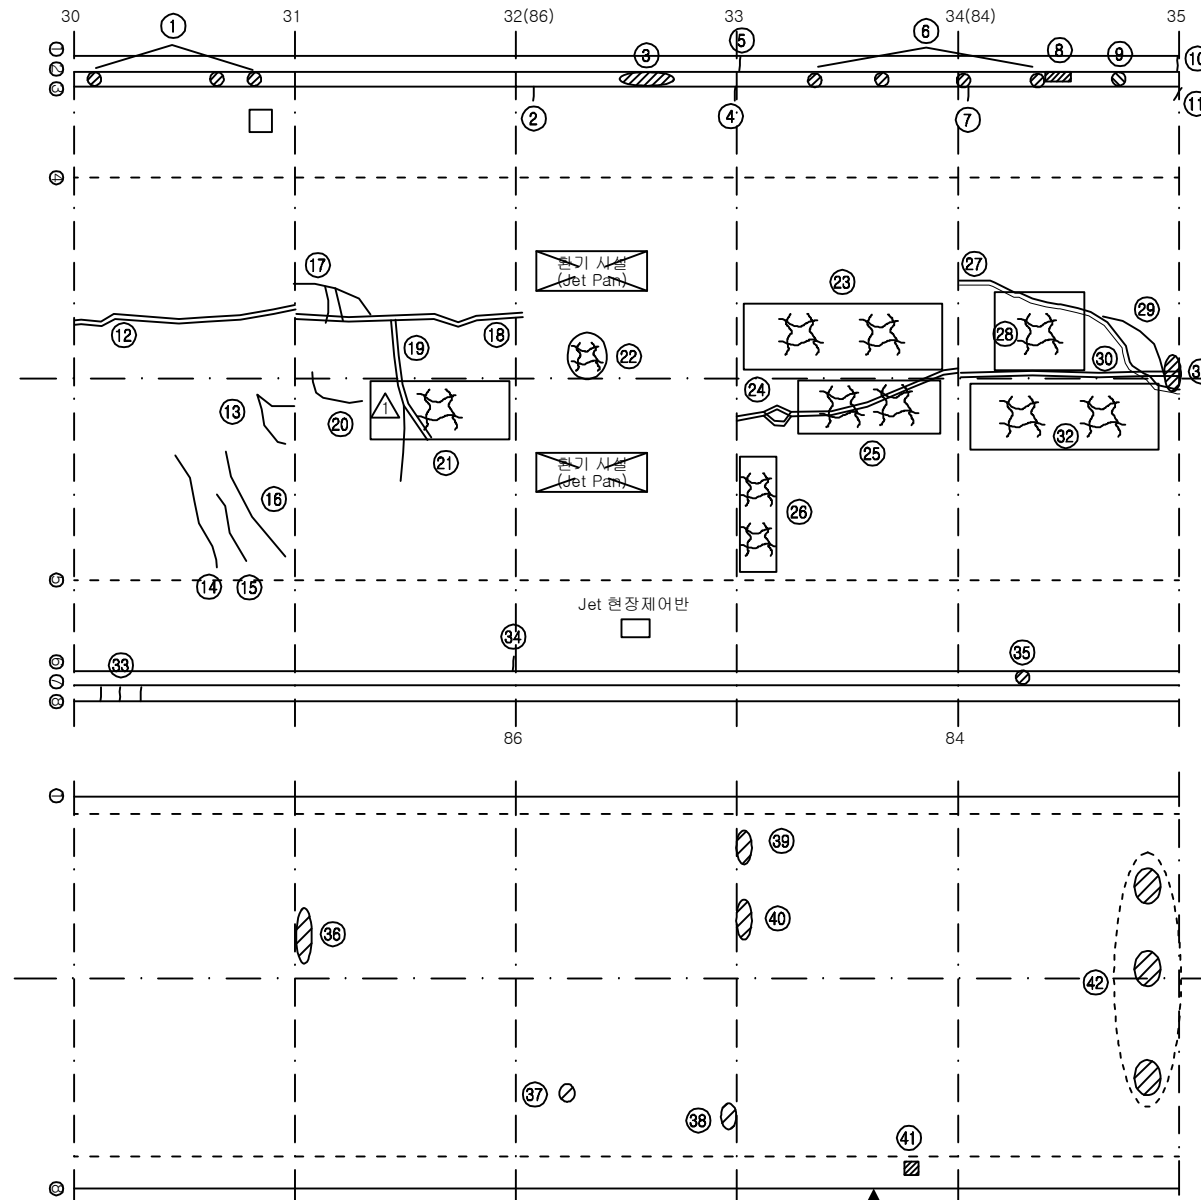

대 구 →

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	
----	--------------	--

